

第一机械工业部机械制造与工艺科学研究院编

机械加工高产經驗

第一册

簡易夹具



机械工业出版社





数据加载失败，请稍后重试！



数据加载失败，请稍后重试！

編者：第一机械工业部机械制造与工艺科学研究院

NO. 2813

1959年2月第一版 1959年2月第一次印刷

787×1092 1/16 字数 128 千字 印张 5 7/8 0,001—8,100 版

机械工业出版社(北京阜成门外百万庄)出版

机械工业出版社印刷厂印刷 新华书店发行

北京市書刊出版业营业
許可証出字第008号

統一書号：15033·1665
定 价 (9) 0.65 元

目 次

序言	2
概論	3
第一节 鑽模	5
1 大車中心部件連接孔的划綫樣板(5)——2 壳体法兰鑽胎的两个方案(6)——3 平板上鑽孔的两个鑽模(10)——4 鋸鏈式鑽模的改进和簡化(11)——5 簡易臥軸迴轉盤(12)——6 簡易箱式鑽模(13)——7 角鐵鑽胎代替箱式鑽模(14)——8 以产品基体作鑽孔夾具(16)——9 土鑽模的創造(16)——10 箱體內壁鑽孔胎具(19)——11 木头三角鉄(20)——12 在垂脖法兰上鑽孔(20)——13 圓柱形零件的万能調整鑽模(22)——14 鑽法兰孔用的万能調整式分度夾具(23)——15 万能鑽模(24)——16 可調整的四軸鑽(25)——17 裝在車床上的六軸鑽(26)——18 在車床上加工聯軸器的多頭鑽(28)	
第二节 鐵模	36
1 利用机动时间裝卸工件进行鏜孔(30)——2 在車床上加工缸套內孔的浮動式精鏜工具(31)——3 車床改裝的双軸鏜孔工具(32)——4 工件本身作鏜模體(35)——5 加工卡盤內孔的簡易鏜杆(36)——6 組合鏜孔工具(37)——7 以車代鏜的組合刀具(38)——8 用組合工具加工小汽缸体(38)——9 鏜槽及鏜錐孔的工具(39)——10 單面九軸鏜孔机(40)	
第三节 車床夾具	43
1 簡易快速卡盤(43)——2 螺帽挑絲的夾具(44)——3 死頂尖——液冷式及中心鑽代用式(45)——4 車轉向節的簡便夾具(45)——5 快卸式漲簧心軸(46)——6 多件裝夾花盤(46)——7 加工杠杆；撥叉的簡易夾具(48)——8 加工水泵托架的夾具(49)——9 簡易車床分度夾具(50)	
第四节 磨夾具	51
1 用膜片卡盤磨套件的內孔(51)——2 在普通磨床上磨削花鍵(52)——3 磨圓柱工件端面的多卡夾具(53)——4 磨削閥杆端面的多卡夾具(53)——5 土造轉盤式半自動磨平面机(53)——6 在車床上磨活塞環端面的夾具(55)——7 磨刀片斜面的磁吸式夾具(55)——8 軸承滾圈的簡易檢查夾具(57)——9 超精加工(58)	
第五节 銑刨夾具	64
1 不停車卡活的刨胎(64)——2 双刀三口刨鉗(65)——3 銑槽夾具(65)——4 在旧皮帶銑床上精銑平面(66)——5 銑螺釘槽半自動夾具(67)——6 在万能銑床上一次繞三根鑽頭槽(69)——7 在平板上刨台阶的夾具(70)——8 在平板上刨斜面的裝料框式夾具(72)——9 用旧銑床銑出△▽6的側面(73)——10用工作台面作底座的刨方刀架側面的夾具(73)——11 用已加工零件作刨胎(75)——12 供四个工序用的平板刨具(75)——13 銑中心架的夾具(76)——14 轉盤式銑方尾夾具(77)——15 半自動不停車裝卸銑六角夾具(78)	
第六节 曲面加工	79
1 加工圓球的工具(79) (1) 專用車圓球的簡易工具(79)——(2)專用車削手柄圓球的工具(79)	
2 車內圓球面的工具(81)——3 万能調整式的車球面刀架(82)——4 車制曲面的彷形刀架(83) (1) 手柄加工用的彷形裝置(83)——(2)車手柄用的靠模工具(83)——(3)車成形弧面的靠模(83) (4) 階梯形軸靠模刀架(84)	
5 靠模銑工具(86) (1)靠模銑鼓輪的工具(86)——(2)銑曲面形轉子的靠模(86)	
6 高效率車凸輪靠模(88)——7 在圓柱體上銑凸輪槽的夾具(90)——8 刨扇形墊塊工具(90)——9 半自動銑月牙槽机(92)——10 刨兩面斜度刀排(92)——11 組合精銑床身導軌面的刀具(93)——12 三軸銑頭(93)	

序 言

1959年机械工业的生产規模和发展速度将是我国历史上空前未有的。要完成这个偉大而又艰巨的任务，主要将依靠現有工厂的力量。因此，如何“提高單位面積产量”是机械制造工业中一个主要問題。

自从党中央和毛主席提出以鋼为綱的全面跃进方針，并在企业里进一步加强了党的領導，大搞群众运动以来，群众干勁冲天，苦干巧干，使生产成倍地上升，涌现出无数提高生产效率的好經驗、好办法。

为了收集总结这些經驗，促进生产翻番，我院派出了三个工作組，到工厂較集中的几个地区进行了收集和总结。在当地党委、工业局、工会及各工厂的大力协助下，去粗存精，整理归纳了約二百項先进經驗，分別編成三冊出版。

第一冊：簡易夹具 一般在产品固定的大批大量生产中，夹具应用得很广泛，經濟效果大，而在一般中小厂用得不多，生产批量較小是一个原因，但是由于过去有些設計脱离实际，造成制造中很多困难和使用上的不方便，因而夹具的广泛应用也受到了阻碍。

大跃进以来，由于企业中政治挂帅、广大职工發揮了共产主义風格，創造了許多簡單实用的土夹具。这些夹具大部分是使用者自己設計，自己制造和自己实现的。具有花錢少、實現快、效果好等特点，为夹具的广泛应用提供了一个切实可行的新方向。本冊着重介绍了这些夹具，并适当地作了某些分析，以便于今后进一步开展群众性的設計制造夹具的运动，以达到單位面積产量翻番的目的。

第二冊：自动化与鉗工机械化 由于机械工业产量一翻再翻，所以机械化与自动化显得日益重要。本冊介绍了职工群众在思想解放以后，大搞机械化与自动化的一些經驗及取得的效果。

第三冊：刀具、齒輪与絲杠的加工 在技术革命运动中，切削加工方面的革新对生产翻番起了很显著的作用，本書着重介紹某些先进刀具和多刀多刃，說明在这方面还有着不少潜力。另外在齒輪、絲杠方面，群众創造了不少簡易的高效率的加工方法，本書也加以收集。同时，还特別介绍了軋制絲杠等先进工艺。

在每类經驗的前面，都概括地說明該类經驗的大致內容，并作了一些分析比較，以供讀者参考。

总之，我們希望通过这三本書，能够使各个工厂互相交流一些先进經驗，对提高机械工业的單位面積产量有所帮助，并希望这类經驗能不断地得到發展和提高。

由于我們人力少，水平不高，一定有錯誤之处，欢迎讀者提出批評和意見，以便及时糾正。來信請寄“北京西郊后二里沟机械工艺研究院第五处”。

概論

(一) 为什么要提出“土夹具” 在成批和大量生产中，应用夹具可以使生产率显著提高。在我国少数大厂中，夹具应用得很广泛，成效卓著。但在一般工厂，就用得不多。其主要原因是偏重于一条腿走路。例如夹具的設計，往往由少数技术人員来承担。这样設計出来的夹具，数量不可能多，而且容易产生脱离实际的倾向。又如夹具的制造，往往只由工具車間来承担，即使一个很普通的夹具，也需要較長的制造周期，当然就很难跟上生产的需要。

自从党中央指出了以最快的速度建設社会主义，必須坚决貫徹两条腿走路的方針之后，我們才深深体会到要使夹具在机械制造工厂中起到它更广泛的作用，必須做到土夹具与洋夹具并举，必須使夹具的設計与制造群众化。

根据調查結果，工人自搞的夹具，使用起来很好，設計得很合理。它与正規的洋夹具相比，在原則方面虽基本相同，但由于这些土夹具更密切地結合实际生产条件，具有就地取材、利用廢料、簡化結構和适当降低技术要求等特点。因此在本車間就能制造，不必非委托工具車間不可。所以在这些工厂中，夹具做得快，用得多，成为生产翻番的重要措施之一。例如沈阳东盛軋製零件厂，是一个600人的小厂，仅有50台旧的皮带車床，但他們在每道工序上都装备了專用土夹具，共有100多个簡單的夹具。該厂的产品是低压开关的防爆箱，这是比較精密的小箱体，表面光潔度要求 $\nabla\nabla 6$ ，孔距公差要求±0.15公厘。該厂自从1954年公私合营以来，一直生产这种产品，几年来的产量增長非常迅速，产品成本降低了一半，廢品率由50%降低到6.5%，取得这些成績的主要措施之一是大搞土夹具。

(二) 土夹具的特点 就我們所看到的一些土夹具，归纳起来有下列一些特点：

1) 定位方面——在滿足精度的前提下，尽量簡化。

(1) 不一定以工件的設計基准作为工件在夹具中的工艺基准，如§1-2。

(2) 不一定全靠机械方法定位，可以适当的依靠工人的判断，如§1-2及§3-8；或者以工件上預先划好的綫和夹具上相应的綫对好，避免了复杂的定位机构。

(3) 在中小批生产中对小型零件加工时，以夹具体兼做定位件，省去一般須要的鋼制、淬硬磨光的定位件。

(4) 定位板装到夹具体上时，不必呆板地用两个定位銷和两个螺釘，而可酌予省去一个定位銷或完全不用定位銷。

2) 压紧方面——尽量避免用复杂的联动机构。

(1) 一般只用螺釘和压板，但效率未必低，如§5-8。

(2) 在鑽模中尽量省去防止工件随鑽头旋轉的压紧件，如§1-3及§1-4。

3) 对刀等方面

(1) 銑、刨夹具的对刀塊、定位键等尽量省去。

- (2) 鑄模只有在結構上方便時才裝上鑄足，避免專門裝上鑄足，如 § 1-6。
- (3) 鑄套做成直套，不用肩胛（如 § 1-6），甚至利用鑄模板來打出中心眼。
- 4) 技術條件方面——除了產量很大及很精密的工件外，一般可適當降低技術條件，破除清規戒律。

(1) 除鑄套外，其餘零件不須淬火磨光，光潔度做到 $\nabla\nabla 5$ 就夠了。至于表面平直度也不應注出特別要求，只要銑出或刨出即可。

(2) 鑄模板的製造，凡孔距在 ± 0.1 甚至 ± 0.05 的，都可在一般加工車間中完成，見 § 1-9。若採用眾所周知的“圓錐工作法”則不難做到 ± 0.02 公厘，因而不必到座標鏜床上去鏜孔。

5) 結構方面

(1) 就地取材，以工件或相應的零件作為夾具體，如 § 1-8 及 § 2-4 即是。特別值得註意的是用工件作鏜模，經濟價值很大，省去了製造鏜模體時做木模、翻砂和加工等費用，並且大大地縮短了鏜模的製造週期。

(2) 用較簡易的結構，設法使一個夾具滿足幾個工序的需要，以代替較複雜的夾具，如 § 1-7, § 5-12 及 § 1-4。

(3) 尽量省去夾具底座，如 § 5-10, § 3-4 及 § 1-10。

(4) 夾具體用焊接結構代替鑄造，以縮短製造時間和減輕夾具重量，也可利用廢料來做，用後拆去，如 § 1-12。

(5) 通用性夾具也可以簡化，如 § 1-5 及 § 3-1。

(6) 生產需要太迫切時，採用划線樣板也是一種又快又經濟又能保證質量的方法，如 § 1-1。

6) 土夾具並不意味著單純的簡化，還要重視提高效率。

(1) 考慮多夾活，如 § 5-13 等。

(2) 利用機動時間裝卸工件，如 § 5-1, § 5-2, § 2-1, § 5-14, § 4-5, § 5-5 及 § 5-15 等均是。

(3) 快速裝卡，如 § 3-5, § 4-1 及 § 5-8。

(4) 采用多刀、多刀架、多軸鏜及多軸銑等（見 § 1-16, § 1-17, § 1-18 及 § 2-8 等）。

(三) 對土夾具的認識 綜合以上所歸納的關於土夾具的一些特點及本書中的具體例子，可以看出土夾具是通過勞動實踐所創造的一些行之有效的工具，其設計製造沒有受到清規戒律的約束。它確在生產上起了提高效率、保證精度等作用，特別是對中小型工廠的中批以下的生產，效率是非常顯著的。

要打破夾具應用上冷冷清清的局面，大力發動群眾，大搞土夾具是一個主要的方法。我們在本書中介紹了一些工廠的實際經驗，無非希望通過這些具體例子，使更多的工廠能夠根據本廠的條件、產品對象、生產性質等情況，來考慮採用和創造更適合於本廠使用的夾具。我們相信只要更好地貫徹土洋并舉的方針，夾具在機械製造部門中的作用，定能進一步發揮。

第一节 鑄 模

一、簡化鑄模 一般鑄孔工序主要時間費在划線及找中心，而鑄削時間反而較短。使用鑄模，就能使效率提高几倍，因此鑄模应用極廣。但由于过去在設計或制造鑄模過程中过分的复杂，因此各厂根据产品的具体情况作了簡化，今归纳如下：

(1) 利用产品座体作鑄模的本体(如 § 1-8件 1)，或利用焊接結構的鑄模体(如 § 1-12)，以縮短生产准备周期、降低产品成本。

(2) 推行土法制造鑄模，适当的降低技术条件(除鑄套以外)，一般零件尽可能不淬火、不磨，便于工人提建議、自設計、自制造，使鑄模能在全国大、中、小厂遍地开花(如 § 1-9, § 1-6)。

(3) 尽量省去不必要的定位件及压緊件，如 § 1-2。

(4) 尽量利用蓋板式鑄模(如 § 1-10, § 1-2)，在鑄套來不及制造时，可用鑄模板上开的孔作为打中心孔用，打好中心孔，将鑄模板移去，即可鑄孔。

(5) 以木头三角垫代替鑄鐵V形塊(§ 1-11)。

(6) 結構上以角鐵鑄模代替箱式鑄模(如 § 1-7)。

二、为了适用于多品种产品零件的生产，本册列有万能調整鑄模(如 § 1-13, § 1-14, § 1-15 及 1-16)。

三、鑄模在提高效率方面也受到广泛的注意，各厂已有很多种不同型式的多軸鑄，这里将在实际应用中效果較好的多軸鑄列入書中(如 § 1-16, § 1-17及 § 1-18)。


四、在加工大件或零件形状特別、批量小、生产准备期短时，作鑄模板很不經濟。用划線样板亦可使划線時間縮短，而且比手工划線精确些。

1 大車中心部件連接孔的划線样板

大連起重厂过去在装配大車中心部件时，是用实物找正各联接孔的位置；即先把减速电动机、制动器等全部按照圖紙規定找正，再按照这些部件上已鑄好的孔来划出走台上的孔，然后把这些部件搬走，鑄出走台板上的孔。因为用实物找正要搬来搬去，很不安全，体力劳动强度較大，也浪費很多时间。

該厂鉗工车间大車装配組馬天健等工人在技术人員的协助下，制成了大車中心部件划線样板(如圖所示)。这个样板能够用在 5T, 10T, 15T 和 15/3T 的各类桥式起重机的縱行車装配工作上。工作时按照两端走輪上的接手，划出轉動軸中心線和大梁中心線，然后把样板鋪在走台板上，使样板上的XX缺口和YY缺口分別与傳动軸中心線和大梁中心線对正，再按样板上的孔划出走台上的孔来，拿下样板即可鑄孔。

用此样板可以保证工作安全，减轻工人的劳动强度，同时还能提高工作效率三倍。

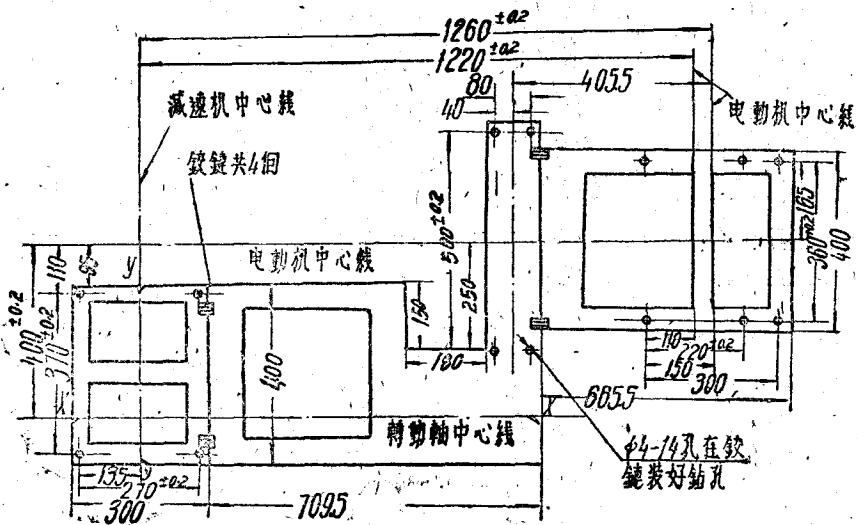

2 壳体法兰鑄胎的两个方案

某厂加工車床上的保护盖三个孔，是按划綫鑽孔，后来为了要生产翻一番，决定制造鑽模。工人和科室各提出一个如下的方案：

圖 1 是科塞提出的，以法兰面为基准，由四个螺釘 17 定位。三个螺釘 14 作定向定位用。先把鑽模板 10 翻开，装入工件后，用螺釘 8 固定在鑽模板 10 的底座面上，然后手持 12，把鑽模板 10 放回原位，用 T 形螺釘 11 压紧。

这个鑽模帶有零件約 50 件，鑽模總長為工件長度的兩倍以上，要求板 10 放平後與胎具底面平行度達 0.03:200。

圖2是工人提出的，共有8个零件，大多数为廢料湊成的。工件以底面为基准，鑄模板1的外形与工件法兰的外形相同，装上去以后，注意使它們大致相齐，即用螺帽5压紧。

对此二方案現分析如下：

1) 圖 1 复杂的根本原因, 首先是認為工件圖紙是拿法兰面做基准的, 若是用壳体的底面做基准, 由于工件是毛面, 可能鑽出的孔与法兰面不垂直, 但事实上法兰孔是作为紧固用, 紧固螺釘与孔的配合很松, 即使鑽出的孔与法兰面稍不垂直, 仍然可用。

2) 圖 1 是用 T 形螺釘 11 来把鉸鏈板 10 壓緊，但鑽頭的壓力是向下的，鑽矩也不大，不致把工作帶着轉，圖 2 就只用螺帽 5 壓緊就够了。

3) 圖 1 是用了三个螺釘來定向和定程，用 20 来压緊；而 圖 2 是由工人注意使鑄模板與工件平齊即可。由於法兰孔主要是要求彼此間的距離一定，孔與工件外壁的相對位置是較為次要，因此这样做是可以的。

4) 圖 1 采用了四个螺钉 17 做基面, 不用铰链板做基面, 可能是作为排屑间隙用的。实际

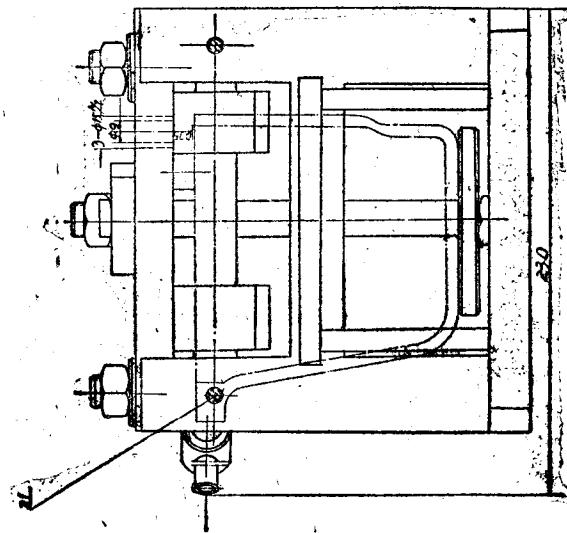
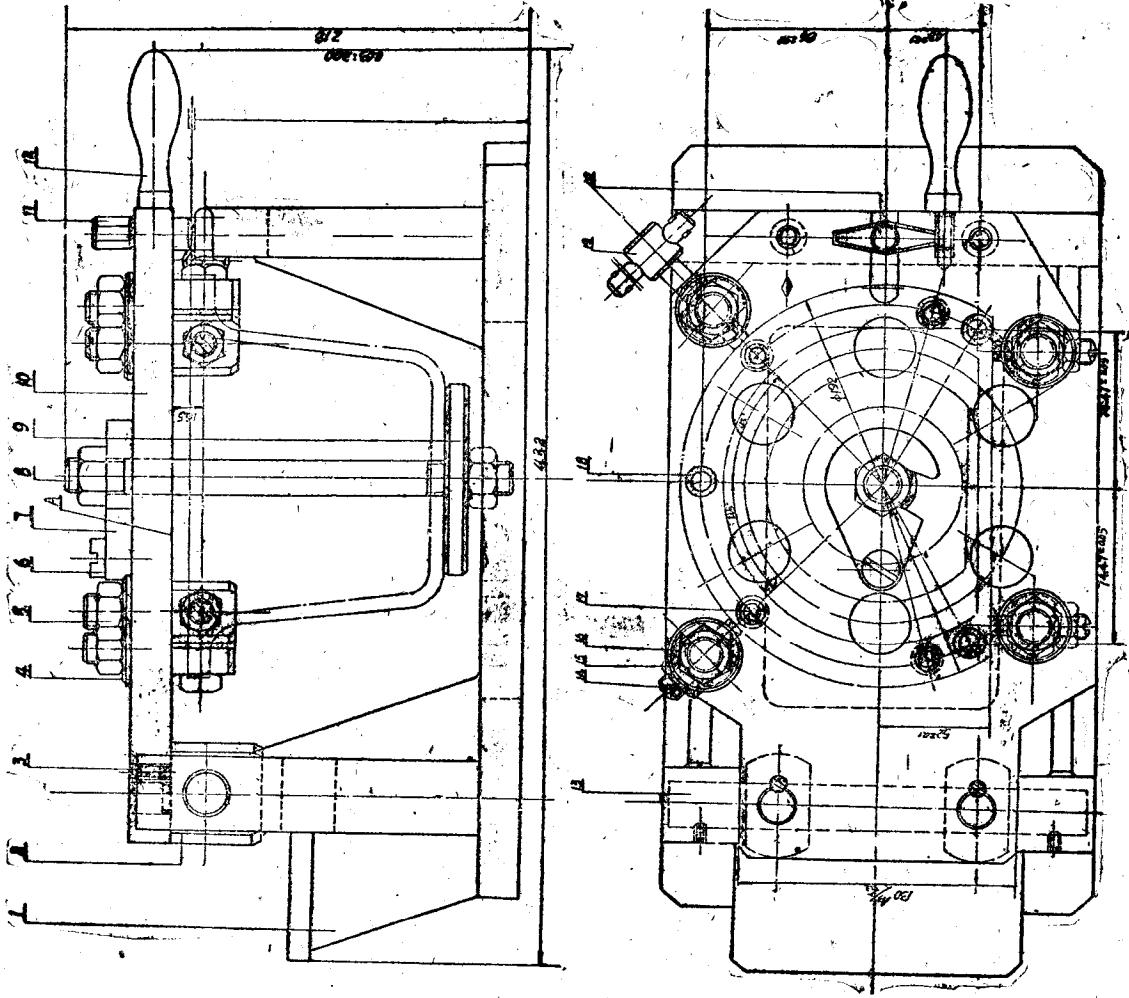


图 1
 1—主体；2—耳销；3—锥尾固定螺钉；4—光垫圈；5—M16
 六角螺栓；6—活动接头螺钉；7—锁紧垫板；8—双头螺栓；
 9—垫；10—上盖；11—M12沉形螺帽；12—斜端形手柄；13
 一轴；14—M12×45圆尾固定螺钉；15—M12六角螺帽；16
 一耳垫；17—固定支柱；18—永久导套；19—M12×50带手
 柄螺钉；20—M12×85双头螺栓；21—锥尾固定螺钉。



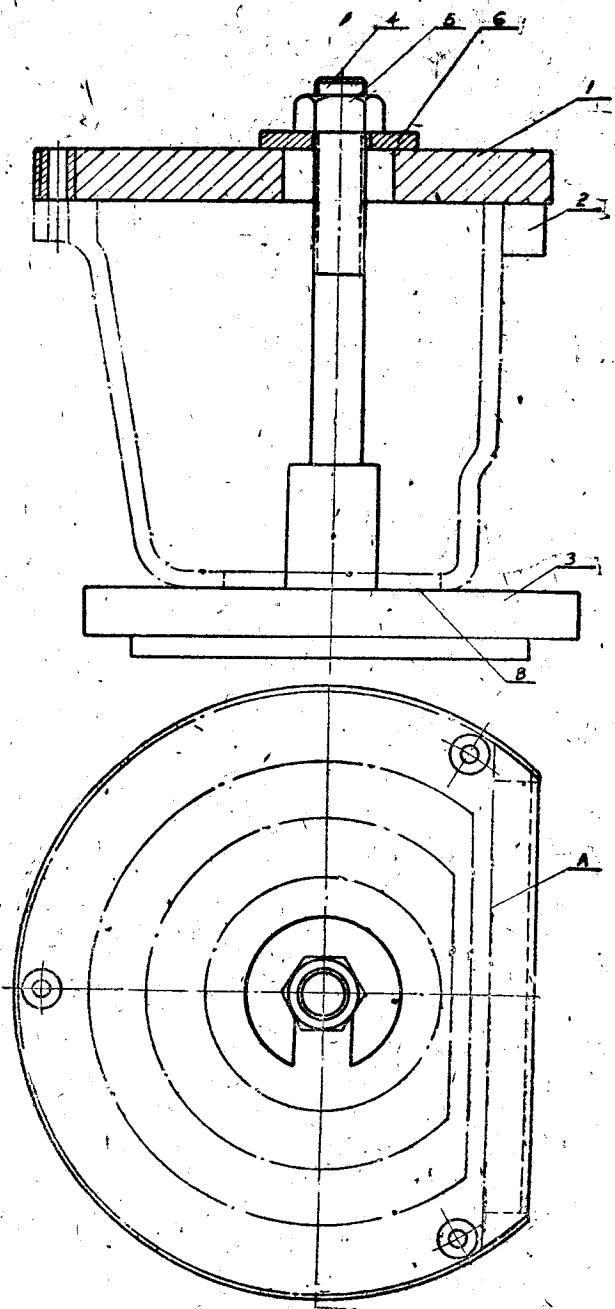


圖 2

使用中，工作頂面与鑄模板接触面不留間隙，在这种情况下，是完全可以的。

圖 2 的结构在实际生产中用得很好，可是结构簡單、制造容易。圖 1 的方案在書本上有类似结构的介紹，那是为了加工精度要求較高的零件。

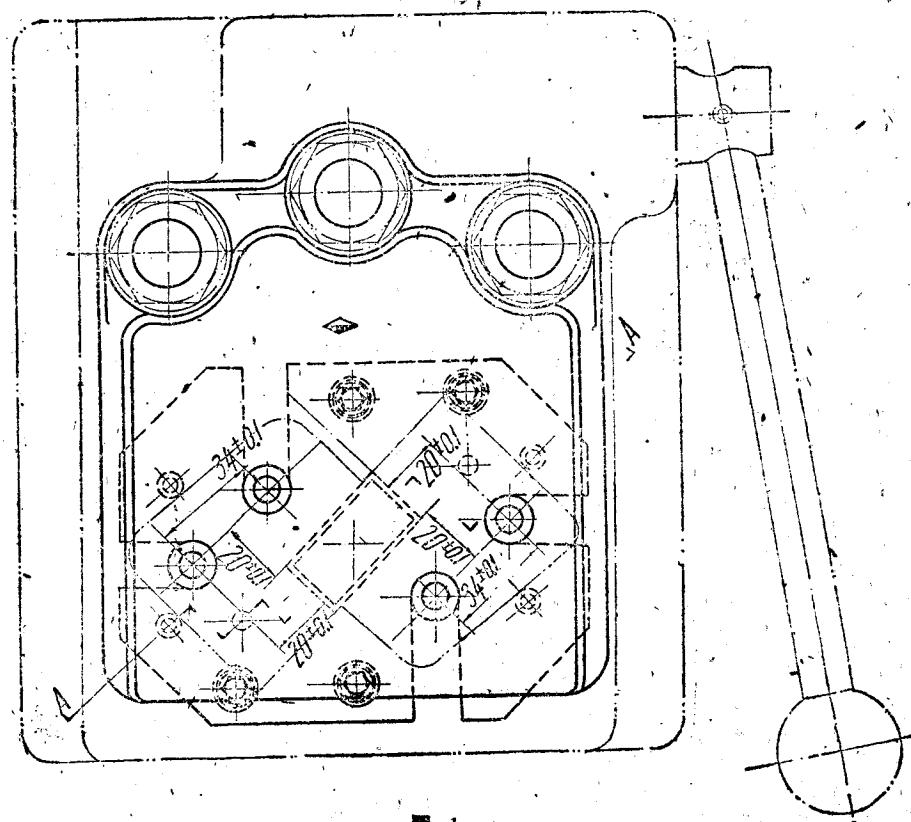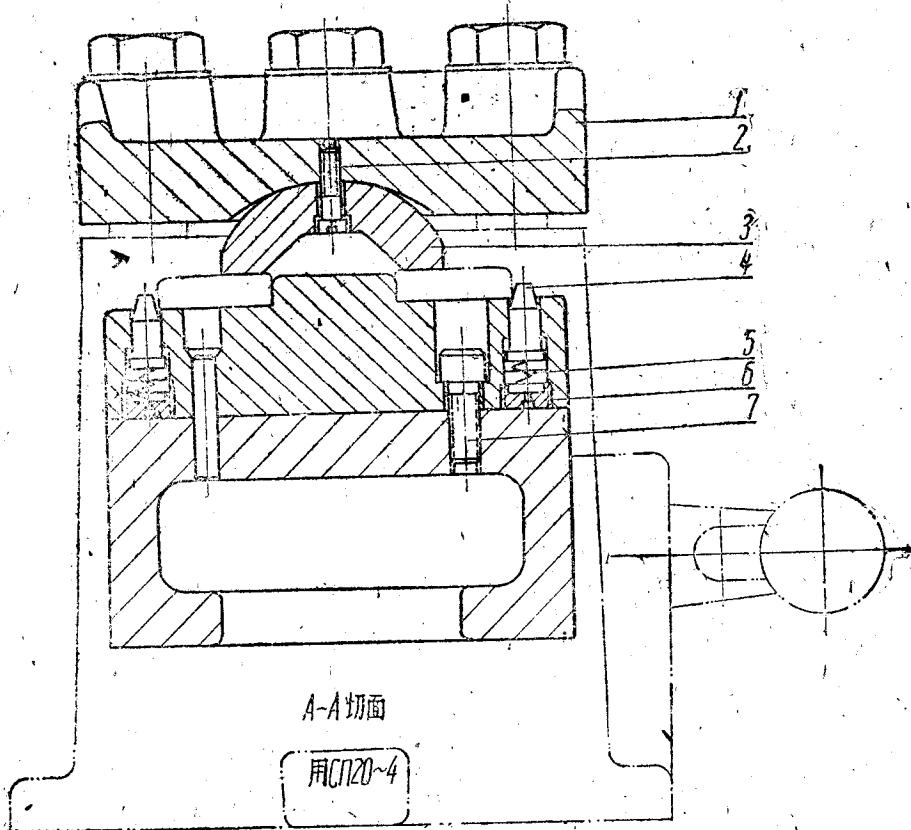

3 平板上鑽孔的两个鑽模

大連机床厂加工平板件上的孔，像 1Δ62 車床的除塵板的孔，过去是按划线鑽孔，质量不高，而且生产率很低。工人耿成福同志利用业余时间找了一些废料，制造了一个简单的鑽模，如圖 2 所示。使每个零件节省划线工时 2 分钟。該厂另按 [正规] 設計了一套滑柱式鑽模。現将这两个鑽模介紹如下。

圖 1 (第 9 頁和本頁的圖，合為圖 1) 是按正规設計制造的通用性較广的滑柱式鑽模。为了一次装夹两个零件，在这鑽模上固定了一塊定位座 9，靠凸出的長方形缺口定位。为了避免零件在加工时稍有位置的偏移，在定位座上固定四个浮动支承。因一次同时夹紧两个零件，因此在蓋板 1 上固定一摆动压板，不因两个零件表面高低不平而影响夹紧力。只要将手柄往下一按，就能很快的夹紧工件，一次能装夹二件，生产率較高，而且这夹具通用性也較广。

圖 2 的鑽模，也是一次装夹两个零件。零件与鑽模都是依靠定位块 4 来定位，用压板压

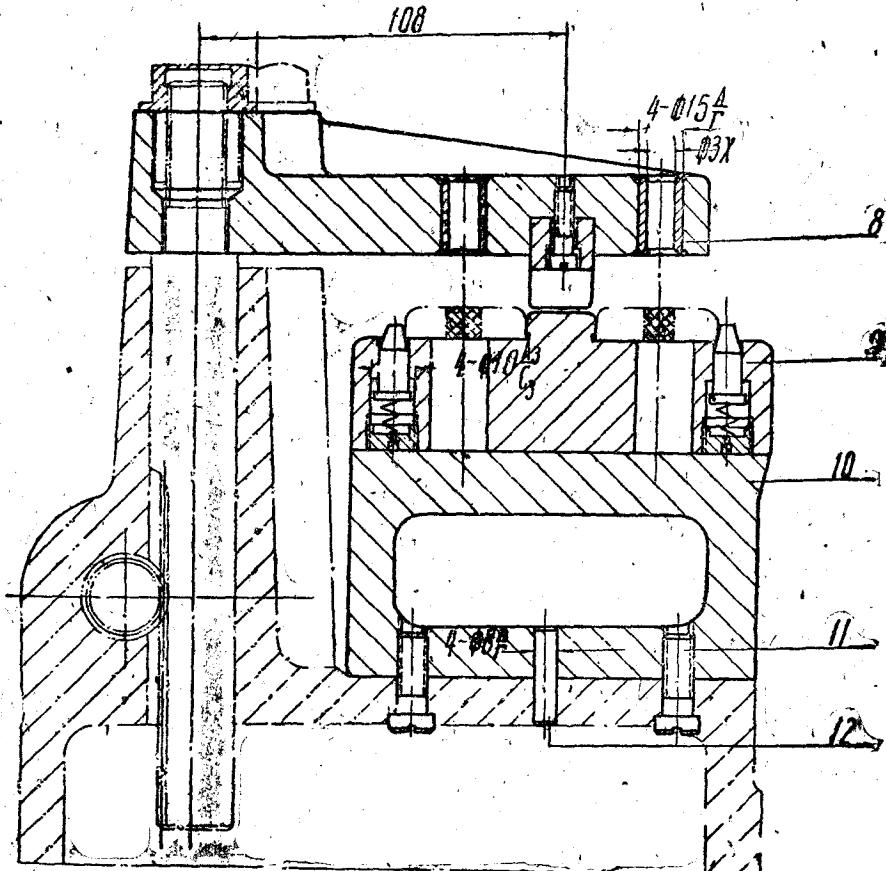


圖 1

1—蓋板；2—M6×22圓柱头螺釘；3—摆动压板；4—滑动支柱；5—圓柱形压縮彈簧；
6—1M16絲堵；7—M10×26內六角螺釘；8—永久導套；9—定位座；10—底座；11—
圓柱头螺釘；12—圓銷。

紧。但在加工过程并没有因鑽削力而使工件移动，不影响加工精度。此前一夹具省了十二个零件。由于除塵板本身在机床上的作用仅是擋灰塵，而且在装配时，螺釘与孔之間左右有1公厘的間隙。因此对于螺孔也完全没有必要用很精密的滑柱式鑽模。圖2的夹具只有定位塊1及鑽模板5要求稍为高一些，其他零件全是一般通用的，制造方便、成本低；在装卸零件上，也不比滑柱式鑽模慢，松动螺帽2，就能将零件拿出。

4 鋸鏈式鑽模的改进和簡化

沈阳第一机床厂1 A 62車床上的法兰盖，过去用鋸鏈式鑽模加工，如圖2所示；夹具制造要求高，生产率較低。工人崔克太同志改进了夹压方式后，一次能装夹四个零件；簡化了定位塊，提高生产效率一倍以上，改进后的夹具如圖1所示。現将其比較如附表：

改进后值得注意的是：

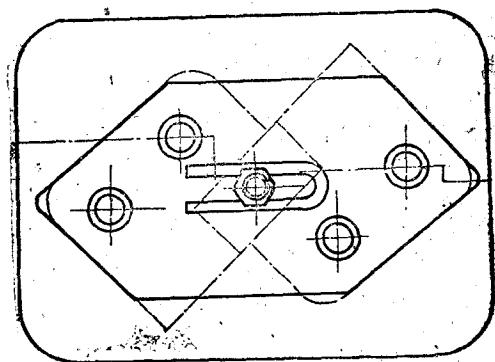
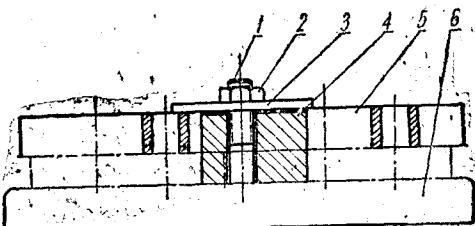


圖2 簡易平板鑽孔夾具：

1—螺釘；2—螺帽；3—壓板；4—定位塊；5—鑽模板；
6—底座。

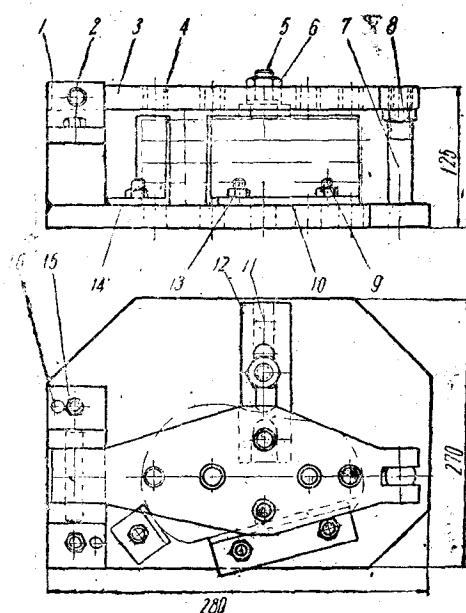


圖1 改进后鋸鏈式鑽模。

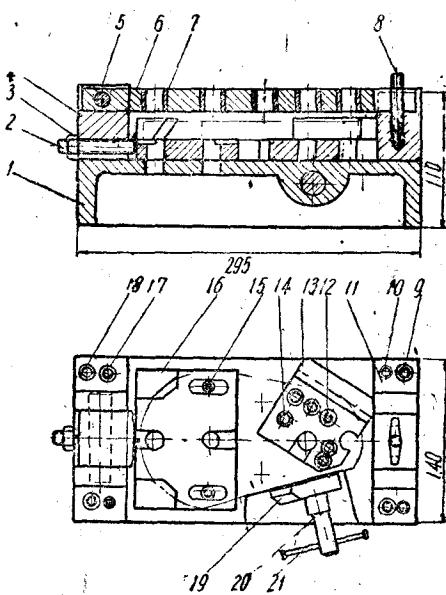


圖2 改进前鋸鏈式鑽模。

比 較 內 容	原 来 鑄 模	改 进 后 鑄 模
1. 夹具零件数量	23种	16种
2. 工件的定位及夹紧	以件16及13定位；侧面以T形压板压紧	以件10及14定位，用螺钉压板压紧
3. 装夹工件数量	1件	4件
4. 生产效率	8分钟一件	4分钟一件(平均)
5. 夹具制造和优缺点	制造困难 夹具体为铸件，定位件需热处理及磨，夹紧机构较复杂，制造周期长，工件装夹较迅速，但结构复杂，夹具较重	制造方便 夹具体用钢板，定位件利用角铁，不用跨车简造，制造周期短，结构简单，体轻，但工件装夹较费时

1) 夹具能装多件而并不使鑄模体加大，是由于不用侧面压紧，而改为由上向下压紧工件，虽定位不如原来，但在实际应用中不影响零件的加工精度。

2) 由于铰链板本身有一定重量，而省去了夹压螺钉，倘用多轴鑄同时鑄孔时，需要增加夹压螺钉。

5 簡易臥軸迴轉盤

沈阳东和水泵厂在制造各种較大型泵体时，上下出水口两面都要鑄孔，因泵体沉重(約100公斤)，翻身不便；工人同志們發揮了集体智慧，利用旧料拼湊成一个簡易臥軸迴轉盤(如圖1)。

角鐵1固定在搖臂鑄底座上，迴轉底盘3用螺釘緊固在角鐵上。圓盤4上开有T形槽，作夾固零件用。手柄8作緊固圓盤用。軸套7壓入圓盤上，但与件3滑动配合，件5及件6用来防止圓盤軸向移动。

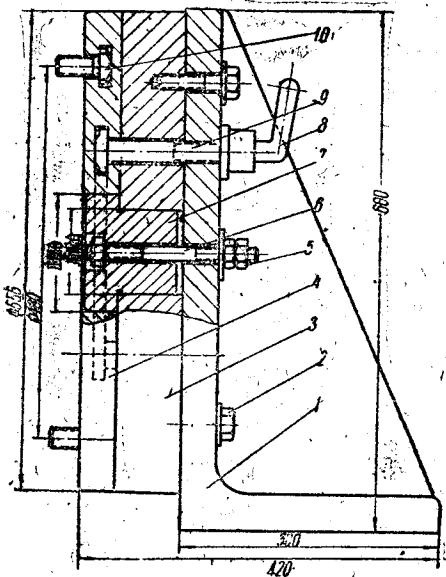


圖 1

1—角鐵；2—螺釘；3—迴轉底盘；4—圓盤；5—螺帽；
6—双头螺栓；7—軸；8—手把；9、10—T形螺釘。

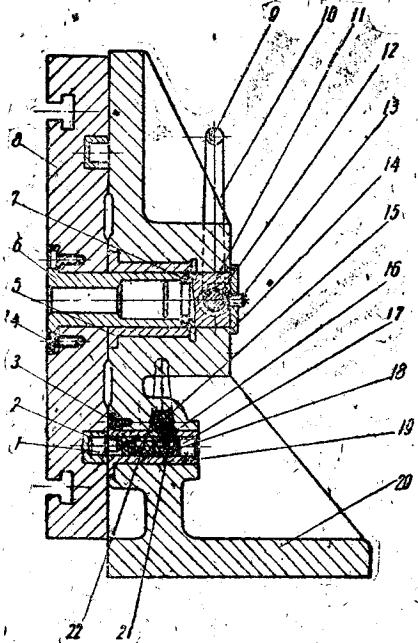


圖 2

該厂制造了这个夹具后，提高产量60%，減輕了工人的体力劳动，而且解决了生产关键。

如圖2是按正規制造的迴轉分度盤，結構复杂、要求高、不便制造，造价貴。現將比較如下，供大家参考。

項 目	簡易臥軸迴轉盤	正規制造臥軸分度盤
零 件 数	10件	22件
結 构	簡單	复杂
制 造	就地取材，制造簡易，工人可以自制	要工具車間制造，制造周期長
加 工 精 度	精度較低	精度高

如迴轉底盤3刻上分度線就更方便，万能性更大。将角鉄1、螺釘9及手把8拆下，将这迴轉底盤3固定在工作台上，还能作垂直迴轉盘。

6 簡易箱式鑽模

防爆箱(鑄鐵件)的鑽孔工序，是在箱体平面加工完成后进行的；箱体三面共有27个螺孔。沈阳东盛勦鉄件厂在1954年时是用划綫加工；質量不易保証，生产率低，平均每班只能加工2件。所以不能滿足生产上的要求。在車間工人同志共同研究下，設計了簡易箱式鑽模，保証了質量，也省去了划綫工序，比划綫加工提高效率7倍。在工人同志操作熟練的基础上，現在平均14分鐘就能把所有孔鑽完。

簡易箱体鑽模仅用六塊鋼板作成。鑽套采用固定式，它的內廓尺寸較工件外廓尺寸大1公厘。定位是依靠工件三个已加工好的平面。为了不使已加工的平面划伤，鑽模內壁墊有0.15公厘的紙墊，所以实际上鑽模內廓尺寸仅比工件外廓尺寸大0.85公厘；但是并不影响工件的装夹。在排屑問題上，因鑽模板与工件間只有0.85公厘間隙，碎屑状切屑只能通过套內向外排出。根据工人同志的实际經驗，如果这个間隙較大，排屑反而成为一个問題了。鑽头与鑽套采用X配合；即当采用 $\phi 6.6$ 鑽头时，鑽套內徑尺寸为 $\phi 6.6 + 0.03$ 。鑽套与鑽套的距离公差为士0.05公厘；而防爆箱孔距公差为士0.25公厘，因此完全可以保証工件的精度要求。

在装夹工件时，先将底面和側面的螺絲4頂紧，然后压紧压板6。在鑽另一側面时，夹具以圖2方式安装；鑽完一个工件后，必須将鑽模內壁碎屑扫除。

对于本夹具的制造簡述如下：

首先将六塊鋼板的坯料裁好，但坯料尺寸应有一定的加工裕量，以便加工和装配时的修刮。把鋼板每面都加工到 $\nabla\nabla 4$ 后，将安装鑽套的孔用划綫加工出来。在划綫时，应根据工件孔至基面的距离公差，再加上紙墊0.15公厘的厚度。安装鑽套的孔徑比鑽套外徑尺寸稍大按X配合公差做。(鑽套采用油鋼，內孔与外圓在車床上一刀下来。再淬火处理使硬度在 $R_c 60$ 以上。鑽套之間距离公差用捻法調整，即是在鑽套四周用凿子輕輕凿击。該厂用捻法調整由于采用 $\frac{1}{20}$ 游标卡尺測量，所以本鑽模精度为0.05公厘。箱式鑽模保証四面90°的垂直度，是用試裝和修刮来得到的。)

本鑽模的特点：