
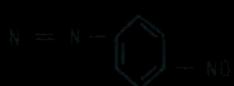


无线电材料 化学分析方法

上册

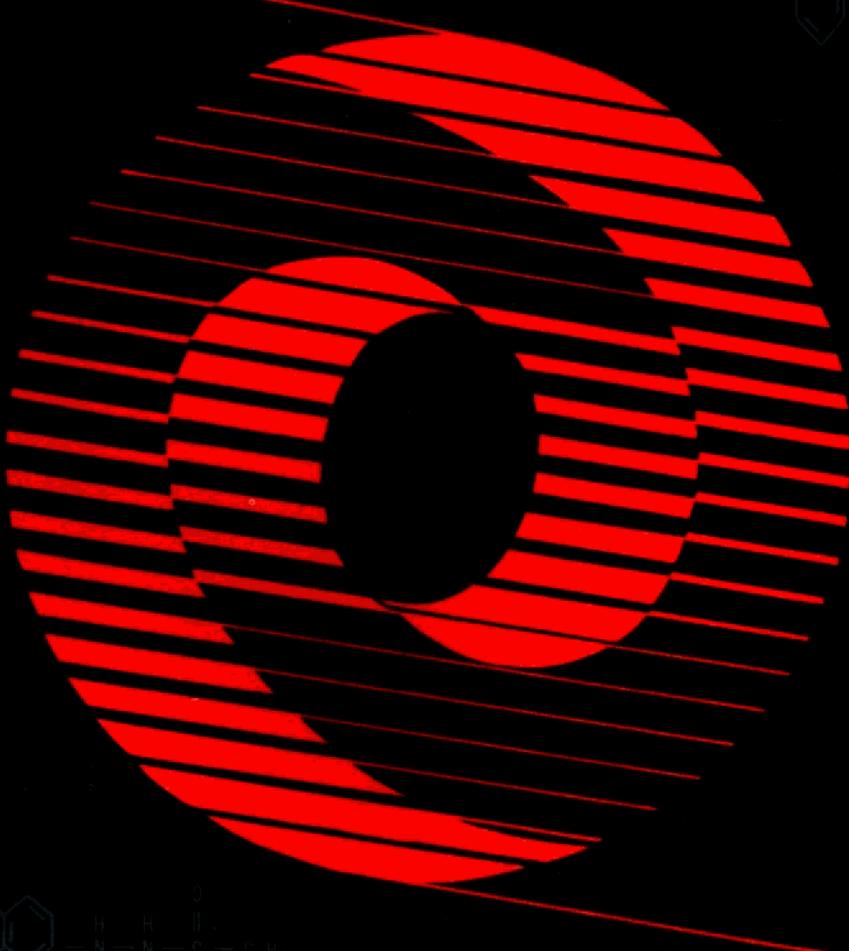

南京无线电厂检测中心

前　　言

随着电子工业的发展，对材料的质量提出了更高的要求，为了准确地进行无线电材料的化学分析工作，及时提供可靠的分析数据，我们在七二年我厂编印的“无线电材料化学分析方法”的基础上，认真吸取有关资料的优点，结合我们多年的工作实践，修订汇编了“无线电材料化学分析方法”一书，分上、下二册。分期出版。

上册主要是介绍无线电金属材料的化学分析方法，包括：黑色金属和有色金属两大类，分普通钢、合金钢、铝合金、铜合金等十三个部份，附录部份编入了常用标准溶液的配制与标定法，常用指示剂的配制法，金属牌号表等。

下册介绍无线电化工原材料的化学分析方法，包括各种无机化合物，有机试剂，石油产品及绝缘漆类等。

此次修订汇编工作从一般工厂实验室的特点出发，分析手段以化学分析法为主，所用的仪器设备亦是工厂实验室常用的，分析方法力求准确、简便、快速且避免采用剧毒药品与试剂，因而在收录的方法中全都采用无氯分析，这对化学分析人员的健康及环境保护都是有益的。

由于水平有限，错误之处在所难免，敬请读者批评指正。

南京无线电厂检测中心理化试验室
一九八九年十月

目 录

黑色金属材料

第一部份 普通钢分析

一、碳的测定 (气体容积法)	(1)
二、硫的测定 (燃烧—过氧化氢法)	(3)
三、硅的测定 (硅钼蓝比色法)	(4)
四、磷的测定	(5)
方法一：磷钒黄比色法	
方法二：钼蓝法	
五、锰的测定	(7)
方法一：容量法	
方法二：高锰酸比色法	

第二部份 低合金结构钢分析

一、碳的测定 (同普通钢)	(9)
二、硫的测定 (同普通钢)	(9)
三、硅的测定	(9)
方法一：硅钼蓝比色法 (高硅的测定)	
方法二：重量法	
四、锰的测定	(11)
方法一：容量法 (同普通钢)	
方法二：氧化锌分离法	
五、铬的测定	(12)
方法一：容量法	
方法二：二苯胺基脲比色法	
六、镍的测定	(14)
方法一：容量法	
方法二：丁二肟比色法	
七、铅的测定	(16)
方法一：铝试剂比色法	
方法二：铬天青S比色法	
八、钼的测定 (硫氯酸盐比色法)	(18)
九、铜的测定 (铜试剂比色法及 BCO 比色法)	(19)
十、钒的测定 (二苯胺磺酸钠比色法)	(20)
十一、钛的测定 (变色酸比色法及过氧化氢比色法)	(22)

第三部份 合金工具钢分析

一、碳的测定 (气体容积法)	(24)
二、硅的测定 (硅钼蓝比色法)	(24)
三、锰的测定 (不分离容量法)	(25)
四、铬的测定: (容量法)	(25)
五、钨的测定:	(25)
方法一: 重量法	
方法二: 硫氰酸盐比色法	
六、钒的测定 (容量法)	(27)

第四部份 不锈钢分析

一、碳的测定 (气体容积法)	(28)
二、硅的测定 (硅钼蓝比色法)	(28)
三、锰、铬连续测定 (容量法)	(29)
四、镍的测定	(29)
方法一: 容量法	
方法二: 丁二肟比色法	
五、钛的测定 (过氧化氢比色法)	(30)
六、不锈钢中镍、铬、钛的系统分析	(31)

第五部份 高速工具钢分析

一、碳的测定 (气体容积法)	(34)
二、钨的测定: (对苯二酚比色法)	(34)
三、铬、钒连续测定: (容量法)	(35)
四、锰的测定 (容量法)	(36)

第六部分 其他钢铁材料分析

一、碳的测定 (气体容积法)	(38)
二、硅的测定	(38)
方法一: 硅钼蓝比色法	

方法二：重量法	
方法三：高含量比色法	
三、镍的测定	(39)
方法一：直接络合滴定法	
方法二：分离铁后络合滴定法	
四、钴的测定	(41)
方法一：电位滴定法	
方法二：亚硝基-R盐法	
五、钼的测定（比色法）	(43)
六、钛的测定	(44)
方法一：容量法	
方法二：过氧化氢比色法	
七、铝的测定	(45)
方法一：络合滴定法	
方法二：铬天青S比色法	

第七部份 铁基中间合金分析

一、硅铁中硅测定（重量法）	(48)
二、铬铁中铬的测定（容量法）	(48)
三、钛铁中钛的测定（容量法）	(49)
四、锰铁中锰的测定（容量法）	(51)
五、钼铁中钼的测定（重量法）	(52)
六、镍铁镀层系统分析法	(53)

有色金属材料

第一部份 铝合金分析

一、铝合金的系统比色分析	
§ 1、硅的测定（钼蓝比色法）	(55)
§ 2、铁的测定（硫氰酸盐比色法）	(56)
§ 3、铜的测定（BCO比色法）	(57)
§ 4、锰的测定（高锰酸比色法）	(57)
§ 5、铬的测定（二苯胺基脲比色法）	(58)
§ 6、镍的测定（丁二肟比色法）	(59)
§ 7、锌的测定（打萨宗比色法）	(59)

§ 8、铋的测定（碘化钾—硫脲比色法）	(60)
§ 9、钛的测定（变色酸比色法）	(60)
§ 10、镁的测定（变色酸 2R 比色法）	(61)
二、硅的测定	(62)
方法一：动物胶脱水重量法	
方法二：简易重量法	
三、锰的测定（容量法）	(64)
四、铜的测定	(65)
方法一：分离沉淀碘量法	
方法二：不分离沉淀直接碘量法	
五、镁的测定（铜试剂分离络合滴定法）	(66)
六、锌的测定（容量法）	(68)
七、铅的测定（容量法）	(68)
八、镍的测定（重量法）	(70)
九、铝、钛中间合金中钛的测定（过氧化氢法）	(71)
十、有色合金中铜的BCO快速分析法	(72)

第二部分 铜合金分析

一、铜的测定：（碘量法）	(73)
二、锌的测定：（络合滴定法）	(74)
三、铅的测定：	(75)
方法一：电解法	
方法二：容量法	
四、硅的测定：	(76)
方法一：动物胶脱水法	
方法二：硅钼蓝比色法	
五、锰的测定：	(78)
方法一：容量法甲	
方法二：容量法乙	
六、铁的测定	(80)
方法一：重铬酸钾容量法	
方法二：锌粒还原、重铬酸钾容量法	
七、磷的测定	(83)
方法一：磷钒黄比色法	
方法二：高磷含量容量法	
八、铍的测定	(84)
方法一：重量法	

方法二：容量法	
方法三：铬天菁 S 比色法	
九、锡的测定	(87)
方法一：重量法	
方法二：络合滴定法	
十、镍的测定	(89)
方法一：络合滴定法	
方法二：容量法	
方法三：比色法	
十一、铝的测定：(络合滴定法)	(92)
十二、镁的测定：(容量法)	(93)
十三、锡、锌、铅青铜之分析	(94)
§ 1、锡的测定	(95)
§ 2、锌的测定	(95)
§ 3、铅的测定	(96)

第三部分 铜镍合金分析

一、镍、钴总量之测定	(97)
方法一：络合滴定法	
方法二：重量法	
二、锰的测定：(容量法)	(100)
三、孟奈尔合金之分析	(101)
四、锌之测定	(102)

第四部分 锡铅合金之分析

§ 1、锡的测定：	(104)
方法一：重量法	
方法二：络合滴定法	
§ 2、铅的测定：	(106)
方法一：重量法	
方法二：络合滴定法	
§ 3、锑的测定 (容量法)	(107)
§ 4、锡铜连续测定	(108)
§ 5、银、锡、铅焊料的系统分析法	(110)
§ 6、铅镉焊料分析	(110)

第五部分 银合金之分析

§ 1. 银的测定 (硫氯酸盐容量法)	(111)
§ 2. 铜的测定:	(112)
方法一: 分离银之容量法	
方法二: 不分离银之快速容量法	
§ 3. 锌的测定 (络合滴定法)	(114)
§ 4. 钯的测定 (重量法)	(115)

附 录

第一部分: 基准物质之处理	(116)
第二部分: 标准浓度的有效日期	(117)
第三部分: 标准溶液的配制与标定	(118)
(一) 氧化还原用标液	(118)
(二) 沉淀滴定用标液	(126)
(三) 中和法用标液	(129)
(四) 络合滴定用标液	(132)
(五) 比色用标液	(135)
第四部分: 指示剂及缓冲溶液的配制	(139)
(一) 常用酸碱指示剂的种类	(139)
(二) 常用混合指示剂的种类	(140)
(三) 氧化还原滴定常用指示剂配制法	(141)
(四) 常用指示剂配制法	(142)
(五) 缓冲溶液的配制法	(144)
第五部分: 金属牌号表	(145)
(一) 黑色金属部分	(145)
§ 1. 生铁及铁合金	(148)
§ 2. 炭素钢及合金钢	(153)
§ 3. 精密合金 (YB658-69) 及其他	(173)
(二) 有色金属部分	(179)
§ 1. 铜及铜合金	(181)
§ 2. 铝及铝合金	(196)
§ 3. 其他有色金属及合金	(201)
§ 4. 焊料	(214)

黑色金属材料

第一部分 普通钢分析

一、碳的测定（气体容积法）

（一）方法要点：

试样在高温下（ $1100^{\circ}\text{C} \sim 1250^{\circ}\text{C}$ ）通氧气燃烧，碳则被氧化生成二氧化碳，过剩的氧气和产生的二氧化碳气体，通过浓的氢氧化钾溶液将二氧化碳吸收，吸收前后体积之差经核算后，求出碳之百分含量。

（二）仪器和试剂：

一、仪器：

（1）氧气瓶。

（2）减压活门。

（3）蓄气瓶：缓和氧气流之用。

（4）洗气瓶：内盛氢氧化钾溶液（30%）及高锰钾溶液（50%）的混合液（以1:1混合之）约30~40毫升。

（5）干燥塔：上盛无水氯化钙，下盛苏打石棉，中隔玻棉，用橡皮管与散热管相连接。

（6）散热管：为双盘式玻管，各装配在燃烧管两端之橡皮塞上，以防止橡皮塞燃烧。

（7）管式炉：为平卧式，能供给的温度不低于 1350°C （或高频定碳炉）。

（8）电阻器：用以调节电炉之温度。

（9）安培表：伏特表，高温计表。

（10）热电偶：一铂铑热偶。

（11）（12）球形防硫管：系直径约1公分之玻管，长约10公分，下端塞以玻棉，内装特制粒状二氧化锰，上端塞以酸化。二氧化锰不宜受潮或为尘埃所沾污。当二氧化锰颜色稍褪淡即失去效用，应重新更换之。

（13）容量定碳仪其零件如下：

1.冷凝管：用以冷却燃烧管中所流出之混合气体（ $\text{O}_2 + \text{CO}_2$ ）。2.量气管：用以测量混合气体之体积用。量气管为细圆柱形之玻璃仪器。其上部容积为500毫升。量气管具有夹层，夹层间充满以水（使量气管中气体之温度少受外界之影响）。管子上部膨大部分有温度计，用以测定气体之温度。量气管之上部管口处配有空气浮标一个，当量气管中液体充满上部管口时，该浮标即上升，将管口堵塞。量气管之下部为细长形刻度玻管（用以量气体之体积）。

3.水准瓶：内盛含有甲基橙之硫酸酸化的氯化钠水溶液。用橡皮管与量气管相连接，用以将混合气体由量气管中冲压入于吸收器中。

4.吸收器：内盛氢氧化钾溶液（40%）。

5.二通活塞。

6.三通活塞。

(14) 燃烧管：长 600m / m，内径为 20m / m。使用前应将燃烧管全部灼烧一次，或于使用前用软铁丝刷洗净之。此外尚应检查是否漏气，燃烧管二端用大小合适之橡皮塞塞住。于塞孔中插有散热玻璃管，管上套以橡皮管使燃烧管与球形管及干燥塔相连接。

(15) 燃烧瓷舟：系用无釉磁质制成，根据试样重量之多少而选用不同大小之磁舟（或瓷坩埚用于高频定碳炉）。

一号燃烧舟长 67m / m、宽 7m / m、高 8m / m。

二号燃烧舟长 72m / m、宽 9m / m、高 9m / m。

在使用前需要通氧气燃烧一次，燃烧的温度应与燃烧分析试样相同。燃烧后瓷舟应放在干燥器中，干燥器之盖边不得涂以凡士林。

(16) 推入或拉出燃烧舟所用之长钩子系用粗紫铜丝或耐热低碳钢丝制成。

(17) 水银气压表。

二、试剂：

(1) 硫酸：比重 (1.84)。

(2) 无水氯化钙。

(3) 苏打石棉或苏打石灰。

(4) 水准瓶内所盛溶液：400~450 毫升之氯化钠 25% 水溶液中滴加浓硫酸 5~6 滴及甲基橙液数滴。

(5) 粒状二氧化锰：溶硫酸锰 20 克于 500 毫升温水中，加比重 0.90 氨水 10 毫升。摇匀后加入过硫酸铵 25% 90 毫升，随加随搅拌煮沸 10 分钟。再加氢氧化铵（比重 0.88）1~2 滴静止澄清（如不清再加过硫酸铵），用倾洗法，以稀氢氧化铵洗涤十次，再用稀硫酸洗涤，最后用热水洗涤。用抽滤洗至无 SO_4^{2-} 存在为止。将沉淀在 110℃ 烘 3~4 小时后在研钵内磨细后，筛取 20 网眼细粒备用。

(6) 铁化石棉：用含有硫酸 50% 之硫酸亚铁铵溶液，将十分细碎之石棉滤出，压去过量之液体烘干，最后在 1000℃ 之温度下灼烧 6~8 小时。

(7) 溶剂：纯锡、纯铜、纯铅或其氧化物。凡溶剂在使用前检查其含碳量不得超过 0.05%。

(三) 操作步骤：

称样（含碳量在 0.1% 以下取 1 克，含碳量在 0.1% 以上至 10% 取 0.5 克，含碳量在 1% 以上取 0.2 克，称准至 0.0002 克）置于瓷舟内（难溶之钢样须覆以溶剂 0.2 克），推入 1200~1300℃ 燃烧炉体内（最灼热处），立即用橡皮塞塞紧密。预热 1 分钟，将水准瓶于水泥台平面上，调正活塞 6，4~5 个 / 秒气流速度通入氧气，使冷凝器 1 和刻度管 2 相通。此时混合气体进入刻度管 2 的液面后缓慢下降，当刻度管液面到刻度管的零点以上时，停止通入氧气。转动活塞 6 到黑点向左的位置上，立即从燃烧管中抽出瓷舟（确证内含物已充分燃烧透），然后进行混合气体的测量 ($\text{CO}_2 + \text{O}_2$)，记下第一次刻度管上的读数为 B。调整活塞 5 与 4 相通，把混合气体从刻度管内移入到吸收瓶吸收（高碳钢吸收二次，低碳钢吸收一次），记下第二次吸收的读数为 A。然后利用水准瓶的液体充满刻度管并扭转活塞位置黑点向左方向，在这时刻度管被隔绝。此后准备下一个样品的燃烧。按表查出当时的温度和压力的补正数（系数），根据二次体现之差求出含碳量之百分率。

计算：

$$C\% = \frac{(A - B) \times K \times 0.05}{G}$$

式中：

K：温度压力补正系数。

A：第二次读数（毫升）。

B：第一次读数（毫升）。

0.05：刻度管上1毫升体积在室温下相当于碳的百分含量。

G：为试样重（克）。

(四) 注意事项：

(1) 开始分析之前应先检查燃烧炉各线路是否接触良好。

(2) 开始分析之前要检查好炉子及各接头的严密性保证不漏气。

(3) 未经处理的样品，一律先用苯、二甲苯或乙醚洗净至无油污放于空气中晾干后取用。

(4) 作高碳试验后不能立即作低碳之试验，一定要用氧气吹洗净瓷管后才能试验之。

(5) 氧气筒要防止油沾，防止震动，防火源。氧气筒用完必须剩下近五个大气压，不能全部用完一点不剩，否则充气时发生危险。

(6) 定碳仪与燃烧炉不得过于靠近，相距应为300毫米，防光直射，量气管及吸收管两者之间温度应避免相差。

(7) 吸收器中之KOH溶液及水准瓶中NaCl溶液，根据分析碳次数的多少来决定，一般定碳1000次后需更换一次。

(8) 通氧气应注意速度，过快则不能把所有的二氧化碳排入量气管，过慢则会产生大量气泡，这两种情况都会使结果偏低。

(9) 吸收二氧化碳前后，测量体积的条件应基本一致，尤其是时间长短，它会影响测定结果（由于液体附着于量气管壁所引起的）。

(10) 在测量刻度管内的液体水平面时要等候15~20秒钟，待残留在刻度管壁上的液体尽可能全部流下来再读取读数。




(11) 燃烧瓷舟及溶剂均需作空白检定，工作前与中途应用标钢校正之。

(12) 作碳测定时注意燃烧管中勿留有橡皮塞屑粒，定要清除干净后才能进行碳之测定。

二、硫的测定（燃烧—过氧化氢法）

一、方法要点：

试样在高温（1300℃左右）下通氧燃烧，硫即生成二氧化硫，生成的二氧化硫用水吸收生成亚硫酸（1体积的水可以吸收40体积的SO₂）用氢氧化钠溶液滴定，以溴甲酚绿为指示剂，终点为紫色到亮绿色。

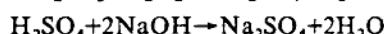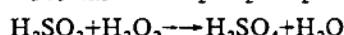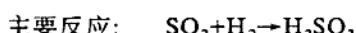

二、试剂：

- (1) H_2O_2
- (2) 溴甲酚绿 0.2%
- (3) 甲基红 0.2%
- (4) 5% H_2SO_4
- (5) NaOH

吸收液：于 2 升煮沸过的蒸馏水中，加入 H_2O_2 20ml，溴甲酚绿 0.2% 8ml，甲基红 0.2% 5ml，5% 硫酸 1 滴，摇匀备用。

滴定液：氢氧化钠标准溶液：于 2 升煮沸过的纯水中加入 NaOH 0.5 克摇匀备用，此标准溶液对 1g 试样每 ml 约相当于 0.010% 的含硫量。

三、操作步骤：

称取试样 1.000 克置于瓷舟中（或者坩埚中—高频定碳法），以长钩送入燃烧管内最明亮之处，塞紧橡皮塞，预热 1~1.5 分钟开启活门，通入氧气。当吸收器中进入气体，吸收器中溶液即变色，立即滴加氢氧化钠，使成为稳定的亮绿色维持一分钟不变停止通氧。根据消耗的氢氧化钠毫升数，对照标钢的含硫量，求出样品含硫量。

四、注意事项：

- 1. 在做样品前，需先做空白，使吸收液呈亮绿色（以滴定液调节之）。
- 2. 氧气要充足，避免结果偏低，且流速要维持一致。
- 3. 锰铁不得采用此法测定，这是由于锰铁燃烧后，生成大量的氧化锰和氧化铁吸收燃烧后新产生的 SO_2 ，影响测定结果。

三、硅的测定（硅钼蓝比色法）

（一）方法要点：

将试样溶解于稀硝酸中，硅生成硅酸而溶解，硅酸与钼酸作用生成络合的硅钼酸。然后在草酸存在下，用亚铁还原为钼蓝。进行比色。

（二）仪器及试剂：

一、仪器：

- (1) 71 型分光光度计。

二、试剂：

- (1) 硝酸：(1:3)。
- (2) 过硫酸铵：(15%)。
- (3) 钼酸铵：(5%)。5 克钼酸铵溶解于 100 毫升水中，有沉淀须过滤。
- (4) 硫酸亚铁铵：(6%)。6 克硫酸亚铁铵溶于 100 毫升水中，加硫酸 (1:1) 5 滴。
- (5) 草酸液：(5%) 5 克草酸溶于水中稀至 100 毫升。

（三）操作步骤：

称取试样 0.5000 克，于 100 毫升烧杯中，加入硝酸 (1:3) 30 毫升，加热溶解煮沸驱尽氯化氢后，加过硫酸铵 10 毫升，继续煮沸 1~2 分钟。取下冷却至室温，移入 100 毫升容量瓶中，稀至刻度摇匀。

用移液管吸取上述溶液 5 毫升，置于事先准备好水 30 毫升钼酸铵 5 毫升的 100 毫升容量瓶中，于沸水浴中摇动，预热 30 秒钟，以流水冷却，加入草酸 10 毫升，水 40 毫升、硫酸亚铁铵 10 毫升，稀至刻度，摇匀。以 1 公分比色皿，660 毫微米滤光片测其消光（标样 0.5000 克和上述同样操作）。

计算： $Si\% = \frac{A \times B}{A'}$

式中：

A：试样测得的消光值。

B：标样中硅的百分含量。

A'：标样测得的消光值。

(四) 注意事项：

(1) 溶解试样时，温度不能太高，时间不宜太长，过分蒸发部分的硅会形成偏硅酸析出，这种硅酸胶体不能与钼酸铵作用，使测定结果偏低。

(2) 钼酸铵用量应准确，用量过多或过少都会影响测定结果的准确度，因为硅钼酸的生成和酸度与加入钼酸铵的量有关。

(3) 试剂溶液如有混浊应过滤。

四、磷的测定（磷钒黄比色法）

(一) 方法要点：

试样以稀硝酸溶解后，以过硫酸铵将磷氧化为正磷酸状态，与钒酸铵、钼酸铵作用，生成磷钼酸铵黄色络合物的反应，以此作为钢样中磷的比色测定。

(二) 仪器及试剂：

一、仪器：71型分光光度计

二、试剂：

(1) 硝酸：(1:3)

(2) 过硫酸铵液 (15%)

(3) 钒酸铵溶液：(0.25%)。2.5 克钒酸铵溶解于 500 毫升水中，加热溶解，冷却后加入浓硝酸 30 毫升稀至 1 升。

(4) 钼酸铵液：(5%)。5 克溶解于 100 毫升水中。

(四) 操作步骤：

称取试样 0.5000 克，于 100 毫升烧杯中，加入硝酸 (1:3) 25 毫升加热溶解，煮沸驱尽氯化氢，加入过硫酸铵液 (15%) 10 毫升继续煮沸至 3 分钟，冷后移入 50 毫升容量瓶中，稀至刻度摇匀，用移液管吸取溶液 20 毫升二份。

空白溶液：于 100 毫升三角瓶中预置水 9 毫升，然后加入试样液 20 毫升。着色溶液：于 100 毫升三角瓶中预置钒酸铵液 3 毫升，加入试样液 20 毫升，然后加入钼酸铵液 6 毫升摇匀。

以 1 公分比色皿，450 毫微米测其消光值。

以标准钢样同样条件操作，求其消光，按正比例关系求出试样中磷的百分含量。

标准曲线的绘制：可用含磷量不同的标准钢样，按操作方法同样测定，绘制标准曲线。

(五) 注意事项：

(1) 着色溶液最终酸度应为 1~1.3N，酸度小硅有影响，酸度大显色速度慢。硅量较高时放置时间不能过长。着色时温度避免过高 (<40℃)。

(2) 钒酸铵必须过量存在，而钼酸铵要适当，最好用滴定管量取试剂加入之。

方法 (二) 磷的测定 (钼蓝法)

适用范围：含磷 0.005~0.08%。

(1) 方法要点：

试样用稀硝酸溶解，并以过硫酸铵作氧化剂，氧化溶液中碳化物及磷，使成为正磷酸，未分解的微量过硫酸铵加入少量亚硫酸钠促使分解，然后加入钼酸铵—酒石酸钾钠溶液与磷酸络合成磷钼络离子，立即加入氟化钠—氯化亚锡溶液还原成钼蓝借此作比色测定。

(2) 试剂：

1. 亚硫酸钠溶液 10% (当天使用)。

2. 钼酸铵—酒石酸钾钠溶液：称取钼酸铵 9 克，酒石酸钾钠 9 克分别溶解于温水中，冷却后混合，稀释至 100 毫升；

3. 氟化钠—氯化亚锡溶液称取氟化钠 24 克溶于 1000 毫升热水中，加入氯化亚锡 2 克摇匀，试剂配制后，当天使用。

(3) 分析方法：

吸取试样溶液 10 毫升，置于 150 克毫升锥形瓶内，加入硝酸 1 毫升，亚硫酸钠溶液 2 毫升，煮沸 40 秒钟，立即随摇随加入钼酸铵—酒石酸钾钠溶液 5 毫升，摇匀，立即迅速加入氟化钠—氯化亚锡溶液 20 毫升，摇匀，流水冷却，移入 50 毫升量瓶中，以水稀至刻度，摇匀。以水为比较溶液，用 2 厘米比色皿波长 660 毫微米，测定吸光度。

标准曲线绘制：可用标准样品，按同样方法溶解、显色，测定吸光度，绘制曲线。

(4) 讨论：

1. 经常使用时，可将氟化钠溶液大量配制，在使用时取部分溶液加入氯化亚锡，单独氟化钠溶液可长时间保存。

2. 加入氟化钠—氯化亚锡溶液时的速度要快，否则再现性不好，但加入的量多少，对结果影响不大。

3. 加钼酸铵及氟化钠溶液时的速度要快，可以使用小量杯，如用移液管时，反使结果不正确。

4. 显色溶液的稳定性比较差，显色后，应立即测定吸光度。

5. 如试样硅含量低的 (< 0.6%) 可单加 5% 钼酸铵溶液 5 毫升 (即不要加酒石酸钾钠溶液)，其他按上述操作，加入量要准确。

五、锰的测定（容量法）

（一）方法要点：

（1）试样以硫磷硝混合酸溶解，以硝酸银为接触剂，过硫酸铵为氧化剂，将低价锰氧化成高价锰，冷却后用亚砷酸盐标液滴定至红色消失，根据用量求其锰的百分含量。

（二）试剂：

（1）混合酸：于 525 毫升水中，小心加入浓硫酸 100 毫升，冷后加磷酸 125 毫升及 250 毫升硝酸，混匀备用。

（2）硝酸银溶液：（1.70%）。（为使溶液较为安全及避免金属银之析出，可加浓硝酸数滴）。

（3）过硫酸铵溶液：（25%）。（一次不得配制四天以上用量）。

（4）稀硫酸：（2 : 3）。

（5）氯化钠溶液：（1%）。

（6）亚砷酸钠—亚硝酸钠标液。

配法：取 AS_2O_3 1.3 克于 600 毫升烧杯中，加氢氧化钠液（15%）25 毫升，温热溶解之，加水至 2000 毫升，用稀硫酸（1:1）调整至酸性（以蓝石蕊试纸）多加 2 毫升，用 Na_2CO_3 （15%）水溶液中和，加亚硝酸钠 0.85 克，过滤以水稀至 1 升。

标定方法：用取标样按同上操作方法进行操作。

计算：

$$TMn = \frac{G \times X}{V \times 100}$$

式中：

G：标样之克数。

V：消耗标液的毫升数。

X：标样中锰之百分率。

（三）操作步骤

取样 0.500 克于 250 毫升之三角瓶中，加混合酸 30 毫升溶解后煮沸除去氧化氮，取下加水 70 毫升左右，硝酸银 5 毫升，过硫酸铵 70 毫升。加热至沸（一般冒小气泡 90 秒钟）。停止加热，将热溶液取静置 2 分钟，用流水冷至室温，加稀硫酸 5 毫升，氯化钠 5 毫升，立即以亚砷酸盐标液滴至粉红色，突然转为浮有氯化银而呈现白色（如溶液中有铬时则呈黄色）为终点。

计算：

$$Mn\% = \frac{V \times T_{Mn} \times 100}{G}$$

式中：

V：消耗标液的毫升数

T_{Mn} ：1 毫升标液相当于锰量之克数

G：试样重(克)。

（四）注意事项：

（1）发色后煮沸时间不能过长，否则 HMnO_4 会分解，使分析结果偏低。

(2) 滴定速度不能太快 (因亚硝酸钠与 HMnO_4 之间反应, 即使有 Na_3ASO_3 存在亦不是立刻的), 接近终点要慢 (一般滴速每分钟不超过 5~6 毫升).

(3) 试样溶解和锰的发色, 要避免与盐酸烟雾接触, 否则会影响锰的氧化.

(4) 亚砷酸钠与亚硝酸钠标液成份之经经是 1:1, 若 1:2 作用慢, 不能在室温滴定. 若比例为 2:1 则有棕色出现, 即有锰的中间氧化物生成. 一般为 0.8:1 及 1.2:1 之间为宜.

方法 (二) 锰的测定 (高锰酸比色法)

适用范围: 含锰量 0.05~1.5%

(1) 方法要点:

在硫酸、磷酸和硝酸的混合液中, 以硝酸银为接触剂, 用过硫酸铵将二价锰氧化成紫红色高锰酸. 加入磷酸的目的, 使三价铁离子生成络合物, 避免三价铁离子的黄色影响, 溶液中有磷酸存在, 可以防止氧化过程中产生二氧化锰沉淀, 若无磷酸存在, 只能氧化 0.2 毫克锰, 而有磷酸存在时, 就能氧化 0.5 毫克锰. 另一方面有磷酸存在, 还可使锰氧化到最高价, 使高锰颜色稳定.

(2) 试剂:

1. 钢样定锰混合酸: 硫酸 25 毫升, 小心倾入于水中, 加入磷酸 30 毫升, 硝酸 30 毫升, 加入含有硝酸银 2 克的水溶液, 以水中稀释至 1000 毫升.

2. 过硫酸铵溶液 15%, 夏天当天配制时, 冬天可用 1~2 天.

3. 锰标准溶液: 用移液管吸取已标定好的 0、1N 高锰酸钾标准溶液 25 毫升, 置于 250 毫升烧杯中, 加入数滴亚硫酸钠使高锰酸还原、煮沸、冷却, 移入 250 毫升量瓶中, 以水稀释至刻度.

(3) 分析方法:

吸取试样溶液 5 毫升于 50 毫升容量瓶中, 加混合酸 10 毫升, 过硫酸铵溶液 5 毫升, 加热煮沸 1 分钟 (如需测定铬, 煮沸 2 分钟) 冷却, 以水稀释至刻度摇匀, 以水作空白, 用 2 厘米比色皿, 波长 520 毫微米, 测定吸光度. 标准曲线绘制: 称取不同含锰的标准钢样数份, 按同样方法操作测定吸光度, 并绘制曲线. 或称取已知含低锰的钢样 1 克, 按操作方法溶解, 并稀释至 100 毫升, 吸取溶液 5 毫升数份, 分别加入锰标准溶液 0, 1, 2, 3, 4 及 5 毫升, 加入混合酸 10 毫升, 按上操作 (每毫升 0.01N 的高锰酸钾溶液, 相当于 0.22% 锰含量).

(4) 讨论:

1. 酸度太大使氧化不完全, 适宜酸度为 2N, 在高锰酸离子产生后煮沸时间不宜太长, 以免高锰酸被还原.

2. 氯离子对锰测定有影响应防止混入.

第二部份 低合金结构钢分析

一、碳的测定

(同于普通钢测定)

二、硫的测定

(同于普通钢测定)

三、硅的测定

方法 (一): 比色法

(同于普通钢测定)


硅的测定方法

60SiO₂ 及钢铁中高硅之测定 (比色法)



(一) 适用范围: 适用于 Si 含量在 0.9—3% 的钢铁试样, 为生铁, 60SiO₂ 硅锰钢等.

(二) 基本原理:

硅在钢中的固溶体 FeSi, MnSi, FeMnSi 及氧化硅 2FeO · SiO₂, 2MnO, SiO₂, Al₂O₃ · SiO₂ 等形态存在, 当用酸溶解后, 硅生成硅酸, 硅酸与钼酸作用生成硅钼蓝络合物:

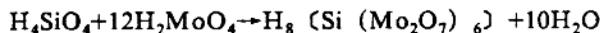

然后在 H₂C₂O₄ 存在下用 (NH₄)₂Fe(SO₄)₂ 还原成硅钼蓝的络合物.

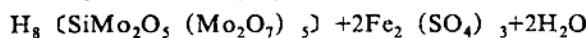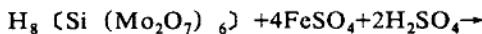

(三) 试剂:

- 1、硫酸混合酸: 将浓 H₂SO₄ 50ml 徐徐注入 940ml 水中, 冷后加入浓 HNO₃ 10ml,
- 2、(NH₄)₂S₂O₈ 溶液: 15% (新配制的)
- 3、H₂O₂: 3%
- 4、钼酸铵溶液: 5%
- 5、H₂C₂O₄: 4%
- 6、(NH₄)₂Fe(SO₄)₂: 6% (100ml 加 1:1 H₂SO₄ 6 滴, 贮于棕色瓶中 (使用期不超过五天).