

全国优秀出版社
JIANMING

简明 钣金展开计算手册

ZHANJIN JISUANJI SHIJIANJI

周宇辉 主编

凤凰出版传媒集团
江苏科学技术出版社

资料新 数据全
计算快 易查找

江苏科学技术出版社

全新推出

技术工人速查速算系列丛书

简明电工计算手册

简明车工计算手册

简明钳工计算手册

简明金属切削计算手册

简明钣金展开计算手册

简明铆工展开计算手册

简明常用材料速查速算手册

ISBN 978-7-5345-5452-0



9 787534 554520 >

定价：20.00元（精）

全国优秀出版社
JIANMING

简明 BAN JIN
钣金展开计算手册
ZHANKAI JISUAN SHOUCE

周宇辉 主编

凤凰出版传媒集团
江苏科学技术出版社

资料新 数据全
计算快 易查找

学

第 1

图书在版编目(CIP)数据

简明钣金展开计算手册 / 周宇辉主编. —南京: 江苏科学技术出版社, 2007. 5

(技术工人速查速算系列丛书)

ISBN 978 - 7 - 5345 - 5452 - 0

I. 简… II. 周… III. 钣加工—计算方法—技术手册
IV. TG936 - 62

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 066022 号

简明钣金展开计算手册

主 编 周宇辉

责任编辑 汪立亮

责任校对 苏 科

责任监制 曹叶平

出版发行 江苏科学技术出版社(南京市湖南路 47 号, 邮编: 210009)

网 址 <http://www.pspress.cn>

集团地址 凤凰出版传媒集团(南京市中央路 165 号, 邮编: 210009)

集团网址 凤凰出版传媒网 <http://www.ppm.cn>

经 销 江苏省新华发行集团有限公司

照 排 南京展望文化发展有限公司

印 刷 盐城印刷总厂有限责任公司

开 本 850 mm×1 168 mm 1/64 印 张 7

插 页 4 字 数 311 000

版 次 2007 年 5 月第 1 版 印 次 2007 年 5 月第 1 次印刷

标准书号 ISBN 978 - 7 - 5345 - 5452 - 0

定 价 20.00 元(精)

图书如有印装质量问题, 可随时向我社出版科调换。

内 容 简 介

本手册是一本利用计算法进行钣金展开的实用工具书。主要内容包括：钣金展开计算基础，投影原理和视图，钣金展开原理和方法，圆锥台、圆锥管展开计算，三通管展开计算，弯头展开计算，方圆连接管展开计算，方矩锥管展开计算，球面、螺旋曲面展开计算，型钢制件展开计算等。

本手册适合具有初中以上文化水平的铆工、放样工、钣金工、钳工等工种的技术工人阅读，也可供技工学校的师生以及有关技术人员参考。

前　　言

在机械、冶金、航空、造船、石油化工和锅炉领域中,涉及到各种金属构件的制作问题,钣金工就是从事金属构件制作的一个主要工种。而钣金展开是钣金构件制作过程中一个重要环节,钣金展开技法包含画法几何、机械制图、投影几何以及数学等学科知识。就展开本身来讲,就是把简单几何体所构成的制件的实际形状和大小求出来,即求出所谓的实长和实样,然后把他们顺序连接起来,得到所需的展开图。但自 30 年代兴起的机械制造业至 80 年代末,对钣金件的展开下料一直采用放大样方法,即采用 $1:1$ 的方式放实样求实长作展开,这样既费时又不准确。随着科学技术的发展,钣金制件变得越来越多样化和复杂化,人们迫切渴望能用计算的方法展开下料,为此,作者根据多年的实践经验,归纳总结出《简明钣金展开计算手册》一书,以满足广大钣金工作者计算下料的需要。

本手册是一本利用计算法进行钣金展开的实用工具书。主要内容包括:钣金展开计算基础,投影原理和视图,钣金展开原理和方法,圆锥台、圆锥管展开计算,三通管展开计算,弯头展开计算,方圆连接管展开计算,方矩锥管展开计算,球面、螺旋曲面展开计算,型钢制件展开计算等。本手册具有资料新、数据全、计算

快、易查找等鲜明特点,适合具有初中以上文化水平的铆工、放样工、钣金工、钳工等工种的技术工人阅读,也可供技工学校的师生以及有关技术人员参考。

本手册由周宇辉同志主编,参加编写的还有兰文华、徐峰、张能武、杨光明、楚宜民、陈家芳、马建民等同志。本手册在编写过程中参考了大量的图书出版物和相关刊物杂志,在此向原作者表示最诚挚的谢意!

限于作者水平,书中难免有错误和不当之处,恳请读者给予不吝指正。

编 者

2006年12月

目 录

第1章 钣金展开计算基础	1
一、常用绘图及放样工具	1
二、常用资料	16
三、法定计量单位	19
四、常用几何图形计算	31
五、常用计算公式	40
六、识图基本知识	45
七、几何图形	57
第2章 投影原理和视图	66
一、投影原理	66
二、三视图	70
三、视图的图线	91
第3章 钣金展开原理和方法	95
一、钣金展开原理	95
二、钣金展开基本方法	95
三、钣金展开的计算方法	100
四、钣金展开的板厚处理	106
第4章 圆锥台、圆锥管展开计算	113
一、圆锥台展开计算	113
二、圆锥管弯头及裤形管展开计算	133
第5章 三通管展开计算	152
一、等径三通管展开计算	152

二、异径三通管展开计算	168
三、其他三通管	183
第6章 弯头展开计算	206
一、两节等径圆柱弯头	206
二、多节圆柱弯头展开计算	213
三、任意度数牛角弯头展开计算	243
四、蛇形管料展开计算	250
五、方螺旋 90°渐缩弯头料计算	251
六、被斜截圆筒料计算	253
七、迂回成直角四节弯头展开计算	254
第7章 方圆连接管展开计算	261
一、正心方圆连接管料计算	261
二、正心矩方圆连接管料计算	264
三、圆方偏心过渡连接管展开计算	266
四、矩形顶圆底连接管展开计算	269
五、长圆顶矩形底连接管展开计算	272
六、圆顶矩形斜底连接管展开计算	273
七、圆顶菱形底连接管展开计算	277
八、圆斜顶矩形底双偏心连接管展开计算	280
九、一侧垂直多棱方圆连接管展开计算	285
十、圆顶矩形底两节弯头	288
第8章 方矩锥管展开计算	295
一、断面呈折线形板料构件料计算	295
二、断面呈直曲线形板料构件展开计算	298
三、正方连接管料计算	299
四、两端口平行且偏心正方管料计算	301

五、正心方矩锥管料计算	304
六、两端口平行单偏心方矩锥管料计算	308
七、两端口相交方矩锥管料计算	313
八、两端口相交且偏心方矩锥管料计算	317
九、斜底方矩锥管料计算	323
十、正十字形方矩锥管料计算	326
十一、带圆角矩形盒料计算	328
第9章 球面、螺旋曲面的展开计算	331
一、封头构件的计算展开	331
二、螺旋面展开计算	349
第10章 型钢制件的展开计算	361
一、角钢制件	361
二、槽钢制件	371
附表一 三角函数表	374
附表二 直径 1~200 mm 等分弧长	382
附表三 直径 201~400 mm 等分弧长	402
附表四 圆弧中心角与弧长、弦长、弓高换算表	412
附表五 椭圆周率表	420
附表六 热轧等边角钢的规格	431
附表七 热轧不等边角钢的规格	436
附表八 热轧普通槽钢的规格	440

第1章 钣金展开计算基础

一、常用绘图及放样工具

1. 常用的绘图工具

(1) 图板

图板是用来固定图纸进行绘图的。图板的板面要求平整、光滑。图板的左侧面为工作导边，必须平直。图板与丁字尺见图1-1。

(2) 丁字尺

丁字尺由尺头和尺身构成，主要用来画水平线及水平方向平行线。丁字尺的使用见图1-2。用左手使尺头内侧紧靠在图板左侧的导边(①位)，并上下滑移到所需位置，然后把左手移到尺身并压紧(②位)，铅笔沿着尺身工作边从左往右向前倾斜运笔画线。禁止用丁字尺画垂线及用尺身下缘画水平线。

(3) 三角板

三角板分为 45° 、 30° 、 60° 。三角板与丁字尺配合使用可画垂直线，以及常见特殊角(如 45° 、 30° 、 60° 、 15° 和 75°)的斜线。用三角板与丁字尺画铅垂线，见图1-3。用三角板画 15° 倍数角的斜

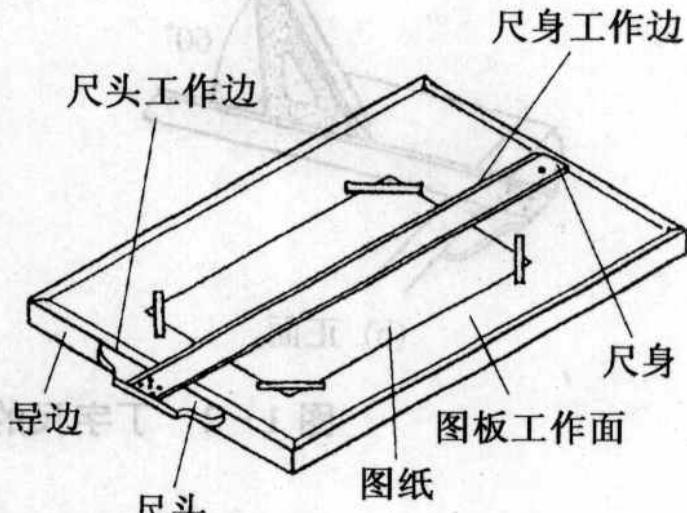


图1-1 图板与丁字尺

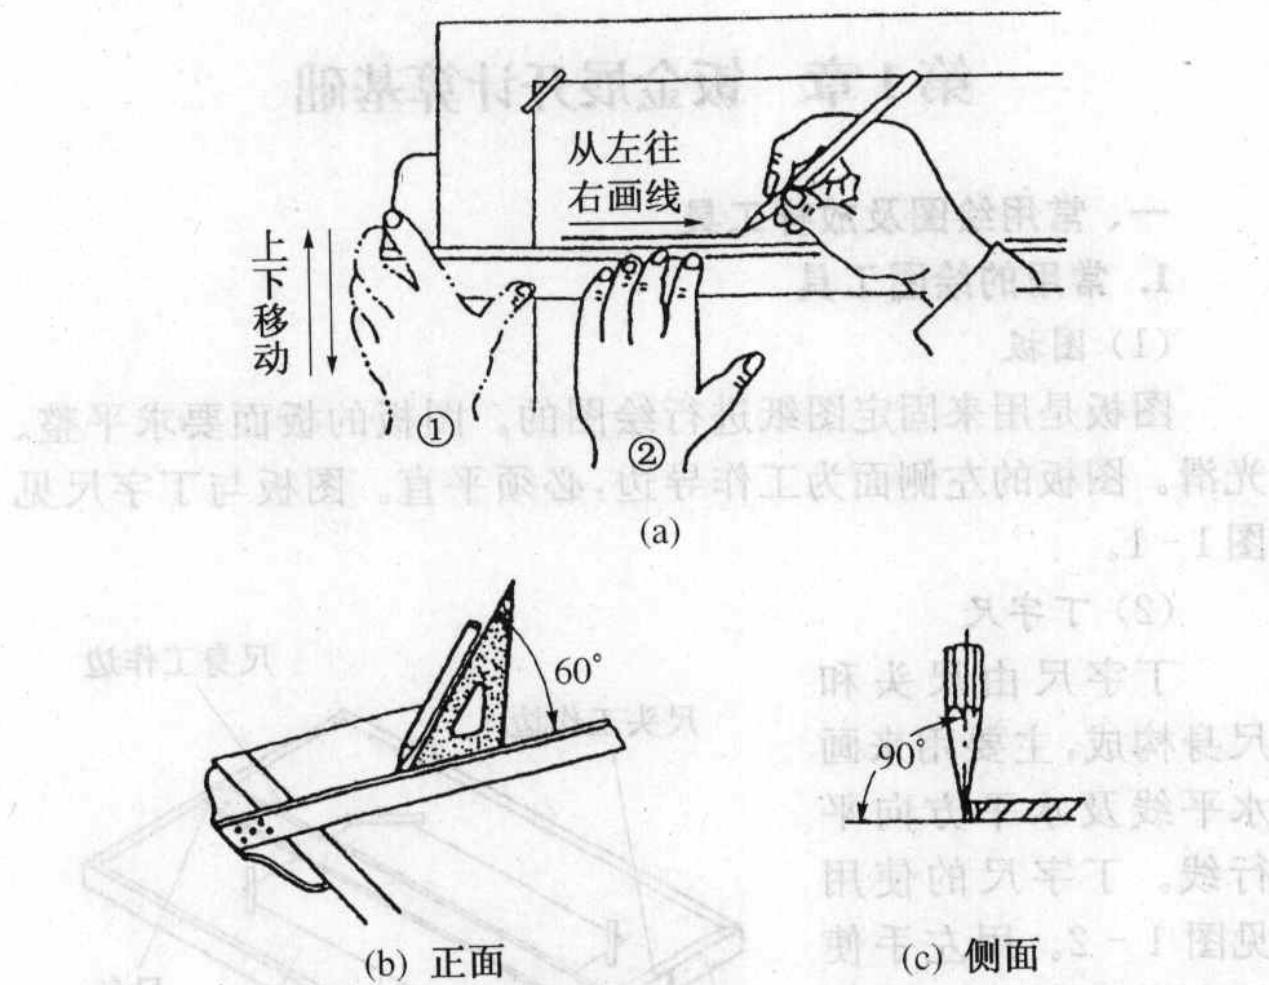


图 1-2 丁字尺的使用

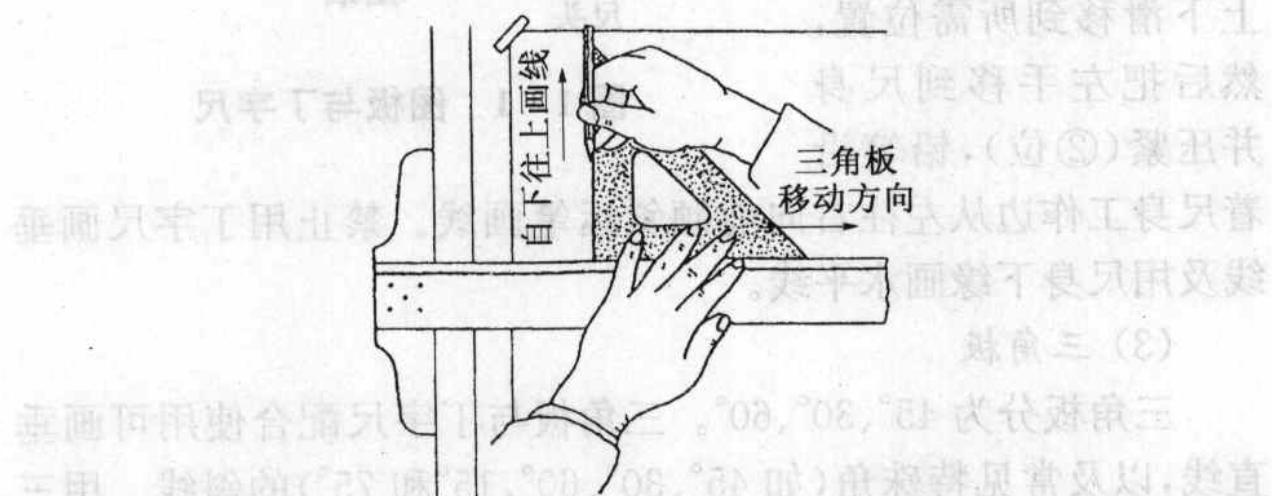


图 1-3 用三角板与丁字尺画铅垂线

线,见图1-4。如将两块三角板配合使用,还可画任意方向已知线的平行线和垂线,见图1-5。

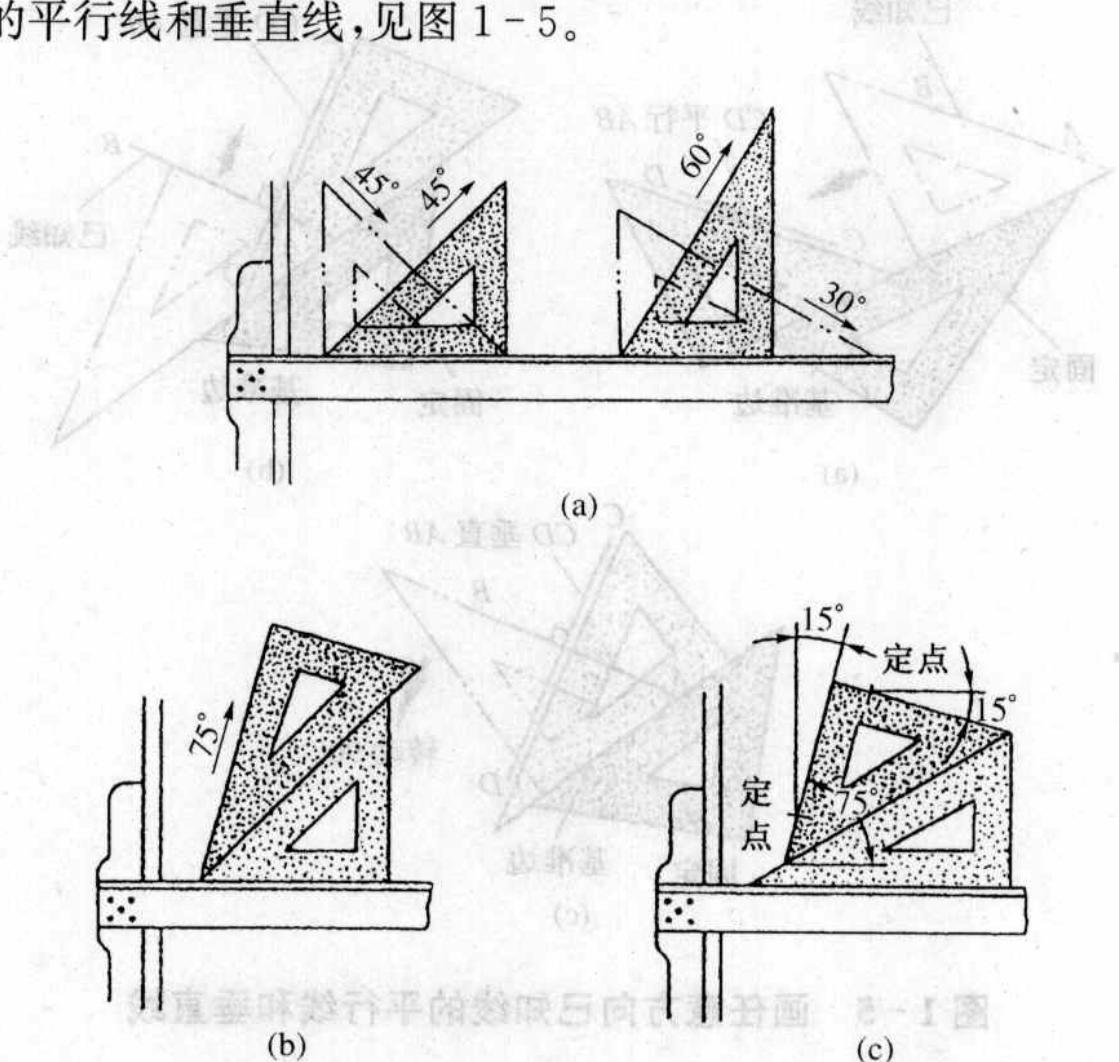


图1-4 用三角板画 15° 倍数角的斜线

(4) 比例尺

比例尺的外形为三棱柱,故称三棱尺。比例尺及其应用见图1-6。比例尺用于绘图时放大或缩小图形量移尺寸。

比例尺的尺头棱面上有六种比例: $1:100$ 、 $1:200$ …… $1:600$,供绘图时选用。

比例尺上一般以米(m)为单位,而机械制图的图样尺寸规定以毫米(mm)为单位,使用这种比例尺寸时要进行换算。如用

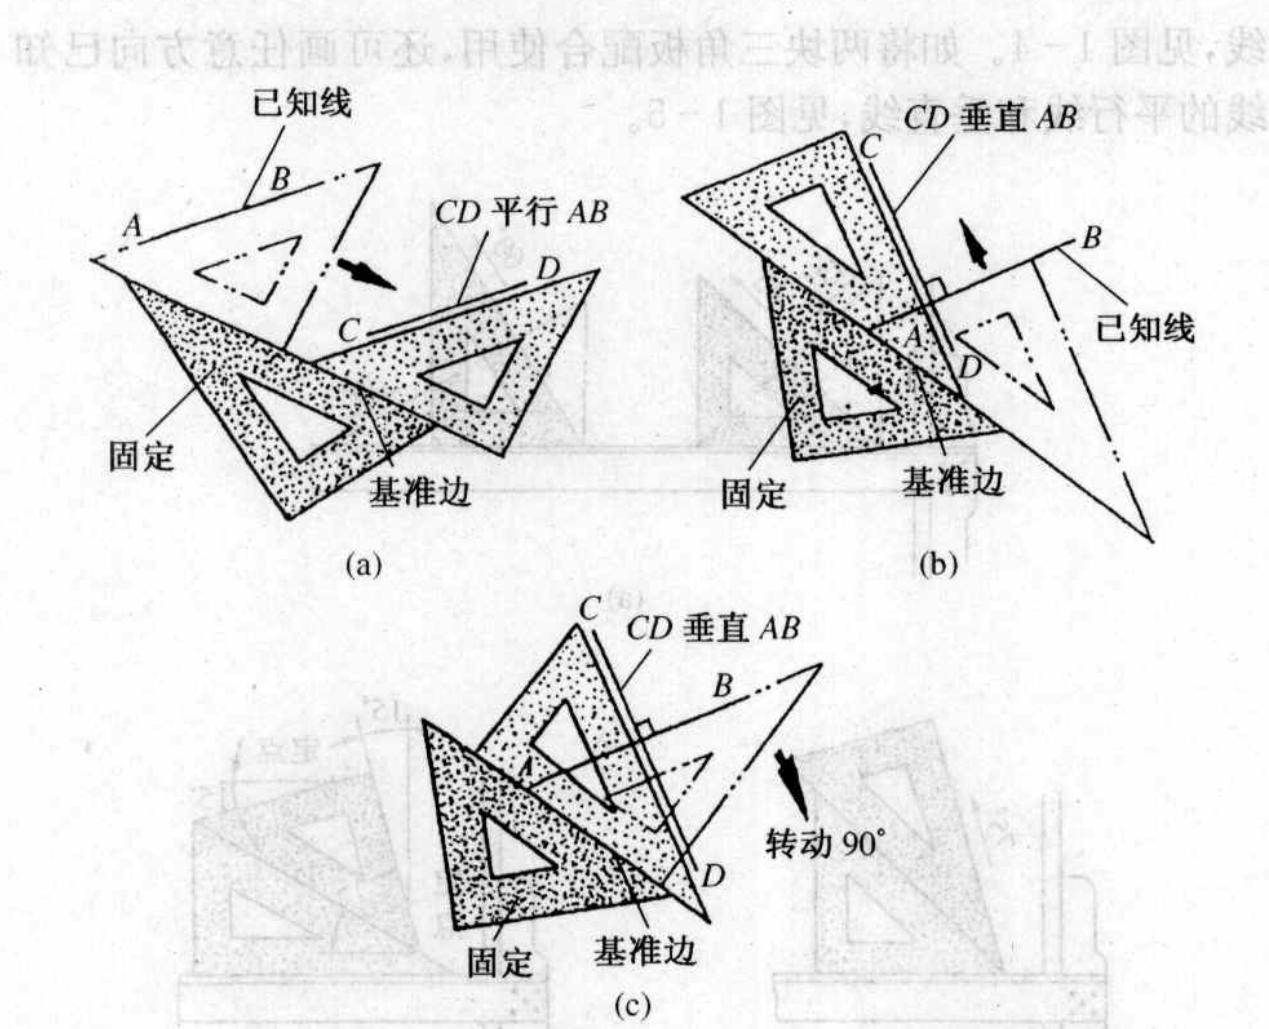


图 1-5 画任意方向已知线的平行线和垂直线

1 : 100 绘制图样时,刻度 1 m 当作 10 mm 用,如图 1-6(a)所示;用 1 : 200 绘制 1 : 2 的图样时,刻度 1 m 当作 10 mm 用,此时 1 刻度为 2 mm,如图 1-6(b)所示。

比例是指图形与其相应实物上线性尺寸比例。绘图时采用 1 : 1, 即图形和实物相应线性尺寸相同, 绘出图形不放大也不缩小;若绘图时采用 2 : 1 或 5 : 1, 即图形中线性尺寸比实物相应线性放大一倍或五倍;若绘图时采用 1 : 2 或 1 : 5, 即图形线性尺寸缩小一半或五倍。选取比例大小应按国家标准比例(GB/T14690-93)规定。

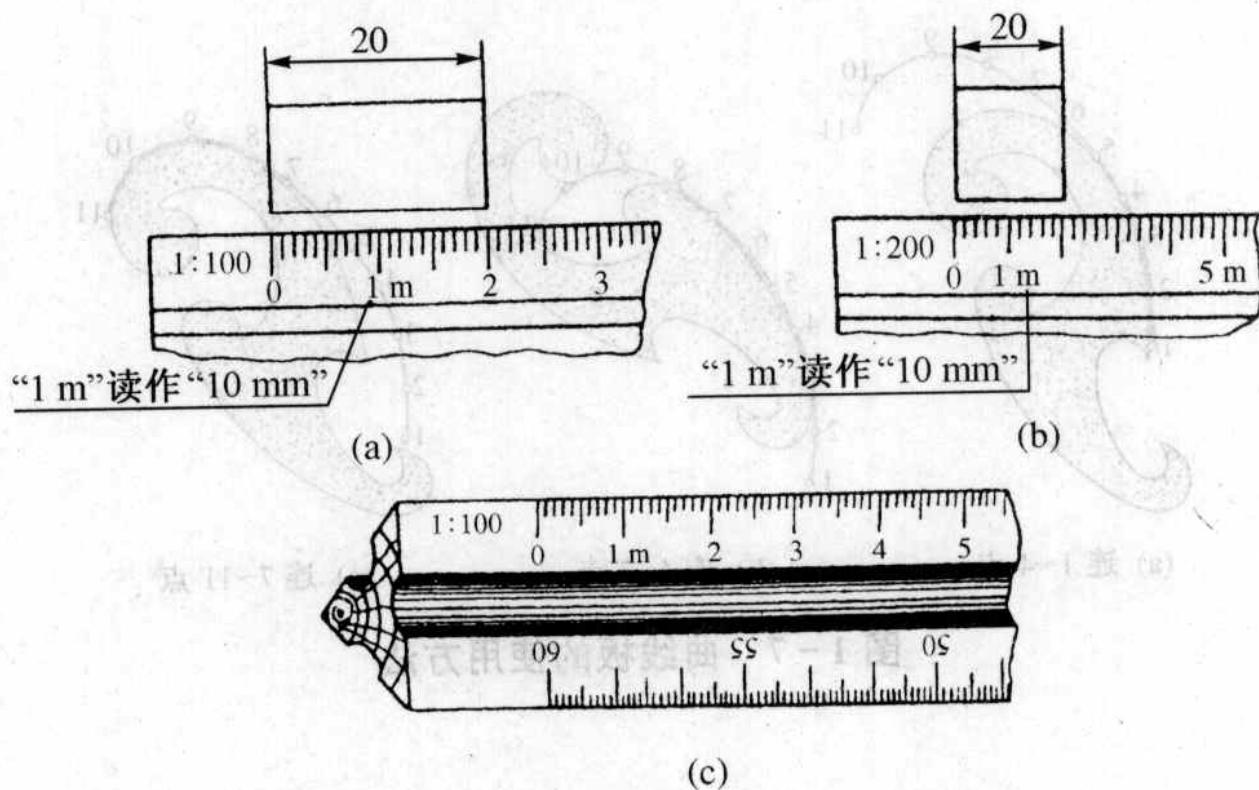


图 1-6 比例尺及其应用

- (a) 画 $1:1$ 的图形,用 $1:100$ 尺标;
 (b) 画 $1:2$ 的图形,用 $1:200$ 尺标;(c) 比例尺

(5) 曲线板

曲线板用于描绘非圆曲线。作图时,先用铅笔徒手将所求作曲线上各点轻轻地勾描出,然后在曲线板上找出相吻合的一段,每段至少通过曲线上四个已知点,描绘每一段时,应留出一小段,待下次与曲线板相吻合时再描绘,曲线板的使用方法见图 1-7。

(6) 量角器

量角器用于绘图或放样时量取角度。量角器的使用方法如图 1-8(a)、(b) 所示,过 C 点作 CD 与 CB 夹角为 55° 的作图方法:① 把量角器 0 标记对准 C 点,底线与 AB 线相重合,在半圆刻度 55° 处画出 C 点;② 连 CD 线,得 CD 和 AB 夹角 55° 。

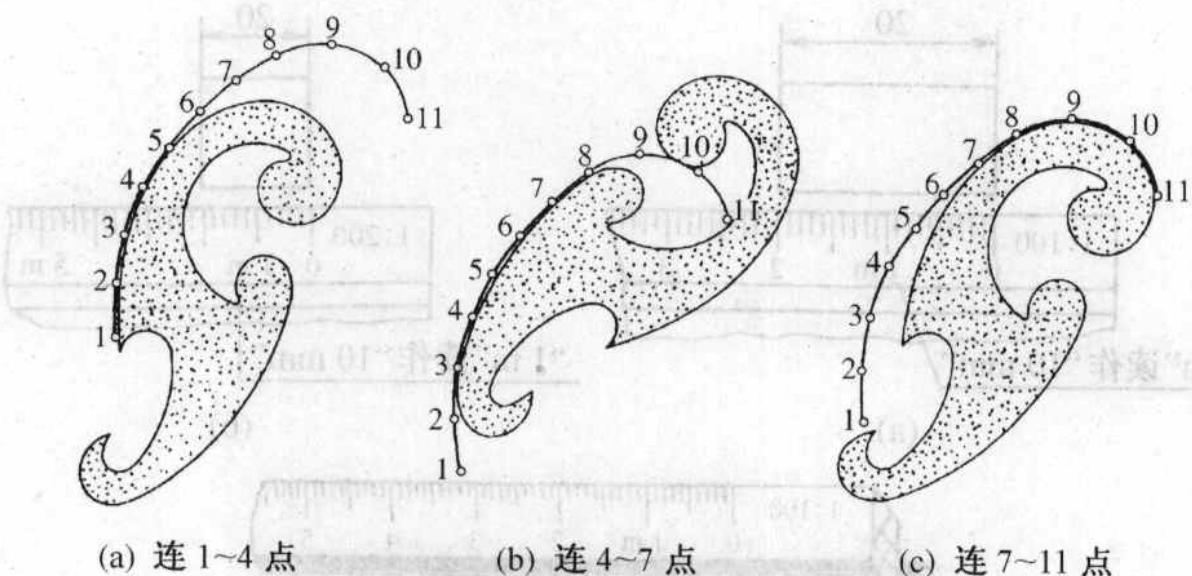


图 1-7 曲线板的使用方法

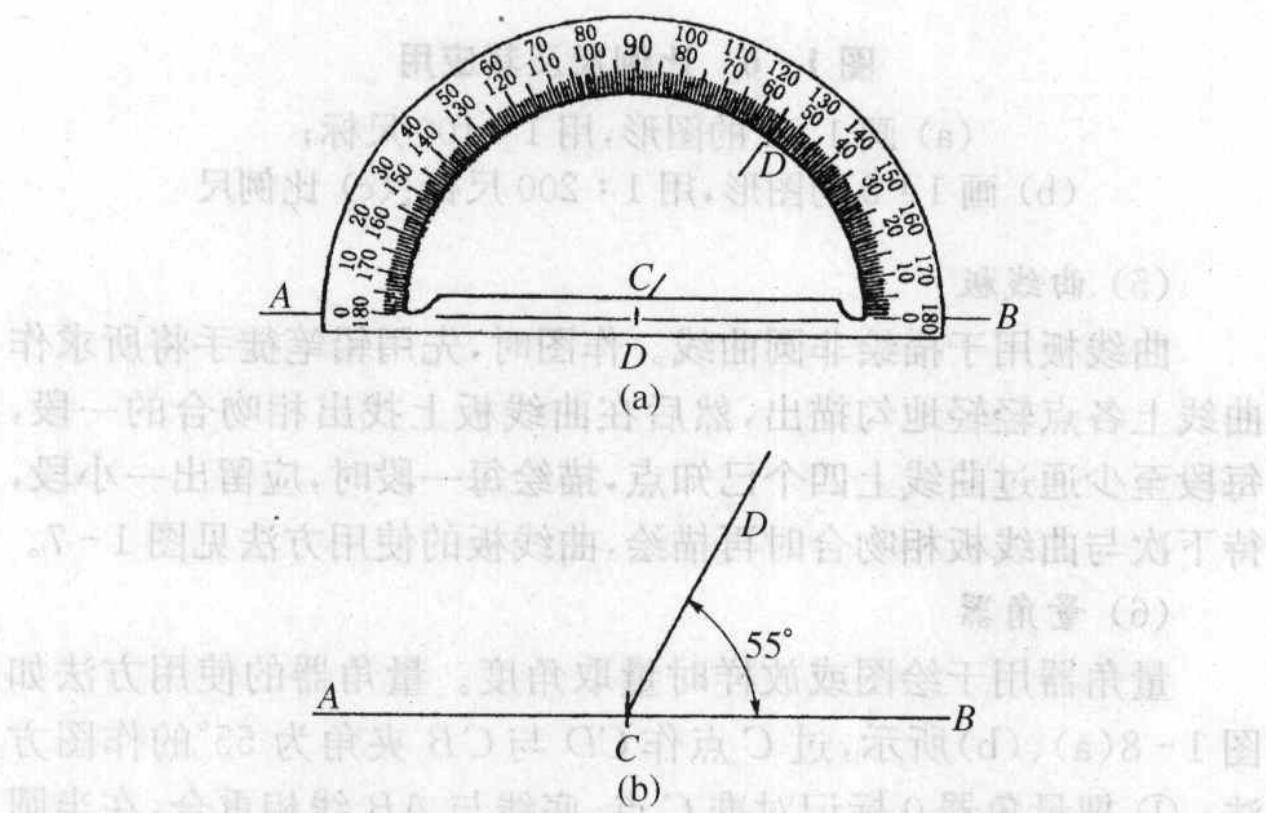


图 1-8 量角器的使用方法

2. 常用的绘图仪器

(1) 分规

分规用于量移尺寸和截取等分线段。分规的两腿端部均为固定的钢针，当两腿合拢时，两针尖应合并成一点，图 1-9 为分规构造及使用方法。

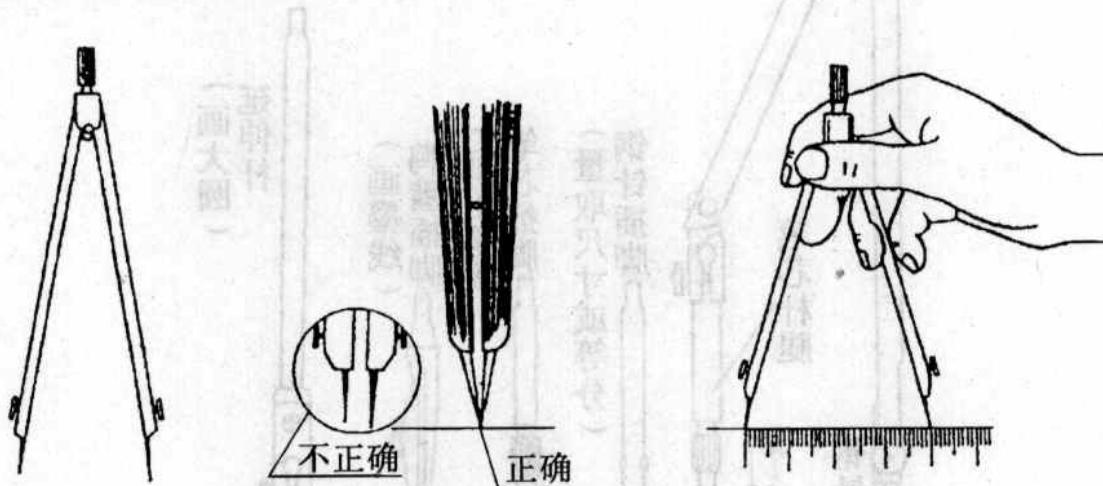


图 1-9 分规构造及使用方法

(2) 圆规

圆规用来画圆和圆弧，其构造和附件见图 1-10(a)。

画圆时，用有台肩钢针一端定圆心，台肩面与笔芯平齐，见图 1-10(b)、(c)。圆规的笔芯要比画同类直线的笔芯软一号，修磨形状如图 1-10(b)。

图 1-11 为圆规使用方法，不论画圆的大小，两腿应尽可能与纸面垂直，然后按顺时针方向画线，并向前方倾斜 $15^\circ \sim 20^\circ$ 。画小圆时，肘关节向内弯，见图 1-11(c)；画大圆时，可接上延伸杆，见图 1-11(d)。

3. 绘图用品

(1) 铅笔

铅笔的笔芯有软硬之分，用标号“B”或“H”表示。“B”前数字