


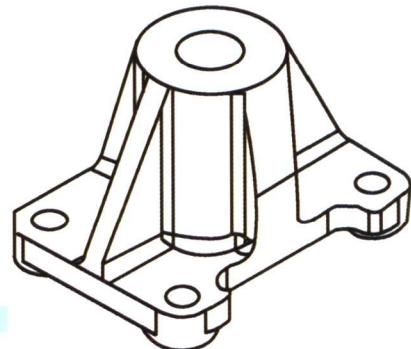


郑风主编



# 机械制图 及计算机制绘图

机电类系列教材

高等职业教育

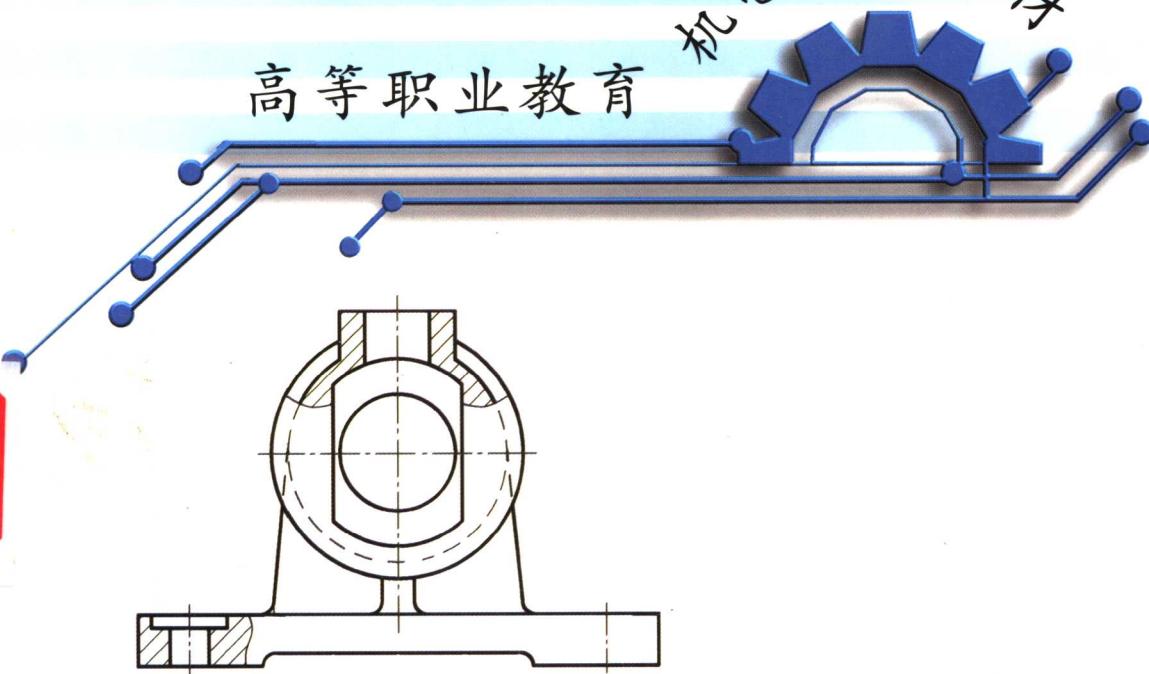

清华大学出版社

高等职业教育机电类系列教材

# 机械制图及计算机绘图

郑 风 主编

清华 大学 出版社  
北 京

## 内 容 简 介

本书将机械制图(含画法几何)与计算机绘图有机地结合为一体。在内容取舍和安排上,充分考虑到高职高专相关专业对本课程的教学要求,对画法几何部分按“必须、够用”原则作了精简,对机械制图部分则加大了计算机绘图、看图和测绘的实际能力的培养力度。在多媒体辅助教学手段方面,配合全书内容的“电子挂图”、部分难题的解题步骤提示或题解以及介绍测绘方法的辅助教学光盘,是教师进行课堂教学的得力助手,也是学生进行自学、掌握相关知识的好帮手,并且可用于网上教学。

全书共9章,包括《技术制图》国家标准的基本规定,几何作图、手工绘图的基本技能,正投影法的基本原理,组合体三视图及轴测投影,机件图的各种表达方法,零件图,标准件和常用件,装配图,用AutoCAD绘制二维图形及进行三维造型等内容。

本书可作为高职高专机械类或近机械类各专业机械制图的教材,也适合本科院校近机械类专业学生、成人教育学生、工程技术人员自学等使用。

另有《机械制图及计算机绘图习题集》配套出版。

版权所有,翻印必究。举报电话: 010-62782989 13501256678 13801310933

### 图书在版编目(CIP)数据

机械制图及计算机绘图/郑风主编.—北京:清华大学出版社,2005.8  
(高等职业教育机电类系列教材)

ISBN 7-302-11224-X

I. 机… II. 郑… III. ①机械制图—高等学校:技术学校—教材 ②自动绘图—高等学校:技术学校—教材 IV. TH126

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 065086 号

出 版 者: 清华大学出版社 地 址: 北京清华大学学研大厦

http://www.tup.com.cn 邮 编: 100084

社 总 机: 010-62770175 客户服务: 010-62776969

责 任 编 辑: 曾 洁

印 装 者: 北京鑫海金澳胶印有限公司

发 行 者: 新华书店总店北京发行所

开 本: 185×260 印 张: 22.5 字 数: 534 千字

版 次: 2005 年 8 月第 1 版 2005 年 8 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-302-11224-X/TH · 165

印 数: 1~4000

定 价: 32.00 元(含光盘)

# 前　　言

---

本书是在机械类“画法几何与机械制图”及“计算机绘图”两门课程多年教学基础上，配合“2003年度上海高等学校教学质量与教学改革工程精品课程”教材建设项目编写而成的。本书具有如下特点：

(1) 将机械制图和计算机绘图两者有机地结合起来，编成一本教材。这样做既考虑到工科院校这两门课程的内在关联性及机械制图课程改革发展的需要，又顺应了机械制图课程向现代工程制图、无纸化设计、CAD/CAM一体化这一趋势发展，同时也避免了以往使用多本教材给教与学带来的不便。

(2) 本书及配套习题集在内容选取上力求做到“必须”、“够用”，舍弃了一些与机械类专业关系不太密切的内容。在掌握基本概念的前提下，着重于学生的读图和计算机绘图能力的培养，也兼顾到仪器绘图、草图绘制及测绘能力的培养。

(3) 由于在教学过程中已普遍采用多媒体手段和上机操作练习方式，本书配套制作了一张包含电子挂图和测绘方法等内容的多媒体助教、助学光盘，结合大量的三维动画演示，生动形象地介绍一些在二维环境下较难表达的内容，如组合体形体分析、机件的各种表达方法、零(部)件的测绘方法等。

本书由郑风担任主编，朱培勤、刘敏娟、熊敏、毛小燕等共同编写。其中绪论、第2章、第4章及第5章中的5.4节和5.5节由郑风执笔，第7章至第9章由朱培勤执笔，第1章、第3章及第6章由刘敏娟执笔，第7章和第9章中的测绘部分内容及附录由熊敏执笔，第5章中的5.1节至5.3节由毛小燕执笔。本书的配套光盘由朱培勤和熊敏负责制作。

在本书编写过程中还得到了张志彦、邹悦敏、王黎君等许多同志的帮助，编者在此表示感谢。

由于时间仓促及编者水平有限，书中难免存在错误和不足之处，恳请专家及广大读者给予批评和指正。

编　　者  
2005年1月

# 目 录

---

<b>绪论</b>	1
<b>第 1 章 机械制图基本规格</b>	2
1.1 《技术制图》的基本规定	2
1.2 手工绘图工具	10
1.3 几何作图	14
1.4 绘制平面图形的方法和步骤	20
<b>第 2 章 计算机绘图的基础知识</b>	24
2.1 机械工程 CAD 制图规则简介	24
2.2 AutoCAD 2000 的基本操作	28
2.3 基本绘图命令	47
2.4 基本编辑命令	54
2.5 二维绘图应用举例	65
<b>第 3 章 正投影法</b>	70
3.1 正投影法概述	70
3.2 点、直线、平面的投影	71
3.3 直线、平面的位置关系	79
3.4 投影变换(换面法)简介	83
3.5 基本立体的投影	88
3.6 平面与立体、立体与立体相交	93
<b>第 4 章 计算机绘图的提高与应用</b>	102
4.1 常用的绘图和编辑命令	102
4.2 图层与图块	118
4.3 图案填充与文字标注	130
4.4 尺寸标注	138

---

<b>第 5 章 组合体三视图及轴测投影、三维造型</b>	147
5.1 组合体三视图	147
5.2 画组合体三视图	156
5.3 标注组合体尺寸	162
5.4 轴测投影简介	169
5.5 三维造型简介	180
<b>第 6 章 机件的各种表达方法</b>	192
6.1 视图	192
6.2 剖视图	197
6.3 断面图	206
6.4 其他表达方法	209
6.5 综合举例	212
6.6 第三角画法简介	214
<b>第 7 章 零件图</b>	217
7.1 零件图的内容	217
7.2 零件的结构分析	218
7.3 零件图的尺寸标注	223
7.4 零件图中的技术要求	228
7.5 典型零件表达方案的选择	243
7.6 零件的测绘	251
7.7 看零件图	256
<b>第 8 章 标准件与常用件</b>	259
8.1 螺纹及螺纹联接件	259
8.2 键、销和滚动轴承	270
8.3 齿轮	275
8.4 弹簧	280
<b>第 9 章 装配图</b>	284
9.1 装配图的内容	284
9.2 机器或部件的表达方法	284
9.3 装配图中的尺寸标注	287
9.4 装配图中的零、部件序号及明细栏	288
9.5 装配结构的合理性	291
9.6 部件测绘和装配图画法	292

---

9.7 看装配图及由装配图拆画零件图 .....	299
<b>附录 .....</b>	<b>311</b>
附录 A 螺纹标准 .....	311
附录 B 螺纹紧固件标准 .....	316
附录 C 键标准 .....	322
附录 D 销标准 .....	324
附录 E 轴承标准 .....	325
附录 F 倒角、倒圆、越程槽标准 .....	331
附录 G 标准锥度 .....	333
附录 H 轴和孔的极限偏差 .....	335
附录 I 常用金属材料、热处理和表面处理 .....	342
附录 J 形状和位置公差 .....	346
<b>参考书目 .....</b>	<b>351</b>

# 绪 论

## 1. 本课程的研究对象

在平面上用图形表示空间几何元素和物体的原理及方法称为图示法。

在平面上通过作图解决空间几何问题的原理和方法称为图解法。

本课程的主要目的是通过研究图示法和图解法，并根据工程技术领域的有关规定和知识，绘制和阅读工程图样。

所谓工程图样指的是准确地表达工程技术方面各类物体（如机器设备、电子仪器、土木建筑等）的形状、尺寸及技术要求的图形。工程图样是设计者表达设计思想，制造者和使用者赖以制作、检验、调试、使用和维护产品的重要技术资料，是产品设计、生产、使用全过程信息的集合。同时，它又是进行工程技术交流和传递技术信息的重要载体，因而被称为“工程界的共同语言”。在当今信息时代，本课程又被赋予了计算机绘图、计算机辅助设计和辅助制造等新概念、新任务。因而，本课程是所有工科专业必不可少的一门技术基础课，它应当为每个工程技术人员所掌握。

## 2. 本课程的任务

本课程是一门既有系统理论、又有较强实践性的技术基础课，其主要教学目的在于培养学生绘制和阅读机械图样的能力。

本课程的主要任务是：

- (1) 学习正投影法的基本原理及其应用；
- (2) 培养绘制和阅读机械工程图样的基本能力；
- (3) 培养空间想象能力和空间构思能力；
- (4) 培养徒手绘图、仪器绘图、计算机绘图的实际应用能力；
- (5) 培养自学能力、创新能力和审美能力；
- (6) 培养认真负责的工作态度和严谨细致的工作作风。

## 3. 本课程的学习方法

在学习本课程时，要坚持理论联系实际的学风。既要认真学习投影理论，又要加强绘图和读图实践。只有在理解基本概念的基础上，通过大量的由物画图、由图想物的练习及思考，才能逐步提高空间想象和空间分析的能力，逐步掌握绘图、读图的技能。

由于本课程涉及面广，规范性强，在实际应用中又起着重要的作用，因此，在学习和练习时，应注重培养自学能力，培养认真负责的工作态度和严谨细致的工作作风。要严格遵守机械制图、技术制图及 CAD 制图等国家标准的有关规定，切忌自行一套；要养成正确使用各类绘图工具和仪器，按正确的作图方法和步骤画图的习惯，切忌敷衍了事；在上机操作时，应掌握计算机绘图的技能和技巧，不要生搬仪器绘图中的一些作图方法。此外，还应注意在后续课程和其他教学环节中继续培养与提高绘图、读图等能力。

# 第1章 机械制图基本规格


## 1.1 《技术制图》的基本规定

机械图样是设计和制造机械类产品过程中的重要资料,是交流技术思想的语言。为了正确地绘制和阅读机械图样,必须熟悉和掌握有关标准和规定。

《技术制图》国家标准是工程界重要的技术基础标准,是绘制和阅读机械图样的准则和依据,它统一规定了有关机械方面的生产和设计部门共同遵守的画图规则。我国于1959年制定了国家标准《机械制图》,后来经过了几次修订。目前使用的是1998年修订的《技术制图》国家标准。

国家标准(简称国标)的代号是“GB”(“GB/T”为推荐性国标),字母后面的两组数字,分别表示标准顺序号和标准批准的年份。

例如: GB/T14689—1993

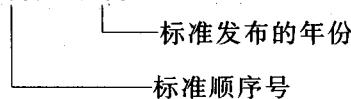

本节将介绍图纸幅面和格式、比例、字体、图线、剖面符号、尺寸注法等制图国标的有关规定。

### 1.1.1 图纸幅面(GB/T 14689—1993)和标题栏

#### 1. 图纸幅面

绘制图样时,应优先采用表1-1中规定的图纸基本幅面。必要时允许加长幅面,其尺寸由基本幅面的短边成整数倍增加后得出。

表 1-1 基本幅面及图框尺寸

幅面代号	A0	A1	A2	A3	A4
B×L	841×1189	594×841	420×594	297×420	210×297
a			25		
c		10		5	
e	20			10	

#### 2. 图框格式

图框线用粗实线绘制。图框的格式分无装订边和有装订边两种,分别如图1-1和图1-2所示,但同一产品的图样只能采用一种格式。

#### 3. 标题栏

标题栏的位置应按图1-1所示的方式配置,看图的方向与标题栏中的文字方向一致。

GB/T 10609.1—1989 对标题栏的内容、格式与尺寸作了规定。本书制图作业及零件图的标题栏建议采用图 1-3 所示的格式。装配图上还要加明细栏，其标题栏应采用图 1-4 所示的格式。

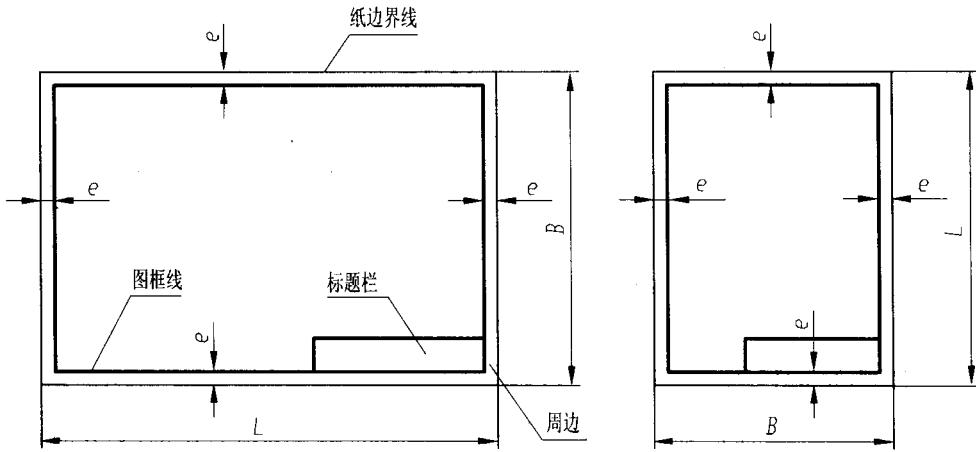


图 1-1 无装订边的图框格式

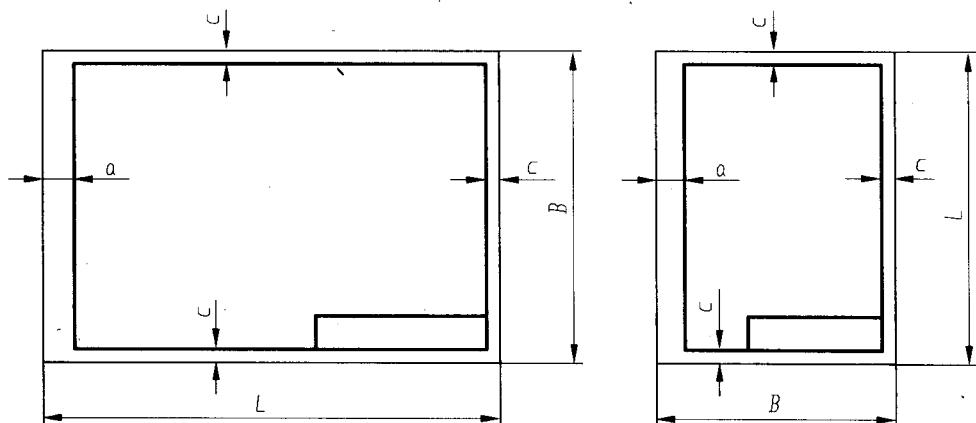


图 1-2 有装订边的图框格式

制图 校核	(姓名) (姓名)	(日期) (日期)	(零件名称)	比例 数量
(单位名称)		(材料)		(代号)
45		125		

图 1-3 零件图标栏

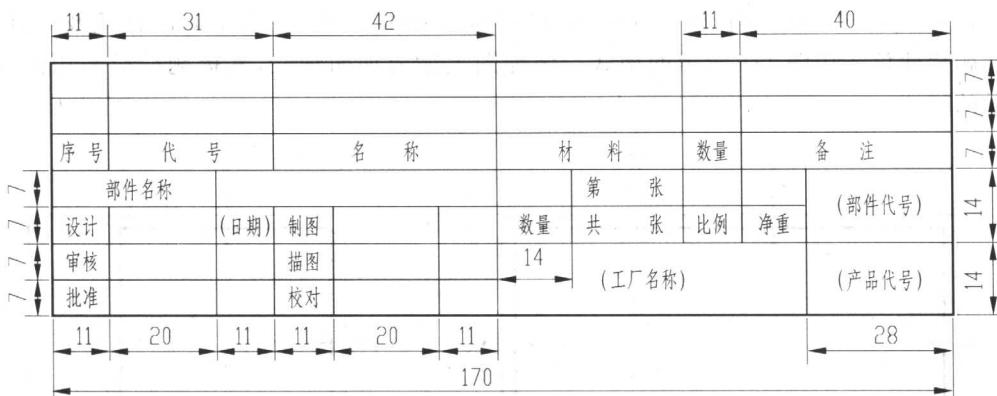


图 1-4 装配图的标题栏及明细栏

### 1.1.2 绘图比例(GB/T 14690—1993)

绘制图样时,一般应从表 1-2 规定的系列中选取不带括号的适当比例,必要时也允许选取其中带括号的比例。

$$\text{绘图比例} = \frac{\text{图中图形线性尺寸}}{\text{实物相应要素尺寸}}$$

表 1-2 绘图的比例

原值比例	1 : 1
缩小比例	(1 : 1.5) 1 : 2 (1 : 2.5) (1 : 3) (1 : 4) 1 : 5 (1 : 6) 1 : 1×10 <sup>n</sup> (1 : 1.5×10 <sup>n</sup> )
放大比例	2 : 1 (2.5 : 1) (4 : 1) 5 : 1 1×10 <sup>n</sup> : 1 2×10 <sup>n</sup> : 1 (2.5×10 <sup>n</sup> : 1) (4×10 <sup>n</sup> : 1) 5×10 <sup>n</sup> : 1

比例符号应以“:”表示。比例一般应标注在标题栏的比例栏内。必要时,可在视图名称的下方或右侧标注。

无论放大还是缩小,在图样上都应标注实际的尺寸,如图 1-5 所示。

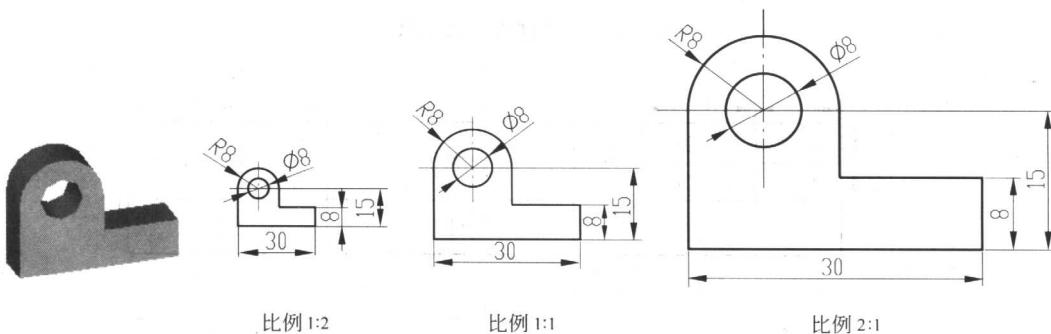


图 1-5 比例的标注

### 1.1.3 字体(GB/T 14691—1993)

图样上除了机件图形之外,还需要用文字、数字说明机件的大小、技术要求以及其他内容。图样中书写的字体必须做到字体工整、笔画清楚、间隔均匀、排列整齐。

字体高度(用  $h$  表示)的公称尺寸系列为 1.8, 2.5, 3.5, 5, 7, 10, 14, 20mm。字体高度代表字体的号数。如需要书写更大的字,其字体高度应按  $\sqrt{2}$  的比率递增。

汉字应写成长仿宋体,并采用我国正式推行的简化字。汉字的高度应不小于 3.5mm,其字宽一般为  $h/\sqrt{2}$ ,书写长仿宋体字的要领是:横平竖直、注意起落、结构均匀、填满方格。

字母和数字分 A 型和 B 型,字体的笔画宽度用  $d$  表示。A 型字体的笔画宽度  $d = h/14$ ,B 型字体的笔画宽度  $d = h/10$ 。在同一图样上,只允许选用一种型式的字体。

字母和数字可写成斜体和直体。斜体字字头向右倾斜,与水平基准线成 75°。绘制图样时,一般用 B 型斜体字。

图 1-6 为长仿宋体汉字示例,图 1-7 为阿拉伯数字及斜体拉丁字母示例。

10号字体

字体工整笔画清楚间隔均匀排列整齐

7号字体

横平竖直注意起落结构匀称填满方格

5号字体

工程制图 机械 电子 汽车 航空 船舶 土木 建筑

3.5号字体

螺纹 齿轮 弹簧 滚动 轴承 零件 图 装配 图 轴测 投影 计算机 绘图

图 1-6 长仿宋体汉字示例

### 1.1.4 图线(GB/T 17450—1998)

#### 1. 线型与图线尺寸

机械图样上,常用的线型为粗实线和细实线、[细]波浪线、[细]双折线、虚线、粗点画线、[细]点画线、[细]双点画线,其一般应用见表 1-3。

#### 2. 图线的画法

(1) 同一图样中,同类图线的宽度应基本一致。虚线、点画线、双点画线的线段长度应各自大致相等,一般在图样中要显得匀称协调,各类线段尺寸如表 1-3 所示。

(2) 在较小的图形上绘制点画线或双点画线有困难时,可用细实线代替。

(3) 绘制圆的对称中心线时,圆心应为线段的交点。中心线一般超出图形外 3~5mm 左右。超出量在整幅图中应基本一致。



图 1-7 阿拉伯数字和斜体拉丁字母示例

表 1-3 常用图线名称、型式、宽度及其应用

图线名称	图线型式	图线宽度	主要用途
粗实线		$b$	可见轮廓线
细实线		约 $b/2$	尺寸线, 尺寸界线, 剖面线, 引出线
波浪线		约 $b/2$	断裂处的边界线, 视图和剖视的分界线
双折线		约 $b/2$	断裂处的边界线
虚线		约 $b/2$	不可见轮廓线
细点画线		约 $b/2$	轴线, 对称中心线, 轨迹线
粗点画线		$b$	有特殊要求的表面的表示线
双点画线		约 $b/2$	相邻辅助零件的轮廓线, 极限位置的轮廓线, 假想投影轮廓线, 中断线

注：根据图的大小和复杂程度，线宽  $b$  可以在 0.5~2mm 之间选择，推荐的宽度系列为 0.13, 0.18, 0.25, 0.35, 0.5, 0.7, 1, 1.4, 2mm，图线的一般应用示例见图 1-8。

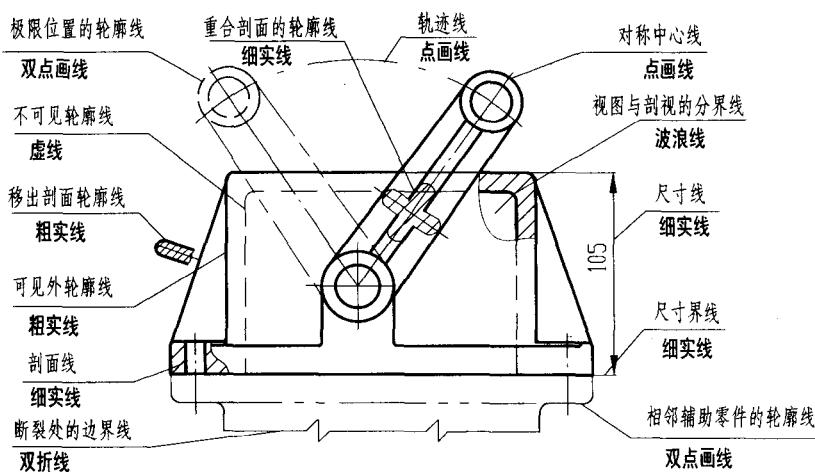


图 1-8 图线一般应用示例

(4) 虚线、点画线与其他图线相交时,应在线段处相交,不应在间隙处相交。如图 1-9 所示。

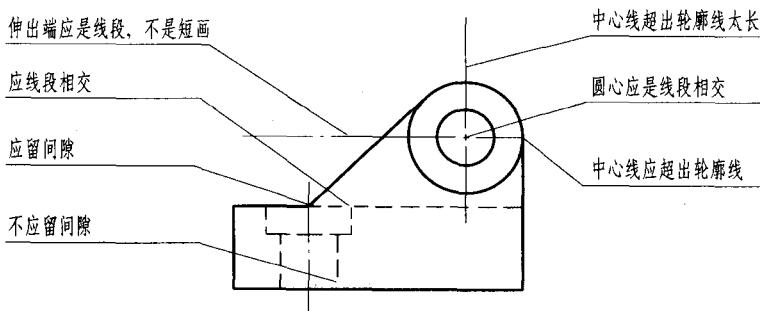


图 1-9 相交、相切处的画法

### 1.1.5 尺寸注法(GB 4458.4—1984)

图形表示机件的形状,机件的大小是由图样上所标注的尺寸来决定的,所以标注尺寸时,必须严格按照制图标准的有关规定进行。尺寸标注示例见表 1-4。

#### 1. 尺寸标注的基本规则

(1) 机件的真实大小应以图样上所注的尺寸数值为依据,与图形的大小及绘图的准确度无关。

(2) 图样中的尺寸单位为 mm(毫米)时不需注明。




(3) 机件的每一尺寸,一般只注一次,并注在表示该结构最清晰的图形上。

(4) 图样中所标注的尺寸,为该图样所示机件的最后完工尺寸,否则应另加说明。




#### 2. 尺寸的组成

一个完整的尺寸包括尺寸界线、尺寸线、尺寸数字及尺寸终端,如图 1-10 所示。

表 1-4 尺寸标注示例

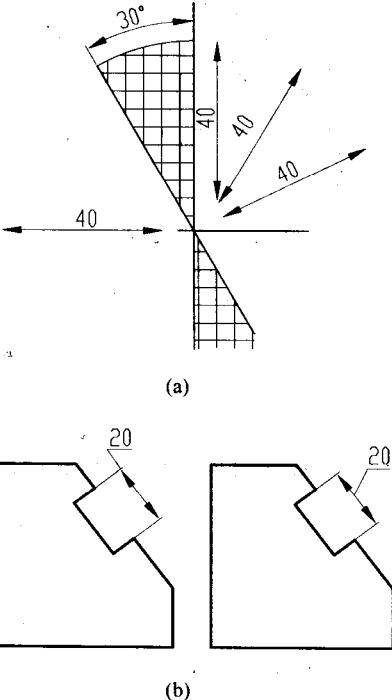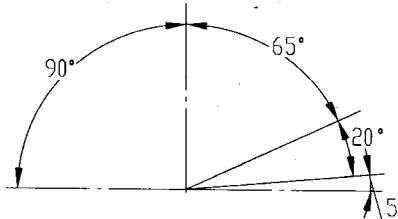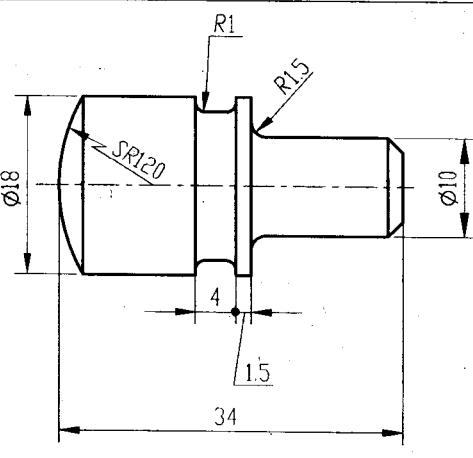标注内容	示例	说 明
线性尺寸的数字方向	 <p>(a)</p> <p>(b)</p>	<p>线性尺寸数字一般注写在尺寸线上方,或注写在尺寸线的中断处。</p> <p>线性尺寸数字方向,一般应按左图(a)所示方向注写,并尽可能避免在图示 30° 范围内标注尺寸,当无法避免时,可按左图(b)所示的形式标注。</p> <p>在不致引起误解时,也允许将非水平尺寸的数字水平地注写在尺寸线中断处。</p>
角度		<p>标注角度的数字一律应水平填 写在尺寸线中断处。</p> <p>必要时也允许将数字写在尺寸 线旁边,或引出标注。</p> <p>尺寸线用圆弧时,圆心为角的 顶点。</p>
圆、圆弧、大圆弧		<p>标注直径尺寸时应在数字前加 符号 <math>\phi</math>,标注半径尺寸时应在 数字前加符号 <math>R</math>,标注球面尺寸时 应在数字前加符号 <math>SR</math>。</p> <p>圆的直径和圆弧半径的尺寸线 终端应画成箭头。</p> <p>当圆弧的半径过大或在图纸范 围内已无法标出圆心位置时,可 按左图所示的 (SR120) 形式 标注。</p>

续表

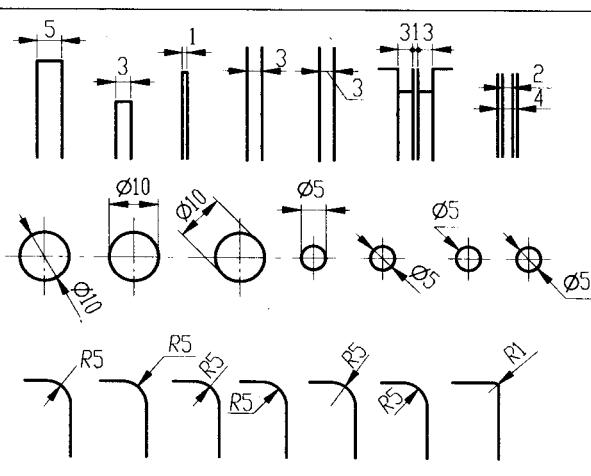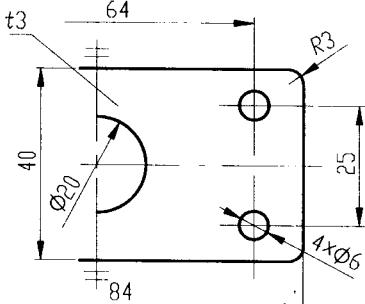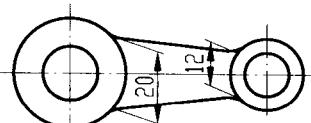标注内容	示例	说明
小尺寸		<p>在没有足够的位置画箭头或写数字时,尺寸可按左图所示的形式标注。</p>
板状零件及只画出一半的对称机件		<p>只用一个视图表示的片状零件,其厚度可用符号 <math>t</math> 表示。如左图中的 <math>t_3</math> 表示板厚 3mm。 对称机件的图形,如只画出一半或大于一半时,尺寸线应略超过对称中心线或断裂线,此时仅在尺寸线的一端画箭头。</p>
光滑过渡处及倾斜尺寸界线		<p>在光滑过渡处标注尺寸时,必须用细实线将轮廓线延长,从它们的交点引出尺寸界线。</p>

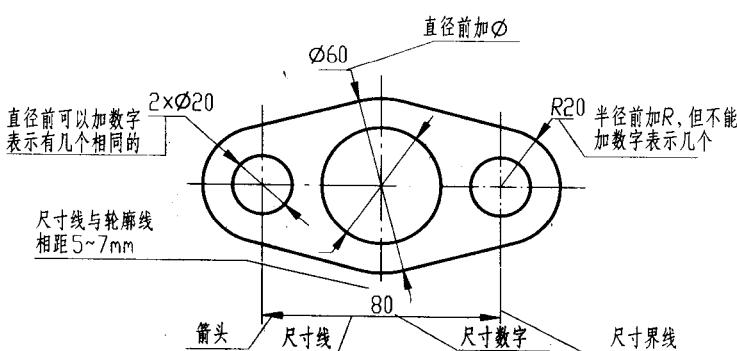


图 1-10 尺寸的组成及示例

(1) 尺寸线用细实线绘制,其终端有两种形式。

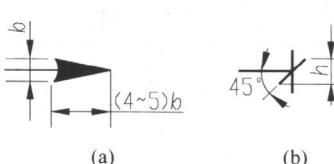


图 1-11 尺寸终端形式

①箭头:适用于各种类型的图样(图 1-11(a))。②斜线:斜线用细实线绘制,其方向和画法如图 1-11(b)所示,此时尺寸线与尺寸界线必须互相垂直。

当尺寸线与尺寸界线相互垂直时,同一张图样中只能采用一种尺寸线终端形式,当采用箭头时,在地方不够的情况下,允许用圆点或斜线代替箭头。标注尺寸时,尺寸线必须与所注线段平行。

(2) 尺寸界线用细实线绘制,并可由图形的轮廓线、轴线或对称中心线作尺寸界线。

图 1-12 为尺寸注法的正误对比示例,可以对照学习,以免犯同样的错误。

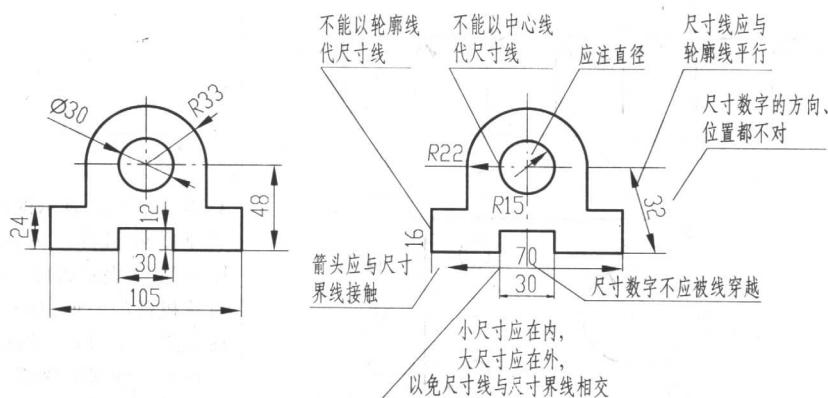


图 1-12 尺寸注法的正误对比示例

## 1.2 手工绘图工具

在手工绘图时,为了提高绘图速度和保证绘图质量,工程技术人员应该正确、熟练地使用绘图工具和仪器。

常用的绘图工具和仪器包括:图板、丁字尺、三角板、圆规、分规、比例尺、曲线板、铅笔以及一些其他用品,如图 1-13 所示。

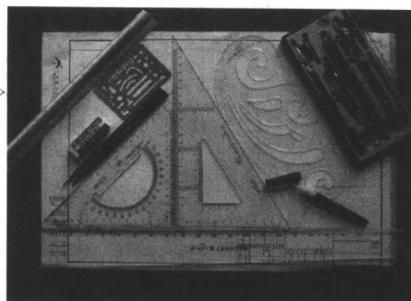


图 1-13 常用的绘图工具和仪器