


# 钢轨伤损图谱

 
《钢轨伤损图谱》编委会

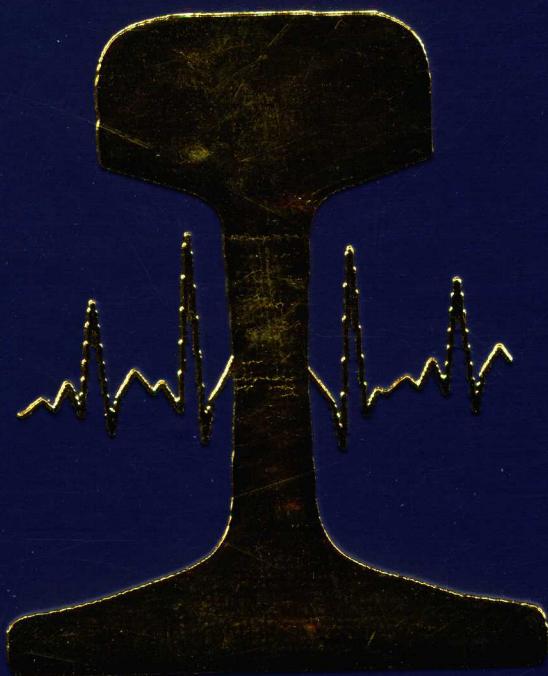

中国铁道出版社

# 钢轨伤损图谱

《钢轨伤损图谱》编委会



中国铁道出版社

2015年·北京

## 图书在版编目(CIP)数据

钢轨伤损图谱//《钢轨伤损图谱》编委会编. —北京：  
中国铁道出版社, 2015. 12

ISBN 978-7-113-20784-7

I. ①钢… II. ①钢… III. ①钢轨—探伤—图谱  
IV. ①U213. 4-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 174696 号

书 名:钢轨伤损图谱

作 者:《钢轨伤损图谱》编委会

---

责任编辑:邱金帅 编辑部电话:021-73347 电子邮箱:shuai827@gmail.com

封面设计:崔 欣

责任校对:龚长江

责任印制:陆 宁 高春晓

---

出版发行:中国铁道出版社(100054,北京市西城区右安门西街 8 号)

网 址:<http://www.tdpress.com>

印 刷:廊坊市金虹宇印务有限公司

版 次:2015 年 12 月第 1 版 2015 年 12 月第 1 次印刷

开 本:787 mm×960 mm 1/16 印张:5 字数:102 千

书 号:ISBN 978-7-113-20784-7

定 价:230.00 元

---

版权所有 侵权必究

凡购买铁道版图书,如有印制质量问题,请与本社读者服务部联系调换。

电 话:(010)51873174(发行部)

打击盗版举报电话:市电(010)51873659,路电(021)73659,传真(010)63549480

## **编辑委员会**

**Editorial committee**

---

**编 委:**张海明 何海宏 张海秋

**主 编:**段春辉

**编写人员:**王全喜 李生祥 王彦青

段 成 贾 祯 段建理

赵红勇 刘万胜 姬敬跃

# 前　　言

## Preface

---

自数字化钢轨探伤仪使用以来,通过对探伤数据的回放分析发现了大量现场遗漏伤损,数据回放分析工作对钢轨防断起到突出的、积极的作用。

为提高现场作业人员和数据回放人员的专业技能,本书从各工务段征集大量的伤损,并多次组织探伤专业人员开展研讨,编撰了《钢轨伤损图谱》。本图谱以 B 显伤损图片结合伤损 A 显出波,并带有大量的钢轨伤损实际照片,从轨头核伤、轨腰伤损、螺孔裂纹、其他伤损、容易引发误判的图形等几个方面对图谱进行分类,供探伤广大干部职工学习、参考。

本图谱采用活页装订的方式,每年铁路局将收集当年典型伤损图谱,通过筛选后不断充实到本图谱库中,望广大干部职工积极为本图谱库提供素材。

编委会  
2015 年 9 月

# 目 录


## Contents

---

一、轨头伤损 .....	1
二、轨腰伤损 .....	25
三、螺孔裂纹 .....	33
四、其他伤损 .....	45
五、假信号识别 .....	65


## **一、轨头伤损**

## 1.1 新轨轨头缺陷

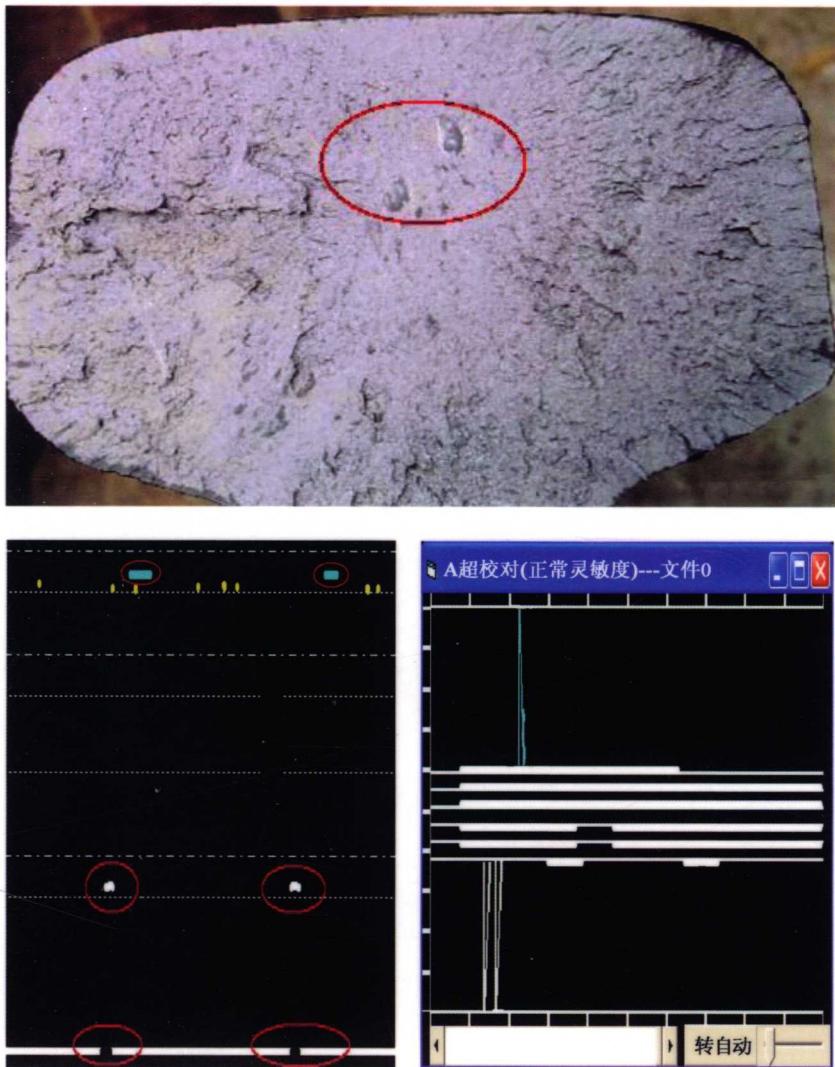



0°探头和直70°探头在轨头范围内均有反射波，相对应的位置0°探头底波消失，现场复核确认后判定为重伤，属于典型的钢轨制造缺陷。

## 1.2 PG4 轨面擦伤引起轨头核伤

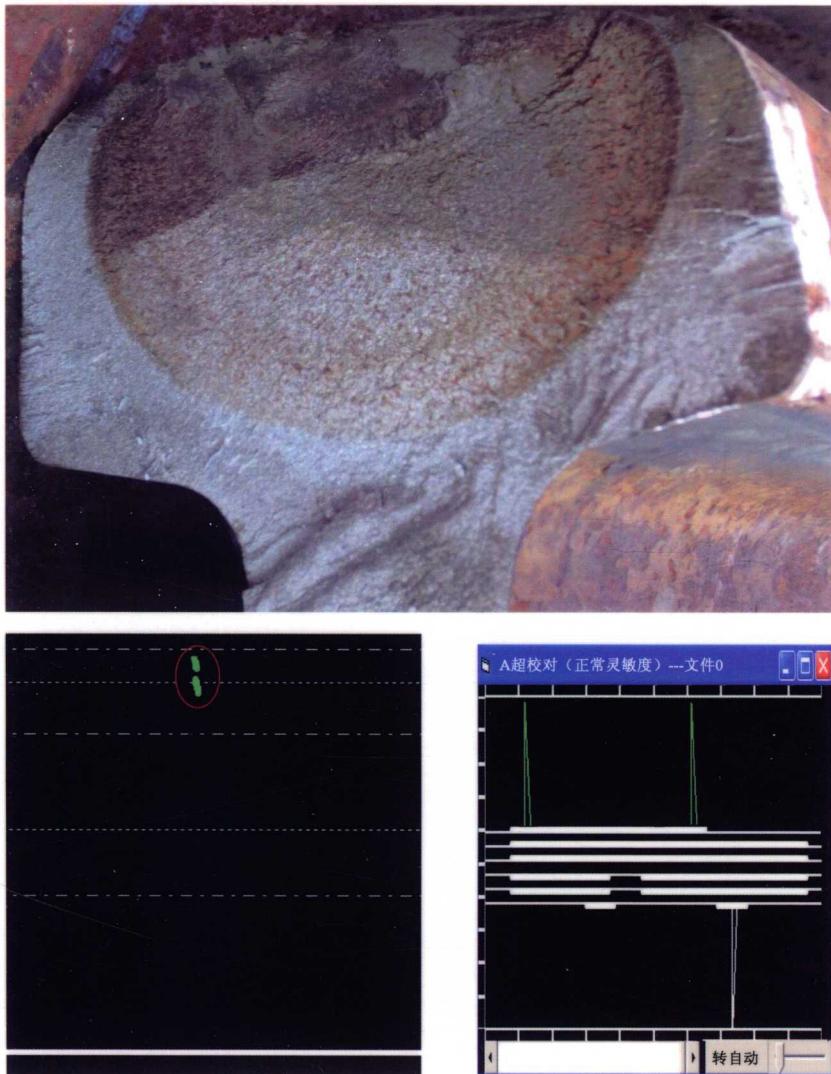


PG4 钢轨由于含碳量高、硬度大，裂纹敏感性强，轨面擦伤后产生马氏体发展形成轨头核伤，此类核伤无明显的发展渐变痕迹。

### 1.3 PG4 轨面擦伤引起轨头中心核伤

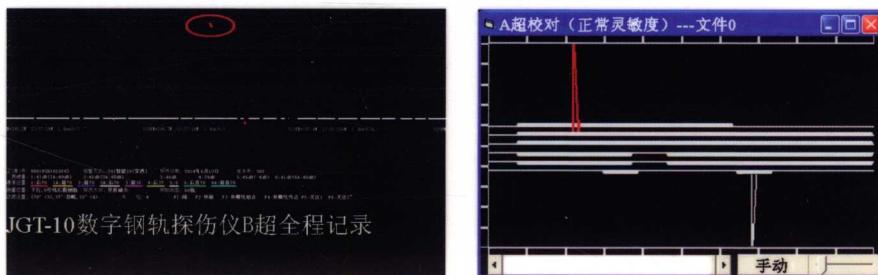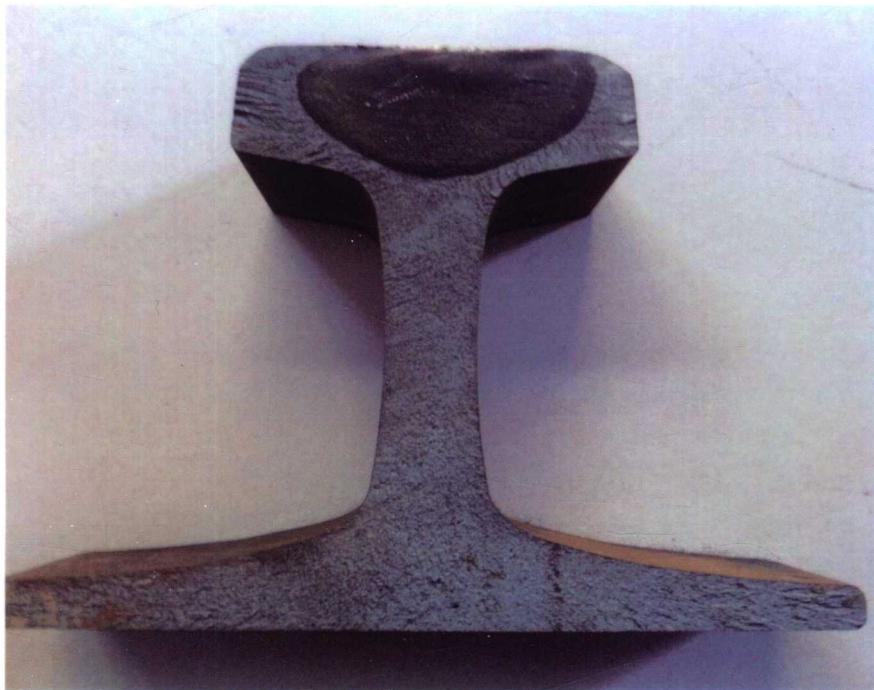

图中轨头中心核伤为钢轨擦伤后一个周期发展而成。对于现场发现异常回波经回拉复核后仍出波的,一是进行双机校对,二是手持探头从轨头顶面、侧面或颚部进行校对,防止漏检的发生。


## 1.4 PG4 钢轨顶面下核伤

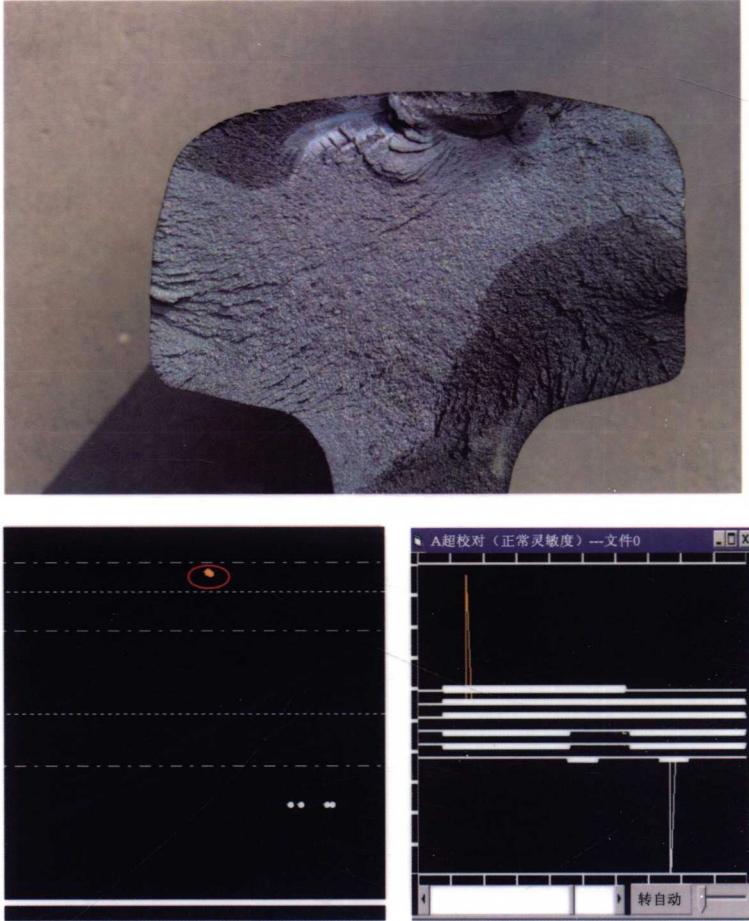

凡轨面状态不良地段，必须做到降速检查，眼盯示波屏，凡发现疑似出波现象必须进行回拉校对；仍然出波无法排除的，必须手持探头进行校对。对PG4钢轨的疑似出波现象要打破对常规钢轨伤损发展、判定的认识，做到“严一格、紧一扣”。

图中断轨处钢轨表面无擦伤痕迹，送中国铁道科学研究院分析后认定为钢轨擦伤引起的核伤导致断轨。



## 1.5 轨面擦伤形成核伤

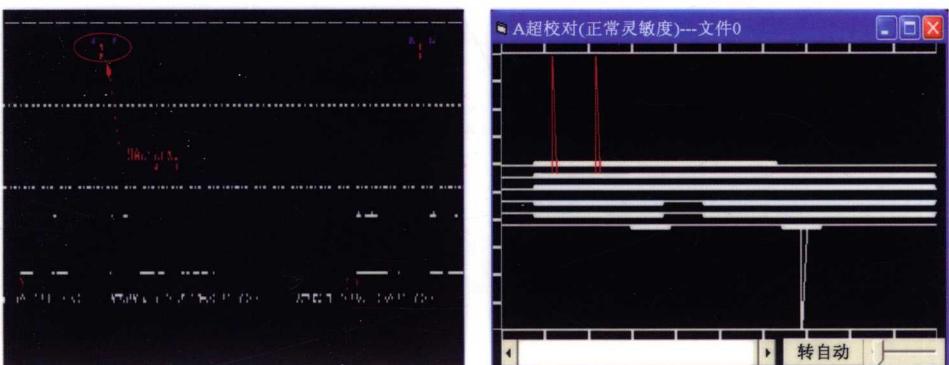

擦伤引起的核伤发生在轨面擦伤处所下，主要靠直打 70°探头发现，图中伤损即为典型的擦伤下核伤回波。


PG4 钢轨擦伤后发展为核伤主要有 3 个特点：一是伤损紧贴轨面，由轨面向下发展而成；二是伤损位置居中，不位于传统意义上的轨头内侧或外侧；三是较轻微擦伤即可引发断轨，不能再以《铁路线路修理规则》相关标准判定其轻重伤程度。

## 1.6 夹板卡损引起轨头核伤

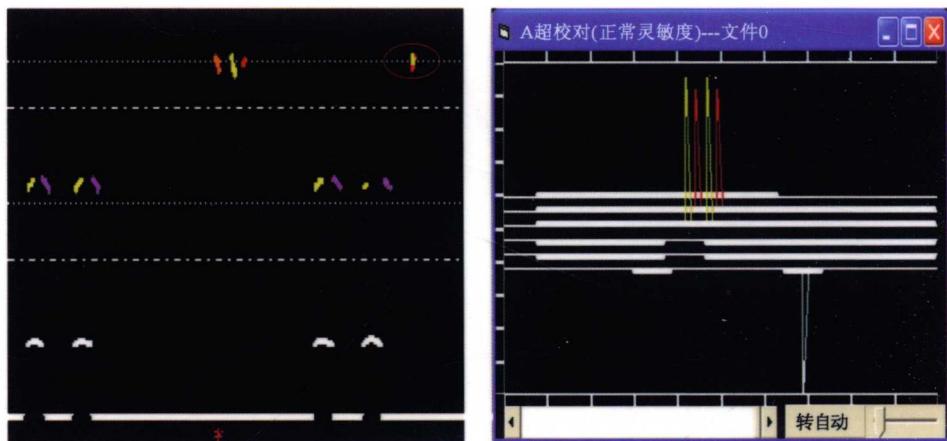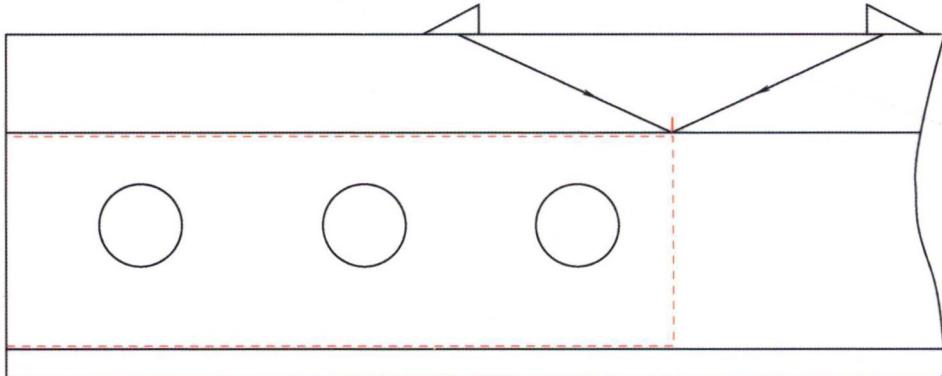


若夹板端头卡损位置出现两个 70°探头(前内 70°探头十后内 70°探头或前外 70°探头十后外 70°探头)均有回波显示,说明大多情况下卡损已形成核伤,并向轨头内部发展。

## 1.7 夹板范围内轨头核伤

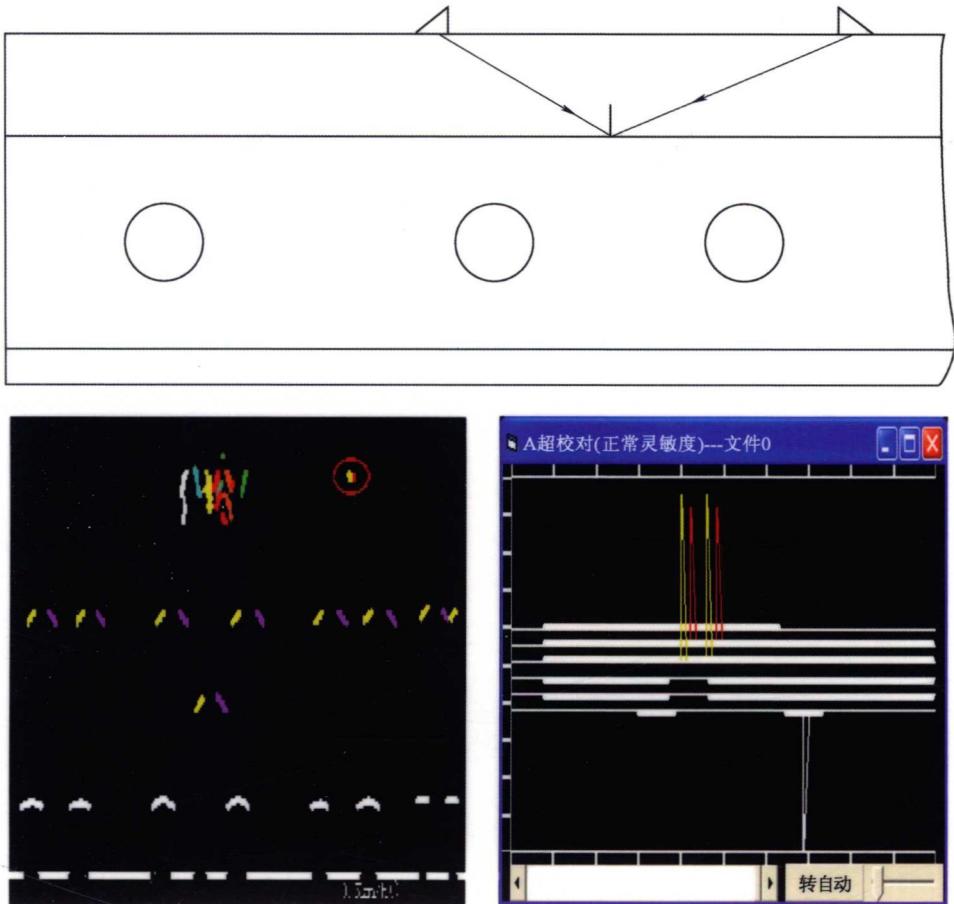


对夹板范围内轨头内侧或外侧,前后70°探头定位在同一部位时,需及时手持探头进行校对,目视检查夹板外观,排除夹板裂纹引起的回波,误判为轨头核伤。

## 1.8 鱼鳞伤损下轨头核伤

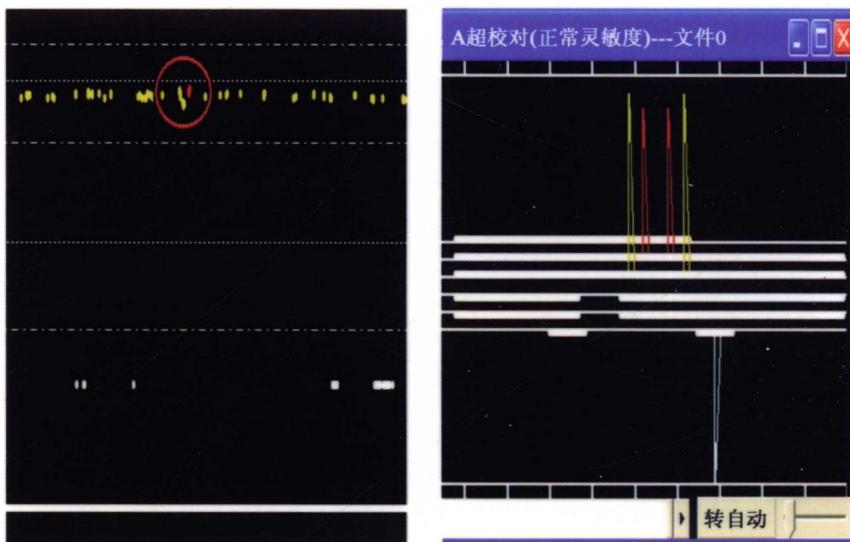


有规律纵向排列的鱼鳞伤损下同时出现同一侧前后  $70^{\circ}$  探头伤损波，表明鱼鳞伤损向下发展为核伤。

## 1.9 轨头下颚圆弧部位核伤

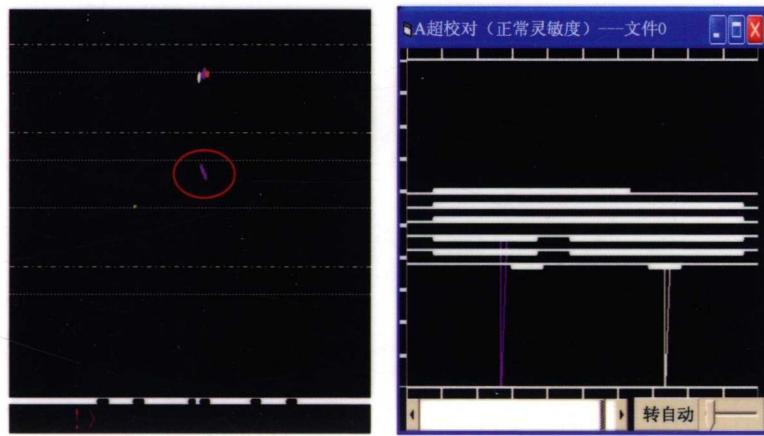

该处伤损为轨头下颚圆弧部位核伤,由于此处伤损有一定的倾斜角度,前37°探头在1.5~3.0格出现稳定回波。探伤工在作业时要重视前后37°探头对轨头至轨底部位裂纹的扫查,当出现回波时,应排除焊筋波的影响,认真进行校对。

## 1.10 轨头核伤

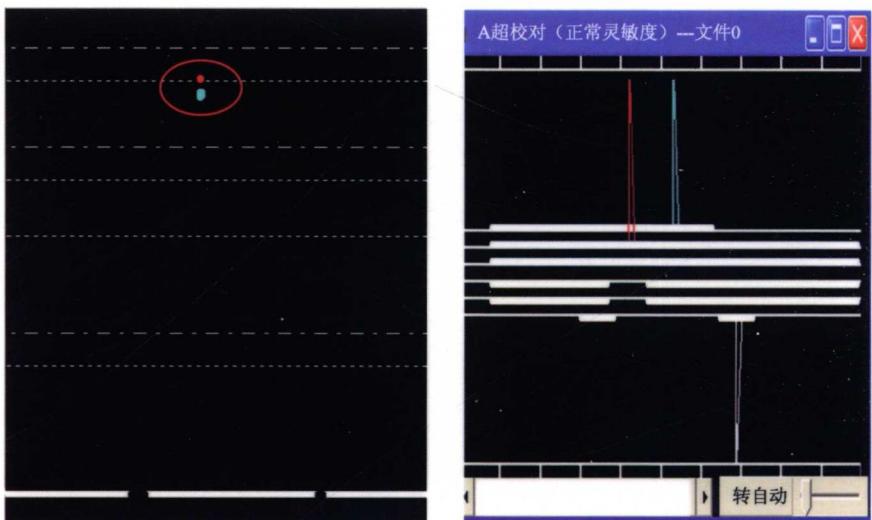

曲线侧向磨耗地段核伤位移量较小,应使用单探头进行校对。对异常回波进行分析后表明该处伤损由于耦合不良,导致回波位移较小。