

## 說 明

- 一、我部最近收到各校推薦交流的講義二百餘種，除已有蘇聯教材及需要量不大者外，其餘講義均已印出，這些講義主要是供教師參攷，各校如需採為教材時，可自行翻印。
- 二、這些講義的內容未經我部審查，內容由原推薦學校負責，參考此項講義的學校，應對講義內容切實提出意見，並將意見扼要填報我部（表格附在講義前面，各校可將意見填上，裁下來寄給我們），以供今後組織交流時之參考。
- 三、因謄寫條件的限制，抄寫錯誤在所難免，有些講義原稿錯誤未及改正，有些不全或缺圖，為了在開學前印出供各校參考，謄寫時亦只好照抄。
- 四、各校對交流講義如有任何意見，請即向我部提出，以改進今後工作。

中央人民政府高等教育部  
教學指導司教材編審處

# 公差及精密测量

## 公益及精度测量

### 列高

工学习这门课程的意义？

#### 1. 机械制造工叶发展的需要：

偉大的導師斯大林曾說過“機械製造工叶是一般工叶的神經中樞”。錢俊瑞部長在我校同學典禮上也曾經說“要使我國工叶化，首先要鞏固與發展我們的重工叶，如机器製造叶石油工叶和鋼鐵工叶等々，因此大力發展我國的機械製造叶，就是我們目前首要經濟建設上之一。

為了迅速發展機器製造工叶，首先就必須能夠大量的生產機器，（即以大量的生產方式來生產）。同時還必須保證這些生產出來的機器能合乎一定的規格。（即質量控制問題）。

大量生產的先決條件是零件必須能够互換應用。我們知道，一個機器是由許多零件組合起來的。以前在單位生產時，機器的裝配都是靠手工加工後裝配起來的。一個零件能裝在某一個機器上，不能裝在別的機器上，因就大大的影響了生產量。但是在現代的大量生產方式進行生產時，製造的每一個零件應該能够很合適的裝在每種的任何一隻機器上，同時並能保持機器原來的效能。（這種零件我們稱之為具有互換性）。不過在製造這種零件時必須首先給予它們以一定的尺寸及配合等一定的準確度。當然最好是零件的零件完全一樣大小，但這是不可能的。大家知道，現代機製產品不論什麼方法製造其尺寸不會絕對完全一樣，所以在製造零件時，通常總是允許它的尺寸在一一定的範圍內可以變動，這個變動的範圍，就是所謂公差。且以公差為例，即代表零件準確度的高低。

為保證尺寸的準確性，是就需要採用精密的量具，以正確的度量方法來量測公差。所以說它是詳細精密測量。

根據以上的論述，可知：機器製造時的重要條件之一就是

~~正確的量具~~，但山門重要工葉的精度視機器而不同。這

# 公差及精度測量

先是零件必需具有一定的準確度(公差)同時還需要採用正確的度量方法來控制準確度，否則量的增加和質的改善都是談不到的。

## 乙：公差及精度測量課和國家建設有什麼關係？

蘇共第十八次全蘇代表會議的決議中曾指出：“在我國的各企事業中竭力遵守操作過程中的嚴格紀律，所有企業在操作過程中都應使用精確的工具，并為監督者們的遵守情況而規定檢查制度”，這樣便能保證生產出完全合乎標準規範的。品質優良的成套產品，這就明瞭共黨和蘇聯政府對保證優良品質是何等的重視。

從我國目前情況來講也具有很重要的意義。這可在東北第一機器廠生產的實際情況加以說明，在1950年第一季度由於該廠未能重視檢查工作製造過程中所起的作用，因此製造出來的引台車床，沒有一台是合格品。但經過領導同志親自下廠檢查，更執行了嚴格的檢查制度，以後，在第二季度生產的72台車床中標準品已佔39台(54%)，只有一台是廢品，在第三季度74台全(100%)合乎標準。由這個例子也可看出在製造過程中控制零件的質量，是具有極大的經濟意義的。

另外大家也可以想像，如果我們今後不能大量的生產機器，飛機、汽車，那麼我們怎樣有力量確保我們的和平建設呢？即或能夠大量生產，但品質很壞，甚至都不動，那又有什麼用？

因此我們不僅要求增加工件的生產量，而且還要求生產具有一定品質或合乎一定規範的工件產品，能够這樣才能確保我國工件的迅速發展與壯大。

## 三：中國過去所採用的公差制度及將來可能採用的制度。

毛主席在新民主主義論中曾說過“舊中國的經濟和文化是殖民地半殖民地半封建性的”。我們根據過去舊中國所採用的公差制度也可以体会到這句話的真理。過去我們自己沒有一套公差制度。滿德的工程師回來漫用德圖制(如兵工廠)，瑞裏約那美圖制(宣傳部委員會所屬各廠)，此外在海防區設偽東北局。(一書上一本)

制，由此說中國過去的機器製造工叶均採用的公差制度，正如當時的社会性质一樣，是帶有殖民地性的，并且是極為混亂的。虽然偽經濟部曾一度規定要採用國際制度，但始終未能普遍推行。試想一下國家沒有一箇統一的工叶制度如何能走向工叶化（當然不是說有了統一制度就會工叶化）。這種現象一方面表現反動統治階級的無能，另一方面也表現他們根本也不想中國走向工叶化。因此在過去學校的課程表中也不会排入“公差及精密測量”這一门課。這是必然的現象。

然而自全國解放以後，我們有了這門課程，這主要是由於工叶發展的情況所造成。三年以來我們的工叶進展，不但順利的完成了恢復評審的階段，同時更前進一步，獲得輝煌的成績；我們自己已能製造達到國際標準的品質優良的精密機器，例如，上海的工廠生產的磨床和銑床，北京機器廠的八字齒輪機等。不但如此，今年我國即將在毛主席領導下開展大規模的經濟建設工作。需要裝造大量的機器，更多的品質優良的機器。因此在技術上就誠實有一套完善的新標準和嚴密的檢驗制度。（當然為完成祖國的經濟建設工作主要還是需依靠工人階級的積極性）。我們這門功課即係為研究這方面的技術問題而開設的。

關於公差制度，雖然在目前還沒有一套完善的制度。但苏联在這方面已有很多經驗，而且苏联已有一套比世界上任何制度都完善的新公差制度。我們相信不久我國工叶部就在苏联專家幫助之下，制訂一套合乎我國国情的新公差制度，亦有可能直接採用苏联公差制度。

## II 學習這門課程的目的

這門課程設立的目的，主要是使同學們學習怎樣去控制機械製造的產品，使其零件具有互換性，並能控制產品尺寸的準確度，使其達到一定的標準，因此通過這門課程 同學們應該能夠：

1. 認識公差的作用，知道為保證零件互換性，製造產品質量同時並為降低生產成本，必須採用公差制度。

1. 知道如何选择或规定公差，才能合乎一定的要求。
2. 知道如何控制公差的方法：对单件被测及抽样检验，两种方法有明确了解。
3. 不認真採用什麼方法及何种量具来从事测量和檢驗工作才能达到最好的效果。

## 公差及精密测量

### 第一部 公差

#### 第一章 概述

##### 1.1 互换性

###### 1.1.1 基本概念

现代大量生产的目的，如前所述，在于如何能以最经济的方法製造具有互换性的零件，但什麼应叫互换性呢？它在机器製造和应用上有什么意義呢？

首先，机件的互换性可以這樣解釋。

在机械一部份或整件装配过程中，如所用完工零件，可以不经任何预先選擇，同时在装配时又无須增加任何手工修配工作，即可以成为具有一定功用要求的机构或机械時，这种零件便叫做具有互换性或可以互换的零件，顯然地，具有互换性的零件，彼此可以互相对替而不致影响集成后的正常功用。

互换性的作用，主要表現在两方面：一是在机械的製造上；一是在机械的维修、或修理上。

在现代大量生产方式例如以前，机械的製造完全靠手工配合，一部机器的零件可以由人工配合的很精确很合用，但同部机器内的组成零件彼此间则很少或完全不能互换。这种所谓“单個製造”的生产方式，在于过程部件中所費时间及很多的所付代价亦必極高。因此，对于大量生产合乎一定经济要求条件的零件，它便无法满足。同时，由於單個製造和手工配合，相邻机件间的互配尺寸可能相互通差，以致此间尺寸误差不能不很大。结果在修理时，机件的

• 配合必须个别重複进行，其不便与不经济可以想见。

具有互换性的零件可完全克服上述弊病；即在装配时，可省去人工配合；而在修理时，即可直接以新换旧而无须个别进行修配。

此外，由於技术与经济理由，现代机械所用原件多在不同车间，甚至不同工廠分别製造。最后连至一處加以装配或使用，可以想像，如所製机件不能互换，则最后装配或使用，将不可能。

现代机械，在结构上，有一种趋势：即尽量採用標準零件和附件，以便于设计和製造，一般机器多可分为若干標準独立机构或单位。根据不同要求，集合此等標準独立机构，即可组成不同型式或功用的机器。顯然地，这种標準零件，附件及独立机构必须均能互换。不然，所謂標準也者，便无意義。

### 1.1.2 互换性的种类

以標準附件或独立机构来講，它们的互换性可分为外在和内在两种，把它们作为一個整体，它们和相配间的互换性叫做“外在的互换性”；在它们内部，各组成零件间的互换性，叫做“内在的互换性”。

以滚珠或滚柱轴承为例。壳的外壳的外径，为了和机匣及机軸互配，便具有外在互换性。至滚外壳内径，内壳外径和滚珠或滚柱配合，则具有内在的互换性。

②互换性又可根据互换程度分为（1）“完全”（100%）及（2）“不完全”或“部份”互换性两种。

一般大量生产机件的尺寸，为保证互换性，必须具有一定的製造标准度。尺寸的製造标准度就是所谓公差。公差的目的 和一般人想像相反，不是在於提高製造的準確程度，而是在於限制製造最不準確程度。因此，在滿足一定之功用前提下，一般零件的公差，均应尽可能地用最大数以使降低成本。公差代表製造準確度，换言之即代表尺寸許可变动的最大範圍。因此，如零件实际尺寸能在此範圍以内，它们便有百分之百的互换。这便是

# 公差及精密测量

特性叫做“完全互换性”。

由於特殊功用零件的要求，公差的規定在設計和製造兩方面常發生一種矛盾。即設計方面要求公差愈小愈好；而製造方面要求公差愈大愈好。為了同時定二者要求，普通步採取較大製造公差，利用選擇裝配方法解決之。即先將完工至配件按尺寸大小分為同等數目的若干組（2.3.4.或更多），然後令大的外件和大的內件相配，小的外件和小的內件相配，顯然地，同組內各件可以完全互換，但組間則不能互換。這種互換性，叫做（或作“有限制的”“互換性”）不完全或部份互換性”。

仍以滾珠或滾柱軸承為例，外壳內徑和內壳內徑的尺寸，為便於和機座及軸相配，係具有“完全互換性”外壳內徑，內壳外徑和滾珠或滾柱的尺寸，為了綜合計較上的配合和製造上的成本要求，一般僅具有部份互換性。


關於為滿足部份互換性應採用的選擇裝配方法，將在第十一節內進行加以討論。

機械零件或獨立機構的幾何形狀愈簡單，互配尺寸數目愈少，對保持互換性愈為有利。正確的技術設計，除了應當使機件形狀便於加工並有助於生產的提高外更應特別照顧機件的互換性要求。因此，以互換性觀點去驗，簡化機件形狀並減少互配尺寸的數目，實為設計工作的基本要求。

圖1—1代表同一機樣的兩種不同設計。其中(3)高較(4)高為簡單合理。

根據技術條件的要求，圖中尺寸F應保持在100至100.3mm之間，但同一基準尺寸F圖中F由五個互配尺寸組成，即 $F = A - B - C + D + E$ ；而不圖中F僅僅由三個互配尺寸組成，即 $F = A - B + C$ ，並假定規定公差值平均分佈于各組尺寸上，那麼在第一種情況下，每一互配尺寸的公差將等於 $\frac{1}{5}(100.3 - 100) = 0.062mm$ 。在第二種情況下每一互配尺寸的公差將等於 $\frac{1}{3}(100.3 - 100) = 0.103mm$ ，不難判

取每個尺寸的最大公差，考慮或然對誤差的影響)。

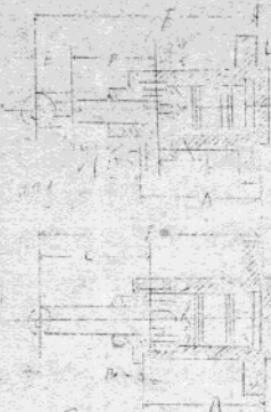

件，使之在形状、尺寸和裝配準角度上，能符合互換性要求，乃是機械製造過程中的首要任務。

#### 1.1.4 互換性與製造的關係

如前所述保證零件的互換性是現代機械製造工時提高產品一般質量水平的有效方法，為了滿足互換性要求，製造過程所應具備的合理生產條件如下：

1) 設計經實驗證明為合理的公差及配合制圖，長短尺寸件在圖(工作圖及裝配圖)上的極限尺寸。這對公差及配合制圖，在一定程度上，將決定零件以適當製造精度。

2) 選擇與所適當時機和準確度的机床，以便保證必要的互換性。

3) 選擇最有利的生產方法，並保持在較長時間內維持其生產效能。

① 純粹機械工時準確性。

② 故障：要具足以實際制圖所用的器具的設計，製造和使用。

因此，在保持機構整條一定裝配質量要求前提下，互聯尺寸數目減至各組成件的公差數值將加大。顯然地，這型製造和裝配工作均屬有利。換言之，減少互聯尺寸的數目，將有助於保持互聯件間的完全互換性。

為了很好地解決機件的互換性問題，設計和製造双方必需緊密合作。實際上從事設計地

## 公差及精密测量

⑥ 尽可能采用由磨床工廠出售的标准刀具及量规。

⑦ 採用可以在工作件加工机床上使用的自动量具，及成品自动分類設備。

⑧ 提高度量技术水平，保證達到工作面上規定的極限尺寸。（尺寸控制所用量具及方法，在度量工作件實際尺寸時，應盡極少誤差，且因此種度量方法和量具所產生的度量誤差將吸收一部分或全部工作件公差，有使合格工作件變為廢品及錯誤通過廢品的可能。）

⑨ 通過按一定時間和國家法定標準比較的方法，保證在製造上所採用的度量單位標準。

⑩ 為確保工作件、切具和量具製造上所採用的度量單位標準，建立工廠內部的技術制逕的有效組織。

### 二、公差本質及目的

現代大量生產的目的，如前所指出在於如何能以最經濟的方法製造可以互換的零件，所謂可以互換的零件，即尺寸變動或互差有一定範圍或限度的零件。這種一定範圍的尺寸變動（最大尺寸—最小尺寸）就是所謂公差。

機器零件一般都要和另外零件互相配合，這種配合是根據机器本身的條件或作用決定的，並且是由互配零件的“偏差”所構成，但偏差僅決定於各該零件的實際尺寸。因之如作用零件的實際尺寸能在一定範圍內保持不變，則機件間的配合亦可適當的保持不變，換言之，即可達到互換的目的。

如上所述機器的零件必定在一定配合情況下，能互相裝在一起。這種配合在一定的工作，或該定的條件下，應當有一個最安全或最經濟的數值（用间隙或過盈來表示），為保持這個數值“絕對”不變不是技術上不可能，就是經濟上不允許。因此 在規定一個尺寸時必須根據工作零件所允許的方向，進行光有少量的差異，以便可適當加工方法，在這當代價下，予以完成。

根據零件本身作用的要求，兩相配合的配合有很多くの種類。

根据加工方法的不同，一洞尺寸的公差（代表某种加工方法所能产生的准确度）亦可有多等级为保证所製零件能具有一定公差。驗規必須同樣具有适当而更精密的公差。此外產生不同配合，应由一基准孔或轴与不同軸径相配，而应由一基准軸或孔与不同孔径相配，又公差对基本尺寸所标示的差异，应指向同一方向，而应指向两个方向；所有這些，都是設計互換性零件時所需要解決的問題，亦即一個完善的配合，及公差制度所解决的問題。

### 1.3. 公差制度的種類

世界現存公差制度主要有五种 (1) 苏联制 (OCT) (2) 國際制 (ISA) (3) 德制 (DIN) (4) 美制 (BS) (5) 法制 (ASA)。以上五种制度，前三种為公差制，後三种為英寸制。在公差制度中，德制達互較早。國際制係主要根據德制發展而來，較德制完善。在英寸制中，美制較英制為佳。至於現行苏联公差制度，係建立於國際公差制度之后，兼有各种公差制度之長處，係最稱完善國際及苏联公差制度我國已均有譯本。前偽經濟部全國度量衡局且曾有採用國際制度為我國公差制標準之決定，但实际并未普遍实行。根据目前情況，我國有考究苏联公差制度重新制定公差標準的可能。關於國際及苏联公差制度的具体內容，尚在第四章內討論。以下關於公差問題的一般性討論，為方便計將仍以暫國際制主要說明实例。

### 1.4 定義 為清楚了解公差制度內容必須首先對各名詞定義予以明確。

(1) 標準尺寸指一般標準（整數或分數）尺寸不附任何偏差者。如 $49.925\text{ mm}$ 的標準尺寸為 $50\text{ mm}$ 或 $0.374\text{ in}$ 的標準尺寸為 $50$ 等均是。 $49.950$

(2) 極限尺寸一個尺寸的兩個極端數值稱為極限尺寸因之

最大尺寸 ( $50.000\text{ mm}$ ) —— 上極限尺寸

最小尺寸 ( $49.930\text{ mm}$ ) —— 下極限尺寸

註：實例取自 ISO 公差制下例此

(3) 實際尺寸是工作件實在量測之尺寸稱為實際尺寸正常實際

## 公差及精密測量

尺寸應介於上下兩極限尺寸之間。

例如  $49.975$  mm 之實際尺寸可能為  $49.965$  mm.

(4) 偏差 (註-) 極限尺寸與標称尺寸之差稱為偏差 (有人譯為尺寸差) 偏差自上極限尺寸得正者為上偏差，自下極限尺寸得負者為下偏差如：

$$\begin{aligned} 49.975 - 50 &= -0.025 \text{ mm} = \text{上偏差} \\ 49.950 - 50 &= -0.050 \text{ mm} = \text{下偏差} \end{aligned}$$

(5) 公差 上極限尺寸(或上偏差)與下極限尺寸(或下偏差)之差為公差例如：

$$\begin{aligned} 49.975 - 49.950 &= 0.025 \text{ mm} \\ \text{或 } -0.025 - (-0.05) &= 0.025 \text{ mm} \end{aligned} = 25 \mu$$

(並非及國際公差制中偏差及公差數值均以  $\mu$  為單位  $1\mu = 0.001$  mm  
稱為公微 (MICRONS) 以下討論均將改用此種單位)

(6) 公差等級指一系列不同程度(或數值)公差中的某一個等級代表一種可能的製造準確度。

(7) 單向公差指公差僅向一個方向(正或負)發展者如

$50^{+3}_{+0}$  或  $50^{-0}_{-6}$  等於是。

(8) 双向公差 指公差偏向兩個方向(正或負)發展者如

$10^{+11}_{-11}$  或  $50^{+10}_{-6}$  等於是。

(9) 配差 向隙及過盈 孔徑減軸徑等於“配差”(註) 配差為正時稱為間隙，配差為負時稱為過盈。

最小間隙 = 孔最小尺寸 - 軸最大尺寸 (孔工步)

最大間隙 = 孔最大尺寸 - 軸最小尺寸 (軸工步)

例如:  $50^{+25}_{+0}/50^{-25}$ , 最小間隙 =  $0 - (-25) = 25$

最小過盈 = 軸最小尺寸 - 孔最大尺寸 (或軸工步)

最大過盈 = 軸最大尺寸 - 孔最小尺寸 (或孔工步)

$$\text{例如: } 50_{+0}^{+39} / 50_{-0}^{-68} \text{ 最大过盈 } = 68 - 0 = 68$$

又最小间隙及最小过盈称基孔偏差，基孔偏差係决定於配合种类的根据為設計者所最关切者。

(註一) 國際制称 (Deviation) 美美称 (Limit) 后者常与 Limiting Size混為一談不如前者省理。

(註二) 何莫制定義似定，國際制者去此名詞，美制称最小间隙及最大过盈為 ALLOWANCE 意義本尽相同，应予注意。

(10) 配合兩体集合后由尺寸不同產生的鬆緊情況稱為配合，配合一般分为间隙、过度及过盈等三大類。

(11) 间隙(動)配合，由大孔軸產生的配合稱為间隙配合如英聯制的  $A_{\frac{1}{2}}$  及國際制的  $H_{\frac{1}{2}}$  等。

(12) 过度配合 由於公差關係，軸可能小於孔亦可能大於孔(即可能有间隙亦可能有过盈)。由此种軸孔產生的配合稱為过度配合，如英聯制的  $A_{\frac{1}{2}}$ ， $\frac{A}{P}$  或  $\frac{A}{N}$  及國際制的  $H_{\frac{1}{2},11}$ ， $H_{\frac{1}{2},16}$  或  $H_{\frac{1}{2},18}$  等配合均是。


(13) 过盈(靜)配合由小孔大軸產生的配合稱為过盈配合，如英聯制的  $A_{\frac{1}{2},P}$  或  $\frac{A}{N}$  及國際制的  $H_{\frac{1}{2},P}$  或  $H_{\frac{1}{2},N}$  等配合均是。

(14) 公差带 公差佔據的尺寸範圍，稱為公差带。

(15) 基(或參照)線 代表标注尺寸的線稱為基線，基孔制時基線代表孔的下偏差(等於0)，基軸時，基線代表軸的上偏差(亦等於零)。


(圖1-2,3) 代表以上各定義可供比較。

12 公差及精密测量

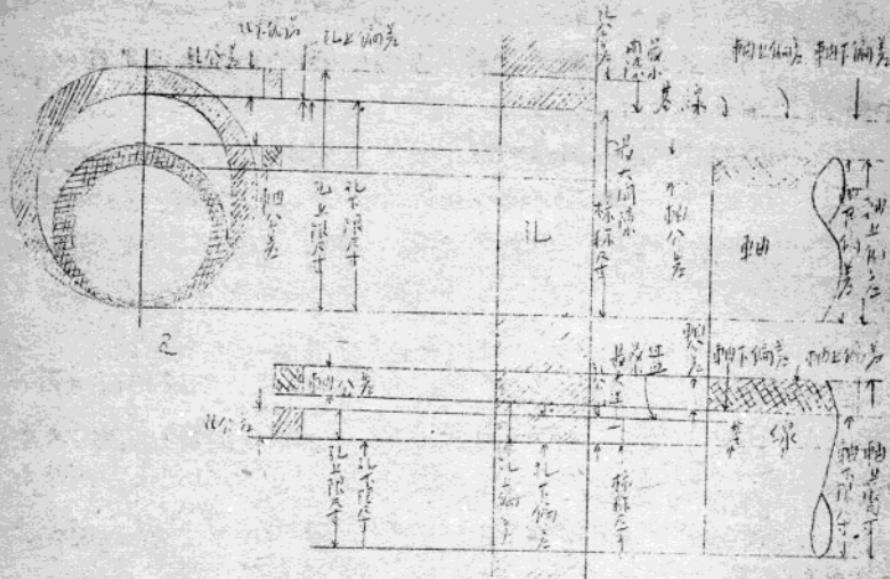

(1) 过盈配合

(图 1-2) 公差及配合 (基孔制)

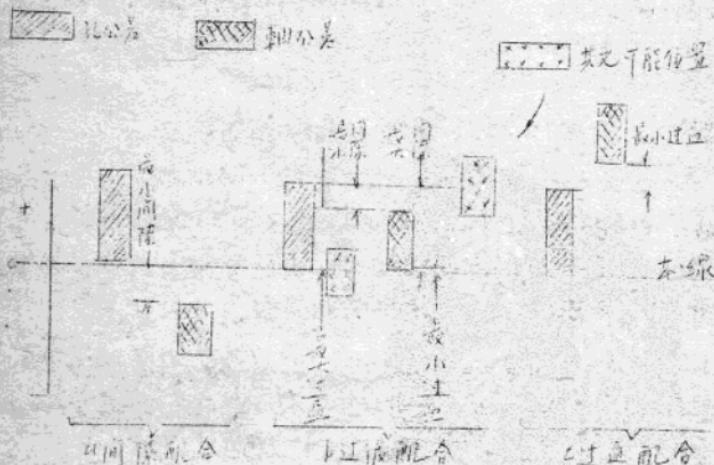

(图 1-3) 三种基准配合 (基孔制)

1.5 单向与双向公差

图1-4代表两种表示公差（实际上是偏差）的方法：(1)为单向制，(2)为双向制。

(1) 单向制的优点在於变动孔公差或公差时，最小间隙数值并不变更。换言之，即不影响配合的基本性质；此法对新产品的製造特别有利，该图内 $\pm s_1$ 代表原来产品的配合，如根据试验数据或使用结果，公差可以放大成为 $H/s_1$ ， $H/s_2$ 或 $H/s_3$ 时则製造成本即可降低，但不影响基本配合。

(2) 图中双向制之 $\pm s_1$ 虽与 $H/s_1$ 为同种類（最小间隙相同）及同等級（公差相同）配合，但公差变动时基本配合亦将随之变动。又 $\pm s_1$ 虽与 $\pm s_2$ 為同种類及同等級配合但 $\pm s_3$ 或 $\pm s_4$ 至此時最小间隙数值即与原来值不大相同。故双向制与单向制比較，前者缺乏后者上述的更及方便之便利。

双向公差起源於早年公差制废制之設計者对尺寸差异之“可以加点减点”的一种原始观念。公差制废除及以進后，单向制便註明实比双向制简化，因之，现代公差制除一般非配合尺寸及少数特殊情形外均採用单向制。

1.6 基孔制及基轴制

基孔制配合之特点在於每一公差等级内，所有配合的孔公差均相同，配合种类由变动轴径产生動隙或过盈配合小径或大径孔径。换言之，即以孔配轴。（图1-5(a)）

基孔制中轴的下极限尺寸為基准尺寸，即不偏移等於零；上偏差等于公差（苏联制下），基孔由A代表国际制及基孔由H代表。

基轴制配合的特殊点在於每一等级内，所有配合的轴公差均相 同，配合种类由变动孔径产生动隙或过盈配合大径或小径孔径。换言之，即以轴配孔。（图1-5(b)）

基轴制中轴的上极限尺寸為标准尺寸，即上偏差等於零工偏差等于公差。（苏联制中，基轴由J代表国际制中基轴由十代表）。

### 1.7 选择装配

适当数值的公差，以保证机件的互换性，这对精确度不高的间隙配合机件来说，是符合技术经济上的要求的。当精确度要求较高时，情况则不同。

根据偶然误差原理，由大量生产方法产生的机件，它的尺寸大部份，将往极限尺寸的平均数值上下。但其中一部分仍必然是可避免的，即接近最大或最小尺寸数值，这些尺寸偏差不齐时零件互配时，很显然必然将产生不同的配合状态。以间隙配合为例（图1—5）有以下三种情况值得注意。

(1) 平均尺寸的孔与平均尺寸的轴相配间隙数值  $\Delta h = \frac{\Delta A + \Delta B}{2}$


(2) 最大尺寸的孔与最小尺寸的轴相配间隙数值  $\Delta h = \Delta S + \Delta A + \Delta B$

(3) 最小尺寸的孔与最大尺寸的轴相配间隙数值  $= \Delta S$

上述第一种情况代表大多数零件的配合状态，在一定  $\Delta A$ 、 $\Delta B$  和  $\Delta S$  条件下，这个状态是代表某一特殊配合时平均或一般状态，换言之，也就是代表某一特殊配合的适当装配状态。其他两种情况代表两个极端，第二个代表最松配合状态；第三个代表最紧配合状态。二者距平均配合状态的差别将视基孔偏差  $\Delta S$  及孔轴公差  $\Delta A$  和  $\Delta B$  而定。

这种配合状态的不一致，对精确度要求不高的机械是可以容许的，但对某些精密机件（如滚动轴承，活塞与汽缸，活塞与活塞销等）则不能，为保证保持一定的配合状态，可将  $\Delta S$  加大和将  $\Delta h$  缩小，换言之，即把公差  $\Delta A$  和  $\Delta B$  缩小，这种方法在技术上可能有困难。即或不然，公差缩小后，制造费用势必增加，这为经济条件所不容许。

在此种情况下，必须选择的公差，是

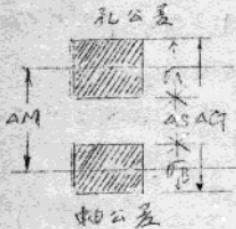


图(1-6)

合准确度要求的高低分为同等数目的若干级，然使大轴与大孔相配，小轴与小孔相配（图1—6）这种装配方法就是所谓“选择装配”。

采用选择装配时机件配合状态的改善可由下列清楚看出。

参阅图1—9，设孔公差为 $+60\mu$ ，轴公差为 $-40\mu$ 。因之孔轴互配时，最大间隙为 $160\mu$ ，最小间隙为 $40\mu$ ，平均间隙为 $100\mu$ 。

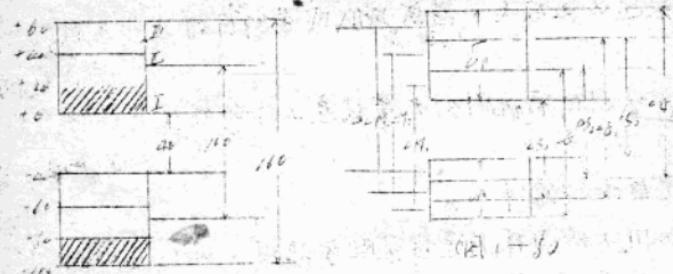

(图1—9)

维持公差分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三级，同级孔轴互配时所存配合状态如下表（表内数值均负μ）。

级别	孔公差	轴公差	最大间隙	最小间隙	平均间隙
I	$0 \sim +5$	$-10 \sim -70$	$+20$	$-5$	$10$
II	$120 \sim -70$	$-60 \sim -80$	$170$	$10$	$100$
III	$+20 \sim +60$	$-60 \sim -60$	$+20$	$-10$	$100$

根据上表数字，可得以下结论。即：

1) 分级后的配合状态和未分级完全一致（因平均间隙数值未变前後均为 $100\mu$ ），

2) 分级后的配合差别情况较未分级大有改进（未分级最大最小间隙之差为 $120\mu$ ，分级后僅为 $40\mu$ ）。

因此采用选择装配方法后，配合状态的改进，一目了然。可易想像，静止配合采用选择装配方法后，最小过盈数值将加大，而最大过盈数值将减小。平均过盈数值将减小。最小过盈数值加大后，可以增加键的强度。最大过盈数值减小后可以减少材料破壞的危險。

很顯然地這兩種趨勢均對將零件配合的要求產生有利的影響。上，所有重要零件配合的機件。為保證結合緊度的均勻性，材料破裂和配合太鬆兩個極端，都是採用選擇裝配方法的。

在一定的製造公差的前提下。採用選擇裝配方法時，可保配合準確度，同時不致增加製造成本。像以前所說明的，是正確配的一種目的減低反面論，在一定的配準確度要求下採用選擇法後，則可將製造公差放大，達成降低成本的目的，而不致損失必要的配合狀態。

選擇裝配方法對精密機件的大量生產工作所發生的作用，即在於此。

#### 1.7.2 採用選擇配的條件

根據以上分析，知道採用選擇裝配方法時，可以達到使配合準確度均勻一致的效果，但這種效果只有在互配件的製造公差彼此相等。並且同樣分為相等數目的級數的前提下方有可能。可易明白，如分級數均等而公差數不等時，則配合狀態必將按照級數順序遞或遞變（視  $A < B$  或  $A > B$  而定）不能完全一致有如（圖 1-7）示情況，因之除非在配合準確度要求不大嚴格或配合狀態可以容有偏差舟的情況下，採用選擇配合方法時，應以互配製造公差數相等為合理。又如分級數目不等時，無論公差數值等與不等，其結果，分級數目多的機件，一定有多餘級數固會配合對象而漏為品，這當然是應予避免的。

在互配件的製造公差和分級數目均相等的條件下，分級數目可利用以下兩公式得出，即

$$n = \frac{2 \times \delta}{S}$$

$n$  — 分級數目

$\delta$  — 製造公差

$S$  — 配合準確度 (= 最大)