

自动记录仪
(二)

浙江大学科仪系动仪教研组

1982年7月

第二部分 振子式示波器

第一章 概论

在现代科学技术的发展中，往往涉及许多更复杂的过过程¹，例如：在研究内燃机汽缸中燃料点燃瞬间的压力变化速度过程，在研究高速飞行器的振动变化情况以及在研究大功率变气流管中的电流现象。在研究这一类现象时，由于现象的变化速度是如此之快，所以用一般的笔式记录仪进行记录时，由于受记录机构活动部分的转动惯量的限制，因而就不可能正確地进行记录。为此就需要用记录机构转动惯量小的记录仪即振子式示波器²。振子式示波器利用了光杠杆的放大从而可以大大减小记录机构的惯量，提高了可以正确进行记录的频率范围。现在一般振子式示波器的记录机构——振动子的固有频率可以做到 10000 赫~20000 赫左右；从而也就可较精确地记录数千赫的变化过程，若采取特别的校正措施时，可以记录到数万赫的变化过程。

在对复杂过程进行研究时还往往要求对大量的参数同时进行记录，以便找出它们相互之间的关系，典型的例子如在研究飞行器时往往需要知道飞行器的各种飞行姿态，各种外界条件以及各种速度时，飞行器各部分的受力，变形和振动等的相互关系，这就往往要求同时进行数十路以至数百路的记录。由于振子式示波器的记录机构可以做得很小，而且又能进行垂直记录，可在同一宽度的记录带上进行多路记录，所以非常方便地组成多路记录仪而其体积变化不大。例如国产 SC10 型示波器能同时记录 10 路信号（其中一路为时标），而重量为 11 公斤，体积为 $160 \times 220 \times 320$ 毫米³。

由于振动子的灵敏度可以做得很髙，可达 $1 \times 10^7 \sim 1 \times 10^8$ 安秒/毫米的灵敏度，即当光杠杆的长度为 1 米时只需 0.01~1 微安的电流就能得到 1 毫米的记录幅度，这就使得在许多场合下可以不用前置放大器而直接与待测信号源相联接，使示波器使用大大简化，便于实现小型化和作为携带式仪器使用。

振子示波器由于利用了光杠杆放大，可以获得 100 毫米，以至几百毫米宽的记录幅度，从而有可能得到十分之几的分辨率

度，比一般的快速笔或记录仪的分辨能力要提高几倍，能满足某些分辨率要求较高的场合的使用。

此外，如使光杠杆作两个相互垂直方向的偏转，则还可以方便地得两个变量之间的关系曲线，如磁带迴线 $B = f(H)$ ，应力—应变曲线等。

由于振子式示波器有以上种种突出的性能，所以目前在世界各国，在各种科学技术领域中获得了极为广泛的应用，并成为科学的研究中非常重要的工具之一。

振子式示波器的基本工作原理如下：

图 1-1 为记录 $y = f(t)$ 用的示波器工作原理图。振动物的线圈 3 在待记录仪信号作用下绕轴心 2 转动，其偏转角 φ 与信号大小成比例。在线圈 3 上贴有一面小饼子 1，它将固定的光线 4 反射出去，并将光点反射到记录平面 6 上。当线圈不偏转时光点处在 O 点上，而当线圈偏转时，光点将沿 y 轴方向移动。小饼子 1 到 O 点的距离即为光杠杆的长度。

由于振动物只有一个自由度，所以光线只能在光杠杆的平面内运动，这样在记录平面不动时将得到一直线。如果记录平面以一等速作垂直于光杠杆平面运动作为横坐标，即时间座标，光点的移动方向为纵坐标。在无校准时所记录下来的直线 O_1O_2 称为零线。

如果使光杠杆在横坐标方向亦能偏转，则就能得到 $x-y$ 的逐帧记录了。在图 1-2 上表示了 $x-y$ 记录的振子示波器的原理图。此时记录平面不动，在小饼子 1 反射出来的光线进程中安置了一个转动的反射镜，其轴心与小饼

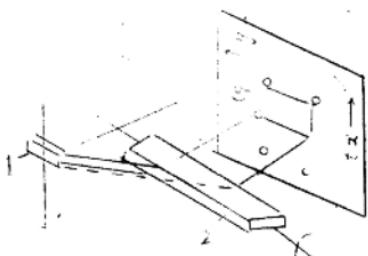


图 1-2

示 1 的轴心相垂直。如将待记录量 X 用振子控制钩子 1 的振动，则在记录面上将能得到

$$y = f(x) \text{ 的曲线。}$$

振子式示波心是用光学方法进行记录的，即用光线来显示记录图形的，因此有的称它为光线示波心。振子式示波心的记录方法有好几种，最普通的方法是同

平常的白炽光灯做光流，信号波形记录在一般的胶卷或照像底片上，然后在暗室中进行显、发形处理。例如国产 SC1 型八线示波心是用 35 毫米宽的胶卷记录，这种方法价格便宜，但不能直接看到记录结果，往往会造成试验研究的返工和浪费大费时间与费用。另一种方法是白炽光直接记录即用一种特殊的毛玻璃，在高能白炽灯的照耀下形成潜形，然后在放大灯或聚光闪光下进行二次曝光后即显示出记录波形。如国产 SC9 型天线示波心，SC14 型十线（或十五线）示波心和日本产的 PR—101 型天线示波心，再一种方法是紫外线直接记录它用含有水银紫外线的超高压水银灯作光流，用有特种银盐乳剂涂布的紫外线底片作记录纸，和白炽光直接记录一样，这种纸在高压水银灯的照射下发出的潜形能在空气中光下二次曝光，显示出记录波形，如国产的 SC14、SC20、SC10、SC60 等型号，日本横河厂生产的 2901、2902、2915 型，共和厂生产的 KMV—33 型及英国生产的 SE2075 型十二线示波心。

光线示波心种类很多，若按振子的磁系统的结构可分为单磁式示波心和双磁式示波心两种，前者的振动子在磁系统是一个单独的组件；后者的振动子是插在一组公共的磁系统中，即振动子中有可动的线圈部分，而磁系统为许多振动子所公用。

一、振动子式示波心主要由下列五部分组成：

- 1、产生光杠的光学系统；2、将速度变成光杠偏转的记录结构—振荡子。3、实现记录带随一尺速度尺向运动等动能的传动系统；4、电气系统；5、磁系统；6、时间指示山；7、其它一些附属设备。

第二章 振子式示波器的结构

振子式示波器是利用光学、电学、磁学以及机械学等多学科知识制成的一种仪器仪表。本章将重点介绍振子式示波器的光学系统、传动系统、磁系统和电气系统及其他一些附属设备。由于振荡子是示波器的心脏，所以在后面单独设置一章进行介绍。

第一节 光学系统

一般振子式示波器的光学系统由光源、光栅、各种透镜和反射镜组成。下面以国产 SC20 型示波器的光学系统为例来说明。如图 2—1 所示。

一、振荡子和分格线的光学系统

由超高压水银灯 1 产生的光线分成两条光路，一路（称主光路）经过亮度调节光栅 2、聚光镜 3、反射镜 4，在振荡子 5 的小镜前形成一条狭长的亮度很强的光带；光线经过振荡子

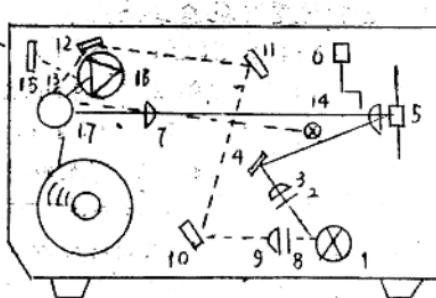


图 2—1 SC20 型示波器光学系统

- 1：超高压水银灯； 2：调节光栅；
 3：聚光镜； 4：反射镜； 5：振动手
 6：光线开关； 7：柱面镜； 8：分格线调节光栅。
 9：格子光栅； 10、11、12：反射镜；
 13：格子光栅； 14：调节光栅； 15：观察窗；
 16：三棱镜； 17：记录纸。

小镜的反射，以及柱面镜7聚焦后落在记录纸17上，成为一个明亮的光点。涂有感光乳剂的记录纸，经感光后留下一个潜像，再经二次曝光（紫外线感光或白炽光直接记录）后，记录光点的像便显示出来。

另一路光线，通过分格线调节光栅8和聚光镜9，以及反射镜10、11、12，最后经过格子光栅13，在记录纸17上留下间隔相等的分格线潜影，同样，经过二次曝光即显示出连续的分格纸线。

尽管光线示波器的种类很多，但其光学系统的主光路基本上都是相同的，不同的只不过是结构形状，光路经过的途径，所用的聚光镜和反光镜数目和设置位置有所差别而已。

二、观察窗光学系统

为操作者方便，示波器中没有观察如图2—1中15所示，用来直接观察光点在记录纸上移动的幅度大小。有些示波器还没有可以转动的三棱镜16，作为扫描机构，以便从观察窗用肉眼观察到记录波形的虚像。

图2—1中的光点开关6，用来遮挡在测录记录过程中不需要的振动手光点。

在振子示波器中，采用光杠杆方式实现记录的，因此光束的聚焦是一个比较关键的问题，它直接影响记录的质量；下面介绍一下运用光杠杆放大记录法中光线进行的路程及有关透镜焦距的计算方法。

图2—2是图2—1简化后的光程展开图，a为水平方向展开图，b为竖直方向展开图，图上的透镜L（水平圈）用来聚

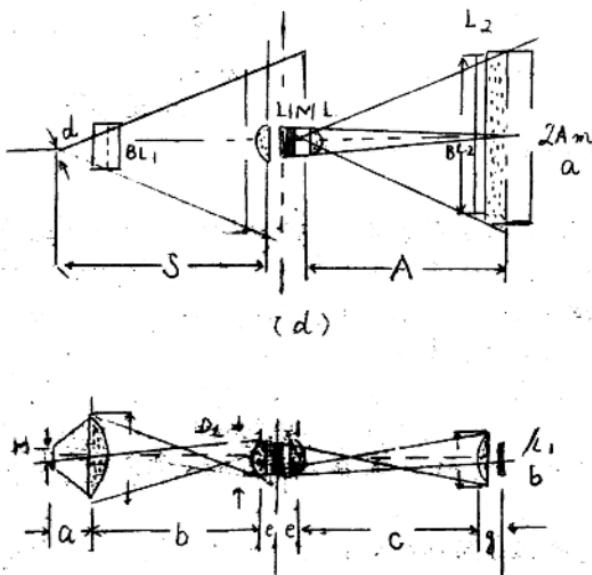


图 2—2

焦直径为 d_1 的灯丝，在记录纸上成直径为 d_2 的光点。因柱形透镜 L_1 起聚光作用，所以在垂直方向起聚焦的作用，在水平方向没有作用，其主要目的是把长为 H 的灯丝（或称灯泡前的光轴）聚焦在小饼面上，增加饼面的照度。因柱形透镜的目的是将饼面反射出来的像取焦在记录纸上。

一般使透镜 L 尽量靠近饼面，因此透镜与饼面的距离已和光杠杆的长度 A ， S 相比可以忽略。由于光线两次通过透镜 L ，所以透镜焦距 f_L 应为合成焦距 f 的一倍，当 A 和 S 确定后，可根据下式确定透镜焦距：

$$f_L = 2f = 2 \left(\frac{(A+e)(S+e)}{(A+e)(S+e)} \right) \approx 2 \frac{AS}{A+S}$$

透镜的直径 D_L 与记录纸上的最大振幅 A_m 有关，如果饼面很小而可以看作一个点时，则 D_L 应满足下列不等式：

$$\frac{D_L}{2Am} \geq \frac{e}{A+e} \text{ 或 } D_L \geq \frac{2eAm}{A+e}$$

此外，由于透镜的直径也限制了照射小饼光线的高度，所以它也应该保持下列条件：

$$D_L > H_1 > h$$

其中 H_1 为灯丝通过透镜 L_1 投射到饼面的高度， h 为小饼的高度。

透镜 L_1 的焦距 f_{L1} 可以从下式中确定：

$$f_{L1} = \frac{a(b+e)}{a+b+e} = a - \frac{a^2}{s+e}$$

式中 $b = s - a$ ， s 和 e 如上所述，已经确定，因此 a 确定后， f_{L1} 也就确定了。

透镜 L_1 主要是将长 H 的灯丝聚焦在饼面上，如果希望聚焦后饼面上的灯丝像高 H_1 ，则透镜上 L_1 的放大率为：

$$V_{L1} = \frac{H_1}{H} = \frac{b+e}{a}$$

或

$$a = \frac{s+e}{1+V_{L1}} = \frac{H(s+e)}{H_1 + H}$$

从图 2-2 b 上看到，透镜 L_1 的高度 D_{L1} 应满足下列式子。

$$D_{L1} \geq D_{L2} \frac{b}{c}$$

式中 D_{L2} 是圆形透镜 L_2 的高度，为了增强记录纸上的照明度， D_{L2} 一般取 5—3 毫米。

原则上讲，透镜 L_1 的高度愈大愈好，因为这样可以有较多的光通量射到饼面上去。

用一个照明灯同时照射几块饼子的饼面时，透镜 L_1 的宽度 BL_1 应满足下列等式：

$$BL_1 = \frac{ab}{s+e}$$

式中 B 是被照饼面的宽度。

圆形透镜 L_2 的焦距 f_{L2} ，可以从下列中确定：

$$f_{L_2} = \frac{g(c+e)}{g+c+e} = g - \frac{g^2}{A+e}$$

式中 $C = A - g$, A 和 e 已经确定, 因此确定 g 后, 即能确定 f_{L_2} 。

圆柱形透镜 L_2 的目的是将镜面上反射的光线聚焦在记录纸上。如果镜面的高度为 h , 希望记录纸上光点的高度缩小为 h_1 , 则圆柱透镜的放大率为:

$$\text{或 } V_{L_2} = \frac{h}{h_1} = \frac{g}{c+e}$$

$$\text{或 } g = \frac{(c+A)V_{L_2}}{1+V_{L_2}} = \frac{h(A+e)}{h_1+h}$$

圆柱形透镜的长度 B_{L_2} 可以根据下式确定:

$$B_{L_2} = \frac{2Az_0(c+e)}{A+e}$$

在实际情况下, 由于照相记录纸颗粒性的限制, h_1 有一定的极限, 因此常常先给出 g 后再根据:

$$h_1 = h_1 \frac{c+e}{g}$$

来求对应具有的高度。

如果不考虑衍射现象, 则利用上述方法所得光点直径 d 和高度 h_1 分别为:

$$d_1 = \frac{\alpha A}{S}$$

$$h_1 = \frac{h_1 g}{c+e}$$

式中 d 为灯丝的直径。 d 和 h_1 由于照明显微的关系, 有一定的限制; 不能太小, 所以 S 比 A 必须 $(c+e)$ 比 g 愈大, 则得到的光点愈细。

在有些示波器中, 为了要得到较细的光点, 采用了几个透镜组合的复合光路。

第二节

传动系统

振子式示波器传动系统的最主要作用是使记录带按一定速度作定向运动，其主要组成部分有电动机，变速箱，拍摄机构，送长机构，曲线分辨机构，传动带和收卷机构等，如图 2—3 所示。

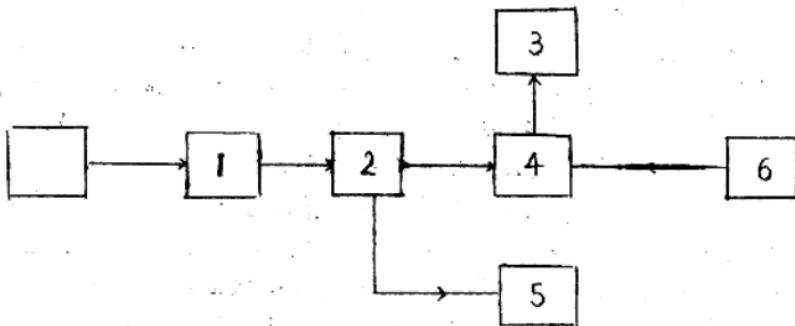


图 2—3

传动系统方框图

- | | |
|--------------|--------------|
| 1 —— 电动机； | 2 —— 变速箱； |
| 3 —— 曲线分辨凹字； | 4 —— 拍摄机构； |
| 5 —— 收卷机构； | 6 —— 送检定长机构。 |

电动机 1 为传动系统的电源，它带动一个用电磁离合器控制的变速箱 2，转速经过变速箱变速后，驱动拍摄机构 4，记录带在拍摄机构的作用下，按预定的速度将记录带由出口处送出。

有的振子示波器还有自动收卷机构 5，它能将拍摄机构中送出的记录带接与记录带相适应的速度自动地接收起来，这时送检或时间较长的记录是很方便的。

光缆示波器使用的电动机主要有直流电动机，交流异步或

交流同步电动机。使用交流电源供电的示波器，一般多用交流同步电动机，其优点是转速较足，过渡时间短，使用直流电源供电的示波器，多用永磁式直流电动机，其优点是调速范围广，加速性能好，但转速稳定性差。为了使转速稳定，在一些先进的示波器中，采用了直流电动机——电子自服控速系统，其带速误差可降低到 $\pm 2\%$ 。而一般同步运动机或永磁式直流电动机，其带速误差达 $\pm 5\%$ 。表2—1列出几种国产示波器所使用的电动机性能。

示波器的测速频率范围是非常宽的，一般在几赫到几千赫左右，因此，其低速也必须与测速频率相适应，如从一毫米/秒计时低速需从几毫米/秒到几千毫米/秒间改变。改变记录带速度的附件是齿轮箱，它有两类：

1. 用手调接齿轮或用按钮改变齿轮的位置，改变速度时，一般要将电动机完全停下来进行，所以，这种方法很不方便。如SC1型示波器就是用手动按钮来改变低速的。

2. 用电磁离合器及弹簧离合器等来控制齿轮传动，在工作中能改变低速，一般用按钮开关（电气或机械动作），操作方便。

上述两种变速方法调速不是连续的，若要达到连续调速可采用电机的直接变速。

现以OSCILLOGRAPH型示波器为例作一说明。它的记录带由两只装在同一轴上的电动机通过变速箱来传动。这两只电机中，一只为直流电机，一只为交流同步电机。用直流电机传动时，用粗细调节的方法可以得到1200到6000转/分的区间连续可调的速度。用同步运动机时得3000转/分的同步速度。在变速箱中用四只快速电磁离合器可以得1:4:16:64的四挡速度。用四只电磁离合器得到四档变速箱原理图示，图2—4所示。图中轴1与电动机直接连接，而轴2和轴3的转动要通过电磁离合器的作用才能得到转动，并将转动运动传到两根输出轴4和6去；这两根轴将分别带动传动带轮和卷带筒在轴2和轴3之间的各对齿轮都以同样1:4的减速比转动，当离合器K₁作用时输出转速为n，则当离合器K₂作用时，输出转速为 $n/4$ ；K₃作用时为 $(n/4)^2$ ；K₄作用时为 $(n/4)^3$ 。

表2—1 国产振子示波器的电机型号

示波器 型号	电机型号、名称	转速 (转/分)	转矩 (克-厘米)	功率 (瓦)	供电	制造厂
SC ₁	FR4				~220V 50Hz	上海电表厂
SC ₉	ZY03-9W 永磁直流电机	7000		9	-24	上海微型电机厂
SC ₁₀	ZT04 永磁直流电机		400	5	-24V	"
SC ₁₁	ZW40% ₉₀₋₂₄	900			-24V	"
SC ₁₆	JX 0522	2850		25	~220V 50Hz	"
SC ₁₇	ZY03-9W	7000	200	9	-24V	"
SC ₁₈	JX 0.532			40	~220V 50Hz	"
SC ₁₉	ZY13-9W	200				
SC ₆₀	90TZ-5L 同步电动机	3000	1500	60	~220 50Hz	南京微型电机厂

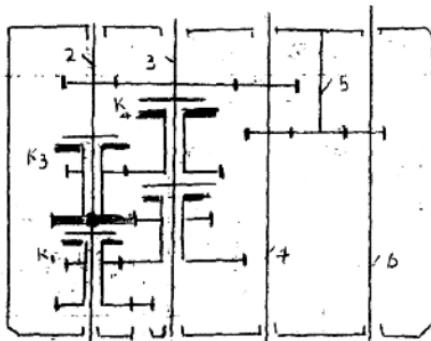


图 2-4

这种结构由于采用电磁离合器和直流电机调速，因此，即使在工作过程中也能变速，采用按钮控制，操作十分方便。这种结构中所有的齿轮都是经常啮合的，所以可以采用斜齿轮，从而降低齿轮箱的噪音。


在 EM0—1型示波器中采用了弹簧式离合器，其工作原

理以图 2—5为例作一说明。此图表示一对快切速传动时采用弹簧离合器的情况。在输出轴的两端装有两个轴承，这两个轴承经常以快速和快切转动。在图上的结构中左轴承以快速转动，右轴承以低速转动。在套筒与输出轴之间是空套的，它们通过两只带有公盈的弹簧发生联系，两只弹簧的螺旋方向如图所示是不同的。右面一个弹簧的左端是固定在一空套在轴套和输出轴的套筒上。如果现在套筒被固定不能转动，则当左右轴承以图上所示箭头方向转动时，右边的弹簧将愈旋愈紧，使输出轴跟着随切速轴承转动，而左边的弹簧由于一端被固定，另一端受到使其转动的摩擦力作用，所以快速转动不能通过它传到输出轴，于是输出轴以低速转动，现如将套筒松开，则套筒将与快速轴承一起转动，从而使右面的弹簧愈旋愈紧，带动输出轴以快速转动。右边的弹簧在输出轴的快速转动的作用下被松开，快速转动被脱开，于是输出轴以快速转动。

套筒的固定及释放是由一电磁吸铁来控制的。当电磁吸铁上的制动齿模入套筒上的齿盘的齿中时，套筒被固定。当电磁吸铁通电时制动齿与齿盘脱离，套筒即能自由转动。所以为了控制一挡快，每速需要一个电磁吸铁。

在 EM0—1型示波器中记录纸的移动速度为 12 档：2.5，5，10，25，50，100 厘米/分和 2.5，5，10，25，100 厘米/秒。

图 2—5
速度调换方式

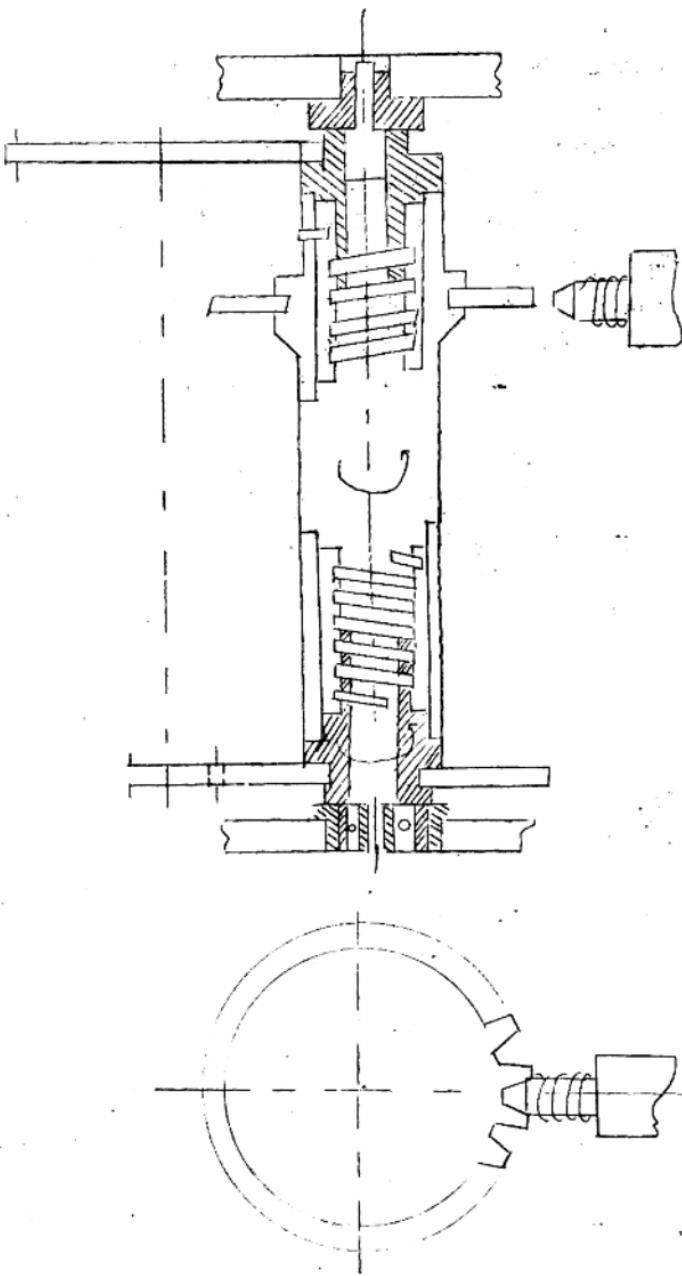

由上述数字可见厘米/秒和厘米/分的数值是相同的，所以用两个按钮来控制厘米/秒和厘米/分，另外六个按钮分别控制六种不同的数值。

在图 2 — 6 上表示上述传动比的变速箱的传动图。

在第一轴和第二轴之间有两档速度，用一只电磁吸铁 A 控制，在轴 3 和轴 4 之间有三档速度需要用两只电磁吸铁 B 和 C 来控制，其结构基本上与图 2 — 4 所示相同，只是高速下分有两档传动：轴上变速，在第 4 轴就能得到上述的 $2 \times 3 = 6$ 档不同的数值。在第 4 轴和第 5 轴之间可以有两档速度，其中

速度		A	B	C	D	时 标
2.5	厘米/分					10
5	"	.	.	0		10
10	"		0			1
25	"	0				1
50	"	0		0		1
100	"	0	0			0.1
2.5 厘米/秒				0	0	0.1
5	"			0	0	0.1
10	"		0	0	0	0.01
25	"	0			0	0.01
50	"	0		0	0	0.01
100	"	0	0		0	0.01

一档速度是通过行星差动齿轮的传动，使得这两档速度之比为 1 : 60，即使实现厘米/秒和厘米/分的变速，速度的選擇采用第五轴上的弹簧离合由电磁吸铁 D 来控制的。所以控制 12 档速度用 4 个电磁铁，各档速度的电磁吸铁的动作如上表所示。记录纸移动速度和时标之间应保证有表中所示的关系进行联动，才能使记录有效清晰的时标。

变速部分的按钮控制线 如图 2 — 7 所示。

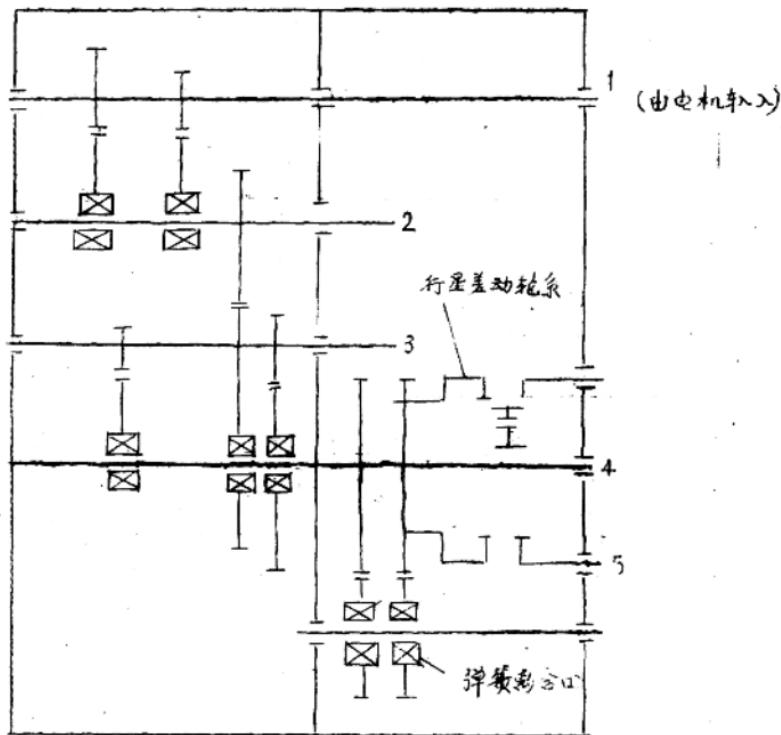


图 2 — 6

变速箱齿轮系统图

示波凹中的曲线分辨装置 3 (见图 2—3)，由记录带传动机构为主轴带动，其皮带上装有四个用来遮光的小片，如图 2—8 所示，构撮机构工作时，带动分辨凹皮带转动，皮带上的小片依次到稿子小针上的光线依次在一定间隔内受到一次很短时间的遮挡，这样记录带上的记录曲线就将按以顺序产生一个缺口，以便用来分辨曲线的位置，这一装置对于从测量数据较少、波形冗长复杂的记录中分辨曲线变动的位置是很有效的。

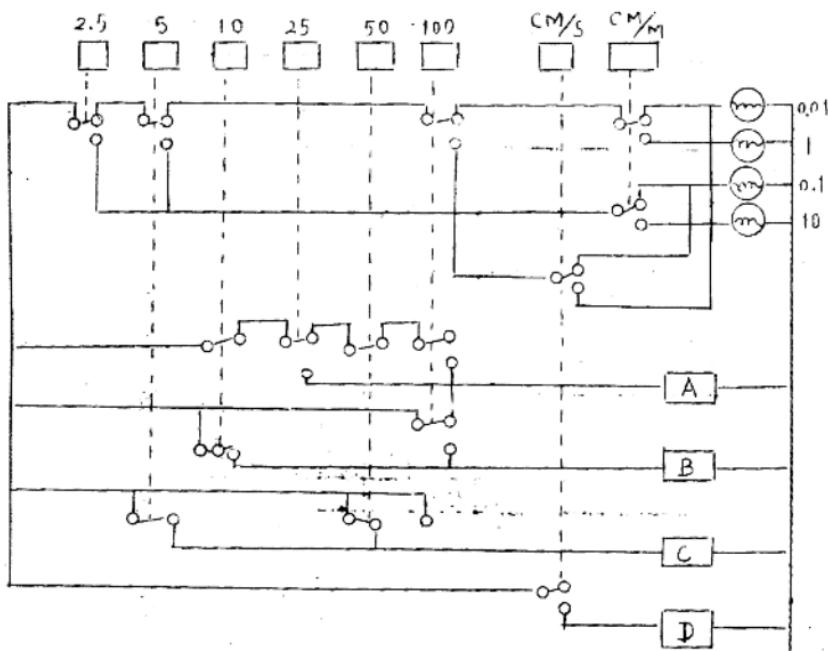


图 2-7

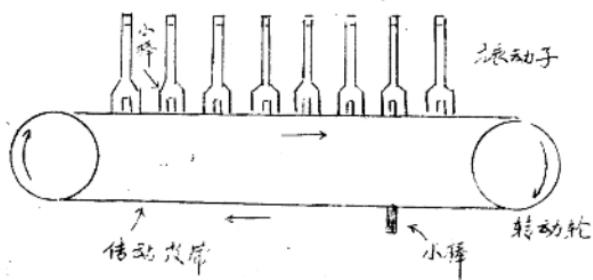


图 2-8

曲线分瓣装置示意图