

計算機外部設備

中国科学院计算所七组

姚錫璽 整理

一、电子计算机的输入装置

1. 概述：

输入装置是人和计算机的第一个桥梁。

在大型的计算项目中，尤其是一些数据处理问题中，输入问题显得更为重要。

计算机上常用的或者已经用过的输入方法有：打字输入、磁带输入、卡片输入、磁纸输入等，视计算机的不同要求及条件选择其一种或数种，此外尚有手稿自动输入等各种方案正在研制发展之中。

我国试制成功的电子计算机，主要采用了穿孔纸带的输入方法。它可以两种方式进行：(一)摸孔式——用探针或刀刮摸纸带上的穿孔通电输入。(二)光电式——用光线通过穿孔照射光敏半导体，产生电压输入。

根据不同的要求，纸带有不同的宽度，如二单位，五单位，多单位等。五单位纸带比二单位有更高的输入效果。


电子计算机的输入装置要求有：高度的正确性，高度的运行速度以及调整简单，维护方便等等。

2.1.0.4 输入机

它是一种光电输入装置，结构比较简单，维护比较方便，工作效果也较良好，可应用于大型快速电子数字计算机，输入速度最高可达每秒1200个二进位数（有达1.6'000个/秒的）。

它由送进机构及接受转换器两部分组成，大致布置如图所示。送进机构的功用是将纸带作等速、均匀、稳定地传动送进。这在很大程度上取决于机械结构设计好坏和材料制造，调整的精确。机构由三个马达分别驱动，并有一个压轮控制两个导轮导向。

接受转换器的功用是接受纸带穿孔的讯号，并将所受的讯号转化为电压波输入存储器（经放大后），它由一个灯源以及一套光敏半导体及组成。

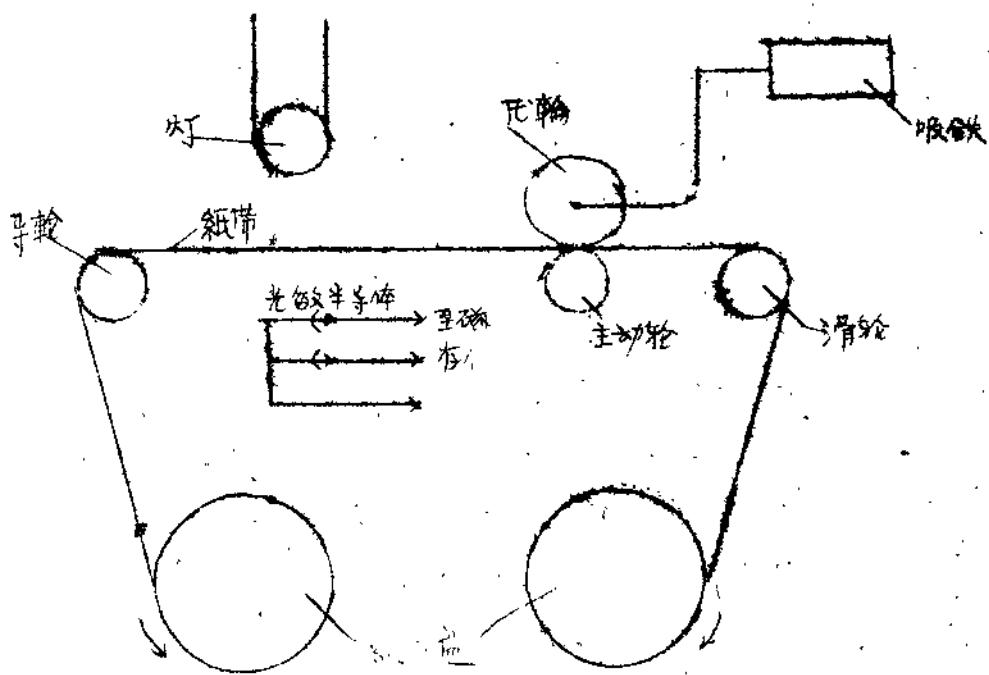


自从制造調整使用以来，这种机器效果良好，在調整和使用上，易发生的主要問題有两个：(一)机械傳動不稳定，包括拉力不均，有振动，走紙不平衡有幌动。(二)輸出訊号不够大（半導体易积尘）

(1) 拉力不均問題。

如图有两个問題：

A、馬达 M_1 与 M_2 ， M_1 启动时间不等，启动力距不等，結果速度不配合，紙帶易断裂。

B、或，馬达特性不够軟，拉力 T 为定值，影响导向。
我們要求馬达： $T = M \omega = \text{常数}$ ，即 $M \propto \frac{1}{\omega}$ 。

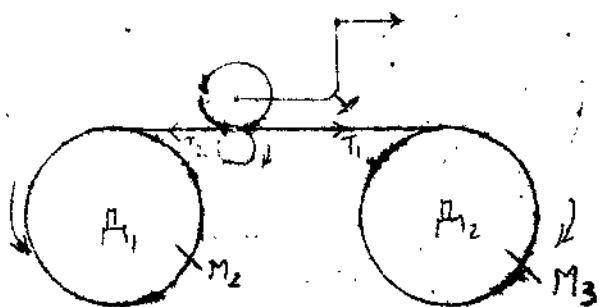

(2) 走紙不正問題：

产生原因：1、摩擦輪与主动輪接触不均匀，有側向分力。

2、傳動拉力不均勻（馬達特性不軟故）

3、導向滾輪位置不正。

為了克服這些問題，主要從設計改進和裝配調整上着手，注意：

1、主動輪須無跳動，軸心線與面板垂直（用千分表校準）馬達支座保證嚴格公差。（可在調整過程中校正）。

2、橡膠輪需在磨床磨過，注意橡膠材料（耐油、耐摩……）

3、為改善馬達特性不軟的缺點，在 M_1 ， M_2 中串入電阻，電阻大小視馬達性能及機器條件而定，可用200歐姆以下的可變電阻。

4、 M_1 中並入 $2\mu F$ 的電容器， M_2 ， M_3 中並入 $4\mu F$ 的電容器

5、為了增大主動輪的包角，改善正反向的導向性，將右導輪向左下方移動4~5公厘。

6、改進導輪的結構。

3.輸入設備的新發展：

隨著電子計算機的發展，輸入速度要求更高，而且需要向自動輸入的方向發展。

(1)磁帶輸入：穿孔紙帶需要在穿孔，還要有一定的孔距，故在紙帶上能的存儲密度較低，而磁帶的存儲密度較高，因此如能利用磁帶輸入則輸入速度可以提高3.0倍以上。

為此可以在機器上同時利用紙帶以及磁帶，或者設計專門的光磁轉換設備。

我們認為將數學家編好的程序利用紙帶方法或者紙帶，直接向計算機輸入是不經濟的，對計算機的使用效果是不利的，因此應該利用中間轉換設備，或者在機器運算的同時進行輸入。

(2)卡片輸入。利用卡片輸入，因為卡片的數碼容量較大，其次更重要的一個優點是卡片可以重複使用，因而可以編制標準程序，對數學家有莫大的方便。

如今在美国約有 40 % 的电子計算机採用有卡片輸入，在苏联也有应用，而且正大量的加以应用。

(3)手稿輸入，将数据用磁墨直接打字跡在紙上，通过自动讀數机輸入。

二、电子計算机的輸出裝置：

1. 概述：

輸出裝置是計算机和人之間的又一个橋樑，通过它，人們才能获得計算的中間結果和最終結果。

計算机中常用的或者已經用过的輸出方法有：打字机，穿孔紙帶，穿孔卡片，磁帶，照相等，在計算机上可以应用其一种或数种，此外如磁粉印刷，喷墨印刷，电火花印刷，映象乾洗照相等新的快速輸出方法也都有研究与实践。


在我国試制成功的电子計算机上，主要採用了机电式快速打印机的輸出方法，根据不同的机器，可以設計成不同的速度、不同的字数，也可以設計成为寬行的文字印刷輸出机。

与輸入裝置一样，輸出裝置要求高度的（絕對的）正确性，高度的运行速度，以及調整維护的方便容易。

2.1.0.4 快速打印机：

它亦是一种光电轉換的輸出设备，结构简单，工作比較良好，它可以直接印出十进位制的数据，維护費用也較經濟，在目前这种类型的輸出設備在計算机上具有比較广泛的应用。

它主要的工作部份为轉动着的数字輪，以及根据計算結果击打数字輪的锤头。锤头由吸鐵供給动力，而吸鐵系由交換盤經比較線路而触发。此外还有一套走紙机构，以及控制走紙、启动、停止的控制机构。

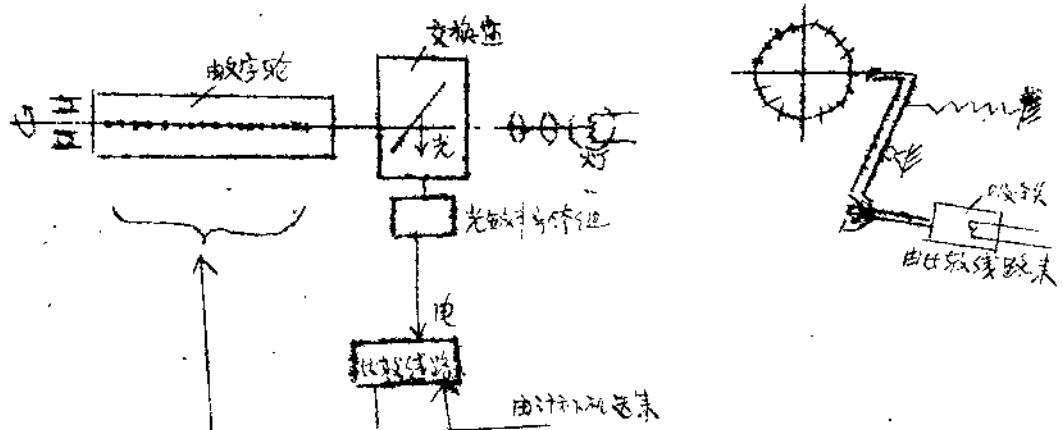

該机器共有 250 种，近千个零件组成。它要求彼此动作严格配合，因此在设计、制造、调整时必须有严格的技术条件，根据调整及使用中产生问题，关键的问题有以下几个：

- 1、光敏半导体的输出讯号不稳定（调整不易）。
- 2、走纸导向不稳定（易偏歪）。
- 3、启动停止不稳定。
- 4、打字位置不准确。

(1) 光敏半导体的调整问题：

要求五个光敏半导体置于一条直线上，而且工作时输出讯号相同，但由于

- A、半导体本身灵敏点的位置误差（较大）。
- B、半导体本身的性能误差。
- C、半导体盒子的制造加工误差。
- D、电气元件的误差。

所以常常使得五个光敏半导体输出讯号大小不等，影响打字的正确性。

为了克服这个缺点，可以采取以下几方面的改进：

- A、设计可调的光敏半导体盒子，任意调整半导体到所需的位置，半导体应予固定，以免松动。


B、在电路上增加电位器，将不同半导体的讯号作相应的补偿調整，保证输出讯号相近。

C、将交换盘的孔眼扩大，增加光通量。

(2) 启动停止的整例：

自該机器制造到至今以来，这个问题曾长期未曾解决，影响了机器的工作，经过一段时间的試驗与調整后，已获得基本解决。主要的问题可以認為是两个：

A、离合器的结构，如下图所示

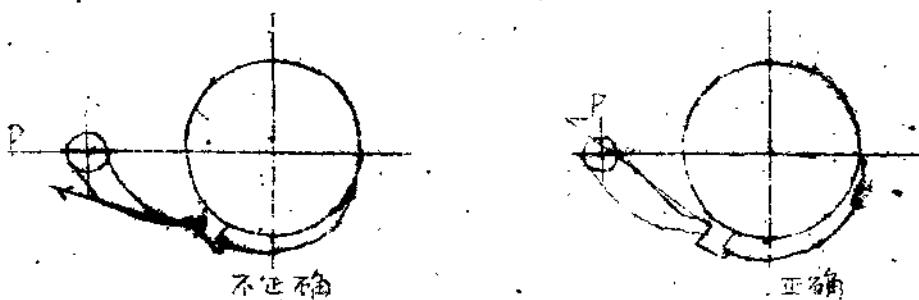

B、离合位置(时间)的調整，即必须校正吸铁的动作時間調整离合时间过早或过迟，如今吸铁动作时间为 $1.0 \sim 1.2$ 毫秒，因此应当調整成在钟头对准数字輪上数字8时离合器离合。

(3)走纸导向問題：

这个问题主要产生在加工制造上，但为了工作的稳定，應該进一步从结构设计上加以改进。

它需要特别保证白紙及色帶的导向穩定，如今容易出現的問題是：

A、紙向两旁偏斜歪移，將紙堵挤撕裂。

B、由于下部阻力及惯性，經帶打滑，印刷字母重叠。

解决的办法：

A、减少压輪的接触面，做成分段压輪。

B、在主动輪上加导向档板，在导輪上可开导向槽。

C、在机架的下部增加两套机构：即压繩机构（使紙捲不致作轴

向移动），和打纸机构（每输一次纸，纸捲抬动一次）。

这些办法是否妥，还有待于进一步考验与改进。

(4) 印刷吸铁的調整：

主要問題在于加工制造，要求严格的公差。由于吸铁問題而出現的問題常常有：字跡不清（太淺），字跡不全（缺头缺尾），以及一行字不齐（有高有低）。

除了制造上应保証制造公差，装配后保証电感量以及机械动作灵活外，在設計上亦可以作一定的更改，例如用Φ0.14 导线繞制繞圈2000匝时需在開流管上加上300～400伏电压才能使字跡清晰，而如用Φ0.23 导线繞1000匝时则在吸铁上加25～30伏即可印出文字。但具体要求应視机器的不同的絞路和要求而定。

104 快速打印机速度較高，每秒可以印刷15行 標字或文字根据不同机器的要求，每一行可以印刷10～16个字。

3. 电子計算机的新型輸出设备。

电子計算机的速度越来越高，自然要求输出的速度相应提高，这对数据处理問題，要求尤为迫切，但是如今输出速度常常受到机械慣性、磁化時間，加工轉度……等的限制，不能无限制地提高。

为了适应电子計算机的工作，我們認為今后的輸出装置（指将机器的計算結果以十进位的形式輸出），應該和电子計算机分离，为了检查和获得中間結果，在电子計算机上也可以設置快速輸出设备。但是應該保証不妨碍电子計算机的正常运行。

(1) 磁带——打印机：将計算結果先录于磁带上（可以用各种寬度的磁带，保証高速度輸出），然后在电子計算机之外通过轉換设备印刷出十进位数字来，这样对电子計算机的使用效果可以很高。

(2)研究高速的非机械式輸出设备，这是目前的发展方向之一，例如静电印刷，磁性印刷等，它們可达速度50行/秒，又如电火花印刷

可达速度1000行/秒。

但从使用维护以及经济性看，似乎机械式快速打印机尚有巨大的优点，不能完全被代替。

(3)机械式印刷机中，可以期宽行打印机、卡片输出机等发展和应用。

此外还有文字印刷机、微图印刷机等需加研究。

三、磁带机：

(1)408-3磁带机的改进(408-3机是参照332苏联图纸改进的磁带机)，本机经过较长时间的运行暴露了一些问题，也解决了其中的一些问题。今分述于后：

1. 磁带张力问题：由于要求迅速启动，需要捲带马达有相当大的启动转矩，结果在正常运转中马达转矩仍然很大。(因捲带电机的软特性差)，导致磁带承受很大张力，磁头和磁带磨损严重，寿命大大降低而且往往由于导轨系统的精确度不够高而引起磁带的单边拉伸，产生扭曲现象。电路整流图如图(1)。

为了减少捲带马达正常运转时的转矩，采用了在启动后降压的办法来减少转矩，结果情况有一定改善，磁带所承受的张力有可能符合许用张力。控制电路图如图(2)

2. 磁带在磁带机上的互换问题：

这个问题主要是磁头工作间隙的均匀性和直线性的問題，原先在一台机器上写入之后，在另一台机器上读不对，主要是两边工作间隙不在一直线上。由于磁带的不能互换，这样对使用和维修都非常不便。目前在磁头加工工艺方面进行了改进，磁头两半的对结面都在粘结之后在油石上磨平。磁头两半对合后就可形成均匀的直线。经示波器和在机卷上进行初步试验，基本上已能达到互换要求。

3. 目前存在问题：

(1)这种設計在启动时由于驅动机构要拖拉轉动慣量較大的磁帶盤和馬达轉子启动，因此启动慢，大約要1秒鐘左右（指直接正反傳送）欲在这种設計方案上加快启动不会有太大改进。

(2)橡皮压輪上用的橡皮材料，要硬、耐磨、不掉屑。目前还没有找到合适的材料。由于橡皮屑剝落在磁带上，使这小段的磁带在通过磁头时不能和磁头工作縫隙吻合，引起寫的不可靠。拟採用尼龙或特種塑料代替橡皮。

(3)面板採用8毫米厚的鋁合金T16板，粗加工后未經人工自效处理，又在面板上裝置四个馬达，产生了一定变形，拟採用加筋的鋁鑄砂件，粗加工后进行人工自效。

(4)目前採用異步电机捲帶的，隨着繞帶直徑的變化磁帶張力也随之变化。拟採用軟特性馬达。

(5)在制造精度問題方面，磁帶机的精度要求是很高的，目前在制造中对精度注意得还不够。今后对关键零件要訂制造工艺，以保証精度要求的实现。

(二)磁帶机的改进方向

由于电子計算机的运算速度日益加快，要求作为外存貯的磁帶机的启动時間很短。目前許多磁帶机达到了几个毫秒（有的机器启动达到了~~1.5毫秒~~^{1毫秒}），以減少机器的存取时间，提高磁帶的有效利用面积。为了达到快速起、停，除了快速吸鐵外，在帶盤和驅動裝置間应用磁帶緩冲調節系統，这样，在启动时需要加速的質量就可以減到很小，甚至只是部分磁帶的質量。

据我們所知採用較广的緩冲調節系統有以下三种。

1. 摆擋式的控制方案

它适用于 $\frac{1}{4}$ 吋—— $\frac{1}{2}$ 吋寬磁帶机用，控制平滑、灵活、实现比較簡單，启动时加速的質量較大，目前使用很广。制造厂家也很多

如 Peter 和 amplex 两个厂家就生产这类型的磁带机。

2 用真空柜作缓冲的控制方案：

它适用于宽磁带机，调节不够平滑，对拖带马达有特殊要求。
控制线路较简单。目前在计算机中广为采用。如 IBM 厂出品者。

3 天秤式控制方案。（用积带箱作缓冲）

调节平滑灵敏，启动很快，对机械加工的精度要求高，对控制系统性能要求也很高，特别是感觉装置，如差动变压器，薄膜等都属尖端产品。

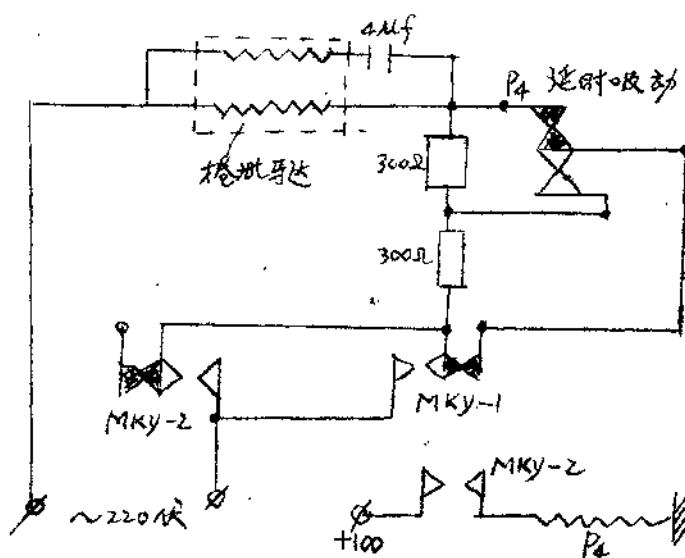
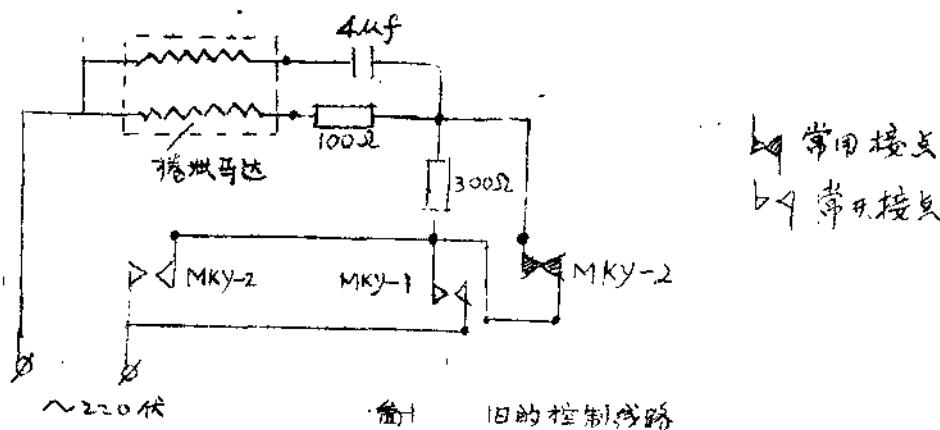


图-2 改进后的线路

四、改进 104 磁鼓结构意见：

1. 104 磁鼓的一些改进

$$f_2 : C_0 = 9 : 1$$

(一) 轰罩的密封及走线

104 机磁鼓的轰罩有二个作用，1. 防尘，2. 接线，在罩的侧面又有一个为了穿过马达轴的长洞，故密封性能很差。

更改设计：罩由铁皮框架及有机玻璃制成，导线改由磁鼓座之下侧引出。

(二) 磁头架太软

104 磁鼓磁头架刚性很差，影响磁头位置的准确，应更改支架断面形状增加刚度。

(三) 轴承拆卸问题

104 鼓轴承从轴上拆下时滚珠受力，这将影响滚珠的精度。

• 应加拆卸内环垫圈。

(四) 动平衡问题

104 鼓原来要求经过动平衡精度高 1.5 克·公分。如原材料质量很均匀，鼓、轴全部精加工，低转速运转可不加平衡工序。

(五) 磁性层问题

用自制磁性层喷鼓表面、工艺规程另详。

2. 将 104 鼓转速（750 转/分）提高为 1500 转/分的试验。

将 104 磁鼓转速 750 转/分提高到 1500 转/分。在原结构完全不变的情况下试车时用手可感到有明显的振动，后将结构及加工工艺进行了一定的改进，振动显著减小，可基本符合使用要求。结构上主要的修改处如下：

(一) 增加轴的刚性，我们将轴与鼓筒压配处的直径由 $\phi 40$ 改成 $\phi 50$ ，其它部分也作了相应的更改。

(二) 軸承由 305 A 改為 36306A (或 306 A)。

(三) 加厚支架。

3. 自行設計的轉速為 3000 轉／分磁鼓。

鼓徑 $\varnothing 210$ ，長 180 的磁鼓。試驗結果轉動很平衡振動很小，精度也很好。

(一) 軸承座採用可分式便于裝配，並把底座的重心降低以增強剛度。

(二) 加強軸的剛性，軸承的剛性也很好 (305 A)。

(三) 採用 3000 轉／分，7.5 瓦，小轉速。因馬達小且製造精度量也好，故振動很小。