

汽車零件的焊修

—21省市汽車修理焊接技术經驗汇編—

人民交通出版社

汽車零件的焊修

—21省市汽車修理焊接技術經驗匯編—

人民交通出版社

1958年3月，在广州举行了21省市汽車修理焊接技术交流會議，會議中对于焊接技术在汽車零件修理中的主要問題进行了討論，并交流了各省的經驗。本書将各省关于采用电弧焊和氣炔焊修复各种汽車零件的成功經驗作了整理和介紹，供汽車修理部門的工人和工程技術人員參考。

汽車零件的焊接

—21省市汽車修理焊接技术經驗汇編—

人民交通出版社出版
(北京安定門外和平里)
北京市書刊出版業營業許可證出字第〇〇六号

新华书店发行
公私合营慈成印刷工厂印刷

*

1958年9月北京第一版 1958年9月北京第一次印刷
开本：787×1092毫米 印張：1 張
全書：22,000 字 印数：1—10,100 册
统一書号：15044·4213
定价（8）：0.13元

目 录

前言.....	2
电弧焊接部分	
电弧冷焊气缸体与气缸盖.....	6
曲軸焊接.....	10
齒輪焊接.....	14
鋼板焊接.....	17
后半軸焊接.....	19
薄鉄皮（車廂鉄皮和叶子板等）的焊接.....	20
鋁制件的焊接.....	20
氧炔焊接部分	
氧炔焊接气缸体和气缸盖.....	21
汽化器的焊接.....	28
鑄鋁件的焊接.....	29

前　　言

1958年3月11日至19日在广州召开了21省市汽車修理焊接技术交流會議，出席代表115人。

會議采取了邊討論邊表演的方法，會場中陳列了焊修成品和圖片，交流了廣東等省的熱焊鑄件，浙江等省的冷焊鑄件，以及其他各省的鋼、鋅合金、鋁合金等制件的焊修經驗。討論與表演都按工件結合焊修種類（電焊或氣焊）分項進行。

會議中由福建等省代表發起向全國汽車焊修工作者提出倡議書，要求提高焊接質量，在兩個五年計劃內趕過英國水平，並獲得一致通過。

會議對以下幾個主要問題進行了討論和經驗交流。

1. 冷焊可否完全代替熱焊以修復工件的問題。有些省如湖南、江蘇因試驗冷焊的效果不好，因而對這一問題表示懷疑，另有些省如浙江、遼寧認為效果好，且可消除妨礙工人健康的熱焊高溫和減少加溫設備。通過會議，大家認為為了節約和快速起見，一般的鑄件損壞，在保證施焊後不破裂的條件下，儘量施用冷焊法。在這方面，浙江省表演了冷焊氣缸體，工件不變形不脆裂，白口很小，無沙眼和滲水現象；廣東表演了熱焊氣缸體，使用了該省創造的水冷式焊鎗，以及通過先進焊工鄭金培同志的熟練技術和靈活掌握溫度，使氣缸體任何薄壁和高溫部分都可焊接，而且焊縫美觀光滑。因此，通過事實的辯証，更加強了共同的認識。

2. 電焊電流的大小問題。電焊的電流，各地互有不同，例如同樣是焊接曲軸，都是用4公厘低碳焊條，在成都則採用140～160

安培的电流，而山东则为70~75安培。即在同一省市也不相同，如成都与重庆，重庆是200~350安培。又如冷焊气缸体，同样都是3公厘紫铜丝，外包0.5公厘厚的铁皮，而北京只用110~130安培电流，天津则为150~200安培。同在北京，各厂也不相同。北京公共汽车公司是采用110~130安培，而首都汽车公司则为80~100安培。通过会议，一致认为电流大小，虽基本上应根据焊条的不同（各种焊条均有规定的电流），但仍须按焊缝的深度、工件金属的成分选择电流，不能硬性要求统一的电焊规程，或完全采用别省经验。但各省经验，仍可参考。

3. 焊条的选择和制造问题。在焊条方面，国内目前存在着几种情况：1) 国产焊条不能满足汽车焊接的需要，汽车修理厂就不得不自造焊条，影响使用和生产上的分工。2) 焊条规格不统一，也影响焊接质量。3) 修理厂自制焊条，因无一定的规格，就制成多种形式，例如用于冷焊铸铁的铜铁焊条，目前基本上有铜心铁皮、铁心铜皮和铜丝铁丝捆扎成束三种。通过会议讨论，大家认为焊条生产上的改进，应仍由工业部门负责外，对于焊条的金属和焊药成分，应由科学研究院将某些已有的国外优良焊条，如“孟乃尔”合金焊条，进行化验，定出配方，以便各厂在缺料时可以自制。至于自制焊条质量的提高，仍须依赖协作和交流，例如在这次会议上，一致认为浙江的冷焊铸铁焊条最好。其制造方法，基本上与苏联专家阿达明考所传授的相同，但进而发展了一定的拌料和净化处理方法。

4. 焊接品种的扩大问题。此次会议最大收获之一是改变了对某些工件焊接的看法。过去认为无法焊接或在安全和质量观点上认为不值得焊接的，通过会议，打破了这些保守的看法。例如很多人都认为锌合金制件是不能焊的，因锌的熔点是420°C，高温的焊接火焰极易破坏工件原形。但这次通过北京等地的表演，利用锌制件的

本体材料作为焊料和使用极为灵活迅速的手法，将气化器焊得很为牢固。又如过去很多人認為曲軸中心綫的垂直度要求很高，焊接难免造成变形和裂紋，因而降低发动机的安全因素，所以对曲軸焊接的信心不大。这次會議上广东等省的曲軸焊接，采用焊前加支撑，焊后校直，以及先用較大电流和焊条，后用較小电流和焊条，使金属組織良好，技术条件有了保証，并且事实也証明四川已焊了一千多根，并未损坏，因而改变了大家看法，加强了向困难斗争的信心。至于鋁鎂合金工件的焊接，目前尚有困难，但会上已有不少省表示准备回去就进行研究。

5. 焊接質量提高的問題：过去很多人对焊接質量提高的关键，都局限在焊条的优劣和焊接設備的好坏方面。通过此次會議，認識了正确的焊前准备工作、切削加工的配合和焊后的处理都是提高質量的关键。例如有些焊縫未事先將工件裂紋自首至尾地查明部位就进行开槽，焊接时，必然使裂縫延長。又例如鋼板彈簧的焊接，貴州的方法使焊槽放宽，縮小加热面积，更多地利用焊件本体熔料，因而避免了焊口附近变脆，增加了强度。浙江的方法是斜切口拼焊，縮小了焊縫在鋼板曲撓直線上的長度，减少造成折断因素，而事实上已有行驶二万公里未再折断的成就。此外在选择焊条方面，即使最好的焊条，如与工件的损坏情况不适合，不仅質量不好且浪费了焊条。例如齒輪的焊接，用“低炭打底高炭打面”的經驗，要比全部用高炭合金焊条为好，既經濟又适用，且加工較易。

6. 焊接材料的代用品問題。由于焊接材料的不能滿足需要，各地使用代用品如：气門彈簧、去鋅白鋼絲、輪胎鋼絲等以焊接齒輪。又如福建自制的低炭电焊条，涂料中滲有田泥、蚌壳粉、文具膠水等，效果也好。但这些代用品的化学成分，往往因不能掌握而不能稳定質量。通过會議，認為目前因缺料情况，这些代用品仍有其一定价值，但应尽可能使用已認為有效果的同种类物品和爭取进行化

学分析，要求与标准品的組成成分相差不大。

* * *

这次會議的收获是肯定的，特別是用实际表演的方法，扭轉了出席代表的好些保守思想。过去不能焊的工件，現在能焊了；过去的一些墨守成規的操作方法，現在由于先进生产者的大胆創造而有所改变。例如广东对气缸壁开孔的焊接方法，因而掀起各地代表在会場上的鑽研热潮，甚至有些代表在會議結束的当晚，就赶回原地，进行推广。北京市代表們回去后沒有休息，就筹备推广广州焊接交流会經驗的表演会。會議上也发现了新事物的萌芽。例如福建和广东的高频焊接和南京的加压气焊虽然都还在試驗阶段，但已显示我国汽車焊接技术正向机械化，自动、半自动化发展。

1958年3月中旬在广东省广州市召开了二十一省市汽車修理焊接技术經驗交流會議，茲将各单位的焊接技术經驗綜合整理于后。

电弧焊接部分

电弧冷焊气缸与气缸盖

一、施焊前的准备工作

用热碱水將气缸体和气缸盖上的油污冲洗干净，以2~3公斤/平方公分压力的水試驗有无裂紋，將裂紋处标记清楚。

无水道处（如曲軸箱兩側）用汽油將已清洗过的气缸体擦洗，然后將汽油擦去，再用小榔头輕輕敲打，使滲入裂紋中的油析出，这样可清楚地发现裂紋的部位与長度，用白粉撒在裂紋处，也是檢查裂紋長短的一个好办法。

为了防止剔孔（鑿坡口）和焊接时裂紋繼續伸長，在裂紋的兩端各鑽 $1\frac{1}{16}\sim1\frac{1}{8}$ " 小孔（如图1）。

在裂紋部位根据焊件的厚薄，用鑿子剔成焊件厚度 $\frac{1}{8}$ （最好不要剔穿）和 $60^\circ\sim90^\circ$ V形坡口（如图2），用鋼絲刷將坡口周围2~3公分处的油污锈痕擦刷干净，直到基本金属的光澤裸露为限。

为了焊接时容易引火和电弧稳定，

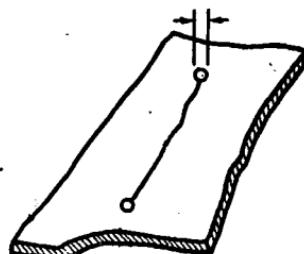


圖 1

最好选用直流焊机。同时为了焊件不宜高热，最好将正负极反接，即负极接工作物（焊件），正极接焊条。如无直流焊机时，亦可用交流焊机。



圖 2

焊条最好选用浙江省杭州汽車修理厂自制 3 公厘之銅鐵（鐵皮包銅棒）焊条，如条件有限制，亦可用遼寧省瀋陽汽車修配厂制之低礦鋼焊条。在二十一省（市）汽車修理焊接技术經驗交流會議中，浙江代表在現場实地表演时，將焊波打开断面看，气泡（砂眼）少，白口也較少，因此对冷焊气缸体和气缸盖水道和需要机械加工部位提供了良好的条件。

該兩厂焊条的涂料及制法如下：

1. 杭州制焊条

焊条芯：用Φ3 公厘銅棒外包 0.3~0.4 公厘白鐵皮，經拉絲器緊固地包在銅棒上，包紮前用火將白鐵皮上之鋅（錫）燒掉。

如无白鐵皮时黑鐵皮亦可。

涂料成分：	大理石	54%
	瑩 石	15%
	石 英	9%
	釤 鐵（純度75%以上）	5%
	錳 鐵	5%
	鈦 鐵（純度60%）	12%

涂料的配制：將釤鐵搗成粉用 900 孔/平方公分篩過篩，然后裝入平底鐵盒（不要超出 30 公厘厚），放入加热爐內加溫至 700°~800°C，保溫一小时，取出倒入清水中，再每天攪拌四次，三天取出烤干，烤干时爐溫不超过 200°C。錳鐵处理与釤鐵同，惟在加溫爐內淨化处理时，爐溫保持 300°~350°C，顏色应为褐色，如变成藍色，则是溫度太高之故。

大理石、石英、瑩石均經 1200 孔/平方公分的篩篩過三次，與鐵粉混合加入摻水的比重為 1.30~1.35 的水玻璃中混合。

用浸塗法將焊條芯浸入混合漿中，取出涼干 24 小時（涂料數在焊條芯上約 0.8~1.0 公厘厚），然后再放入加熱爐內烤干，加熱爐溫度為 200°~250°C，烘一小時取出即可應用。如用交流焊機時，應在涂料中預先加入 4% 的碳酸鉀。

2. 潘陽制焊条

用 4×300 公厘深灰色低碳鋼條，裝在內徑為 4 公厘、外徑為 6 公厘的紫銅管內，二者之重量比是：銅 60%，鐵 40%。

另一種焊條以 3 公厘低碳鋼條，外包內徑為 3 公厘、外徑為 5.5 公厘的紫銅管制成，二者之重量比：銅 70%，鐵 30%。後一種焊條加工性能較佳，無發脆毛病。

兩種焊條在它的表面均敷加 0.25 公厘厚的涂料，涂料成分有兩種：

- 1) 白堊土 100%，用水玻璃調和；
- 2) 白堊土 50%，石墨 50%，用水玻璃調和。

把焊條浸入涂料中，然後取出在大氣中干燥八小時，再在 120~130°C 的溫度下，用干燥爐烘烤 50~60 分鐘，即可使用。

二、施工過程

施焊場所應在避風處，將工作物（焊件）平置，電流控制在

100~130 安培，用短弧焊接，焊條與焊道夾角成 60°~80°（如圖 3），焊條可作直線或之字形（如圖 4）運行，根據焊縫的寬窄、長短，決定單層、多層或分段焊接。裂縫長在 2 公分以上必須分段間隔焊，每段焊

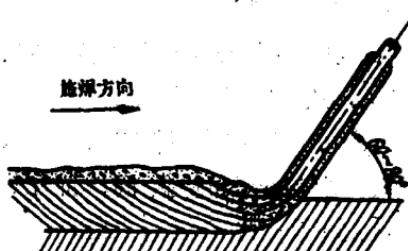


圖3 焊條與焊件角度

接为2~3公分，每焊一层或一段后，即停止，用小锤（扁型较好）轻微敲打焊波（敲打过重会产生微小的龟裂），以清除焊渣并减少内应力，使焊波金属结构更为紧密。待冷却后（焊道温度以不烫手50°~60°C为宜）继续用同样方法焊接，但第二次起弧时应在前次熄弧的稍前方未焊的基本金属上起弧（如图5）。



圖 4



圖 5

分段多层焊接可减少内应力，防止因高温而引起炸裂，后焊各层对先焊的各层可以起回火作用。

施焊过程中要特别细心、耐心，稍一粗枝大叶都会遭致不良后果。

三、焊后处理

工作物焊后用温度为70~80°C的热水在2~3公斤/平方公分的压力下试验，保持15~30分钟不漏水为合格，如有冒汗现象，可用喷锌或浸锡解决之。

采用上述方法对震动不太大的部位，如曲轴箱两侧，以及加工精密度不太高的部位，如气缸体两侧水套部位，气缸盖顶面等都可以焊接。

对气缸体平面缸与缸之间、缸与气门之间、气门与水道口之间、以及气缸盖平面是否可以用电弧冷焊方法焊接，尚须各地汽车修理企业的工程技术人员和焊工同志在今后加以鑽研解决之。因目

前所采用的焊条与涂料在焊后仍发现有气泡(砂眼)和白口铁的缺陷，这对气缸体和气缸盖平面上焊后需精密加工和防止漏水等还未能彻底解决。

曲 軸 焊 接

一、曲軸有裂紋的焊接

广东省湛江修理厂和福建省福州汽車修理厂从1956年以来对曲軸裂紋的焊接是成功的，施焊后的曲軸沒有发現在焊道部位产生断裂的現象，并且曲軸任何部位同时产生几道裂紋都可焊接，从而解决了曲軸产生裂紋的修复工作。茲將該兩厂的工作經驗綜合介紹如下：

发动机經解体清洗后，用电磁探伤器(用锤击亦可)檢查曲軸有无裂紋，一般曲軸断裂部位都在連杆軸頸与曲臂处(如图6)，將裂紋部位标记清楚，在裂紋处用錾子剔或用电弧切割寬 $1/2'' \sim 9/16''$ 的V形坡口，深度以超过裂紋一公厘为限，焊道寬度根据裂紋的深度决定，一般裂縫在占軸頸直徑 $1/2$ 时焊道寬約 $\frac{1}{2}$ "，再深的可以略寬至 $9/16$ "左右，不超过直徑 $\frac{1}{2}$ 时可以适当的狹一些，总之坡口的寬狹以不影响曲軸本身强度和增加弯曲，不妨碍焊条运行為原則。

防止焊后收縮变形，可以采取預弯和打擗的方法(如图7)：將曲軸置于液压床上，向开坡口方向預先压弯，如开坡口深达軸頸直徑 $1/2$ 时，应压弯 $1 \sim 2$ 公厘，坡口深达 $1/2$ 时应压弯 $3 \sim 4$ 公厘。压弯后，在曲臂处用 $\phi 1\frac{1}{2}$ "的螺絲擗住，并用焊弧点焊住。但不能用粗鐵元焊住，以防无收縮余地，使焊縫造成裂紋。

焊接前預热曲軸焊接部位，溫度控制在 $350^\circ \sim 450^\circ\text{C}$ 之間。曲軸上的油道預先用碳精棒塞住(如图7)，以便焊后开鑽油道。

將預热好的曲軸放在同厂牌的报废气缸体或V形架上，將焊接

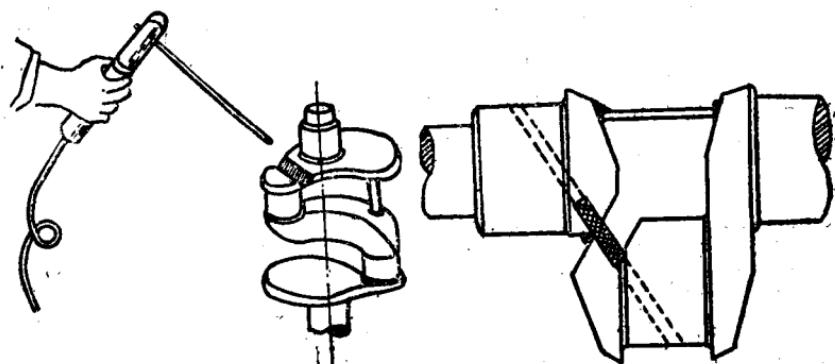


圖 6

圖 7

部位向上，然后裝緊各主軸承蓋，再行焊接。

条件允許时亦可制一曲軸焊接架（仿福建建阳汽車修理厂制之曲軸焊接架），其構造（如图8）是一个有导轨的鑄鐵平板（長、

寬和軸承的中心高度、
軸承內孔的直徑、軸承
寬度，可根据各厂經常
焊接的曲軸規格制做），
左右鎖緊螺絲孔成長
槽，底部四周和中間縱
向都鑄成筋，以增加平
板强度，如图所示。使

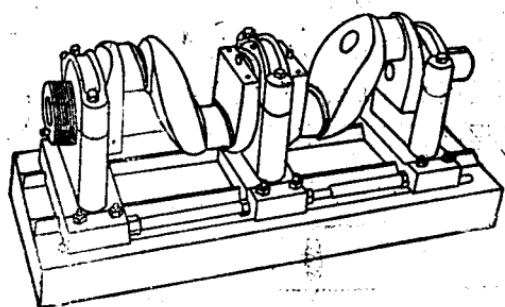


圖8 依發 H3A 曲軸焊接架

連杆軸頸向上，裝好軸承蓋，量好距離鎖固，即可施焊。

根据焊縫深度及焊条的不同直徑选择电流。

低碳鋼焊条 $\Phi 4$ 公厘 电流 180~200 安培

低碳鋼焊条 $\Phi 3.5$ 公厘 电流 120~150 安培

低碳鋼焊条 $\Phi 3.2$ 公厘 电流 110~120 安培

以上系采用交流变压器焊机的电流数据，用直流焊机时可适当

調低。焊接底层时用Φ4公厘焊条，焊接表层时（焊槽要填滿时）用Φ3.2公厘焊条，电流亦随之調低。因电流較低易于把焊接处填补平滑，对焊接部位起退火和配火作用，使金属組織顆粒更为細密，加工时，亦容易修磨。

如因焊道太深太長，施焊时曲軸預热溫度降低，可再次將曲軸放到加热爐加溫，或用噴灯加溫至适当的溫度，再繼續焊接。

采用短弧焊条往复运行焊接，每焊接一层或焊完时，用小鎚敲打焊波，以清除焊渣和減少內应力。焊完后立即將曲軸放在加热爐內进行配火，溫度在 $500^{\circ}\sim600^{\circ}\text{C}$ ，放在爐上轉动約三十分鐘。配火后将鐵擰除去，进行校正和光磨等加工。

在一条曲軸上同时發現几道裂紋时，可分別在相反方向交叉进行焊接，以減少变形。

二、曲軸折断的焊接

1. 在曲臂处折断时，將折断部位內側用电弧切割或用鋼鋸鋸成角度不小于 80° 的坡口，再把曲軸放在原車氣缸体上找好中心，在兩曲臂上点焊一个圓鐵擰，焊道預留出1公厘左右的縮距（图9），油道可用炭精棒塞住，先將焊道根部点焊牢固（如图10），从缸体

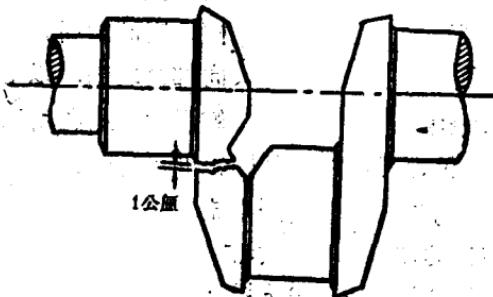


圖 9



圖 10

取下曲軸，放在加热爐內預热至 $500\sim600^{\circ}\text{C}$ ，放在V形架上施焊。

焊接时先焊中间再焊两侧，将第一个坡口焊好后再用同样方法在对面开坡口，坡口根部应接触对面堆焊的底部，然后再预热施焊。如在第一个或最后一个曲臂折断时，第二个（外侧）坡口可将曲轴定量施焊（如图11），工作电流和焊条以及焊后回火处理等工艺与连杆轴颈裂纹的焊接完全一样。

2. 在连杆轴颈折断时，用电弧将连杆轴颈切割成 45° 锥形（如图12），再将曲臂切割成 90° 的V型坡口，用低碳钢车成一个中约3公厘、长 $15\sim 20$ 公厘的圆棒压入曲臂与连杆轴颈预先钻好的圆孔中

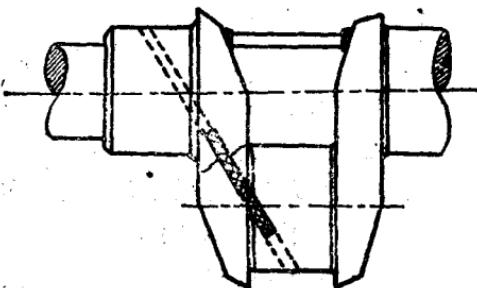


圖 11

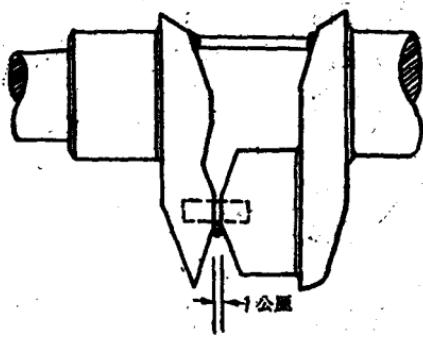


圖 12

(Φ3公厘)，在車床上或缸体上找准中心，焊道預留出1公厘左右的缩距，并点焊初步固定，再加热施焊。其他工艺和轴颈裂纹的焊接相同，兹不赘述。

折断和裂纹曲轴的焊接完毕时，如摆差不超过 $0.025"$ 可用冷压校正，超过 $0.025"$ 时可

将摆差部位加热至 $300\sim 400^{\circ}\text{C}$ 进行热压校正，同时将摆差部位用鎚敲击，使应力均匀，加速压正工作。然后再用电磁探伤器检查，有无因压正时而产生的裂纹。如有再按前述工艺施焊，全部焊好后，经回火处理，鑽通油道，再移工精磨。

齒 輪 焊 接

一、個別牙齒斷裂的焊接

1. 將齒輪表面上的油污、銹跡清除干淨，並將斷齒的疲勞層去掉。

2. 先用Φ3公厘低碳鋼填焊，每二、三層低碳鋼焊層中央焊一層高碳鋼，使牙齒基礎有足夠的強度，這樣焊至一定形狀後，再在表面上焊二至四層高碳鋼。

3. 不論用何種焊條，每堆焊一層，清除焊渣後，均應沾水使其冷卻至室溫，以免鄰齒溫升而退火。亦可將齒輪用圓鐵棒吊起半置於水中施焊（如圖13A、B）。

4. 堆焊最後一層應在着力面，焊條略放低些堆焊相當金屬後，在齒端上斷弧，並立即放入水中冷卻，這樣處理後，牙齒硬度可達RC50~60度，不應超過60度，防止牙齒發脆。試驗硬度時，可將焊波金屬表面用砂輪磨去一層。

5. 對焊好並經冷卻後的齒輪應作一次最後的詳細檢查，如有裂縫現象，可再堆焊一次，並用降低沾水溫度來挽救。

在堆焊最後一層時，要防止焊波金屬形成凹潭或焊層超過原齒形很多，前者會造成再次復焊，後者也會使加工麻煩。最後一層高出標準齒形1公厘左右即可。

6. 焊好的牙齒即用軟軸砂輪按標準齒形加工精磨，可用氣門砂研磨、冷拖研磨，即可裝車使用。

工作電流控制在110~120安培即可。

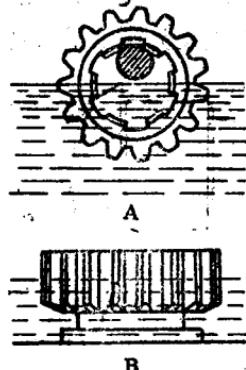


圖 13