



用于国家职业技能鉴定
国家职业资格培训教程

数控铣工

SHUKONG XIGONG

(中级)

中国就业培训技术指导中心组织编写



中国劳动社会保障出版社



用于国家职业技能鉴定

国家职业资格培训教程

数控铣工

SHUKONG XIGONG

(中级)

编审委员会

主任
副主任
委员

刘陈伟
李翔群
陈伟
杨伟

康炜
原淑炜
张伟
张超英

熊军权
尚玉山

宋放之
胡庞成

本书编写人员

主编
编者

宋放之
胡松林
秦振山

蔡晶
宣振宇

唐庆
常玉成



图书在版编目(CIP)数据

数控铣工：中级/中国就业培训技术指导中心组织编写. —北京：中国劳动社会保障出版社，2007

国家职业资格培训教程

ISBN 978 - 7 - 5045 - 6710 - 9

I. 数… II. 中… III. 数控机床：铣床—技术培训—教材 IV. TG547

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 202739 号

会员委审章

宋教员
王山英

李联春
王海英

主编委
员会

员人印鉴并本

中国劳动社会保障出版社出版发行

(北京市惠新东街 1 号 邮政编码：100029)

出版人：张梦欣

*新华书店经销

北京地质印刷厂印刷 三河市华东印刷装订厂装订

787 毫米×1092 毫米 16 开本 24.5 印张 368 千字

2008 年 1 月第 1 版 2008 年 1 月第 1 次印刷

定价：45.00 元

读者服务部电话：010 - 64929211

发行部电话：010 - 64927085

出版社网址：<http://www.class.com.cn>

版权专有 侵权必究

举报电话：010 - 64954652

前　　言

为推动数控铣工职业培训和职业技能鉴定工作的开展，在数控铣工从业人员中推行国家职业资格证书制度，中国就业培训技术指导中心在完成《国家职业标准——数控铣工》（以下简称《标准》）制定工作的基础上，组织参加《标准》编写和审定的专家及其他有关专家，编写了《国家职业资格培训教程——数控铣工》（以下简称《教程》）。

《教程》紧贴《标准》，内容上，力求体现“以职业活动为导向，以职业能力为核心”的指导思想，突出职业培训特色；结构上，针对数控铣工职业活动的领域，按照模块化的方式，分级别进行编写。《教程》的基础知识部分内容涵盖《标准》的“基本要求”；技能部分的章对应于《标准》的“职业功能”，节对应于《标准》的“工作内容”，节中阐述的内容对应于《标准》的“技能要求”和“相关知识”。

《国家职业资格培训教程——数控铣工（中级）》适用于对中级数控铣工的培训，是职业技能鉴定的推荐辅导用书。

本书在编写过程中得到了北京市斐克科技有限责任公司、山特维克可乐满等单位的大力支持与协助，在此一并表示衷心的感谢。

由于时间仓促，不足之处实所难免。欢迎读者提出宝贵意见和建议。

中国就业培训技术指导中心

(103)	去式怕打對	苦玉葉
(043)	去式怕打對	苦大葉
(203)	去式工咗怕打對	苦子葉
(003)	金針叟對怕打零	苦八葉

目 录

CONTENTS

(003)	《国家职业资格培训教程》	章五葉
(003)	叶素當白西宋對對	苦一葉
(03)	國念朝姑怕打對對	苦二葉

第一章 加工准备	(1)
第一节 读图与绘图	(1)
第二节 数控铣工的基本工艺知识	(26)
第三节 零件的定位与装夹	(45)
第四节 数控刀具准备	(77)
第二章 数控编程	(147)
第一节 手工编程	(147)
第二节 计算机辅助编程基础	(189)
第三章 数控铣床操作	(224)
第一节 数控铣床及其操作面板	(224)
第二节 数控程序的输入与编辑	(241)
第三节 数控铣床的坐标系及对刀方法	(254)
第四节 数控程序的校验与运行	(268)
第五节 数控系统参数的输入	(275)
第四章 零件加工	(284)
第一节 平面铣削的方法	(284)
第二节 轮廓铣削的方法	(306)
第三节 简单曲面铣削方法	(313)
第四节 钻孔的方法	(324)

第五节	铰孔的方法	(334)
第六节	镗孔的方法	(340)
第七节	槽和键槽的加工方法	(352)
第八节	零件的精度检验	(360)
第五章	数控铣床维护和故障诊断	(369)
第一节	数控铣床的日常维护	(369)
第二节	数控铣床的故障诊断	(377)

(1)	第一章
(2)	图示与图解
(3)	尺寸标注与工时基准
(4)	夹具与定位基准
(5)	备件及耗材
(6)	第二章
(7)	刀具与毛坯
(8)	基面与材料
(9)	第三章
(10)	平面与阶梯孔
(11)	端面与沉孔
(12)	去底孔与深孔
(13)	去底孔与深孔
(14)	去底孔与深孔
(15)	去底孔与深孔
(16)	第四章
(17)	去底孔与平面
(18)	去底孔与单面
(19)	去底孔与单面
(20)	去底孔与单面

图解本基官宝殿《图解制图》新编第四版，来出古秦朝御制，董宗，师五。
[—] 壁贝齿式齿苏韩谷。齿式古秦善图解培味图解其。

秦式古秦的图解制图中图解制图

I-I 基

第一章

加工准备

类目	图解	图解	图解	图解	图解
秦始皇陵	图解	图解	图解	图解	图解

基本图解

类目	图解	图解	图解	图解	图解
秦始皇陵	图解	图解	图解	图解	图解

第一节 读图与绘图

类目	图解	图解	图解	图解	图解
学习目标	图解	图解	图解	图解	图解

- 掌握阅读中等复杂程度零件图的方法。
- 掌握简单零件图的绘制方法和步骤。
- 掌握阅读简单装配图的方法。

类目	图解	图解	图解	图解	图解
相关知识	图解	图解	图解	图解	图解

一、零件图的识读与绘制

零件图是设计部门提交给生产部门的重要技术文件，它不仅反映了设计者的设计意图，而且表达了零件的各种技术要求，如尺寸精度、表面粗糙度等。工艺部门要根据零件图制定工艺规程、设计工艺装备等。所以，零件图是制造和检验零件的重要依据。

1. 零件图的表达方法

为适应生产实际中零件结构形状的多样性，将零件的内外结构形状

第一章

正确、完整、清晰地表达出来，国家标准《机械制图》规定有基本视图、其他视图和剖视图等表达方法。各种表达方法见表 1—1。

表 1—1 机械制图中各种视图的表达方法

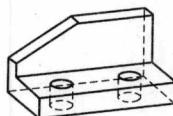
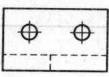
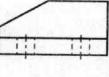
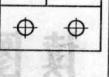
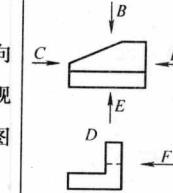
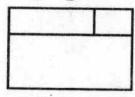
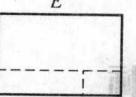
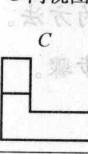
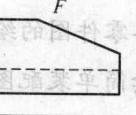
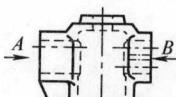
分类	零件	视图				用法
基本视图		右视图	仰视图  主视图  俯视图 	左视图 	后视图 	为清晰地表达机件外部结构形状，国家标准《机械制图》规定采用正六面体的六个面作为基本投影面 六个基本视图中，最常应用的是主、俯、左三个视图，各视图的采用应根据机件形状特征而定
其他视图	向视图 	B 向视图 	E 向视图 	C 向视图 	F 向视图 	向视图是可以自由配置的视图
局部视图		A 向局部视图  B 向局部视图 		局部视图是只将机件的某一部分向基本投影面投射所得的视图 采用局部视图补充主要视图能够较简明地表达零件的全部形状		

表 1-2 斜视图、旋转视图、剖视图续表

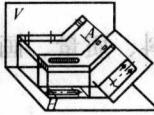
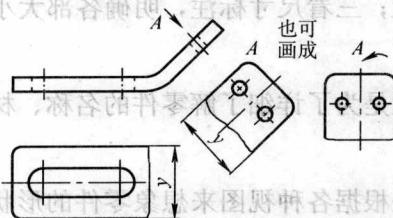
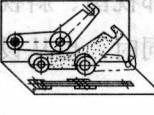
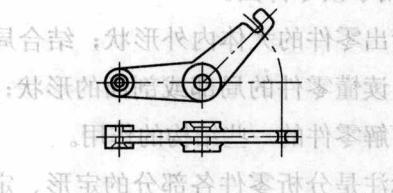
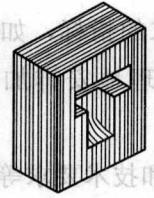
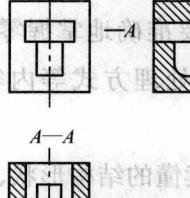
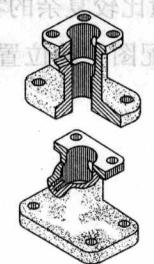
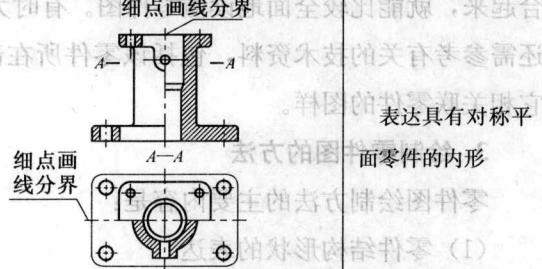
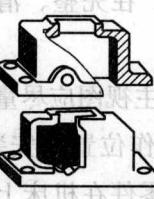
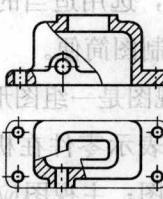
分类	图名	视图名称	用法
斜视图			机件向不平行于任何基本投影面的平面投射所得的视图，称为斜视图
其他视图			假想将机件的倾斜部分旋转到与某一选定的基本投影面平行后，再向该投影面投射所得的视图，称为旋转视图
全剖视图			全剖视图是用剖切面完全地剖开机件所得的剖视图 表达零件的整个内形
半剖视图			表达具有对称平面零件的内形
局部剖视图			用剖切平面局部地剖开机件所得的剖视图，称为局部剖视图 局部剖视图主要用于表达机件的局部内部形状结构，或不宜采用全剖视图或半剖视图的地方

图 1-2 斜视图、旋转视图、剖视图续表

2. 读零件图的方法和步骤

读零件图的一般步骤是：一看标题栏，了解零件概貌；二看图形，想象零件结构形状；三看尺寸标注，明确各部大小；四看技术要求，掌握质量指标。

(1) 看标题栏是为了详细了解零件的名称、材料、质量、画图的比例等。

(2) 看图形是根据各种视图来想象零件的形状。识读零件的内、外形状和结构，是读零件图的重点。组合体的读图方法（包括视图、剖视、剖面等），仍然适用于读零件图。

从基本视图看出零件的大体内外形状；结合局部视图、斜视图以及剖面等表达方法，读懂零件的局部或剖面的形状；同时，也从设计和加工方面的要求，了解零件的一些结构的作用。

(3) 看尺寸标注是分析零件各部分的定形、定位尺寸、零件的总体尺寸，以及注写尺寸时所用的基准。

(4) 看技术要求是要准确地掌握零件质量要求的指标，如表面粗糙度、公差与配合、热处理方式等内容，以便合理地安排加工工艺流程。

(5) 综合考虑。把读懂的结构形状、尺寸标注和技术要求等内容综合起来，就能比较全面地读懂零件图。有时为了读懂比较复杂的零件图，还需参考有关的技术资料，包括该零件所在部件装配图中的位置以及与它相关联零件的图样。

3. 绘制零件图的方法

零件图绘制方法的主要内容是：

(1) 零件结构形状的表达

零件的结构形状，需用一组视图来表达。绘图时，应首先考虑看图方便。根据零件的结构特点，选用适当的表达方法。在完整、清晰地表示零件形状的前提下，力求制图简便。

1) 主视图的选择。主视图是一组图形的核心。主视图应尽量多地反映零件的结构形状；应尽量表示零件在机器上的工作位置或安装位置，以便与装配图对照，利于看图；主视图应尽量表示零件在机床上的主要加工位置，便于在加工时直接进行图和实际零件的对照。总之，应将表示零件信息量最多的那个视图作为主视图。

2) 其他视图的选择。对主视图表达未尽的部分，再选择其他视图予以完善表达。选用时应注意以下几点：

①所选视图应具有独立存在的意义及明确的表达重点，注意避免不必要的细节重复。在明确表示零件形状的前提下，使视图的数量最少。

②应根据零件的结构特点和表达需要，将视图、剖视、断面、简化画法等各种表达方法加以综合应用，恰当地重组。

③选用表达方案时，应先考虑主要部分（较大结构），后考虑次要部分（较小结构）。选择视图要采用逐个增加的方法，并应兼顾视图间相互配合、彼此互补的关系。

3) 合理的表达工艺结构。由于零件图是直接用于生产的，因此，画图时应对零件上的某些结构进行合理设计和规范表达，以符合铸造工艺和机械加工工艺的要求。

①铸造工艺结构主要有以下几方面：

铸件壁厚应尽量均匀或采用逐渐过渡的结构（如壁厚不均匀，则在壁厚处极易产生裂纹或缩孔，如图1—1所示）。

（示例1—1图略，只指出出画出的三个图：a. 壁厚过渡；b. 缩孔；c. 裂纹）


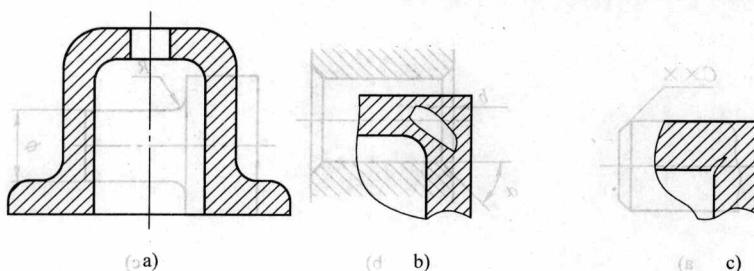


图1—1 铸造零件示意图

a) 铸造零件过渡部分合理的工艺结构 b) 铸件中的缩孔 c) 铸件中的裂纹

铸造零件应画出铸造圆角，并标注圆角半径（将铸件转角处做成圆角，是为了便于脱模和避免浇注时尖角处落砂）。铸造零件还应画出过渡线的投影（过渡线即是相贯线，只是由于铸造圆角的存在使其变得不够明显，画法与相贯线的画法基本相同，只是两端不与轮廓线相接触。画出过渡线的投影，能够区分出不同表面，有利于看图，如图1—2所示）。

子图部分其斜度再，令端面以未表示图的主视。斜度的图部分其 (S)

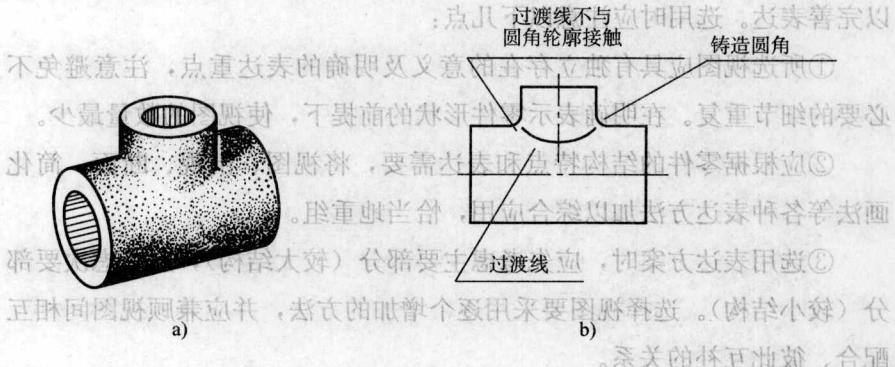

画，圆角，轴或孔的图 1-2 过渡线的画法

a) 铸造零件实物图 b) 铸造零件过渡线的正确画法

② 机械加工工艺结构主要有以下几方面：

倒角和倒圆（为了去除毛刺、锐边和便于装配，在轴和孔的端部一般都加工出倒角。为了避免工件因应力集中而产生裂纹，轴肩处往往要加工出圆角。它们在图中一般都应画出并标注尺寸，如图 1—3 所示）。

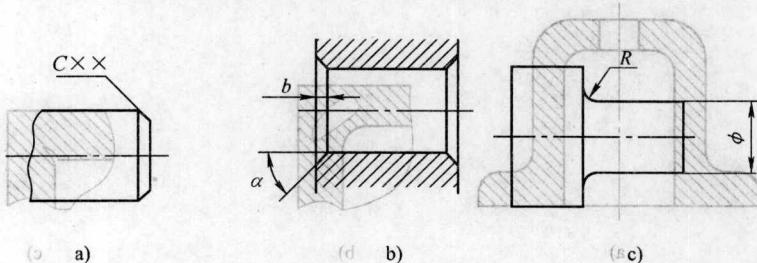


图 1—3 零件的倒角和倒圆示意图

a) 轴的端部倒角 b) 孔的端部倒角 c) 轴肩处倒圆

退刀槽和砂轮越程槽（在车削轴或孔上的螺纹或进行磨削时，为了退刀或使砂轮稍微超过加工面，常在被加工面的轴肩处预先车出退刀槽或砂轮越程槽，如图 1—4 所示。其图形常以局部放大图表示，并查表按标准结构注出尺寸）。

凸台和凹坑（为了使零件表面接触良好或减少加工面，常在铸件的接触部位铸出凸台和凹坑，如图 1—5 所示。它们均应画出并标注尺寸）。

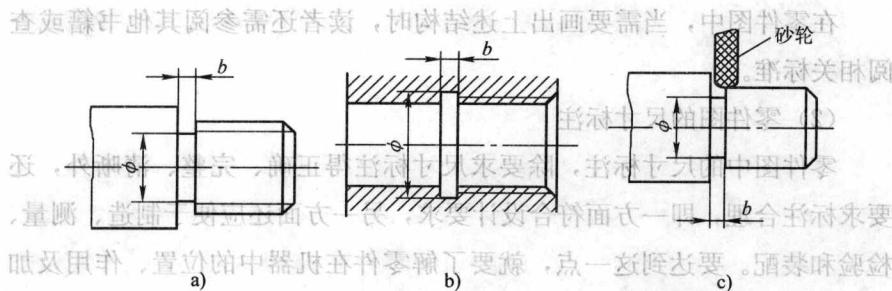


图 1-4 退刀槽和砂轮越程槽示意图

a) 轴退刀槽 b) 孔内退刀槽 c) 轴上的砂轮越程槽

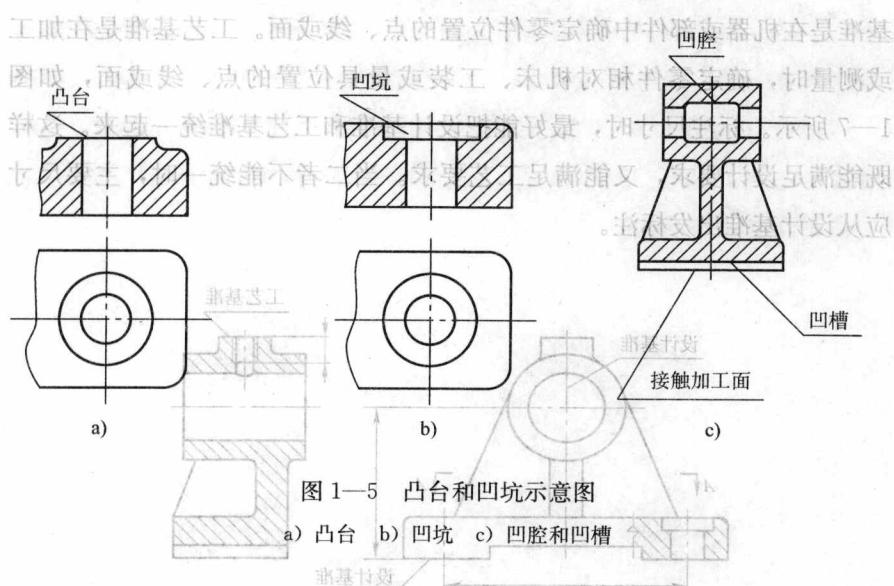


图 1-5 凸台和凹坑示意图

a) 凸台 b) 凹坑 c) 凸腔和凹槽

钻孔结构（零件上钻孔结构的轴线应与被加工表面垂直，如图 1-6 所示。否则会使钻头弯曲，甚至折断）。

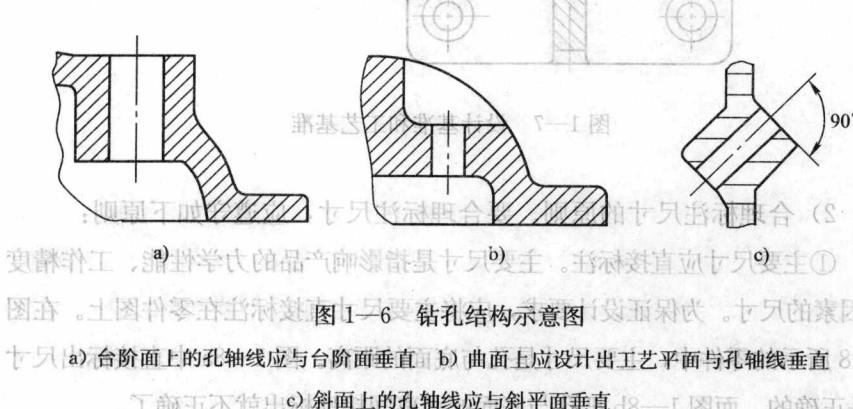


图 1-6 钻孔结构示意图

在零件图中，当需要画出上述结构时，读者还需参阅其他书籍或查阅相关标准。

(2) 零件图的尺寸标注

零件图中的尺寸标注，除要求尺寸标注得正确、完整、清晰外，还要求标注合理，即一方面符合设计要求，另一方面还应便于制造、测量、检验和装配。要达到这一点，就要了解零件在机器中的位置、作用及加工方法，据此选择合理的尺寸基准，分清功能尺寸、工艺尺寸及其他次要尺寸，以便合理标注。

1) 尺寸基准的选择。尺寸基准通常分为设计基准和工艺基准。设计基准是在机器或部件中确定零件位置的点、线或面。工艺基准是在加工或测量时，确定零件相对机床、工装或量具位置的点、线或面，如图 1—7 所示。标注尺寸时，最好能把设计基准和工艺基准统一起来。这样既能满足设计要求，又能满足工艺要求。当二者不能统一时，主要尺寸应从设计基准出发标注。

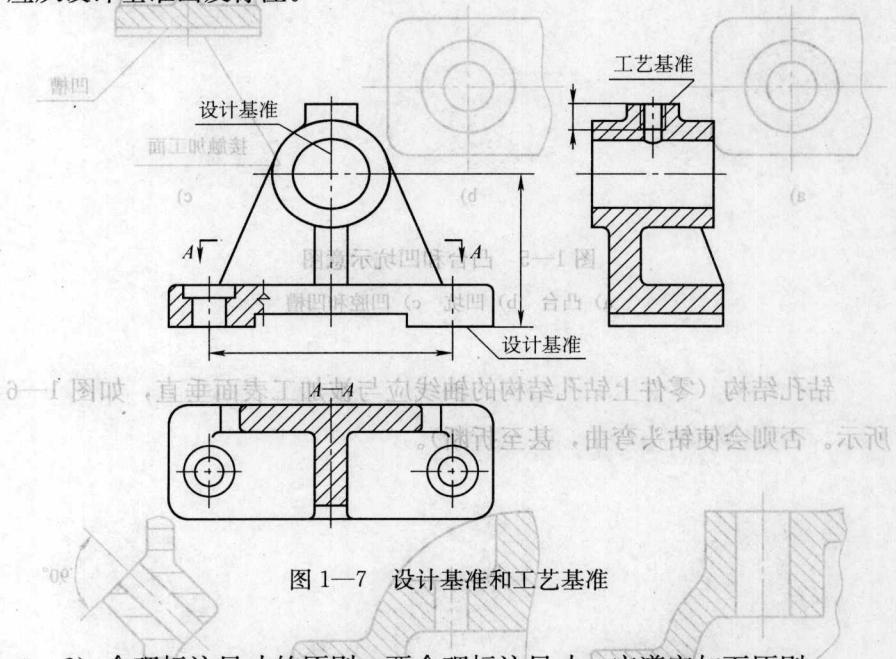


图 1—7 设计基准和工艺基准

2) 合理标注尺寸的原则。要合理标注尺寸，应遵守如下原则：

① 主要尺寸应直接标注。主要尺寸是指影响产品的力学性能、工作精度等因素的尺寸。为保证设计要求，应将主要尺寸直接标注在零件图上。在图 1—8 所示的零件中，主要尺寸是孔与底面的距离。图 1—8a 中直接标出尺寸 b 是正确的，而图 1—8b 把孔与底面的距离间接地标出就不正确了。

示意图 1—8 主要尺寸的正确与错误标法。图 a) 正确，图 b) 错误。

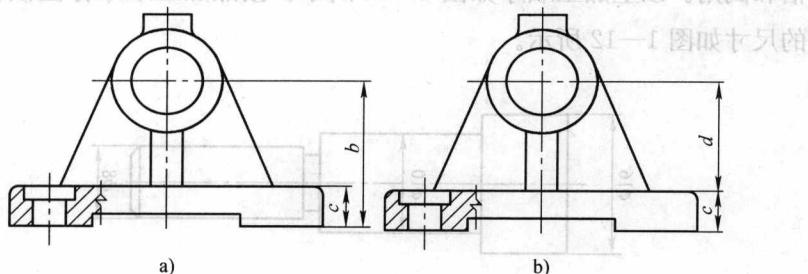


图 1—8 主要尺寸的正确与错误标法

a) 主要尺寸的正确标法 b) 主要尺寸的错误标法

②相关尺寸的基准和注法应一致。在相互连接的零件间存在一个或几个相关表面，相关尺寸就是保证这些相关表面间的定形和定位一致的尺寸。

③避免尺寸链封闭。零件的一组相关尺寸可构成零件尺寸链。在标注尺寸时，应在尺寸链中取一个不重要的环不予标注，如图 1—9a 中的 e 尺寸是不重要的尺寸，就可以不标注，使尺寸链成为开环。如图 1—9b 所示。

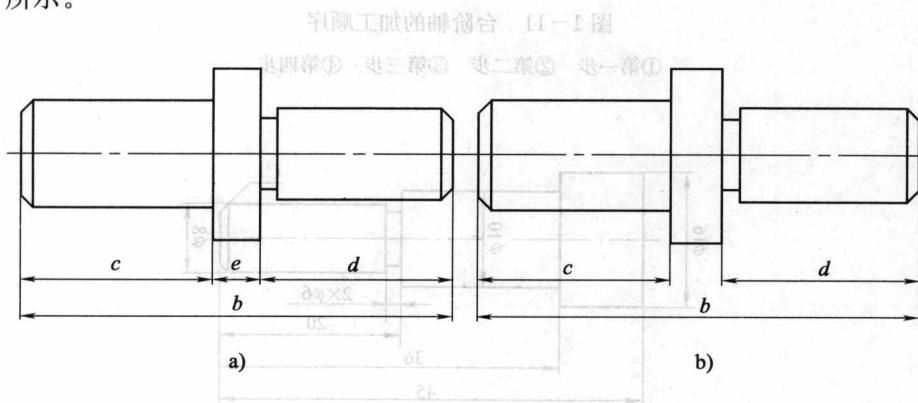


图 1—9 尺寸链的标注方法示意图

a) 不正确的尺寸链标注法 b) 正确的尺寸链标注法

④按加工顺序标注尺寸。按加工顺序标注尺寸，便于加工和测量，容易保证加工质量。在加工图 1—10 所示的台阶轴时，第一步是先加工 $\phi 16$ 的外圆，保证轴长大于 45 mm。第二步是加工 $\phi 10$ 的台阶圆，保证轴长 36 mm。第三步是加工 $\phi 8$ 的台阶圆，保证轴长 20 mm。第四步是切

槽和倒角。以上加工顺序如图 1—11 所示。按照加工顺序标注该台阶轴的尺寸如图 1—12 所示。

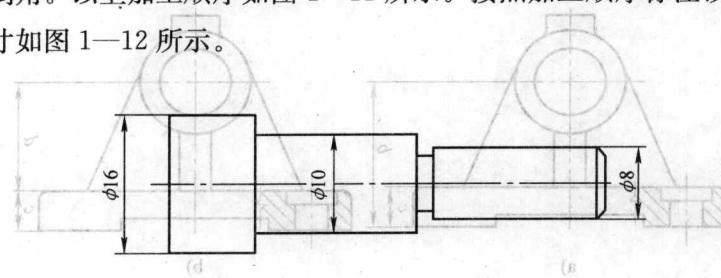


图 1—10 台阶轴的尺寸

去冠层留毛坯只要毛 (d) 去冠层留毛坯只要毛 (e)

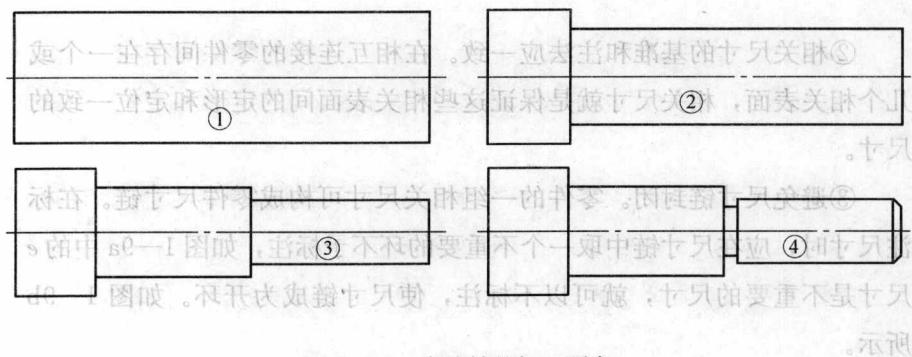


图 1—11 台阶轴的加工顺序

①第一步 ②第二步 ③第三步 ④第四步

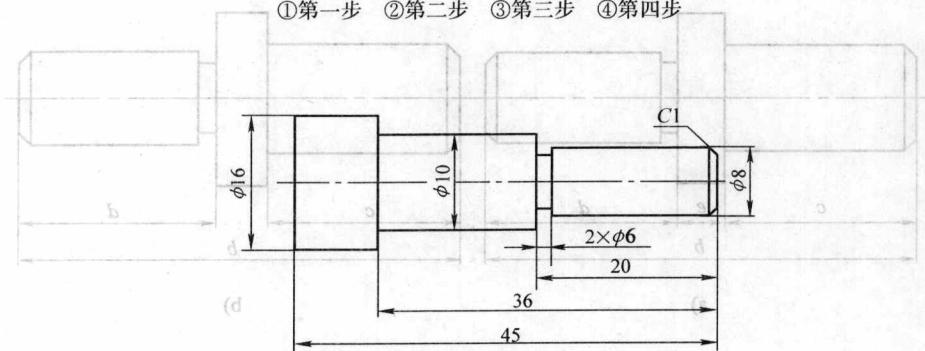


图 1—12 按加工顺序标注台阶轴的尺寸

去冠层留毛坯只要毛 (d) 去冠层留毛坯只要毛 (e)

⑤分组标注。加工面与非加工面分别分组标注，加工基准与非加工基准面间用一个尺寸相联系。

⑥便于测量。尺寸标注要便于测量。如图 1—13 所示。

图 1—13 尺寸标注示例。图中尺寸标注清晰，易于读取。

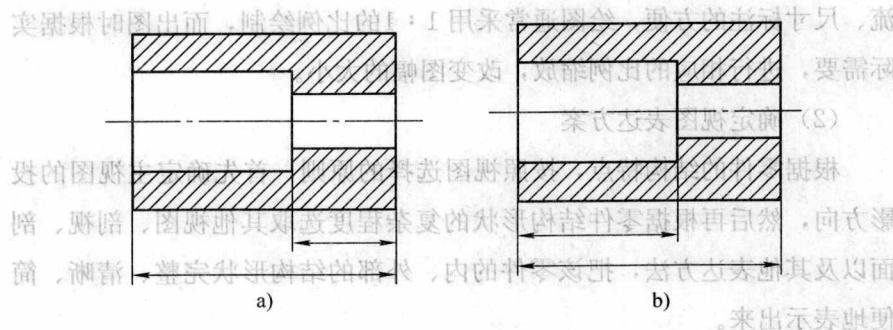


图 1—13 便于测量的尺寸标注法

a) 尺寸标注不便于测量——不好 b) 尺寸标注便于测量——好

由图草图当尺寸标注不便于测量时，应采用图草图当尺寸标注便于测量。

斜直图草图当尺寸标注不便于测量时，应采用图草图当尺寸标注便于测量。

(3) 技术要求的注写

零件图中的技术要求，除了表面粗糙度、极限与配合、形位公差外，有时还需对零件的热处理及表面处理等提出某些要求，这些技术要求不仅影响零件的加工质量，而且将会直接影响机器的装配质量、运行效能和使用寿命。因此，在零件图中，应根据零件的结构特点，提出既经济又合理的技术要求。对零件上的重要部位（如较大的加工面、有相对运动和配合关系的表面，有严格要求的两孔轴线间的距离或相交角度等），尤其要重点考虑，给予较高的技术要求指标。

(4) 标题栏的填写

对于标题栏的格式，GB/T 10609 已作了统一规定，应尽可能采用标准的标题栏格式。填写标题栏时应注意以下几点：

- 1) 零件名称。零件名称要精练，如“齿轮”“阶梯轴”等，不必体现零件在机器中的具体作用。
- 2) 图样编号。图样可按产品系列进行编号，也可按零件类型综合编号。各行业、厂家都规定了自己的编号方法，图样编号要有利于图样检索。
- 3) 零件材料。零件材料要用规定的代号表示，不得用自编的文字和代号表示。
- 4) 签名（审核、修改及制定工艺、核查标准和批准等人员也应签名）。
- 5) 绘图比例。

4. 绘制零件图的步骤

(1) 选择比例和图幅

目前，绘图已由传统的手工绘图发展到计算机绘图，为了表达、交