


書道

车系电路分析与维修

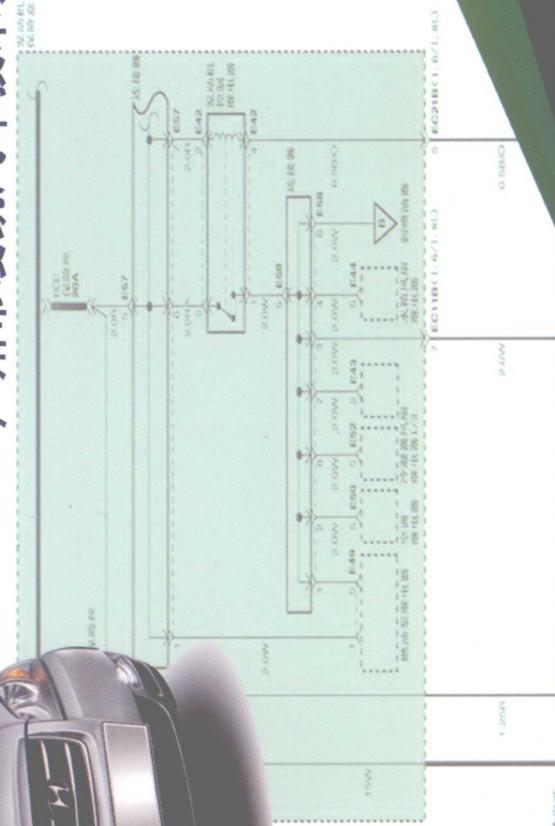

广州市凌凯汽车技术开发有限公司 组编
主 编 谭本忠



机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS




汽车电路分析系列丛书

伊兰特车系电路分析 与维修案例集锦

广州凌凯汽车技术开发有限公司 组编

主 编 谭本忠
参 编 胡欢贵 宁海忠 于海东 蔡永红
钟利兰 韦立彪 邱益辉 王永贵
李智强 谭秋平 刘青山 张士彬
李 杰 李黎明

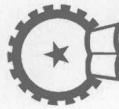

机械工业出版社

本书详细地介绍了伊兰特轿车各系统电路，其中包括起动系统、充电系统、燃油喷射系统、自动变速器等电路的分析及相关维修案例。

本书可供广大汽车维修工人学习，也可作为有关院校、师生参考书。

图书在版编目(CIP)数据

伊兰特车系电路分析与维修案例集锦/谭本忠主编.

—北京：机械工业出版社，2008.4
(汽车电路分析系列丛书)

ISBN 978-7-111-23421-0

I. 伊… II. 谭… III. ①汽车—电路分析②汽车—车辆修理 IV. U463.6 U472.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 017895 号

机械工业出版社(北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037)

策划编辑：徐巍 责任编辑：高金生 版式设计：霍永明

责任校对：李婷 封面设计：马精明 责任印制：王书来

保定市中画美凯印刷有限公司印刷

2008 年 4 月第 1 版第 1 次印刷

285mm×210mm · 4.25 印张 · 116 千字

0001—4000 册

标准书号：ISBN 978-7-111-23421-0

定价：29.00 元

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社发行部调换

销售服务热线电话：(010)68326294

购书热线电话：(010)88379639 88379641 88379643

编辑热线电话：(010)88379368

封面无防伪标均为盗版

丛书序

近年来，随着计算机技术的发展，汽车中的高新技术含量越来越高。突出的一点就是电子化趋势日益加强，如电控汽油喷射系统、安全气囊、防抱死制动系统，甚至还采用了先进的导航装置。以微处理器和传感器为基础的汽车电子控制技术在汽车领域得到了广泛应用。

汽车电子技术的高度发展，使得汽车电路功能不断完善，也越来越复杂，电路的维修难度也相应增大，也给汽车电工维修人员带来了新的挑战。

纵观当前图书讲述汽车电控电器系统的资料却很少，鉴于此，我们编了这套汽车电路分析系列丛书。它的出版将有利于提高维修技术人员的专业技术水平、分析问题和解决问题的能力。

每册介绍一种车型，通过对各车型的系统电路的详细分析以及对大量维修案例的点评，让读者在此过程中掌握电路图的分析方法和汽车维修思维的培养，从而达到举一反三，掌握维修技能的目的。

本系列丛书在编写过程中，借鉴和参考了大量相关的技术资料和已出版图书，在此对这些资料和图书的作者致以诚挚的谢意。

本系列丛书适合汽车一线维修人员、汽车初学者和有关汽车工作人员学习。

由于作者水平所限，疏漏之处在所难免，敬请广大读者批评指正。

编者


目 录

丛书序


1. 伊兰特电路识读指南	1	案例6-在起动时发动机有着车迹象，但始终不能起动的故障排除	15
2. 缩写英文含义	2	案例7-发动机怠速不稳，严重抖动故障	16
3. 导线颜色缩写	2		
4. 线束识别标记	2		
一、伊兰特起动系统			
起动系统电路分析	2	案例1-起动机有时转动无力	3
无法起动的故障诊断思路	3	案例2-起动机易熄火故障	4
案例1-蓄电池经常亏电，起动困难	4	案例3-发动机易熄火故障	4
案例4-发动机不能起动	5	案例5-发动机无法起动	5
案例6-熄火后发动机无法起动	6	案例7-行驶时自动熄火故障	6
案例8-点火开关触点接触不良，引起发动机不能起动	6		
案例9-行驶时自动熄火故障	7		
案例10-发动机冷机难起动故障	7		
充电系统电路分析	8		
案例1-车灯开关内部短路故障排除	8		
案例2-发电机输出功率不足故障的排除	8		
案例3-伊兰特1.6L轿车充电指示灯时时亮	9		
案例4-充电信号灯忽亮忽灭	9		
案例5-时而能起动、时而不能起动	10		
案例6-前照灯光忽亮忽暗	10		
案例7-发电机调节器失效，引起发电机充电指示灯常亮	10		
二、伊兰特充电系统			
充电系统电路分析	8	案例8-怠速不稳故障	12
案例1-发动机无法起动故障	8	案例9-发动机冷起动困难	13
案例10-冷却液温度传感器故障导致不能起动	9	案例11-冷却液温度传感器故障	13
案例12-发动机冷起动困难	10	案例13-故障灯常亮	13
案例14-进气压力传感器故障	14	案例15-怠速电动机工作不良，引起怠速不稳	15
案例16-进气管回放炮故障排除	15		
三、伊兰特点火系统			
点火系统电路分析	12		
案例1-自动熄火故障	12		
案例2-怠速不稳，自行熄火故障	13		
案例3-着车后，严重抖动故障	13		
案例4-事故车无法起动故障	14		
案例5-急加速时进气管回放炮故障排除	15		

六、伊兰特变速器控制系统	48
自动变速器电路分析	49
自动变速箱故障诊断程序中的注意事项	49
案例1-脉冲器错位安装故障	49
案例2-无法挂档故障	50
案例3-换挡冲击故障	50
液压油易变质症状分析流程	50
不能强制降档症状分析流程	51
换档冲击大症状分析流程	51
案例4-伊兰特轿车三档和四档不能前进而其他档位正常	51
案例5-伊兰特轿车前进无力，不能升三档	52
七、伊兰特ABS防抱死制动系统	53
防抱死制动系统电路分析	53
案例1- 制动有时跑偏故障排除	53
案例2 - ABS故障灯亮	54
案例3 - 制动时踏板抖动故障	54
案例4- 制动抱死，ABS指示灯不亮故障	54
案例5 - ABS指示灯常亮故障	55
案例6- 故障指示灯常亮故障	55
案例7 - ABS报警灯总报警故障排除	56
案例8 - 故障灯亮故障	56
案例9 - 发电机调节器工作不良，引起ABS灯间歇点亮	56
八、伊兰特SRS系统	57
SRS系统电路分析	57
案例1 - SRS指示灯闪亮故障	57
案例2 - SRS灯亮故障	58
九、伊兰特指示灯、仪表及车速传感器系统	59
常用汽车各种仪表故障的识别及排除方法	59
各仪表工作原理	59
仪表电路分析	60
案例1 - 冷却液温度表动作不良	60

1. 伊兰特电路识别指南

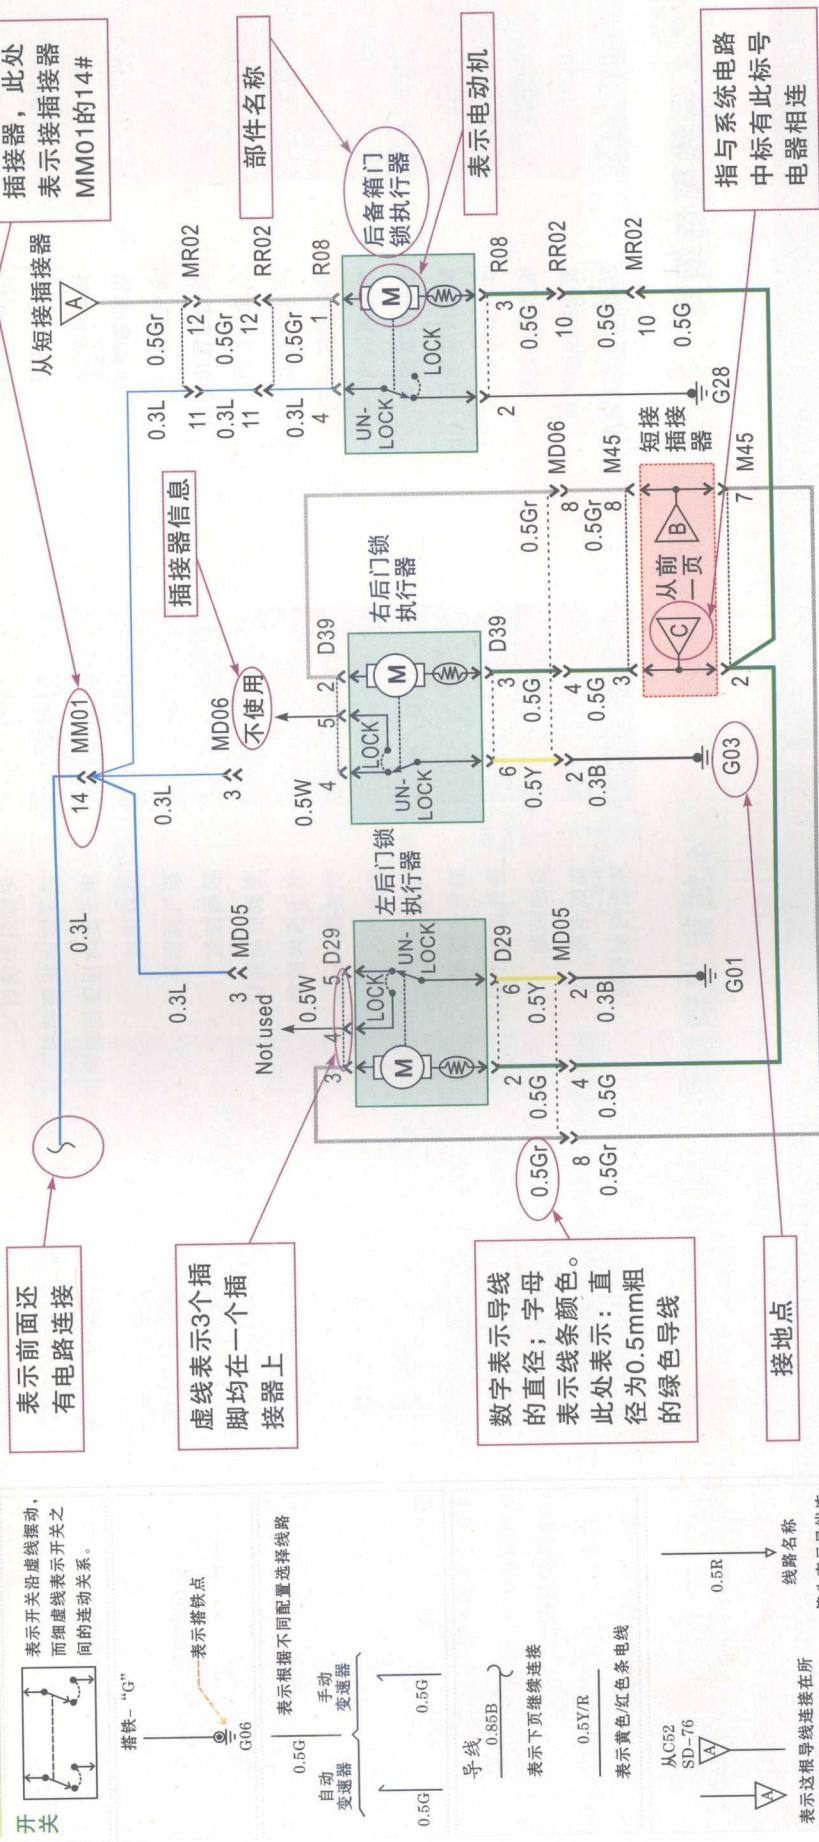

显示系统和参考页，箭头表示电流方向，必须接到其他线路
箭头表示导线连接

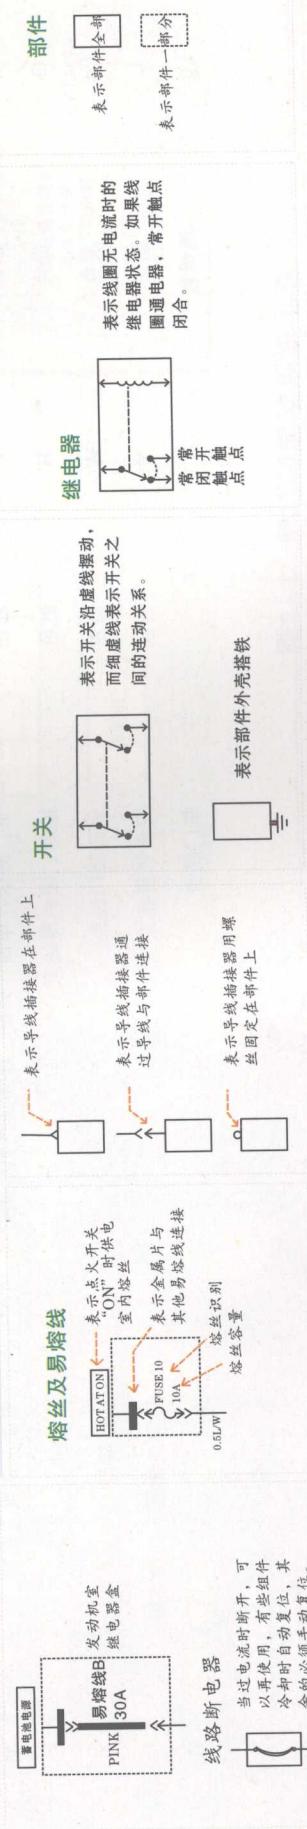

2. 缩写英文含义

ABSCM	ABS控制模块
AT	自动变速器
A/C	空调
A/D	模拟数字
BARO	大气压力
CKP	曲轴位置传感器
CMP	凸轮轴位置
CTS	冷却液温度传感器
CC	巡航控制
CCV	曲轴箱通风
CCM	巡航控制模块
DLC	数据传输插口
DTC	诊断故障码
DOHC	双顶置凸轮轴
ECM	发动机控制模块
ECT	发动机冷却液温度
EFI	电控燃油喷射
ETACS	电子定时报警控制系统
ETACM	电子定时报警控制模块
EVAP	蒸发排放
EGR	废气再循环
FC	风扇控制
ECC	空调控制面板
ESC	电子点火控制
FP	燃油泵
GEN	发电机
GND	接地
HO ₂ S	热氧传感器
IAT	进气温度传感器
ISC	怠速控制
IC	集成电路
ICM	点火控制模块
IAT	进气温度
KS	爆燃传感器
MAF	空气质量传感器
MIL	故障指示灯
MAP	进气岐管压力传感器
MFI	多点燃油喷射
PCM	动力系统控制模块
RPM	发动机转速
TP	节气门位置
TPS	节气门位置传感器
VAF	空气体积流量
VVS	车速传感器
WOT	节气门全开
VCRM	继电器控制模块
VPWR	电源电压
VIN	车辆识别代码

3. 导线颜色缩写

线路图中识别导线颜色的缩写字母：

缩写字母	颜色	缩写字母	颜色	线束名	位置	符号
B	黑色	O	橙色	发动机线束	发动机室	E
Br	棕色	P	粉色	主、底板、车顶、天窗、座椅加热器线束	室内、底板、车顶	M
G	绿色	R	红色	控制、喷油器线束	发动机	C
Gr	灰色	W	白色	后备箱门线束	后备箱门	R
L	蓝色	Y	黄色	安全气囊线束	防撞装饰板下部与底板	I
Lg	浅绿色			车门线束	车门	D

4. 线束识别标记

根据导线的不同位置，把线束分成以下几类：



一、伊兰特起动系统

起动系统电路分析

在起动电路中，其重点就是起动机的运转，故起动电路的分析应从起动机开始(图1-1)。

起动机的负极直接与机体接地，所以在起动机良好的前提下，只要有电源供给起动电磁铁，起动机就会立刻转动。起动电磁铁的正电是从蓄电池正极，经前舱内的点火易熔丝2(40A)，经E55短接插接器，再经E41(起动继电器盒内的起动继电器触点，经该接线盒插头E41的1端子，再经中间电缆插头EE01(除了柴油机)或EE02(柴油机)的1号端子而来。

因此，起动电磁铁供电与否的关键是起动继电器触点的开关，也就是说该继电器线圈是否工作的问题。由图可知，该线圈的一端是经G15接地端与车体接地。所以起动继电器线圈的工作，决定于其另一端与电源的连接状况。由图可知，该线圈的另一端经前舱接线盒插头E C 0 1(1.5L)、EC03(1.6L/1.8L)、EC05(CVVT)、EC12(Diesel)的11端子，经MC01(1.5L)、MC04(1.6L/1.8L)、MC07(CVVT)、MC20(Diesel)继电器盒M41(防盗警报继电器)3号触点(此为常闭继电器)以及车内接线盒内的8号(10A)熔丝，与点火开关直接相连。由此看来，只要变速手柄位于中立(N位)或停车(P位)或离合器踏板关闭时，转动钥匙至起动位，起动继电器就会投入使用，闭合起动电磁铁的供电回路。

对以上电路的分析，可以解决两个问题：

※ 间歇性故障；
※ 不起动故障。


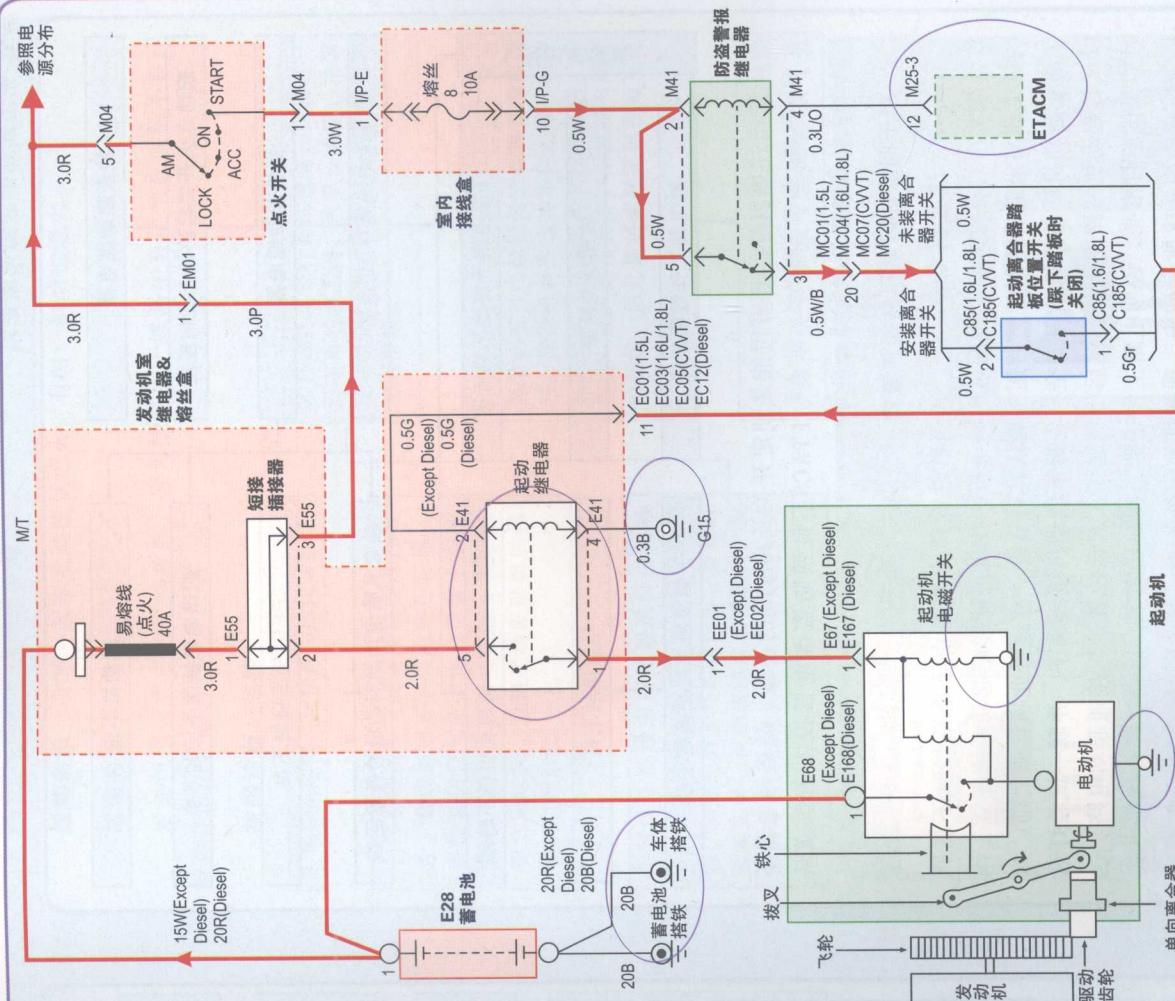


图1-1 伊兰特起动系统电路



无法启动的故障诊断思路

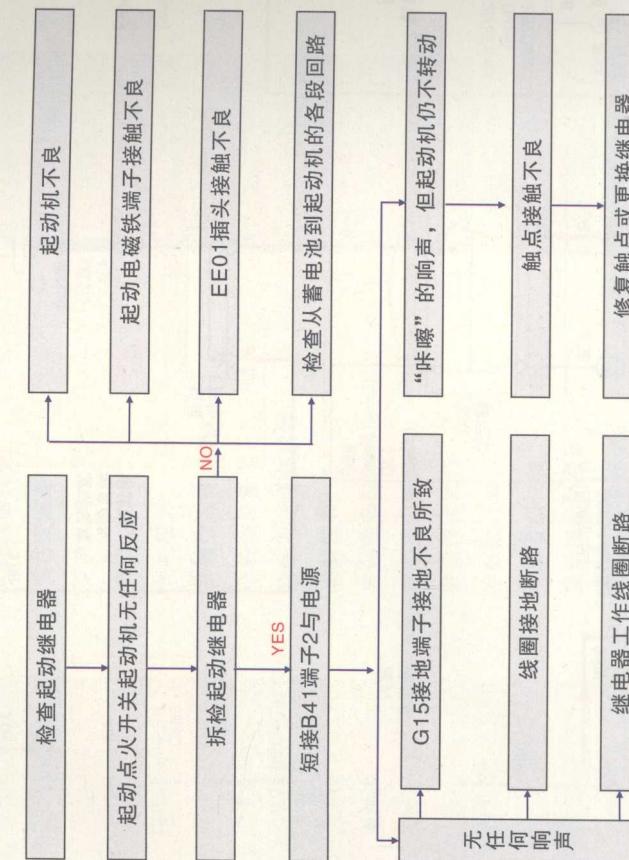

除上述原因外，还有可能是锁定开关及其配线的不良、防盗继电器不良、熔丝断丝、起动开关不良、ETACS至防盗继电器段配线不良等。

对于间歇性起动不良如何查找：

启动系统是机电合一的，其间歇性故障多数是由于电路接触不良所致，故常用的有效方法就是通过电路分析，找出可能影响起动系统正常工作的插头和易出毛病的部件之后逐一确认其可靠性。在进行此项检查之前，为了防止起动机转动，以确保安全，先拆下电动机接线端子，并联一试验灯泡以代替起动机回路的工作。然后将钥匙插入起动位置，以接通起动电路。这时如果试验灯泡亮，说明电路工作正常，在此状态下，以晃、推、拽等方式逐个检查起动系统所有插头，观察灯泡闪烁与否；与此同时，对于已检查过的插头都要插牢并固紧。

案例1-起动机有时转动无力

故障现象：

该车起动机有时转动无力。在冷车时容易出现此故障，其他大多数情况下，起动机工作正常。将点火开关转至起动位置，只听见“嗒、嗒”几声，起动机不能转动。

故障排除：

- ①产生此故障的原因有：
 - a. 蓄电池有故障。蓄电池自身亏电或发电机发电量不足。
 - b. 起动机有故障。
 - c. 线路有故障。
- ②用万用表检查蓄电池电压，为12V。用放电叉检查蓄电池电量，也正常。
- ③拔下起动机电磁开关插头，将导线一端接在电磁开关接线柱上，另一端接在蓄电池正极上。若起动机转动正常，则故障出在点火开关至起动机电磁开关间；若起动机不转或转动无力，则故障出在起动机上。经过测试，起动机转动无力。
- ④检查蓄电池至起动机的正极线，也正常，看来故障出在起动机上。
- ⑤拆下起动机检查，起动机内部正常（起动机安装位置如图1-2所示）。将起动机夹在台虎钳上，对起动机进行无负荷测试。用导线将起动机外壳接至蓄电池负极，用粗导线将蓄电池正极和起动机“+B”端子接在一起，用导线短接蓄电池正极和起动机电磁开关，起动机立即转动起来，转速3000r/min，听声音，起动机转动有力。

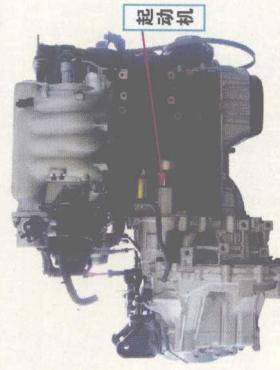


图1-2 起动机安装位置

故障点评：

该车由于起动机搭铁线松动，造成起动时的起动电流减小，从而使起动机转动无力。

案例2-蓄电池经常亏电，起动困难

故障诊断与排除：

① 起动时，仪表灯变暗，此时测蓄电池电压为8V。由于大电流供电，蓄电池电压降低属正常现象。一般起动时蓄电池电压都降至9V，而此车下降过度，故起动困难，说明蓄电池亏电。

② 关闭点火开关再使蓄电池充电，但充电不足。首先检查了传动带的张紧度，适中，无打滑现象，怀疑发电机本身输出功率不足。准备拆下发电机进行拆解检测，客户说这个故障已是老毛病了，并已更换发电机和蓄电池，但问题一直存在。蓄电池放电电压的测量如图1-3所示。

③ 看来问题不在发电机上，重新进行检测，起动车后，测量蓄电池电压为12.5V，但发电机的输出端电压却为14.5V，从发电机到蓄电池端相差了2V，看来问题出在这段线路上。

④ 仔细检测了发电机到蓄电池正极之间的电压为2V左右。一根粗导线将两处相连怎么会出现线路压降呢？

⑤ 顺着这根导线检查了蓄电池接线柱和发电机的输出插头未发现问题。继续沿线查找，发现在发动机室后的熔丝盒处有两个螺栓座松动，这正是发电机输出与蓄电池线的交接处。

⑥ 原来是人为拆装熔丝盒时没将螺栓拧紧。紧固后，故障排除。再测蓄电池电压与发电机输出电压同为14.5V，正常。

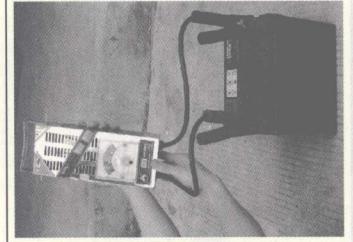


图1-3 测量蓄电池的放电电压

案例3-发动机易熄火故障

故障现象：有时一起步发动机就熄火，有时一制动也熄火。

故障分析：

发动机熄火大多为电路故障，很可能是由于线路中有松动或接触不良现象存在而引起的。

故障诊断与排除：

- ① 起动发动机，并使其怠速运转。
- ② 用手晃动有关线束插接器进行检查。看线束插接器接触是否可靠。当检查到空气流量传感器线束插接器时，发现一动该插接器，发动机便立即熄火，重新启动发动机后再试，仍然如此。
- ③ 对该不良线束插接器进行仔细检查，发现紧固该插接器的卡环已经脱落。重新装好卡环后再次起动，发动机运转正常，再动该线束插接器时，发动机不再出现熄火现象，故认为故障已经被排除。
- ④ 将该汽车进行路试检查，当通过一段不平的路面时，汽车一颠簸，发现发动机仍有熄火现象，说明故障仍未彻底排除。
- ⑤ 又一次对有关线路进行检查，发现晃动到节气门位置传感器线束插接器时，发动机有些运转不稳定迹象，但再轻敲击时，发动机却又运转正常。沿着这一线束进行检查，未发现有明显的断线，估计是线束插接器接触不良（图1-4）。
- ⑥ 重新插接好各插接器，并将线束固定牢固，然后进行路试，故障排除。

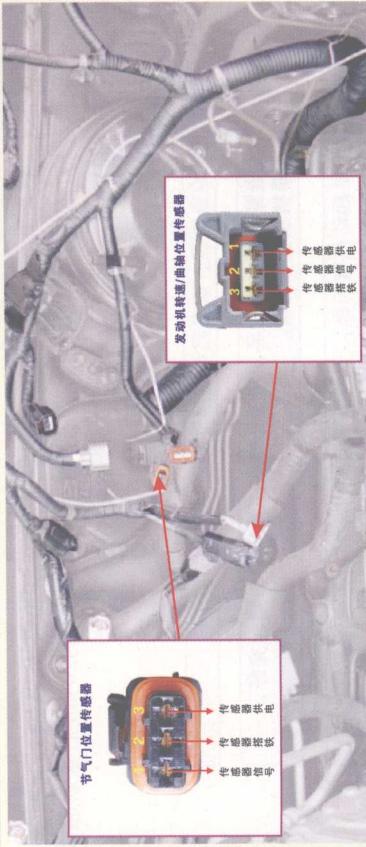


图1-4 传感器线束连接图



案例4-发动机不能起动

故障现象：

读取故障码：P0335（曲轴位置传感器电路故障）、P0202（第2缸喷油器电路故障）。发动机熄火后，再也无法起动。

故障诊断：

读取故障码：P0335（曲轴位置传感器电路故障）、P0202（第2缸喷油器电路故障）。发动机熄火后，再也无法起动。

拆检曲轴位置传感器，发现其内侧有很深的磨痕（图1-5）。正常情况下，在信号盘运转时，不应和曲轴位置传感器发生接触摩擦，二者之间应有一定的间隙。看来是信号盘和曲轴位置传感器不正常的摩擦造成了曲轴位置传感器的损坏。

故障排除：

换上新的信号盘和曲轴位置传感器，并用专用测试仪将故障清除，然后起动发动机，顺利起动，运转正常，故障排除。



图1-5 发动机转速传感器信号靶轮与传感器示意图

案例5-熄火后发动机无法起动

故障现象：

一辆伊兰特1.6L轿车，装备自动变速器，车辆在熄火约20 min后重新起动时发动机无法起动。

故障诊断：

- ①经检查发现，该车起动时起动机不运转。
- ②检查蓄电池电量充足，起动继电器工作正常，熔丝完好，变速器档位信号正常。
- ③怀疑起动机有问题，于是拆下起动机将其在蓄电池上搭接，但起动机运转正常。

一般来说，起动系统故障的检修较为简单，在日常检修中常常是处理起动机内部的触点烧损变形，接触不良，小齿轮松旷而更换，电刷磨损过度而更换，起动控制电路故障较少。

故障点评：



案例7-行驶时自动熄火故障

车主反映该车当自动变速器变速杆在驻车档时，发动机工况正常；将变速杆从驻车档的位置挂到倒档时，车辆也可以后退，并没有什么异常；若将变速杆挂至前进档时，则发动机有抖动现象，踩加速踏板可以行驶，但过3~5min就会自动熄火。

故障诊断：

故障现象：

一辆行驶了80000km的伊兰特轿车，发动机冷机起动困难，只要发动机起动以后，各种工况均正常。

故障诊断：

①用专用诊断仪对发动机进行检查，读取发动机控制模块中各组数据，显示正常。

②起动发动机，将制动踏板踩紧，将自动变速器变速杆挂到前进档，在车辆不动的情况下，发动机严重发抖并熄火。通过上述测试，可以判断在自动变速器输出轴等部件不作动的情况下，发动机依旧是工作不正常。

③因连续起动车辆，发觉起动机运转无力，用手触摸蓄电池，感觉温度很高，用万用表测量蓄电池电压发现其电压只有9.8V，显然蓄电池放电过度。过了一段时间再次测量蓄电池的正、负极电压为11.5V，说明蓄电池电压正在恢复。

④由以上分析蓄电池没有问题，可以肯定线路中有搭铁的地方。蓄电池电压下降很大，应该是线路中有大电流放电。顺着蓄电池正极检查，发现正极线在发动机和变速器之间经过处的固定夹已脱落，正极线的绝缘层磨损严重，磨破处离发动机缸体很近，怀疑磨破处与发动机搭铁导致故障。

⑤将蓄电池正极线束破损处重新连接捆扎后重新试车，一切正常，故障彻底排除。

故障点评：

该故障为发动机缸体与破损的线束接触，使蓄电池迅速放电，严重影响了发动机各传感器、点火系统、燃油系统的正常工作，使发动机严重抖动并熄火。

案例8-发动机冷机难起动故障

故障现象：

一辆行驶了80000km的伊兰特轿车，发动机冷机起动困难，只要发动机起动以后，各种工况均正常。

故障诊断：

对燃油系统供油压力和密封性进行了检查，正常。

检查点火系统，经用示波器检测，该发动机起动时，点火电压已经达到12V，能满足发动机冷机起动时的点火要求。

用CONSULT-II 专用诊断仪，对该车反复进行了起动试验。结果发现，CONSULT-II 专用诊断仪所显示的起动信号始终为“OFF”。这说明该车发动机在起动时，电控单元没有接收到点火开关“STA”档输出的信号，而是按照发动机正常运转状态下的供油方式进行供油，使得发动机在冷机起动时得不到相应的燃油加浓，造成进入气缸内的燃油蒸气浓度不够，以致发动机热机时好起动，冷机时就起动困难。

对该车的起动电路及各连接处做仔细检查，结果发现起动电路中的8号熔丝的输出端子接触不良。将8号熔丝输出端子重新连接后，该车发动机冷机难起动故障被排除。



二、伊兰特充电系统

充电系统电路分析

发电电压 (图2-1)。整流器把交流电整流为直流电压。是发电机的一部分，具有控制发电机输出电压的功能，调节器还控制充电警告灯。当发动机不转动、点火开关在“ON”位置时，发电机的L端子搭铁，充电警告灯亮，充电警告灯及励磁电阻提供的少量电流用来激励磁场线圈，发动机发电，L端子的电压上升至充电电压时，充电警告灯灭。如果发电机不发电，L端子的电压低于蓄电池电压，充电警告灯持续亮。

案例1—车灯开关内部短路故障排除

故障现象：

一辆现代汽车故障指示灯亮 (图2-2)。

故障现象：

一辆现代汽车故障灯亮。用专用故障仪检测，显示故障码为12、41。询问驾驶员后方知，此车在别的修理厂换过发电机，但故障灯依然亮着。

故障诊断：

先将蓄电池线拆下，15s后接上，清除故障码。

发动机运转半个多小时，故障灯没有亮。路试，故障灯又亮起。

回厂后，重新用诊断仪检测，故障码仍为12、41，蓄电池曾经拆过；发电机磁场线路不良。

用万用表测量发电机磁场接线柱B、C脚，打开点火开关时，电压为12V，起动发动机后，C脚电压怠速时在9.5~10.5V间变化，转速为2000r/min时电压为12V左右，打前照灯，开空调，电压在6~8V之间变化，关掉用电设备，测+B脚输出电压为14.48V，蓄电池电压为12.43V。

很显然，元电不良最有可能是接地不良。



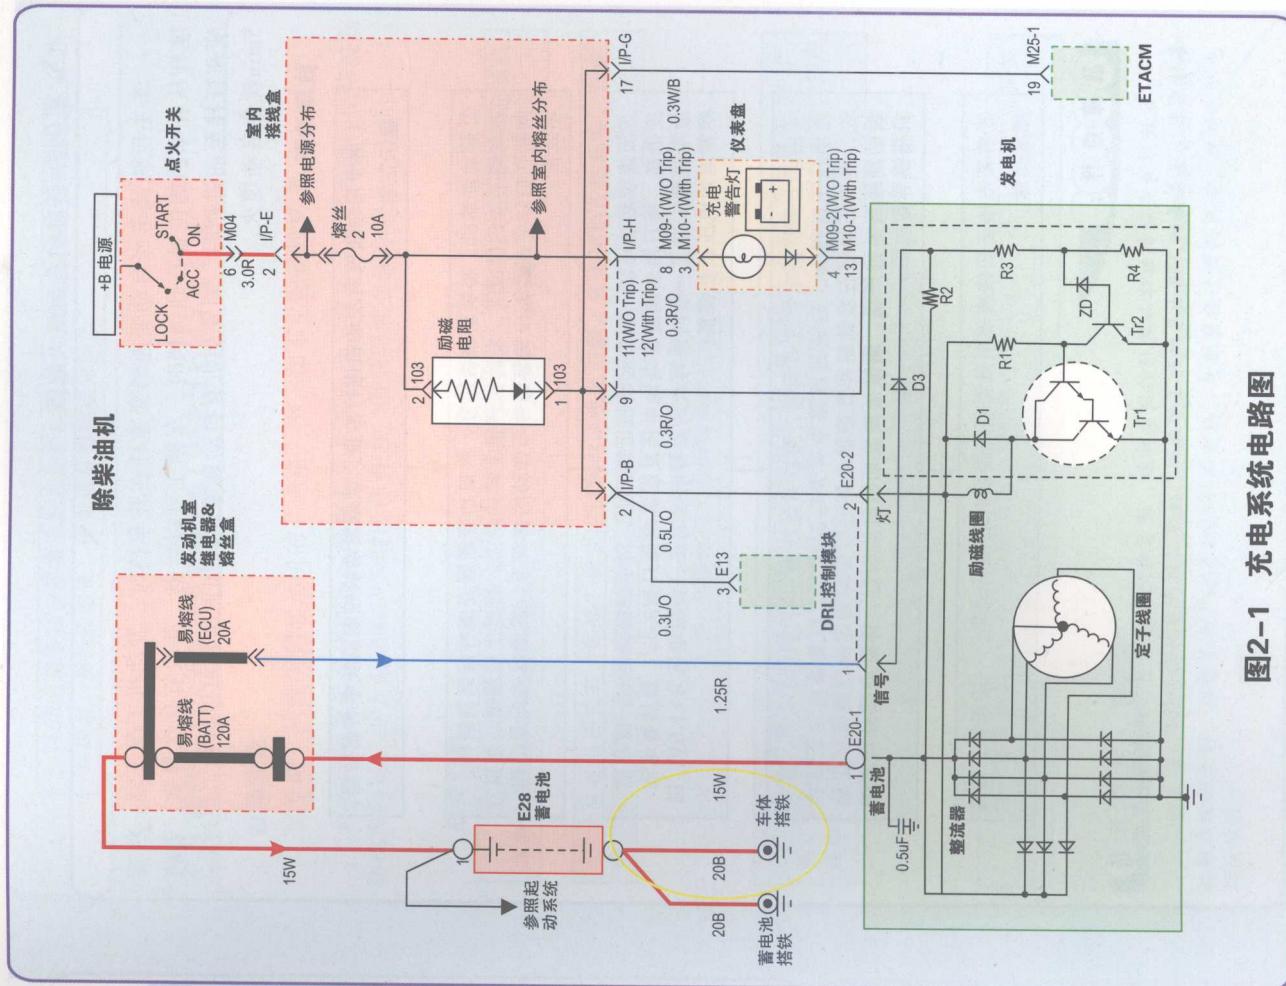


图2-1 充电系统电路图

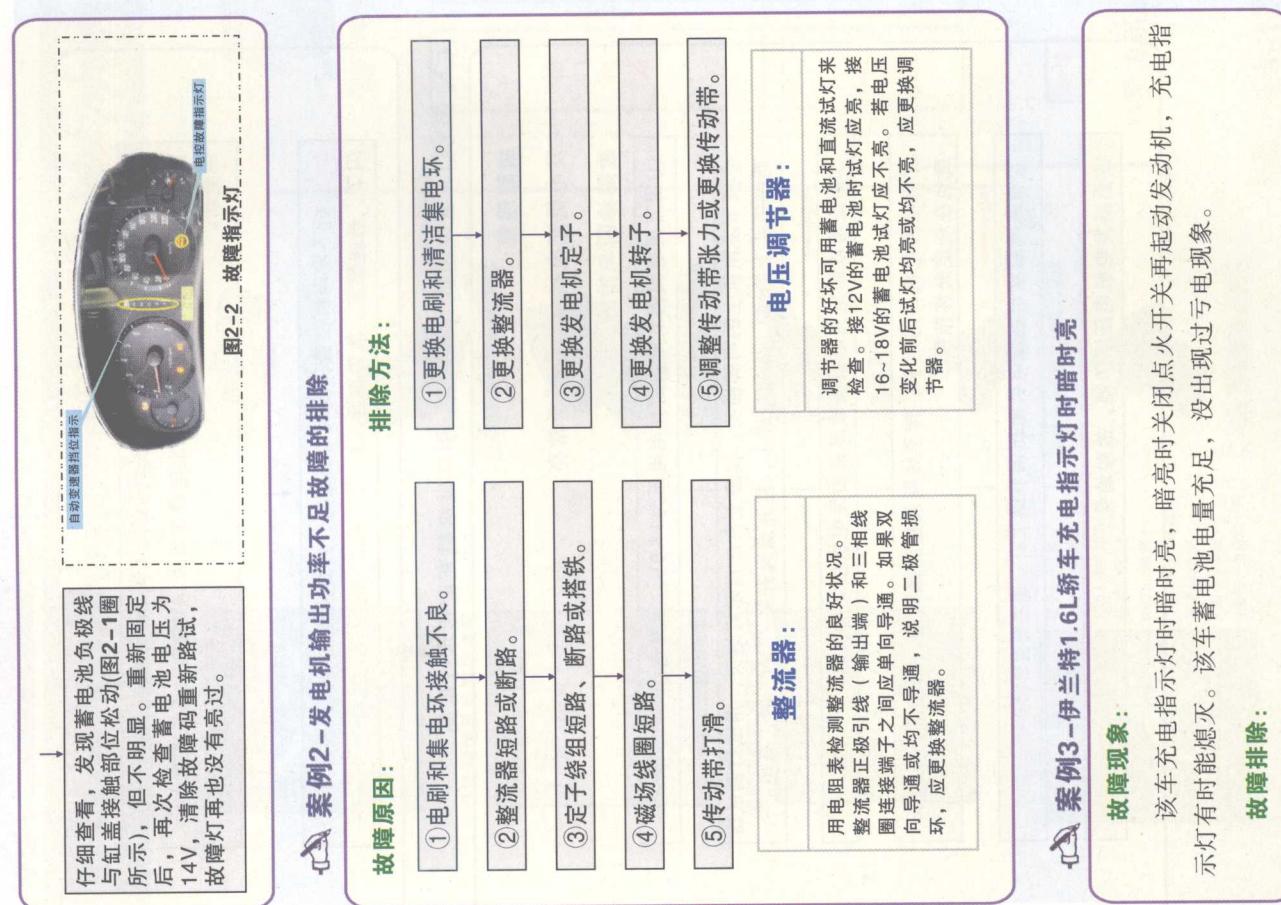

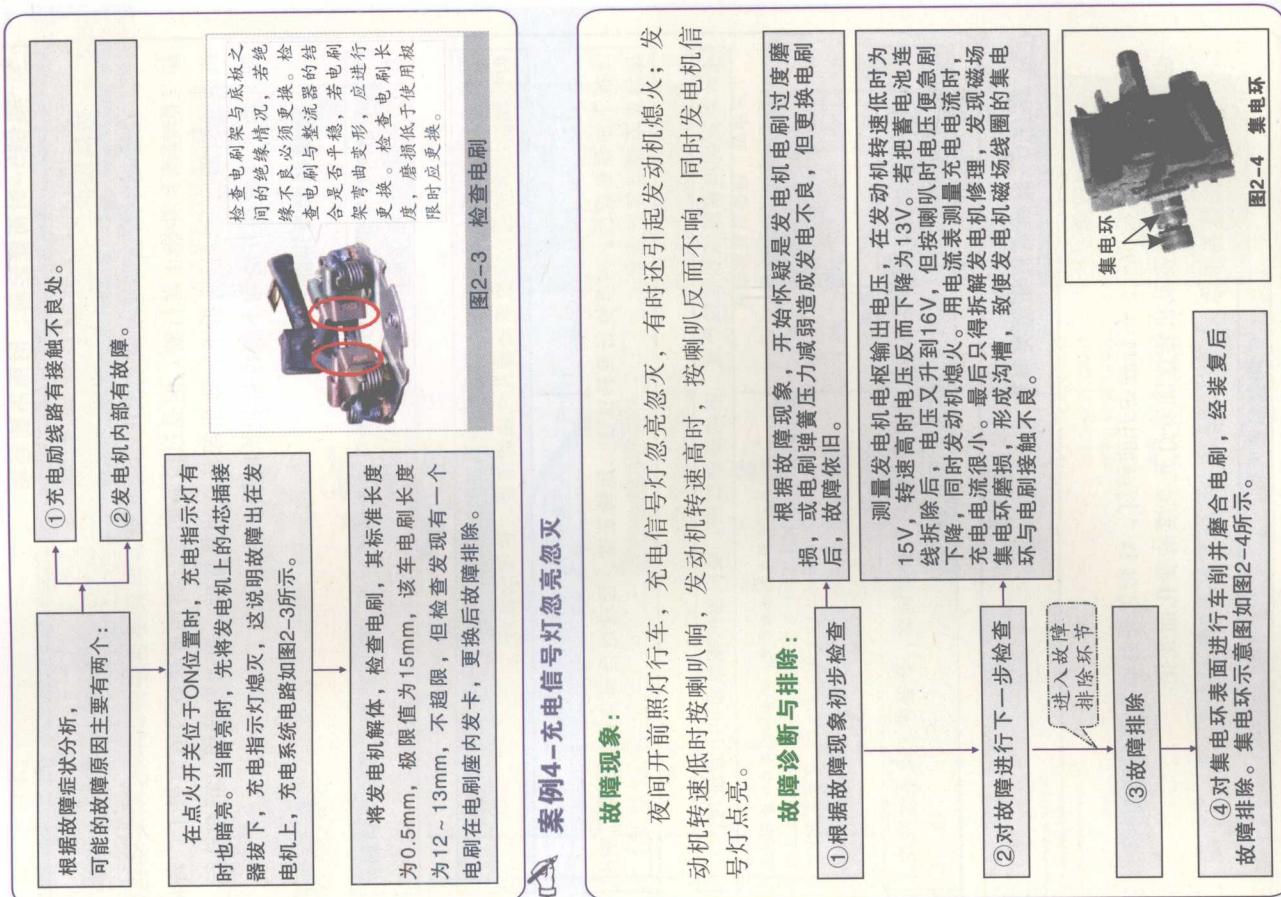

案例5-时而能起动、时而不能起动

故障现象：

在使用中若立即起动发动机则不能起动，但只要暂停片刻再起动发动机，却又能起动，并能正常行驶。但是过段时间后，再用此法就沒有效果了。若将汽油滤清器出油口接头拆下，放出部分汽油装复后，起动发动机又可起动行驶，但上述两种方法均不能维持较长时间。

故障检修与排除：

①该车电脑控制部分的电路和元件以及点火系统的低、高压线路，经检查均属正常，只是蓄电池电压偏低。

②供油系统也没有发现渗油。测量供油系统的油压时，发现其油压比正常值低。但检测油压调节器、各缸喷油器及汽油滤清器，性能均良好。

判定此类故障多为电动汽油泵故障所致。

③拆下油泵总成后，对其进行空转试验，运转正常，但在进行有负荷测试时，则出现转速不够或停转现象。

④分解发现油泵整流器烧蚀严重，电刷磨损过限，换向器的接触面过小且脏污。

电动汽油泵的电刷磨损严重，弹簧不能将其压紧在整流器上，整流器烧蚀，致使电动汽油泵的工作电流发生变化，导致供油系统工作不良或不工作；蓄电池的电压低，减小了电动汽油泵的工作电流，熄火后使用起动机，更会使蓄电池电压偏低。

⑤更换了新蓄电池，更换了电刷、清洁换向器后，装复试验，在各种工况下运转均正常，起动顺利。

案例6-前照灯光忽亮忽暗

故障现象：

一辆伊兰特轿车，在行驶中开前照灯，灯光忽亮忽暗，在怠速运转时，也是忽亮忽暗，且发动机转速随着灯光亮度的变化而变化。

故障检修与排除：

调整怠速无效。

测量发电机发电量，转速高时为13.9V，转速下降时为12.2V。虽然怠速忽高忽低，但发电机发电量应该为14V左右，不应该有太大的变动。

拆下发电机检查，发现电刷过短，经更换电刷后，开前照灯不闪了，怠速稳定，故障排除。

案例7-发电机调节器失效，引起发电机充电指示灯常亮

故障现象：

发电机充电指示灯起动后常亮。

故障诊断与排除：

①用万用表测得发电机的充电电压为11.5V，不充电。

②拔下发电机上的两脚插头，仪表上充电指示灯熄灭，用试灯测试该两脚插头上的S脚（即较粗线），打开点火开关“ON”时，有电。

③由此可以断定充电系统故障是由发电机损坏所引起。

④拆检发电机，对定子、转子线圈及整流器测量，均正常，电刷长度也在规定允许范围内。

⑤看来问题就在发电机电压调节器上。

⑥更换发电机电压调节器，故障消失。

故障排除。

三、伊兰特点火系统

伊兰特点火系统，采用双缸同时点火方式，2、3缸共用一组高压点火线圈，1、4缸共用另一组点火线圈，其具体结构简图如图3-1所示。发动机电控单元接收发动机曲轴位置、凸轮轴位置等传感器信号确定点火提前角和点火正时。

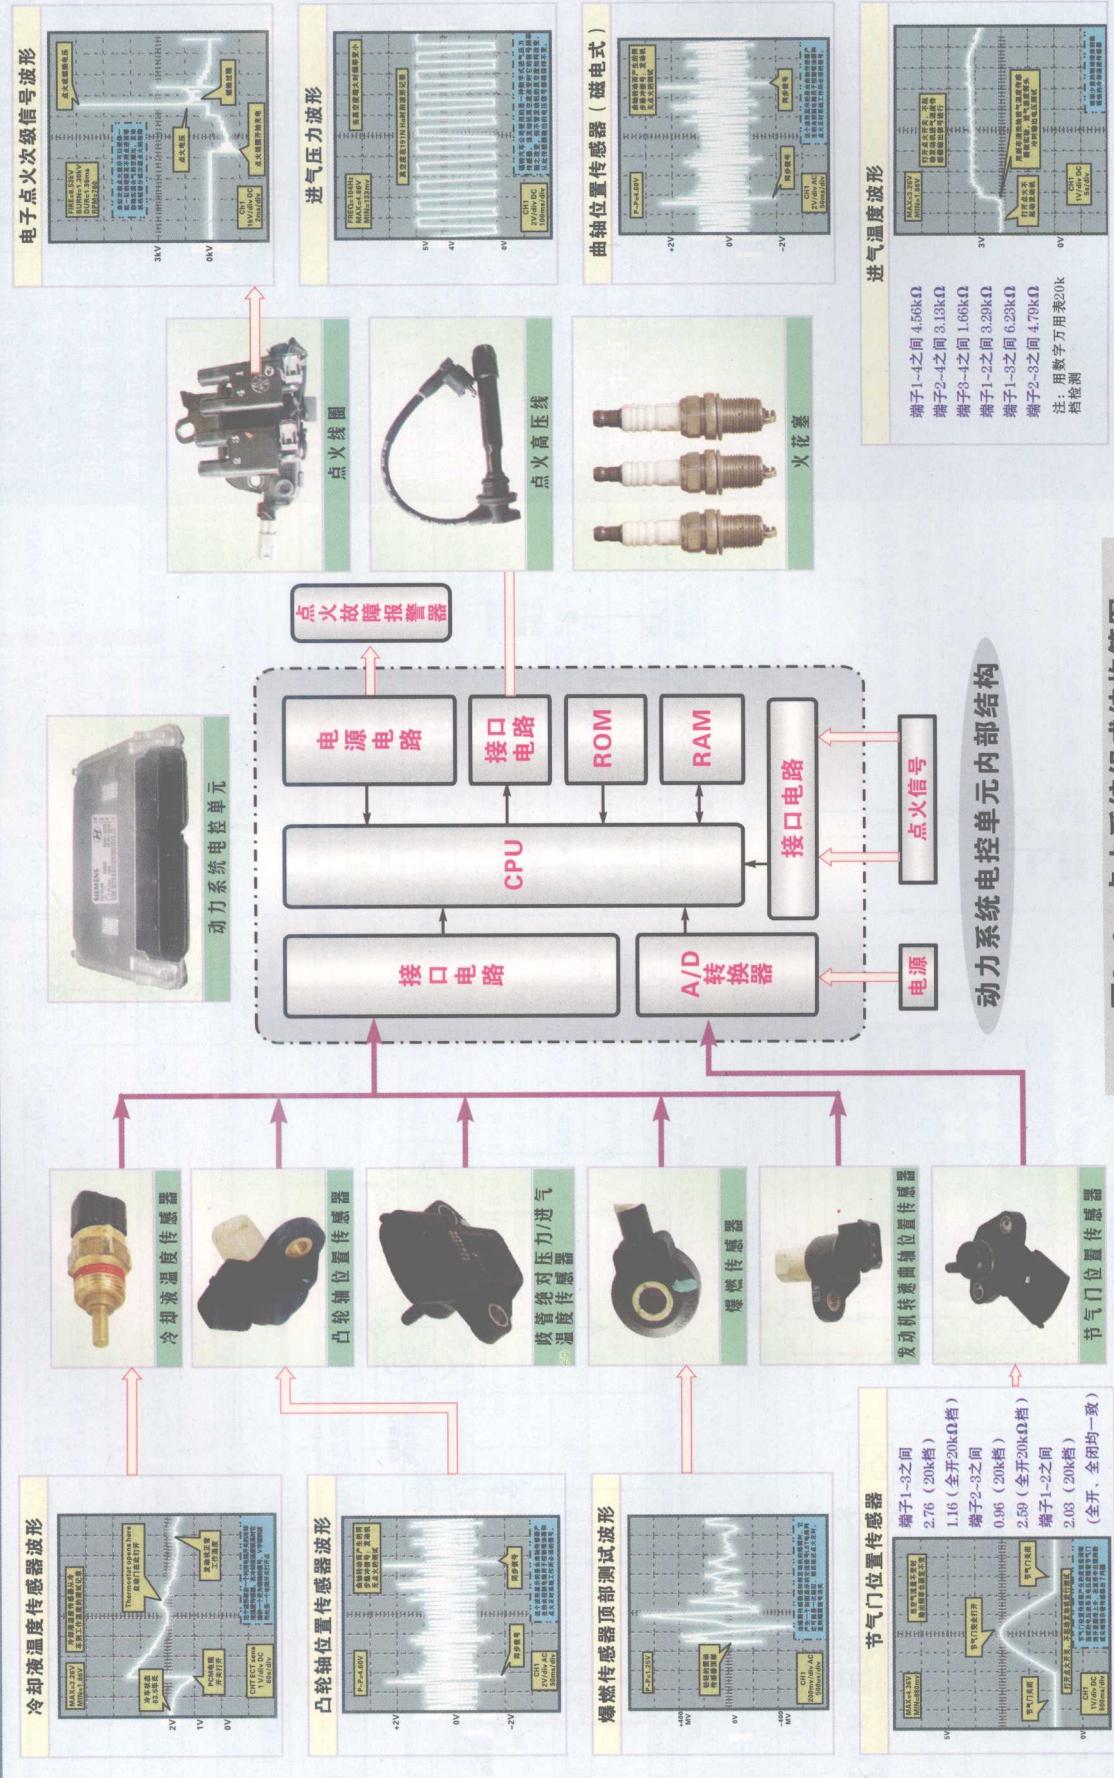


图3-1 点火系统组成结构简图