

高等学校教学用書



金屬工藝學

同濟大学金工与
机械零件教研組編

人民教育出版社

高等学校教学用書



金屬工藝學

同濟大學金工與
機械零件教研組編

人民教育出版社

本書系由原高等教育部委托同濟大學金工與機械零件教研組根據該組自擬的 70—80 學時的土建類專業用的“金屬工藝學”教學大綱編寫的。

本書共分六篇計 32 章，內容包括：金屬的冶金、金屬學、鑄造、壓力加工、焊接和金屬切削加工等六個部分，為了結合土建類專業的需要並根據編者在土建類各專業中多年來的教學經驗，着重敘述了金屬學和焊接兩部分；而對其餘部分則作概括簡要的介紹。

本書可作為高等學校土建類各專業的教本及其他非機械類專業的主要參考書，也可供工程技術人員參考之用。

參加本書編寫工作的為：趙善性、孫鼎倫和錢增新等同志。

金屬工 藝 學

同濟大學金工與機械零件教研組編

人民教育出版社出版 高等學校教學用書編輯部
北京宣武門內康民巷 7 号

北京市書刊出版業營業許可證出字第 2 号

京華印書局印裝 新華書店發行

統一書號 15010·902 ·開本 850×1168 1/32 ·印張 11 5/16

字數 284,000 ·印數 00001—20,000 ·定價 (7) ￥1.30

1960 年 8 月第 1 版 1960 年 8 月北京第 1 次印刷

序 言

本書系受前高等教育部委托根据同济大学金工与机械零件教研組自拟的“金屬工艺学”教学大綱編写的，可作为土建类专业及其他非机械类专业的“金屬工艺学”一課的教材。

本書在編寫時，根据土建类专业的特点以及編者多年来的教學經驗，同时又照顧到这些专业中這門課程的教學時數較少，并配合工厂实习(或實驗)的教學，在內容方面着重叙述了金屬學和金屬的焊接兩部分，但对其他部分——金屬的冶炼、鑄造、金屬壓力加工及金屬切削加工也作了概括簡要的介紹。因此就本書的整个內容看來，仍然保持着“金屬工艺学”這門科学的完整性和系統性。

在編寫期間，适逢苏联专家杜比宁(Н. П. Дубинин)教授来我国講學。本書某些部分承蒙专家及交通大学、重庆大学、成都工学院、成都電訊工程学院等兄弟院校金工教研組的几位同志在百忙之中提供了宝贵的意見，特此表示謝意。

本書系由同济大学金工与机械零件教研組金屬工艺学教師趙善性、孙鼎倫和錢增新等同志集体編寫的。

由于編寫時間倉促，匆匆付印，同志們对原稿提的不少意見，未及一一补充修改；特別是通过整风运动，全国人民在党的社会主义建設總路線的鼓舞下，破除了迷信，大鬧技术革命，在冶金和机械制造各个方面，正以惊人的速度在飞跃前进，取得了不少前所未有的創造和成就。這方面的資料沒有得到充分的反映。同时，又限于編者水平，謬誤之处在所难免，殷切希望使用者多提意見，以便再版时一并修正。

編者

1959年于上海同濟大學

緒論

金屬工艺学是一門研究金屬和合金的冶炼、性能及其加工方法的綜合性科学。

金屬工艺学由下列六个部分組成：

(1)金屬的冶炼：是研究将矿石和廢料冶炼成金屬或合金的工业方法。

(2)金屬学：是研究金屬及合金的成分、組織和性能之間的关系，以及金屬和合金在各种不同因素影响下所产生的性能的变化。

(3)鑄造：是叙述用液体金屬或合金澆注到預先制备好的鑄型內，以获得一定形状的零件的过程。

(4)金屬压力加工：是研究借外力作用于具有塑性的金屬或合金，使其产生永久变形的方法来制造毛坯或零件的过程。

(5)金屬的焊接：是研究将金屬零件的連接处加热到熔化或半熔化状态后，使彼此連接成一整体的方法。

(6)金屬切削加工：是研究用刀具从毛坯上切除一部分金屬，以获得所需形状和尺寸的零件的方法。

图 1 表示金屬工艺学所要研究

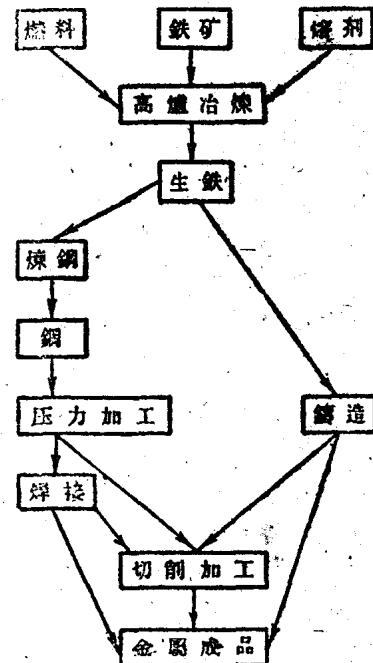


图 1 由矿石制成金属成品的主要过
程简图。

的由矿石制成金属成品的主要过程。

金属工艺学在培养机械工程人员的过程中固然是一门必修的非常重要的技术基础课，但对于土木建筑工程人员来说，也是一门不可缺少的知识。

由于金属具有很多特性（如强度、韧性、可焊性、耐蚀性等），在土建工程中金属材料（尤其是黑色金属）的用量非常浩大。例如，在一座现代化的厂房建筑中，从大的梁、柱、桁架到小的门窗、钩搭都是用金属材料加工制成的。在桥梁建筑中，金属的用量也相当大，如1957年建成的武汉长江大桥九跨共长1146米，其中构件全部是应用钢材制成的。此外，在卫生工程方面的给水排水管道、暖气通风设备；水利工程中的贮水库、闸门等都是用金属材料经机械加工的方法制成的。

因此，在土建工程中，如何正确、合理地选用金属材料，以及选择最有效和最经济的加工、安装方法，以更好地贯彻党中央提出的“多、快、好、省”的建设方针，就成为设计人员和施工人员的重要任务。

近代的趋势是建筑结构的装配已越来越多地由焊接代替了铆接，同时由于焊接技术的不断发展，使在建筑结构中得到广泛的应用。例如，钢筋的连接，若以30倍绑扎搭接的方法（即搭接长度为钢筋直径的30倍）所需费用为100的话，改用8倍电焊搭接的方法则需73，如再改用对焊的方法连接，则费用将降至40。应用焊接连接的优点还不仅限于经济效果，同时它为构件生产工厂化进一步提供了可能，并且能进行严格的检验，更好地保证建筑结构的质量。

由此可见，作为一个土建工程技术人员就应该对金属的来源和性能，以及金属的各种加工方法和所用设备等具备基本的必要知识；学习本课程的目的也就在于此。

金属工艺学是在总结历代劳动人民在劳动中所积累的经验的基础上发展起来的。我国古代人民在发展金属工艺学方面的成就是极其伟大的，这些将在以后各篇中分别予以介绍。

目 录

序言 IX

緒論 XI

第一篇 金屬的冶煉

概述 1

第一章 炼鐵 3

- | | |
|----------------|----|
| 1-1 炼鐵所用的原料 | 3 |
| 1-2 矿石熔炼前的处理 | 5 |
| 1-3 耐火材料 | 7 |
| 1-4 高爐的构造 | 8 |
| 1-5 高爐的附属设备 | 10 |
| 1-6 高爐中的物理化学变化 | 13 |
| 1-7 高爐产品 | 15 |

第二章 炼鋼 16

- | | |
|----------|----|
| 2-1 一般概念 | 16 |
| 2-2 转爐炼鋼 | 17 |
| 2-3 平爐炼鋼 | 22 |
| 2-4 电爐炼鋼 | 26 |
| 2-5 鋼的澆鑄 | 28 |

第三章 有色金屬的冶炼 31

- | | |
|--------|----|
| 3-1 炼銅 | 31 |
| 3-2 炼鋁 | 35 |

第二篇 金屬學

概述 39

第四章 金屬的結晶构造及結晶过程 41

- | | |
|-----------------------|----|
| 4-1 金屬的結晶构造 | 41 |
| 4-2 純金屬的結晶过程 | 43 |
| 4-3 金屬在固态时的轉变——同素异晶轉变 | 47 |

4-4 研究金属结晶组织的方法	48
第五章 合金理論	50
5-1 合金的构造及其特性	50
5-2 二元合金状态图	51
5-3 第一类合金状态图	52
5-4 第二类合金状态图	55
5-5 第三类合金状态图	57
5-6 第四类合金状态图	59
5-7 合金性能与状态图的关系——庫爾納可夫定律	60
第六章 鐵碳合金状态图	63
6-1 鐵	63
6-2 鐵碳合金状态图	64
第七章 鋼的热处理	71
7-1 一般概念	71
7-2 鋼在加热时的轉变	72
7-3 奥氏体的等溫轉变	73
7-4 奥氏体在連續冷却时的轉变	77
7-5 鋼的退火和正火	78
7-6 鋼的淬火	80
7-7 鋼的回火	82
7-8 鋼的表面淬火	83
7-9 鋼的化学热处理	85
第八章 碳素鋼与合金鋼	90
8-1 碳素鋼的分类	90
8-2 碳和杂质对鋼的組織及性能的影响	95
8-3 合金元素对鋼性能的影响	96
8-4 合金鋼的标号和分类	99
第九章 鑄鐵	107
9-1 白口鐵和灰口鐵	107
9-2 灰口鐵的石墨化及影响石墨化的因素	108
9-3 孕育鑄鐵和球墨鑄鐵	111
9-4 可鍛鑄鐵	113
第十章 有色金屬	115

目 录

10-1 鋼及其合金	115
10-2 鋅及其合金	120
第三篇 鑄造	
概述.....	123
第十一章 模型、型心盒和造型材料.....	125
11-1 模型和型心盒	125
11-2 造型材料	128
11-3 造型材料的制备	131
第十二章 造型.....	133
12-1 造型概念	133
12-2 手工造型	134
12-3 机器造型	138
12-4 型心的制造及其在铸型中的固定	141
12-5 浇注系统	145
第十三章 鑄件的制取.....	146
13-1 鑄铁的熔化	146
13-2 鑄型的澆鑄，鑄件的出砂和清理	149
13-3 鑄件的缺陷及其产生的原因	150
13-4 鋼、有色金屬及其合金的鑄造特点	151
第十四章 特殊鑄造的概念.....	153
14-1 冷硬鑄造	153
14-2 硬模鑄造	154
14-3 离心鑄造	154
14-4 壓力鑄造	155
14-5 蝴蝶精密鑄造	157
第四篇 金屬壓力加工	
概述.....	189
第十五章 金屬壓力加工的理論基礎.....	161
15-1 金屬塑性变形的概念	161
15-2 壓力加工对金屬組織和性能的影响	163
第十六章 加熱規範與加熱設備.....	167
16-1 加熱規範	167

16-2 加热设备	168
第十七章 轧制和拉丝.....	171
17-1 轧制的原理及设备	171
17-2 钢管的轧制	176
17-3 拉丝	178
17-4 钢筋的冷加工	179
第十八章 锻造和冷冲压.....	182
18-1 无型锻造的工艺及其设备	182
18-2 模型锻造	187
18-3 冷冲压	189
第五篇 金属的焊接和切割	
概述.....	193
第十九章 电弧焊.....	195
19-1 一般概念	195
19-2 手动电弧焊的电源	197
19-3 电焊机的概念	198
19-4 手动电弧焊的工具及附具	201
19-5 电焊条	203
19-6 焊接接头	206
19-7 手动电弧焊整工艺	209
19-8 自动电弧焊的原理及设备	213
19-9 半自动电弧焊	218
19-10 自动电弧焊的焊剂及焊接工艺	219
19-11 电渣焊	222
19-12 在保护气体中的电弧焊	225
19-13 电弧焊的安全技术	227
第二十章 气焊与气割.....	228
20-1 一般概念	228
20-2 气焊设备	229
20-3 乙炔-氧火焰	235
20-4 气焊工艺	236
20-5 加压气焊	238
20-6 氧气切割	240

第二十一章 鋼、鑄鐵和有色金屬的焊接特点	248
21-1 低碳鋼的焊接	248
21-2 合金元素对鋼可焊性的影响	245
21-3 灰鑄鐵的焊接	246
21-4 有色金屬的焊接	247
第二十二章 接触焊	249
22-1 一般概念	249
22-2 对焊	250
22-3 点焊	255
22-4 焊接	258
第二十三章 建筑结构的焊接	260
23-1 焊接结构的型式	260
23-2 焊接应力和变形	261
23-3 减小焊件內应力和变形的方法	263
23-4 格式結構的焊接	266
23-5 建筑类板結構的焊接	268
23-6 管道的焊接	270
第二十四章 焊接缺陷及焊缝质量的检验	272
24-1 焊接缺陷	272
24-2 焊缝质量的检验	274
第六篇 金属切削加工	
概述	277
第二十五章 金属切削加工的基本概念	279
25-1 一般概念	279
25-2 刀具的几何形状	280
25-3 切削用量和切削面积的几何参数	283
25-4 切削功率	285
25-5 切屑形成过程的概念	287
25-6 加工精度与表面光洁度	288
第二十六章 金属切削机床的分类及其传动	291
26-1 金属切削机床的分类	291
26-2 有级变速与无级变速的传动机构	292
26-3 反向机构、往复运动与间歇运动机构	295

第二十七章 車床	298
27-1 螺絲車床的構造	298
27-2 車床附件	300
27-3 車床工作法	303
27-4 端面車床和立式車床	307
27-5 轉塔車床	308
第二十八章 鑽床	310
28-1 鑽削概念及孔加工刀具	310
28-2 鑽床及其工作法	315
第二十九章 銑床	318
29-1 銑刀及銑削概念	318
29-2 銑床	321
29-3 分度頭	323
第三十章 鉋床	324
30-1 鉋削概念	324
30-2 鉋床	326
30-3 拉削加工的概念	329
第三十一章 磨床	330
31-1 磨削概念	330
31-2 磨床	332
31-3 精密加工的概念	336
第三十二章 鋸工	338
32-1 鋸工的基本類型	338
32-2 划綫	339
32-3 切割、鏟削與刮削	341
32-4 切螺紋	344
32-5 管子的切割與彎曲	346
參考書目	349

第一篇 金屬的冶煉

概 述

工业上应用的金属可分为黑色金属和有色金属两大类。铁及其合金属于黑色金属，其余的金属都属于有色金属。

冶金工业是工业基础的基础，是我们幸福生活的支柱。现代工业中，不論是重工业或轻工业、交通运输业、农业、国防及其他国民经济各个部門都需要钢铁制成的机器来装备。在基本建設方面，许多巨大的建筑工程也都需要冶金工业供给各种成型钢材（如钢梁、角钢、槽钢、钢筋、钢管等）。同时，各个工业部门之間又是互相联系、互相作用着的：一方面，各种工业的发展要以钢铁工业为基础；另一方面，钢铁工业的发展，又反过来推动其他工业。因此，冶金工业的规模在很大程度上标志着一个国家工业化的水平。

根据历史文献的記載，我国人民在古代已經对金属的冶炼方面作出了許多重要的貢獻，比欧洲約早 1700 年。“左傳”記載，在公元前 513 年晋国就用铁铸造有銘文的鼎。由此可見，在那时炼铁手工业已經有了比較长远的历史和相当的技术水平。近几年来全国各地配合基本建設，进行了考古发掘，从出土文物中也証明了我国人民早在公元前 200 多年的战国时代就已经普遍利用铁制的生产工具。

在炼钢方面，战国时代已发明了“自然钢”的冶炼方法，并能炼出非常坚韧的钢铁。我国古代許多杰出的宝劍（如干将、莫邪等）就是用钢制成的。在“吳越春秋”和“越絕書”两書中也有不少有关宝劍的記述。

以上可以充分說明我們的祖先对冶金方面的丰富知識。但是，由于我国长期处于封建統治和外国資本壟斷及控制之下，旧中国的冶金

工业发展是极其缓慢和落后的。

解放后，由于中国共产党和人民政府的正确领导，苏联的无私帮助，我国冶金部门广大职工的忘我劳动，仅三年多的时间（1949—1952年），我国冶金工业的发展已经超过了历史上最高水平的1943年。在第一个五年计划期间，我国钢产量已从居世界第十八位上升到第九位，平均每年递增了31%，五年共增加了四百万吨。

在我国工农业大跃进的1958年中，全国人民在党所制定的鼓足干劲、力争上游、多快好省地建设社会主义总路线的鼓舞和指引下，在工业战线上实行了在优先发展重工业的原则下，重工业和轻工业、中央工业和地方工业、大型企业和中小型企业、洋法生产和土法生产同时并举的方针，全国范围内掀起了全党全民办钢铁工业的高潮；钢铁企业广大职工通过整风运动，破除迷信，大搞技术革命，在企业管理中推行了集中领导与大搞群众运动相结合的工作方法，因而使我国钢铁工业在每一个生产环节上都出现了史无前例的高产纪录和大面积丰收。根据国家统计局发布的1958年国民经济发展情况公报的统计：1958年生铁产量达1369万吨，比上年增长了131%，钢产量为1108万吨，比上年增长107%，如不计土钢，由近代设备生产的洋钢为800万吨，比1957年增长了265万吨，增长速度达到49.5%。此外，还试制成功了很多新产品，其中有：多种低合金高强度结构钢、复合不锈钢板、高度550毫米的大型工字钢等。同时，技术水平和生产能力也有了迅速提高。

1959年我国钢产量（不包括土钢）达到1335万吨，比1958年增长67%；生铁（不包括土铁）达到2050万吨，增长115%。

1958年和1959年两年的连续跃进，使我国钢产量从1957年的535万吨剧升到1335万吨，这样的规模和速度不仅在我国而且在世界上都是空前的。以资本主义国家中钢铁工业最发达的美国而言，它的钢产量在近四十年中也从来没有达到这样的速度。因而，这样的辉煌

成績不但在國內而且在國際上都具有重大的政治意義。

在 1958 年和 1959 年巨大勝利的基礎上，1960 年將要實現一個更大躍進、更加宏偉的目標。1960 年我國鋼產量將要達到 1800 萬噸。我們深信，在社會主義建設總路線的光輝照耀下，黨的八屆八中全會“反右傾、鼓干勁”的號召下，全國人民繼續鼓足干勁、力爭上游，發揚苦干、实干、巧干的精神，充分發揮各方面的潛在力量，開展轟轟烈烈的增產節約運動，一定能夠完成和超額完成這一艰巨而光榮的任務。

第一章 煉 鐵

1-1 煸鐵所用的原料

鐵是關係國民經濟最重要的金屬，它是製造各種金屬制品最常用的材料。但是，純鐵很易和其他元素化合，特別是和氧元素化合，所以自然界中除在隕石內可能發現純鐵外，鐵都是以化合物的形態存在的。

含鐵較多的礦石稱為鐵礦石。鐵礦石中除鐵的氧化物外，其他元素的氧化物(SiO_2 、 MnO 、 Al_2O_3 等)稱為廢石。

生鐵是鐵和碳的合金，由礦石在高爐中熔煉而成。煉鐵所需要的原料主要有：鐵礦石、燃料和熔劑。

鐵礦石 在自然界中具有工業價值的鐵礦主要可分為下列四種：

(1) **赤鐵矿** 這種礦石中鐵以無水氧化物(Fe_2O_3)的形式存在。理論含鐵量為 70%，由於廢石的存在，實際含鐵量約 40—65%。這種礦石所含有的雜質較少，是一種較好的礦石。它的顏色是由淡紅色至深紅色。

(2) **磁鐵矿** 這種礦石中鐵以磁性氧化鐵(Fe_3O_4)的形式存在。理論含鐵量為 72.4%，由於廢石的存在，實際含鐵量約 40—70%。這種

矿石質地坚硬而細密，較難還原。它的顏色多為黑色。

(3) 鐵礦 稀土礦中鐵以含水氧化物($2\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$)的形式存在，理論含鐵量為60%，由於廢石的存在，實際含鐵量約30—50%。它的顏色自褐色至黑色。

(4) 菱鐵礦 稀土礦中鐵以碳酸鹽(FeCO_3)的形式存在，理論含鐵量為48.2%，由於廢石的存在，實際含鐵量約20—40%。它的顏色呈淡黃色。

上述四種稀土我國都有出產，而產量最多的是赤鐵礦和磁鐵礦，鞍山、包頭和大冶都是重要的產地。

我國已知的鐵礦資源分布相當廣泛，而且儲藏量極其豐富，一般品質也比較優良，所以有足夠的科學根據，我國鋼鐵工業的建設具有豐富而優越的礦藏資源。

根據稀土內廢石化學成分的不同可分為：酸性礦、鹼性礦和中性礦。酸性礦的廢石主要是 SiO_2 ；鹼性礦的廢石主要是含鈣、鎂、鋁等的氧化物(CaO 、 MgO 、 Al_2O_3 等)；酸性和鹼性廢石各占其半的稱為中性礦。現在自然界中所發現的鐵礦大多是酸性礦。

燃料 稀土熔煉時，燃料中的碳不僅供給燃燒時所必須的熱量，而且也是使鐵的氧化物還原成鐵的一種重要元素。對於燃料不仅要考慮到其發熱量、孔隙度和有害雜質的含量(如硫、磷等)；也要考慮到是否有足夠的強度，以免在爐中受爐料的壓力而破碎。

燃料可以分為固體、氣體和液體燃料三種。在高爐中僅用固體燃料——木炭和焦炭。

用木炭作為煉鐵的燃料曾有一百多年之久，它與焦炭比較，發熱量高，孔隙度好，灰分、硫分等有害雜質含量少。但是由於它的強度不足，限制了高爐的生產率。同時，由於木炭的產量少、價格高，所以在十九世紀後半期開始採用焦炭，並逐漸代替了木炭，成為煉鐵用的主要燃料。

焦炭是由结焦煤在炼焦炉中隔绝空气加热至950—1000°C得到的。优良的焦炭应含有少量的灰分和硫分，并有高的强度。

一般焦炭含碳82—90%；硫0.6—1.4%；灰分7—11%。焦炭的发热量为6700—7300千卡/公斤。正常的焦炭耐压强度约为100公斤/厘米²。

我国炼焦煤的储量丰富，含硫、磷等有害杂质较少，质量优良，为我国冶金工业创造了有利条件。

熔剂 用来降低矿石中废石的熔点，并使废石和燃料中的灰分熔化结合成渣，从生铁中分离出去。


由于自然界中存在的矿石大多是酸性矿，所以应当用碱性熔剂造渣。主要碱性熔剂有石灰石(CaCO₃)和白云石(MgCO₃)，而应用最广的是石灰石，因其储量多，开采容易，是最便宜的碱性熔剂。

酸性矿石(SiO₂)和碱性熔剂相互作用时，所进行的反应可用下式表示：



CaSiO₃和MgSiO₃的混合物熔点约为1380°C，而SiO₂的熔点约为1713°C。

碱性熔剂还能与硫作用形成爐渣，减少了生铁中硫的含量，它在爐内的反应如下：

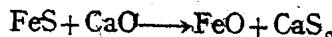

1-2 矿石熔炼前的处理

炼铁所用的矿石要有稳定的化学成分和易于还原，同时要有一定的块度和尽可能高的含铁量。

矿石的化学成分决定所用熔剂的性质和数量。酸性矿石需用碱性熔剂；碱性矿石则用酸性熔剂；中性矿石可以不用熔剂。有时为了降