

本館藏

302379

筑路机械
维修先进经验汇编

交通部公路总局



人民交通出版社

本書介紹了大躍進以來各省保修筑路機械的先進經驗。各省在自力更生、延長機械修理期限和加速機械運轉的前提下，創造了許多寶貴的機械保修經驗（內容包括舊件修復、保修工具改革、自制配件和代用配件、機具改進、經驗總結），可供建築和筑路機械保修部門的有關人員參考。

筑路機械保修先進經驗匯編

交通部公路總局

*

人民交通出版社出版

（北京安定門外和平里）

北京市書刊出版業營業許可證出字第〇〇六號

新华書店科技發行所發行 全國新华書店經售

人民交通出版社印刷廠印刷

*

1960年8月北京第一版 1960年8月北京第一次印刷

開本：787×1092毫米 印張：4 1/2版

全書：115,000字 印數：1—3,800冊

統一書號：15044·1408

定價（8）：0.43元

537
63066

前　　言

在1958年以来，在全国大跃进的形势下，筑路机械保修工作和全国公路运输部门一样在脚步前进，两年来取得了很大的成绩。1959年12月我局在西安召开了十七省的筑路机械座谈会，交流了一百余项先进经验。为了更广泛地交流经验，把筑路机械保修工作推向更高的水平，我们把西安筑路机械会上各省送来的先进经验（内容分：旧件修复、保修工具改革、自制配件和代用配件、机具改进以及经验总结五部份）汇编成册，以供参考。

各省送来的资料，我们作了一些删改，同时有一部份资料由于尚需补充修改或送来较迟，未能全部编入本书中。

目 录

一、筑路机械零件的修复

- 发动机曲轴的焊修 陕西省交通厅西安筑路机械厂 (8)
焊接断裂曲轴的經驗 广东省交通厅公路基建处 (7)
气门头电焊及镀铬 广东省交通厅公路基建处 (9)
柴油机高压油泵柱塞副的修复 陕西省交通厅西安筑路机械厂 (10)
大小瓦片的镀铜修复方法 陕西省交通厅西安筑路机械厂 (14)
一般轴类零件的焊接修理 陕西省交通厅西安筑路机械厂 (16)
齿轮的修复 陕西省交通厅西安筑路机械厂 (17)
颚式轧石机靠背的焊修 陕西省交通厅西安筑路机械厂 (18)
D-7与D-8推土机驱动轮花键的修复 陕西省交通厅西安筑路机械厂 (19)
D-7型推土机后驱动轮轴壳的修复 辽宁省交通厅机械队 (20)
大万国倾卸车推力杆和筒头钢碗的改进 广东省交通厅公路基建处 (22)
滚筒的焊修 陕西省交通厅西安筑路机械厂 (23)
軌鏈节的焊修 陕西省交通厅西安筑路机械厂 (24)
引导輪和驱动輪的焊修 陕西省交通厅西安筑路机械厂 (25)

二、保修工具改革

- 改装磨气门机为搪连杆轴承机

- 广东省交通厅公路基建处 (29)
 吉斯-5主軸承擴削工具 辽宁省交通厅机械队 (30)
 改进单只气缸套擴削工具座
 西陕西省交通厅西安筑路机械厂 (34)
 在車床上擴大缸套的經驗 辽宁省交通厅机械队 (37)
 在車床上車制12馬力单缸柴油机曲軸齒輪的經驗
 辽宁省交通厅机械队 (38)
 D-7型推土机驅动輪半軸拆卸工具
 广东省交通厅公路基建处 (38)
 HD-14推土机平衡軸研磨工具
 广东省交通厅公路基建处 (39)
 柴油机噴油泵試驗台 河北省交通厅工程局机械处 (41)
 电子听音器 陝西省交通厅西安筑路机械厂 (42)
 电火花加工设备 陝西省交通厅西安筑路机械厂 (43)
 阳极切割机 陝西省交通厅西安筑路机械厂 (48)
 輕便式自动氧炔切割机 陝西省交通厅西安筑路机械厂 (50)
 超声波探伤仪 陝西省交通厅西安筑路机械厂 (53)
 高频振盪式自动高溫控制器
 陝西省交通厅西安筑路机械厂 (55)
 利用直流电火花磨硬質合金开山鑽头
 广东省交通厅公路基建处 (59)
 中压排水式自动控制乙炔发生器
 陝西省交通厅西安筑路机械厂 (62)
 自制鑽床改夢絞螺栓絲牙机
 广东省交通厅公路基建处 (64)
 金属粉碎机 陝西省交通厅西安筑路机械厂 (65)

三、自制配件及代用配件

小設備鑄造二噸重压路机后滾輪

.....	黑龙江省交通厅公路局机械队	(67)
锰钢焊条的制造	陕西省交通厅西安筑路机械厂	(70)
自制生铁焊条	广东省交通厅公路基建处	(77)
自制配电盘分火凸轮	辽宁省交通厅机械队	(80)
改装火花塞	辽宁省交通厅机械队	(81)
土法制造整流子	河北省交通厅工程局机械处	(83)
活塞环的制造	陕西省交通厅西安筑路机械厂	(85)
离心浇铸缸套	陕西省交通厅西安筑路机械厂	(94)
自制铜铝合金轴承		
.....	福建省公路局筑路机械修配厂	(99)
自制马达弹簧		
.....	福建省公路局筑路机械修配厂	(100)

四、机具改装

布拉格(RN)汽车加装真空加力泵		
.....	河北省交通厅工程局机械处	(102)
蒸汽压路机照明设备		
.....	云南省交通厅公路工程局机械筑路处	(103)
挖土机改装自动油门操纵		
.....	广东省交通厅公路基建处	(104)
抓土机增装稳定器		
.....	广东省交通厅公路基建处	(105)
UB-75型挖土机增装捞土铲		
.....	广东省交通厅公路基建处	(106)
卡佛水泵增設引水设备		
.....	广东省交通厅公路基建处	(108)

五、经验介绍总结

火焰校正法经验总结		
.....	广东省交通厅公路基建处	(110)

- HD-14型推土机刀架扭曲校正法 辽宁省交通厅机械队 (118)
- D-7型 推土机軌鏈跑偏修理經驗 广东省交通厅公路基建处 (119)
- 推土机軌鏈跑偏修理法 陕西省交通厅西安筑路机械厂 (120)
- 第36号D-7型推土机运转6500小时无大修的經驗 陕西省交通厅公路基建处 (122)
- 推行专业分工修理作业方法的初步总结 辽宁省交通厅 机械队 (126)
- 对机車实行“养修合一”的体会 陕西省交通厅西安筑路机械厂 (131)

一、筑路机械零件的修复

发动机曲轴的焊修


发动机的曲轴大都是用中等含碳量的钢材制成，其可焊性，一般是良好的，但有少数曲轴是用球墨铸铁或焊接性很差的材料制成的。在焊接前，最好将曲轴材料使用化学分析法加以鉴别，如果不具备此项条件时，可从曲轴上取下试件一块，用低碳钢焊条焊一薄层，冷却后，观察其断面组织并用锉刀试其硬度，如碳化铁体没有或极少，即可认为焊接性好；如碳化铁体较多，则进行适当的退火，以求完全消除，如可能时，即认为可焊，如仍不能消除或焊接后在焊缝及附近处发生裂纹，则到目前为止，我们认为无法进行修复。

对于焊接性较差（可焊）的曲轴，在焊接时，应先预热，以防冷却时产生裂纹。

在焊接时，我们采用的防弯曲法是将待焊曲轴先在汽缸体中对合（焊口已经切成坡口），借轴承夹紧，并焊上拉条（如图所示）。拉条与其焊缝的强度，应足够应付焊接时所产生的变形应力，此后才从缸体中取出，进行焊接。

焊好的曲轴应进行退火，以消除内应力。焊接是在一个耐火砖砌成的仅能加热焊口及焊口附近的小炉中进行的，加热温度应严加控制，以防变形。在彻底冷却后，才允许切除拉条。

焊好后的曲轴，如有在许差以外的变形，我们为了工作简便起见，

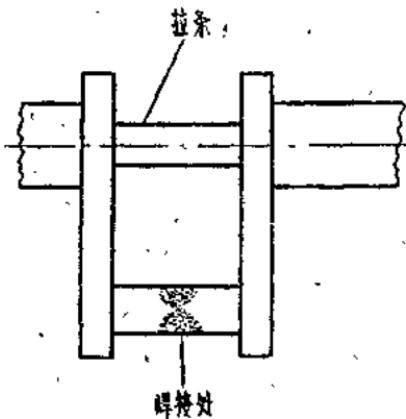

曲轴对合示意图

在变形处施焊矫补。

由于我們是用T42型焊条施焊的，因此切割后工作面的耐磨性差，故采用表层喷镀金属法（工艺与一般曲轴喷镀工艺相同）来解决。

經過上述方法修复的曲軸，我們在使用中，尚未发现异常現象，初步證明是可行的。

陕西省交通厅西安筑路机械厂

焊接断裂曲軸的經驗

1953年我們开始試驗焊接四缸抽水机曲軸，因当时开焊口与电流控制不当，所以来获成功，后經电焊組及技术人員共同进一步研究，改进工艺，终于获得了初步成功。到目前为止，我們已經焊接 6 根曲軸，除其中有一根使用后在焊口旁边又断折外，其余几根尚在繼續使用。这不仅为国家节约了大批资金，而且对工程进展所起的作用更大，对修理技术來說亦是一种可貴的經驗。1958年在全国大跃进的情况下，我們焊接了大型推土机（D-7型）的一根曲軸，直到現在还在使用。这根曲軸是断在第五道主軸頸处，焊接是需要相当好的技术和很好的焊接工艺的，經党的支持与同志們的努力，終于获得成功。

一、工艺过程：

1. 推土机曲軸折断位置參看图 1 中的甲、乙，我們首先对断口开V形焊槽（油孔未有留下，一起焊接后再行打道，这样我們認為强度比較好一些。如果留出油孔不焊，恐会留下旧痕，影响强度），然后将曲軸臺在汽缸体的軸承位置上并将轴承紧好，这样可以很准确地对好两截断的中心線，对好后焊上固定位置的支鐵两条（图 1 甲的AB两处）。这项工作完成后即将曲軸取下，进行断裂处的局部加热（溫度为750~850°C），等溫度达到要求时即进行焊接（我們用的是苏联Φ4 mm B-50电焊条）；电流开始第一点約250A，然后电流适当减小至200A左右，預热炉是用耐火砖砌的临时小炉子，一气焊成，然后适当提高溫度（約850~900°C），在空气中冷却，或随炉緩慢冷却亦可，以消除內应力。

曲軸冷却后按图 1 乙中AB兩处进行第二步加工，并加兩块与曲軸

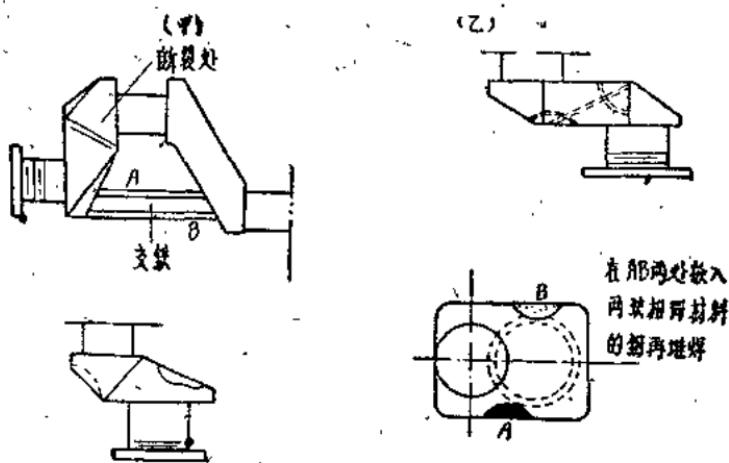


图1 曲轴断折位置

材料相同的加固铁，主要目的是使应力不至于集中在一条线上，焊接时亦加温至 $600\sim700^{\circ}\text{C}$ ，焊完后亦适当提高温度，自然冷却以消除内应力。冷却后交车钳进行最后加工。

2. 焊条的选用。按市场供应情况要选择较好的焊条是有困难的，以焊接的观点来看，对于焊着金属（焊条）最好能与母材（工作）相似，例如：母材可能含有铬、镍、钼、锰等，但是应结合市场焊条的供应情况，细心钻研并结合本单位现存焊条情况，加以合理使用。例如：我处焊接6缸汽油空气压缩机曲轴是利用塑性较好的低碳钢电焊条与少量的镍铬合金电焊条搭配使用，一层低碳钢焊条，一层合金钢焊条，第一层先用合金钢焊条，塑性好一些。根据使用情况，已有两年之久尚未断裂。

3. 使用情况与存在的问题。

(1) 推土机自从1958年元月焊好后即安装使用，到目前为止，尚未发生断裂情况。事实说明焊接曲轴肯定是可以的，但焊接的质量与加工是否合理、焊条选择是否适当有很大关系。

(2) 我们所焊接的曲轴当中，一般的都存在焊接以后中心线变位

問題。因焊接的膨脹作用而中心線移動。這樣就增加了焊接與修復過程中的困難，嚴重的可能返工甚至於報廢（我處沒有因焊接報廢的，因採取了焊補外圓再行加工，車直中心線等措施），就拿我們焊的推土機曲軸為例（見圖2）加以說明。

當在圖2A處進行焊接後，由於收縮作用，這時變成C點向內移動而D點向外移動的現象，致使中心位置向下移動。由於斷裂處的情況還好，我們可以對凹形面進行堆焊然後車削，以補償因向下移動凹面不夠尺寸。此種情況如果發生在中間位置，那麼情形就比較嚴重，返工的可能性很大（如位移超過2毫米），不能用火焰校直法進行補救。總之我們還不能做到在焊接曲軸過程中保證中心線完全不移動，因此提出這個問題來，希望各位同志提出你們的關於這方面的先進經驗幫助我們改進工作。

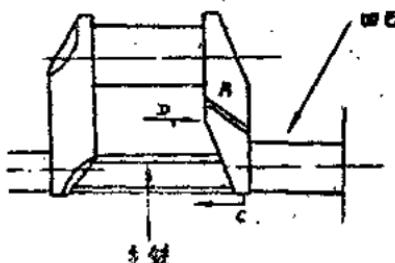


圖2 曲軸焊接以後的位移

廣東省交通廳公路基建處

氣門頭電焊及鍍鉻

一、氣門經過長期使用，多次研磨，頂部逐漸變薄；氣門杆磨細、失圓，以致報廢。我廠技工同志們研究如何利用這些舊廢料，用大改小。這是一種經常使用的方法，但是有些氣門大，無旧料來改又怎麼辦呢？經過多方研究，他們採用了加厚加大頂部的焊接方法來修復這種氣門。在目前配件材料供應不足的情況下，這種方法還不失為一種可行的修理方法。其具體步驟如下：

氣門頂部變薄，用金屬噴鍍的金屬絲以氧氣焊來加厚。在未焊以前，為防止變形過多，以火焰先將氣門頂四周均勻加熱，再行堆焊。焊接以後即埋入石灰里緩冷，以免過硬不易加工。

氣門杆磨細用電鍍鉻加粗即可，如失圓可先將杆磨圓，然後進行電鍍鉻，直到需要程度為止。

二、需待解决的问题：

1. 烧焊发生小气孔（但可以再补焊）；
2. 如不谨慎容易变形，气门顶发生偏斜。

广东省交通厅公路基建处

柴油机高压油泵柱塞副的修复

高压油泵柱塞副（套及芯子）是柴油发动机供给系统中的高度精密部件，目前国内生产的品种和数量均不能满足使用上的要求，特别是一部份从资本主义国家进口的旧型机械，这种部件就更加缺乏。由于该项部件的配合精密度等一系列质量因素都要求极高，在旧件修复工艺上过去长期未得到解决。

我厂在以往的机械运行和修理工作中，常因此项部件供应不足而造成机械带故障进行工作，甚至停工待料；因此设法修复此项配件就成为我厂的重要课题。

大跃进中，我们在总路经的光辉照耀与厂党委的直接领导和支持下，发掲了敢想敢作的共产主义风格，破除了迷信，依据有关的文献介绍，结合我厂实际情形，制成了一套简而易行的工艺技术装置，并已修复了HD-14型发动机高压总泵柱塞副三套，使用效果良好。

现将我们的工作情形介绍如下。

（一）专用工艺装置：

如图1所示，可换的柱塞套留卡头（或研磨芯子的磨套），借助于圆盘F的齿条机构与螺旋手柄，可作上下往复运动，支架用两只螺钉固定在多孔的垂直支架上，可随需要而调整其高度。

由一对锥形齿轮组成的加速器，在齿轮油中工作速比为3，壳体被紧固在水平支架上。在加速器与电动机间是用V形胶质皮带传动的，速比约为1:3。电动机功率为1瓩，转数为1410转/分，工作主轴的转速约为5200转/分。

传动小轴上装有万向接头二只，以保证工作时的准确对中。

柱塞套研磨杆的构造如图2所示，外套为铸铁制成，并铣有纵缝及螺旋槽，以容存研磨剂及磨屑。旋紧螺帽，可以调节研磨直径的大小。



图1 修理柱塞副的专用装置



图2 柱塞套研磨杆
1-心轴(有锥体); 2-磨套; 3-调整螺钉

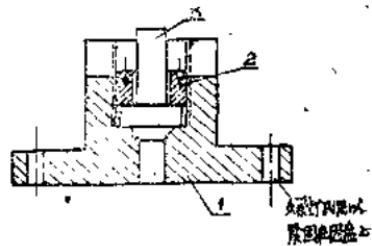


图3 柱塞套夹具
1-壳体; 2-压紧螺套; 3-柱塞套

柱塞套卡头的构造如图3所示。

芯子研磨套的构造如图4，调整套外面铣有横缝一，纵槽三，成90°平均分布，研磨套为铸铁制成，也铣有纵缝，扭紧压紧螺帽，可调整研磨套内径的大小。

(二) 工艺过程：

修复前的柱塞副，应是未“烧损”的机件，否则将不能保证原有的金相组织及机械性能。

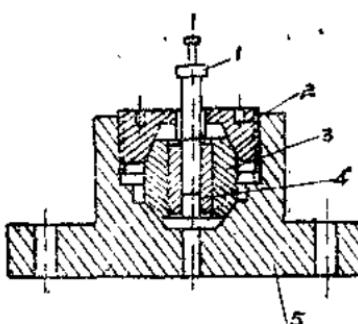


图4 芯子研磨器(连夹具)
1-芯子；2-压紧螺套；3-调整套；4-研磨套；5-壳体

整个修复过程是个别成套进行的，大量修复时，应在零件上作可靠的配号，以免混乱。

(1) 柱塞套筒的初修复

油泵套筒的损坏，是由于过度磨耗或失圆所致，我們是采用扩大圆孔法来修复的。

将套筒放入专用夹具中夹紧，用研磨杆进行研磨。研磨剂（糊剂）先使用600号金刚砂，次用1000号研磨膏，最后用600号氧化铝，操作者手动操作柄，使套筒作每分钟40~50次的往复运动，直到修整成正圆，表面光洁度达 $\nabla\nabla\nabla\nabla\nabla\nabla$ 12为止。

(2) 芯子的初修复

芯子的损坏，是由于过度磨耗、失圆、拉槽与螺旋工作面失去棱角等因素所致。对于这种损坏，我們是采用镀铬法修复的。

将损坏的芯子预磨至正圆，按普通规程进行镀铬（仅镀摩擦面），镀层厚度为芯套环形间隙加0.1~1.5毫米。再到工具磨床上以80号碳化砂砂轮用可能达到的最高速度进行磨削，并以肥皂水冷却，磨削后的尺寸应比套孔大0.01~0.02毫米。

之后，将芯子刚性连接于传动小轴上，在专用的芯子研磨套中研磨，过程与柱塞筒的初修相同。修了尺寸应与套筒孔成紧密配合。

(3) 最后配合研磨

將經過初修复的柱塞套、芯子配合起来，仍在专用工具上配合研磨，研磨剂为30号机油（必须清洁）。

配合研磨时间，随配合情形而定，一般10~15分钟即可。

在配合研磨中，应常作试验。将手指堵塞套角孔的一端，用微力拨动芯子，松放后，芯子仍回到原来位置近处即可。

（4）試驗检查

將經過配合研磨的柱塞副裝置在专用的高压油泵試驗器上，进行压力与噴油量試驗，如果符合規定的數值范围，而无漏油現象，就可認為合格可用。

（三）效果：

我厂已修复的三套柱塞副，已装在HD-14型发动机上工作，截至目前为止（其中一套已运转了310小时，除噴油量在运行210小时后略多以外），还未发现不正常情形，現在繼續工作中。

我厂修复一套柱塞副，約需机工4小时，磨工0.2小时，电鍍工0.5小时，修复周期約为9小时（連續時間），共計成本为10元。

（四）結論：

我們的經驗与有关文献均証明：一向認為精密准确，難能修复的高压油泵柱塞副是可用較簡易的方法来进行修复的，如果在裝置和工艺上更加改进，并配有一套精密的測量仪器（如測微計、压力指示計等）；就能可靠地保証質量，在目前此項部件供应困难的条件下，确是切实可行的方法。

我們認為，一般油泵柱塞副都可进行一次修复使用，不仅成本低廉，尚可节约一定数量的高級合金鋼材，即使将来，亦有一定的实用价值。

我厂这些设备及工艺是初期試驗性質，存在的缺点較多，如手工操作多、工艺水平要求很高，设备结构与工艺过程的合理可靠性尚差等，希多方指正，以資改进。


陝西省交通厅西安筑路机械厂

大小瓦片的鍍銅修復方法

在大修厂中，瓦的消耗数量很大，尤其近几年来，机车不断增加，运转率大大提高，配件的供应一时跟不上，显得比较紧张些，所以利用旧瓦在瓦背面鍍銅来缩小瓦径，就有很大的意义和作用。因之在我厂某种轴承缺少时，便将就单机件修复，经过装试，证明可以使用。这样以来，不但解决了材料不足的困难，同时也节约了原材料，并且比用纸头或铜皮垫于背后，在质量上有保证得多。兹将我们修复的方法简介如下：

一、工艺装置：瓦片鍍銅修复用的设备比较简单，若采用硫酸铜电解液，仅有以下几种用具即可：

1. 蓄电池 6V，140安培小时一只；
2. 直流电流表0—10或0—15A一只；
3. 可变电阻器0—10Ω一只；
4. 磁器皿大约高30mm，直径40mm一只；
5. 装有汽车灯花样的充电夹子4付。

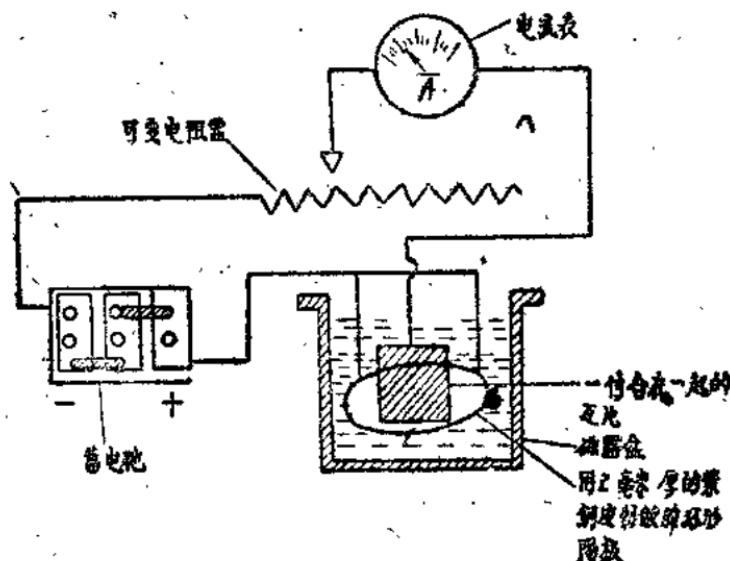

瓦片鍍銅修復设备示意图

二、电解液配方：硫酸銅200克/升，硫酸50克/升，水1升，溫度，室內溫度，電流密度 $0.5\sim1A/\text{分米}^2$ ，電壓密度4~6伏，電源密度6伏，電瓶1只。

三、操作方法：

- 1.用汽油清洗瓦片表面油污；
- 2.化學除油：溶液配方：碳酸鈉25克，矽酸鈉3克，磷酸三鈉25克，水1升。
- 3.將瓦片一付焊合一起，并焊上導電線；
- 4.用開水和冷水沖洗干淨，然后放入烘箱中烤干；
- 5.不需要鍍的部份，塗上絕緣漆（5~6次）；
- 6.將需鍍部份清理干淨；
- 7.測量瓦片直徑、厚度計算面積和所需要的電流強度（電流密度 $1A/\text{分米}^2$ ，電壓4~6伏）；
- 8.用1~2毫米的紫銅皮製成環形陽極，寬度為瓦片寬度的 $1/2$ 。環形陽極直徑最好能使環形陽極與工作瓦片之周圍距離為40~50毫米；
- 9.先將環形陽極用14號保險絲作吊繩，放入鍍槽中，按所需鍍層厚度定電鍍時間；
- 10.鍍層達到規定厚度後取出，除去絕緣漆，並清洗烤干。

四、對鍍瓦片的一點体会：瓦片背面鍍銅工作是縮小瓦片內徑的修理方法之一，而代替了我們在機車修理方面常見到瓦片背面墊薄銅皮的修理方法。我們在試鍍過程中也發生了些問題，如瓦片邊緣部份粗糙，而帶有小疙瘩，隨及將電解液過濾（因為我們用往年陳舊的電鍍液），又將電流從 $2A/\text{分米}^2$ 降低至 $0.5\sim1A/\text{分米}^2$ ，即基本上糾正了這種缺點，但鍍層還是不十分均勻，兩端部份鍍層比中間厚，又將兩塊電解銅板改為環形陽極，均勻情況有所好轉，但還不是十分滿意，沉積速度並不快，每小時，直徑可加大 $0.03\sim0.05mm$ ，若是瓦片在鍍前準備工作做得不好，清洗的不干淨，會產生脫皮現象，若是鐵瓦片不能直接在硫酸銅溶液內電鍍，應先經過氫化電解液電鍍後，再放入硫酸銅電解液內電鍍才可以，若採用先進經驗鍍銅想來會更加滿意，我們準備試用。

陝西省交通廳西安筑路机械厂