

起动变阻器和調速变阻器的 应用与計算

蔣 賦 慶 編 著



科学技術出版社

起动变阻器和調速变阻器的 应用与計算

蔣勳農著

科学技術出版社

內 容 提 要

本書介紹起動變阻器和調速變阻器的應用與計算，內容除對基本理論和一些計算公式作了簡單的說明外，實例較多，尤其對計算方法敘述較為詳盡，可供一般中級技術干部和中等技術學校學生自修和參考之用。

起動變阻器和調速變阻器的 應用與計算

編 著 者 蔣 貽 廣

*

科 學 技 術 出 版 社 出 版

(上海建國西路 336 弄 1 号)

上海市書刊出版業營業許可證出〇七九号

上海陞記印刷所印刷 新華書店上海發行所總經售

*

統一書號：15119 • 285

頁本 787×1092 紙 1/32 · 印張 15/16 · 字數 15,600

一九五六年八月第一版

一九五六年八月第一次印刷 · 印數 1—6000

定價：(10) 一角六分

序　　言

起動變阻器和調速變阻器的應用是電力驅動在實踐中最基本的問題之一。解放前，國內出版的書籍和英美一般的著作對這一方面的敘述都較少；尤其涉及實用方面的更加缺乏。

解放以來，由於蘇聯無私的援助，國內對這一門技術的研究和出版都有了很大的進展。作者在從事這方面工作中，曾經參考了蘇聯專家關於電力驅動方面一些有名的著作，獲得不少幫助。但原書包括的內容較多，有些理論也較深，一般中級技術干部，由於時間的限制閱讀可能有些困難。因而，不揣愚陋，根據個人在工作和學習中的一些体会和經驗，寫成這一本小冊子，希望通過它和大家共同研究，提高這方面的業務水平。

本書內容除對基本理論作一些簡單的介紹外，對舉例和計算方法敘述比較詳盡。例題全部是作者工作中碰到的实例。所用公式除一般散見於普通電工學和電機學外，并加以扼要的說明，可以減少閱讀中找尋參考資料的困難，不致有深澀之感。

作者學識經驗都很淺陋，錯誤及遺漏之處，必然很多，敬請讀者和先進加以批評指正。

1956年5月

目 錄

I. 起动变阻器.....	1
I—1. 計算实例	5
I—2. 三相电阻不平衡的截出法	11
I—3. 使用起动变阻器时必須注意的事項	15
II. 調速变阻器.....	15
II—1. 計算实例	18
II—2. 使用調速变阻器时必須注意的事項	22
III. 常用的金屬电阻材料.....	24

起动变阻器和調速变阻器的 应用与計算

綫繞轉子式感应电动机虽然在制造費用上和使用維护上都沒有鼠籠式感应电动机來得經濟合算，但它的起动特性和調節特性較好，所以在起动轉矩要求較高而起动电流受到限制的情况下，以及需要調速的大容量的电动机中，它仍然占着重要的地位。但綫繞轉子式感应电动机这两种特性却全有賴于轉子电路中的外接变阻器达成的，因此变阻器的配合是否適當，对于电动机的起动和調節有着決定性的作用。現在將这两种用途的变阻器分述如下：

I. 起动变阻器

在轉子电路中接入电阻的目的是为了减小起动电流，并增加起动轉矩。当轉子中沒有接入外加电阻的时候，轉子的起动电流很大；但由于起动时功率因数很低，所以电流的有功部分很小，因而起动轉矩很小。在接入外加电阻以后，总电流值減小了，但有功电流成份却因功率因数的增加而增大，所以起动电流虽小，而起动轉矩則較大。因此，如果在轉子电路中接入適當的电阻，则可在起动时得到所需的轉矩。从理論上，这一轉矩可达电动机的最大轉矩值，但实际

应用上，一般大都不超过最大轉矩值的百分之七十。这一轉矩及其对应的电阻值，可从电动机的自然特性曲线上用圖解法求得，但圖解法在点繪时必須先算出足夠的点数，很为費事。另外也有一种近似的画法，只須在自然特性上采取兩点即可作出近似的曲綫；但作圖本身所引起的較大誤差仍然無法避免。更麻煩的是：在繪制过程中，當会遇到不可避免的返工。因此在实用上一般以解析法來得簡便適當。

起动变阻器除了降低起动电流增加起动轉矩这一作用外，并要使起动电流和起动轉矩在兩個比較平穩的限值中变动，也就是要求在起动过程中沒有跳越的峰值產生，因此轉子电路中各級总电阻必須按照等比級数來变化。如圖1所示，令 R_1, R_2, \dots, R_{n+1} 分別表示当变阻器手柄在第一、第二……第 $n+1$ 各級时轉子电路中每相的总电阻(包括电动机轉子本身的电阻在內)； s_1, s_2, \dots, s_{n+1} 为其对应的各級轉差率。

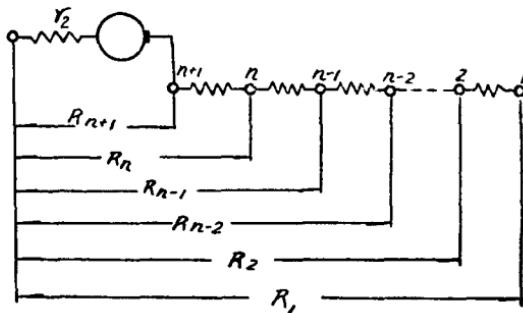


圖 1

如果要求的起动轉矩为 M_1 , 与其对应的轉子电流为 I_1 , 轉差率为 S_1 ; 当电动机开始起动(加速)后, S_1 降为 S_2 , I_1 也降为 I_2 , 这时对应的換接轉矩为 M_2 ; 如將电阻截出一档后, I_2 將升为 I_1 , M_2 增为 M_1 . 在整个起动(加速)过程中, 起动电流和起动轉矩將分別在 I_1 , I_2 和 M_1 , M_2 这兩对限值之間变化. 这里的 M_2 必須大于傳动机械所需要的轉矩. 根据上述要求, 則有

$$I_1 = \frac{E_r}{\sqrt{\left(\frac{R_1}{S_1}\right)^2 + X_r^2}} = \frac{E_r}{\sqrt{\left(\frac{R_2}{S_2}\right)^2 + X_r^2}} = \dots$$

$$= \frac{E_r}{\sqrt{\left(\frac{R_{n+1}}{S_{n+1}}\right)^2 + X_r^2}} \dots \quad (i)$$

$$I_2 = \frac{E_r}{\sqrt{\left(\frac{R_1}{S_2}\right)^2 + X_r^2}} = \frac{E_r}{\sqrt{\left(\frac{R_2}{S_3}\right)^2 + X_r^2}} = \dots$$

$$= \frac{E_r}{\sqrt{\left(\frac{R_n}{S_{n+1}}\right)^2 + X_r^2}} \dots \text{ (ii)}$$

要滿足上面這個等式，必須

$$\frac{R_1}{S_1} = \frac{R_2}{S_2} = \dots = \frac{R_n}{S_n} = \frac{R_{n+1}}{S_{n+1}} \dots \quad (\text{iii})$$

$$\frac{R_1}{S_2} = \frac{R_2}{S_3} = \dots = \frac{R_n}{S_{n+1}} \dots \quad (\text{IV})$$

$$\frac{(\text{IV})}{(\text{III})} \quad \frac{S_1}{S_2} = \frac{S_2}{S_3} = \dots = \frac{S_n}{S_{n+1}} = \frac{R_1}{R_2} =$$

$$\frac{R_2}{R_3} = \dots = \frac{R_n}{R_{n+1}} = k \dots \dots \dots \quad (V)$$

即轉子電路中各級總電阻為一等比級數，公比為 k 。

從(V)式 $R_n = k R_{n+1}$

$$R_{n-1} = k R_n = k^2 R_{n+1}$$

— — — — —

$$R_2 = k R_3 = k^{n-1} R_{n+1}$$

$$R_1 = k R_2 = k^n R_{n+1}$$

即 $k = \sqrt[n]{\frac{R_1}{R_{n+1}}} = \sqrt[n]{\frac{S_1}{S_{n+1}}} \dots \dots \dots \quad (1)$

上式對電動機從靜止起動或從某一轉速開始加速時均可適用。在計算起動電阻時還可簡化一下：

式中

S_{n+1} ——在自然特性曲線上對應於起動(或加速)

轉矩 M_1 的轉差率。如 $M_1 = M_K$ (最大轉

矩)，則 $S_{n+1} = S_K$ ；如 $M_1 = M_H$ (額定轉

矩)，則 $S_{n+1} = S_H$ (以下用 S 來代表)；

S_1 ——起動(或加速開始)時的轉差率(以下將專指起動時的轉差率即 $S_1 = 1$)；

R_{n+1} ——轉子每相的內電阻(以下用 r_2 來代表)；

R_1 ——起動(或從轉差率 S_1 開始加速)時產生起動(或加速)轉矩所需的每相總電阻(以下用 R_T 來代表)；

n ——變阻器中電阻的級數，變阻器的觸頭則

为 $n+1$.

如此(1)式，可改寫為

$$k = \sqrt{\frac{R_T}{r_2}} = \sqrt{\frac{1}{S}} \quad \dots \dots \dots (1a)$$

I-1. 計 算 实 例

根据已有数据和要求,起动变阻器的计算可以分为下述三种不同的情况来处理:

一、第一種情況 當起動轉矩 M_1 和換接轉矩 M_2 均為指定值，而電動機的最大轉矩比值 λ （以額定轉矩 M_H 的百分率表示）為已知時，

如令 E_2 —轉子开路时的端电压;

I_2 —轉子每相电流；

r_2 ——轉子每相電阻；

S_H ——电动机的额定轉矩。

S_H ——电动机的额定轉差率；

S_K ——自然特性曲線上產生最大轉矩時的轉
差率。

从公式

$$S_K = S_H (\lambda + \sqrt{\lambda^2 - 1}) \dots \dots \dots (3)$$

及

$$\frac{M}{M_H} = \frac{2\lambda}{\frac{S}{S_K} + \frac{S_K}{S}} \dots\dots\dots(4)$$

可以求出在產生轉矩 M_1 和 M_2 時對應的轉差率 s_1 和 s_2 。當 I_2 不變，轉差率和轉子電路中的電阻成正比，所以

$$\frac{S_1}{S_2} = \frac{R_1}{R_2} = k$$

$$\text{从式(1a)} \quad k = \sqrt{\frac{n}{S}} = \sqrt{\frac{n}{S_1}}$$

$$\text{所以 } \sqrt[n]{\frac{1}{S_1}} = \frac{S_1}{S_2}$$

$$\frac{1}{S_1} = \left(-\frac{S_1}{S_2} \right)^n \dots \dots \dots \quad (5)$$

如用对数計算，(5)式可寫成

$$n = \frac{\lg \frac{1}{S_1}}{\lg \frac{S_1}{S_2}} \dots \dots \dots (5a)$$

[例一] 已知一台 125 馬力 8 極的电动机， $E_2 = 320$ 伏， $I_2 = 178$ 安， $r_2 = 0.018$ 欧 (在 75°C)， $S_H = 2.2\%$ ， $\lambda = 260\%$ ，試為它設計一具起動變阻器，要求起動轉矩 $M_1 = 200\%$ ，換接轉矩 $M_2 = 140\%$ 。

計算：

$$(1) \quad S_K = 0.022 (2.6 + \sqrt{2.6^2 - 1}) = 0.11$$

(2) 从公式(4)

$$S_1 = 0.0515; \quad S_2 = 0.0325$$

(此处 s_1, s_2 均取二次方程式的较小的根, 另一根为对应于曲线上不稳定部分的转差值)。

$$(3) \quad k = \frac{0.0515}{0.0325} = 1.585$$

$$(4) \quad R_T = \frac{0.018}{0.0515} = 0.349 \text{ 欧} (75^\circ\text{C})$$

$$(5) \quad (1.585)'' = \frac{1}{0.0515} = 19.4$$

$$n = 6.44$$

但 n 必須為整數，如取 $n = 7$ ，則所求變阻器為 7 級，其每相外接總電阻為 $0.349 - 0.018 = 0.331$ 欧 (75°C)，其各級電阻可以求得如下：

$$\text{當 } n = 7 \text{ 時} \quad k = \sqrt[7]{\frac{1}{0.0515}} = 1.528$$

$$r_2 = 0.018$$

$$kr_2 = 0.0275 \quad kr_2 - r_2 = 0.0095 \text{ (第七級電阻)}$$

$$k^2r_2 = 0.0420 \quad k^2r_2 - kr_2 = 0.0145 \text{ (第六級電阻)}$$

$$k^3r_2 = 0.0641 \quad \dots \dots \dots = 0.0221 \dots \dots \dots$$

$$k^4r_2 = 0.0980 \quad \dots \dots \dots = 0.0339 \dots \dots \dots$$

$$k^5r_2 = 0.1498 \quad \dots \dots \dots = 0.0518 \dots \dots \dots$$

$$k^6r_2 = 0.2285 \quad \dots \dots \dots = 0.0787 \dots \dots \dots$$

$$k^7r_2 = 0.3490 \quad \frac{k^7r_2 - k^6r_2}{\text{外接總電阻}} = \frac{0.1205}{0.331} = 0.3705 \text{ (第一級電阻)}$$

$$\text{從 } k = 1.528, \text{ 可以算出 } S_2 = \frac{S_1}{K} = \frac{0.0515}{1.528} = 0.0337,$$

並可從(4)式算出其對應的 $M_2 = 145\%$ 。這裡 M_2 較原來選

擇的 M_2 略大，所以當 M_1 為已定時，級數愈多，則 M_2 愈接近於 M_1 ，也就是起動愈加平穩。所以在選擇 n 的時候，為了簡化品種起見，可以結合製造單位的原有規格來決定，但一般以偏高一些為妥。如本例假設製造廠的原有規格為 6 級和 7 級兩種，則寧可用 7 級而不用 6 級。當然還要同時考慮到電流容量的配合是否經濟適當。由此可見，當 M_1 和 M_2 為定值時， n 不一定恰巧為整數。在圖解法中碰到這種情況，就必須另行選擇 M_2 ，把作法重複一次，沒有解析法來得簡捷。

二、第二種情況 即 M_1 和 M_2 均為指定值，而電動機的最大轉矩比值 λ 為未知時。因為一般製造廠並不將最大轉矩值載列在電動機的銘牌上，因此就無法從公式(3)、(4)求得 S_1 和 S_2 。這時我們可以按下面的假定得到一個近似的解法。從自然特性曲線可以看出：當轉矩不超過 70% 最大轉矩值時，特性曲線近似成一直線（圖2）。從(4)式中如

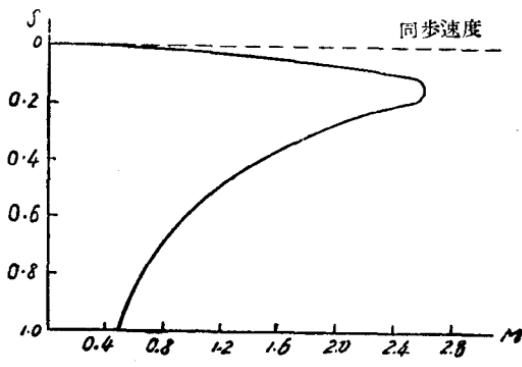


圖 2

果略去 $\frac{S}{S_K}$ 一項，可得

$$M = -\frac{2 \lambda M_H}{S_K} \cdot S = C \cdot S \quad (C \text{ 为常数})$$

即轉矩和轉差率成正比。因此我們假定在自然特性的這一段中轉矩和轉差率近于成正比，即

近似的圖解法也是根據這一假定而來的，在近似圖解法中，自然特性曲線僅須借 $S = O$ 、 $M = O$ 和 $S = S_H$ 、 $M = M_H$ 兩點即可作出。

(例二) 仍用前面的例題來作計算(假定 λ 为未知值)
計算：

$$\text{从公式(6)} \quad k = \frac{M_1}{M_2} = \frac{2.0}{1.4} = 1.43$$

从公式(7) $S_1 = 2 \times 0.022 = 0.044$

从公式(5) $\frac{1}{0.044} = (1.43)^n$

$$\text{所以} \quad n = 8.75$$

由此可見，用近似法求出的結果， S_1 比較小。其對應的 M_1 約為 180%，而 n 則較前為大。因此可以推得 M_2 必大于 140%。這一結果在實際應用上已經足夠準確。根據作者計算經驗，用近似法求出的 S_1 一般較公式(4)算出的結果大

約小10~20%。如果上述結果乘以1.15的校正系数,則

$$S_1 = 1.15 \times 0.044 = 0.0506$$

$$n = 8.35$$

取 n 等于9,則

$$k = \sqrt{\frac{1}{0.0506}} = 1.393$$

$$S_2 = \frac{S_1}{k} = \frac{0.0506}{1.393} = 0.0363$$

当 $S_1 = 0.0506$ 时,从公式(4)可求得 $M_1 = 198\%$; $S_2 = 0.0363$ 时, $M_2 = 155\%$, 基本上符合預定的要求。而

$$R_T = \frac{0.018}{0.0506} = 0.355 \text{ 欧} (75^\circ \text{C})$$

每相外接总电阻为 $0.355 - 0.018 = 0.337$ 欧

所得結果与例一頗为接近。

三、第三种情况 起动电流和起动轉矩均要求为額定值。在这情况下:

$$S = S_H$$

$$M_1 = M_H$$

所以 $k = \sqrt{\frac{1}{S_H}}$

普通在电动机容量不超过20仟瓦, S_H 的值約為 0.04~0.08。如用 $n = 6$ 級, 則 k 值約為 1.71~1.52; 較大容量的电动机, S_H 約為 0.01~0.035。如用 $n = 9$ 級, 則 k 值約為 1.67~1.45。起动变阻器普通的級數約在5~9級的范围中。所以

k 值一般在 1.4~1.8 之間。當 $M_1 = M_H$ 時， $M_2\left(=\frac{M_1}{k}\right)$ 約為 0.715~0.555 M_H 之間，也即 M_2 可以不低於二分之一額定轉矩值。

[例三] 如仍用前面的例子作計算, 取 $n = 9$, 則

$$k = \sqrt[n]{\frac{1}{S_H}} = \sqrt[3]{\frac{1}{0.022}} = 1.528$$

$$R_T = \frac{0.018}{0.022} = 0.818 \text{ 欧 (75°C)}$$

每相外接总电阻为 $0.818 - 0.018 = 0.800$ 欧

M_2 約為 $0.655M_H$.

各級電阻的算法同前。

在公式(2)中，轉子每相電阻 r_2 一項，往往易于忽略，可按下式求得。

$$\text{或 } r_2 = \frac{E_2 S_H}{\sqrt{3} I_2} \dots \dots \dots (8a)$$

式中 P_H 为额定功率(千瓦), m_2 为转子相数, s_H 可按铭牌转速求得。

I—2. 三相串阻不平衡的输出法

根据前面討論的結果，起动电阻的級數愈多，起動愈加平穩；但電阻級數過多，變阻器的觸頭勢必增多，製造就比

較複雜，而成本也必增加。因此在實用上多採取所謂“三相不平衡的截出法”。電阻不是每次從三相中同時截出，而是每次輪流從一相中截出一段電阻，直至全部電阻截出為止。這樣使變阻器的觸頭大為減少，製造簡化，成本降低。在實用中，不平衡截出法雖然使轉子電流有一些不平衡，但不平衡的程度並不大，而且是在三相中輪換進行的，同時時間也很短，對電動機本身和供電線路的影響都不大。在不平衡截出法當中，三相電阻的分布仍應保持等比的關係。在一相內截出一段電阻後，余留在該相中的電阻和其他兩相中的電阻，也應保持等比關係。這樣轉子中每相的等效電阻將等於等比級數的中項，並且按着等比關係逐級變化。

圖3中如令各相總電阻為 R_A , R_B 和 R_C ，並假定

$$\frac{R_A}{R_B} = \frac{R_B}{R_C} = k$$

從等效電阻的求法則有

$$\begin{aligned} R_E &= \frac{R_A R_B + R_B R_C + R_C R_A}{R_A + R_B + R_C} \\ &= (\bar{k} R_B^2 + R_B^2 / \bar{k} + R_B^2) / (\bar{k} R_B + R_B + R_B / \bar{k}) \\ &= R_B^2 (\bar{k} + 1 / \bar{k} + 1) / R_B (\bar{k} + 1 / \bar{k} + 1) \\ &= R_B \end{aligned}$$

如令 R_1, R_2, \dots, R_6 為當手柄在不同位置時轉子各相的總電阻； r_1, r_2, \dots, r_6 為對應的每段電阻，則當起動時各相的電阻為

$$R_A = R_1 = k^6 r_2$$