

# 机电工艺实训教程

刘群山 主 编  
张双杰 张占收 副主编



机械工业出版社  
China Machine Press

高 等 学 校 教 材

# 机电工艺实训教程

主 编 刘群山

副主编 张双杰 张占收

主 审 董 芳

机 械 工 业 出 版 社

本书是依据国家教委高教司〔1995〕82号通知精神及近年来各高校金工实习改革的经验和实践编写的。本着加强基础、拓宽知识、加强实践环节、提高学生的动手能力、培养创造性思维方式和能力的原则，在原金工实习的基础上，重点增加了有关电的内容。全书共分十四章，包括工程材料及钢的热处理、铸造、锻压、焊接与胶接、常用量具、车削、铣削、刨削、磨削、钳工、微机数控车削加工、电子装配、计算机的拆装和电气线路安装等。每章后附有复习思考题。

本书可作为高等院校理工科各专业学生的实习训练教材，也可作为有关工程技术人员和工业企业管理干部的学习参考书。

### 图书在版编目（CIP）数据

机电工艺实训教程/刘群山主编. —北京：机械工业出版社，2002. 3  
高等学校教材  
ISBN 7-111-09741-6

I. 机… II. 刘… III. 金属加工—工艺—高等学校—教材 IV. TG

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2001）第 097322 号

机械工业出版社（北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037）

责任编辑：董连仁 版式设计：霍永明 责任校对：张佳

封面设计：鞠杨 责任印制：付方敏

煤炭工业出版社印刷厂印刷·新华书店北京发行所发行

2002 年 3 月第 1 版·第 1 次印刷

787mm×1092mm<sup>1</sup>/16·12.75 印张·312 千字

0 001—6000 册

定价：18.00 元

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社发行部调换  
本社购书热线电话（010）68993821、68326677—2527

## 前　　言

近年来，随着我国改革开放的深入，科学技术飞速发展，有力推动了我国高等教育体系的改革，形成以计算机与信息技术为媒体的各学科间的相互渗透、交叉、融合。因此，以金属材料为主线的机械制造技术基础已不适应新形势的需要，建立以现代工程材料成形与制造工艺为基础的工程训练课程，是适应工程教育和现代制造技术发展的必然结果。为了培养面向 21 世纪的综合型和创新型人才，许多高等工科院校相继组建了工业培训中心，在加强基础、拓宽知识、加强实践环节、提高学生的动手能力、培养创造性思维方式和能力等方面进行了一系列的探索和实践。本书就是本着这样的原则，在原金工实习的基础上，增加了微机数控车削加工、电子装配、计算机的拆装和电气线路安装等内容，成为一本综合性实习训练教材。它是依据原国家教委高教司〔1995〕82 号通知精神并结合我校及有关院校的实际情况编写的。

本书在编写时，充实了实践性教学内容，以鼓励学生在动手操作的同时，充分动脑，加强分析与培养能力。不但拓宽了学生的知识视野，培养了学生的创新意识和能力，而且试图在缩小人才培养方面学校教育与社会需求的差距，书中出现的材料牌号、名词术语等均采用了最新的国家标准。本书可作为 4~6 周机电工艺综合实习、训练教材，供学生在实训期间使用。

本书编写者有：刘群山（第一、七、九、十四章）、李志勇（第二章）、鲍雪琳（第三、八章）、林兵（第四、五章）、么春霞（第六章）、张双杰（第十章）、吕占勇（第十一章）、张占收（第十二章）、高观望（第十三章）。刘群山为本书主编，张双杰、张占收为副主编，董芳为主审。指导实习师傅也参加了本书编写大纲的讨论，对相关内容提出了许多宝贵的建议，在此表示衷心的感谢。

限于编者水平及时间所限，定有错误和不妥之处，敬请读者批评指正。

编者

2001 年 10 月于河北科技大学

# 目 录

## 前言

<b>第一章 工程材料及钢的热处理</b>	1
第一节 常用金属材料	1
第二节 非金属材料	3
第三节 钢的热处理	5
复习思考题	9
<b>第二章 铸造</b>	10
第一节 砂型铸造	10
第二节 铸造合金的熔炼与浇注	25
第三节 铸件的清理及其主要缺陷	29
第四节 特种铸造	31
复习思考题	33
<b>第三章 锻压</b>	34
第一节 坯料的加热和锻件的冷却	34
第二节 自由锻造	36
第三节 模锻	43
第四节 冲压	44
复习思考题	46
<b>第四章 焊接与胶接</b>	48
第一节 焊条电弧焊	48
第二节 气焊与气割	53
第三节 其他常用焊接方法简介	57
第四节 胶接	61
复习思考题	61
<b>第五章 常用量具</b>	62
复习思考题	68
<b>第六章 车削</b>	69
第一节 车床	69
第二节 车刀	79
第三节 车削加工方法	83
第四节 典型零件的车削加工	90
复习思考题	95
<b>第七章 铣削</b>	97
第一节 铣床	97
第二节 铣刀	102
第三节 铣床附件	104

第四节 铣削方法	105
第五节 齿形加工	108
第六节 镗床及其工作	111
复习思考题	112
<b>第八章 刨削</b>	113
第一节 刨床	113
第二节 刨刀	118
第三节 工件的安装	118
第四节 刨削方法	120
第五节 拉削简介	122
复习思考题	123
<b>第九章 磨削</b>	124
第一节 砂轮	124
第二节 磨床及磨削方法	127
复习思考题	135
<b>第十章 钳工</b>	136
第一节 钳工工作场地	136
第二节 划线	137
第三节 锯削	141
第四节 锉削	144
第五节 钻孔、扩孔、铰孔和锪孔	147
第六节 攻螺纹与套螺纹	150
第七节 刮削	152
第八节 拆装	154
第九节 锤子的钳工制作工艺	155
复习思考题	156
<b>第十一章 微机数控车削加工</b>	158
复习思考题	163
<b>第十二章 电子装配</b>	164
第一节 常用工具和仪表	164
第二节 收音机元器件及检测	166
第三节 调幅六管超外差收音机的装配	
与调试	172
第四节 超外差收音机的故障检查	176
复习思考题	177
<b>第十三章 计算机的拆装</b>	178
第一节 计算机的硬件结构	178

第二节 计算机的拆装过程	182	第二节 低压电器	191
第三节 上电检查与故障排除	184	第三节 机床线路	193
复习思考题	187	复习思考题	196
<b>第十四章 电气线路安装</b>	<b>188</b>	<b>参考文献</b>	<b>197</b>
第一节 基础知识	188		

# 第一章 工程材料及钢的热处理

## 第一节 常用金属材料

金属材料具有一定的力学性能和工艺性能，可以满足不同使用条件下对零件的要求，在机器制造中获得了广泛的应用。

金属材料的力学性能是指其抵抗外力作用的能力。力学性能指标是通过特定的力学试验测得的，它是选择材料的重要依据。常用的力学性能指标及其含义见表 1-1。

表 1-1 常用的金属力学性能指标及其含义

力学性能	性能指标			含义说明
	名称	代号	单位	
强度	抗拉强度	$\sigma_b$	MPa	拉伸试样在拉断前所受的最大拉应力
	屈服点	$\sigma_s$	MPa	拉伸试样产生屈服现象时的应力
硬度	布氏硬度	HBS	习惯不写	试样压痕单位面积上所受的载荷
	洛氏硬度	HRC	-	通过测量残余压痕深度显示出的硬度值
塑性	伸长率	$\delta$	%	拉伸试样纵向相对伸长变形量
	断面收缩率	$\Psi$	%	拉伸试样横向相对收缩变形量
韧性	冲击吸收功	$A_k$	J	试样被冲断时所吸收的功
	冲击韧度	$a_k$	J/cm <sup>2</sup>	试样被冲断时单位面积上所吸收的功

### 一、钢材

钢材常见的供货形状有型钢（包括圆钢、方钢、扁钢、六角钢、八角钢、工字钢、槽钢、角钢）、钢板（包括厚度≤4mm 的薄钢板、厚度为 5~20mm 的中板及厚度>20mm 的厚钢板）、钢管（包括无缝钢管和焊接钢管）和钢丝。它们都有特定的规格（截面积及长度尺寸系列）。合理选择材料的形状和规格，可以简化制造工艺、降低制造成本。

目前，我国有钢的两种分类：一种是新的钢分类方法（GB/T13504—1991），它是参照国际标准制订的；另一种是常规分类法，是我国多年使用且大家所熟知的。

#### 1. 常用碳素钢的分类、牌号、性能和用途

(1) 碳素结构钢 一般碳的质量分数  $w_c < 0.3\%$ ，性能特点是塑性、韧性较高，强度、硬度较低。典型牌号是 Q235-A，主要供货形状是型钢、钢板和钢管，用于建筑用材及制造不重要的机械零件（如螺钉、小轴、拉杆等）。

(2) 优质碳素结构钢 这类钢的牌号用两位数字标出，表示其平均含碳量的万分之几。如 45 钢，其平均碳的质量分数为 0.45%。

10、15、20 钢属低碳钢，强度、硬度较低，塑性、韧性较高，具有良好的冷变形能力和焊接性能，常用来制造冲压件、焊接件。当这类钢配以渗碳+淬火+低温回火热处理时，可获得表面硬、中心韧的性能，用于制造既要求耐磨又要求耐冲击的零件，如活塞销、齿轮

等。

30、35、40、45、50 钢属中碳钢，配以调质热处理后，可获得优良的综合力学性能。其中，以 45 钢应用最为广泛，常用于制造轴、连杆、丝杠、齿轮等零件。

60、65、70 钢属高碳钢，进行淬火 + 中温回火热处理后，可获得较高的强度和弹性，主要用于制造弹簧、轧辊、钢丝绳等。

(3) 碳素工具钢 这类钢的牌号首位用 T 表示，其后面的数字表示其平均含碳量的千分之几，如 T8 表示  $w_c = 0.8\%$  的优质碳素工具钢。高级优质碳素工具钢在牌号最后标注“A”，如 T10A。这类钢含碳量较高，且随含碳量的增加，硬度、耐磨性提高，而塑性、韧性降低，主要用来制造手动切削工具和不太重要的模具，如锉刀、手锯条、冲头、錾子等，常配以淬火 + 低温回火热处理。

## 2. 常用合金钢的牌号、性能和用途

合金钢的牌号较多，工业上应用较广的有：

16Mn，属低合金结构钢。低碳、低合金，具有优良的冷变形能力和焊接性能，常用于制造冲压件和焊接件，如桥梁、船舶、压力容器等。

20CrMnTi，属合金渗碳钢。其中  $w_c \approx 0.2\%$ ，其他各合金元素的质量分数均小于 1.5%。当配以渗碳 + 淬火 + 低温回火热处理后，可获得表面高硬度、中心高韧性的性能，主要用来制造受较大冲击力作用的耐磨件，如汽车和拖拉机变速器中的齿轮等。

40Cr，属合金调质钢。其  $w_c \approx 0.4\%$ ， $w_{Cr} < 1.5\%$ 。当配以调质热处理后，可获得更优良的综合力学性能，主要用于制造较重要的轴、连杆、螺栓等。

60Si2Mn，属合金弹簧钢。其  $w_c \approx 0.6\%$ ， $w_{Si} \approx 2\%$ ， $w_{Mn} < 1.5\%$ 。配以淬火 + 中温回火热处理后，可获得较高的弹性、屈强比和耐疲劳性能，主要用于制造重要的弹簧，如汽车板簧、测力弹簧等。

9SiCr，属量具刃具钢。其  $w_c \approx 0.9\%$ ，其他各合金元素的质量分数均小于 1.5%。淬火 + 低温回火后，可获得较高的硬度和耐磨性，主要用于制造丝锥、板牙、铰刀等中低速切削刀具和各种量具。

Cr12，属冷作模具钢。其  $w_c \approx 2.2\%$ ， $w_{Cr} \approx 12\%$ 。适当热处理后，可获得极高的硬度和耐磨性，足够的强度和韧性，且具有热处理变形小的特点，主要用来制造冷冲模、冷镦模、搓丝板等。

W18Cr4V，属高速工具钢，又称高速钢。其  $w_c \approx 0.75\%$ ， $w_W \approx 18\%$ ， $w_{Cr} \approx 4\%$ ， $w_V < 1.5\%$ 。因合金元素含量较高，适当热处理后，在高温下（600℃）仍具有高硬度（即热硬性高），可用于制造车刀、钻头、铣刀等高速切削工具。

3Cr13，属不锈钢。其  $w_c \approx 0.3\%$ ， $w_{Cr} \approx 13\%$ 。由于 Cr 的作用，使钢具有优良的耐大气腐蚀的能力，并具有一定的硬度，主要用于制造医疗工具，如手术刀、手术剪等。

ZGMn13，属耐磨钢，其  $w_c \approx 1.2\%$ ， $w_{Mn} \approx 13\%$ 。铸态下硬而脆，通过水韧处理（类似于淬火操作），使钢硬度降低，便于加工。当使用时，受剧烈冲击或较大压力作用后立即硬化，从而达到耐磨的目的，主要用于制造坦克履带板、碎石机鄂板等零件。

## 二、铸铁

铁矿石经高炉冶炼后，浇注到砂型或钢模中，即形成生铁锭。它是以 Fe、C、Si 为主要元素的复杂多元合金。

生产上常用的铸铁件，通常是以生铁锭为原料，以焦炭为燃料，并加入熔剂及废钢等经冲天炉熔化后浇入铸型而形成的。

铸铁件中的碳主要是以石墨形式存在的。按石墨的形状不同，可分为灰铸铁（石墨以片状形式存在）、可锻铸铁（石墨以团絮状形式存在）、球墨铸铁（石墨以球状形式存在）等。由于石墨本身力学性能很低，相当于钢的基体中存在空隙一样，尤其是灰铸铁，石墨片还存在尖角作用，造成其力学性能降低很多，塑韧性很低，呈脆性。然而，也正因为石墨的存在，才使铸铁具有耐磨、耐压、减振、缺口敏感性低等优良性能，并且批量生产时成本低，所以，它广泛用来制造机床床身、支架、底座、减速器箱体等。

### 三、有色金属

工业上常将以 Fe 和 C 为主要元素的金属材料（钢和铁）称为黑色金属，而将其他元素为主的金属材料统称为有色金属。常用的有色金属是铝和铜及其合金。由于有色金属在自然界中的蕴藏量少、冶炼困难、消耗电能大以及成本高，故其产量和使用量都较黑色金属低。它们具有某些特殊的物理和化学性能，如密度小，导电性、导热性和耐蚀性好等，现已成为现代工业中不可缺少的材料。

有色金属熔炼后可浇注成铸锭（如铝锭等），供铸造和锻造用；也可轧制成各种截面形状的型材，如各种规格的板、带、箔、管、棒和线材等。

## 第二节 非金属材料

### 一、塑料

塑料是以高分子合成树脂为主要成分，在一定温度和压力下，可塑制成一定形状，并在一定条件下保持形状不变的材料。塑料特征是：重量轻，比强度高，有良好的耐蚀性、电绝缘性、减振减摩性和加工成形性，但强度、硬度较低，耐热性也差，易产生老化和蠕变等。

塑料一般由树脂与添加剂组成，合成树脂是其主要成分。塑料的基本性能主要取决于树脂的性质。加入添加剂的目的是改善成形工艺性能，提高塑料性能和降低成本等。常用的塑料有以下几种：

(1) ABS 塑料 它是由丙烯腈、丁二烯、苯乙烯共同聚合而成的共聚物，是热塑性塑料。它具有硬、韧、刚的混合特性，综合力学性能较好。广泛用于制造齿轮、泵的叶轮、管道、电机外壳、仪表壳、汽车上的挡泥板、扶手、小轿车车身、电冰箱外壳及内衬等。

(2) 聚酰胺 (PA) 它是由二元胺与二元酸经缩聚而成，或由氨基酸脱水成内酰胺再聚合而成，又名尼龙，是热塑性塑料。它具有较高的强度及韧性，良好的耐磨、耐疲劳、耐油、耐水、耐蚀等综合性能。广泛用于制造轴承、齿轮、蜗轮、螺栓、螺母、垫圈等。

(3) 酚醛塑料 (PF) 它是由酚类和醛类经缩聚而成，又名电木（胶木），是热固性塑料。它具有优良的耐热、绝缘、化学稳定性及尺寸稳定性；缺点是较脆。用酚醛塑料粉模压成型后可制成电器零件，如开关、插座等。用布片、纸浸渍酚醛塑料，制成层压塑料（胶木），可用做轴承、齿轮、垫圈及电工绝缘体等。

(4) 环氧塑料 它是由环氧树脂加入固化剂后形成的热固性塑料。它具有较高的强度、韧性，较好的电绝缘性、化学稳定性和尺寸稳定性，成型性好。可用于制作塑料模具、电器、电子元件及线圈的灌封与固定，机械零件的修复等。环氧塑料还是一种很好的胶粘剂，

对各种材料（金属及非金属）都有很强的胶粘能力。

## 二、合成橡胶

橡胶是一种天然的或人工合成的高聚物的弹性体。工业上使用的橡胶制品，是在橡胶中加入各种配合剂（如硫化剂、硫化促进剂、软化剂、防老化剂和填充剂等）经过硫化处理后所得到的产品。它具有高的弹性，优良的伸缩性和积储能量的能力，成为常用的弹性材料、密封材料、减振、抗振材料和传动材料。此外，还具有良好的耐磨性、隔音性和阻尼特性，常用的合成橡胶有以下几种：

(1) 丁苯橡胶 (SBR) 用于制造轮胎、胶鞋、胶布、胶管等制品，是目前应用最广的一种。

(2) 顺丁橡胶 (BR) 不能单独用于制造轮胎，常与其他橡胶混合使用，制造胶管、减振器、刹车皮碗等。

(3) 氯丁橡胶 (CR) 又称“万能橡胶”，其耐油性、耐热性、耐燃性、耐老化性等均优于天然橡胶。因此，它既可作为天然橡胶的代用品，又可作特种橡胶使用（如胶管、胶带、电线包皮等）。

除此之外，某些橡胶因具有特殊的性能而著称。例如：丁腈橡胶具有优异的耐油性；硅橡胶既耐热又耐寒；氟橡胶的耐蚀性在各类橡胶中最为突出。

## 三、陶瓷

陶瓷是一种无机非金属材料，它分为普通陶瓷和特种陶瓷两大类：前者是以粘土、长石和石英等天然原料，经过粉碎、成型和烧结而成，主要用做日用、建筑和卫生用品，以及工业上的低压电器、高压电器、耐酸、过滤器皿等；后者是以人工化合物为原料（如氧化物、氮化物、碳化物、硅化物、硼化物及氟化物等）制成的陶瓷，其性能特点是硬度和抗压强度高，耐磨损，但塑性和韧性差，不能经受冲击载荷，抗急冷性能较差，易碎裂。此外，陶瓷材料还具有耐高温、抗氧化、耐腐蚀等优良性能；大多陶瓷材料是良好的绝缘体。

常用的陶瓷材料有以下几种：

(1) 氧化铝陶瓷 它是以  $\text{Al}_2\text{O}_3$  为主要成分的陶瓷，用于制造高温测温热电偶绝缘套管、耐磨、耐蚀用水泵，拉丝模等。

(2) 氮化硅陶瓷 它是将硅粉经反应烧结而成或将  $\text{Si}_3\text{N}_4$  经热压烧结而成的一种陶瓷，用于制造耐蚀水泵密封环、电磁泵管道、阀门、热电偶套、高温轴承材料及转子发动机刮片、燃气轮机转子叶片等。

(3) 氮化硼陶瓷 它是由 BN 粉末经冷压或热压烧结而成的一种陶瓷，用于制造冶炼用的坩埚、器皿、管道、半导体容器和各种散热绝缘件、玻璃制品模具等。

陶瓷刀具是以氧化铝或氮化硅为基体再添加少量金属，经高温下烧结而成的一种刀具材料。其主要特性是：高的硬度与耐磨性，常温硬度达 91~95HRA，超过硬质合金，可用于切削 60HRC 以上的硬材料；高的耐热性，在 1200℃ 下硬度为 80HRA，强度、韧性降低较小；高的化学稳定性，热磨损较少；较低的摩擦系数，不易粘刀和产生积屑瘤。但其强度、韧性低，使用中应避免承受冲击载荷，以防崩刃和破损。

## 四、复合材料

复合材料是由两种或两种以上材料（即基体材料和增强材料）经人工复合而成。它不仅保留了组成材料各自的优点，还能获得单一材料无法具备的优良综合性能。例如：玻璃与树

脂组成的复合材料（玻璃钢）、不仅重量轻、而且具有很高的强度和韧性；黄铜片与铁片组成的双金属复合材料，具有可控温度的功能；以钢为基体，烧结铜网为中间层，塑料为表面层的塑料-金属多层复合材料，它既有金属基体的力学、物理性能，又有塑料的耐摩擦、磨损性能，可用于制造各种机械、车辆等的无润滑或少润滑条件下的各种轴承。所以，复合材料已成为当前结构材料中的一种新型材料。

复合材料的种类繁多，按基体材料可分为金属基和非金属基两类。前者主要有铝、镁、钛、铜等和它们的合金，后者主要有合成树脂、碳、石墨、橡胶、陶瓷等。按增强材料可分为纤维增强复合材料（如玻璃纤维、碳纤维、硼纤维、芳纶纤维、碳化硅纤维、氮化硅纤维和难熔金属丝等）、粒子增强复合材料（如金属粒、陶瓷粒等）和层叠复合材料（如双层金属、塑料-金属多层叠合等），其中以纤维增强复合材料应用最广。

### 第三节 钢的热处理

热处理的方法很多，常用的有退火、正火、淬火、回火以及表面淬火和化学热处理。不同的热处理工序，常穿插在零件制造过程中的各个热、冷加工工序中进行。各工序之间的热处理称为中间热处理或预先热处理，主要用来消除上道工序遗留下来的某些缺陷，为下道工序准备好条件。最后的热处理称为最终热处理，它主要用来进一步改善材料的性能，从而充分发挥材料的潜力，延长使用寿命，达到零件的使用要求。

#### 一、热处理设备

根据热处理工艺和生产的需要，一般热处理车间的常用设备有如下类别。

##### 1. 加热炉及控温仪表

常用的热处理加热炉有各种规格的箱式电阻炉和井式电阻炉。

(1) 箱式电阻炉 中温箱式电阻炉的结构如图 1-1 所示。炉子型号可用字母加数字来表示，如 RX30—9。其中 R 表示电阻炉；X 表示箱式；第一组数字 30 表示炉子的额定功率为 30kW；第二组数字 9 表示炉子的最高使用温度为 950℃。箱式电阻炉可用来加热除长轴类零件之外的其他形状的热处理件。

(2) 井式电阻炉 根据额定温度不同，井式电阻炉分为高温、中温、低温炉三类。炉子型号也用字母加数字来表示，如 RJ36—6。其中 R 表示电阻炉；J 表示井式；第一组数字 36 表示炉子的额定功率为 36kW；第二组数字 6 表示炉子的最高使用温度为 650℃。井式电阻炉可用来加热长轴类零件，一般是垂直吊装，以防工件因自身重量导致在加热时变形。其他形状零件可先装入料筐后再放入炉内。

(3) 控温仪表 加热炉的温度测量和控制，主要是利用热电偶、温度控制仪表及开关器件，其精度直接影响热处理工艺的正常进行和热处理质量。

##### 2. 专用工艺设备

专门用于某种具体热处理工艺的设备，如气体渗碳炉、井式回火炉及高频淬火装置等。

##### 3. 冷却设备及质量检验设备

冷却设备主要有水槽、油槽等。质重检验设备主要有检验硬度的硬度计；检验内裂纹的探伤仪；检验内部组织的金相显微镜等。

#### 二、热处理方法

### 1. 钢的退火

退火是将钢加热到一定的温度，保温一定的时间后再缓慢冷却下来的热处理操作。缓冷方法通常采用随炉冷却、灰冷及坑冷。生产上常采用的退火方法有完全退火、球化退火和去应力退火，如图 1-2 所示。

退火的目的：

- 1) 均匀组织、细化晶粒，主要用于铸钢件。
- 2) 消除工件的内应力。主要用于消除铸件、锻件、焊接件的内应力。
- 3) 降低工件硬度、便于切削加工，主要用于工具钢零件。

### 2. 钢的正火

正火是将钢加热到  $A_{c3}$ （或  $A_{cm}$ ）以上  $30 \sim 50^{\circ}\text{C}$ （45 钢的加热温度为  $850^{\circ}\text{C}$ ），进行保温后出炉空冷至室温的热处理操作。由于冷却速度比退火快，所以，正火件比退火件的硬度、强度稍高，而塑性、韧性稍低。对不重要的零件可作为最终热处理。

低碳钢正火后的硬度适中，更适合切削加工。又由于正火冷却时不占用炉子，可使生产率提高，成本降低，故多用正火来代替退火。中碳钢用正火作为中间热处理时，可消除过热组织，细化晶粒，改善切削加工性能，并为淬火做组织准备。高碳钢和部分合金钢正火后硬度较高，不利于切削加工，但可消除晶界上的碳化物，为球化退火作组织准备。

### 3. 钢的淬火

淬火是将钢件加热到  $A_{c3}$  或  $A_{c1}$  以上某温度，保温后出炉快速冷却的热处理操作。淬火时的冷却介质称为淬火介质。常用的淬火介质有油、水和盐水。油的冷却能力较低，通常不能使碳钢件心部淬硬，故多用于合金钢淬火。水的冷却能力较强，多用于碳钢件淬火。盐水的冷却能力更强，多用来处理较大尺寸的碳钢件。但是，冷却速度愈快，愈易造成工件内部冷却不均，产生较大内应力，致使工件变形，甚至出现裂纹。所以，在同样满足淬硬要求的前提下，应尽量选用冷却能力小的淬火介质。

把加热保温后的钢件浸入水或油中冷至室温，这种淬火方法叫单液淬火。有的工件为保证既淬硬又不因冷速过大而变形或开裂，采用水淬油冷的双介质淬火。它是将保温后的钢件取出后先在水中快速冷却，当温度降到约  $300^{\circ}\text{C}$  左右时，立即从水中取出再放入油中冷却至室温。这种方法对高碳钢件或尺寸较大的合金钢件，效果较好。

淬火操作时，要注意淬火工件浸入淬火介质的方式。如果浸入方式不正确，可能使工件各部分冷却速度不一致，造成很大的内应力，使工件变形甚至产生裂纹或局部淬不硬。

淬火可以显著地增加钢的硬度，提高钢的耐磨性。当与回火热处理配合时，可使钢的力学性能在很大范围内得到调整，并能减小或消除淬火产生的内应力，降低钢的脆性。

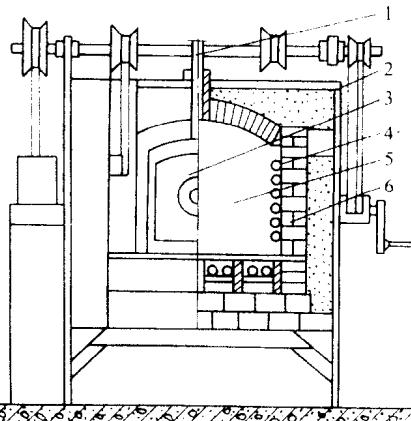


图 1-1 RX 型中温箱式电阻炉

1—热电偶 2—炉壳 3—炉门  
4—电阻丝 5—炉腔 6—耐火砖

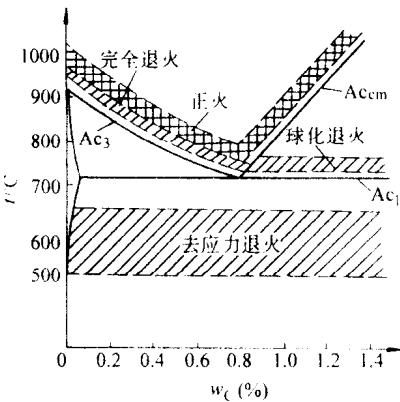


图 1-2 退火和正火的加热温度范围

#### 4. 钢的回火

回火是将淬火后的钢重新加热到某一温度（临界温度线  $A_{C_1}$  以下），保温一定时间后空冷或油冷至室温的热处理操作。依据回火时的加热温度不同，可把回火分为低温回火、中温回火和高温回火。

低温回火的加热温度为  $150\sim 250^{\circ}\text{C}$ 。它可以部分地消除淬火造成的内应力，降低钢的脆性，提高钢的韧性，同时仍保持高硬度。故多用来对工具、量具、刀具进行处理。

中温回火的加热温度为  $350\sim 500^{\circ}\text{C}$ 。淬火件经中温回火后，可消除大部分内应力，提高钢的韧性和强度，尤其是使钢获得了高弹性，但硬度稍有降低，一般用于处理弹簧、锻模等零件。

高温回火的加热温度为  $500\sim 650^{\circ}\text{C}$ 。高温回火后，可以完全消除内应力，使零件具有高强度与韧性相配合的良好的综合力学性能，这也是很多机械零件如轴、连杆、曲轴等所要求的性能。故这种回火在热处理行业中经常使用。工件淬火后再经高温回火，此工艺过程统称为调质处理。

#### 5. 钢的表面淬火

表面淬火是利用快速加热使钢件表面迅速达到淬火加热温度，在热量还来不及传到钢件中心时就快速冷却下来的热处理操作。表面淬火可以保持心部原来的强度和韧性，而使表层获得高硬度、高耐磨性。它主要用于承受冲击载荷，而且表面又要求耐磨的零件，如齿轮、凸轮等零件的处理。常用的表面淬火方法分为感应加热表面淬火和火焰加热表面淬火。

(1) 感应加热表面淬火 图 1-3 所示为高频感应加热表面淬火示意图，它是将工件放在钢管制成的感应器内，给感应器通以高频率的交流电，在感应器周围产生交变磁场，于是工件内产生同频率的感应电流——涡流。由集肤效应可知，感应电流在工件截面上的分布是不均匀的，表层电流密度大，中心部分几乎为零。依靠电流在钢件内的电阻热效应，使工件表层在几秒钟内就被加热到了淬火加热温度。而钢件心部电流很小，产生的热量很少，表层热量又来不及传到心部，所以温度不高。随后工件下移，喷水套喷出的水（淬火介质）使表面淬火。

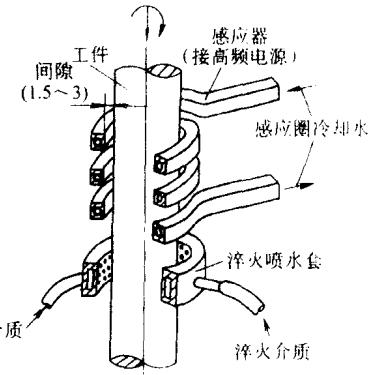


图 1-3 高频感应加热表面淬火示意图

感应器通入交流电时，自身也会产生电阻热，故需通水冷却。为使工件圆周方向上加热均匀，防止淬火后硬度不一致，工件还需要自转。工件的淬硬层深度取决于电流频率。频率愈高，工件内的感应电流愈集中于表层，所得淬硬层愈浅。按电流频率高低不同，感应加热表面淬火分为高频 ( $> 100\text{kHz}$ )、中频 ( $500\sim 10\text{kHz}$ ) 和工频 ( $50\text{Hz}$ )。生产上常用的是高频 ( $200\sim 300\text{kHz}$ ) 淬火。淬硬层深度为  $0.5\sim 2\text{mm}$ 。

(2) 火焰加热表面淬火 它是利用氧-乙炔火焰或氧-煤气火焰将工件表面迅速加热到淬火温度，然后喷水冷却。这种方法设备简单，投资少，但质量不够稳定，一般用于单件小批生产及大件的局部表面淬火。

#### 6. 钢的化学热处理

化学热处理是将热处理工件放在某些化学介质中，加热到一定温度并保温一定时间，使

一种或几种元素的活性原子渗入工件的表层，以改变表层的化学成分和组织的热处理操作。它可以更大程度地提高零件表面的硬度、耐磨性等，而心部仍保持原有的性能。化学热处理方法是按渗入元素种类命名的，最常用的是渗碳、渗氮及碳氮共渗。

按渗碳剂不同，渗碳方法可分为固体渗碳、液体渗碳和气体渗碳。生产上常用的是气体渗碳。它是将工件装入密封的井式气体渗碳炉中，加热至 $900\sim950^{\circ}\text{C}$ ，滴入煤油。煤油分解出活性[C]原子，进而被工件表面吸附，并向内扩散。炉内有风扇，其作用是使工件加热均匀，工件各处均被活性[C]包围。多余的气体从废气管中溢出，并要点燃，以防污染环境。

渗碳适用于低碳钢或合金渗碳钢件的热处理，可使零件表层 $1\sim2\text{mm}$ 厚度内的含碳量提高到 $w_c=0.8\%\sim1.2\%$ 。当渗碳件淬火并回火后，可获得表层高硬度和高耐磨性，心部仍为高韧性的效果，主要用来处理承受冲击力且在强烈摩擦条件下工作的零件，如活塞销、凸轮轴、汽车变速齿轮等。

渗氮俗称氮化。常用的气体渗氮方法是将工件加热到 $550^{\circ}\text{C}$ 左右通入氨气，分解出活性[N]被工件表面吸附，在工件表层形成极硬的氮化物薄层。它可以大大提高表面硬度和耐磨性，还具有一定的耐热性、耐蚀性。因加热温度低，工件变形很小，主要用于处理高精度的受冲击载荷不太大的耐磨件，如精密机床主轴、镗床镗杆、高速传动齿轮等。

把活性[C]、[N]原子同时渗入工件的工艺方法称为碳氮共渗。低温下( $550^{\circ}\text{C}$ 左右)的氮碳共渗又俗称气体软氮化。它主要以渗氮为主，又兼有渗碳的优点，虽然渗层薄，但硬度很高且不脆，具有较高的抗咬合和防擦伤能力，广泛用于模具、量具和耐磨件的处理。

### 三、热处理时产生的缺陷及防止方法

在热处理过程中，若工艺参数选择不佳、仪表误差过大或操作不当，就会使工件产生缺陷。常见的缺陷有：过热、过烧、氧化、脱碳、硬度不足、硬度不均、变形及裂纹等。退火、正火、淬火的加热温度主要取决于钢的化学成分；保温时间应以零件心部组织得以充分转变为准，常用经验公式： $t = KD$  (min) 来确定。式中，K为与炉子等有关的系数（常取 $1\sim1.5\text{min}/\text{mm}$ ）；D为工件的直径或截面尺寸（mm）。加热温度太低，保温时间太短，达不到钢的组织全部转变的目的，其结果是退火退不软、淬火淬不硬或硬度不均；加热温度过高，保温时间过长，会使钢的晶粒变粗（称为过热），导致塑性和韧性显著降低。当加热温度高到近熔点时，会使晶界上的部分杂质熔化或严重氧化（称为过烧），造成工件报废。另外，若加热温度过高，在加热和保温时，炉内的氧化性气氛会使工件表面的金属氧化和钢中的碳原子烧损（称为脱碳）。因此，要想防止或减少这些缺陷，就必须严格控制加热温度和保温时间。在淬火时，冷却速度很快，工件心部与表层的冷缩及转变不同时，会产生很大的内应力，甚至引起工件的变形和裂纹。因此，要选择合适的淬火介质和淬火方法，以及正确的操作。

### 四、锤头的热处理工艺

零件形状与尺寸：见图 10-62。

材料：45 钢

热处理要求： $53\sim57\text{HRC}$

热处理方法：淬火 + 低温回火

生产工艺流程：下料→锻造→粗刨→钳工制作→淬火 + 低温回火→检验

热处理工艺曲线：如图 1-4 所示

各热处理工序的作用及注意事项：淬火，用以提高硬度和耐磨性；为减小锤头表面氧化、脱碳，淬火加热时要在炉内放入少量木炭，并采用到温装炉；淬火冷却时，手持钳子夹持锤头入水，并不断在水中摆动，以保证硬度均匀；低温回火，用以减小淬火产生的内应力，增加韧性，降低脆性，达到硬度的要求。

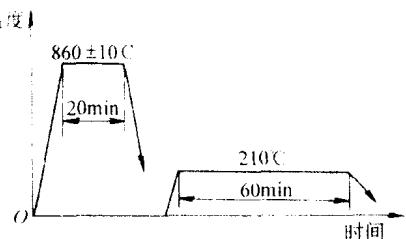


图 1-4 锤头热处理工艺曲线

### 复习思考题

1. 钢和铸铁有哪些区别？
2. 机械零件选材时要考虑哪些主要因素？
3. 何谓热处理？它在零件制造中的重要作用是什么？
4. 试比较退火与正火的异同点。
5. 淬火的目的是什么？水淬与油淬有什么不同？分别在何种情况下选用？
6. 什么叫回火？目的是什么？回火温度对钢的性能有什么影响？
7. 何谓调质处理？其目的是什么？
8. 表面淬火与普通淬火有什么区别？
9. 要获得表面很硬、心部有足够韧性的低碳钢齿轮，可采用何种热处理方法？为什么？

## 第二章 铸造

铸造是将金属熔化并浇注到具有与零件形状相适应的铸型空腔中，待其冷却凝固后获得毛坯与零件的方法。

铸造所得的毛坯与零件统称铸件，铸造后还需加工者称毛坯，不需加工直接使用者称零件。

铸造的方法很多，主要分砂型铸造与特种铸造两大类。最基本的是砂型铸造，主要工艺过程为制模、配砂、造型、造芯、熔化金属、合型浇注与清理检验等，如图 2-1 所示。

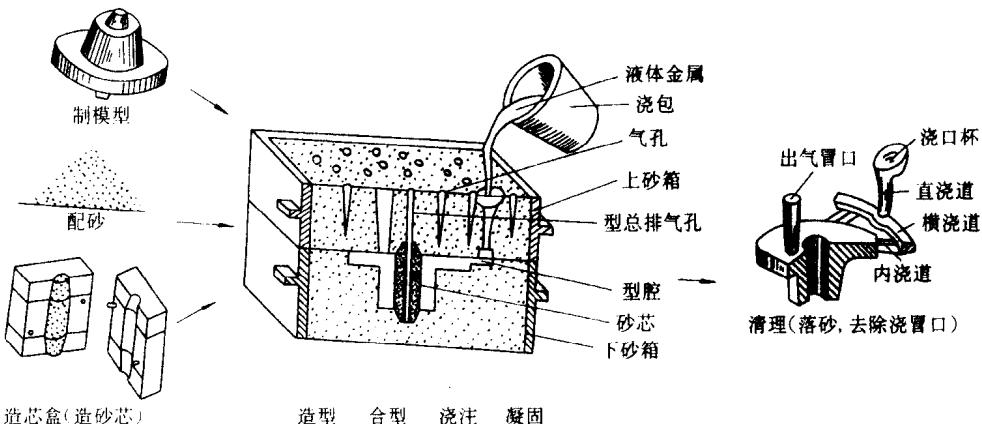


图 2-1 砂型铸造工艺过程

特种铸造主要有熔模铸造、金属型铸造、压力铸造、离心铸造以及连续铸造等。

铸造的特点是金属在液态下成形，即熔化的液体金属在一定的压力作用下充满铸型而获得铸件。因此，铸造是制造各类机器零件与毛坯的主要方法见表 2-1。

铸造生产适应性广，几乎可以铸造各种合金、任何形状的零件；铸件的重量可轻至几克，重至数百吨，壁厚也可由 0.5mm 到 1m 左右；铸造所用原材料来源广泛、生产设备简单、成本低廉。但铸造过程工序多，对铸件的质量较难精确控制，其力学性能一般不如锻件高，因此凡承受动载荷或交变载荷的重要受力件，目前很少使用铸件。

表 2-1 各类机械中铸件的重量比

机械类别	%
机床、内燃机、重型机器	70~90
风机、压缩机	60~80
拖拉机	50~70
农机	40~70
汽车	20~30

### 第一节 砂型铸造

砂型铸造是将液体金属浇入砂质铸型中，待铸件冷凝后，将铸型破坏取出铸件的方法。

#### 一、造型（芯）材料

造型（芯）材料包括制造砂型的型砂和制造砂芯的芯砂，以及砂型和砂芯的表面涂料。造型材料的性能好坏，对造型和造芯工艺和铸件质量有很大影响。

### 1. 型（芯）砂的组成

型（芯）砂的组成原料；砂、粘土、水、有机或无机粘结剂和其他附加物。

(1) 砂 砂的主要成分是石英 ( $\text{SiO}_2$ )，砂中含  $\text{SiO}_2$  量愈高，杂质愈少，则砂耐火度愈高。同时砂粒大小、形状、均匀程度等对其使用性能都有很大影响，因此在选择砂时都有一定要求。

(2) 粘结剂 粘结剂的作用是将砂粒粘结起来，从而使型砂具有一定强度和可塑性。常用的粘结剂有：粘土（湿型用膨润土，干型用普通粘土）；特殊粘结剂（如油脂、水玻璃、树脂等）。其中油脂、树脂一般用做配制芯砂。

(3) 附加物 为了改善型（芯）砂的某些特殊性能而加入一些附加物。如在湿型砂中加入煤粉，可防止粘砂，提高铸件表面质量；在干型砂中加入一些木屑，可提高型砂的透气性和退让性。

### 2. 对型（芯）砂的性能要求

型（芯）砂必须具备一定的铸造工艺性能，才能保证造型、造芯、起模、修型、下芯、合型、搬运等顺利进行，同时能承受高温金属液的冲刷与烘烤。铸件中有些缺陷往往与造型材料直接有关，如砂眼、夹砂、气孔、裂纹等，都是因为型（芯）砂某些性能达不到使用要求所致。因此，要求型（芯）砂应具备以下性能：

(1) 强度 是指型砂、芯砂紧实后再受到外力时抵抗破坏的能力。强度低，则可能发生塌箱、冲砂等，会使铸件产生砂眼、夹砂等缺陷。强度太高，砂型太硬，透气性差，会使铸件产生气孔、内应力或裂纹等。

(2) 透气性 是指型（芯）砂通过气体的能力。当高温金属液浇入型腔后，在铸型内产生的大量气体必须顺利地从砂粒间隙排出，否则铸件易产生气孔。

(3) 耐火度 是指型（芯）砂在高温液态金属作用下不软化、不烧结的能力；否则，易粘砂，铸件清理困难，严重时使铸件成为废品。

(4) 退让性 是指铸件在冷却收缩时，砂型和砂芯可被压缩而不阻碍铸件收缩的能力。否则，将造成铸件收缩受阻而产生较大内应力，从而引起变形或裂纹。

(5) 可塑性 是指型砂在外力作用下变形后，当去除外力时恢复变形的能力。可塑性好的型砂容易变形，起模性能好。

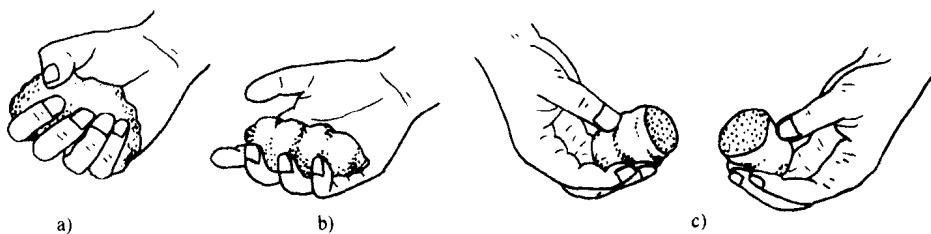


图 2-2 手攥法检验型砂性能示意图

a) 型砂湿度适当可用手捏成砂团 b) 手放开时可看出清晰的手纹

c) 折断时断面没有碎裂状，同时有足够的强度