

鋼鐵生产技术丛书

# 线材生产

张 潤 编 著

上海科学技术出版社

# 綫 材 生 产

張 澄 編 著

\*

上海科学技术出版社出版

(上海南京西路 2004 号)

上海市書刊出版業營業許可證出 093 号

大众文化印刷厂印刷 新华书店上海发行所总經售

\*

开本 787×1092 印 1/32 印张 4 1/4 字数 90,000

1959年3月第1版 1959年3月第1次印刷

印数 1—4,000

统一書号：15119·1238

定 价：(十)0.42元

# 目 录

## 第一章 緒論

鋼材生產在國民經濟中所占的地位	1
鋼材生產的特點及工藝過程	2

## 第二章 原料

原料的種類、尺寸和單重	4
原料的缺陷和清除	6
原料的堆放及其設備	8
原料場面積的計算	11

## 第三章 加熱

加熱爐工作質量對鋼材生產的影響	13
鋼材車間的加熱設備及其能力的選擇	15
加熱爐的操作	19
強化加熱爐工作的一些措施	23
加熱爐的加熱缺陷及操作事故	28

## 第四章 軋制

鋼材車間軋鋼機的布置	33
鋼材車間的機械設備	46
鋼材車間的附屬設備	76
軋輥原理及其應用	80
鋼材軋機孔型設計	95
鋼材軋機的生產能力及電動機能力的計算	113
鋼材軋機的操作	122
鋼材的檢驗及冷卻	127
鋼材車間的技術經濟指標	130
強化鋼材軋機能力的途徑	131

# 第一章 緒論

## 線材生产在国民经济中所占的地位

由于許多金属制品要用線材做原料，因此，線材生产在国民经济中占有重要的地位。在我国大規模經濟建設中，需要大量的金属制品，例如：发展农业生产的重要工具——牵引犁，所需要的鋼絲繩的数量就十分惊人；其他象电焊条、鍍鋅鉛絲、釘、螺絲、高强度鋼絲等金属制品，更是发展我国机械工业、建筑工业、通訊事业、船舶工业所不可缺少的物資。線材的应用范围极其广泛，使用量也极其巨大。目前世界各国線材产量約占整个鋼材产量的 10%，有的高达 15%，我国由于正处于大建設时期，許多工业正在从无到有的成长，对于金属制品的需要量与其他国家比較起来还要多一些，因此，在一定的时期內，線材在鋼材中的比例不会少于 10%，否则，就不能充分滿足国民经济的需要。

解放以前，我国的鋼鐵工业十分薄弱，而且具有宝塔形的特点，即由采矿、冶炼到軋鋼，产量是越来越少，这是帝国主义长期奴役中国所形成的不良景象。其中線材生产更是微乎其微，分散在各地的小規模的線材车间，設备十分简陋，劳动条件异常恶劣，在上海有許多“弄堂”工厂，只能生产单重不超过 10 公斤的線材。比較大一点的几家線材軋钢厂，产量也十分低，象鞍山小型厂过去被工人们称为閻王殿，由此可见，在当时工人的劳动条件确实是非常恶劣的。在这种恶劣的劳动条件下，当然也就不可能有較高的劳动生产率，以及生产較

多的产品。

解放后，在党的正确领导下，我国线材生产才蓬勃地发展起来，大批条件恶劣的小型线材车间，进行了彻底的改造，产量显著提高，以我国某一线材厂为例，目前产量即为解放初期的84倍。许多高度机械化、自动化的线材车间，正在各地兴建，尤其是大规模的建设高潮开始以后，许多地方都在筹建中小型钢铁联合企业，我们完全有理由相信，不久我国的线材生产，无论是产量上，或者是质量上，将是一翻再翻，不断提高，大大超过我国现有的水平。

### 线材生产的特点及工艺过程

线材是一种小型圆钢，直径为5~10公厘左右，成品卷成盘状，因此我们又称它为盘元。

由于线材的直径很小，长度很长，因此在轧制时，温度极易降低，而且头尾温度差很大，例如在旧式的横列式轧机上轧制线材，头尾温度差可达 $200^{\circ}\text{C}$ 以上，这一情况给线材生产带来一些困难。

因为轧制的时间长，温度就比较低，尤其是最末几道更加严重。轧制温度低的结果，使轧槽、导卫装置容易磨损，线材表面质量难以控制，电功率消耗也很大，有时由于轧槽遭到严重磨损，构件在轧槽内不易稳定，往往会造成折迭等缺陷。

线材的头尾温度差很大，还会造成头尾尺寸的差别，因为成品的出口温度不同，收缩量不一样，而出口的断面尺寸却相同，因此头尾尺寸就大小各异。

线材头尾的温度不均，还会造成调整上的困难，因为构件在轧槽内的宽展量与温度很有关系，所以会造成线材的前半

部合乎公差要求，填充良好；而后半部由于温度较低，宽展大，发生出耳現象。

为了解除和減輕这个困难，因此線材軋机的特点就須要軋速快。近年来新建的新式線材軋机大都是連續式的，机械化、自动化的程度很高，在軋制过程中，完全去除了人工操作，終軋速度高达 32 公尺/秒。一些旧式軋机也进行了改造，例如上海的一些線材厂，已經用正反閑盤代替了人工操作。加快了軋机轉速，使产量有了显著的提高。


線材生产采用的原料单重有一定的限制，因为单重过大，成品过长，都对調整不利，所以一般的軋机，原料单重大都在 80 公斤左右。由于原料单重对軋机产量有很大影响，所以目前許多新型的線材軋机，采用长达 9 公尺的中小型坯做原料，軋机距出料炉門很近，鋼坯在爐內逐漸推出，当軋件前端已进入卷線机时，軋件后端尚在爐內加热，大大的减少了軋件前后的温度差，原料单重因此就大大提高。

不管是連續式軋机，或者是使用閑盤进行活套軋制的橫列式線材軋机，由于軋件要自动进入下一机架，因此軋件头部的表面情况、温度、尺寸等，对軋件进入下一机架都有严重的影响，例如表面有毛刺，尺寸不合格，或者温度过低，軋件头部軋裂等，都能使軋件在进口导板內冲塞，中途飞出，造成廢品。因此每軋若干道以后，必須进行切头，而且要有专门的剪切設備和廢品卷取設備，当軋件冲塞飞出时，应该迅速予以剪斷和卷取，以免整根飞出，造成清理廢品的困难而影响工时的利用。

線材生产的工艺过程看起来是比較简单，但是，正确的进行軋机調整还是相当困难的，每一工序的疏忽大意都能造成

大量廢品，因为線材軋速很快，而且是交叉軋制的時候比較多，一旦發現廢品再進行調整時，已經連續軋出了許多根。

線材生產的工藝過程如下：

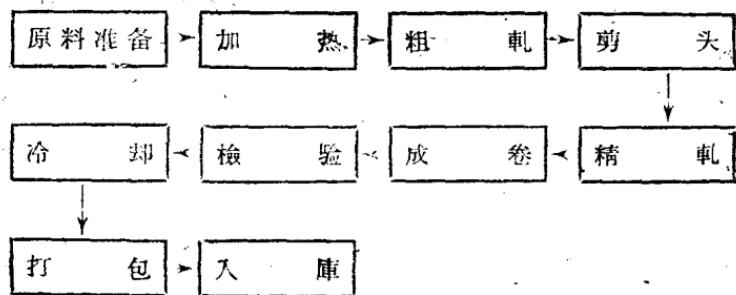

## 第二章 原 料

### 原料的种类、尺寸和单重

線材車間采用的原料，大多是中小型鋼坯，也有使用小鋼錠做原料的。在現代化線材軋機上，愈來愈多的使用斷面較小、長度和單重較大的中小型鋼坯，這種鋼坯的優點，在于軋制道次少，因此產量高，終軋溫度也高。但是由於鋼坯的斷面過小，必然會增加開坯機的負擔，所以也不是沒有限制的。

用斷面不大的鋼錠來做原料（例如4吋鋼錠），對於一般小型鋼鐵聯合企業來說，比較經濟，因為它省去了開坯工序，由煉鋼車間直接送入成品車間，可以省去一套開坯設備。不過，對於那些電動機功率很小、產量也很少的線材車間，採用這樣原料就不頂適宜。

上海有許多設備陳舊的線材軋機，是用斷面為 $18 \times 40$ 公

厘的扁坯作原料的，对于这些辊徑在 200 公厘左右、电动机功率很小的一列式綫材軋机来说，采用这种尺寸的原料，是符合实际情况的。但是，它很不經濟，为了获得这种原料，有时要进行二次开坯，例如：采用 6 吨鋼錠，首先要开成  $65 \times 65$  公厘的方坯，然后再由  $65 \times 65$  公厘的方坯开成  $18 \times 40$  的扁坯。两次开坯就需要两次加热、两次切头，軋制綫材时，又要經過一次加热，所以金属的消耗很大。以氧化消耗为例，每吨綫材要消耗  $50 \sim 60$  公斤，切头量也增加了 10 公斤以上。如果用  $60 \times 60$  的方坯作原料，氧化消耗只有  $20 \sim 35$  公斤左右，相形之下，可見前者每年浪费的金属是十分惊人的。

綫材原料的单重不仅对綫材生产有很大影响，而且还影响到利用綫材作原料的拉絲、制釘等金属制品车间的生产，单重越大，它们的产量越高，单重越小，产量越低，因为单重小将使輔助时间的比例增加。

原料的单重，受到軋件前端温度差的影响，必須加以限制，它的大小应该根据軋机的性能和軋制方法来决定。

对于橫列式的軋机来说，由于軋件的活套长期与地面鐵板接触，容易冷却，所以它的重量不能太大，否则头尾尺寸就不能控制，在一般軋速不超过 8 公尺/秒的軋机上，很少采用 100 公斤以上的原料的。

在連續式軋机上，由于軋制速度很快，原料单重就可以大得多。例如有些新式軋机采用  $60 \times 60$  公厘，长度为 9 公尺的方坯做原料，其单重就能够达到 240 公斤左右。我国目前一些設備較好的綫材车间，采用的原料单重約在 80 公斤以内，最小的只有 7 公斤。而在今后数年内，我国兴建的几个連續式綫材軋机，它的原料单重，就大都在 100 公斤以上了。

原料断面尺寸，在考慮到开坯机合理負荷，以及避免二次开坯的前提下，适当的采用較小断面的中小型鋼坯，不仅能获得較高的終軋溫度，而且綫材軋机的产量也能提高。原料斷面尺寸的决定，又不能仅仅考虑綫材車间的产量，还要考慮到尽可能和其他軋鋼車間的原料通用，以便在必要时可以調用其他軋鋼車間的原料。总之，綫材原料断面尺寸的决定，应该因地制宜，一般说来： $60 \times 60 \sim 90 \times 90$  公厘的中小型鋼坯，都可以作为生产綫材的原料。

## 原料的缺陷和清除

綫材車間所用的原料，除个别情况外，大都采用中小型鋼坯，由于鋼坯的制成都要經過炼鋼及开坯两个工序，而这两个工序又都有可能給鋼坯带来一定的缺陷，从而影响到綫材质量。現将对于綫材生产危害性最大的几种缺陷，按其形成原因分类如下。

### 一、由煉鋼部門造成的缺陷

1. 非金屬夾杂 这个缺陷是由于澆鑄鋼錠时，盛鋼桶和澆鑄平板通道处的耐火材料帶入鋼水所造成，它对綫材生产的危害性，表現在軋到最后时，軋件分层、开裂、造成廢品。因为含有非金属夹杂的地方，金属物理性能变坏，塑性很差。这类缺陷常常隐藏在鋼坯深处，不易发现，有时也会暴露出来。

2. 縮孔 由于鋼錠澆鑄时技术条件掌握不好，縮孔蔓延很深，开坯車間无法切清，或者是开坯車間剪头率太少，縮孔沒有能够全部去除，在軋制綫材时，头部容易軋裂，影响軋件順利的进入下一机架，发生在导板內冲塞等事故。有时位于

軋件中部的縮孔，軋制时分层，以致在軋机內拉断。

3. 斑疤 在用上注法澆鑄鋼錠时，由于鋼水对鋼錠模底的冲击，溅到鋼錠模的側壁上，先行冷却氧化，因此，在鋼水充满后，就粘合在鋼錠表面上，但由于在这里面有氧化鐵存在，軋制时不能焊合，如果不将它去除，在線材軋制时就会发生部分与軋件粘合，部分与軋件脱离的情况，影响軋制軋件的顺利进行。

## 二、由于开坯車間造成的缺陷

1. 重皮 由于軋輥刻痕过深，发生局部折迭，形成一层鐵皮，附于鋼坯表面。在线材軋制时，鐵皮与軋件分开，在通过导板时，落在导板内与导板压合，使下一軋件不能进入导板，这种事故严重的影响到工时利用。我国某一半連續式的線材車間，在一年内，由于这种事故损失的工时，就要在 100 小时左右。

2. 鋼坯開裂 这个缺陷是由于开坯車間孔型設計不良，加热质量不好所造成。如果不事前鏟除，在線材軋制时就会扩大而造成廢品。炼鋼部門在鑄錠时工作得不好，也要造成鋼錠開裂的現象。

以上所述的缺陷，对線材生产危害很大，所以在線材軋制前对这些缺陷必須加以清除。

对于暴露在鋼坯表面的非金属夹杂、重皮、裂口等缺陷，一般采用乙炔焰、风鏟或人工鏟除。火焰处理局部缺陷的优点是生产率高，成本低，但是它的燒損較大，一些小型的線材車間，产量不大，需要处理的鋼坯不多，还是用风鏟来鏟除局部缺陷比較合适，但在鏟除时必須遵守下述規定，鏟沟的寬度

必須等於鏟沟深度的四倍，而且邊緣必須成斜坡狀，如圖1所示。如果鏟沟很深很窄，邊緣不呈斜坡狀，在軋制時邊緣倒伏，又將形成二次局部折迭。

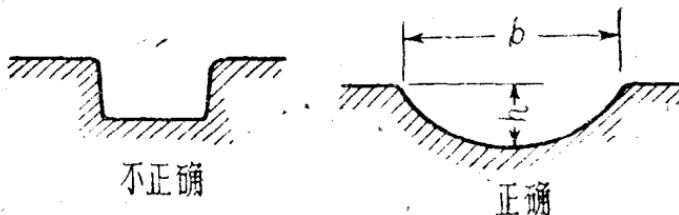


图1

对于沒有壓縮空氣設備的線材車間，可以用人工鏟除來代替風鏟，但生產率低，勞動條件壞。

鋼坯上的縮孔剪切不清，必須用乙炔焰將有縮孔殘存的地方割除。

### 原料的堆放及其設備

線材的原料，從鋼種來分有低碳鋼、高碳鋼和合金鋼等，化學成分波動很大，根據不同的鋼種所生產出來的線材，用途也大不相同，因此原料的堆放必須嚴格的分清鋼種、鋼號、爐號，順序排列。對於規模較大、生產鋼種較多的線材車間，原料場應該劃分若干區域，每一堆垛的位置事先確定，然後按區域將堆垛編號，制成卡片，原料運入和輸出，都必須登記入卡。

對於規模小的線材車間，原料場吞吐量不大，鋼種簡單，就不必如此麻煩，可以在每一鋼垛上插上標志牌，或者用油漆作好規定的標記。

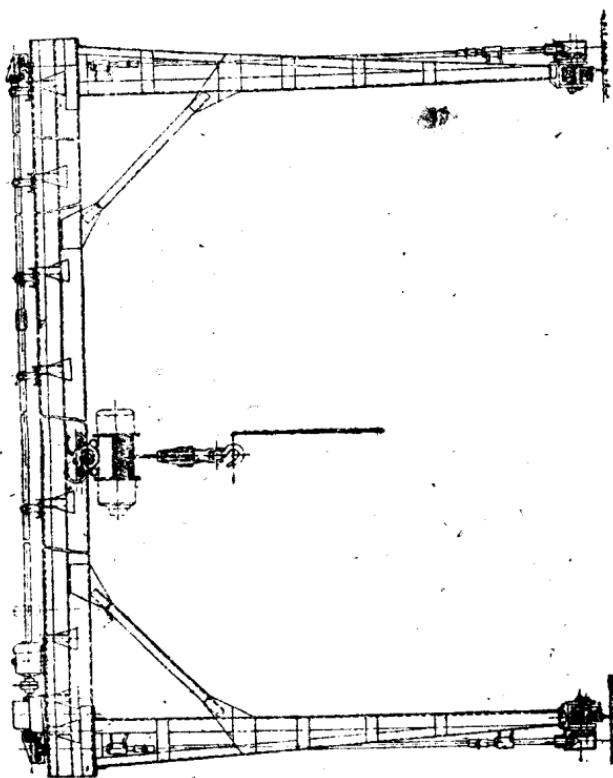
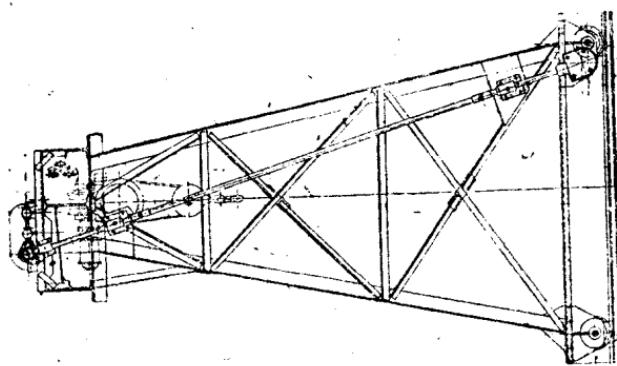


Fig 2

原料堆垛的高度与原料場的合理利用有很大关系，在保证安全的条件下，堆垛应该尽可能的高，許多先进的綫材车间用桥式吊車堆放原料，堆垛高度可达2公尺。我国許多綫材车间由于缺乏这种设备，很多是用人力堆垛的，堆垛高度不能超过1公尺，因此占用的原料場地很大，尤其是生产大跃进的

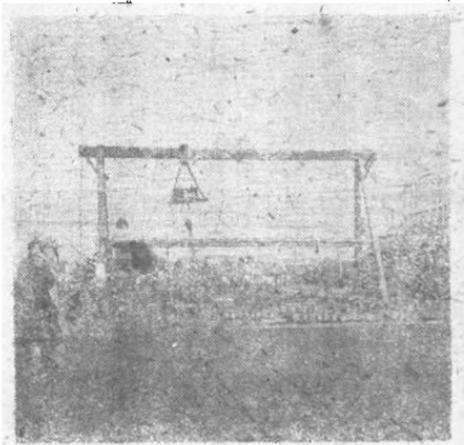


图3

高潮到来以后，許多厂的生产量大大提高，料場面积深感不足，为了解决这个矛盾，根据多快好省的原则，在原料場采用龙门式吊車，这是一种既經濟又有效的方法，龙门式吊車结构简单，不需要象桥式吊車一样使用龐大的高空支架，我国某一轧钢厂使用图2所示的龙门吊車，它是由一对支架支撑着一根工字形的鋼梁，在梁上安装一个电葫芦，既可起重，又能横向移动。整个吊車坐落在地上鋪設的两根鋼軌上，可以纵向移动，虽不及桥式吊車灵活，但桥式吊車所能做的动作它都能做，造价也低得多，而且制造方便，易于維护。

对于生产量很小的綫材車間的原料堆垛，可以采用半机械化木质龙门式吊車，这种吊車除起重运用电动以外，其他横向和纵向移动均由人力操纵，因此结构非常简单(图3)，投资仅及第一种龙门吊車的二十分之一。

这种吊車的起重设备也是用土办法制造的，它是由一台3匹馬力的电动机，和一套端輪端杆机构及鋼板焊接的卷筒

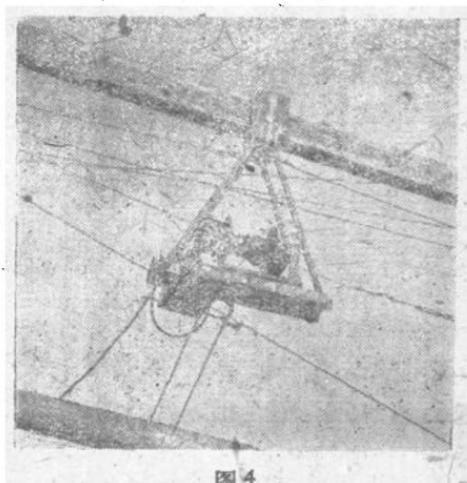


图3

组成。制造很方便，确实是符合了多快好省的方針，它的机构圖見图4。

### 原料場面積的計算

原料場面積的大小是根据产量、原料来源等因素决定的。与原料供应車間在同一地点的綫材車間，主要考虑到坯車間需要大中修时的預先儲备，一般約为五天左右。

与原料供应車間相距甚远的綫材車間还要考虑到运输时

间的因素，要求在开坯车间一旦因故停机时，不致受到影响。

原料场总面积有以下两种计算方法：

$$(1) F = F_M + F_N + F_K$$

式中： $F$ ——仓库总面积。

$F_M$ ——钢坯和每垛钢坯间通道所占的面积，

各垛间的间距一般可取 0.8 公尺。

$F_N$ ——原料处理工段面积。

$F_K$ ——原料工厂机械设备所占面积，如机动  
运输设备等。

$F_M$  可按下式计算：

$$F_M = m(a + 0.8)(b + 0.8) \text{ 公尺}^2$$

$m$ ——垛数；

$a$ ——堆垛宽；

$b$ ——堆垛长。

堆料垛数是根据储备量及原料的起重方法决定的。

长度在 5 公尺以下，用机械方法堆装，它的堆垛高度为 2 公尺，单位面积负荷约为 6 吨/平方公尺。

长度在 5 公尺以下，用人力堆装的，其堆垛高度约为 0.8 公尺，单位面积负荷在 2 吨/平方公尺左右。

$$(2) F = \frac{K_1 K_2 A}{f}$$

式中： $F$ ——原料场总面积。

$f$ ——原料场平均单位面积所堆放的重量，它  
把所有面积都包括在内。

$K_1$ ——原料的储备天数。

$K_2$ ——原料的消耗系数。

#### A 線材的日产量。

$f$  的經驗數值如下：

机械堆垛 = 5~6 吨/平方公尺，人力堆料 = 1.5~2 吨/平方公尺。

### 第三章 加 热

#### 加热炉工作质量对線材生产的影响

由于線材断面小，公差要求严格，軋制速度快，軋件由前一机架进入后一机架，常用園盘联系，依靠軋件出輥的冲力自动进入。而加热炉工作质量的好坏却对公差的控制，軋制的順利进行，以及線材生产的各項消耗指标有密切的联系。因此，不断的从结构上和操作上来改善加热炉的工作是保證線材軋机充分发挥效能的重要条件。

考核炉子工作质量的标准之一，是加热温度能否合乎軋制要求，鋼坯各部分的温度是否均匀，如果出鋼温度不能达到預定要求，或者温度不均匀，将会产生以下的問題：

1. 鋼坯加热的目的是为了要使鋼內的碳化物熔解，变成单相组织，因为这样的组织塑性好，变形抗力低。同时，加热温度越高，克服金属变形抗力所需要的功量也愈小，如果出鋼温度低，不仅电功率消耗大，而且軋机能力也不能发挥，因为电动机功率是一个常数，变形抗力愈大，单位馬力在单位时间内生产出来的鋼材就要少得多。我国某一著名的線材厂曾作过这方面的試驗，该車间将出鋼温度由原来的  $1150^{\circ}$  提高到  $1180^{\circ}$ ，电动机的均方根負荷降低 6%。该車间采取保温

措施，减少线材在轧制过程中的温度降，结果每吨线材的电功率消耗降低了3度左右，由此可见，在保证不发生过烧的条件下，尽可能提高出钢温度，其效果等于增加了电动机的能力。

2. 加热温度不够的另一结果，是加剧了轧辊的磨损，造成轧机在调整上的困难。同时，由于变形抗力高，轧机的另件寿命因之缩短，甚至很快的遭到破坏。线材车间轧机数量很多，当另件发生破坏后，从更换另件到试车，工时损失很多，严重的影响到生产任务的完成。

3. 加热温度不均匀，对线材生产也有很大影响，由于温度对轧件在孔型内的宽展影响很大，如果温度不均匀，两头温度高，中间温度低，就会造成线材两端和中部的尺寸差超出允许范围，对于连续式线材轧机来说，由于温度不均匀，在两个轧机之间会引起严重的拉钢和堆钢现象。

由于温度不均，孔型也要遭到不均匀的磨损，经常会造成轧件扭转等缺陷。同时，磨损不均在轧辊二次车削时，必须加大车削量，对轧辊的利用，很不经济。

考核炉子工作的另一个标准，是燃料和金属的氧化消耗。如果热工制度不顶好，会使这两个消耗的定额大大增加，我们曾选了两个生产规模相似、又都是采用固体燃料加热炉的线材车间，将这两个车间内的各项消耗指标进行了比较，结果，金属氧化消耗相差10公斤以上，燃料消耗也相差20公斤左右，以年产15万吨线材来计算，燃料消耗相差300万公斤，金属消耗相差150万公斤，这是一笔巨大的数字，不能不引起轧钢工作者的重视。