

高等学校教学用书

专业轻金属冶金学

第三册 镁铍冶金

东北工学院有色金属系轻金属冶炼教研室编译

只限学校内部使用



中国工业出版社

本书为高等学校教材“专业輕金属冶金学”的第三册，包括镁、铍、锂、钙冶金四篇。第一篇譯自苏联专家 A. И. 别略耶夫的讲稿“Лекции по металургии магния”；后三篇系参考有关文献编写而成。

本书对镁、铍、锂、钙四种金属的性质与用途、冶炼原理和生产工艺作了系统論述，镁冶金篇中还提出一些有关镁工厂設計的資料。

本书經冶金工业部教育司推荐作为高等学校輕金属冶炼专业数学用书，内部发行。

专业輕金属冶金学

第三册 镁铍冶金

东北工学院有色金属系輕金属冶炼教研室編譯

*

冶金工业部工业教育司編輯（北京猪市大街78号）

中国工业出版社出版（北京佟麟閣路丙10号）

（北京市书刊出版事业許可証出字第110号）

中国工业出版社第三印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行·各地新华书店經售

*

开本 787×1092¹/16 · 印张13¹/8 · 字数 322,000

1961年8月北京第一版 · 1962年6月北京第二次印刷

印数938—2,227 · 定价（10—6）1.60元

*

统一书号：K 15165 · 544（冶金-158）

前 言

本书为专业輕金属冶金学的第三册，內容包括鎂冶金及鋁、鋰、鈣冶金等部分。

第一篇鎂冶金系根据苏联专家 A.I. 别略耶夫教授1958—1959年在东北工学院讲学时的讲稿，由东北工学院輕金属冶炼教研室譯出。在本书編輯过程中，为与其他各篇汇編成册，将原稿目录中的24讲改为24节（§），并加以分章和附加各章的标题，同时对原稿某些內容稍有刪改。

第二篇鋁冶金是以A.H. 泽利克曼著“稀有金属冶金学”鋁部份为基础，在內容方面作了較多的补充和适当地刪減。主要参考书为Г.Ф.西利娜等著“Бериллий”一书及A.I. 莱涅尔讲稿“鋁冶金”。第一章概論主要取材于A.H. 泽利克曼著“稀有金属冶金学”；第二章主要取材于A.I. 莱涅尔“鋁冶金”讲稿及Г.Ф.西利娜等著“Бериллий”一书，第三章絕大部份取材于Г.Ф.西利娜等著“Бериллий”一书。第三篇鋰冶金是以A.H. 泽利克曼著“稀有金属冶金学”鋰部份为基础在內容上作了补充。第四篇鈣冶金是以H.A. 多洛宁著“鈣冶金”为基础在內容上作了补充。

第二篇由蔣經明編写，第三篇由李春荣編写，第四篇由邱竹齋編写，参加校閱者有张日强及李德祥。

东北工学院有色金属系輕金属冶炼教研室

目 录

前 言

第一篇 鎂冶金

第一章 概論

§ 1	鎂冶金发展簡史	6
§ 2	鎂的性质及其在近代工业上的应用与意义	8
§ 3	鎂的化合物、矿石及其他資源	13

第二章 鎂原料的处理及氯化鎂制造

§ 4	鎂原料的准备与处理流程	19
§ 5	氧化鎂的生产	24
§ 6—7	六水氯化鎂与光卤石脱水	29
§ 8—9	菱鎂矿的氯化	36
§ 10	氧化鎂在熔体中的氯化	44

第三章 电解熔融氯化鎂制鎂

§ 11—12	电解制鎂的理論基础	48
§ 13	鎂电解槽的构造	63
§ 14—15	鎂电解的工艺	69
§ 16	鎂的精炼	77

第四章 热法制鎂

§ 17	硅热法生产鎂的原理	81
§ 18	硅热法生产鎂的工艺	87
§ 19	碳化物热法生产鎂	94
§ 20	炭热法生产鎂	100

第五章 鎂生产的經濟問題

§ 21	鎂生产的若干經濟問題	106
------	------------	-----

第六章 鎂工厂設計

§ 22—23	鎂电解工厂的設計基础	111
§ 24	硅热法制鎂工厂設計的几个問題	121

第二篇 鋼冶金

第一章 概論

§ 1	鋅及其化合物的性质和应用	127
§ 2	鋅矿	130

第二章 鋼化合物的生产

§ 3	硫酸法生产氧化鋅	131
§ 4	氯化法生产氧化鋅	144

高等学校教学用书

专业轻金属冶金学

第三册 镁铍冶金

东北工学院有色金属系轻金属冶炼教研室编译

只限学校内部使用



中国工业出版社

前 言

本书为专业輕金属冶金学的第三册，內容包括鎂冶金及鋁、鋰、鈣冶金等部分。

第一篇鎂冶金系根据苏联专家 A.I. 别略耶夫教授1958—1959年在东北工学院讲学时的讲稿，由东北工学院輕金属冶炼教研室譯出。在本书編輯过程中，为与其他各篇汇編成册，将原稿目录中的24讲改为24节（§），并加以分章和附加各章的标题，同时对原稿某些內容稍有刪改。

第二篇鋁冶金是以A.H. 泽利克曼著“稀有金属冶金学”鋁部份为基础，在內容方面作了較多的补充和适当地刪減。主要参考书为Г.Ф.西利娜等著“Бериллий”一书及A.I. 莱涅尔讲稿“鋁冶金”。第一章概論主要取材于A.H. 泽利克曼著“稀有金属冶金学”；第二章主要取材于A.I. 莱涅尔“鋁冶金”讲稿及Г.Ф.西利娜等著“Бериллий”一书，第三章絕大部份取材于Г.Ф.西利娜等著“Бериллий”一书。第三篇鋰冶金是以A.H. 泽利克曼著“稀有金属冶金学”鋰部份为基础在內容上作了补充。第四篇鈣冶金是以H.A. 多洛宁著“鈣冶金”为基础在內容上作了补充。

第二篇由蔣經明編写，第三篇由李春荣編写，第四篇由邱竹齋編写，参加校閱者有张日强及李德祥。

东北工学院有色金属系輕金属冶炼教研室

目 录

前 言

第一篇 鎂冶金

第一章 概論

§ 1	鎂冶金发展簡史	6
§ 2	鎂的性质及其在近代工业上的应用与意义	8
§ 3	鎂的化合物、矿石及其他資源	13

第二章 鎂原料的处理及氯化鎂制造

§ 4	鎂原料的准备与处理流程	19
§ 5	氧化鎂的生产	24
§ 6—7	六水氯化鎂与光卤石脱水	29
§ 8—9	菱鎂矿的氯化	36
§ 10	氧化鎂在熔体中的氯化	44

第三章 电解熔融氯化鎂制鎂

§ 11—12	电解制鎂的理論基础	48
§ 13	鎂电解槽的构造	63
§ 14—15	鎂电解的工艺	69
§ 16	鎂的精炼	77

第四章 热法制鎂

§ 17	硅热法生产鎂的原理	81
§ 18	硅热法生产鎂的工艺	87
§ 19	碳化物热法生产鎂	94
§ 20	炭热法生产鎂	100

第五章 鎂生产的經濟問題

§ 21	鎂生产的若干經濟問題	106
------	------------	-----

第六章 鎂工厂設計

§ 22—23	鎂电解工厂的設計基础	111
§ 24	硅热法制鎂工厂設計的几个問題	121

第二篇 銻冶金

第一章 概論

§ 1	銻及其化合物的性质和应用	127
§ 2	銻矿	130

第二章 銻化合物的生产

§ 3	硫酸法生产氧化銻	131
§ 4	氯化法生产氧化銻	144

§ 5 氯化鋁的制取.....	151
§ 6 氟鋁酸鋁的制取.....	157
第三章 鋼及其合金生产	
§ 7 制取金属鋁的热力学基础.....	159
§ 8 鎂热还原法生产鋁.....	162
§ 9 熔盐电解法生产鋁.....	166
§ 10 真空蒸馏法精炼鋁.....	173
§ 11 銅鋁合金生产.....	175
§ 12 鋼的有害作用及防护措施.....	177

第三篇 鋰金冶

第一章 概論	
§ 1 鋰的性质.....	178
§ 2 鋰化合物的性质.....	179
§ 3 鋰及其化合物的用途.....	182
第二章 鋰矿及其处理	
§ 4 鋰的矿物和矿石.....	184
§ 5 鋰矿石的精选.....	185
§ 6 鋰精矿的处理.....	186
第三章 金属鋰的制取和精炼	
§ 7 氯化鋰电解.....	189
§ 8 金属热还原法制取鋰.....	191
§ 9 鋰的净化.....	192
§ 10 鋰的精炼.....	193

第四篇 鈣冶金

概述	195
第一章 鈣的生产——氯化鈣电解	
§ 1 无水氯化鈣生产.....	197
§ 2 “接触阴极”电解.....	198
§ 3 “液体阴极”电解.....	201
§ 4 电解质体系.....	203
§ 5 氯化鈣的电解.....	204
§ 6 鈣銅合金的分馏.....	206
第二章 鈣的生产——金属热还原法	
§ 7 理論基础.....	210
§ 8 鋁热还原法.....	211
§ 9 高純鈣的制取.....	212

第一篇 鎂治金

第一章 概論

§1 鎂治金發展簡史

十七世紀末叶，鎂以化合物形态被初次发现。1695年，英国的物理学家葛留在埃蒲荪（英国）的矿泉水中发现了具有医疗性能的硫酸鎂（英吉利盐）。十八世紀初发现了另一种化合物——碳酸鎂，它也是首先用于医疗方面。

金属鎂生产的历史可以分为三个阶段：1) 用鉀和鈉还原鎂的化合物，2) 熔融盐电解，3) 热还原。

戴維于1800年第一次进行了以鉀蒸汽在高溫下还原氧化鎂而制取金属鎂的試驗。他用水銀由反应产物中将鎂以汞齐的形式提取出来。戴維将这种新的金属叫做鎂 (magnesium)，这个名称是由它的氧化物——氧化鎂 (magnesia) 的名字得来的。

但是，用类似的方法提取純鎂却直到1828年才由布西来完成。他使金属鉀的蒸气在白热的高溫下作用于无水氯化鎂，将同时生成的KCl与剩余的MgCl₂一起用水溶出。布西利用奧尔斯泰德与吳勒以前用来生产各种金属氧化物的反应以氯气氯化氧化鎂而制取无水氯化鎂。大家都知道，就是目前，这仍然是生产无水氯化鎂的一种基本方法。

1830年里必赫証实了布西的試驗結果，他将含水氯化鎂与氯化銨在一起熔融而制得了无水氯化鎂。

后来，申·科·戴維里与科伦第一次大規模地用金属鈉还原熔融氯化鎂而制得了金属鎂。他們用NaCl, KCl与CaF₂的混合物作为熔剂。此外，他們还最先使鎂在氢气中升华以制取純鎂。

吳勒也提出了以鈉由氯化鎂中置换金属鎂。1855年馬梯蓀用类似的方法，在NH₄Cl存在下，以金属鈉处理熔融的MgCl₂和KCl的混合物而获得鎂。

齐思在1863年为此目的利用了氟化物——MgF₂与NaF。

列依海尔德于1864年以鈉还原光卤石与氟化鉀混合物的方法获得了金属鎂。十九世紀末叶，在法国和美国一些不大的工厂內采用所謂申·科·戴維里与科伦的化学法制得了金属鎂。

但是，只有在用电解法制取鎂以后，鎂才成为了工业金属。用电解法制取鎂的初次的試驗，也是戴維里完成的。經過一系列的試驗以后，他终于在1808年以电解法获得了呈汞齐形式的鎂。为此，他将潮湿的氧化鎂和珠砂混合起来，并将所获得的膏剂放到白金板上进行研磨，直到出現水銀珠为止。然后将电池的負极联到白金片上，而正极則联至与膏剂相接触的导体上。把用此法所获得的鎂汞齐移至玻璃管中，并从中蒸出水銀。

但戴維沒能由汞齐中提取出足够純的鎂来。1830年法拉弟首先用电化学的方法电解熔融的氯化鎂获得了单体的鎂。

1852年本生在实验室范围内对此方法进行了更详细的研究。他采用瓷坩埚作为电解槽，采用炭棒作为阴阳极，从上端插入电解质中，同时用瓷板将阴阳极空间隔开。电解熔融氯化镁的过程是很简单的。

本生写道：“熔融的氯化镁是如此容易被电解，以致于在极短的时间内利用不大的锌-炭电池就可以获得重达几克的镁珠”。

而本生也在自己的实验中发现了电解质中少量的水分对电解过程的不良作用。水分引起氯氧化物的产生。为了将氯化镁脱水，本生将它熔于氯化镁的混合物中，使它冷却，然后再加以熔化。本生所进行的实验中的镁的电流效率，达到了60%。

1856年本生的同事马梯森提出采用复氯化物——光卤石($MgCl_2 \cdot KCl \cdot 6 H_2O$)代替 $MgCl_2$ 来进行电解而制取镁。光卤石易于脱水而不分解(分解为 MgO 与 HCl)，且其熔点较氯化镁为低。

后来许多实验工作者在研究电解镁时也开始利用光卤石。

1865年申·科·戴维里和科伦重复了本生的实验，并提出在电解质中加入少量的氯化钙以使镁珠更易于集聚。

1883年葛列特采尔在格津根(勃列明附近，德国)的一个工厂里建立了第一个制镁的工业电解槽。电解槽的电流强度是300安培；用光卤石作为电解质。光卤石借电解槽的加热而保持其熔融状态。电解槽是铁坩埚，亦即作为阴极；阳极是由瓷管或耐火管所保护着的炭棒。

1894年保尔海尔斯详细地记述了他用以制取镁的电解槽，它在结构上与葛列特采尔的电解槽相似。保尔海尔斯并发表了该过程的一些条件(阴极的电流密度10安培/分米²；电解槽端电压7—8伏特；电解温度700°)。

埃泰尔的著作对了解氯化镁电解过程条件有很大的意义。他于1895年研究了电解液中水分、硫酸镁及氯化铁的影响。

贝尔达乌(在英国)于1897年取得了电解熔融氯化镁与氯化钠的混合物的专利权，而在格梅林根(德国)的一个工厂于1899年取得了用电解天然钾钠光卤石而提取金属镁过程的专利权，这样就走向了 $MgCl_2$ 、 KCl 与 $NaCl$ 的三元熔体。

后来，在以电解熔融的氯化物而提取镁的过程中，主要是在工艺(设备)方面，有了一系列的改进。

镁冶金的发展是与电解过程的发展紧密相关的。目前电解是生产镁的最主要的工业

表1-1 资本主义国家原镁生产的统计数据

年份	产量(千吨)	年份	产量(千吨)
1938	22.1	1952	110.0
1943	231.9	1953	106.2
1944	202.4	1954	72.2
1946	8.6	1955	82.8
1949	13.6	1956	89.9
1950	16.7	1957	99.4

方法。

但是，从本世纪30年代开始，用电热法制取镁也极受重视（用金属与炭的还原剂直接还原氧化镁），并在工业上获得了应用。

镁冶金是一个比较年轻的工业部门，它经过了迅速发展的阶段。

镁的工业生产在接近二十世纪时为德国所掌握。第一次世界大战时美国和加拿大也开始生产。可是当时镁的年产量只是几百吨。

第一次世界大战后最初的十年中镁冶金方面没有取得显著的成绩。例如，在美国直到1927年镁的年产量平均约为63吨。

到三十年代，镁工业开始在德国、日本、英国、意大利、法国和瑞士等国发展起来。

近年来镁开始广泛地用于民用工业，这就引起由镁合金制成的零件、冲压零件、锻件生产的增加。

由于用镁热法生产钛和制造镁基耐热合金，镁的意义也显著地提高了。

社会主义国家中苏联和中国都有镁工业。

目前在苏联镁的生产是在乌拉尔的索里卡姆和别里兹尼可夫的两个工厂里进行的。

镁的生产进一步增长的前景，第一是由于镁具有可以被利用的各种物理化学性质（质轻，机械加工性能好，化学活性大等等），第二是由于镁的原料广泛地存在并易于得到。

§2 镁的性质及其在近代工业上的应用与意义

I. 物理性质与机械性质

镁是D·I·门捷列夫周期系的第二族化学元素（原子序数为12，原子量为24.39）。镁的特殊优良的性质是它很轻。固体状态下的镁的比重（20°时）等于1.738克/厘米³。

因此，它比铜轻4.1倍，比铁轻3.5倍，比铝轻一半。在熔融状态下（在熔点时），镁的比重为1.572克/厘米³。

镁的结晶格子是密集的六方晶格。

中性镁原子的电子结构特点是：在1S轨道K层上有2个电子（1S²），在2S轨道上有2个电子，在2P轨道L层上有6个电子（2S² 2P⁶）。在镁原子的外部M层内，在3S轨道上有两个电子（3S²）。因此，通常镁是两价的（Mg²⁺）。但是，在一定条件下（特别是在熔融盐中）也可能存在着镁的一价离子（Mg⁺）。Mg²⁺离子的半径是0.78 Å。镁的同位素有Mg²⁴（78.6%），Mg²⁵（10.11%），Mg²⁶（11.29%）。并有两个镁的人工放射性同位素Mg²³与Mg²⁷也是大家所熟知的，它们的半衰期分别是11.6秒与10.2秒。

必须指出，镁的蒸汽压是相当高的，甚至在低于其熔点的温度下也是这样。例如，800°K（527°C）时，其蒸汽压为0.1毫米水银柱；900°K（627°C）时为1.62毫米水银柱；而在1000°K（727°C）时则为7.78毫米水银柱。

纯镁是柔软可锻的金属。铸镁的抗拉强度约为8公斤/毫米²，而锻镁则为20公斤/毫米²；其延伸率相应为6%和8%，布氏硬度为30和35。

镁中所含的杂质，无论是金属的或者是非金属的，在大多数情况下都对镁的机械性质起不良的影响。如果镁中含氧化镁超过0.1%的话，非金属杂质中氧化镁特别能降低

表 I-2 纯镁的主要物理常数

名 称	单 位	数 值
原子序数	—	12
原子量	—	24.39
价数	—	2
同位素	—	24; 25; 26
原子体积	厘米 ³ /克原子	13.99
20°C时的比重 (99.99 % Mg)	克/厘米 ³	1.738
熔点时的比重	克/厘米 ³	1.572
熔点 (99.99 % Mg)	°C	651
沸点	°C	1107
熔融潜热	卡/克	46.5
蒸发潜热	卡/克原子	2160
燃烧热	卡/克原子	32840
固体镁的平均比热 (0°—100°C)	卡/克·°C	0.2466
熔融镁的平均比热 (650°—750°C)	卡/克·°C	0.2466
比热:		
1) 25°C时	卡/克原子	5.84
2) 熔融时	卡/克原子	7.4
3) 气态时	卡/克原子	4.97
25°C时的导热率	卡/克原子·°C	1.76
20°C时的导热率	卡/厘米·秒·°C	0.35
热膨胀系数 (0°—100°C)	—	2.25×10^{-6}
对铜的导电率	—	38.6%
标准电位	伏特	-1.8
电化当量	克/安培·小时	0.454
681°C 时的表面张力	尔格/厘米 ²	563

镁的机械性能。

杂质铁不改变镁的机械性质。杂质硅能提高镁的硬度和脆性。当含硅量约为1%时，镁的抗拉强度最大。

钠的含量超过0.01%，或者钾的含量超过0.03%，都大大降低镁的抗拉强度及其他机械性质。如同时含钠（达0.07%）和含钾（达0.01%），镁的机械强度并不显著降低，但降低其塑性。

杂质钙能促使镁的晶粒细化，因而可改善镁的机械性质。在含钙约为0.45%时镁的塑性显著提高。含少量的铝（到0.6—0.8%）并不影响镁的机械强度。如铝的含量多，则能增加镁的硬度和机械强度。

铜的含量在1%以下时不影响镁的机械强度发生变化。

I. 化学性质

在镁的化学性质中必须首先指出它对氧有极大的亲和力。镁是有强烈光泽的银白色金属，在空气中变暗，表面上生成一层薄薄的氧化膜，此氧化膜保护镁不再被氧化。当然，这种氧化膜远远赶不上铝表面上的氧化膜。

镁对氧的亲和力是随着镁的细碎程度的增加和加热温度的提高而强烈地增长。

镁粉或细小的镁条在空气中燃烧，放出白色耀眼的火光。有氧化剂存在时，镁的发光活性大大增加。

镁锭或镁制件是完全不具有引火性的。危险的是散碎的镁，它能像煤粉或铝粉一样燃烧。镁的爆炸浓度极限是30毫克/升。

镁与氮一起加热生成氮化物。

镁与铝不同，它具有一定的显著的金属性特征，不为苛性硷溶液所浸蚀。它对氟化物和氢氟酸也是稳定的。浓硫酸和硫酸及硝酸的混合物在室温下对镁稍有作用。镁与煤油、汽油及矿物油在化学上也是稳定的。

蒸馏水在室温下几乎对镁不起作用。镁（特别是粉状的）与开水十分强烈地发生作用，生成氢和氢氧化镁。

稀矿物酸特别强烈地使镁溶解。

由于镁对氧具有很大的亲和力，故镁是一种强还原剂，能将活性较差的金属由其化合物中取代出来。

与镁的纯度有关的镁的抗腐蚀性具有很大的意义，特别是对于铁、镍和铜的氯盐。例如，工业用镁（99.9%）在3%的氯化钠溶液中，其重量损失每昼夜是500~1000毫克/分米²，而高纯度镁（99.99%）则每昼夜只是15~30毫克/分米²。

非金属杂质中氯化镁和氯化钙对镁的侵蚀性最大。镁锭表面上的这些盐类的夹杂物因空气中的水分而发生水解。此时生成盐酸，强烈地腐蚀镁。

与镁构成固溶体的金属杂质，可增加镁的抗腐蚀性。反之，如杂质不与镁构成固溶体，则镁的抗腐蚀性降低。

氢在镁合金的组织成分上的过电压愈低，则镁在盐类溶液中的腐蚀强度愈大。例如，杂质铁（700°时在镁中约溶0.04%），由于氢在铁中的过电压小，则铁降低镁的抗腐蚀性，并且如果镁中含铁量超过0.017%，则镁的腐蚀速度即变得很大。

硅以硅化物形式存在于镁中，它降低镁的抗腐蚀性。镁和钠在固态时彼此不溶解，液态时互溶也不显著，而镁和钾则完全不互溶。但是少量的钠和钾能被镁乳化，并且与钠乳化比钾要细。镁中含有极少量钠（到0.02%）时，在氯化钠溶液中镁的抗腐蚀性大大降低。在湿空气中即使含钠0.2%，几乎也不引起腐蚀。钾在NaCl溶液中作用较不剧烈，但在湿空气中却能起更坏的作用。

钾和钠共存于镁中时，比一种钾无论是在NaCl溶液中，或者是在湿空气中所引起的腐蚀都要小。

含钙百分之零点几时，稍能提高镁的抗腐蚀性，并显著降低熔融镁的氧化性。

铝杂质在盐类溶液中由于增加了铁在镁中溶解度而大大降低镁的抗腐蚀性。但如加入少量的锰（0.2—0.4%），即使是含铝的镁，其抗腐蚀性也提高。

锰对镁的抗腐蚀的良好作用是由于锰能使铁由熔融镁中沉淀出来（呈铁镁化合物形式），此外，锰提高氢的过电压。

Ⅰ. 镁合金

镁与许多其他金属（如铝、铜、锰、锌等）构成合金，这些合金与纯镁比较，具有更高的机械性能。

但镁与铁、铍以及我们上面所提到的钠和钾实际上不构成合金。

一些元素与镁制成合金显著地改善镁的机械性能。许多情况下，由于这些元素的影响，锻造合金的抗拉强度极限增加2倍，而铸造合金的抗拉强度极限增加1倍。由于镁的比重小，所以镁基合金的单位强度和许多钢种的单位强度相同。

镁合金易于切削加工。同时，切削同样体积的金属，铝合金所需的功率为镁合金的1.5~2.5倍，钢所需的功率则为镁合金的6~7倍。

镁合金易受压延、锻造、轧制及其他形式的压力加工。

与此同时，将某些元素添入镁中，可以增加合金的抗腐蚀性，采用复盖物时，镁合金的抗腐蚀性与其他结构材料特别是与铝合金相同。

目前，许多由铸造镁合金和锻造镁合金制成的结构材料在价格上与铝制材料相同。由于镁合金生产技术及加工的发展，镁在许多工业部门中愈来愈具有重大的意义。

镁合金（无论是铸造镁合金还是锻造镁合金），可分为以下几种主要类别：镁锰合金，镁铝锰合金及镁铝锌锰合金。

在苏联，铸造镁合金中经常被应用的是ML4和ML5合金，前者的成分是：5~7%Al，2~3%Zn及0.15~0.5%Mn；抗拉强度极限是21公斤/毫米²，延伸率是4%，布氏硬度是50。后者的组成是：7.5~9.3%Al，0.2~0.8%Zn及0.15~0.5%Mn；抗拉强度极限为15公斤/毫米²，延伸率是2%，布氏硬度是50。

这两种合金可以采用热加工，并能很好地承受切削加工。锻造合金中举出MA5合金的组成如下：7.8~9.2%Al；0.15~0.5%Mn，0.2~0.8%Zn，0.3%Si；抗拉强度是27公斤/毫米²，延伸率是6%，布氏硬度是55。这种合金用来制造高负荷器件。

必须指出，近年来在改善镁合金的机械性能及抗腐蚀性能方面，在提高镁合金的抗热性方面获得了巨大的成绩。一方面是减少合金中有害杂质的含量（铁、镍等），另一方面是在合金中加入新的成分，如锆和钍。

锆，除了使其组织致密外，还赋予合金以良好的铸造性能；特别是在高温下，能提高其蠕变极限和疲劳极限；并且还能消除铸件中的显微缩陷。

镁钍合金的优点是它在高温下具有良好的机械性质。镁锆铸造合金中，我们将要谈谈含4.5%Zr和0.7%Zr的合金，而镁钍合金我们则举含0.3%Th，2.2%Zn和0.7%Zr的合金为例，这和镁钍合金用于在350°下进行工作。

锻造合金中，广泛应用含6%Zn和0.5%Zr的合金，它除了其他良好的性能外，还具有韧性和锻造性。

下面举出一种含锆的镁合金的机械性质（4.5%Zn和0.7%Zr）：

抗拉强度	弹性极限
公斤/厘米 ²	公斤/厘米 ²
铸造的 20.0—26.2	10.8—13.2
热轧的 23.6—27.2	18.2—20.2

必须指出，生产含锆的镁合金时，不必先制取金属锆而后将它与镁制成合金。可以利用镁的化学活性，用镁热法还原锆盐特别是锆氟化钾而制得。下面的反应是这一过程的基础：



为了創造进行这一反应的良好条件，必須預先将镁和20%的鋯在脱水过的光卤石或其他氯化物的熔融熔剂下熔合起来。然后向熔融的熔剂中逐渐加入（攪拌） K_2ZrF_6 ，溫度保持在850°。經10~15分钟的攪拌，Zr在母合金中超过5%。然后应用这种母合金来制取合金。

IV. 鎂的应用

現代工业中镁的应用領域首先由于其比重小，这就使镁能大大降低轉动部件的自重。

质輕的镁合金用作制造飞机各种零件的材料，其中包括高速飞机的零件。镁合金同样有效地用来制造陆上运输的机車車辆，首先是汽車的零件。这就可以減少經營費用，并可在增加运动速度下減少道路的磨損。

近来，压力鑄造的大发展开辟了镁合金应用于光学仪器和精密仪器生产中的可能性。

镁粉和細薄的镁条易着火并能燃烧成耀眼的白光，这使镁可用作人工瞬间发光的光源，镁的这种能力首先被用于短达十分之几秒的瞬间摄影上。

镁的化学活性高，这就有可能将镁用作生产鋼及有色鑄造的脱氧剂，也可以由难还原的金属的化合物中以置换的方法来制取这些金属。

十九世紀中叶由俄国著名物理化学家別凱托夫所发明的镁热法，近来成为应用镁来生产其他金属的重要的方法之一。

例如，在美国1956年用作还原剂的镁的数量（20,000吨）大致和用作结构材料的镁的数量相等。这20,000吨镁中大部分用于生产鈦，而少部分用于生产铍和鈮。此时，镁的純度應該高。

在鑄鐵中加入少量的金属镁使石墨球化有重大的意义，这能大大改善这种鑄鐵的机械性能。

镁广泛地用于阴极防护，此时阳极是由镁制成的。

化学工业上镁用于有机物（酒精、苯胺等）脱水及复杂有机制剂的合成（利用镁的有机化合物）。

镁合金也愈来愈大量地应用于建筑及机械制造方面。

在各种不同的結構中应用镁有下列好处：1) 降低部件重量，2) 延长部件寿命，3) 減輕工人劳动，4) 降低制件中金属成本（与所代替金属的价格的相对对比下）。例如，照美国現在镁和鋁的价格（每吨分別价为793美元和595美元）以镁合金在結構方面代替鋁合金，制件中金属单位体积的成本可降低20%左右。按苏联現在鋁和镁的价格，则制件中金属单位体积的成本降低10%左右。

有关美国 1956 年镁分配在各部門应用的資料是很有意义的（占所消耗金属总量的 6%）：

用作结构材料：

1. 飞机制造	16.3
2. 日用品	3.2
3. 电气设备及电子仪器	1.4
4. 机械制造及工具	5.6
5. 辅助设备	1.7
6. 被复	1.5

7. 其他	1.3
共計	31.0
用作非结构材料:	
1. 电化学与化学	10.5
2. 与其他金属作成合金	22.5
3. 冶金	29.0
4. 镁粉	1.8
5. 其他	0.1
共計	63.9
出口	5.1
总数	100

在美国，镁在电化学方面主要以阳极形式用于阴极保护。与其他金属构成合金方面，镁主要是作为铝合金的成分。在冶金中，镁主要用来生产钛及其他金属。

最后还应指出，镁的价格还是很高的。因此，提高应用镁的经济效果，从而扩大其消费的主要条件之一是提高镁的生产效率，归根结底也就是降低镁的成本。

§ 3 镁的化合物、矿石及其他资源

大家都知道，镁是地壳中分布最广的元素之一，它占地壳重量的2.35%。由于化学活性大，所以镁在天然条件下总是以化合形态出现。镁在地壳中的作用是很大的，在大约1500种熟知的矿物中，镁的一般的化合物约占200种，也就是说超过了12%。

在自然界中所遇到的分布最广的化合物是：硅酸盐，比如：橄榄石 [(MgFe₂)SiO₄]，滑石 (3MgO·4SiO₂·2H₂O)，蛇纹石，石棉 (3MgO·2SiO₂·2H₂O)；碳酸盐——菱镁矿 (MgCO₃) 与白云石 (MgCO₃·CaCO₃)；硫酸盐——硫镁矾 (MgSO₄·H₂O)，泻利盐 (MgSO₄·7H₂O)、钾盐镁矾 (MgSO₄·KCl·3H₂O)。无水钾镁矾 (2MgSO₄·K₂SO₄)，氯化物——水氯镁石 (MgCl₂·6H₂O) 与光卤石 (MgCl₂·KCl·6H₂O)。很少遇见单体的氧化镁——方镁石 (MgO)。

上述这些镁的化合物，大部分都是造岩矿物。而另一部分，主要是以氯化物和硫酸盐形态存在的一部分，是含在海水以及盐泉与湖水中。比如，在海水中以可溶性化合物状态存在的镁约占地壳中含镁量的3.7%。

生产镁的最重要的工业原料是：菱镁矿、白云石、光卤石，以及含在海水与盐湖中的氯化镁。

各种镁原料在镁工业上的价值，随着时间在改变。如果说，在组织生产镁的最初一个阶段（十九世纪末与二十世纪最初的二十五年）生产镁的主要原料是天然的盐水、钾镁盐与处理它们所得到的液体废物的话，那么，后来，菱镁矿与一部分海水就在生产镁方面具有了重要的意义。

在第二次世界大战期间，白云石作为生产镁的原料的作用，增大起来。关于在这个期间内（1943—1944）各种类型的生产镁的原料的意义问题，下边这些资本主义国家的镁工业方面的数字，可以给我们一个概念：15%的镁是由菱镁矿生产的；48%是由白云石生产的，18.5%是由盐水生产的，18.0%是由海水生产的，3.5%是由光卤石生产的。

白云石作为镁原料的来源的重大作用是由于：白云石不仅在按硅热法生产镁上作为