



机械工人活页学习材料

JIAXE GONGREN HUOYE XUEXI CAILIAO

制图

16

怎样画机械立体草图

盛庆椿 编著

机械工业出版社

內容提要 这本小冊子主要介紹机械的立体草图的繪制方法。它是从机械工人的实际需要出发，介紹繪制立体草图的基本技巧，阴影的描绘方法，画机械零件的立体草图的具体步骤，以及练习的途径。另外，还介绍了画立体装配图的方法，并且推荐一些简便的示意立体图来画具有重复輪廓的机械元件。

本书可供四、五級机械工人閱讀。

怎样画机械立体草图

盛 庆 椿 編 著

*

机械工业出版社出版 (北京苏州胡同 141 号)

(北京市书刊出版业营业登记证字第 117 号)

机械工业出版社印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行·各地新华书店經售

*

开本 787×1092^{1/32} · 印張 1^{3/8} · 字数 31 千字

1965 年 2 月北京第一版 · 1965 年 2 月北京第一次印刷

印数 00,001—45,000 · 定价(科二) 0.14 元

*

统一书号: T15033 · 3676

目 次

一 机械立体图有什么用处	1
二 立体图的轴线和基面	4
三 画立体草图的基本技巧	8
1 作图过程中应注意下列各点(9)——2 练习画直线(9)——3 练习等分线段(9)——4 练习画圆、椭圆和圆弧(11)——5 练习等分圆弧(11)——6 练习画常用角度(11)——7 练习等分角度(12)——8 练习画轴测投影轴(13)——9 练习画方柱体的立体草图(13)——10 练习画圆柱体的立体草图(15)	
四 怎样使图形更富有立体感	19
1 为什么要画阴影线(19)——2 光线照射的方向以及阴影线的类型(20)——3 几种简单几何体表面的阴影线画法(21)	
五 怎样画机械零件的立体草图	22
1 两种作图方法(22)——2 选择哪种轴线位置(26)——3 怎样练习画立体草图(28)	
六 怎样画装配体的立体草图	34
1 画装配体的立体草图的步骤(34)——2 练习画立体装配图的途径(34)——3 几种常见零件的示意立体图(38)	
附录	42

一 机械立体图有什么用处

我国工人阶级具有无穷的智慧，在技术革新、技术革命运动中創造了許多新机器，改进了許多旧机器。可惜的是，有些机械工人虽然开动了脑筋，也找出了窍门，但是却因为不善于把自己的技术思想用图样清楚地表达出来，因而也就无法証实自己的合理化建議是否有实现的可能，和进一步吸取大伙的意见使它更加完善。

图样是工程技术上的語言，不用图样，怎么比划也說不清一个机构的确切的形状、尺寸、结构和动作。

譬如說，我們脑子里已經构思了一个柱塞泵的机构（參見图1），它的泵体是个什么外形、进水瓣安在哪里、排水瓣安在

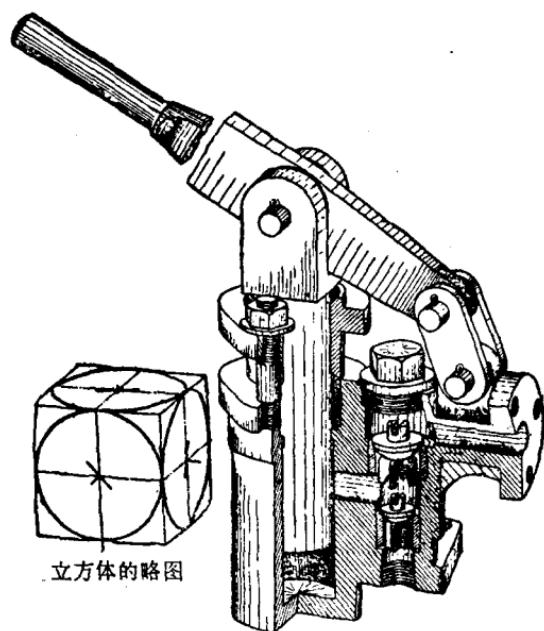


图1 柱塞泵的立体图。

哪里、活塞怎样动作等等，如果不用一張图样是无法表达我們的技术思想的。

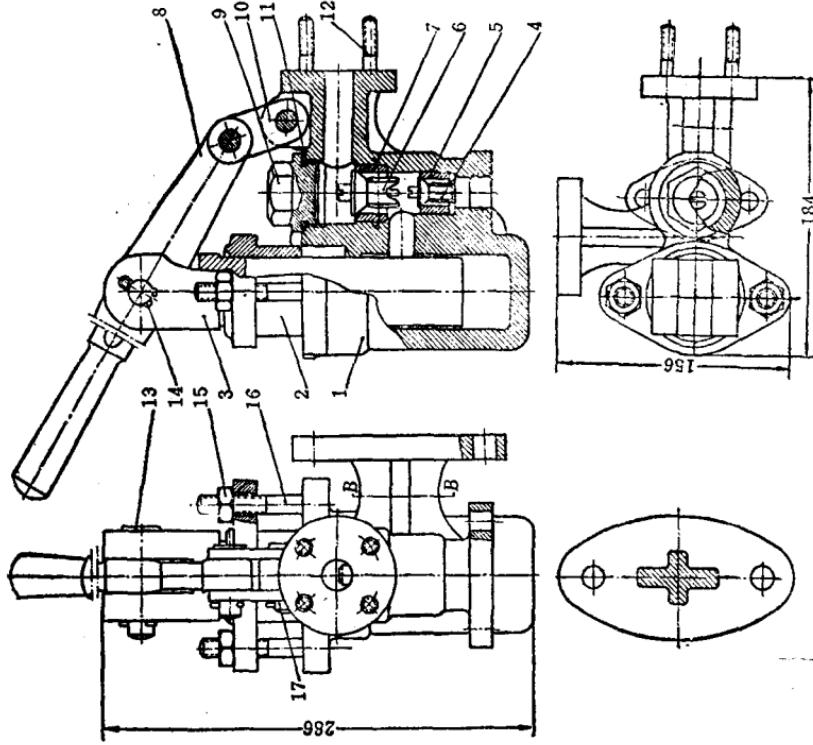


图 2 用正投影法画出的柱塞泵装配图。

件号	零件名称	材料	备注
	数量	比例	重量
	图号	图号	共 張
柱塞泵			
制图			
校对			
审核			
			工厂名称

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

在机械制造中，最能充分地、完整地、准确地表达形体的图样，是采用正投影的方法画出来的。我们在工厂里看到的各种零件图和装配图，几乎全部都是按这种方法画出来的。图2是直接用正投影的方法绘制出的一张柱塞泵的设计装配图。

立体图同正投影图相比较，它最大的优点就是具有立体感，使人一看就明了，因而便于表达技术思想和设计意图。如果我們能够在掌握正投影画法的基础上，进一步掌握起机械立体草图的画法，那末我們就能在技术革新中运用这个工具直观地把自己的技术思想和设计意图表达出来。

或者，当我们遇到一张比较难以看懂的零件工作图，一时不容易了解它的结构或形状，可以把零件的某些部份用立体草图画出来，这样就能帮助我們迅速了解这张工作图的内容，图3便是 一个例子。

有时候，我們到外厂去参观访问，看到某一机构或零件，觉得很有参考价值，但是又来不及画下全部零件的正投影草图，这时可以很快地画出它们的立体草图，注上有关尺寸和技术条件后，就大体上得到了仿制该机构或零件所需的资料。

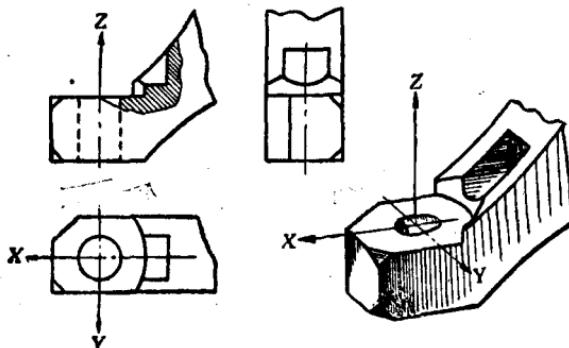


图3 用立体图来说明图样。

总之，掌握机械立体草图的画法，对咱们机械工人是很有用处的，它虽不能代替正投影画法的地位，却能对正投影画法起一个补充的、辅助的作用。

二 立体图的軸線和基面

我們看物体的时候，从不同的方向会看出不同的形状来，例如一个立方块（見图 4），从它的左上方斜着看过去，会同时看到它的正面、頂面和侧面，这样就可以看到这个立方块的全貌，按这个方向来觀察物体并画出图样，就得到一幅立体图。

为了研究立体图画法的一般規律，我們取了三个軸線：頂面和正面之間的棱線叫做X軸線，頂面和侧面之間的棱線叫做Y軸線，侧面和正面之間的棱線叫做Z軸線，三个軸線的会交点叫做原点O（图 5 a）。OZ是垂直線，OX 和 OY 与水平線分別成为 7° 和 41° （更精确些，是 $7^{\circ}10'$ 和 $41^{\circ}25'$ ）。也可以把X、Y、Z軸从O点延伸出去，出現了如图 5 b 和 c 所示的三个軸。

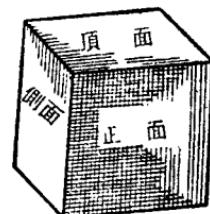


图 4 从三个方向看物体。

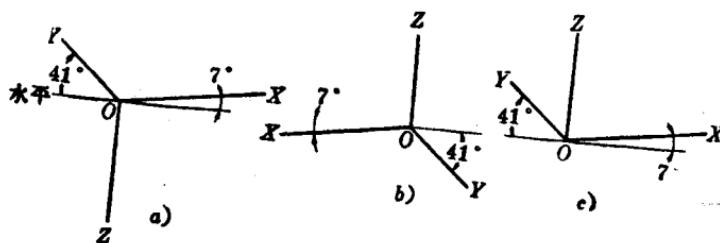


图 5 軸的位置(二等軸測投影)。

采用这种軸線位置的画法称为**二等軸测投影画法**，用这种画法画出来的立体图叫作**二等軸测投影图**。

X 軸和 Z 軸表現出物体真实的长度，物体的寬度則由 Y 軸縮短 $1/2$ 倍表現出来。

XOZ 面和YOZ面分別代表物体的正面和侧面，而 XOY 面則用来代表物体的頂面或底面。XOZ、YOZ、XOY 是立体图里的三个基面。

如果有一个內切于正方形的圓（图 6），把它放在三个基面上的位置，那末看起来都会成为椭圓（图 7）。

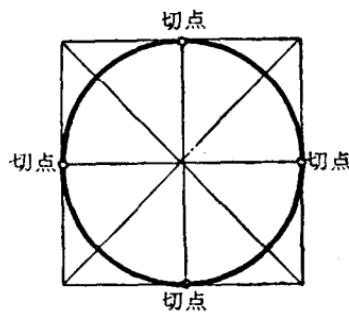


图 6 內切于正方形的圓。

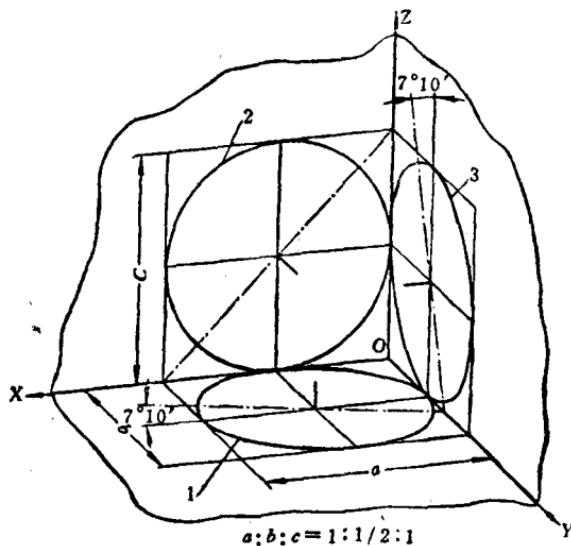


图 7 在三基面上圓周画法(二等軸测投影)。

在 XOY 面內的椭圓 1，長徑为水平線方向（垂直于 Z 軸）；

在 XOZ 面內的橢圓 2，長徑與 Y 軸成 90° ，而在 YOZ 面內的橢圓 3，它的長徑却與 X 軸成 90° 。

假使原來圓的直徑為 d ，那末橢圓 2 的長徑為所畫圓周直徑的 1.06 倍，而短徑與長徑之比為 9:10。橢圓 1 和 3 的長徑也都取為所畫圓周直徑的 1.06 倍，但短徑與長徑之比却都是 1:3（橢圓 1 和 2 比較精确的作圖方法列在 [附錄] 里，參見圖 60 和圖 61）。

在畫機械立體圖的時候，除了採用上面所說的二等軸測投影畫法以外，還可以採用正面斜射二等軸測投影（簡稱斜二測投影）或等軸測投影兩種畫法。

斜二測投影的三個軸的位置如圖 8 所示。如果用這種方法畫一個立方體，那末，與 X 軸及 Z 軸同方向的長度，畫的時候可以不縮短；而 Y 軸方向的長度，則要縮短 $1/2$ 倍。

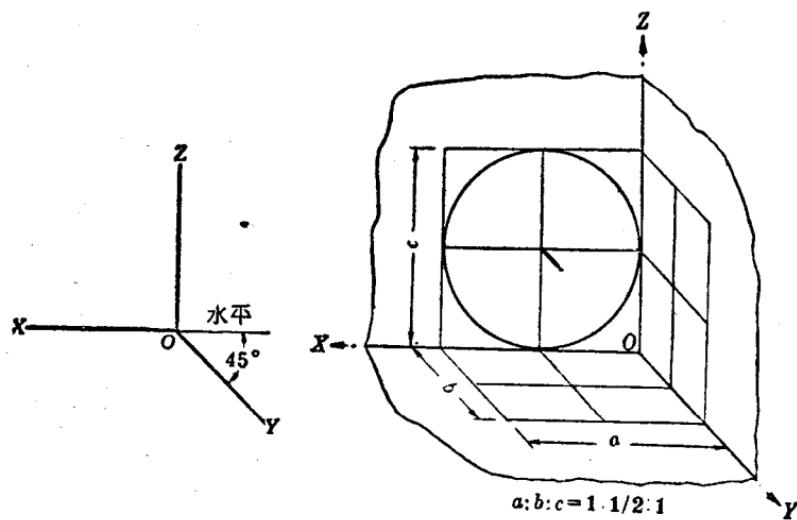


圖 8 軸的位置（斜二測投影）。

圖 9 斜二測投影的圓周畫法。

這時候，如圖 6 所示的圓放在三個基面上來看，在 XOZ 面內

的圆仍然是一个正圆形(图9)。放在 XOY 和 YOZ 面内，就成了椭圆，它的画法与图7所示的椭圆1、3相同，不过长轴方向与 X 轴或 Z 轴要偏斜 7° 罢了。

图10为等轴测投影的轴的位置，绘制等轴测投影图的时候， X 、 Y 、 Z 三个轴方向的长度都不缩短。如果把圆放在三个基面上来看(图11)，都会成为椭圆。椭圆1、2、3的画法相同，它们的长径放大1.2倍，而短径缩短0.7倍。

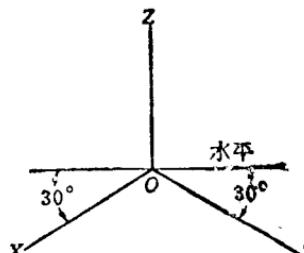


图10 轴的位置(等轴测投影)。

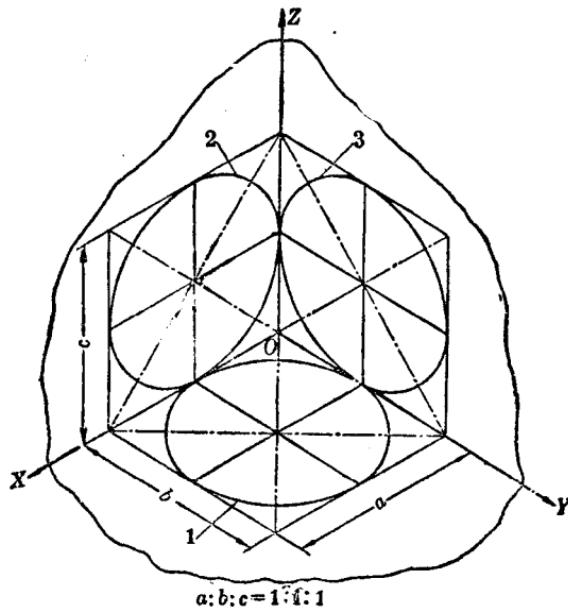


图11 在三基面上圆周画法(等轴测投影)。

現在我們对各种軸測投影的軸線位置都已了解，要記住：不

管哪种軸測投影图，只有与水平綫傾斜 41° 或 45° 的軸綫的方向上，需要把物体的长度縮短 $1/2$ 倍，其他軸綫的方向都可以按真实长度来画。

三 画立体草图的基本技巧

画一張像图 1 那样正正規規的立体图是很費时间的，举一个最简单的例子来看：比如画一根横放着的光軸，无论按哪种軸測投影，从侧面看过去，都成了椭圆形（图 12），而画一个椭圆比画一个圆要麻烦得多，定出圆心用圆规一轉就可以画出一个圆，可是画一个椭圆，至少要求四个圆心，用四段圆弧连接起来才行（见图 60 61）。

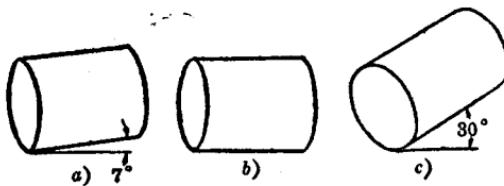


图12 光軸的立体图：
a—二等测投影图；b—斜二测投影图；
c—等轴测投影图。

咱们在机械上遇到圆形的地方实在太多了，銷子、軸、軸套、軸瓦、搭子、沉坑等等，举不胜举。如果都要用四心椭圆把它们画出立体图来，那末工作量要比画正投影图大上好几倍，所以这里不打算談正正規規的立体图的画法，只讲立体草图的画法更实用一些。并且在这本书里，以二等軸測投影的画法为主，掌握了这一种，其他两种也就可以融会貫通了。

画立体草图的时候，除了用鉛笔和橡皮以外，一般不用其他繪图仪器和工具来测量和画出图綫的。因此，要画出质量較高的立体草图，首先需要掌握一些作图的基本技巧。画立体草图的基本技

巧，必須經過反復練習後，才能逐步地掌握和靈活地運用。

1 作圖過程中應注意下列各點

一、用的鉛筆要根據圖紙質量可採用 HB 或 B 等較軟的鉛筆，鉛芯要削成圓錐形。

二、拿筆的時候，手指應適當離筆尖遠些，以便靈活地畫出不同方向的圖線。

三、必須盡量避免畫出多餘或過長的圖線，以保持圖形的清晰。

四、立體草圖全憑目測和徒手畫，要注意各部分的比例關係，特別是在二等測和斜二等測軸測投影中，注意到沿 Y 軸方向的長度要縮短 $1/2$ 倍。

2 練習畫直線

圖 13 表示畫各種不同方向直線時的手勢和手的位置。作垂直位置直線段時，手法由上而下，作水平及傾斜位置直線段時，手法由左向右。

練習畫直線時，手拿鉛筆略為懸空先試畫幾下，校正畫線手勢方向，然後落筆畫線。畫線時，手腕不要過分用力，也不可緊壓紙面，眼睛不要盯住筆尖，應該略向筆尖畫線方向的前面注視。如畫較長線條，可分幾段來畫，初學的時候，一口气畫一長條線，往往容易偏斜。所畫線段應避免斷續、彎曲、歪斜、粗細不勻等現象。

(圖 14)。然後我們照着圖 15 那樣，試着練習畫直線線條。

3 練習等分線段

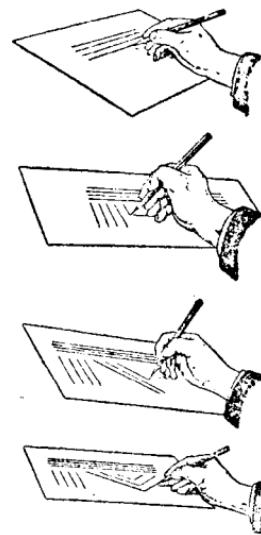


圖 13 畫各種不同方向直線時的手勢和手的位置。

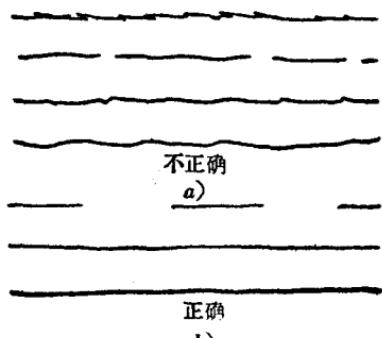


图14 练习画直线(一):

a—不正确; b—正确。

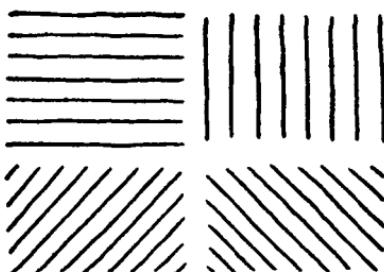


图15 练习画直线(二)。

一、把綫段分成两等分及三等分——凭目测确定分点（見图16 a、d），然后参照图17所示的方法比較一下所分成的綫段是否相等，如果不等，就應該把分点向长的那一段挪一些。

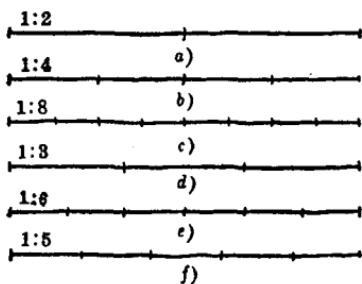


图16 练习画等分綫。

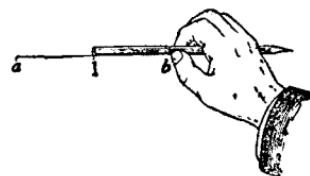


图17 用鉛筆測定各綫段是否相等。

二、用两等分、三等分为基础，就可以在一直綫上作四、六、八等分（參見图16 b、e、c），以至十二、二十四……等分。

三、把綫段分成五等分（图16 f）——凭目测五等分一綫段是比较难一些的，需要多次练习。练习时，先輕輕地定出分点，然后按图17那样校驗一下，如分得不匀，再加以修正。

4 练习画圆、椭圆和圆弧

一、画圆弧的方法是先定出中心，再依据所作圆弧的大小(R)定出圆弧上的若干点，这些点子同中心约成等距(R)，通过这些点子画成圆弧(图18)。

二、在已知圆的直径或椭圆的长、短径的条件下，画圆和椭圆的方法和步骤如图19 a 和 b 所示。

三、画圆、椭圆或圆弧的时候，可先轻轻构成轮廓，并加以修正后再进行加深描粗。在画圆、椭圆或圆弧时，要注意圆滑度，避免产生弯折或断续现象。

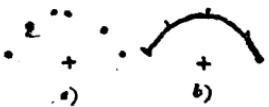


图18 画圆弧的方法。

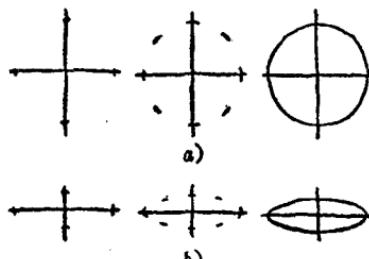


图19 画圆和椭圆的方法：
a—画圆；b—画椭圆。

5 练习等分圆弧

一、等分圆弧的画法，基本上与等分直线段类似(图20 a、b)，必要时可先等分弦长。

二、五等分圆弧时，可先两等分已知弧，再凭目测各把半份分成两份半(图20 c)。

6 练习画常用角度

一、 90° 角(图21 a)——引一条水平线和一条垂直线，结果就得到了两个相邻的直角。

二、 30° 角(图21 b)——由已知点 a 引水平线，然后徒手凭

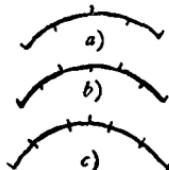


图20 等分圆弧的画法。

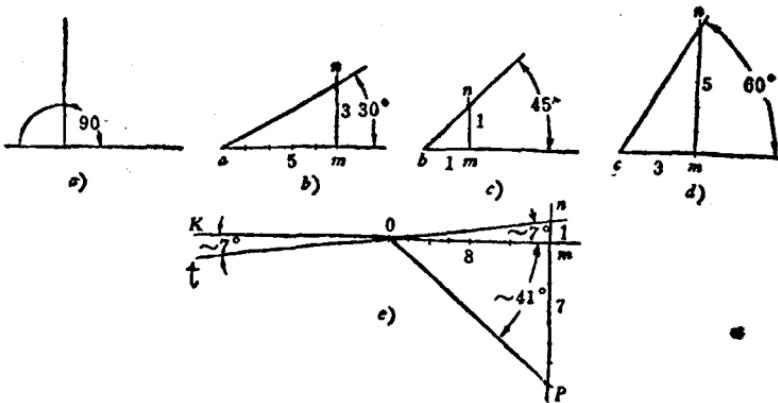


图21 练习画常用角度：

a— 90° 角；b— 30° 角；c— 45° 角；d— 60° 角；e— 7° 和 41° 角。

目测在它上面截取任意五个等分，得m点，由m作垂线，在垂线上截取同样的等分三个，得n点，连接an，即得近似于 30° 的角。

三、 45° 角（图21 c）——由已知点b引水平线，并在它上面截取任意一个长度，得点m，由m作垂线，在垂线上截取同样的一个长度，得点n，连接bn，即得近似于 45° 的角。

四、 60° 角（图21 d）——参考作 30° 角的方法，可作出 60° 角。

五、 7° 和 41° 角（图21 e）——由已知点O引水平线，并在O点的右边截取任意八个等分，得点m，经点m引垂线，在垂线上向上截取同样的等分一个，向下截取七个，得点n和P，连接nO和PO，角 nOm （或角 KOt ）就近似于 7° ，角 POm 近似于 41° 。

7 练习等分角度

等分角度，可先以角顶为中心，添作辅助圆弧（图22），然后利用等分圆弧的方法作出（近似地）。



图22 等分角度的画法。

8 练习画轴测投影轴

一、二等轴测投影轴——我们知道二等轴测投影轴的Z轴是垂直的，X轴和Y轴与水平线分别成为 7° 和 41° ，因此可以按图21c的方法来画投影轴。此外，也可以按下述方法来作投影轴：

1. 从原点O开始作一直角，以O点为圆心徒手画一辅助半圆，凭目测把半圆六等分（图23a）；
2. 再把ab弧分成a-1、1-2、2-b三等分，并把de弧分成d-3、3-4、4-5、5-e四等分（图23b）；
3. 连接O-5即得出X轴，连接O-1就得出Y轴（图23c）。

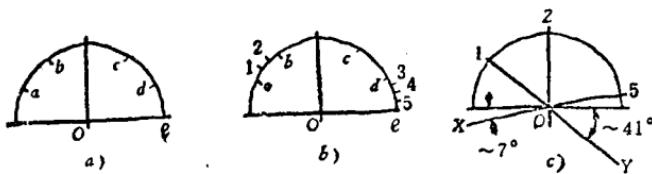


图23 二等轴测投影轴的画法。

二、斜二测投影轴——参照图21c的方法画出。

三、等轴测投影轴——除了可以按图21b的方法来画，也可以参照图24所示的步骤来画。

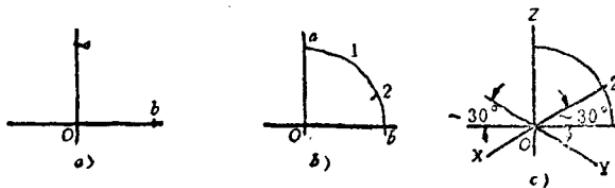


图24 等轴测投影轴的画法。

9 练习画方柱体的立体草图

设方柱体的边长 $a = b = 10$ 毫米，高 $h = 24$ 毫米。

一、画方柱体竖放时的立体草图。

1. 先按图21 e 或图23的方法作出投影轴(图25 a)。二等轴测的投影轴可以画成图5 a、 b、 c 的三种位置,任何一种位置都可以,现在假设取为图5 a 的位置;

2. 凭目测在 OX 轴上截取 $OA = a = 10$ 毫米, 在 OY 轴上截取 $OB = \frac{b}{2} = 5$ 毫米(图 25 b);

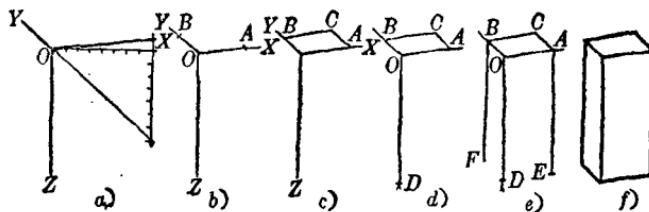


图25 方柱体竖放时立体草图的画法。

3. 过 A、B 两点徒手画平行于 OY 和 OX 的线段,两条平行线相交于 C 点(图25 c);

4. 在 OZ 轴上,凭目测截取 $OD = h = 24$ 毫米(图 25 d);

5. 过 A、B 两点徒手画垂线 AE、BF,这两条垂线的长度都与 OD 相等(图 25 e);

6. 连接 DE、
DF;并加深描粗轮廓
线(图25 f)。

二、画方柱体横放时的立体草图。

1. 设取图 5 b 所示的投影轴位置

(图 26 a);

2. 在 OZ 轴上取 $OA' = a = 10$ 毫米, 在 OY 轴上取 $OB' = \frac{b}{2}$;

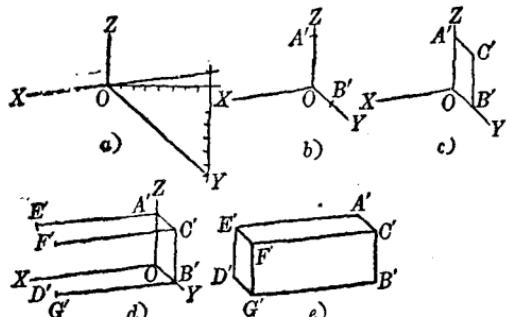


图26 方柱体横放时立体草图的画法。