

电镀代用镀层

沈宁一 编



机械工业出版社

电 镀 代 用 镀 层

沈 宁 一 编



机械工业出版社

1958

出版者的話

本書系根據近兩年來對電鍍的各種代用鍍層的研究結果編寫而成。全書共分十章，如電鍍白青銅、白黃銅與化學浸錫三章中的電鍍工藝，是代用鍍銀的問題。而鋅制品鍍銀——滾鍍一章中的電鍍工藝在國內尚為新穎，可為當前全國各地尚存在的以鋅制品代用銅料問題的參考。

本書適于電鍍研究人員和電鍍車間實際操作人員參考閱讀。

NO. 2146

1958年12月第一版 1958年12月第一版第一次印刷

787×1092 1/32 字數 94千字 印張 4 1/2 0.001—4,300冊

機械工業出版社(北京阜成門外百万庄)出版

機械工業出版社印刷廠印刷 新華書店發行

北京市書刊出版業營業許可證出字第008號 定價(11)0.70元

前　　言

祖国第一个五年計劃期間正進行着各項大規模的工業建設，其中電鍍工業也在突飛猛進，一日千里的發展，但是由於原料大多依賴進口，如鎳的缺乏，給電鍍工業帶來了極大的困難。要解決鎳的缺乏，除了一些重要的產品必須應用鎳外，其他大部分鍍件可用別的金屬或合金鍍層來代替，這就需要各種不同性質、不同類型的電鍍方法，以適應這一要求。

為了要達到這一目的，曾進行了一系列的研究與試驗；例如白黃銅代替鍍鎳，上海市電鍍工業公司技術推廣組協助所屬各廠經過了多項試驗，克服了不少困難，才獲得成功，並加以全面推廣，解決了上海地區缺乏鎳的嚴重困難。

又如鋅制品鍍鎳，自一九五四年開始先後進行了數百次的試驗，終於消除了鋅在鍍鎳液中發黑的重大缺陷，並在一九五五年初投入工業生產。僅天成工業社和華僑化工電解廠等幾個廠的實際應用，每年就為國家節約了三百多噸銅料。

其他如電鍍銅—銅—鎆、白青銅及化學浸錫等已被廣泛應用。其中大部資料是研究的結果與生產實踐中所積累的經驗。

鑑於有關上述電鍍層代用方法的技術資料目前尚未加以系統歸納，於是產生了編寫這本小冊子的動機，結合目前生產上的一些實際經驗，穿插個人最近兩年研究與試驗的点滴心得，經過了一個時期的搜集資料、增補理論及編纂整理等工作，总算彙訂成冊。如果它對研究代用電鍍層的工程技術

人員或電鍍車間生產人員有所幫助的話，則將是我莫大的快慰。由於時間和業務水平的限制，錯誤的地方恐所難免，竭誠希望廣大讀者批評指教。

本書在編寫過程中承董中云、何鴻星、鄭祖安、李鴻年和沈盈一等同志的熱情幫助，提供不少技術資料，又承鍾國俊同志的協助編纂整理，特此表示謝意。

沈寧一

1957.11.於上海。

目 录

前言	3
第一章 鋅制品鍍鎳—滾鍍	7
鋅制品鍍鎳的一般原理	7
鋅制品鍍鎳的設備	9
整理毛坯及清潔	11
鍍光澤性銅	12
鹼性鍍鎳	26
電鍍液成份的化學分析	31
第二章 電鍍白青銅—滾鍍	43
工藝過程	48
電鍍液成份的化學分析	52
第三章 化學浸鎘	55
化學浸鎘的特點	55
工藝過程	57
浸鎘液成分的化學分析	59
第四章 電鍍白黃銅	62
工藝過程	66
電鍍液成份的化學分析	70
第五章 電鍍銅—銅—鎔	75
鹼性鍍銅	75
酸性鍍銅	81
鍍鎔	86
電鍍液成分的化學分析	93
第六章 電鍍鋅鐵合金	98
鍍鋅鐵合金	100

鋅鐵合金塗鉻	107
有待研究的問題	110
第七章 电鍍鋅錫合金	111
鋅錫合金鍍層的性能	112
工艺過程	113
电鍍液成份的化學分析	116
第八章 鍍鋅及鋅鎘層的鈍化處理	119
氯化鍍鋅	119
鈍化處理	128
第九章 电鍍鋅鎘合金—鐘形槽	134
第十章 安全技術	137
通風設備	137
使用酸鹼及毒品時的安全技術	140
中毒急救	142
触電急救	143
參考文獻	144

第一章 鋅制品鍍鎳——滾鍍


鋅是一種活潑金屬，無論在酸或碱溶液中鋅本身就会起變化：因發生化學作用而逐漸溶解。電鍍鎳的溶液是酸性的，鋅的電動序位又高於鎳，在這種溶液中極易發生浸鍍；所獲得的鎳鍍層呈黑色，且附着不牢。故在鋅制品上鍍鎳遠較普通鍍鎳為困難。

鋅的硬度較低，很易氧化，在鋅制品上鍍上一層鎳，一方面使之硬度增加，另一方面防止其氧化和增加外表的美觀。所以鋅制品鍍鎳後，可以代替許多有色金屬的制品，尤其代替銅，使產品達到價廉物美的目的。

上海在1954年9月就開始研究鋅制品滾鍍鎳的工作，經過了半年多的實驗，找出一些方法：採取各種措施，使陰極電位增高，適當的降低鎳溶液中金屬離子的相對濃度，防止鋅在鍍鎳溶液中發生取代作用。

鋅制品鍍鎳的一般原理

電鍍溶液一經混入雜質，就会影响電鍍的進行，如超過一定量，就會引起鍍積的變化：譬如銅溶解于鎳電鍍液後會使鍍件變黑；鐵溶于電鍍液後，鍍層發黑粗糙，並出現條紋及鱗片狀等現象。有機物的分解，則會造成針孔、發脆等毛病。因此，要獲得優良的鎳鍍層，必須保持電鍍液的高度純粹。但鋅在鍍鎳液中會起取代反應，自動的溶解進去，汙濁了鍍鎳溶液

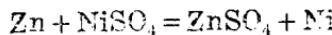

所以要保持鋅制品鍍鎳液的必要純度，較一般鍍鎳液更为困难。因此，在电镀工艺过程中所采用的方法，就有許多地方与普通电鍍不同。首先，应防止鋅制品本身所含的鋅进入溶液内。因之在电鍍过程中必須尽量提高阴極極化的程度，如果阴極極化沒有显著的提高，鋅的鍍鎳过程就很难获得良好的效果。

避免鋅的替代反应（即它在鎳溶液中的浸鍍作用），可由下列几方面进行：

（一）把开始的电流密度显著提高之后，再逐渐降低到标准的电流密度。

（二）加入同种阴离子的碱金属中性盐类，降低溶液中的鎳离子濃度。

（三）采用特种成份，即在某种程度上促进阴極極化提高的成份如檸檬酸盐、氟化物及磷酸盐等。

鋅制品鍍鎳时，必須使阴極电位至少等于 0.8 伏特。为了达到这种电位，必須把电流密度提高到 4 安培/公寸²。若加入适量檸檬酸鈉，能使溶液中金屬离子的活动濃度降低到如下的程度：即在电流密度等于 1 安培/公寸² 时能得到 0.8 伏特的电位，在标准鎳槽中加入 1 N 檸檬酸鈉，始能获得最大的阴極極化。更由于滾桶旋轉时鍍件跟着旋轉而时常脫电，容易發生浸鍍作用，因此在鍍鎳前先鍍以一層紫銅，这样既防止了鋅的氧化，亦增加了附着力，并且制品的硬度、抗蝕性能亦有着适当的改善。也由于鍍紫銅的增光性頗大，有时可省略打光工序。基于上述諸过程，解决了鋅制品鍍鎳的困难。

鋅制品鍍鎳的設備

鋅制品鍍鎳的設備，略同于普通滾鍍的設備；設備的大小亦須視工作物的多寡而定，可以灵活运用。鍍槽的材料方面，盛鎳液的以木外壳內襯以白瓷磚為宜；鍍銅的可用鐵缸。鍍銅液工作時需要保持 $50\sim60^{\circ}\text{C}$ 的溫度，須應用加熱設備。

滾桶材料：鍍鎳的滾桶採用賽璐珞的絕緣料，而鍍銅的滾桶因鍍液偏重于鹼性，需採用硬木或竹料制。

同時為配合流水操作，事先應考慮成品的性質：如清潔毛坯、鍍銅、鍍鎳各個過程所需時間，使設備能在工作過程中相互配合，不致發生每一工序間的脫節。

假定每次滾鍍的工作量為 12.5 公斤，所用設備的技術規格如表 1：

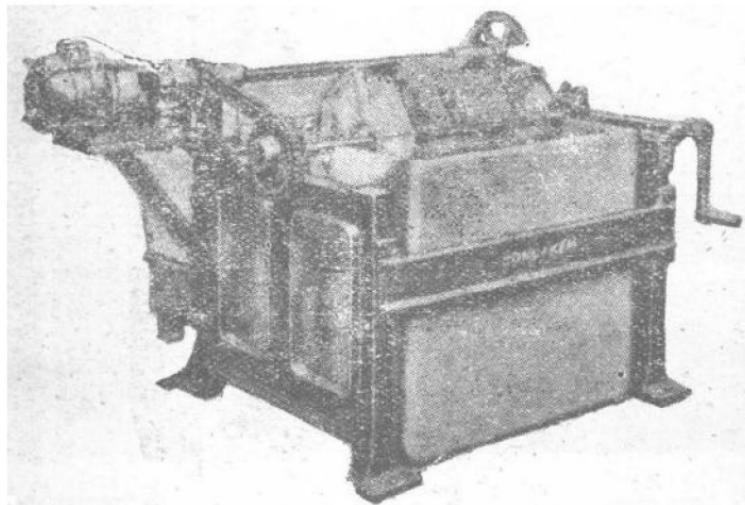


圖 1 滾鍍槽。

表 1 鍍銅和鍍用的設備規格

設備名稱	直徑 (公厘)	長 (公厘)	寬 (公厘)	高 (公厘)	容積 (公升)	轉數 (轉/分)	備註
毛胚液桶	500	1000				40~50	如工作物50公斤 則需0.3馬力
鍍桶	470	870				8~12	鍍鎳採用塑料等 絕緣材料；鍍銅 的用硬木或竹制
鍍銅槽		1000	700	700	350		指槽的內部尺寸， 材料用薄鐵板， 厚度視需要而定
鍍鎳槽		1000	700	700	350		指內部尺寸，材 料用木槽內藏瓷 磚或玻璃



圖 2 电热干燥机。

电源設備 鍍銅每槽需要 250~300 安培/12 伏特發電機一座、變阻器一套及 500 安培的電流表、20 伏特的電壓表各一只。鍍鎳設備同鍍銅。

烘燥 鍍鎳完成后即用流动冷、熱水沖洗清潔后再用甩水机甩掉水份后烘燥。烘燥可采取下列两种方式：甲、如条件許可，則采用电热烘燥，此工序完全与甩水結合；乙、用木屑在鐘形烘燥机內烘燥。

整理毛坯及清潔

一、滾光 用干燥木屑在木制毛坯滾桶中滾光。轉速每分鐘 40~50 轉，時間約 24~48 小時，視不同鍍件而增減之，以获得光亮平滑的底層為度。

二、除油

A. 用有机溶剂除矿物油（常用的有机溶剂有香蕉水等）。如油污不多，可省去此工序。

B. 次以 12 克/公升的磷酸三鈉与 24 克/公升的硅酸鈉的热溶液除植物油，上述溶液的 pH 值应在 10.2 左右。如 pH 值有变化，应檢查原料是否符合标准，因 pH 值如超过太多，鋅会受侵蝕。溶液溫度为 90°C，時間（指鍍件浸入除油溶液的時間）2~3 分鐘。

C. 在流水中冲洗。

三、除膜

A. 将鍍件（除过油的）在 30 克/公升氯化鈉溶液中浸 2 秒鐘，取出后以流水洗清，以洗后鍍件表面沒有水點停留為度；

B. 在 1% 的稀硫酸中浸 5~10 秒鐘；

C. 清水冲洗。

-以上清潔工作的要求是把油除尽，并不許有氧化膜存在，否则会影响鍍銅的質量。

注：鋅与銅鉄件性質不同，鍍前工作也应以不同的方法处理。

普通鍍件要以燒碱除油，用酸性溶液拌同鐵珠打光。鋅鍍件因要受到侵蝕的关系，所以完全不适用。还須注意，普通鍍件先除油后打光，鋅制品应先打光后除油。因为打光采取干燥方法，木屑可能有油污而影响鍍銅的質量。

鍍光澤性銅

鋅与鋅合金制品的鍍銅，不能应用酸性电鍍溶液电鍍，而須采用氯化电鍍溶液电鍍。并且由于鋅的导电性能較差，鍍銅液的成分就不能同普通鍍液一样。又由于滚鍍变化較快，所以适宜采用銅含量較高的鍍液。游离氯化鈉亦应随之提高。在这种电鍍溶液中所得的鍍層尚不够光亮，所以还須添加光澤剂，以使晶粒細致，光彩夺目。

I. 电解液成分与極效 应 的 关 系 鍍液中金屬銅含量为 20~35克/公升，阳極面积比阴極大 2~3 倍，以使阴極电流密度高于阳極。在这种情况下所得之电流效率为 50~75%。

在电鍍过程中，当游离氯化鈉濃度太低时，沉积鍍層粗糙无光，可由近阳極处的藍色表示出来。同时阳極上亦有灰色膜附在表面，使銅阳極鈍化。这时必須根据化驗添加适量的氯化鈉，并把阳極在10%的硝酸溶液中浸蝕后再用清水冲洗，以除去表面膜。

氯化鈉过多时，在阴極上發生大量气泡，鍍积内部凹处出現粗糙的褐紅色鍍層。此时鍍層暗褐无光，电流效率也随之剧减，銅層不易鍍厚。

氫氧化鈉是用以維持電鍍液標準的 pH 值，添加適量，可使鍍層光潔平滑。但如果添加過多，會使銅層呈現黃銅色，電流效率減低，有時也會使鍍層起泡，與底層金屬結合不牢，易于剝脫。

添加劑 氯化鍍銅液中的發光劑種類頗多，其中有許多金屬能使銅鍍層發生光澤。但範圍太小，不易掌握。如鈷、鎳、錫、鋅、銀與銻等，都有上述的作用。但若加得不妥當，反會引起許多缺點：銻含量少於 0.05 克/公升時，鍍層顯斑點，高於 1 克/公升時，鍍層顯白色；鋅加入量大於 0.5 克/公升時，鍍層顯黃銅色，太少時作用不顯著。其他如銀、鎳、錫、鈷等添加效果亦不甚好。至于有機光澤劑，化學性質大多不够穩定，應用不當反而發暗。因此，對光澤劑的選擇甚屬重要。從工業生產中獲得的經驗證明：鉛鹽如醋酸鉛或鉛酸鈉的加入，會發生良好的作用。每 100 公升的電解液，每小時加入 10~15 克的醋酸鉛，即可獲得鮮艳夺目的光澤，並且消耗很快，可以每次陸續的加入。即使偶而加入過量，鍍積不過暫時顯鉛白色，不久即可恢復。因此鉛鹽的添加，是鍍銅光澤劑中較優越的一種。

但用鉛鹽作光澤劑所得之鍍積較脆，不宜于電鍍後再經過機械變形的鍍件（如鞋眼等）作光澤劑。則此時即需改用硫代硫酸鈉作光澤劑。雖然效果要略差于鉛鹽，但允許加入的數量較大，消耗也較慢。加入 0.5~1 克/公升的硫代硫酸鈉，即可獲得光澤均勻的鍍層，其脆性並不增高。

上述兩種光澤劑應用適當，均能獲得均勻細致、極為滿意的鍍層。





鍍銅溶液除上述數種發光劑外，尚可應用硫氰化鈉或其

他的硫氯酸盐，其效果与硫代硫酸鈉同，而且在溶液中非常稳定。硫氯酸盐的用量一般是2克/公升，如硫氯化鈉和鉛盐同时应用收效尤大，作用持久，約一星期添加一次即可获得滿意的結果。

鍍液如陽極面積與電流密度控制適當，可使銅的補給完全由陽極來補給，每天只需要添加適量的氯化鈉，補給游離氯化鈉的消耗。由於銅陽極純粹度極高，溶液的純粹度亦相應的提高，因此電鍍的進行異常穩定。如控制不當，銅含量低落，則需要以氯化亞銅的加入來補充銅含量的不足，但氯化亞銅的質量要純。如氯化亞銅質量不好，含多量的鐵、硫酸根與碳酸根時，加入後極易使陽極鈍化，陽極溶解更趨緩慢，又促使了銅含量的再次低落，形成鍍液變化顯著，控制困難。








所以阳極与阴極效应的平衡是获得优良鍍积的主要条件，因为阴阳極效应不平衡时銅含量变化，游离氯化鈉及氯氧化鈉（或 pH 值）也随之变动。

倘阴极效率較阳極效率为低时，镀液中电化反应一部分按下列方程式进行：

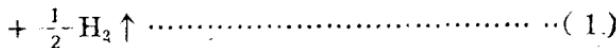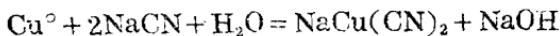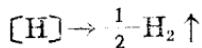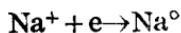

当金属铜在阳极失去电子，成离子进入镀液，在趋向阴极途中，一部分与氯化钠作用，生成铜氯络盐而代出钠离子，钠离子趋向阴极，在阴极获得了电子，成为金属钠；由于金属钠的活泼性，与水作用产生氢，聚集而成气泡逸出液面。因为上述反应的发生，所以消耗了大量氯化钠，造成铜氯络盐含量逐渐升高，阴极附近有氢气泡逸出，同时氢氧化钠含量增加，也就是碱度增高、但实际上由于氢氧化钠吸收了空气中的二氧化碳及氯根分解出来的碳酸根，又因镀液常由镀件带出，所以碱度尚不显著地增高。


反之，阴极效率較阳極效率為高時，其反應部分按下列方程式進行：

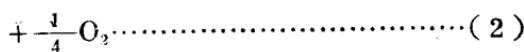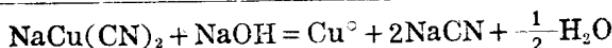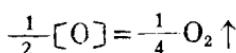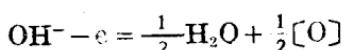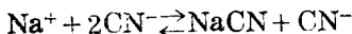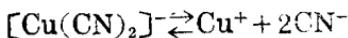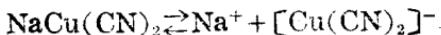



在鍍液中銅氟絡鹽分步離解，並有很少部分有二級離解成銅離子與氟根，銅離子趨向陰極獲得電子，成金屬銅鍍上鍍件，同時鈉離子與氟根可能結合成分子，多餘的氟根趨向陽極，而與溶液中氯氧化鈉離解出來的氫氧根互相置換，以致氫氧根在陽極放電，放出新生态的氧，新生态氧立刻结合成氧分子。

而在阳極附近逸出氧气。

当新生态氧遇到氯根，氯根就被破坏而生成碳酸根及氨：

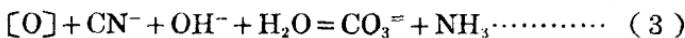

新生态氧又可能遇因氯化鈉水解而产生的甲酸，使甲酸氧化：

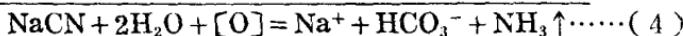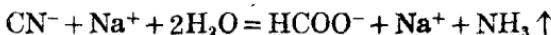

(2) (3) (4) 的化学反应結果，鍍液中銅氯絡盐含量減少，游离氯化鈉除被破坏外，反而可能增高，阳極附近有氧气逸出，这氧气是由氯氧根放电而成，氯氧根离子减少，即碱度降低，加以方程式(2)的氯氧化鈉消耗，和方程式(3) (4) 产生的碳酸根消耗了氯氧化鈉，所以游离碱降低很快，同时有氯气逸出。

上述化学反应式解釋了电解液中銅与氯根或氯氧根理論上的增減原理，我們觀察方程式(1) (2) 为化学平衡方程式，所以符合質量作用定律，其作用物与生成物的增減，就成为影响阴阳極效应的主要因素之一，为了更进一步謀求电解液的稳定，必須多方考慮影响阴阳二極效应的各种因素，借以达到阴極与阳極效率平衡，也就是控制阴阳二極效率的无限接近，不过影响阴極与阳極效应的因素很多，因此不易長期保持接近。

为了研究阴阳極效应，必先討論溶液中所有的化学藥品的含量及作用，和控制过程中物理条件所产生的影响，其中最主要的是游离氯根的多寡，它直接影响(1) (2) 化学方程式的化学平衡，使平衡移向左方或右方。在配制鍍銅液