

中等专业学校交流讲义

# 自由鍛造工艺学


南昌航空专科学校  
太原重型机械学院 太原机械学院  
合 编

只限学校内部使用



中国工业出版社

中等专业学校交流讲义

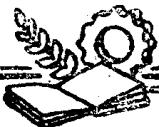

# 自由锻造工艺学

南昌航空专科学校

太原重型机械学院 太原机械学院

合 编

中国工业出版社

本书內容包括：金屬塑性理論基礎；鍛造用原材料及其加熱；自由鍛造的基本工序及在錘上、水壓機上自由鍛造和胎模鍛造；鍛件的冷卻、熱處理與質量檢驗；工藝規程的編制及合金鋼與有色合金的鍛造特點等內容。

本書是中專鍛造專業交流講義，並可供鍛造方面中等技術人員參考之用。

## 自由鍛造工藝學

南昌航空專科學校

太原重型機械學院 太原機械學院

合 編

\*

中國工業出版社出版（北京佟麟閣路丙10號）

（北京市書刊出版事業許可證出字第110號）

機工印刷廠印刷

新华書店科技發行所發行，各地新华書店經售

\*

开本 787×1092 1/16 · 印張 20 1/8 · 字數 459,000

1961年9月北京第一版 · 1961年9月北京第一次印刷

印數 00,001—02,237 · 定價 (9-4) 1.90 元

統一書號：15165·896(一机-204)

## 前　　言

本书內容包括：金屬塑性变形理論基础；鍛造用原材料及其加热；自由鍛造的基本工序及在錘上、水压机上自由鍛造、胎模鍛造；鍛件冷却、热处理与质量檢驗；自由鍛造工艺規程的編制；合金鋼与有色合金的鍛造特点等内容。本书中列举的实例，是取自現場因时间仓促未能很好的提炼，难免有錯誤不当之处，恳切希望兄弟学校教研組及讀者批評指正，以便修改（意見請寄南昌航空专科学校十一科）。

本书是由南昌航空专科学校：肖可为；太原机械学院：罗淑珍；太原重型机械学院：郭会光等同志編写的。

本书可作为中等专业学校鍛冲专业的交流讲义，亦可供鍛冲方面中等技术人員参考。

編　者

1961, 6.

# 目 录

前言 .....	3
緒論 .....	7
<b>第一章 金屬塑性变形的理論基础 .....</b>	<b>11</b>
§ 1 概述 .....	11
§ 2 金屬塑性变形的物理特性 .....	13
一、单晶体变形的物理特性 .....	18
二、多晶体变形的物理特性 .....	25
§ 3 剪应力定律 .....	30
§ 4 在塑性变形时存在有彈性变形的定律 .....	30
§ 5 金屬加工硬化后的軟化过程 .....	31
§ 6 按硬化-軟化过程，金屬加工变形的分类 .....	34
§ 7 影响金屬的塑性和变形抗力的因素 .....	34
一、主应力图对金屬的塑性和变形抗力的影响 .....	34
二、附加应力对金屬的塑性和变形抗力的影响 .....	40
三、金屬組織和化学成分对金屬的塑性和变形抗力的影响 .....	42
四、变形温度对金屬的塑性和变形抗力的影响 .....	44
五、变形速度对金屬的塑性和变形抗力的影响 .....	46
六、摩擦对金屬塑性变形过程的影响 .....	49
§ 8 附加应力定律 .....	51
§ 9 体积不变的假設 .....	51
§ 10 主应变状态及其对金屬变形过程的影响 .....	52
§ 11 金屬体的变形位能与其变形状态图无关定律 .....	57
§ 12 最小阻力定律 .....	58
§ 13 单位压力、变形力与变形功 .....	61
§ 14 相似定律 .....	64
§ 15 热加工变形对金屬組織的影响 .....	65
§ 16 热变形和变形程度对金屬机械性质的影响 .....	72
<b>第二章 鍛造用原材料及其准备工作 .....</b>	<b>75</b>
§ 17 鍛造用原材料 .....	75
一、鍛造用鋼的分类、性能及其应用 .....	75
二、自由鍛造用鋼料 .....	80
三、自由鍛造常用有色金屬及其合金 .....	86
§ 18 原材料的驗收与保管 .....	87
一、原材料的驗收 .....	87
二、材料的保管 .....	88
§ 19 下料工艺及其設備 .....	89
一、鋸切下料 .....	90
二、剪切下料 .....	90
三、壓力机下料 .....	93
四、冷折下料 .....	93
五、气割 .....	93
六、阳极机械切割 .....	93
七、节约原材料的途径 .....	94
<b>第三章 鍛造前金屬的加热 .....</b>	<b>95</b>
§ 20 概述 .....	95
一、火焰加热 .....	95
二、电加热 .....	97
§ 21 加热对金屬性质与結構的影响 .....	97
一、对金屬机械性质的影响 .....	97
二、对物理性质的影响 .....	99
三、对金屬組織的影响 .....	100
§ 22 加热产生的缺陷 .....	101
一、裂紋 .....	101
二、氧化皮 .....	102
三、表面脱碳 .....	103
四、过热 .....	103
五、过燒 .....	104
§ 23 鍛造的溫度規范 .....	104
一、金屬鍛造的溫度範圍 .....	104
二、始鍛溫度与終鍛溫度的决定 .....	108
§ 24 加热速度的概念 .....	109
一、金屬的加热過程和截面上溫度的分布 .....	109
二、允許加热速度 .....	111
三、技术上可能达到的加热速度 .....	112
§ 25 金屬鍛造的加热工艺和加热時間 .....	113
一、鋼錠的加热工艺和加热時間 .....	113
二、鋼坯及型鋼的加热工艺和加热時間 .....	119
三、有色金屬合金的加热工艺和加热時間 .....	120
<b>第四章 自由鍛造的基本工序 .....</b>	<b>122</b>
§ 26 鐵粗 .....	122

一、鍛粗的实质及其应用	122	二、原毛坯重量和尺寸的計算	179
二、鍛粗时金属受力和变形情况	122	三、工序选择	183
三、鍛粗时的缺陷	125	四、鍛锤吨位計算及选择	183
四、鍛粗的基本方法	126	五、锤上自由锻工艺过程举例	185
<b>§ 27 延伸</b>	<b>128</b>	<b>§ 37 胎模锻造</b>	<b>191</b>
一、延伸的实质及其应用	128	一、引言	191
二、延伸时金属的变形情况	128	二、胎模的类型及其结构的特点	192
三、砧块面积形状以及锤击力对延伸变形的影响	128	三、胎模设计	195
四、延伸的主要参数	130	四、胎模锻造工艺举例	201
五、延伸規則及参数确定	131	<b>第六章 水压机自由锻造</b>	<b>207</b>
六、变态的延伸工序	132	<b>§ 38 鍛造用水压机的簡述</b>	<b>207</b>
七、延伸的輔助工序及精整工序	134	一、水压机的工作原理	207
<b>§ 28 错开</b>	<b>135</b>	二、水压机的一般构造	208
一、错开的方法	135	三、水压机的操作	208
二、错开时缺口宽度計算	135	四、水压机的分类和锻造水压机的技术性能	209
三、错开技术	135	<b>§ 39 水压机锻造用工具</b>	<b>210</b>
<b>§ 29 冲孔</b>	<b>136</b>	一、上砧与下砧	210
一、冲孔的变形情况	136	二、压板、漏盘和鍛粗台	211
二、冲孔方法	136	三、冲子	213
三、冲孔的辅助工序及精整工序	137	四、刺刀	213
<b>§ 30 扭轉</b>	<b>137</b>	五、压棒	214
一、扭轉的变形	137	六、心軸（心棒）和馬架	216
二、扭轉方法	138	七、压弯工具	217
<b>§ 31 切割</b>	<b>138</b>	八、扭轉工具	218
一、切割的实质及其应用	138	九、鍛造套筒（平衡夹鉗）	218
二、切割的方法	139	十、吊鉗	219
<b>§ 32 弯曲</b>	<b>140</b>	十一、度量工具	220
<b>§ 33 鍛焊</b>	<b>140</b>	十二、锻造机械化工具	220
<b>第五章 锤上自由锻造</b>	<b>142</b>	<b>§ 40 水压机锻造工艺特点</b>	<b>225</b>
<b>§ 34 鍛锤的簡述</b>	<b>142</b>	一、制訂鍛件图和拟定技术条件	225
一、蒸汽-空气锤的构造和动作原理	142	二、計算金属材料的重量和选择钢锭的規格	235
二、蒸汽-空气锤的种类	142	三、各类鍛件变形过程分析	240
三、空气锤的构造和动作原理	144	<b>§ 41 选择鍛压用水压机</b>	<b>264</b>
四、板簧锤的构造和动作原理	145	一、用 C.JI. 古布金的系数计算法求变形力	264
五、其他设备	145	二、用較精确的公式计算鍛粗时的变形力	267
<b>§ 35 锤上自由锻造的基本工具、辅助工具及机械化工具</b>	<b>147</b>	三、概括计算时所用经验公式	268
一、基本工具	148	四、表格法和曲线法	268
二、辅助工卡具	151	<b>第七章 鍛件的冷却热处理和质量检验</b>	<b>270</b>
三、机械化工卡具	152	一、鍛件图的制訂	159
<b>§ 36 锤上自由锻工艺</b>	<b>153</b>		
一、鍛件图的制訂	159		

§ 42 鍛件的冷却.....	270	程.....	307
§ 43 鍛件的热处理.....	272	<b>二、在水压机上鍛造汽輪机叶輪 工艺規 程.....</b>	<b>309</b>
§ 44 鍛件的修正和清理.....	283		
§ 45 鍛件的缺陷、廢品和质量的檢驗.....	286	<b>第九章 合金鋼与有色合金的鍛造特 点 .....</b>	<b>315</b>
一、鍛件的缺陷和廢品产生的原因及預防 的措施.....	286	§ 50 合金鋼的鍛造.....	315
二、鍛件的质量檢驗.....	290	<b>一、耐熱鋼、不銹鋼的鍛造特点.....</b>	<b>315</b>
<b>第八章 自由鍛造工艺規程的編制 .....</b>	<b>297</b>	<b>二、高速鋼的改鍛.....</b>	<b>317</b>
§ 46 編制工艺規程指导資料.....	297	<b>三、現厂合金鋼鍛造加热的經驗.....</b>	<b>318</b>
§ 47 編制工艺規程步驟.....	298	§ 51 有色金屬合金的鍛造特点.....	320
§ 48 工艺卡片.....	299	<b>一、鋁合金的鍛造特点.....</b>	<b>320</b>
§ 49 典型工艺規程举例.....	307	<b>二、鎳合金的鍛造特点.....</b>	<b>321</b>
一、在三吨汽锤上鍛造单拐曲軸的工艺規 程.....		<b>三、銅合金的鍛造特点.....</b>	<b>321</b>

# 緒論

## 一、鍛造生產在現代機器製造業中的作用

金屬壓力加工方法，是各種工業部門各種加工方法中的一個重要的環節。

所謂壓力加工方法，是指利用金屬的塑性，借助於外力的作用，改變金屬的形狀，從而製造出所需產品的一種生產方法。壓力加工包括很多種工作，其中最主要的是：輥壓、拉絲、挤压、鍛造和冷沖壓。

對於“鍛造與沖壓專業”的學生，主要是學習金屬壓力加工的鍛造和冷沖壓部分。

對冷的金屬薄板加以衝擊力或靜壓力，使它變成所需要產品的形狀，這樣的加工方法稱為冷沖壓。

對加熱的金屬塊加以衝擊力或靜壓力，使它變成所需要產品的形狀，這樣的加工方法稱為鍛造。

本課程的主要任務，就是論述有關鍛造方面的加工方法及其工具和裝備的一些基本知識。

鍛造是機械零件和其他一些金屬零件的主要加工方法之一。機械零件的製造過程，常用的加工方法是鑄造、鍛造、切削加工和焊接。切削加工可以使零件得到精確的形狀、尺寸和光潔的表面，因此，鍛造和鑄造出來的半成品，一般都要經過切削加工；通常，往往把鍛造和鑄造作為一種毛坯工序。鑄造是將金屬熔化後澆鑄到特定的鑄模內而獲得所需成品的加工方法，其成品形狀的複雜程度可以很高。鍛造則是用鑄錠（曾經預壓加工過的毛坯）作為原材料，經過加熱、鍛壓（在普通工具或特定模具上）而獲得所需成品的加工方法；鍛造的目的，實質上不但是為了使金屬獲得所需要的形狀和尺寸，並且還在於通過壓力加工過程來改善金屬的結構和提高機械性質。焊接是一種拼合的生產方法，可以使材料直接拼合，也可以與鑄造、鍛造組成複合工藝；採用複合工藝，特別是電渣焊方法的出現，大大地簡化了零件的生產過程，尤其是對於重型零件的生產，複合工藝往往是最合理的方法，甚至是唯一可能的方法。

使鍛造加工在現代機器製造業中發揮重大作用的基本原因在於：

### 1. 鍛造加工具有高度的勞動生產率

鍛造（尤其是其中的胎模自由鍛造、熱模鍛、熱軋、挤压等）是一種高生產率的加工方法。例如在曲軸壓力機上模鍛差動齒輪 ( $m = 6, z = 8$ )，製成的零件可以不再切削加工，這樣兩台曲軸壓力機的機組每小時生產齒輪可達 400 件。

在製造滾柱軸承的滾柱時，一部冷鍛自動機可代替 6 台自動車床。製造止推軸承套時，兩部模鍛壓力機甚至可以代替 30 台自動車床的工作。

而在生產供給切削加工使用的鍛造毛坯時，一台鍛造機器通常可以供應幾台以至幾十台切削机床不等。

### 2. 节約金屬材料的消耗

锻造加工过程的本质是不产生工艺废料的，因此直接用锻造方法生产零件，金属材料消耗的极节省是切削加工所不能相比的。

在切削加工制造零件时，使用锻造毛坯也大大地节约金属材料的消耗。以曲轴加工为例：重 17 公斤的曲轴，如果采用型钢直接切削加工，则金属切屑达 30 公斤，即占曲轴净重的 185%；而采用自由锻造毛坯加工，则金属切屑所占的相应比重减少至 80%，若采用模锻毛坯，则更减少至 30%。

由于锻造毛坯更接近于零件的尺寸形状，因此在切削加工时候不但大大地减少金属的消耗，同时也显著地减少切削加工的工时。这一点，在我国工业迅速发展下、减轻钢材供不应求、机械加工力量的负荷，显然具有很大的意义。

### 3. 成批锻件的性质具有高度的一致性

节约金属，生产率高的优点，这对于其他加工方法，例如铸造也是同样具备的。但是铸造加工，由于会产生一系列的缺陷（例如收缩孔、疏松、砂眼、气孔等的影响，在一批铸件中，性质是难以一致的。如果为了消除这些因素的影响而采取专门的措施，则由于制造铸件的成本急剧的提高，往往在经济上不能容许。但是，在一般的条件下进行锻造，就能保证成批的锻件性质一致，不需要特别的措施。

### 4. 锻造能改善金属的组织，提高金属的机械性质

铸件或铸锭中通常都具有不良的疏松铸造组织，使金属具有较低的机械性质。锻造过程能改善铸造组织成紧密的纤维组织，使粗大的晶粒变细小，因而大大地改善金属的机械性质。如果控制金属的变形过程，使金属最好的机械性质指标出现在零件所要求的方向上，就可以使零件具有合理的优良的机械性质，从而最大限度地利用了金属所具有的强度。

因此，凡是要求高质量，高强度、高温、高压等的重要机械零件不但无例外地需要用锻造方法制造，并且由于能够最大限度地利用金属所具有的强度，就有可能大大地减小零件及整个机器的重量，从而还节省许多贵重金属的消耗。

所以锻造加工广泛应用于各种冶金工厂、金属加工厂及机器制造厂。据统计，每年炼出的钢中，约有三分之一要在锻造车间进行再加工。

锻造加工在机器制造业中所占的重要地位从下列数字中就可以看出来：

1. 国防工业：飞机上的锻压件重量占 85%（有时称星型发动机飞机为“飞行的锻件”不是没有理由的）；坦克上的锻压件占 70%；枪炮子弹大部分零件皆锻制品。<sup>\*</sup>

2. 机床制造：各种机床上的主要零件的主轴、传动轴、齿轮、刀具等都是锻成的。

3. 电力工业：发电设备的主要零件如透平叶轮、转子护环等都是锻成的。

4. 交通运输工业：就重量而言机车上锻压零件占 60%；汽车上锻压件占 80%；轮船上主要零件都是锻成的。

锻造加工的自由锻造在重型机器制造工业，矿山机器制造工业，铁路机车制造工业，国防工业等部门中，尤其占着重要的地位。很多重要的零件只有用自由锻造方法制造，才能满足技术要求。例如水压机的立柱、工作缸，汽锤的锤杆，曲轴压力机的曲轴，辗压机的压力螺杆，轧钢机的轧辊，起重机的吊钩，水轮机的大轴，轮船的大型曲轴和舵杆，发电机的护环，高压锅炉炉体，飞机试制阶段大部分重要零件（如曲轴连杆、螺旋桨、起落架、

主軸等) 等等，是不勝枚舉的。此外鍛模模块，各種模具，切削刀具，日用工具等更是常見的自由鍛造成品。自由鍛造可以製造各種形狀和重量的鍛件，從重量不到一公斤的螺釘到重達數十噸的柴油機曲軸，一百多噸的七萬五千噸水輪機大軸(蘇聯新克拉瑪托爾斯基工廠)，還有些鍛件甚至重達350噸的。

## 二、鍛造加工方法的分類

鍛造加工方法根據動力的不同，分為手工鍛造和機器鍛造。手工鍛造是利用人力在鐵砧上進行的，隨著技術革新、技術革命運動的發展，已經逐漸淘汰。機器鍛造是用鍛錘或壓力機進行的。

根據所用工具的不同，鍛造加工方法又可以分為自由鍛造(無型鍛造)和模型鍛造兩類。

自由鍛造是把金屬毛坯放在平砧之間，或簡單的工具之間進行鍛壓，以改變毛坯的形狀，其示意圖如圖1(a)所示。自由鍛造時，金屬的流動變形，是由鍛工來加以操縱控制的。

模型鍛造時毛坯放在特定的鍛模內進行鍛壓，鍛模具有和完工鍛件形狀尺寸完全相同的模槽。此時，金屬的流動變形，受着模槽內壁的限制，在衝擊力或靜壓力的作用下逐漸充滿模槽而形成一定形狀尺寸的鍛件。其示意圖如圖1(b)所示。

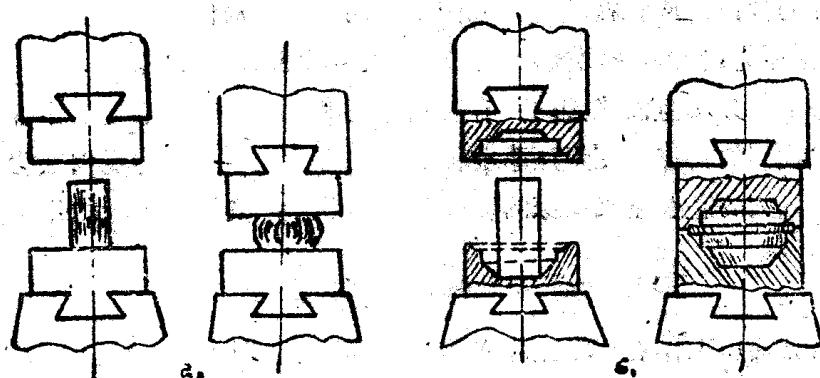


圖 1

自由鍛造和模型鍛造所使用的設備，在技術要求、結構上都是不同的。自由鍛造又分鍛錘自由鍛和水壓機自由鍛兩種；模型鍛造的設備類型則非常多。

經常在自由鍛造設備上進行模型鍛造形式的工作，所使用的鍛模，技術要求和結構上都較簡單，這種鍛造方式，稱為胎模鍛造。胎模鍛造是自由鍛造與模型鍛造的過渡方式。

也有在曲軸壓力機或夾板錘等模鍛設備上進行自由鍛造的工作，或自由鍛造與模型鍛造的聯合工作，有時會收到良好的效果。

自由鍛造主要用於單件生產和小批生產的鍛工車間，鍛造修理廠製造配件，或鍛造大型鍛件；對於重型鍛件的鍛制，自由鍛造是唯一可能的方法。

模型鍛造生產率高，並且鍛件尺寸精確，但是因為受機械設備能力的限制，模具價值昂貴，所以只適宜於中小型鍛件(一噸以下)的大量生產。

在航空工廠中，自由鍛造和模型鍛造各占有其一定的意義。當一種新式飛機設計成功

后，必須先經過試制的阶段，以核定飞机的設計质量和試驗飞机的性能，这时就采用自由锻造的方法来鍛制試制飞机的各个鍛件；待正式投入生产后，各种鍛件再采用模鍛方法来生产。此外当飞机要进行修理工作时也是用鍛造方法来鍛制修配的零件的。同时自由鍛造还用于制造各种工具、夹具，鍛模模坯，修理配件等以供应航空工厂其他車間所需用。

在重型机器厂中，自由鍛造則是主要的鍛造方法。水压机自由鍛造在重型机器制造业中有重要的意义。

在一般工厂中，自由鍛造与模型鍛造的比重視产品性质及生产类型决定。

### 三、鍛压生产的发展方向及自由鍛造当前的任务

我们认为鍛压生产发展方向是：在提高劳动生产率，降低产品成本和改善工人劳动条件的前提下，广泛地采用自动化、机械化和先进工艺过程，使鍛件在形状上、尺寸上及表面质量上最大限度地与产品零件相接近，逐步地以压力加工来代替切削加工。

在自由鍛造方面当前的任务是：

1. 大力推广胎模鍛造，这是在我国目前设备条件下自由鍛造发展的重要方向。在此基础上才有可能逐步的以模鍛代替自由鍛造。

2. 大力推行快速加热，以解决加热能力赶不上鍛造生产率迅速提高的矛盾。

3. 全面推行机械化、半机械化等装备来減輕笨重的体力劳动，以提高生产率。而在大批大量生产鍛件的部門，应积极地逐步地向半自动化、自动化方向发展。

4. 在采用各种先进工艺及新技术的同时，大力改善劳动条件。

以上的任务是十分艰巨而光荣的！有着党的正确领导，广大鍛压工作者的努力，一定能够更早的实现我們的目标，使鍛压事业在为把我国建成一个具有现代工业、现代农业、现代科学文化的强大的社会主义国家的豪迈壮丽事业中，发挥它最大的作用。

### 四、本課程的学习目的与要求

本課程是培养鍛压工作者的专业課程之一，学习的目的是：

1. 学习鍛造的基本知識——包括：金屬塑性变形的理論基础；鍛造前原材料的准备，金屬的加热，鍛造工序的基本知識，鍛锤上和水压机上鍛造的工艺，鍛件的鍛后处理及质量檢驗等。

2. 掌握自由鍛造工艺規程的編制和工具設計的方法，并培养其独立工作的能力。

3. 研究并了解我国鍛压工作者和生产革新者对鍛压工艺理論和实践的发展所起的作用。掌握新的工艺，并培养創造新工艺的能力。

在学习本課程时，必須紧密結合生产实际，密切注意实际生产发展的状况。

本課程采用生产劳动教学、课堂讲授、科学研究、实验、作业等方式进行。

本課程与其他普通課程和基础技术課程有密切关系，例如金屬学与热处理、制图、金屬工艺学，材料力学等，学习过程中要經常联系这些課程。

# 第一章 金屬塑性变形的理論基础

鍛造、冲压以及其他压力加工生产的基本任务，都是利用金屬的塑性变形，来制造所需要形状的产品。因此，研究和掌握了金屬塑性变形的理論，才能科学地制訂出鍛压工艺过程。

金屬塑性变形的过程是怎样的，在塑性变形过程中金屬内部的結構发生什么变化，这是掌握金屬塑性变形的規律的先决問題。因此，研究金屬变形的本质，研究金屬变形的物理特性，是金屬塑性变形理論的第一个基本任务。金屬的塑性和变形抗力是鍛压生产所密切關注的問題。金屬的塑性和变形抗力不仅决定于金屬的种类和結構，还决定于金屬的变形条件。因此，研究金屬最适当的变形条件是金屬塑性变形理論的第二个基本任务。金屬塑性变形理論的第三个基本任务是研究金屬塑性变形所需要外力的大小和变形功的消耗量，从而正确地选择鍛压设备。最后，研究塑性变形对于金屬組織和机械性质的影响，从而保証金屬經過鍛压加工后，性质得到改善，是金屬塑性变形理論的第四个基本任务。

金屬塑性变形理論是一門比較年輕但迅速发展的科学。其特点在于它是面向生产的，积极的，永远为在科学面前开創新道路的实验所推动的。尤其是，整个塑性变形理論的发展是遵循着唯物辯証的觀点进行的。

在苏联，由于 И. М. 巴甫洛夫、С. И. 古布金、А. Ф. 高洛文、А. И. 采里柯夫、А. П. 切克馬廖夫、Е. П. 溫克索夫等人的工作，金屬塑性变形理論得到了很大的成就；而 А. А. 伊利尤申、В. В. 索科洛夫斯基、Н. Н. 舍夫欽科等人及其他科学工作者及生产者在金屬塑性变形理論上的应用，更使金屬塑性变形理論有了继续发展的广阔天地。

在我国，自从解放以来，在党和政府的关怀下，在許多科学硏究部門、工厂和学校，都建立起了相应的研究室和中央实验室，进行着大量的生产实验和理論的研究工作，尤其是大跃进以来，在总路線的光輝照耀下，在毛主席思想的指导下，我国塑性变形理論的科学水平正一日千里地向前跃进，并对鍛压生产起着一定的指导作用。

金屬塑性变形理論与彈性力学，金屬学等有密切的联系。本章仅就金屬塑性变形理論的基础的知識，作簡單扼要的說明。

## § 1 概 述

### 一、金屬的构造

金屬的原子具有一定的能量并永远处于热运动的状态中。这种运动的速度及特点即决定金屬組成的状态。在气体状态中，金屬原子以高速度运动，因而原子的分布乱无秩序；原子間相互撞击，排斥力占优势。在一定的溫度和压力的条件下，原子的运动速度降低，彼此相互排斥力漸趋减少，即产生了液体状态。当溫度及压力繼續变化，到达另一限度时，即产生了固体状态；此时金屬的原子的运动速度更加緩慢，相互排斥力和吸引力达到平衡，因而金屬的原子在空間形成有規律、有秩序的一定排列状态。这种原子有規律、有秩序的一定排列状态的固体，称为結晶体。結晶状态的固体是一切金屬的共同特性。

事实上，在金属晶格的交叉点上，并不是中性原子孤立地存在着的，而是以带正电荷的离子存在着。在金属晶格中所有的价电子组合在一起形成统一的电子系统。在任何条件下，电子的强烈运动及同时产生的压力（正压或负压）平衡了电子及离子间的吸引力或排斥力，因此，即构成整个晶格（即带电的离子系统及电子系统）的稳定。

只有多晶格中原子（正离子）之间的距离为一定数值时，晶格才呈现稳定状态。因为在这距离的情况下原子之间相互作用的吸引力等于排斥力，互相平衡；亦即原子之间互相作用的能量为最小。

晶格的位能可用两项的方程式表示，第一项代表吸引，第二项代表排斥。

$$U = -\frac{A}{r^m} + \frac{B}{r^n}, \quad (1)$$

式中  $U$  —— 代表晶格的位能；

$A$  及  $B$  —— 两个常数，与物质的构成有关；

$r$  —— 原子间的距离；

$m$  及  $n$  —— 两个常数，与晶格的形式有关；对于金属晶格， $m=1$ ， $n=3$ 。

$u$  对  $r$  的一次导数  $\frac{du}{dr}$  在力学上的意义，代表内力的数值，即吸引力和排斥力的合力：

$$f = \frac{du}{dr} = \frac{A \cdot m}{r^{m+1}} - \frac{B \cdot n}{r^{n+1}}, \quad (2)$$

式中  $f$  —— 代表原子间相互作用的合力；

$\frac{A \cdot m}{r^{m+1}}$  代表吸引力；

$\frac{B \cdot n}{r^{n+1}}$  代表排斥力。

上列两式的曲线可以图 2 及图 3 表示之：

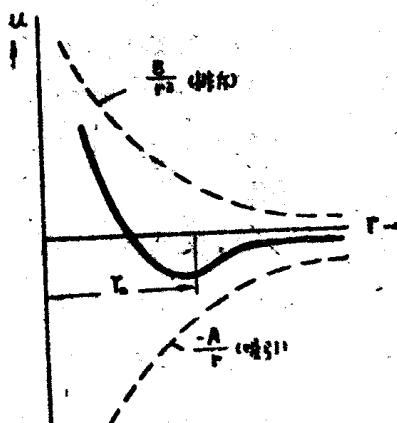


图 2 金属晶格的位能与原子间距离的关系。

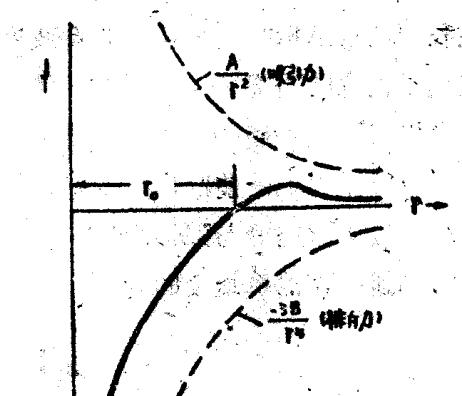


图 3 金属晶格的内力与原子间距离的关系。

由图中可见，当某一金属晶格中原子间距离为一定数值  $r_0$  时，内力等于 0，晶格处于稳定状态。此时，吸引力等于排斥力：

$$\frac{A}{r_0^m} = \frac{B}{r_0^n},$$

而原子间互相作用的能量为最小：

$$U_{\min} = \frac{-A}{r_0} + \frac{B}{r_0^3}.$$

晶格之间的距离称晶格常数，其单位以 Å 表示之。1 Å = 10<sup>-8</sup> 厘米。

晶格常数是一个异常重要的特性指标，它决定了金属的性能。如上所述，当某一金属晶格中原子间距离保持一定的晶格常数时，晶格才处于稳定状态。

金属的晶格有以下几种主要型式：(a) 面心立方体晶格，如γ铁，铝等；(b) 体心立方晶格，如α铁，β铁等；(c) 六方晶格，如镁等。

通常的金属块均系由大量的晶体所构成的，这种结构称为多晶体结构。多晶体内的具有不规则外形的晶体称为晶粒。晶粒内的原子，则按上述的一定型式的晶格有秩序，有规律地排列着。

为了研究的需要，用特别的条件来获得的由一个晶体构成的金属块，称为单晶体。

## 二、外力与内力

### 1. 锻压时所作用的外力。

使物体产生变形的外力可以分为三类：(a) 主作用力；(b) 反作用力；(c) 惯性力。

#### (一) 主作用力。

在锻压生产中，主作用力是由于锻压设备的作用而产生的，通过锤头及锻模等工具传给金属，使它产生变形。

应该注意，在刚体力学中所应用的力和力偶矩的合成定律，不能无条件的应用于塑性变形的情况。因为在刚体力学中，作用力的结果与力的作用点无关，完全决定于力的作用线；至于力偶作用的结果，则只由力矩向量的方向和大小来决定。而在塑性变形时，改变力或力矩的作用点，则所得的结果也将改变。现举两例说明如下。

图4a表示两种压缩情况，从刚体力学的观点来看，两种压缩的结果是一样的；但从塑性变形的观点来看，结果就不一样了。当力作用于顶端时，整个物体发生变形，而力作用于物体中部时，则仅是物体的下部分发生变形。

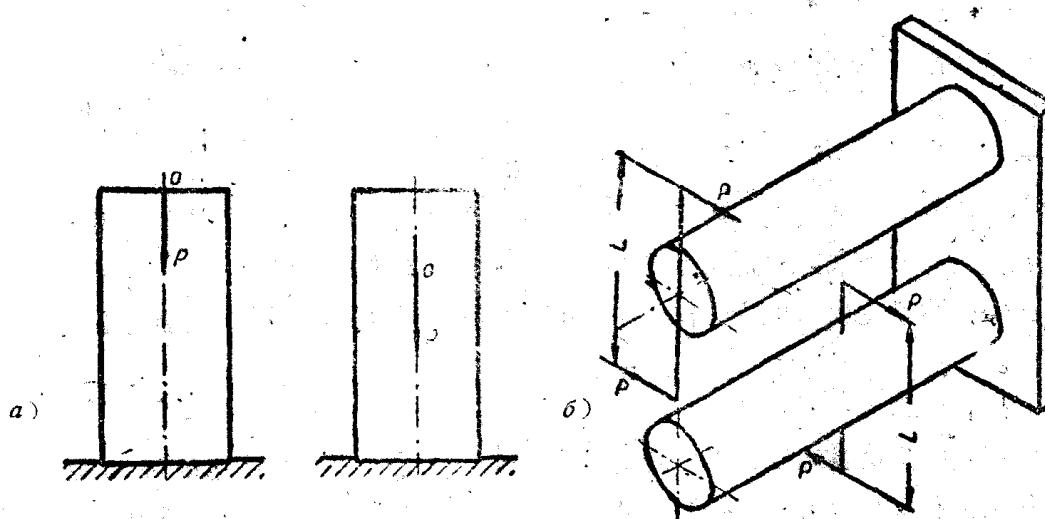


图4 作用点不同的两种变形情况  
a) 作用点不同的两种压缩情况；b) 作用点不同的两种扭转情况。

图4b表示两种扭转情况，从刚体力学的观点来看，结果相同；但塑性变形时，扭转后两种变形情况就完全不同了。

## (二) 反作用力。

在变形过程中，作用于金属上的不仅有主作用力，还有不动部分（锤砧，锻模等工具）的反作用力。这些反作用力限制了金属的运动或变形。当没有摩擦力时，反作用力永远垂直于工具的工作表面而作用于金属。

在实际工作中，反作用力包括工具工作表面与变形金属间接触面上产生的摩擦力在内。摩擦力作用于接触面的切线方向，并且其方向与金属流动方向相反。摩擦力对于变形过程的影响很大，它能改变反作用力的方向，并且使变形抗力增高。

图5表示在封闭阴模内毛坯的锻粗。如果变形物体处于平衡状态，则全部作用力的垂直分力的总和等于零，此时，摩擦力R的方向与P相反：

$$P = N_2 + \Sigma R.$$

由此式可以看出，在这种情况下作用在变形金属顶端的主作用P大于作用在金属底部的反作用力N<sub>2</sub>。因此，采用这种模锻方法时，毛坯的顶端首先开始变形，只有在顶端面积适当增加后，底部才开始变形。金属充满封闭阴模的上部时比底部快，而且充填结果较好。

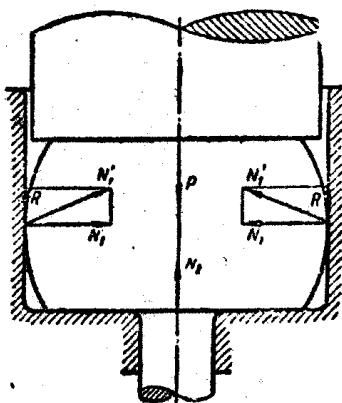


图5 在封闭阴模中毛坯的锻粗，摩擦力向上

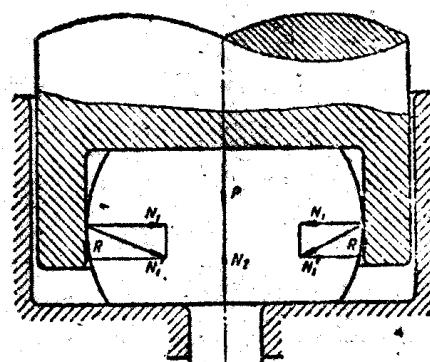


图6 在封闭冲头中毛坯的锻粗，摩擦力向下

若采用图6所示的在封闭冲头中锻粗，则在金属处于平衡状态时，由于摩擦力R的方向与P相同，所以：

$$P = N_2 - \Sigma R.$$

也就是说，在这种情况下，作用于物体顶端的主作用力P小于底部的反作用力N<sub>2</sub>。因而，金属在封闭冲头内底部充满比上部快，而且充填结果较好。

上述的摩擦力都是反作用的。也有主作用的摩擦力，例如轧压时，使金属进入轧辊的摩擦力就是。

## (三) 惯性力。

金属的塑性变形就其本质来看，就是一种运动状态。在塑性变形运动不均匀的情况下，除主作用力和反作用力外，按照惯性原理，在力的平衡方程式中，还必须加上惯性力。惯性力的大小等于金属的质量乘加速度；其方向则与加速度的方向相反。

在锻压过程中，金属的塑性变形运动往往都是不均匀的，因此在计算传给金属的作用力和金属对工具的压力而必须加上惯性力时，为了计算惯性力的大小，就必须知道金属内部每一点的加速度。由于对这方面还没有足够的研究，所以在金属塑性变形理论中对惯性

力一般不予計算，而用經驗系数来表示其影响。

此外，与惯性力相似的，还有变形金属本身的重力，但由于它对变形的影响相当小，故可忽略不计。

## 2. 内力。

如果对金属加以外力，并且使金属在外力作用下不发生位移，则金属将产生变形，而金属内部则产生内力。

内力产生的原因，是金属内部原子间距离的改变。按公式(2)，可知当金属在外力的作用下，原子间距离发生变化时，金属内部便有内力产生，用以平衡外力，而金属的形状也改变。

有了各种方向的主作用力和反作用力，相伴的亦必有各种方向的内力。

内力的产生不仅是因为力学上的平衡关系，在其他的情况下，例如在物理变化及物理化学变化中，如果引起了金属各部分不一致的形状改变，也会产生内力。这种内力是由于金属的完整性对各部分变形的不一致产生阻碍而引起的。例如金属棒A受到了不均匀加热时(图7)，右半部温度高，其自由状态下的伸长量比左半部温度低的大，如虚线所示。但由于金属棒是一整体，妨碍了左右两部分的自由伸长，左右两部的伸长量必须相等(近似而言)。为了迫使两部分的长度相等，右边便产生了压缩内力，左边产生了拉伸内力，并且二者相互平衡。因为内力是由于金属棒的完整性而引起的，所以若把金属棒分割为两块，则在每一部分中的内力都将消失。

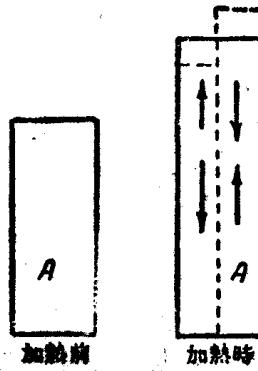


图7 金属棒不均匀加热所产生的内力

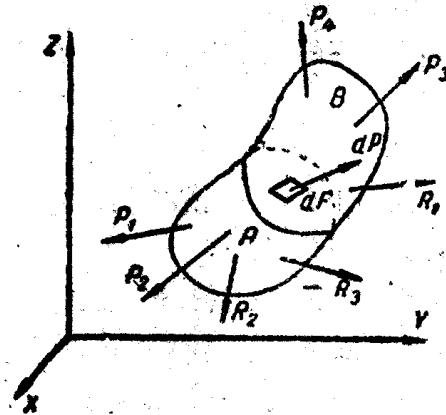


图8 在已知点上应力的定义

## 三、应力、基本应力、附加应力与有效应力

应力可分为外部的和内部的。

外部的应力、指作用负荷的大小，常称单位压力。

内部的应力、即内力的强度，指单位截面上内力的大小。一般所說的应力，应理解为一个极小面积上的内力与该面积的比值的极限，即

$$\sigma = \frac{dP}{dF},$$

式中  $dP$  乃在极小面积  $dF$  上所发生的总的内力。如图8所示，应用材料力学典型的方法——截断面的办法，去掉物体B部分来研究剩下的A部分的平衡，即可得出。

应力是一个向量，其方向和大小决定于所选极小面积  $dF$  的方向和位置。

当内力是均匀分布在截断面上时，在  $dF$  面积上的应力为

$$\sigma = \frac{dP}{dF} = \frac{P}{F_0}$$

式中  $P$  为被去掉的  $B$  部分的作用合力， $F_0$  为物体的断面原面积。如果内力非均匀分布，则该比值称为平均应力。

假如截断面的面积发生了变化，则上述平均应力称假象应力；而真正的应力为

$$S = \frac{P}{F_s}$$

式中  $F_s$  ——当时的断面面积。

在一般情况下，内力的合力并不一定与所取截面相垂直，因此研究应力与金属变形的关系，必须将该应力分解为法线应力（ $\sigma$ ）与剪切应力（ $\tau$ ）。法应力与剪应力对于金属的变形有着完全不同的作用，在以后各节中将论及这一点。

在法线应力中，一般规定，正值表示拉伸，负值表示压缩。

直接由于外力而引起的应力，称为基本应力，其求法已如上述。

在金属塑性变形状态中，由于各种原因而使金属变形不均匀时，则由于金属保持其整体性的原故，便在变形不均匀的各部分间产生相互平衡的内力。这种内力的强度称为附加应力。当外力消除后，仍存在于金属体内的附加应力，称残余应力。

附加应力与基本应力的代数和称为有效应力。有效应力乃变形金属由于整体性的原故，各部分所实际发生的应力。

在研究金属的塑性变形时，必须区分这几种应力的不同作用。

#### 四、变形与应变

加于金属上之外力引起金属变形，即金属内点与点之间的相互位置发生改变。此种变形一般可分为三种形式：

- 1) 弹性变形：这种变形在载荷卸除后便完全消失。
- 2) 塑性变形：载荷卸除后仍残留的变形。
- 3) 破裂：金属被破坏其整体性时的残留变形（如形成裂纹，或金属被分裂成两部）。

每种变形的物理特性是不同的，在下一节中将详加论述。

变形的大小可用实际变形量来表示，称为绝对变形。如图 9 所示，当立方体被压缩变形后，其绝对变形在三个相垂直的方向为

$$\Delta l = l - L,$$

$$\Delta h = h - H,$$

$$\Delta b = b - B.$$



图 9 立方体的变形

变形的单位度量，称为应变或相对变形，其大小表示金属的变形程度。

应变的表示方式有三种。

第一种方式是以变形量与原来尺寸的比值表示，即