

平炉钢的脱氧

A.H.莫罗佐夫 A.I.斯特罗卡諾夫 著
馮啓東 等譯

冶金工业出版社

平 爐 鋼 的 脫 氧

A.H. 莫罗佐夫 A.I. 斯特罗卡諾夫 著

馮啓東 等譯

19423

冶金工業出版社

本書在平爐鋼脫氧原理及操作方面對一些參考文獻進行了評論，分析了現代的沸騰鋼及鎮靜鋼脫氧的操作法；還根據最近的研究工作得到的資料對脫氧前平爐熔池的狀態加以研討；同時詳細敘述了脫氧原理以及各種脫氧劑和脫氧產物的性質。

本書供冶金工廠工程技術人員、科學研究機構和大專學校工作人員之用。對有關專業的大學生也是有益的讀物。

本書由於定孚、胡居仁、顧潛祥、馮啓東翻譯，由顧潛祥、馮啓東校對。

А. Н. Морозов и А. И. Строганов
РАСКИСЛЕНИЕ МАРТЕНОВСКОЙ СТАЛИ
Металлургиздат (москва—1955)

平爐鋼的脫氧 馮啓東 等譯

編輯：張煥光 設計：趙香苓 責任校對：李慧英

1958年4月第一版 1958年4月北京第一次印刷1,409冊

850×1168·1/32·152,000字·印張7 $\frac{22}{32}$ · 定價(10) 1.50元

冶金工業出版社印刷厂印 新華書店發行 書號 0796

冶金工業出版社出版 (地址北京市燈市口甲45號)

北京市書刊出版業營業許可証出字第093號

目 录

序 言.....	4
第一章 平爐熔池在脫氧前的状态	
1. 金屬在平爐中受氧化的情况.....	5
2. 脫氧前的鋼水及熔渣的成份.....	16
第二章 脫氧的物理化学基础	
1. 对脫氧剂的要求.....	30
2. 各种元素对氧、氮和硫的亲力.....	34
第三章 各种脫氧剂的性質	
1. 錳.....	52
2. 砂.....	61
3. 砂与錳.....	72
4. 鋁.....	79
5. 鈦.....	94
6. 鉻.....	102
7. 鎆.....	108
8. 鈣.....	111
9. 钛.....	115
10. 其他脫氧元素.....	118
11. 各元素脫氧能力的比較.....	120
第四章 沸騰鋼的脫氧	
1. 沸騰鋼鋼錠.....	124
2. 沸騰鋼的含氧量.....	133
3. 脫氧操作.....	142
4. 半鎮靜鋼.....	165
第五章 鎮靜鋼的脫氧	
1. 鎮靜鋼鋼錠.....	169
2. 鋼內非金屬夾杂质的来源.....	175
3. 碱性平爐碳素鋼的脫氧.....	182
4. 扩散脫氧.....	211
5. 碱性平爐合金鋼的脫氧.....	219
6. 酸性平爐鋼的脫氧.....	231
參考文献.....	239

序　　言

現行煉鋼法中最廣泛的要算平爐煉鋼法。

現代技術對鋼的質量提出了日益增長的要求；平爐鋼種也在不斷的增加着。因此煉鋼操作也隨着這種要求起着變化並得到改進。平爐煉鋼過程的最後一個階段是脫氧，它在頗大程度上可以決定鋼的質量好壞。很多人曾經從理論和實驗方面對脫氧過程作過大量的研究工作，其中有B.E.格魯姆——格爾日邁洛，M.M.卡爾納烏霍夫，A.M.薩馬林和K.Г.特魯賓等關於鋼冶金的各種主要著作，但在目前還沒有論述鋼脫氧的專門著作。作者根據國內外的實際資料編寫本書的目的，就是希望對這個缺點能有一些補救。

本書第一章是根據最近的研究資料寫出來的，系研究平爐熔池脫氧前的狀態，並着重論述了鋼液的含氧量及熔渣中鐵的氧化物含量，因為他們對於脫氧過程的進行有著極大的影響。在第二、三兩章中敘述了脫氧的基本理論問題，詳盡地敘述了各個脫氧劑及脫氧產物的性質。作者從大量的、甚至是極矛盾的研究結果中，尽量利用其最可靠的材料進行了編寫。在最後兩章中闡述和分析了沸騰鋼及鎮靜鋼的實際脫氧方法，着重敘述了最進的脫氧方法並對尚在爭論中的問題予以批判性的分析。

作者對M.I.科羅索夫，M.A.魯金，M.K.斯庫利斯基，I.A.特卡欽科，A.B.莫羅佐夫等在編著本書（底稿）時，提供的寶貴意見和幫助，謹致以深切的謝意，並對齊略賓斯克冶金工廠的參與底稿討論的全體煉鋼工作者和技术校閱者技术科学博士A.Д.克拉馬羅夫教授致以衷心地感謝。

第一 章

平爐熔池在脫氧前的狀態

1. 金屬在平爐中受氧化的情況

在整个冶煉過程中，平爐內的金屬都直接或間接地遭到爐膛內氧化性爐氣的作用。在裝入金屬爐料、燒料和熔化（廢鋼法）時，爐氣中的氧直接與金屬表面接觸，而使鐵素及溶于其中的雜質發生氧化。在下一冶煉期中，當金屬熔池及復蓋在其上的一層熔渣形成後，金屬的氧化則通過熔渣來進行。在這種情況下，金屬熔池的氧化過程系在包括爐氣、液體熔渣及液體金屬的多相系（不均一的）內進行，而且這一系遠未達到平衡狀態。但是為了確定代表這一過程的基本規律，首先必須研究一下液體鐵在平衡狀態下的氧化情況以及氧在液體鐵中的溶解過程。

氧在液體鐵中的溶解 鐵與氧能生成三種氧化物：以 FeO 表示的氧化亞鐵“浮氏體”，三氧化二鐵 Fe_2O_3 和磁性氧化鐵 Fe_3O_4 。實質上 Fe_3O_4 是上述兩種鐵的氧化物的化合物 $\text{FeO} \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3$ 。實際上， FeO 在自然界中是不存在的。浮氏體中鐵的原子數與氧原子數之比並不是一個常數，總是小於 1。所以浮氏體比較正確的分子式應該是 Fe_xO 。 x 值隨溫度而變化，在 1600°C 時，該值等於 0.97 ①。

在浮氏體中除兩價鐵原子外，還有三價鐵原子。

$$\text{當 } x = 0.97 \text{ 時，} \frac{\% \text{Fe}^3}{\% \text{Fe}^2} \text{ 的比值} = 0.06$$

圖 1 是鐵——氧系狀態圖。應特別注意的是屬於圖中左邊的液體鐵部分。液相綫 AB 表明，鐵的熔點隨着熔體中含氧量的增加而降低，純鐵的熔點為 1530°C ，而熔體中含氧量為 0.16% 時

① 為方便起見，以後氧化亞鐵將以分子式 FeO 來表示。

鐵的熔点为 1519 °C。

氧几乎是不溶于固体鐵中的。

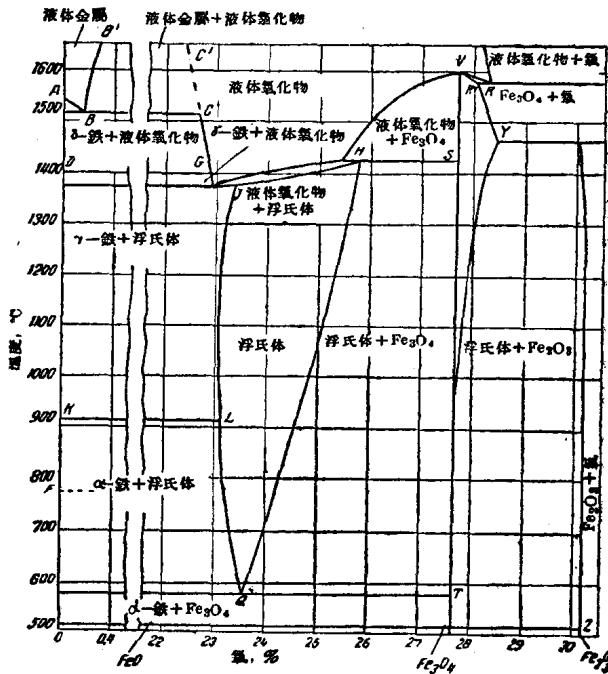


圖 1 Fe—O 系状态圖

液体鐵与由鐵的氧化物組成的熔渣相之間的平衡，由 BB' 線來代表。可見，鐵中含氧量是隨着溫度而升高的。當溫度在 1519—1700°C 范圍內時這部分圖解的情況（圖 2）已經過詳細的研究。

在上述溫度範圍內，液体鐵中的含氧量，可用下式來表示[5]：

$$\lg [O, \%]_{\text{最大}} = -\frac{6320}{T} + 2.734, \quad (1)$$

式中 T ——絕對溫度。

上述关系也可用另一方式来表示：

$$[O, \%]_{\text{最大}} = 0.92 \times 10^{-8} t - 1.237$$

或換算成被溶解的氧化亞鐵量，則為：

$$[\text{FeO}, \%]_{\text{最大}} = 4.13 \times 10^{-3} t - 5.555,$$

式中 t — 溫度， $^{\circ}\text{C}$ ；

$[\text{O}, \%]_{\text{最大}}$ 和 $[\text{FeO}, \%]_{\text{最大}}$ — 氧或氧化亞鐵在鐵中的最高含量。

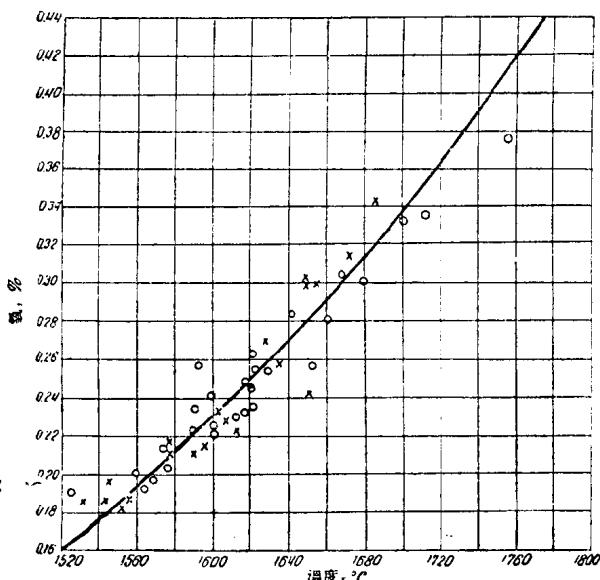


圖 2 氧在液体鐵中的溶解度

○—第一次試驗的；×—第二次試驗的


氧在液体鐵中的溶解過程，一般都認為是氧化亞鐵 (FeO) 由熔渣轉移到鋼液中，因為鐵的其他種氧化物如不進行分解不可能溶解於液体鐵中。這是由對液体鐵與水蒸氣和氫氣的混合氣體間的平衡狀態研究的結果而推演出來的 [5]。由混合氣體中的 $\frac{\text{H}_2\text{O}}{\text{H}_2}$ 比例與液体鐵的含氧量間發現的直線關係表明，氧是以原子狀態或僅含有一个氧原子的化合物 (FeO) 溶解於鐵中的。

像其他氧化物一樣，也很难設想在液体金屬中會存在有單個的氧化亞鐵分子，因為即使在這些氧化物的固態結晶體內也從未

發現過有它們的化合物分子。

由於氧原子較小，它就分佈於鐵原子之間，但在熔體中的鐵原子與氧原子之間，則存在有一種化學作用力。這種化學結合力的存在，就使我們有權在形式上把氧在鐵中的溶解過程看作是 FeO 按照 $\text{FeO}_{\text{熔渣}} \rightleftharpoons \text{FeO}_{\text{鋼液}}$ 的方式自溶渣轉移到鋼液中的結果。

但是，就物理意義上講，這種過程還是用下列方式表示比較正確：

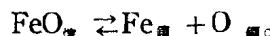

當與液體鐵處於平衡狀態的熔渣中除鐵的氧化物外還含有其他的氧化物時，則鐵中氧的含量不僅取決於溫度，而且還要取決於熔渣的成分。如果把熔渣看成理想溶液的話，那麼鋼液中的含氧量應當與熔渣中鐵的氧化物含量成正比。實際上，遠非經常能保持這種比例關係的，因此熔渣中鐵的氧化物含量多少就不能代表它對鋼液的氧化作用的大小。通常可用 $\frac{\Sigma(\text{FeO})}{L}$ 的比值來表明熔渣的氧化能力，式中

$$L = \frac{\Sigma(\text{FeO})}{[\text{O}, \%]}, \quad (2)$$

而 $\Sigma(\text{FeO})$ ——熔渣中鐵的氧化物（換算成 FeO^* ）總含量（以克分子或重量%來表示）； $[\text{O}, \%]$ ——鋼液中的含氧量%。在等溫時，系數 L 隨熔渣成分而變化。

碱性熔渣和酸性熔渣的氧化能力，可借實驗研究確定出來。

為了確定在成分上接近于平爐渣的碱性熔渣的氧化能力曾經整理過現有文獻中的資料〔6〕。這些資料是在實驗室內對純鐵——合成熔渣——中性氣氛三者之體系進行研究時得來的。合成熔渣是由鐵、矽、鈣和鎂等的氧化物所組成。試驗時鋼液的溫度變動在1550到1640°C之間。圖3為整理出的結果，它表明了分配系

* 此後凡溶解於熔渣中的物質濃度都用圓括弧表示，溶解於鋼液中的物質濃度都用方括弧表示。

数 $L = \frac{\Sigma (\text{FeO})}{[\text{O}, \%]}$ 与熔渣中游离氧化钙浓度 $\text{CaO}, \% = (\Sigma \text{CaO}, \%)$ $- 1.87 (\text{SiO}_2, \%)$ 的关系。(ΣCaO) 浓度以克分子百分数表示之。计算是按石灰和二氧化矽将生成不解离的化合物 Ca_2SiO_4 而进行的。每次试验中的钢水含氧量都根据方程式(1) 算成等温 1600°C 时的数值。

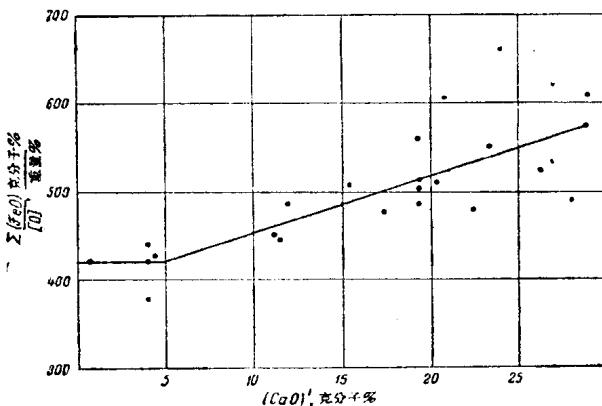


圖 3 系数 L 与渣中 (CaO) 浓度的关系

熔渣中含游离氧化钙不多时，($\frac{\Sigma \text{CaO}, \%}{\text{SiO}_2, \%} = 1.9 - 2.5$)，分配系数 L 约等于 420，即与铁的氧化物——液体铁系中的分配系数 L 相接近。不论 ΣFeO 以克分子% 或者以重量% 来表示，而后者在 1600°C 时的 $L = \frac{100}{[\text{O}]} = \frac{100}{0.230} = 435$ 。

换句话说，当液体铁与碱度不高 (1.9—2.5) 的熔渣处于平衡状态时，其含氧量与熔渣内以克分子% 表示的氧化亚铁含量成比例。当熔渣中的 ΣFeO 含量以重量% 表示时也大致能保持这种关系。

氧在钢液中的含量相同时，这种正比关系将随着渣内游离氧化钙浓度的升高而遭到破坏，使熔渣中氧化亚铁含量趋向增高的

一面。这是由于熔渣中的 CaO 与铁的氧化物发生了化学作用的缘故。

A. Д. 克拉馬罗夫和 C. Я. 列茲尼科娃曾用实验室的高週波爐檢定过由铁、矽、錳等的氧化物所組成的酸性合成熔渣之氧化能力。試驗是用氧化气氛进行的。試驗时，鋼液的溫度波动在 1530°C 到 1690°C 之間。在上述的溫度範圍內，分配系数 L 之值可按照下列公式計算出来：

$$\lg L = \lg \frac{(\Sigma \text{FeO}, \%)}{[\text{O}, \%]} = \frac{6400}{T} - 0.756, \quad (3)$$

式中熔渣內 $(\Sigma \text{FeO}, \%)$ 的含量系以重量%表示的。在 1600°C 时，根据公式 (3) 計算出的 L 值等于 455，即近乎碱度不高的碱性熔渣的 L 值。这种比較指出，酸性平爐熔渣和碱性平爐熔渣中铁的氧化物 $(\Sigma \text{FeO}, \%)$ 含量相等时，它們則具有大致相同的氧化能力。

氧自熔渣进入鋼液中的速度：視熔渣与鋼液接觸的表面大小、熔渣中鐵的氧化物含量和鋼液中含氧量而定。在鋼液表面層与熔渣交界的地方大概可以建立平衡状态，这一層中氧的含量可由公式 (2) 求得。

其次，單位表面上氧的傳遞速度取决于鋼液表面層氧的含量与鋼液中氧的平均含量之差，即与下列差数成比例：

$$\frac{(\Sigma \text{FeO})_{\text{渣}}}{L} - [\text{O}, \%]_{\text{鋼液}}. \quad (4)$$

可見，氧由熔渣进入鋼液內的速度將隨熔渣中 (ΣFeO) 的含量的增多而提高，而隨鋼液中含氧量的增多而降低。

平爐鋼液經過熔渣而受到的氧化 爐膛內存在着氧化气氛是平爐煉鋼的特点。爐气的氧化性能是由燃料燃燒时形成的 CO_2 与 H_2O 和送入爐內的及从爐門縫隙吸入的空气中的剩余氧气而造成的。

氧化气氛作用于渣液表面上，渣液作为一种媒介而將氧由爐气傳入鋼水中。鋼水經過熔渣而受到的氧化过程，可以分成下列

几个步骤：

第一步：CO₂, H₂O 和氧由爐气轉移到熔渣表面上（扩散过程）。

第二步：爐气——熔渣界面上的低价氧化铁氧化成高价氧化铁（化学反应）。

第三步：爐气——熔渣界处的高价氧化铁传至熔渣——鋼水的界面上（扩散过程）。



第四步：在熔渣——鋼水界处的高价氧化铁还原成低价氧化铁而将氧传入鋼水中（化学反应）。

第五步：氧化亚铁进入鋼水中（扩散过程）。

下面我們再詳細地研究一下每个步骤。

氧是靠爐內廢氣不停的流动自爐气轉移到熔渣表面上的，不过自熔池中排出的一氧化碳对氧气接近熔渣表面有一定的阻碍。

兩价铁(亚铁)在爐气一熔渣界面上受到氧化后，使熔渣中三价铁的浓度升高，这个过程通常可以用下列反应式之一[2,7]表示出来。

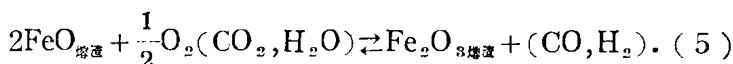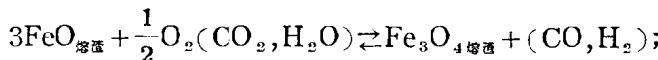

后面一个公式更完全地反映了实际發生的过程，因为渣液中的兩价铁不仅氧化成 Fe₃O₄就停止了。熔渣表面上三价铁和兩价铁之比的波动范围很大，主要要依靠爐气中氧的分压力和熔渣成分而定。氧的分压力的影响是很明显的。熔渣成分及其碱度的影响曾在試驗室內进行过研究[8]。研究时，將由鐵的氧化物、二氧化矽和石灰組成的熔渣長時間保持在約1600°C下，使其与空气接触。表1 所載为各种碱度熔渣中的兩价铁与三价铁之比，而在这些熔渣中鐵的氧化物总含量則保持不变 (Fe₂O₃ + FeO = 40%)。

从表1可以看出，熔渣中 $\frac{\text{Fe}_2\text{O}_3}{\text{FeO}}$ 的比值随着熔渣碱度的升高而增加，这是因为生成鐵酸鈣的原故。表中所列的 $\frac{\text{Fe}_2\text{O}_3}{\text{FeO}}$ 比例对

于平爐操作条件來說是極限数值，因为在使用鼓風操作时，氧的分压力是不会超过 0.21 大气压的（氧在空气中的分压力）。


表 1

各种碱度熔渣中的兩價鐵与三價鐵之比(与空气成平衡状态)

$\text{Fe}_2\text{O}_3, \%$	$\text{FeO}, \%$	$\frac{\text{CaO}, \%}{\text{SiO}_2, \%}$	$\frac{\text{Fe}^{3*}}{\Sigma \text{Fe}}$	$\frac{\text{Fe}_2\text{O}_3^*}{\text{FeO}}$
38.2	1.8	4.5	0.95	9.55
36.4	3.6	3.3	0.90	4.55
32.6	7.4	1.5	0.80	1.92
28.9	11.1	0.8	0.70	1.16
25.0	15.0	0.4	0.60	0.75
21.0	19.0	0.2	0.50	0.50

* 克分子分數。

由于从鋼液中排出一氧化碳而使熔渣發生攪拌（对流扩散）的关系，在爐气——熔渣接触面处生成的三价鐵便进入熔渣——鋼液的界面上，在那里有一部分被还原成兩价鐵。

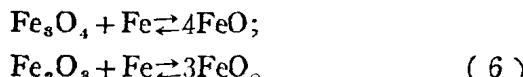

生成的氧化亞鐵一部分停留在熔渣中，另一部分則在界面上与錳、磷、鉻等等鐵中的杂质發生反应，或者溶于鋼液中而供给其以氧气：



在界面上發生的化学反应和氧化亞鐵的溶于鋼液中会降低熔渣中鐵的氧化物的浓度。一部分氧化亞鐵又从熔渣——鋼液的界面上重新回到熔渣——爐气的界面上。此后熔池的氧化步骤就又照前进行下去。因而在精煉期間，如果不向爐內加入鐵矿石和氧化鐵皮的話，則熔渣中鐵的氧化物的浓度的变化將要取决于同时进行的两个作用相反的反应过程的發展情况，其中一个是使熔渣中鐵的氧化物浓度增高，而另一个則使熔渣中鐵的氧化物浓度減低。

在沸騰时期，熔池表面虽为熔渣所复盖，但是鋼液有可能由于直接暴露在火焰下面和由于在沸騰时鋼水濺到熔渣和爐氣中而受到爐氣中氧的直接氧化。然而大部分的氧还是經由熔渣而进入熔池中的。

平爐鋼水中碳的氧化 碳氧化时随着要放出气态产物，因而引起了平爐內鋼水的沸騰。从爐料熔清后开始一直到脫氧或者倒出鋼为止的整个精煉期間，沸騰都在不停地进行着。然而現代的平爐煉鋼操作將激烈地不停沸騰的所謂純沸騰期特別划出来，对其時間長短还有严格的规定。熔池有 $\frac{2}{3}$ 的表面积开始激烈沸騰时算为純沸騰期的开始。沸騰可使鋼水發生强烈的攪拌，从而使熔渣和鋼水的溫度趋于均等，且加速了热量从火焰向熔池內的傳遞。沒有这种作用进行平爐煉鋼大概是不可能的或者是不良的。沸騰能促使气体和非金屬夾杂物从鋼水中分离出来。除此而外，在碱性平爐內它还能协助清除鋼水中的硫、磷杂质。对平爐中碳的氧化过程曾經进行过很多研究工作。在不同的一氧化碳压力和等溫条件下〔5〕，在實驗室內研究了下面的平衡反应：



按照这些研究結果来判断，甚至在等溫等压下，鋼液中碳和氧的濃度乘积也是随着碳的濃度而变化的。例如，碳为 0.05% 时， $[\text{C}, \%] \times [\text{O}, \%]$ 的乘积 = m 这个数值等于 0.0019；而碳为 0.50% 时，则其值將等于 0.0026（在 1540°C 和一个絕對大气壓力下）。 m 不是一个常数是因为当鋼液中含碳高时，氧的活度就要下降，还有一部分一氧化碳要溶解于鋼水內的緣故〔5〕。

B. B. 斯塔爾克分析这些研究的結果后作出結論說：在等溫等压下，含碳量在 1% 以內时， m 值將为一常数〔9〕。P. A. 卡拉謝夫和 A.M. 薩馬林〔10〕則認為上述乘积之所以不是一个常数是因为与鋼水处于平衡状态的气体成分發生了变化（CO 和 CO₂ 的比例的变化）的关系。这些說法都各有他們一定的理論根据。但是要解决这个爭論問題，則还需要作些补充實驗。

在不久以前，A. H. 莫罗佐夫和 I. H. 高洛文曾进行了一

些試驗工作。他是將液体鐵碳合金在等溫等压下長時間放置于實驗室感应爐內来进行的。爐氣起初純由一氧化碳組成。在金屬熔化前，預先再三地抽出爐內气体，使之达到高度真空。当爐內有了稳定的壓力表示平衡状态达到后，就使坩堝內的鋼水迅速地冷却下来。然后用重量分析法定出碳的含量，用真空熔化法定出氧的含量。所得到的結果載于表 2 中。它們証实只有含碳量在某一相当狭窄的范围内时， $[C, \%] \times [O, \%]$ 的乘积才是一个常数。作为近似值的話，則对于更广泛的含碳范围也可以采用这个乘积 (0.0025)，因为它与 B.B. 斯塔爾克所获得的数值是很相符合的。

$[C, \%] \times [O, \%]$ 的乘积随着一氧化碳的压力的升高 將有所增加， 即是說与鋼水中一定的含碳量处于平衡状态的含氧

表 2

在 $1540 \pm 10^{\circ}\text{C}$ 时鋼水中 C 和 O 的平衡數值

試 驗 序 号	成 分， %				$[C, \%] \times [O, \%]$	溫 度 0°C		
	碳	氧						
		第一 次	第二 次	平 均				
1	0.215	0.0131	0.0130	0.0130	0.0028	1550		
2	0.157	0.0178	0.0154	0.0166	0.0026	1530		
3	0.142	0.0171	0.0158	0.0165	0.0024	155°		
4	0.138	—	0.0178	0.0178	0.0025	153°		
5	0.095	0.0228	0.0278	0.0253	0.0024	1530		
6	0.066	0.0396	0.0450	0.0425	0.0028	1530		
				平均 0.0025				

量，在这时要較高一些。 m 值也視溫度不同而發生变化。但是在目前还不可能相当确切的来表明这种关系的性質，因为載在表 5 的热效应数值和反应(8)的标准自由能只是些極近似的数值而已。同时可以有把握地說，这个反应的热效应的絕對值是不大的，即是說乘积 m 随溫度的不同而稍有变化而已。这就可以在較广泛的溫度范围内利用 m 的数值。在實驗室內进行試驗研究的条件与碳在平爐熔池內进行氧化时的情况大不相同。在實驗室的試驗中，無

渣的鋼水表面直接和一氧化碳爐气接触。在这种情况下，一氧化碳的排出可以無需乎在鋼水中再經過形成气泡的过程，而就借着在鋼水表面上形成的一氧化碳分子的蒸發来进行 [11]。

在激烈沸騰期，碳的氧化是在平爐熔池深处进行的。沿熔池深度的鋼液成分和溫度都很均匀可以証实这一点 [4、5、12]。而形成的一氧化碳則呈气泡自鋼液內排出。碳与氧有些过饱和时，鋼液中就可能生成这样的气泡。实际上，像从 H. H. 多布罗霍托夫的公式 [13] 得出的結果一样，只有当一氧化碳气泡能够抵过位于它上面的鋼水和熔渣的压力、爐气压力和鋼水的表面張力的时候它才可以生成。

$$P_{\text{气泡}} = P_{\text{爐氣}} + \gamma_{\text{鐵}} \times h_{\text{鐵}} + \gamma_{\text{熔渣}} \times h_{\text{熔渣}} + \frac{2\sigma}{r} \times 1.02 \times 10^{-6} \text{公斤/平方公分}, \quad (9)$$

$P_{\text{爐氣}}$ ——爐气的压力，公斤/平方公分；

$\gamma_{\text{鐵}}$ 和 $\gamma_{\text{熔渣}}$ ——鋼水和熔渣的比重，公斤/立方公分；

$h_{\text{鐵}}$ 和 $h_{\text{熔渣}}$ ——在形成的气泡上面的鋼水層和熔渣層的厚度，公分；

σ ——鋼水表面張力，达因/公分；

r ——气泡的半徑，公分。

鋼水表面張力約为 1000 达因/公分 [14]。由表面張力造成的附加压力随一氧化碳气泡的半徑減小而增加，当气泡半徑 $r \approx 0.01$ 公厘 (10^{-3} 公分) 时，已可达到兩個絕對大气压力。

当气泡生成的时候其半徑應該还要更小。由此可見，在鋼水內生成一氧化碳气泡的可能性是微乎其微的。在粗糙的固体表面上气泡較易生成，平爐爐底就是这种表面。因此，目前一般認為在激烈沸騰期，一氧化碳气泡主要是在爐底上生成的 [14、15、16、17、5]。但即是在这种情况下，鋼水內所含碳、氧也必須达到一定的过饱和程度才行。

換句話說，也就是在一定的含碳量情况下，鋼水內氧的濃度应超过反应 (8) 达到平衡时所具有的数值。

沸腾时由于平爐熔池受着良好的攪拌作用，溶解于鋼水中的氧和碳的反应速度是非常大的。在平爐冶炼行程中，鋼水中含碳量的变化，即碳的氧化速度，并不取决于碳、氧間的化学反应速度本身，而是取决于氧进入鋼水中的速度。这个过程的最大速度也要比鋼水中碳、氧的化学反应速度小好多倍。很明显，在这种情况下， $C_{\text{鋼液}} + O_{\text{鋼液}} = CO$ 这个反应在互相作用的区域內所能达到的限度要决定于在这个区域生成一氧化碳的条件。这个限度在鋼液中具有某一特定的含碳量的条件下將以一定的含氧濃度来代表。如上所述，在激烈沸腾（純沸腾）期反应区域是在爐底上，也就是说在这里鋼水內氧的濃度將为最低。熔池中氧的平均含量視熔渣——鋼液的交界面上的氧傳送到爐底上去的速度而定，也就是首先要看熔池攪拌的激烈与否而定。攪拌良好的話，鋼液中氧的平均含量与發生反应区域內的含氧量差別將很小。熔池鋼水攪拌不好时，则熔池上下層間鋼液中氧的含量就会产生很大的差別。

許多研究者都曾对沸腾着的平爐熔池中的含氧量进行过測定 [5、19—23]。一开始的研究工作 [5、18、19、20] 就表明，沸腾时鋼水中碳与氧的含量之間存在着一定的关系。然而由于定氧时的多种錯誤，这些研究的結果在数量方面存在着一些分歧。以后，随着取样方法和定氧方法有了明确的規定，所得結果在数量上才互相取得一致。[21—23]。

2. 脫氧前的鋼水及熔渣的成分

檢定鋼水含氧量的方法 在最初的研究工作中 [5、18] 鋼样系用普通的样杓从爐中取出的。鋼水用鋁在样杓或样模里进行脱氧。檢驗这种取样方法的結果証明，当样盒裝滿鋼样后，鋼水进一步遭到了氧化，从而部分地补偿了其在样盒里沸騰时所损失的氧量。整个說來，用这种方法取出的鋼样中含氧量要比用封閉样盒直接从熔池中取得的鋼样高出 10—30%。后一种取样方法系在熔池中当鋼水裝滿样盒时以鋁进行脱氧的，因而获得的結果