

# 第9章 机床电气设备修理通则

陆士连

## 第1节 机床电气故障的测试

机床电气设备是由各种开关、按钮、接触器等多种元器件通过导线连接而组成的。它们在运行中经常会发生各种各样的故障，当遇到故障时切忌无目的地乱找，这样不仅不能迅速排除故障，相反会扩大故障而造成严重事故。在一些企业中往往因电气维修人员处理故障不当，而造成设备相当高的停开率，使国家遭受很大的损失。因此，如何熟练、准确、迅速、安全地找出故障，并加以排除，是每个电气维修人员应尽的职责。

一般机床电气故障产生的原因，大致可分为两类：

1) 自然发展的故障 电气元器件经长期使用，必然会产生触头烧损，开关、电动机等可动部分机械磨损，以及各种元器件、导线绝缘老化等自然现象，这些现象如不能有计划地预防或加以排除，就会影响电气设备正常运行。

2) 人为的故障 系指电气设备受到不应有的机械外力破坏，以及元器件质量不好或因操作不当等原因而造成的人为的、不应有的故障。

下面介绍一下电气故障的检查步骤、测试工具，以及各种故障的检测方法、注意事项及典型环节的故障分析。

### (一) 电气故障的检查步骤

(1) 电气故障的调查 电气维修人员，在处理故障前，应首先向机床操作者了解发生故障的情况，因为操作者最熟悉自己所使用的设备的性能和经常发生故障的部位，使维修人员能够更准确地判断故障可能发生的部位，迅速排除故障。向操作者了解的故障内容应包括以下几点：

1) 故障发生在开动前、开动后，还是发生在运行中；是运行中自动停止，还是发现异常情况后由操作者停下来。

2) 发生故障时，机床处在什么工作状态，按了哪个按钮，扳动了哪个开关。

3) 故障发生前后有何异常情况（如声音、气味、弧光等）。

4) 以前是否发生过类似故障现象，是如何处置的。

5) 在听取操作者介绍故障时，要认真正确地分析和判断出是机械或液压的故障，还是电气故障，或者是综合故障。

(2) 电路的分析 根据调查的结果，参阅该机床的电气原理图及有关技术说明书进行电路分析，大致地估计有可能产生故障的部位，是主电路还是控制电路，是交流电路还是直流电路。通过分析缩小故障范围，达到迅速找出故障点并加以排除，分析故障时应有针对性，如有接地故障，一般应先考虑电气柜外的电气装置，后考虑电气柜内电器元件的断路和短路故障。

对复杂的机床电气线路，要掌握机床的性能、工艺要求，分析电路时，可将复杂电路划分成若干单元，以便于分析，并正确判断出故障点。通过调查，可能有许多相互矛盾的现象，这就需要透过现象看本质，去伪存真，抓住主要矛盾，找出真正引起故障的原因，主要矛盾解决了，其他矛盾就迎刃而解了。

(3) 断电检查 检查前应首先断开机床电源，必要时取下动力配电箱的熔断器，在确保安全情况下，根据故障性质不同和可能产生故障的部位，有所侧重地进行故障的检查工作。

1) 检查电源线进口处，有无碰伤、砸伤而引起的电源接地、短路等现象。

- 2) 电气箱内熔断器有无烧损痕迹。
- 3) 观察配线，电气元件有无明显的变形损坏或因过热、烧焦和变色而有焦臭气味。
- 4) 检查限位开关、继电保护以及热继电器是否动作。
- 5) 检查可调电阻的滑动触点，电刷支架是否有窜动离开原位。
- 6) 检查断路器、接触器、继电器等电器元件的可动部分，动作是否灵活。
- 7) 用兆欧表检查电机及控制线路的绝缘电阻，一般不应小于 $0.5\text{M}\Omega$ 。
- 8) 对故障部分导线、元件、电机等，可用电灯泡、万用表进行通断检查。
- (4) 通电检查 如果断电检查，仍未找到故障时，可对电气设备作通电检查。
  - 1) 作通电检查前，要尽量使电机和传动的机械部分脱开，将电气控制装置上相应转换开关置于零位，行程开关恢复到正常位置。开动机床检查时，一定要在操作者的配合下进行，以免发生意外事故。
  - 2) 作通电检查时，一般按先易后难，一部分一部分地进行下去，而每次通电检查的部位、范围不要太大，范围愈小，故障愈明显。检查顺序：一般应先检查控制电路，后检查主电路；先检查辅助系统，后检查主传动系统；先检查控制系统，后检查调整系统；先检查交流系统，后检查直流系统；先检查重点怀疑部位，后检查一般部位。

特别是对比较复杂的机床电气设备故障进行检查时，应在检查前考虑好一个初步检查顺序，将复杂电路划分为若干单元，要耐心仔细地一个单元、一个单元检查下去，决不可马虎大意，以防故障点被遗漏掉。

3) 断开所有开关，取下所有的熔断器，再按顺序，逐一插入需检查部位的熔断器，然后合上开关，观察有无冒火、冒烟、熔片熔断现象。如无上述现象，给予动作指令，观察各电器元件是否按要求顺序动作，需耐心认真地逐项检查下去，一定要按考虑好的顺序检查，决不可东找一下，西拧一下，杂乱无章地进行，这样会使故障扩大化，矛盾愈找愈多。

## (二) 简易测试工具

工厂中检查、修理电气设备时常用的测试工具

有试灯、试电笔、电池灯、万用表、示波器等。

(1) 试灯 用试灯时要注意灯泡的额定电压与被测部位配合，电压太高，灯泡易烧坏，电压太低，灯泡不亮，由于灯泡表示不明显，往往寻找故障困难，一般查找断路故障时使用小容量(10~60W)的灯泡为宜，而查找接触不良而引起的故障时，应使用较大容量(150~200W)的灯泡，这样就能根据灯泡的亮、暗程度来分析故障情况。

(2) 试电笔 检查电气故障时，用手拿试电笔的后端(这一端经人体接地)，另一端接触被测点，试电笔的氖管亮，表示该点有电，用试电笔检查故障时，在主电路中从电源侧顺序向负载侧进行，在控制电路中从电源顺序向线圈进行，在检查分析中应注意电路另一端返回电压的可能，试电笔仅需微弱电流，即能使氖管发亮，一般绝缘不好而产生漏电流以及处在强电场附近，氖管都能发亮，这要与所检测电路是否确实有电加以区别。

(3) 电池灯 一般由两节一号电池与2.5V小灯泡组成，利用它可以在断电情况下检查电路通断和校验线号。

(4) 万用表 它是一种多功能的测试工具，可以测量交直流电压、电流和电阻，也有的万用表可测量电感、电容、晶体管放大倍数等。

(5) 示波器 它是用来检查晶闸管等各种控制电路波形的一种精密仪器。

## (三) 故障测寻方法

机床电气设备的故障现象是多种多样的，但是从电路的角度分析，不外是开路、短路、接地三类现象，而每一类现象中又可分成三种情况：①接触良好的故障(即完全的开路、短路、接地)。②存在接触电阻或称为“虚连”的故障。③不稳定，存在时通时断的故障。下面叙述这几种不同现象、不同情况的故障测寻方法。

### (1) 完全开路故障的检测

1) 试电笔法 试电笔作通、断检测是最常用的一种简便方法，但在测量电路时应注意：

① 在有一端接地的控制电路中测量时，应搞清哪一端是电源，哪一端是地线，如图9-1-1的例子，可以从电源1开始，依次按3、5、7、9测量，按下SB1，测量到哪一点笔不亮该点即为开路点，如需测地线侧(2-0)时，需将地线拆掉或断开FR(2-0)。

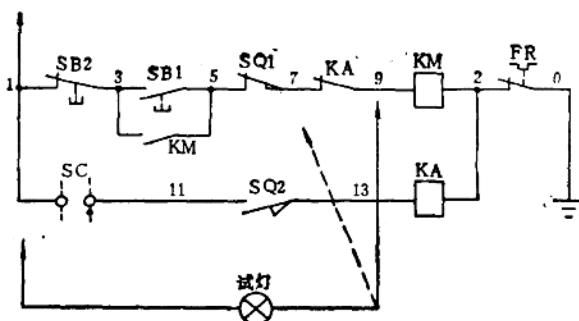


图9-1-1 开路故障检测

② 在测量220V以上的电路时，要反复比较试电笔亮度，防止由于外部电场、泄漏电流或电源另一端窜入而造成氖管发亮，并误认为电路没有开断处。

③ 在控制电路为110V以下不接地的系统中测量时，测量前应先将控制电源一端接地，然后再按上述方法测量。

2) 短路法 短路法就是用一只容量比负载线圈大几倍的灯泡，将电路中开路处短接而使线圈动作的检测方法。用此法可作重点检测或逐点检测，重点检测就是对被怀疑的哪个线段、触点在电路中作重点测量。通过重点测量没有找出故障时，就按电路中的次序逐点测量。如图9-1-1中，假定故障是KA(7-9)接触不良，按下SB1，KM不吸合，将试灯一端接1上，另一端依3、5、7、9次序逐点测试，如接在7号上KM不吸合，接到9号上KM吸合，则说明KA(7-9)开路。

3) 电压表法 用电压表一端放在1上，按下SB1，另一端沿3、5、7、9测量，如在3、5、7处没电压，至9处有电压指示，说明KA(7-9)开路。当设备带电测量时应注意如下事项：

① 首先熟悉电气原理图，搞清线路走向、元件的位置，测量时要核对导线标号，防止出错。

② 测量用的表线、灯线的绝缘一定要良好，线端裸线段要尽量短些，防止线路短接而造成事故。

(2) 虚连故障的检测 这类故障大多数是由于开关触头间存在着较大电阻，产生电压降，使负载线圈处在欠电压状态下而吸不上或有较大抖动。一般采用试灯法或表测法。

1) 试灯法 仍以图9-1-1为例，给控制系统

送电后，按下按钮SB1，然后用一只容量较大的灯泡，将其一端接在线圈KM的2号端上，将试灯的另一端从9开始，按7、5、3各点顺序逐点接触，假如灯光一直很暗，直至接1时灯光却很亮，说明SB2(1-3)之间存在较大的接触电阻。假如试灯在1-2两端之间测量时始终很暗，则将试灯线从2移到0上，如灯亮，说明FR(2-0)之间存在接触电阻。

2) 表测法 为了使故障能较明显地暴露出来，先用一只大容量(200~300W)灯泡并联在KM线圈的两端，如并联在图9-1-1中的2-9两端，使故障点接触电阻压降增加，然后用电压表，按与开路故障电压表法同样的步骤进行测量，哪两点之间存在较大电阻，这两点之间就有电压显示。

(3) 时断时通故障的检测 这类故障较为隐蔽，它多数是由于压接线头的螺钉没有拧紧，而使电路产生时断时通的现象。这种现象有时很长时间才重复出现一次，检查时一定要耐心仔细，一般按下列步骤进行：

1) 将这个环节的所有压线螺钉进行一次全面的紧固检查。

2) 反复检查环节中各可能有故障的元件，待其出现断电故障时，立即用电压表按开路故障检测法进行检测。

(4) 短路故障的检测 短路故障除有完全短路、经接触电阻短路、不稳定短路三种情况外，按短路方式又可分为：元件本身短路、元件之间的短路、电源之间短路。前两种故障使线路工作不正常，而对于电源之间的短路故障，如检查中不注意，会发生烧坏线路、烧伤检修人员的事故，应特别注意安全，一般采用停电的方法进行检查。

1) 元件本身短路的检测 指元件的常开或常闭触头短接，丧失原来触头的功能，在图9-1-2a中，例如接触器KM1的常开触头(23-25)短路，这时一合上电源，接触器KM1就吸合，又如常闭触头KM3(11-13)短路，会使线圈KM3吸合后KM2不释放，所以这类故障很明显，稍加分析即可确定。

2) 元件之间短路的检测 图9-1-2c是接触器KM2的两组辅助触头，假定3-11两根线因某种原因而短路，这样线路一送电，KM3就吸合。像这种

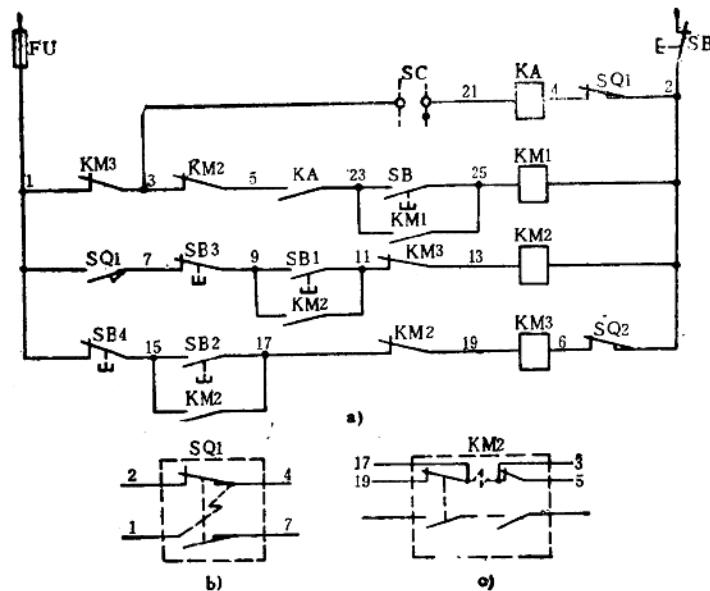


图9-1-2 短路故障的检测

故障可分两步检测，先带电试验，后断电试验。在带电试验前，先将常闭触头KM2(17-19)断开，送上电源，如KM3释放，说明19号线正常，再压下按钮SB4，如KM3不释放，则说明17号与电源1号端之间可能短路。然后进行断电检测，拔下熔断器FU，断开SC，避免电源形成回路以及减少并联回路，将电池灯一端接17号，另一端接5号，如此时灯亮，再将常闭触头KM2(3-5)断开，此时灯灭，说明短路不在5号，然后将试灯的一端从5号移到3号上，如灯亮，则断开KM3常闭触头(1-3)，如灯继续亮，说明3号与17号之间有短路。这类故障亦可用断线法顺序断开各接线端子来追踪寻找故障。

3) 电源间短路的检测 这类故障一般是通过元件或中间连接线电源短路，如图9-1-2 b 行程开关SQ1中1与4号端因某种原因而连接将电源短路，合上电源，FU就烧断。现在采用电池灯停电进行检测，其顺序：①拔下FU，断开SC，使KA环节开路。②将电池灯两线分别接到1号与2号端上，灯亮，说明电源有短路。本线路可分成四个环节(KA、KM1、KM2、KM3)检查，先拿下KM3常闭触头上的1号端，此时灯亮，说明问题不在这个环节上，然后再拿下SQ1上的1号端，如灯灭，说明这个环节短路，再将灯线从1号端移至7号端

上，如灯灭，说明短路在1号端上。③断开4号端，如灯灭，说明1号与4号端之间短路。上述方法也可用万用表的电阻档进行检测。

(5) 接地故障的检测 接地故障也有三种现象：一种是实连，导线接地电阻很小(近似零)；另一种是虚连，导线对地有较大的接地电阻；再一种是时断时连的不稳定接地。在不接地系统中，有一点接地往往不影响正常工作，容易疏忽而不加处理，待发展到两点接地时，就可能造成电源短路或误动作等事故。故在运行中发现接地故障时，应立即进行检查、消除。对于虚接地，可采用万用表或兆欧表进行检测，对于实接地可用电池灯或万用表进行断电检测。以图9-1-3中电磁铁YA线圈实接地为例，介绍检测的方法及步骤：

1) 用电池灯检测实接地故障 ①将线路停电，拔下FU，断开SQ(11-13)，使1号与2号端之间没有连接。②将电池灯的一端接地，另一端接1号上，灯不亮，说明1号线未接地。③将电池灯的一端接2号，灯亮，说明2号线接地。④将2号线分成三个环节(YA、KM、KA)测量，先拆下YA线圈的2号端，如此时接电源2号端对地的电池灯灭，说明这个环节接地。⑤将电池灯线从电源2号端移至YA线圈上，灯亮，将KM(3-5)断开，灯亮度不变，说明3号未接地，再拆下YA线圈5

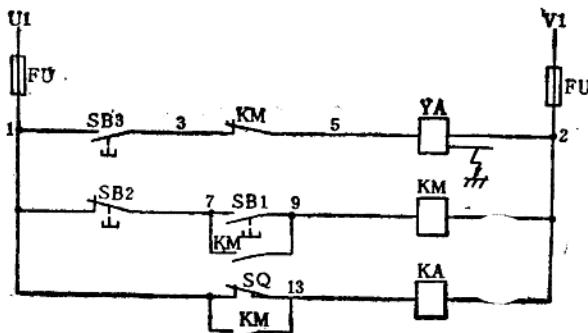


图9-1-3 接地故障检测

号端，灯亮度还是不变，说明是YA线圈接地。

2) 用万用表检测虚接地故障 例如图9-1-3电路中电磁铁线圈YA，由于绝缘老化而对地绝缘电阻降低，但是还保持一定的对地绝缘电阻，所以用电池灯测量时灯不亮，必须用万用表 $k\Omega$ 档进行检测，方法步骤同“用电池灯检测实接地故障”。但应注意，这时测得的是对地绝缘电阻，故障与良好仅仅是对比地绝缘电阻数值的大小而已，不像电池灯的亮、灭那么明显，另外线圈电阻与对地绝缘电阻相比要小得多，在测量中也不会引起指示有明显的差别，故必须逐点断开，直至指示有明显差别处才是故障点。

对于虚接地故障，亦可用兆欧表检测，但需先用电压低并能指示 $50k\Omega$ 以下的兆欧表，因在低压线路中 $0.1\sim0.2M\Omega$ 时尚能维持正常工作，如兆欧表指示值太大时，就无法正确判断。

3) 不稳定接地故障的检测 一般应检查各裸露的带电部分是否与接地部分（电器柜的铁架、元件的铁心或金属框架、电线管扣等）接触或太近，有没有放电弧光的痕迹，然后采用冲击电压，观察有无放电声和弧光现象。

#### （四）检测电路时应注意的事项

1) 用兆欧表测量绝缘电阻时，在低压系统中，用 $500V$ 兆欧表，但摇测前应将弱电系统的元器件（如晶体管、晶闸管、电容器等）断开，以免造成过电压而击穿、损坏元器件。

2) 如果对电机、电机扩大机、磁放大器、各种继电器及继电保护装置作重新调整时，一定要参阅有关说明书及技术文件，熟悉调整的方法、

步骤，应达到规定的参数，并作详细记录，以供下次调整时参考。

3) 在检测中如需拆开电机或电气元件接线端子时，首先要检查拆开处两侧是否有标号，是否符合图样的要求，如没有标号，应立即标上，不要凭记忆记标号，否则易出差错。断开线头要作通电试验时，要检查是否有接地、短路、或人体接触的可能，尽可能用绝缘包布临时包绕，以免发生事故。

4) 更换熔断器熔体时，一定要按规定容量更换，熔体一般不准用铜线或铁线代替，在没处理故障前，尽量临时换用规格较小的熔体，以免电气故障的扩大。

5) 检修完毕而试车前，应先清理现场，恢复所有拆开的端子线头、所有的熔断器、各开关的手把、行程开关的正常工作位置，然后按照说明书上所规定的方法、步骤进行试车。

## 第2节 典型电路环节的故障分析

### （一）单向直接起动控制电路

图9-2-1是用按钮操作、由接触器控制电动机

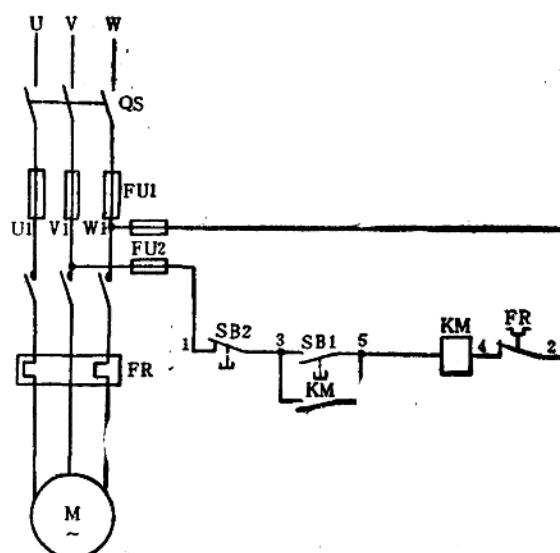


图9-2-1 单向直接起动控制电路

表9-2-1 单向直接起动控制电路故障的原因和排除方法

故障现象	产生原因及排除方法	故障现象	产生原因及排除方法
按SB1，接触器KM不吸合	1) 电源开关QS损坏或接触不良 2) 熔断器FU1、FU2熔断或接触不良 3) 热继电器FR(4-2)接触不良或动作未恢复，这时应检查电动机是否过载 4) 接触器线圈断线 5) 按钮SB2(1-3)、SB1(3-5)接触不良	接触器吸合后有较大的响声	1) 电源电压太低 2) 接触器铁心接触面之间有异物，铁心接触不严密 3) 接触器铁心的短路环断裂，可焊接修复或换以新的
接触器KM不自保	1) KM触头(3-5)接触不良 2) SB1(3-5)自保回路断线	控制线路正常，电动机不能起动，并有噪声	1) 电源缺一相 2) 接触器主触头接触不良，造成电动机单相供电 3) 电动机定子绕组断线，或绕组匝间短路，可用万用表测绕组是否有断路，并用钳式电流表测电动机三相电流 4) 定子与转子气隙中灰尘、油泥太多，将转子抱住 5) 轴承损坏，转子扫膛
按下停止按钮SB2，接触器不释放	1) 按钮SB2触头焊住或卡住 2) 接触器KM已失电，但可动部分卡住 3) 接触器铁心接触面上有油污，上下粘住，可用四氯化碳或汽油擦洗接触面，在安装前都应擦洗铁心接触面 4) 接触器主触头烧焊住，这时应检查是短路电流造成的，还是接触器容量不够造成的，如负载较大，操作频繁，经常出现触头烧焊时，可将接触器容量加大一级	电动机加载后转速明显下降	1) 在运行中电路断一相 2) 转子笼条断裂

起动和停止的电路图，电动机只能作单方向转动。当需要电动机起动时，合上电源开关QS，按下按钮SB1，接触器KM的线圈吸合并自保，它的三对常开主触头闭合，电动机接上电源就直接起动。当需要停止电动机转动时，可按下停止按钮SB2，接触器失电释放，电动机与电源断开而停车。图中熔断器FU1、FU2用作短路保护，热继电器FR用作过载保护。

本电路的故障现象、产生原因及排除方法见表9-2-1。

## (二) 可逆起动控制电路

图9-2-2是用接触器KM1和KM2来换接三相供电电源相序，使电动机正转和反转。当按正向起动按钮SB1，接触器KM1吸合并自保，电动机正向旋转。按反向按钮SB2，接触器KM2吸合并自保，电动机反向旋转。

为了防止KM1、KM2同时吸合，造成电源短路

路，设有KM1(13-15)、KM2(7-9)互相联锁的触头。本电路还采用了复合按钮，按钮SB1和SB2都有一对常开触头、一对常闭触头，这样电动机起动后如需反向旋转，不必先按停止按钮，可直接按反向按钮。

本电路故障现象、产生原因及排除方法见表9-2-2。

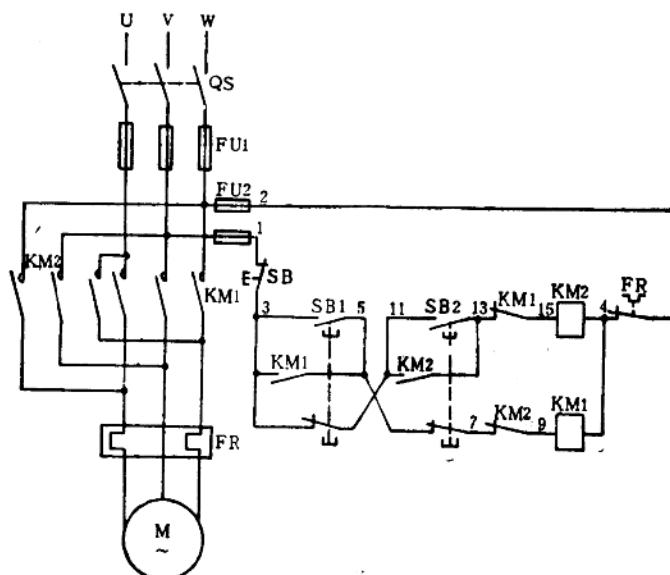


图9-2-2 可逆起动控制电路

表9-2-2 可逆起动控制电路故障的原因及排除方法

故障现象	产生原因及排除方法
正转正常，按反向按钮SB2，KM1能释放，KM2不吸合	1) KM1触头(13-15)接触不良或有断线 2) 反向按钮SB2(11-13)接触不良 3) 正向按钮SB1(3-11)接触不良
接触器KM1和KM2都不吸合	1) 停止按钮SB(1~3)接触不良 2) 没有控制电源 3) 热继电器FR(4-2)动作后没有复位，应查清过载原因

### (三) 单向起动反接制动控制电路

图9-2-3为单方向运行反接制动控制电路。起动时按下按钮SB1，接触器KM1吸合并自保，电动机开始旋转，速度继电器KS的常开触头闭合，为接触器KM2接通作好准备。停车时按停止按钮SB2，接触器KM1断电，其常闭触头闭合，接触器KM2的线圈通过KM1的常闭辅助触头和速度继电器KS的常开触头得电，KM2吸合，将电动机电源反接，进行反接制动，电动机转速迅速下降，当转速降到额定转速10%~15%时，KS的触头断开，KM2释放制动结束。

反接制动时电动机的电流很大，为防止烧坏电动机的定子绕组，在主电路中接入限流电阻R，限制制动力及制动转矩。

本电路的一般故障现象、产生原因及排除方法见表9-2-3。

表9-2-3 单向起动反接控制电路故障的原因及排除方法

故障现象	产生原因及排除方法
按停止按钮SB2，KM1释放，但没有制动	1) SB2触头(1-9)接触不好 2) KM1触头(11-13)接触不良 3) 接触器KM2线圈断线 4) 速度继电器KS(9-11)接触不良，可调节速度继电器的调节螺钉，使弹簧力适中，触头接触良好 5) 速度继电器与电动机之间连接不好
制动效果不显著	1) 速度继电器的整定转速太高，可调松弹簧 2) 速度继电器永磁转子磁性减退 3) 限流电阻R阻值太大
制动后电动机反转	1) 制动太强，速度继电器的整定转速太低，可拧紧调节螺钉，加强弹簧弹力
制动时电机振动过大	1) 制动太强，限流电阻R阻值太小

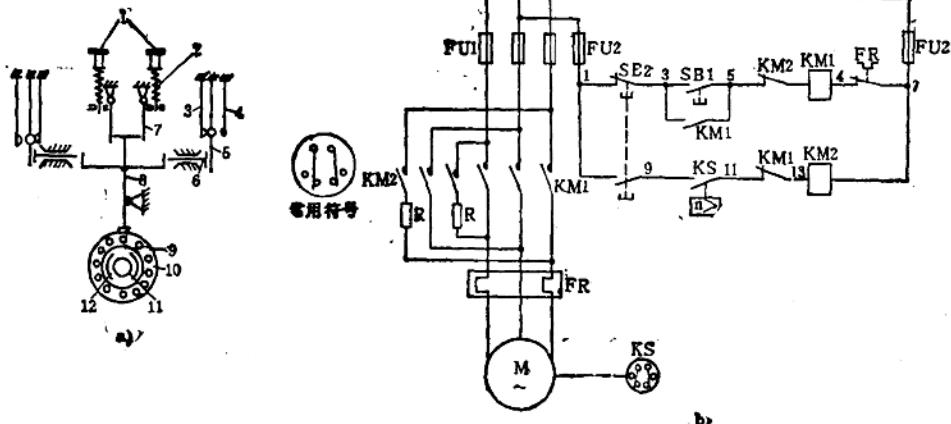


图9-2-3 单向起动反接制动控制电路

a) 速度继电器结构原理 b) 反接制动控制电路

1—调节螺钉 2—反力弹簧 3—常闭触头 4—常开触头 5—动触头 6—按钮 7—返回杠杆  
8—杠杆 9—短路导体 10—定子 11—转轴 12—转子

#### (四) 星-三角(Y-△)起动控制电路

在电动机起动时,为了限制起动电流,将定子绕组先接成星形(Y)起动,待转速升到接近额定转速时,将定子绕组换接成三角形(△)运行。在图9-2-4中采用时间继电器KT来完成星-三角形的自动转换。当按下起动按钮SB1后,KM1、KM3、KT同时吸合,KM1主触头闭合,将M的定子绕组一端接入电源准备起动,其辅助常闭触头(21-23)断开,电源指示灯HLG灭,常开触头(30-31)闭合自锁,KM3主触头闭合,将M的定子绕组接成Y形,进行减压起动,其常闭触头(32-33)断开,切断KM2的线圈电路,常开触头(21-24)闭合,起动指示灯HLY亮,KT吸合延时,其常闭触头(31-34)延时断开,打开M的定子绕组Y的中点线,常开触头(21-24)断开,起动指示灯HLY灭,常闭触头(32-33)闭合,为KM2吸合作准备,常开触头(31-32)延时闭合,KM2吸合,其主触头闭合,将M的定子绕组接成△形,全电压下运转,其常闭

表9-2-4 星-三角起动控制电路故障的原因及排除方法

故障现象	产生原因及排除方法
起动正常带负载后电动机发热,而转速明显下降	1) 时间继电器KT有故障而没动作,电动机长期运行在星形联结情况下 2) 接触器KM3主触头接触不良,电动机单相运行
KM3过早动作,主触头烧损严重	1) 时间继电器KT延时过短

触头(35-27)断开,KM3、KT失电,常开触头(31-32)闭合,KM2自锁,常开触头(21-25)闭合,运转指示灯HLG亮。本电路的故障现象、产生原因及排除方法。见表9-2-4。

#### (五) 小功率直流发电机-电动机调速系统

在机床传动中,为了得到平滑的调速,采用直

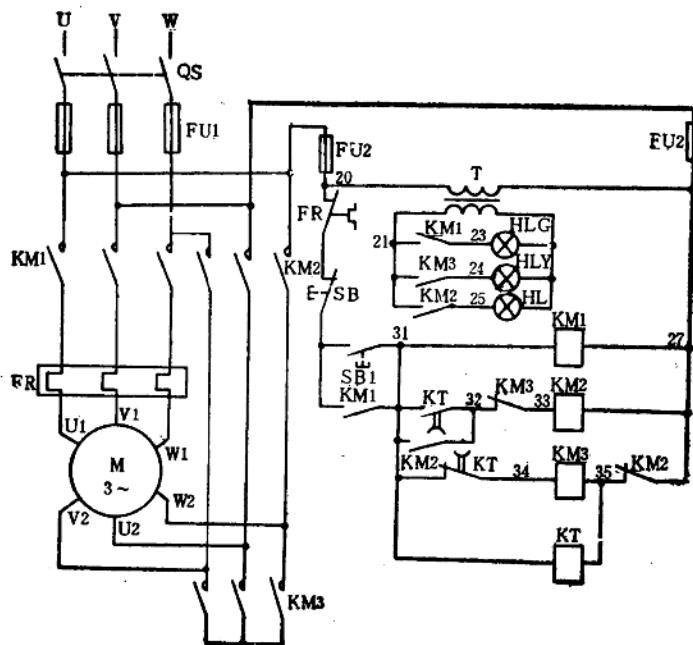


图9-2-4 星-三角(Y-△)起动控制电路

流发电机-电动机组 (G-M)。图9-2-5适用于加工要求不高、功率不大的设备，系统没有任何反馈装置，因此机械特性较软。

(1) 系统简介 原动机MA拖动直流发电机G，直流发电机G供给直流电动机M电源，发电机的电压大小和极性方向，是由励磁绕组WE-G通过电流的大小和方向决定的，电动机M的旋转方向随发电机电枢电流方向的改变而改变，电动机转速除与发电机电枢电压成比例变化外，同时与本身励磁电流成反比例变化。

变压器T输出经整流器UR整流后的直流电压作为控制系统及励磁绕组的电源。接触器KM1和KM2是用来改变发电机励磁电流方向的。R1、R2、R3、R4是放电电阻，防止断电时在直流线圈中产生较高的自感电动势而击穿绝缘，以及引起电弧而烧坏开关触头，欠电流继电器KUC是在励磁电流过低或失磁时触头(4-2)断开控制系统电源，以防止发生飞车现象。

(2) 起动 合上电源使机组转动，控制电源有电，这时电动机励磁绕组WE-M通过KM1(1-20)、KM2(20-8)及KUC而得满磁电流，KUC(2-4)闭合，接通了控制电源，如果按SB2，KM1吸合并自保，其触头(2-15)、(6-13)接通发电机励磁绕组WE-G，发电机电压的大小由调速器RP1手柄位置决定，电动机按正方向旋转，如按下按钮SB3，KM2吸合，其触头(6-15)、(2-13)改变WE-G的励磁方向，电动机反方向旋转。

(3) 调速 调速器RP1和RP2装在同一轴上，用同一的手柄旋转，起动时两滑动触头都在左端，RP2阻值为零，RP1的阻值最大，电动机处在满磁状态下，电枢电压为最低，当将手柄沿顺时针

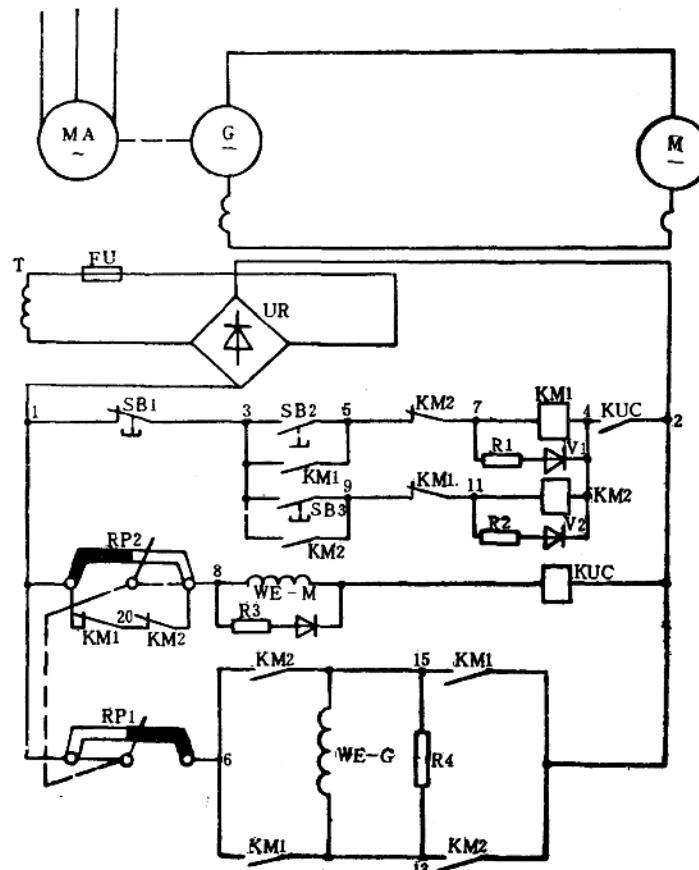


图9-2-5 直流发电机(G)-电动机(M)调速系统

方向转动时，发电机电压逐步升高，电动机转速亦相应升高，这一阶段为恒转矩调速。当手柄转至中间位置，RP1电阻全部被短接，发电机处在满压状态，这时如果继续向右旋转手柄，RP2的阻值逐步增大，电动机的励磁从满励情况下逐步减小下来，电动机的转速亦逐步提高，这一阶段为恒功率调速。

(4) 停车和制动 如在正转运行中，按按钮SB1，KM1释放，其触头(1-20)和原来闭合的KM2(20-8)使WE-M流过最大电流，电动机处于满磁状态，KM1(6-13)、(15-2)断开WE-G电源，发电机电压急剧下降，此时由于电动机机械惯性，转速变化较慢，这样电动机的反电动势大于发电机电动势，电动机向发电机供电，电枢回路中流过一个较大的反向制动电流，电动机在制动转矩

下迅速停止下来。

本系统的故障现象、产生原因及排除方法见表3-2-5。

**表3-2-5 小功率直流发电机-电动机调速系统故障的原因及排除方法**

故障现象	产生原因及排除方法
控制电路没有电压	1) 熔断器FU熔断 2) 整流器UR损坏 3) 变压器T的绕组断线
按SB2和SB3直流电机不起动	1) 次磁继电器KUC(4-2)接触不良 2) KUC没有动作，可能整定电流太大，应重新整定，或励磁回路有断线
发电机发出电压低	1) 控制电压过低，可调整变压器T的抽头 2) 调速器RP1滑动触头接触电阻太大，应修理触头，加强弹簧压力 3) 发电机刷架轴旋转方向，离中心线太多
发电机不发电	1) KM1或KM2常开触头接触不良 2) 励磁绕组WE-G断线 3) 调速器RP1滑动触点接触不良 4) 发电机内部有故障
发电机发电，但电动机不转	1) 电枢电路有开路处，应检查电动机电枢两端是否有电压 2) 电动机电刷与换向器接触不好 3) 电动机励磁绕组有开路处，应检查WE-M、RP2、KUC元件及连接线
放电电阻R1~R4过热	1) 二极管V1~V3接反或电阻容量不够
检修后发电机空载正常，加载后电压降加大	1) 发电机串励绕组和换向绕组极性接反，可分别将串励和换向绕组极性倒换试验

### 第3节 机床电气设备的配线与检修

#### (一) 机床电气配线

##### (1) 电线管敷设

1) 引向机床、机组、控制柜的电线管，应尽量沿最短的线路敷设，尽量减少弯曲，以保证节省材料，穿线方便。

2) 埋设的电线管与明设的电线管连接处，应

加装接线盒。

3) 管路弯曲时，其弯曲半径不小于外径的6倍。当有一个弯曲时，那么弯曲半径可减至其外径的4倍，敷设在混凝土内的电线管，弯曲半径不得小于其外径的10倍，管子弯曲后不得有裂缝、凹凸等缺陷，弯曲角度不得小于90°，圆度误差不大于直径的10%。

4) 管子埋入混凝土敷设时，管子外径不允许超过混凝土厚度的1/2，管子与混凝土模板应有20mm间距，并列敷设在混凝土内的管子，应保证相互间有20mm以上的间距。

5) 明设管子时应横平竖直排列整齐美观，弯曲应随基础地形布置，排管的弯曲度应一致。

6) 穿入控制箱内的管子，在箱子内外处均应配装管垫固定，管头两端应戴护帽。

7) 所有管子在电气上必须可靠连接，即管子与管子、管子与接线盒之间，应有地线金属连接，地线采用不小于φ4mm钢筋连接。

8) 金属软管只适用于用电设备与铁管之间的连接，或铁管施工有困难的个别线段。金属软管的两端应配置管接头，每隔500mm处应有弧形管夹固定，中间引线时采用分线盒固定。

##### (2) 管子穿线

1) 穿在管内绝缘导线的额定电压不应低于500V。铜导线截面积不小于0.75mm<sup>2</sup>，铝导线截面积不小于1mm<sup>2</sup>。

2) 管内穿线宜在抹灰及地面工程结束后进行，在穿入导线之前，应将管中的积水及杂物清除干净。

3) 同一交流电路的导线必须穿于同一钢管内。

4) 导线在管内不得有接头和扭结，其接头应在接线盒内连接。

5) 导线穿入钢管后，在导线出口处，应装护线套保护导线，并将管口作密封处理。

6) 同一回路的导线应穿于同一管内，尽量避免不同回路的导线穿在同一管内，除非是控制系统或同一电机组的所有回路。

7) 不允许在管内穿入单根导线。

##### (3) 机床配线

1) 压接导线时，先要校线，套线号。校线可用万用表、试灯、电池灯等。

2) 根据两端接线端子要求，将削去绝缘的导

线端部焊成圆环或直接压上，多股导线压头用开口鼻子冷压方式或压头处挂烫焊锡。

3) 在同一接线端子上压两根以上截面不同的导线时，大截面放在下层，小截面放在上层。

4) 套在导线上的线号要用印刷体书写工整，防止读错。聚氯乙烯软管写号药水配方为：①龙胆紫3g，②醋酸1.5~3g，③氯乙烯树脂0.2~0.5g，④二氯乙烷500mL，将①、②、③对好后，加入④中摇匀后即可使用。

## (二) 机床电气设备修理的质量要求

### (1) 外观检查

1) 机床电气设备应可靠接地，地线的截面积不小于 $4\text{mm}^2$ 。

2) 所有电气设备外表清洁，安装稳固可靠，而且能方便拆卸、修理和调整。

3) 所有电气设备、元件按图样要求配备齐全，如有代用，需经有关设计人员研究后在图样上签字。

### (2) 外部配线

1) 全部配线必须整齐、清洁，绝缘无破损现象，绝缘电阻用500V兆欧表测量时，应不低于 $0.5\text{M}\Omega$ 。

2) 电线管应整齐完好，可靠固定，管与管的连接采用管接头，管子终端应设有管扣保护圈。

3) 敷设在易受机械损伤部位的导线，应采用铁管或金属软管保护；敷设在不可能遭受到机械损伤部位的导线，可采用塑料管保护；在发热体上方或旁边的导体，应加耐热瓷管保护。

4) 连接活动部分，如箱门、活动刀架、溜板箱等处的导线，严禁采用单股导线，应采用多股导线且最好用软线。多根导线应用线绳、螺旋管捆扎或用塑料管、金属软管保护，防止磨伤、擦伤。对于活动线束，应留有足够的弯曲活动长度，使线束在活动中心不承受拉力。

5) 导线端头上应有线号，线头弯曲方向应和螺帽拧紧方向一致，合股线端头应压接或烫焊锡。

6) 压接导线的螺钉应有平垫圈和弹簧垫圈。

7) 主电路、控制电路，特别是接地线颜色应有区别。

8) 备用线数量应符合图样要求。

### (3) 电器柜

1) 盘面平整，油漆完好，箱门合拢严密门锁

灵活好用。

2) 柜内电器固定牢靠，无倾斜不正现象，应有防震措施。

3) 盘上电器布置应符合图样要求，附件无缺损。

4) 盘上导线配置美观大方，横平竖直，如成束捆线应有线夹可靠地固定在盘上，线夹与线夹之间距离不大于200mm，线夹与导线之间应填有绝缘衬垫。

5) 盘上的导线敷设，应不妨碍电器拆卸，导线端头应有线号，字母清晰可辨。

6) 主电路和控制电路的导线颜色应尽可能有区别，地线和其他导线的颜色应绝对分开。

7) 压线螺钉和垫圈应尽可能采用镀锌的。

8) 各导电部分对地绝缘电阻应不小于 $1\text{M}\Omega$ 。

### (4) 熔断器及过电流继电器

1) 熔体应符合图样要求，熔管与熔片的接触应紧密可靠，无偏斜现象。

2) 继电器动作电流应与图样规定的整定值一致。

### (5) 接触器与继电器

1) 外观清洁，无油，无尘，电木无烧伤痕迹。

2) 触头平整完好，接触可靠。

3) 衔铁动作灵活无粘卡现象。

4) 可逆接触器应有可靠的机械联锁。

5) 交流接触器应保证三相同时通断，在85%的额定电压下应能可靠地动作。

6) 接触器的灭弧装置应无缺损。

### (6) 各种行程开关和按钮、调速电阻器

1) 安装牢固，外观良好，动作灵活、准确、可靠。

2) 调整时应灵活、平滑，无卡住现象。

3) 接触可靠，无自动变位现象。

4) 绝缘瓷管、手柄定位销子、指针、刻度盘等附件均应完整无缺。

### (7) 电磁铁

1) 行程不超过说明书规定距离。

2) 工作衔铁动作灵活、可靠，无特殊响声。

3) 在85%额定电压下能可靠地动作。

### (8) 电气仪表

1) 表盘玻璃完整，盘面刻度、字码清楚。

2) 表针动作灵活，计量准确。