

掛輪选取表

山达可夫著

机械工业出版社

出版者的話

本書是根据山达可夫(М. В. Сандаков)著[挂輪选取表]編成的。这表經校表者仔細地校訂过，作者对該表列举了不少的实例，說明这挂輪表的各种用法。本挂輪选取表共有 52000 个的小数分數对照值，由这表能直接查出五位小数的挂輪比。

這是一本較完善的挂輪表，使用它可以很方便地配出車床、滾齒机、錐齒刨齒机、万能銑床等的挂輪，而不必經過复杂的計算；所以它是这些机床工人以及有关技术員最好的工具書之一。

苏联 М. В. Сандаков著‘Таблицы для подбора шестерен’
(Машгиз 1946 年第二版)

*

*

*

NO. 1483

1957年9月第一版

1957年9月第一版第一次印刷

850×1168 1/50 字数 365 千字 印張 10¹⁶/25 插頁 2 0,001—3,800 冊

机械工业出版社(北京东交民巷 27 号)出版

机械工业出版社印刷厂印刷

新华书店發行

北京市書刊出版業營業

統一書號 15033·669

許可証出字第 008 号

定价 (10) 2.20 元

写在本書前面

这本是苏联山达可夫(М. В. Сандаков)的〔挂輪选取表〕，包含着 52000 个小数分數对照值，可以不經計算直接查出五位小數值的挂輪比，是我所見到的世界上最完备的挂輪选取表。我在上海虬江机器厂(現称上海机床厂)齒輪工場工作，曾長期应用本表选取滾齒机、錐齒輪刨齒机、鏟齒車床、万能銑床等各种挂輪比，感到非常方便，节省了很多工作時間。如果用一般的計算方法来选取精密到小数五位的挂輪，必定需要很多复杂的計算工作和試湊配合的技巧。我在过去十多年的挂輪計算工作中，虽然摸索出一些經驗，但也深深地体会到它的繁重和費时。对于初学的和文化程度較淺的同志來說，更是沉重的負担。所以很想把這本書介紹給大家，但因它刊誤的地方很多^❶，自己又因缺少時間校訂，因此迟迟沒有动手。

1953年5月，一位陌生的青年——曾振洲同志，寫信給我說：〔在机械制造杂志二卷十二期上讀到您的〔变换齒輪精密計算法詳論〕覺得很有用处。但是要經過复杂的計算，对于工人同志說来还是有困难；很想編一本从 0.1 到 0.12 的挂輪比表，每隔 0.0001 取一个数，征求您的意見〕。我当时告訴他說：已有山达可夫这样好的現成的表，只是刊誤很多，需要校正后方能出版；并告訴他我已計劃好这本表的校对办法和准备工作，只是沒有

❶ 我原有的是 1946 年第二版本，1953 年原書曾經三版印刷，訂正了第二版的錯处 887 处，但还留下 938 处，本書已加訂正。

時間实施。他知道我有这种需要便慷慨的來信支援，願意担任校表工作。于是这个 52000 个的小数分数对照表(書中表 1) 便由他进行了兩次校对。第一次是用克萊雷氏的三位数的[乘法表]，以挂輪比的小数值的前三位数为被 乘数 (这是乘法表的部首，因此可順着挂輪比的次序校对下去)，乘以分数的分母 (乘法表中的乘数)看它的积是否符合分子的值(乘法表中积數)。这样找出的錯誤的挂輪比和改正值，再用計算机进行核算。总共花上曾同志三个月的業余时间，校对出1762个錯誤的地方，并提出改正的数字。他在完成后建議我把这个表的用法多用例子說明。我接受了这个建議，把原来譯好的說明弃置不用，重新写成現在的用法說明。由于这样，我可以不受翻譯的限制，多举实例多加說明，文字也可淺显通順些，以求我国的工人同志易于領会接受。我并把挂輪比表中曾同志已經校出的錯处，用石錫琛同志編的[百分比查对表]进行第三次核算并加整理。务求已經对出的錯誤和改正都是确实可靠的。我又把表 2 (1~10000的整数因子表)，根据克納拍氏的[車床挂輪計算]一書加以校对，糾正錯誤 63 处。希望这本書能在祖國大規模建設当中，發揮它应有的作用。并且希望原著在苏联四版时，能留意到我們所做的微小的校对工作，參考訂正。

末了，由于本書是在業余而且時間很不充裕的情况下完成的，因此錯誤和缺点一定还很多，请讀者指正。來信可由[北京東交民巷 27 号机械工業出版社]轉。

曹有昌 一九五六年国庆节于第一
汽車制造厂的变速箱车间

挂輪选取表用法說明

— 一般說明

1 速比 一根軸的轉動要正確地傳到另一根軸上，普通多用齒輪連接（圖1）。這樣兩軸間的轉數就有一定的比例。這種比例叫做速比 i ，可用算式表明
如下：

$$\begin{aligned} \text{速比} (i) &= \frac{\text{被動軸轉數} (n_2)}{\text{主動軸轉數} (n_1)} \\ &= \frac{\text{主動輪齒數} (z_1)}{\text{被動輪齒數} (z_2)} \quad (1) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{被動軸轉數} (n_2) &= \text{主動軸轉數} (n_1) \\ &\times \text{速比} (i) \quad (2) \end{aligned}$$

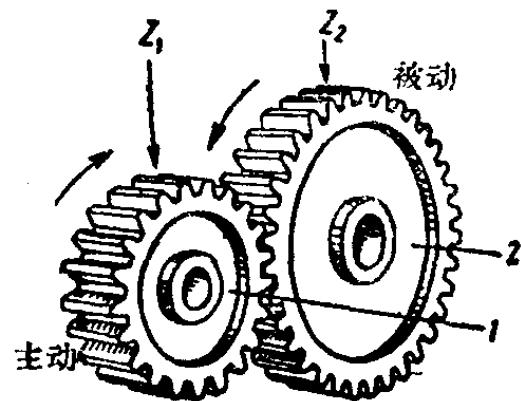


圖1 一对齒輪傳動

這兩公式單用符號表示，就成： $i = \frac{n_2}{n_1} = \frac{z_1}{z_2}$ ；

$$n_2 = n_1 \times i$$

圖1所表的是一對齒輪的傳動。圖2表示兩對齒輪的傳動。
這裡速比的算式是

$$\begin{aligned} \text{速比} (i) &= \frac{\text{被動軸轉數} (n_2)}{\text{主動軸轉數} (n_1)} \\ &= \frac{\text{兩主動輪齒數的乘積} (z_1 \times z_3)}{\text{兩被動輪齒數的乘積} (z_2 \times z_4)} \quad (3) \end{aligned}$$

這裡主動軸是指第一根主動軸， 被動軸是指最後一根被動

軸，以下仿此。

这公式也可以只用符号表示出来：

$$i = \frac{n_2}{n_1} = \frac{z_1 \times z_3}{z_2 \times z_4}.$$

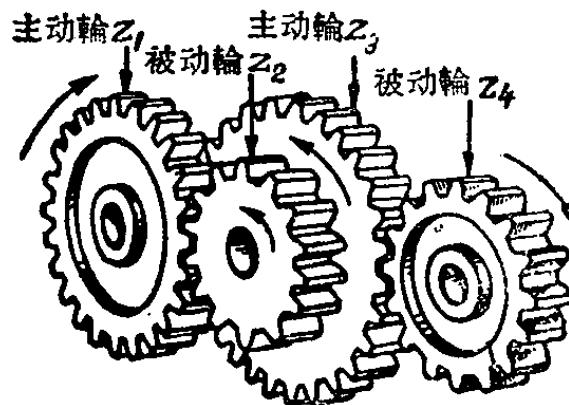


圖 2 兩對齒輪的傳動

如果是三对齒輪，那么

$$\begin{aligned} \text{速比}(i) &= \frac{\text{被动軸轉數}(n_2)}{\text{主動軸轉數}(n_1)} \\ &= \frac{\text{三主動輪齒數}(z_1, z_3, z_5) \text{的乘積}}{\text{三被動輪齒數}(z_2, z_4, z_6) \text{的乘積}}. \end{aligned} \quad (4)$$

用符号表示，则成下式：

$$i = \frac{n_2}{n_1} = \frac{z_1 \times z_3 \times z_5}{z_2 \times z_4 \times z_6}.$$

式中 i 、 n_1 、 n_2 、 z_1 、 z_2 、 z_3 及 z_4 的意义同上；

z_5 ——第三对中主动輪齒数；

z_6 ——第三对中被动輪齒数。

2 挂輪 这些齒輪中固定在机器上不能变动的叫做固定齒輪，而可以变动掉換的叫做变换齒輪，也叫做挂輪，取其可以掉換挂上的意思。我們所要討論的就是这种挂輪的变换法和計算法。

挂輪的目的在于改变主动和被动兩軸的速比，也就是要改变被动軸的轉數。挂輪的齒數普通从 20 开始逐渐增加，有做成五的倍数的，如 20、25、30、35、……120 叫做 [五倍組] 挂輪，常用在車床上。有做成四的倍数的，如 20、24、28、32、……100 等，叫做 [四倍組] 挂輪，常用在銑床上。也有从 20 起到 100 或 120 以內各齒數全有的挂輪，常用在滾齒机或鏟齒車床上。苏联一般机床的挂輪齒數如下表所示：

說明表 1 苏联机床挂輪齒數表

車床	鏟齒車床	万能銑床	滾齒机	車床	鏟齒車床	万能銑床	滾齒机
20	20	—	20	65	65	—	65
—	23	—	23	—	67	—	67
25	25	25	25	70	70	70	70
30	30	30	30	—	71	—	71
—	33	—	33	—	73	—	73
—	34	—	34	(75)	75	—	—
35	35	35	—	—	79	—	79
—	37	—	37	80	80	80	80
40	40	40	40	—	83	—	83
—	41	—	41	(85)	(85)	—	85
—	43	—	43	—	89	—	89
45	45	—	45	(90)	90	90	90
—	47	—	47	—	92	—	92
—	50	50	50	(95)	(95)	—	95
—	53	—	53	—	97	—	97
55	55	55	55	—	98	—	98
—	58	—	58	100	100	100	100
—	59	—	59	(105)	(105)	—	—
60	60	60	60	—	—	—	—
—	61	—	61	—	—	—	—
—	62	—	62	(115)	(115)	—	—
(63)①				120	120	—	—
				(127)	(127)		
挂 輪 总 数				21	42	11	36

① 凡括弧內的齒數，最好不用。——作者

3 惰輪 改变速比用的中間軸上的齒輪必須是兩只齒數不同的連在一起，如圖 2 那樣。如只裝一個或兩個齒數相同的齒輪，就不能改变速比，像這樣的齒輪叫做[惰輪]。惰輪除了連接主、被動輪外，有時還起改變被動輪方向的作用。圖 3 表示一個惰輪具有這種作用。圖 4 表示有兩個惰輪，這時被動輪的方向沒有改變，所以惰輪的作用僅在連接主、被動兩輪的轉動。

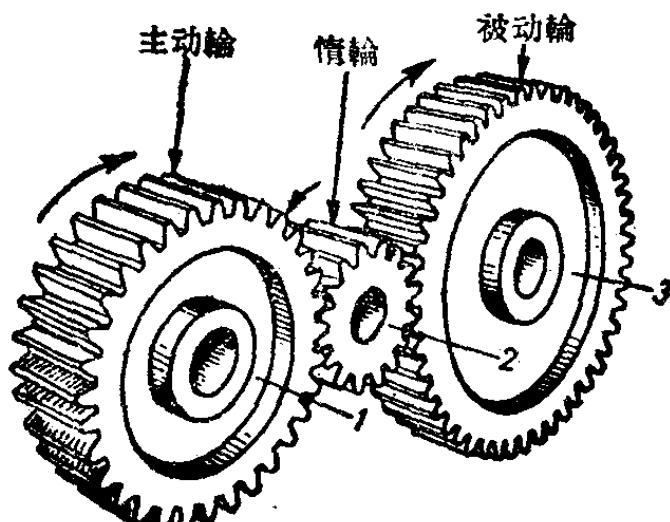


圖 3 一個惰輪的作用

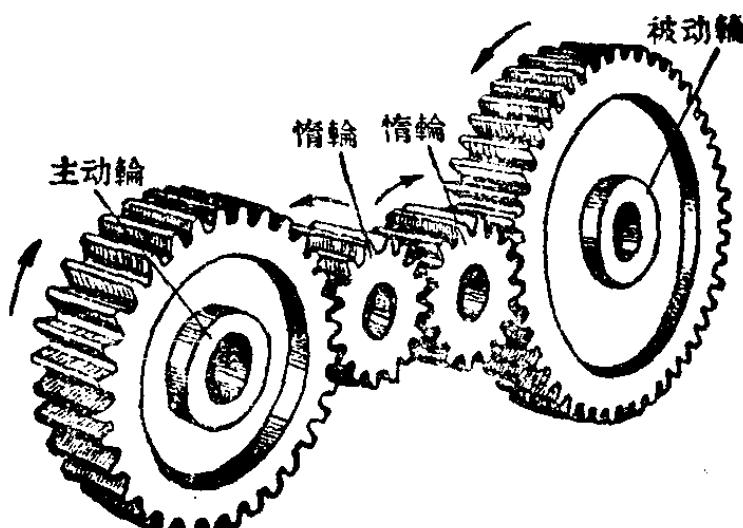


圖 4 兩個惰輪的作用

4 挂輪比 一組挂輪的速比叫做挂輪比，这是挂輪所連接的被动軸轉數与主动軸轉數的比。在机械加工中，这种比值是选取挂輪的根据，因此經常要預先决定。挂輪比的計算，按机床的种类和操作的性質各有不同，下面[用法举例] 中都有詳細的說明。最常見的例子是車床上車螺絲用的挂輪比(圖 5)，它的形式如下：

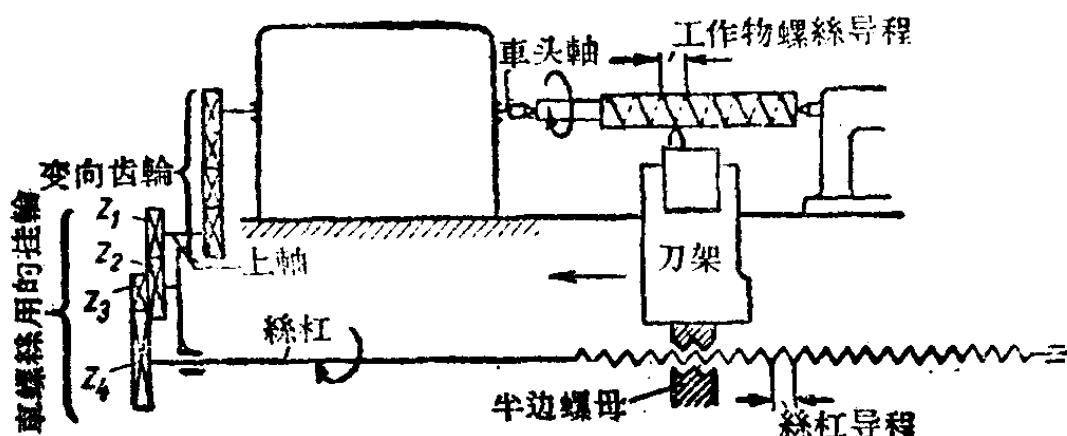


圖 5 車床上車螺絲用的挂輪連接圖

$$\begin{aligned} \text{車螺絲用的挂輪比} &= \frac{\text{被動軸轉數}}{\text{主動軸轉數}} = \frac{\text{絲杠轉數}}{\text{車頭軸轉數}} \\ &= \frac{\text{所車螺絲導程}}{\text{車床絲杠導程}}. \end{aligned} \quad (5)$$

$$\text{螺絲導程} = \text{螺絲頭數} \times \text{螺絲節距}. \quad (6)$$

普通固定零件用的标准螺絲，螺絲頭數 = 1，絲杠分头数也是 1。所以上述挂輪比用的公式，可以改写成：

$$\text{車螺絲用挂輪比} = \frac{\text{所車螺絲節距}}{\text{車床絲杠節距}}, \quad (7)$$

但不論怎样，下列关系总是普遍存在：

$$\text{挂輪比} = \frac{\text{挂輪中主动輪齒數(或其乘积)}}{\text{挂輪中被动輪齒數(或其乘积)}} = \frac{z_1(\times z_3)}{z_2(\times z_4)}. \quad (8)$$

挂輪比的計算按照公式来做，一般并不困难。

例 1 要車公制螺絲，节距 = 2 公厘；車床絲杠的节距 = 5 公厘，求挂輪比？

$$\text{挂輪比} = \frac{2}{5} = 0.4\bullet。$$

例 2 要車螺絲节距 = 0.75 公厘，絲杠节距 = 6 公厘，求挂輪比？

$$\text{挂輪比} = \frac{0.75}{6} = \frac{1}{8} = 0.125\bullet,$$

为了把挂輪比的分子化成整数，可用 4 乘分子和分母，则得

$$\text{挂輪比} = \frac{0.75 \times 4}{6 \times 4} = \frac{3}{24} = \frac{1}{8}\bullet.$$

5 选取挂輪 挂輪比选出后，可按下法选取挂輪：

1) 用同一数乘挂輪比的分子分母，使乘出的积和现有挂輪齿数相符。

比如上面例 1 中，假定挂輪是〔五倍組〕的，即齿数是 20、25、30、……90、100、110、120 等，都是五的倍数，那么可以用 10 乘分子分母，得 $\frac{2 \times 10}{5 \times 10} = \frac{20}{50}$ 。如用 20 乘分子分母则得 $\frac{2 \times 20}{5 \times 20} = \frac{40}{100}\bullet$ 。

2) 如上面求出的分子分母数不能用一对挂輪組成。那可以因子分解法分成兩对挂輪組成。

又如上面例 2 中，挂輪比是 $\frac{3}{24} = \frac{1}{8}\bullet$ ，如用 5 乘分子分母，得 $\frac{3 \times 5}{24 \times 5} = \frac{15}{120}$ ，但机床上沒有 15 齿的挂輪所以不能用。如用 10

● 这里螺絲是單头的，車頭內部固定齒輪的速比假定是 1。作者

乘，得 $\frac{3 \times 10}{24 \times 10} = \frac{30}{240}$ ，其中 240 齿数太大，所以也不能用。这时可用因子分解法得：

$$\begin{aligned}\frac{3}{24} &= \frac{1}{8} = \frac{1}{2 \times 4} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{4} = \frac{1 \times 30}{2 \times 30} \\ &\quad \times \frac{1 \times 20}{4 \times 20} = \frac{30}{60} \times \frac{20}{80}.\end{aligned}$$

这样分成了兩对齒輪。一对主动輪齒數 $z_1 = 30$ ，被动輪齒數 $z_2 = 60$ ；一对主动輪齒數 $z_3 = 20$ ，被动輪齒數 $z_4 = 80$ 。 z_1, z_2, z_3, z_4 齒輪的位置見圖 5。

6 挂輪的近似算法 上面这种挂輪算法，可以称为挂輪的准确算法；因为挂輪比和所求的完全相同。在車床上車标准螺絲时，常常可以这样計算。但是挂輪比的值有时并不是簡單的分數，如上例的 $\frac{2}{5}$ 和 $\frac{3}{24}$ ；而是复杂的分數。例如

$$\text{挂輪比} = \frac{1005}{2500} = \frac{201}{500},$$

其中 201 是个很大的質因数，不能用現有挂輪正确算出。或是因缺少某些齒數的挂輪（如 127, 115 等）而不能正确湊出，那时就需要用近似算法来求。近似算法的目的是用現有的挂輪，求出与挂輪比（小数值）近似并且相差極微小，但不是完全相等的算法。因为它和真值相差極小，具有一定的精度，所以也称为 [精密算法]，以別于上述的[准确算法]。近似算法的用途主要是在螺旋导程有零星小数的地方，因此挂輪比的值用挂輪的齒數湊成比值（小数值）相等的分數，是一种極为困难的題目。这种难题非但初学的文化程度淺的同志簡直毫無办法；就是学过高等数学的技术人員有时不化上很多的时间也湊不出来。

7 本表的任务 这种有零星小数值的挂輪比，在机械制造

中常常要遇到。例如在車床上車特殊螺絲、在銑床上銑螺旋槽、在滾齒机上滾螺絲齒輪、在鏜齒車床上鏜螺旋槽的一般情形，都要遇到。因此必須有个利器，能用它得到現成的、無需再加繁重計算的、完备的、具有足夠精度的、且能直接解决这种挂輪难题的利器；这就是本表的任务。

8 裴1的用法 一切挂輪比都可以化成小数，这工作按照公式計算很是容易做。但是，把它化成分数，化成現有挂輪的齿数就不容易，有时簡直很难下手，就是能下手也須湊着試試。为了解决这个問題，書中表 1 的內容是个小数分数对照表。小数的值按着大小順序排列，由 0.03000 到 0.99899，共 52000 个。小数的有效值，一直到小数点后第五位。小数值后面并列着与它相等的分式。这分式的分子分母的值最大不超过1000，而且都是可分解成因子的数，其中最大的質因数除了 127 外，都不大于 47。

例如第 283 面中列中的小数 0.62250 后面的 分数 343:551
(符号 [:] 代表 [÷]) = $\frac{343}{551} = 0.622504537$ ，而且分子 = 343
= $7^3 = 7 \times 7 \times 7$ ，又分母 = 551 = 19×29 。又如第 222 面左列底的小数 0.45630，它后面的分数是

$$308:675 = \frac{308}{675} = 0.456296296,$$

而且分子 = 308 = $2^2 \cdot 7 \cdot 11 = 2 \times 2 \times 7 \times 11$ ，分母 = 675 = $3^3 \cdot 5^2 = 3 \times 3 \times 3 \times 5 \times 5$ ，都是可以用數值小于 47 的因子分解的数。用逢四的挂輪搭配便成：

$$\begin{aligned} \frac{2 \times 2 \times 7 \times 11}{3 \times 3 \times 3 \times 5 \times 5} &= \frac{14 \times 22}{27 \times 25} = \frac{14 \times 4}{27 \times 4} \\ \times \frac{22 \times 4}{25 \times 4} &= \frac{56 \times 88}{108 \times 100}. \end{aligned}$$

下面再举几个例子供读者参考：

所需挂輪比	表中查出的相近挂輪比	分 数 值	所在的頁碼	所在行列
0.11861	0.11860	51:430	65	左列第17行
	0.11862	93:784	65	左列第18行
0.21503	0.21503	123:572	117 必	中列第19行
0.30145	0.30145	104:345	157	右列第5行
0.53903	0.53902	221:410	253	右列第1行
		518:961	253	右列第2行
		297:551	253	右列第3行

9 大于 1 的挂輪比 表 1 中挂輪比的值都是小数；但如遇大于 1 的挂輪比，也可用下法进行：

1) 先把原来的挂輪比中分子分母顛倒。例如原来挂輪比是 $\frac{3.47}{2}$ ($=1.735$, 大于 1), 顛倒后便成 $\frac{2}{3.47}=0.57637$ 。

2) 从表 1 中查出与此数相近的小数值和分數值。本例，可从表中查得 $0.57635=117:203=\frac{117}{203}$, 和这个数最近。

3) 驗算：再把分數顛倒还原。本例，把 $\frac{117}{203}$ 顛倒还原便成 $\frac{203}{117}$, 它的小数值是 1.73504 和原值 1.735 比較，只差 0.00004。

由上可見，本表虽然只有 52000 个小数值，但加上小数的倒数值（如本例小数 0.57635 的倒数 1.73504）也有 52000 个，所以本表实际包括有 104000 个挂輪比。有了这許多挂輪比值，在計算精密到 4 位小数时，可以直接查出，就是精密到五位小数值，大部也可以直接查出，不能直接查到的，可用第三章中[直接加合法]很快地算出。要求精度在 6 位至 7 位数的，可以按照第三章中[比重加合法]和[校正乘合法]利用本表算出。

10 表 2 的用法 表 2 是个因子表，凡是从 1 到 10000 的整

数只要它所包括的因子，最大不超过127，表中都列了出来。反之，凡是整数本身是个质数，或包含着大于127的质数的因子整数，表中都不列出。排列的方法是以百位数为单位，排列一栏。栏首标明它的百位数，栏内直行列的左方是它的十位和个位数，右方和它并列的是这个数所包含的因子。例如要查272的因数，可在本书记第408面中查出栏首200那一栏，再在该栏内的左列第23行查出72一行旁的因数，得 $2^4 \cdot 17$ ，即是272所包含的因子。所以 $272 = 2^4 \cdot 17 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 17$ （表中用[·]代替 \times 号）。又如要查整数1479的因子，可从书中412面内，上面标着1400的一栏查出。栏内有79一项旁的 $3 \cdot 17 \cdot 29$ 就是整数1479所包含的因子。所以 $1479 = 3 \cdot 17 \cdot 29 = 3 \times 17 \times 29$ 。

下面再举几个例子，供读者参考。

要求因子的数	页码	栏头	栏内		因子分解
93	407	(空白)	93	$3 \cdot 31$	$93 = 3 \times 31$
189	407	100	89	$3^3 \cdot 7$	$189 = 3 \times 3 \times 3 \times 7$
381	408	300	81	$3 \cdot 127$	$381 = 3 \times 127$
1898	414	1800	98	$2 \cdot 13 \cdot 73$	$1898 = 2 \times 13 \times 73$
3842	419	3800	42	$2 \cdot 17 \cdot 113$	$3842 = 2 \times 17 \times 113$
9898	433	9800	98	$2 \cdot 7^2 \cdot 101$	$9898 = 2 \times 7 \times 7 \times 101$
10000	433	9900	100	$2^4 \cdot 5^4$	$10000 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 5 \times 5 \times 5$

二 挂轮表应用举例

1 选配车床上的挂轮

车床上车标准螺丝节距，它的挂轮一般可从机床上所附的[节距、挂轮对照表]中查得或用进刀箱直接搬对，无须计算。这

種螺絲挂輪，即使計算也很容易，如上面例 1 和例 2 所示。但如遇到特種情形，如缺少 127 牙挂輪，要從調整挂輪糾正絲杠誤差或要從調整挂輪補償螺絲熱處理後發生的伸縮；那就比較困難。但可照下面實例用本表進行近似算法。這時應把算出的結果，核算誤差。一般規定：車一般機件上的螺絲，挂輪比的相對誤差，可有 $\frac{2}{10000}$ ；這就是說每長一公尺的螺絲部分，可有 0.2 公厘的誤差。事實上螺絲部分長度很少所以它的全長誤差，也很少。而且如果螺絲部分很短，精度要求較低，挂輪比的相對誤差可以大至 $\frac{5}{10000}$ ；這就是說每長一公尺的螺絲部分中，可有 0.5 公厘的誤差。精度要求極高的螺絲零件，如機床的絲杠和千分尺上測量用螺絲，相對誤差值 = 0.0002 显然是太大了；必須設法降低。這時搭出的挂輪比必須極準，應按本書第三章的精密算法進行；如果遇到沒有現成的挂輪齒數並須特別配制。

一 缺少所需挂輪齒數時的挂輪

1 用公制絲杠車英制螺絲的挂輪

例 3 車床絲杠是公制的，節距 = 5 公厘。現在要車制每吋 10 牙的英制螺絲，求其挂輪。（用五倍組挂輪，沒有 127 牙的齒輪）。

[解] 1) 所車螺絲的節距等於 25.4 公厘 $\div 10 = 2.54$ 公厘，應用挂輪比公式(7)：

$$\text{挂輪比} = \frac{2.54}{5} = 0.50800.$$

● 1 吋 = 25.4 公厘，本例要車 1 吋長有 10 牙的螺絲，即在 25.4 公厘里有 10 牙，所以求節距就用 10 來除。——編者

2) 从表 1 可得

$$0.50802 = \frac{95}{187},$$

与 0.50800 相近。

3) 用表 2 分解因子, 得

$$\frac{95}{187} = \frac{5 \times 19}{11 \times 17}.$$

4) 本例挂輪是五倍組, 应用 5 或 5 的倍数乘分子分母, 得

$$\frac{95}{187} = \frac{5 \times 19}{11 \times 17} = \frac{5 \times 10}{11 \times 10} \times \frac{19 \times 5}{17 \times 5} = \frac{50}{110} \times \frac{95}{85},$$

即第一对主动輪的齿数是50, 被动輪齿数是110; 第二对主动輪的齿数是95, 被动輪齿数是85。

上面主动輪齿数第一对的(50牙)可以和第二对的(95牙)互换, 被动輪齿数也是如此。但必須注意, 主动輪的齿数不能和被动輪齿数掉换。

5) 配出节距的核算 車出螺絲的实际节距应为:

$$\text{絲杠节距} \times \text{挂輪比} = 5 \times \frac{50}{110} \times \frac{95}{85} = 2.540107 \text{公厘},$$

所以, 每一节距的誤差 = $2.540107 - 2.54 = 0.000107$ 公厘, 每長一公尺的誤差 = $\frac{1000}{2.54} \times 0.000107 = 0.421$ 公厘。

这个誤差, 比規定的界限 0.2 公厘少很多, 所以可用。

6) 挂輪銜接的复驗 选取挂輪还要注意它們中間互相銜接的可能性。例如第一对挂輪 z_1, z_2 配合后, 中間軸上的第二对挂輪的主动輪 z_3 的齿数, 不能等于 (z_1+z_2) 而必須比它小一点。因为 z_3 輪的齿数如果太大, 它的齒頂就要碰到 z_1 輪的軸, 这时, 如果 z_1, z_2 兩輪还銜接在一起, z_3 輪就挂不上。反之要是先把 z_3 輪挂上, 那 z_1 和 z_2 就会脱离銜接。所以 z_3 輪的齿数必須比 (z_1+z_2)

減少一個數，這個數字普通可取 15 到 20 齒，看 z_1 輪上軸的大小而定。同樣，中間軸上的第一對挂輪的被動輪 z_2 的齒數，也不能比第二對挂輪齒數 (z_3+z_4) 大，而必須減少一個數，以免和 z_4 輪的軸相碰。這個數字普通也取 15 到 20 齒，所以要求兩對挂輪能互相銜接必須滿足下列條件式：

$$(\text{第一對挂輪齒數總和}) > (\text{第二對主動輪齒數} + 15 \sim 20)。 \quad (9)$$

$$(\text{第二對挂輪齒數總和}) > (\text{第一對被動輪齒數} + 15 \sim 20)。 \quad (10)$$

將本例挂輪齒數代入 (9)、(10) 式得：

$$50+110=160>(95+15);$$

$$95+85=180>(110+15)。$$

由計算知道，這兩對挂輪能夠滿足上面兩條件，所以可以連接。

例 4 車床絲杠節距 = 6 公厘，要車每吋 11 牙的螺絲，挂輪是五倍組，沒有 127 牙的挂輪，求其挂輪。

[解] 1) 所車螺絲節距 = $25.4 \frac{\bullet}{\circ} \div 11 = 2.30909$ 。

$$2) \text{挂輪比} = \frac{2.30909}{6} = 0.38485。$$

3) 由表 1 查得

$$0.38487 = \frac{117}{304}$$

與 0.38485 相近。

4) 由表 2 查得

● 25.4來源見第 17 頁的例 3 注。——編者