

土 鐵 的 鑄 造

(二)

機械製造與工藝科學研究院
第一機械工業部 合編
技 术 情 报 所




機械工業出版社

土 鐵 的 鑄 造

(二)

第一机械工业部 机械制造与工艺科学研究院
技 术 情 报 所 合編

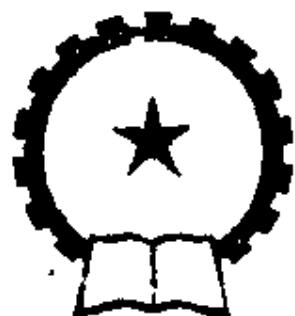

机械工业出版社

1959

出版者的話

1958年12月在北京召开的土铁铸造经验交流会上交流了全国各地在土铁铸造方面的经验，其中一部分厂和研究单位的经验和研究成果已在会议召开前汇集由本社印刷成书出版。在会议上交流的其他厂的经验，以及会议后一些厂试验研究的经验，对土铁的铸造又提供了新的内容，其中包括孕育[土]球墨铸铁的成功。

本书汇集了这些经验和研究成果，其中包括会议提出的〔关于推广[土]球墨铸铁的意见〕和〔关于用白口土铁铸造灰口铁铸件的意见〕，它指出了土铁利用的方向和方法；其次就是上海、洛阳、济南等几个厂制造[土]球墨铸铁的经验，和铸态即得球化石墨的孕育土球墨铸铁的经验；再次就是上海、天津、洛阳、北京等地白口土铁变灰口铁的经验，最后还附录了土法熔炼鑄铁和硅铁的经验。

本书可供大型机器制造厂和地方中小型机械厂铸造技术人员和工人参考。

NO. 2883

1959年4月第一版 1959年4月第一版第一次印刷

850×1168^{1/32} 字数63千字 印张2^{15/16} 插页2 00,001—10,300 册

机械工业出版社(北京阜成门外百万庄)出版

机械工业出版社印刷厂印刷 新华书店发行

北京市書刊出版业营业許可証出字第008号 定价(10) 0.50元

目 次

一、[土]球墨鑄鐵部分	(5)
1 关于推广[土]球墨鑄鐵的意見	
.....全國土鐵鑄造經驗交流會議	(5)
2 各地試制[土]球墨鑄鐵的情況介紹	(10)
3 孕育[土]球墨鑄鐵	(17)
二、白口鐵變灰口鐵部分	(24)
1 用白口土鐵鑄造灰口鐵鑄件的意見	
.....全國土鐵鑄造經驗交流會議	(24)
2 3吨水套爐襯碱性冲天爐第一拖拉机制造厂 (29)
3 3.5吨水套爐襯碱性冲天爐国营天津紡織機械廠 (31)
4 中性爐襯冲天爐爐內脫硫的經驗沈阳重型机器厂 (38)
5 頂帽式小型萬能熱風爐唐山鍛鑄廠 (44)
6 用頂帽式熱風爐將土鐵煉成灰口鐵的經驗	
.....上海市廢品公司廢鐵熔煉廠	(49)
7 用熱風中性爐襯水冷卻冲天爐進行爐內爐外去硫	
.....上海中國紡織機械廠	(57)
8 白口土鐵制灰口鑄鐵的初步總結	
.....北京市机电局、机械研究所、第二通用机械厂	(61)
附录	(71)
1 頂帽式熱風爐熔煉錳鐵上海市鑄鍛工业公司 (71)
2 土法制造硅鐵鋼鐵研究院耐火材料室 (75)
3 砂箱澆注退火使白口变灰口河北省东光县机械厂 (78)
4 石灰迴旋爐爐外脫硫湖南省安平鐵廠 (79)

— 「土」球墨鑄鐵部分

1. 关于推广「土」球墨鑄鐵的意見

全国土鐵鑄造經驗交流會議

大跃进以来，全民煉鐵煉鋼，鋼鐵产量节节上升，尤其是土鐵产量跃增更快，有些省市日产十万噸以至二十万吨；土鐵已經成为当前各机器制造厂鑄造用的重要原料，因而如何把土鐵順利地用于鑄造生产，尤其是用以制造要求高的高級鑄鐵，以貫徹〔以鑄代鍛，以鐵代鋼〕的技术方針，是一項严重的政治任务。

洋球墨鑄鐵对原材料的要求比較严格，限制硫含量在0.12%以下，又要求碳和硅高，但这些要求却和土鐵的成分相背，因土鐵的特点是硫量高，碳、硅、錳量低。同时目前硅鐵的供应非常緊張，球化所需的鎂供应也感不足，这样球墨鑄鐵的發展受到一定的限制。所以利用土鐵制造「土」球墨鑄鐵有着十分重大的政治意义。

「土」球墨鑄鐵的特点是石墨球化不必加鎂，而是利用硫作为球化剂。硫原是鑄鐵中的有害元素，但在这里却起了积极作用。**試驗證明：**当硫含量高到一定数量后，含硫量較高，但硫錳比值适当（同碳硅含量有关）时，硫就有使石墨球化、縮短退火时间的作用。

利用土鐵制造「土」球墨鑄鐵的配料方法

制造「土」球墨鑄鐵对化学成分的要求并不严格，所要求的成分正是土鐵具有的特点：硫高、碳錳低和硅不太高。高硫的存在能促使退火石墨由团絮状轉变成球状。由于硫有强烈的稳定碳

化鐵的作用，因此即使斷面很厚的鑄件，仍然可以獲得白口的坯料，不会有初生的片狀石墨析出，并且可以加高硅量，縮短退火時間。隨着硫量的增高（即硫/錳比值的增加），退火石墨逐漸變圓，當然石墨愈圓則機械性能也愈好；但如果含硫過高或硫/錳比值過高，石墨的形狀並不能相應的改善甚至還會變壞，反而延長退火時間，在退火之後還可能存在局部的白口組織，影響加工性能。所以硫錳比既不能過低，低了石墨球化不好，延長退火時間；但也不宜過高，過高會延長退火時間，增高硬度。所以硫/錳比值一般以1~4為宜。同時也須注意硫錳的絕對值，例如含硫1.5%，錳0.75%時，雖然硫錳比值為2，但因含硫過高，白口難消除，因此硫應控制在0.3~0.8%之間，錳量在0.2%以下比較恰當。

增加硅量能加速退火過程，消除游離滲碳體，增加鐵素體，提高韌性，一般可控制在1~2.5%，最好是1.5~2.0%。碳太低影響鐵水流动性，但也不宜過高，以免在鑄態時有片狀石墨析出。土鐵本身含碳較低，經熔化後，一般自動平衡在2.3~3.0%。應使碳+硅大於4%。

因此在利用土鐵做原料時，在配料方面並不需要作很多的調整平衡，因土鐵中的碳雖然較低，但在熔化後碳分可以自行調整至2%以上。錳量雖然不高，但要求也是在0.2%以下，一般也可以不必補加。硫在土鐵中的含量高於0.8%時，可以與低硫鐵合併使用或在熔化時設法降低。硅量則一般較低，可以加一定數量的旧料，或加入含硅量較高的土鐵或加入硅鐵均可。此外，用土鐵作[土]球墨鑄鐵，並不一定要以全部土鐵作原料，可以使用一部分[土]球墨鑄鐵的回爐料或其它的回爐鐵，這將更有利於成分的控制。

熔化設備與操作要點

一、爐子的選擇：從[土]球墨鑄鐵成分的要求來看，若爐

料中的含硫不高 ($<1.0\%$)，不需要脱硫，就可以采用酸性化铁炉。酸性炉的增碳能力虽不如碱性化铁炉，但如操作正常，使铁水中的含碳量超过 2.0% 以上，甚至 2.5% 以上是并不困难的。

假如燃料中的硫大于 1%，虽然用酸性炉熔化时，也可以在炉内多加熔剂，造成碱度较高的炉渣，促使炉内脱硫，但这样做会严重地影响炉襯寿命。在炉外去硫，又会影响浇注温度。所以最好的办法是采用碱性或中性化铁炉，造碱度较高（碱度在 1.4 以上，视所需脱硫量而定）的炉渣，促使炉内脱硫。高碱度炉渣熔化的另一优点是增碳能力强，有利于碳分调节。如北京第一通用机器厂用 70% 贵州土铁（成分约为：碳 1.8~2.2%，硅 $<0.34\%$ ，锰 0.06%，硫 $>1.6\%$ ，磷 0.12%），加 30% 的旧灰口铁，外加 2% 硅铁（含硅 75%），在碱性冲天炉中用土焦熔化，在碱渣碱度并不高的情况下，铁水成分为：碳 2.4~2.9%，硅 1.8~1.9%，锰 0.14~0.23%，硫 0.4~0.5%。该厂利用碱性搅炉熔化 100% 的贵州土铁，在炉内加入 20% 石灰石，5% 萤石，5% 白云石，去硫效率亦在 50% 以上。

熔化土球墨铸铁可以用冲天炉，也可以用搅炉，由于搅炉的出铁口在熔化过程中始终是敞开的，所以没有出铁口被堵塞的弊病，操作方便。

二、熔化操作：熔化操作与一般相同，但因土铁含碳、硅低，故铁水流动性较差，尤其在用土焦作燃料时灰份高、发热量低，很容易发生冻炉现象；应采取下列措施：

1. 采用风量风压较大的鼓风机，保证在渣子开始粘结时，仍可向炉内鼓入需要的风量，保证铁水温度正常，就可避免渣子、焦炭等的粘结和从而引起的冻炉事故。同时，风压、风量大时，还可以吹去一部分灰份（如北京第一通用机器厂的 2 吨化铁炉，即用两个鼓风机串联在一起，使风压增至 700 公厘水柱）。

2. 适当增加石灰石的加入量。如北京农业机器厂的酸性冲天炉，石灰石的加入量为生铁的 15%，以提高炉渣的流动性，如渣

子量多，可讓出渣口長期敞开。

3. 在熔化土鐵之前，先化几批灰口鐵，使爐內熔化正常后再熔化土鐵。

鑄造缺陷的防止

由于熔化土鐵所得鐵水的碳、硅量低，所以流动性差，同时土鐵原来的渣子和气体多，所以〔土〕球墨鑄鐵件易有气孔、夹渣、縮孔等缺陷。为防止鑄造缺陷，应采取下列措施：

1. 提高鐵水溫度，有利于澆鑄性能的改善，渣子和气体的清除。

2. 在鐵水出爐时，先在鐵水包底加入0.3%冰晶石粉或0.5%食盐，稀釋渣子，有利于扒渣和排除鐵水中的气体。

3. 为避免鐵水澆不足，要提高澆注速度，相应地增加澆口面積。設計澆冒口系統时，薄小件可参考可鍛鑄鐵的，厚大件則仿照球墨鑄鐵的作法，这样也可防止縮松和縮孔缺陷。

4. 由于鑄造毛坯很脆，清理时应注意，不要打击太重，以免發裂。

热 处 理

由于鑄态是白口坯件，所以必須进行热处理，消除白口，获得球状石墨。

一般可加热至950~1000°C，根据成分及断面厚度而保溫4~10小时，然后爐冷至700°C以下，出爐空冷。如要求韧性高时，可仿照可鍛鑄鐵进行第二期石墨化处理，即在950~1000°C保溫后，爐冷至720~760°C，保溫4~8小时，爐冷至600°C以下再空冷，使珠光体分解，获得鉄素体和珠光体的混合基体。如要强度高时，也可施行珠光体球化处理，在950~1000°C保溫后，空冷至气温，再加热至720~760°C，保溫4~8小时，再空冷。

为了防止热处理时鑄件表面的氧化，可以在表面塗刷以下的

塗料：（1）石墨粉加水玻璃；（2）石灰水；（3）石墨粉加水。其中以第一种为最好。退火时的装爐法及質量控制可參照可鍛鑄鐵的退火工艺。

今后努力方向

虽然〔土〕球墨鑄鐵試驗成功的时间不長，但已取得一定成就，在北京第一通用机器厂和北京农业机器厂已分別澆注了50多种零件，有的已能成批生产。其中重要的如拖拉机上的轉向輪圈、立軸、橫軸，鍋駝机上的曲軸、汽缸套等，均經裝車運轉試驗，證明實況良好。其中最薄小的零件為厚仅4公厘的鏈環，最厚的零件為厚达200公厘的減速齒輪軸，最大的零件為重600公斤的破碎机架。

由于〔土〕球墨鑄鐵的生产、研究的时间还不長，从事這項工作的單位到最近为止还不多，所以还有許多工作有待于今后發动群众，大家研究、大家解决：

1. 进一步扩大〔土〕球墨鑄鐵的应用范围，从小到大，从靜到動，大胆試用，細心鑒定，从生产实践中来更多地积累經驗，發掘〔土〕球墨鑄鐵的潜力。
2. 改善鑄造性能，例如有效地去除鐵水中的夹杂物及气体，改善流动性等。
3. 研究各种成分对性能的影响，包括五种基本元素（碳、硅、錳、磷、硫）对机械性能和鑄造性能的影响，如碳硅含量和硫/錳比值間的相互关系，不同磷含量和硅含量时对机械性能的影響，以及微量元素在〔土〕球墨鑄鐵中的作用和影响。
4. 系統的研究并进一步提高〔土〕球墨鑄鐵的工程性能，如各种疲劳强度、耐高温、耐蝕性能等，为进一步扩大使用創造条件。
5. 縮短热处理过程：目前在热处理的生产周期上虽較可鍛鑄鐵大为縮短，但尚須作进一步的研究，如加一些國內資源丰富

的附加劑，創造新的熱處理工藝，或在成分上作適當的調整以縮短熱處理過程，或在鑄態時即可取得球狀石墨和沒有白口的鑄件。

2 各地試制[土]球墨鑄鐵的情況介紹

1958年12月上旬在北京召開全國土鐵鑄造經驗交流會議以後，上海、山東、浙江、河南、重慶、沈陽、天津等地立即開展了[土]球墨鑄鐵的試制工作。特別是上海市，大規模地組織了11個工廠同時進行試制，聲勢浩大地向[土]球墨鑄鐵進軍。經過短短十多天的奮戰，有許多工廠已初步將[土]球墨鑄鐵試制成功。從[土]球墨鑄鐵在極短時間內就在全國多數地區普遍开花這個事實可以證明，[土]球墨鑄鐵確是具有取材方便、製造簡易、應用範圍廣泛等許多優點。本文介紹幾個廠的試制情況，他們基本上是學習北京的經驗後，參考北京的工藝方法進行試驗的。

(一) 上海矿山机器厂

配料用55%的土鐵(C₂.08%，Si0.45%，Mn微量，S1.23%，P0.182%)，因土鐵含硫、磷很高，故搭配了45%小高爐生鐵(C₃.25%，Si2.85%，Mn0.78%，S0.116%，P0.228%)，以平衡硫含量及硅含量，使接近于土球鐵的要求。熔化是使用酸性冷風冲天爐，批料重320公斤，焦鐵比1:8，出鐵溫度1330°C(光學高溫計讀數)。鐵水化學成分C2.5%，Si1.33%，Mn0.25%，S1.1%，P0.31%，硫錳比為4.4，碳加硅為3.83%。

鑄造採用球墨鑄鐵的工藝，干模澆注，澆注溫度1280°C，澆注Φ1120公厘、毛重680公斤的齒輪一件。

退火規範：緩慢加熱到1040°C，保溫12小時後降溫到740°C，再保溫4小時，然後爐冷到約200°C出爐。退火後的金相組織為粗片狀珠光體+球狀及準球狀石墨(圖1)●。機械性能：抗拉強

● 本書金相圖片均附于書後。——編者

度为41.3公斤/公厘²，延伸率为2.73%，硬度为H_B207。

他们在試驗中有以下体会：

1) 配料应使化学成分接近〔土〕球墨鑄鐵的要求，并应根据鑄件厚度搭配一些其它金屬料或鐵合金，使鐵水成分适应鑄件厚度，以縮短退火時間；

2) 出鐵溫度应尽可能高，这样鐵水流動性不会太差；澆注时应使鐵水快速而平稳地流入鑄型；

3) 因土鐵含硫、磷高，鑄造工艺应注意避免鑄件碎裂；

4) 退火規范应根据鐵水化学成分、鑄件的壁厚及白口程度来决定，壁厚和白口程度相近的鑄件最好在同一爐內退火。在退火过程中应按时檢查試塊的斷面，掌握鑄件組織中碳化鐵或珠光体分解的程度，这样可以調整退火溫度及保溫時間，以获得所要求的金相組織。

(二) 上海达丰翻砂厂

配料用100%土鐵(C2.68%，Si0.33%，Mn0.09%，S0.335%，P0.066%)，每批25公斤，焦鐵比1:1.4，白云石3.75公斤。为提高鐵水溫度，在未澆注〔土〕球墨鑄鐵鑄件前，先熔化四批白口鐵，然后再加一層厚1100公厘的底焦(焦炭上刷一層石灰水，以除去焦炭硫分)，加几批層料后再加一層焦炭；出鐵溫度約达1300~1350°C。熔化是用中性爐襯的小攪爐。在澆包內加(45%)硅鐵1%，以增加硅含量，还加食盐0.3%。熔鑄后的化学成分如下：

	C	Si	Mn	S	P	C+Si	S/Mn
样棒	3.05%	0.68%	0.214%	0.65%	0.32%	3.73%	3.04
鑄件	2.90%	0.7%	0.321%	0.65%	0.32%	3.6%	2.02

澆注了拖拉机的离合器压盘(Φ330，厚10~30)7件，澆冒口开得較大，气孔与縮空不严重。

由于鑄件含硅量較低，因此退火溫度較高，在1040°C保溫12

小时，爐冷至 700°C ，然后在空气中冷却（圖2）。退火时装箱，故无表面氧化現象；但因冒口未除去，而退火溫度又較高，故鑄件有变形現象。退火后的石墨分布情況如圖3，大部分石墨已球化，部分球墨的中心为基体金屬，少量石墨成点状及爪状，球状石墨分布尚均匀。退火后的顯微組織如圖4，除石墨及硫化物夹杂外，基体为較粗的珠光体；边缘部分有脫碳現象，其組織为珠光体及鐵素体。样棒硬度檢查小于 $H_B 210$ 。

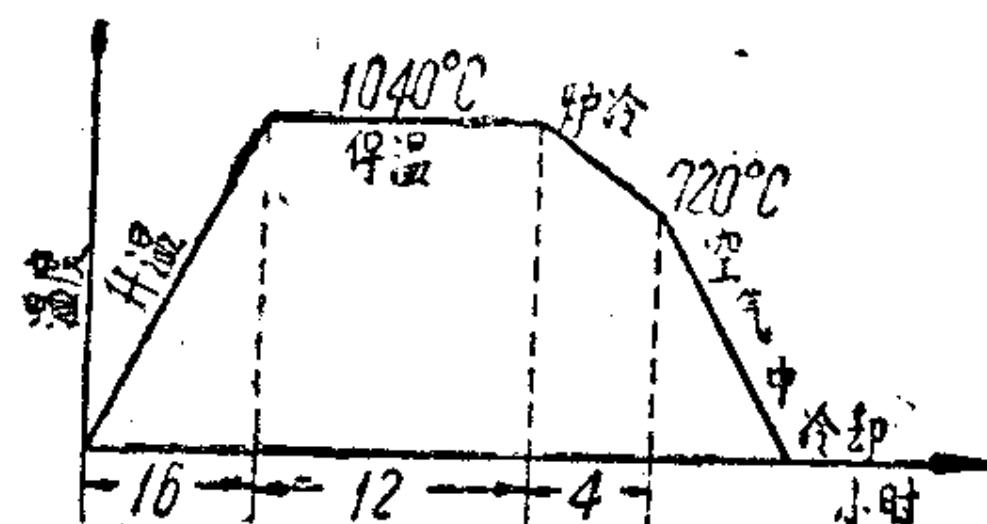


圖 2

(三) 上海中國紡織機械廠

配料：白口土鐵100公斤，層焦25公斤，蠶石1公斤，石灰石8公斤，硅鐵(25%)8公斤；增大焦鐵比和加入9%的熔剂是为了提高鐵水溫度及除去鐵中夾渣与气体。熔化用1.5吨冲天爐。

鐵水成分：C 2.54~3.0%，Si 1.99~2.46%，Mn 0.12~0.18%，P 0.474~0.566%，S 0.365~0.447。出鐵溫度 1480°C 。澆注溫度 $1380\sim 1410^{\circ}\text{C}$ 。流动性 $18\sim 22''$ 。澆注混砂机刮板12塊，土机床牆板2塊等。

退火規范如圖5，退火后鑄件表面有一層厚氧化皮，因裝料不平和高溫退火時間長，大部分鑄件变形弯曲。硬度为 $H_B 135\sim 153$ 。金相組織为珠光体+球状及团絮状石墨。

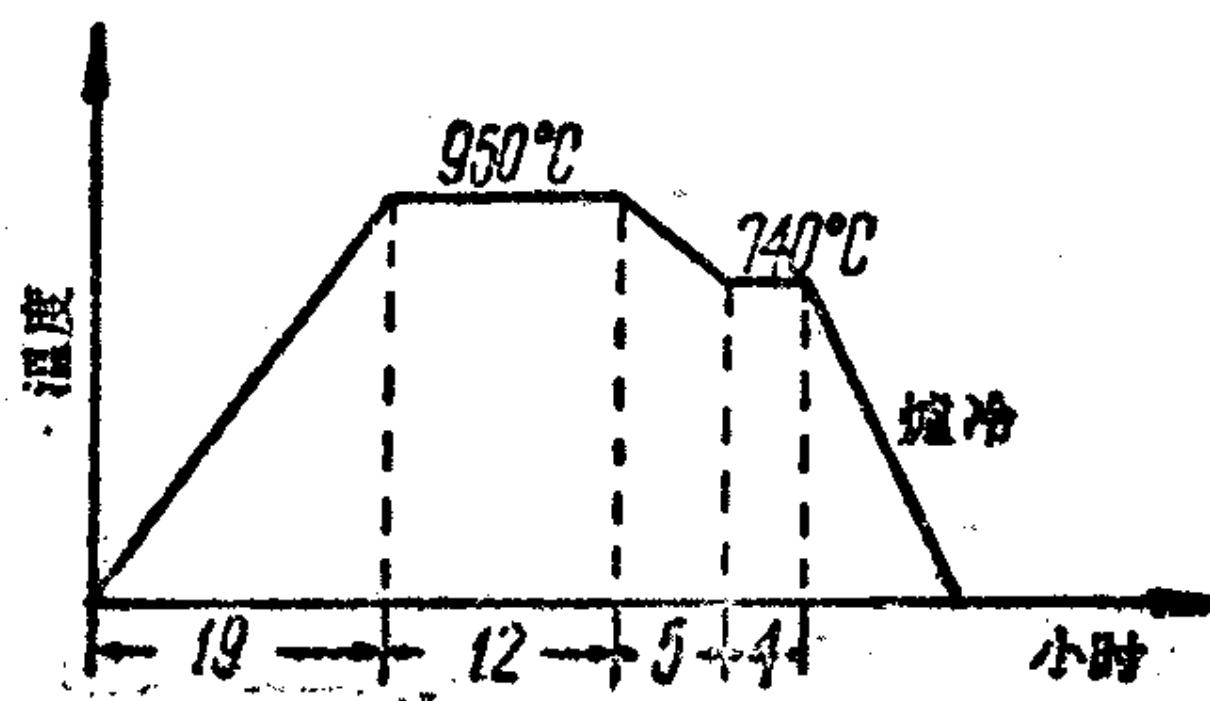


圖 5

(四) 洛阳矿山机器厂

1) 配料、熔化、澆注

一般使用的小攪爐，爐子內徑 450 公厘，配 1.5 馬力鼓風机一台（4000 轉/分）。

配料全部用白口鍋鐵，熔化后在鐵水包中加入 2~2.5% 的 75% 硅鉄或 3.5% 的 45% 硅鉄，以調整硅的含量在 1.5~2% 之間。鐵水的化学成分大致为 C 2.5% 左右，Si 1.5~2%，Mn 0.05~0.1%，S 0.5~0.6%，P 0.2~0.28%。这与一般資料的介紹有出入，錳含量仅 0.05%，效果亦好。

熔化过程与一般生鐵无异，逐批加入爐中，在批料中加入 5% 左右的石灰。出鐵溫度要求高一些，必須将渣子扒干淨。出鐵水时，将硅鉄加入鐵水包中并充分攪拌后，再扒掉一些渣子，即可进行澆注。最好加一些鋁或食盐以除气除渣。要注意改善澆冒口系統以避免縮松。

2) 热处理与机械性能

热处理的好坏，直接决定了石墨能否成为球状和机械性能是否好。要求退火爐的溫度易于控制，溫度波动不能太大。現將同一包鐵水所澆試样，經過不同热处理得到不同結果的情况列于下表：

編號	热 处 理 規 范	抗拉强度 (公斤/公厘 ²)	石墨形状	备 注
1	于 950°C 保温 3、5、9、11 小时，爐冷	15~22	見圖 6	
2	860~880°C 保温 8.5 小时，再在 920~950°C 保温 4 小时	36~36.3	見圖 7	有时會获得良好的球状石墨，如圖 9
3	860~880°C 保温 3 小时，再在 920~950°C 保温 4 小时	16	見圖 8	
4	860~880°C 保温 8 小时，920~950 保溫 3 小时	40.6	基本上同圖 7	
5	900~920°C 保温 7 小时	31	团状	
6	900~920°C 保温 7 小时，920~950°C 保溫 2 小时	37.7	团状	

(鐵水的化学成分为C2.5%，Mn 0.06%，Si 1.85%，S 0.63%，P 0.27%)：

由上表，基本上可以看出热处理規范对球化及机械性能的影响。該厂在北京介紹的950°C左右的退火溫度的反復試驗，始終不能得到良好結果，后来将溫度降低至860~880°C，用試片反復試証，石墨均基本球化（溫度計經過校驗，指值完全正确）。

保溫時間与厚度的关系，試驗結果是：18公厘厚試片于860~880°C保溫3小时，碳化鐵基本上已全部分解；鑄件厚度为40~50公厘时，可于880°C±20°C保溫8~12小时，然后再提高溫度至920~950°C保溫2小时，可以得到良好結果，第一阶段保溫以不超过900°C为宜，过高石墨不能球化，过低則碳化鐵分解过慢。

退火結果的檢查，最好用金相顯微鏡；如沒有金相顯微鏡时，也可檢查斷口，大致判断出热处理結果。据該厂的經驗，以均匀的銀灰色斷面、不帶白口組織的光澤和方向性为最好，斷面愈灰暗愈不好。

(五) 济南第二机床厂

用單排風口酸性三节爐熔化土鐵，土鐵的化学成分是C 2.7%、Si 1.5%、Mn 0.1~0.2%、S 0.7%、P 0.1%。爐料是土鐵200公斤，焦炭40公斤，石灰石30公斤。鐵水出爐溫度1370~1380°C，澆注溫度1270~1280°C。为提高鐵水流動性，在鐵水出爐时加0.5%食盐。澆注的零件是原用45号鋼鍛造的M415型空气錘的錘杆（澆注重量1000公斤，最大尺寸320公厘）和K273B型曲柄压力机的曲軸（澆注重量1500公斤，最大尺寸320公厘）以及刀座、溜板等。造型工艺与球墨鑄鐵相同。

會采用两种退火規范。对一般性能要求不太高的鑄件（刀座、溜板等）是先加热到960~980°C保溫6~8小时，爐冷到700°C以下再在空气中冷却（圖10）。保溫時間視鑄件厚薄及化学成分而

定，一般壁厚不超过30公厘时保溫6小时已足够，50公厘者可保溫8小时，但鐵水中碳、硅含量較低而硫錳比不适当的，保溫時間應適當延長以保証退火完全。對機械性能要求較高的鑄件（錘杆、曲軸），則在960~980°C保溫后冷至740~760°C再保溫6~8小时，然后在空气中冷却（圖11），得到鑄件的組織為粒狀珠光體加少量鐵素體和球狀石墨（圖12）；抗拉強度43~45公斤/公厘²，延伸率2.3%，衝擊韌性4~5公斤公尺/公分²，硬度H_B183。

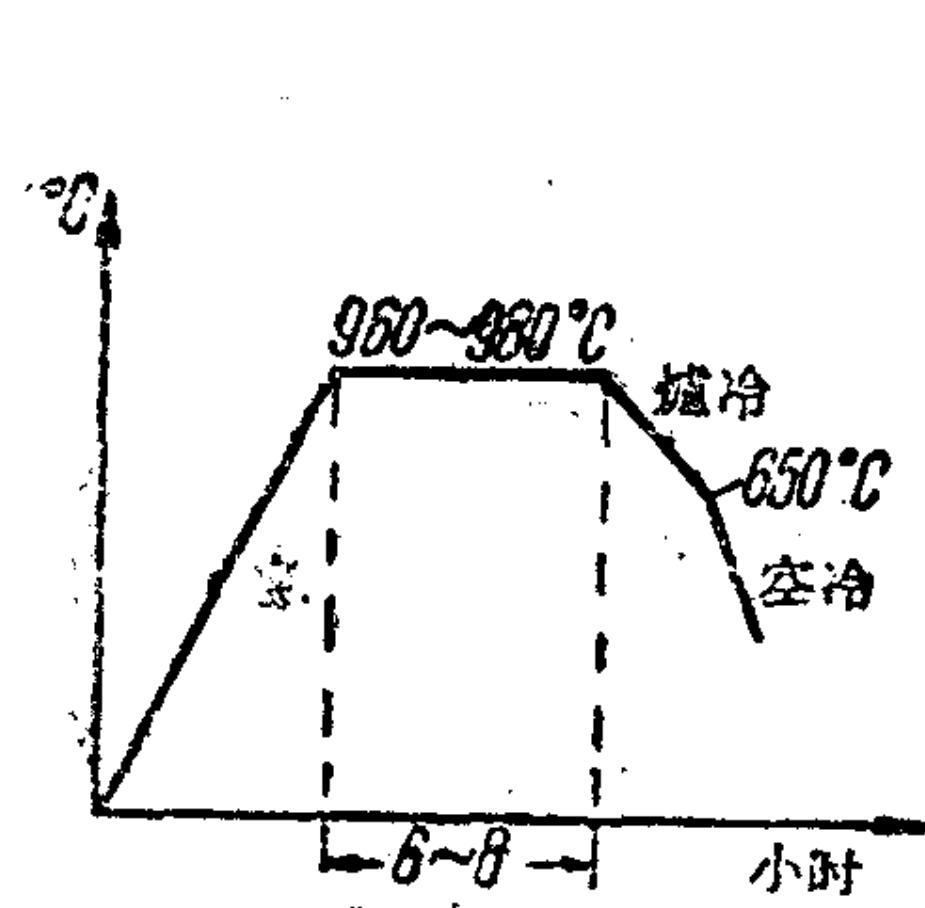


圖10 刀座和溜板的退火規範。

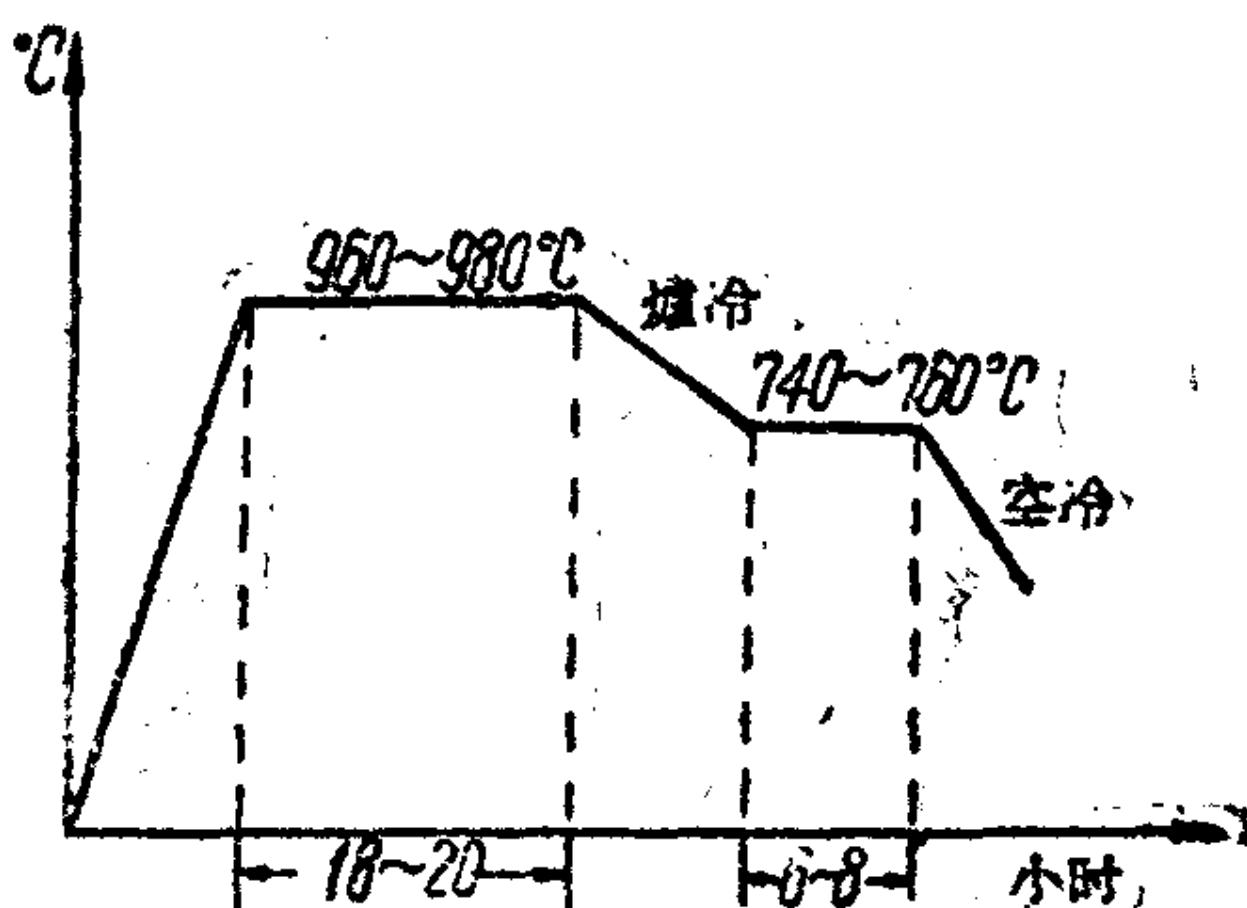


圖11 錘杆和曲軸的退火規範。

~246；鑄件的化學成分是C 2.5~3.04%，Si 1~1.47%，Mn 0.1~0.2%，S 0.5~0.83%，P 0.106%。

試驗表明，硫錳比應大于1.5，小于4，太小球化不完全，太大則退火時間長；硫的絕對值應小于1%，太大則退火時間長；硅應在1~2.5%之間，厚鑄件取上限；鐵水中加鋁能減少退火時間；鑄件表面氧化大時可在表面上塗石灰水或水玻璃鉛粉。該廠退火時間太長，尚待繼續研究。

(六) 山東工學院、濟南農具廠及中國科學院 山東分院機械動力研究所合作

第一階段試制是在研究單位進行，用含硫較低的灰口鐵加入硫礦增硫以獲得白口鑄件，並加少量鋁作為墨化劑，再經高溫退

火处理，在930~960°C时保温2~5小时，炉冷至720°C后再保温1~4小时。第二阶段是在农具厂结合生产进行试制，配料用100%白口土铁及白口土铁与麻口铁各50%两种；在铁水包内加0.3~0.4%干燥食盐，有时也加0.2~0.3%的铝；退火是加热到950°C保温8小时，炉冷至720°C再保温5小时，然后在空气中冷却。他们在试验中有以下体会：

1) 化学成分的影响：含硫量应控制在0.3~1%之间，最好为0.4~0.8%，过低则石墨球化不良，过高则退火时间太长；硫锰比一般应控制在2~4之间，但由于土铁中含锰一般偏低甚至微量，硫锰比势必很大，因此不必太拘泥于上述范围。硅含量对退火时间影响很大，一般以1~2.5%较好，土铁含硅太低时可调整配料来解决；含硅过高则会产生初生片状石墨。碳硅总量最好大于4%，并以铸态不产生片状石墨为限。加0.15~0.30%的铝可缩短退火时间，过多则会产生片状石墨，可先加入铁水包中预热后再冲入铁水，加以搅拌。

2) 根据要求成分及现有原材料适当配料，配料时还要考虑铸件厚度，铸件厚大时碳硅总量可适当减少，硫量可适当增高（一般可取上限，但不希望超过0.8%），以保证铸态时的白口状态；铸件壁薄时碳硅量可以放宽，硫量可取下限、中限（0.4~0.6%），铸态时必须控制为白口。

3) 土铁的流动性较差，应尽量提高铁水温度，出铁温度最好大于1350°C，在整个操作过程中必须快速进行，铁水包应经常保持高温。在铁水包中加0.3~0.4%的食盐可有效地防止挂包。

4) 造型工艺最好采用可锻铸铁或铸钢的工艺，如加大浇冒口、合理运用冷铁及加强筋等，可防止裂纹、缩孔、夹渣等废品的产生。型砂可与灰铸铁的型砂通用，最好采用天然石英砂或耐火性、通气性较好的砂子。

5) 铸件开箱、运送时要轻拿轻放，不要在流筒内清砂，以避免造成破裂；不必清砂直接送入退火炉，可防止表面氧化，已