

裝配—焊接夾具及 機械裝置

塔烏別爾著



机械工业出版社

裝配-焊接夾具及機械裝置

塔烏別爾著
陳利華譯



機械工業出版社

1957

出版者的話

本書闡述裝配-焊接裝備的分类与設計方法，并詳尽地介紹了裝配-焊接夾具及機械裝置的結構和計算、以及自動焊接裝置的機械設備。

本書可供工程技術人員参考，而主要是供焊接部門工作的設計人員以及焊接專業學生做設計時參考。

苏联 В. А. Таубер著‘Сборочно-сварочные приспособления и механизмы’(Машгиз 1951 年第一版)

* * *

NO. 1523

1957年12月第一版 1957年12月第一版第一次印刷

850×1168 $\frac{1}{32}$ 字数363千字 印張13 $\frac{5}{8}$ 0,001—1,550 冊

机械工业出版社(北京东交民巷27号)出版

机械工业出版社印刷厂印刷 新华书店發行

北京市書刊出版業營業許可証出字第008号 定价(10) 2.50元

目 次

原序	6
引言	7

第一篇 裝配-焊接裝备的設計方法

第一章 裝配-焊接夾具的設計特点	13
1 原始資料	13
a)生产綱領	14
б)制品的結構	15
в)制品的制造工艺	15
г)夾具的功用	27
2 对夾具結構的一般要求	29
3 零件在夾具內的定位基面	30
а)定位方法	31
б)对定位器的構造及其分配位置的要求	33
4 零件在夾具內的固定方法	35
第二章 夾具制造的工艺特点	36
1 制造精确度	36
2 夾具零件的統一化	38
3 裝配-焊接夾具的材料	38
4 夾具的檢查和修理	39
第三章 裝配-焊接夾具盈利性的确定	40

第二篇 裝配-焊接裝备的結構和計算

第一章 裝配-焊接夾具的結構和計算	43
1 定位器	43
а)擋鐵	43
б)定位銷	47

B) V字鉗	49
Г)样板	51
2 壓夾器	51
a)機械式壓夾器	51
楔條壓夾器(51)——螺旋壓夾器(58)——杠杆壓夾器(74)——杠杆-螺旋 壓夾器(77)——偏心壓夾器(74)——彈簧壓夾器(90)	
б)氣壓壓夾器	92
用氣壓缸的壓夾器(92)——用氣壓室的壓夾器(100)	
в)磁力壓夾器	103
3 拉緊夾具和推撐夾具(千斤頂、拉緊器和推撐器)	106
a)千斤頂	106
б)拉緊器	112
в)推撐器	125
4 組合式夾具	131
a)不夾緊的夾具	132
б)用機械定位的夾具	135
в)氣壓夾具	175
г)液壓夾具	179
д)組合式不迴轉夾具的輔助裝置	189
5 選轉夾具	197
a)圓筒形制品用的夾具	198
在滾子托架上迴轉圓筒形制品(198)——用端面旋轉器迴轉圓筒形制品(207)	
б)梁與構架制品用的夾具	209
在支承圈上迴轉制品(209)——在樞軸上迴轉制品(212)	
в)焊接機器部件用的夾具	214
用手工迴轉的夾具(214)——氣壓與液壓迴轉夾具(220)	
第二章 裝配-焊接機械裝置的結構與計算	224
1 手動裝配-焊接機械裝置	224
a)手動操縱台	227
б)手動翻轉器	234
2 机动式装配-焊接机械装置	244
a)摩擦接合的装配-焊接机械装置	243
驅動力矩和电动机功率的确定(243)——摩擦接合的机动式装配-焊接 机械装置的計算与結構(258)	
б)剛性傳動接合的裝配-焊接机械裝置	310
驅動力矩及电动机功率的确定(310)	

第三章 自动焊接裝置的机械設備	346
1 焊接縱向焊縫的自動焊接裝置的機械設備	348
2 环形焊縫焊接裝置的機械設備	384
3 曲線形焊縫焊接裝置的機械設備	405
4 通用裝置的機械設備	416

原序

苏联机器制造业的蓬勃發展是在尽量应用机械化生产方法的基础上实现的。

采用完善的工艺是提高焊接生产率的方法之一。

苏联的先进工厂根据苏联学者、工程师及斯大哈諾夫工作者的创造性研究而采用高生产率的装配-焊接装备。创造出并有效地应用了各种翻轉器、操縱台、滾子支座等等；广泛地应用能加速制品的装配和焊接过程的最简单的夾具。但是，先进的經驗还没有被大多数焊接车间的生产人員所吸收。

为了归纳各先进企業个别成就的丰富經驗，在本書中詳尽地討論焊接生产的夾具及机械裝置的最合理結構的例子，并列述其計算方法。

在書中利用了烏克蘭蘇維埃社会主义共和国科学院(АН УССР)•电焊研究所、中央机器制造与工艺科学研究所(ЦНИИТМАШ)、重型机器制造研究所(ОРГТЯЖМАШ)、造船工业研究所及下列各先进工厂的資料：烏拉尔机器厂(Уралмаш)、柯洛缅工厂(Коломенский)、索尔摩夫工厂(Сормовский)、波陀里工厂(Подольский)、基那摩工厂(Динамо) 等等，同时利用了作者的理論、計算和設計上的作品。

作者对于校閱者技术科学博士格里曼教授(Проф. А. С. Гельман)在整理原稿付印时所提出的許多意見以及工程师密里曼(Б. В. Мильман)对本書的編輯工作謹致謝意。

作者

以后简称“烏克蘭科学院”。——譯者

引　　言

一百四十多年以前，最出色的俄国物理学家华西里·符拉基米洛维奇·彼得洛夫（Василий Владимирович Петров）院士首次进行了电弧焊的试验。他在世界上最先发现电弧放电现象，并指出利用电弧放电的热能来熔化金属的可能性。

他以二个安置于玻璃板上并与巨大电池组的二极相连接的二根炭棒进行试验，并用铁板来代替其中的一根炭棒，后来又用铁丝来代替，天才的俄国实验家便获得了明亮的弧焰。

彼得洛夫所发表的这些试验的著述中，首次指出使用电弧放电来作电气照明和用电热来熔化金属的可能性。

经过了80年以后，由于著名的俄国学者尼古拉·尼古拉也维奇·别纳尔多斯（Николай Николаевич Бенардос）和尼古拉·加弗利洛维奇·斯拉维亚诺夫（Николай Гаврилович Славянов）的努力，用可熔电极来引燃的电弧才获得了实际的应用。

别纳尔多斯于1882年提出用炭极电弧来焊接金属的方法。这种金属焊接法在俄国、英国、法国、德国、美国、比利时、意大利、瑞典及其他国家获得了广泛的推行。

从所保藏的别纳尔多斯的图样、著述和图画上可以看出，现时应用着的所有主要电弧焊接法及电焊法实际上都是他发明的。

在1888~1890年间，另外一个俄国研究家——矿冶工程师斯拉维亚诺夫用金属极代替炭极，并研究出“金属电铸法及其设备”而改善并补充了利用电弧放电的热来焊接金属的方法。此种方法的主要特点是“……在金属物品的部分表面上具有被电流所熔化的金属，同时此表面也或多或少地熔化而与所注入的金属很完满地连接起来（熔铸在一起）”。[●]

● 矿冶工程师斯拉维亚诺夫著“金属电铸法。它的装置和实际应用指南”（“Электрическая отливка металлов. Руководство к установке и практическому применению ее.”）——圣彼得堡1892年出版。

斯拉維亞諾夫还首次采用敲碎的玻璃作为焊剂，从而發明了使熔化金屬的熔池造成保护作用的方法。

斯拉維亞諾夫的創作也和別納爾多斯的發明一样，不仅在俄国得到了很高的評价和贊美，而且在外国也是这样。这种卓越的俄国發明，到本世紀初已在各国获得应用。

应当指出，別納爾多斯和斯拉維亞諾夫还創立焊接過程機械化的觀念。他們曾經設計出用作金屬电焊的第一个自動焊机 和半自動焊机。

在沙皇時代的俄国，曾經有十个工厂应用过焊接，但是地主-資本家的俄国曾屡次摧殘它的偉大人民的科学幼芽，而这次仍旧一样：別納爾多斯和斯拉維亞諾夫的科学發明沒有給予应有的关怀，而在發明家們逝世以后，金屬的电弧焊便停止發展。

只有在偉大的十月革命以后，电弧焊才在俄国获得了广泛的工業应用。在社会主义建設的第一年，电弧焊即广泛地应用于各种各样的修复性質的工程上，以及建筑結構的制造上。在第一个和第二个斯大林五年計劃的年代中，建造最大型的工業联合企業——烏拉尔重型机器制造厂，在馬格尼托哥尔斯克（Магнитогорск）、斯大林斯克（Сталинск）、日丹諾夫（Жданов）等处的冶金工厂等，电弧焊曾起着特別重大的作用。

目前，电弧焊是制造各种金屬結構和鍋爐結構时的主要工艺过程。

在苏联进行着焊接方面的大量科学的研究工作。由別納爾多斯和斯拉維亞諾夫所建議的金屬电弧焊接法在本質上保持不变，但在实践方法上过去和現在都提出了許多可以使它們更有价值的改进。

例如，苏联發明家杜利契夫斯基（Д.А.Дульчевский）在1928年創造了自动焊头的結構，并研究出粒狀物質層下的焊接法。

近20年以来，电焊在苏联經過了几个發展阶段。

在30年代初期創造了焊接机器制造的基础。“电工”工厂（Завод “Электрик”）开始出产焊接發电机、变压器、接触焊机和其他焊接設備。

手工焊接工艺过程的改善、优质焊条的应用、焊接前准备操作的改良都同时在进行着。

結果，焊接作業的完成質量提高了，而焊接便取得了作为一种新工艺方法的稳固地位。

从40年代起开始广泛应用自动焊接法，特别是在巴頓 (Е.О.Патон) 院士領導下的烏克蘭科学院电焊研究所所創造的焊剂層下自动焊接法。

这种方法在偉大的衛国战争时期的軍事生产和海軍生产中具有特別重大的作用。

在創造自动焊接用的高生产率設備中，烏克蘭科学院电焊研究所、莫斯科工業大學 (МВТУ)、中央机器制造与工艺科学研究所、造船工业研究所及其他科学研究机关都起着卓越的作用。

在最近十年来进行的許多理論和实验研究，指出了焊接优于其他零件連接法的优越性有二个主要指标：生产率和連接質量。

在装配-焊接过程中，焊接操作占10~80%的时间（依部件的結構而定）；其余的时间則耗費于装配、輔助作業和附加作業。

显然，生产周期的縮短不仅可以依靠縮短制品焊接时间的本身来达到，而且也可以依靠縮短制品焊前装配的时间以及焊合焊縫过程中翻动零件的时间来达到。這項問題在自動焊接时具有特別重大的意义；由于自動焊接时焊縫的焊接速度很高，也就是说，由于焊接的加速，安置零件的时间消耗便大大地減低采用自動焊的效果。在焊接重型結構时，如果沒有完成装配操作和翻轉-調整操作的專門机械装置就会浪費很多時間而降低应用高生产率焊接法的效果。

只有把縮短制品生产周期的全部問題整个地綜合解决，即：运用效率高的焊接法、采用專門的或通用的高生产率焊接-装配机械装置、正确的劳动組織等等才可以得到很高的生产效率。

應該記住斯大林同志的話 “劳动过程的机械化，对于我們來說是一種新的、起決定性作用的力量，沒有它，無論是我們的生产速度或新的生产規模都不可能保持”，也就是说，全面的机械化可以而且必然

会大大地提高焊接过程的生产率。

各种各样的装配-焊接装备就是为了上述目的而设计的，这些装备可以：

1. 减轻装配时零件的装置和定位方面的繁重操作；
2. 在绝大多数情况下免除装配时零件的画线；
3. 减小所焊部件或制品的变形——翘曲和收缩；
4. 以机械加工过的部件或零件来简化复杂制品的制造工艺；
5. 减少焊接过程中翻转制品的时间；
6. 可将焊件安置在最便于焊接的位置；
7. 实现焊接部件的互换性；
8. 比不用这些装备来装配时可以使用较不熟练的人力，并且简化验收手续。

按照装配-焊接工序的工步而分析劳动生产率的增长便可以证明，提高手工焊接速度和运用高生产率的自动焊是借以提高劳动生产率的主要因素。在装配-翻转工作上，劳动生产率的提高要缓慢得多。例如，对于具有大量零件和短焊缝的复杂框架制品来说，在焊接过程中装配和翻转的时间在某种情况下达到整个作业时间的60%。而对于普通的中等大小的制品来说，装配-翻转工步的时间为整个工序时间的30~50%。例如载重量15吨的桥式起重机的行车架，其装配和焊接的工序组成为：在装配过程中的装配和翻转——3小时58分；手工焊接——6小时24分。

由此可见，在焊接过程中，装配和翻转的时间为全部工序时间的38.1%。

因此，缩短装配时间和辅助作业时间是焊接车间在提高生产率工作上的最重要的问题。

在奥尔忠尼启则工厂中（Завод им Орджоникидзе），对壁厚16公厘圆筒节上的1.5公尺长的纵向焊缝作自动焊接时，机器开动的基本时间总计8分钟，可是在这项作业中辅助时间就占去40分钟。因此，基本时间只有整个作业时间的17%。

显然，在这种情况下就是提高焊接速度一倍，所提高的劳动生产率还不会超过10%（要提高焊接速度一倍是一个极复杂的問題，并且常常需要完全改变工艺过程、采用新型焊条和較大功率的电焊设备）；而减少辅助时间50%就可以提高整个作业的劳动生产率40%以上。

П-25型鍋駝机的鍋爐內火箱的焊接可以作为一个类似的例子。

用УТ-1200型焊接牽引机作外部直綫焊縫的焊剂層下自动焊的时间只占12分鐘，而在焊前装配和安置过程中翻动制品的时间則为26分鐘。

这些例子很明显地說明，采用自动焊和机械化的手工焊、使用最新式的设备和器械、简化并減輕控制和調整等等，其效果的大小是与用裝配和焊接夾具或机械裝置来裝备工艺过程有直接关系的。

例如，烏拉尔机器厂(Уралмашзавод)在焊接部件的生产上增加了夾具的应用便使制造全套掘土机的焊接部件中减少了劳动量23%，而在鑽探裝置的焊接部件方面則减少了45%。

烏拉尔奥尔忠尼啓則重型机器制造厂(УЗТМ)的金屬結構車間在装配和焊接掘土机的最主要部件方面的劳动量减低动态列于表1。

表 1

部 件 名 称	裝 配		焊 接	
	1947 年 3月1日	1948 年 1月1日	1947 年 3月1日	1948 年 1月1日
迴轉架	100%	50%	100%	65.8%
地梁	100%	72.5%	100%	83%
双脚柱	100%	50%	100%	69.2%
挺杆	100%	64%	100%	69.4%

苏联的先进工厂十分重視在生产中广泛使用裝配-焊接机械裝置和夾具的意义。例如，在以日丹諾夫(Жданов)命名的“紅色索爾莫沃”(“Красное Сормово”)工厂内，于战后时期中即曾运用大量的自动焊接裝置、裝配-焊接翻轉器和其他裝置，因而大大地提高了焊接

作業的生产率。

該厂采用大分段法，这种方法就是將作業的主要部分在車間內利用自动焊来完成。大分段裝配法可以在裝配車間的專門支座上制造整个部件。最便于焊接的分段位置可利用起重机或專門的翻轉器来得到。

要采用高生产率的工艺，需要使制品有完善的、能采用自动焊的結構，并需要减少安裝構件的数量等等。

与装配-翻轉作業广泛机械化的同时，自动焊接的运用也已經广泛地施行于 CY 型蒸汽机車的建造中：鍋爐圓筒部分、內火箱、外火箱、前管板、烟室环等的全部縱向和横向焊縫都是用自动焊来完成的。

应用焊剂下自动焊接法（在装备着翻轉器和其他机械化裝置的設備上来完成的）也可以在制造机車鍋爐的圓筒部分和火箱部分时大大地減低劳动量（見表 2）。

表 2

部 件 名 称	焊 接 类 型	劳动量(工时定額)
鍋爐的圓筒部分	手工焊	40.8
	自动焊	9.12
鍋爐火箱部分	手工焊	50.6
	自动焊	22.3

从以上所举的例子可以知道，运用現代化的焊接方法以及焊接过程中裝配和調整工作的机械化是进一步提高劳动生产率和降低生产成本的重要因素。

装配-焊接裝备可分为：1) 定位器；2)压夾器；3)拉紧和推擰夾具（千斤頂、拉紧器和推擰器）；4) 复合式不迴轉夾具；5)复合式迴轉夾具；6) 手动的装配-焊接机械裝置；7) 机动的装配-焊接机械裝置；8) 自动焊接裝置的机械設備。

● “焊接工作”(Автогенное дело)1949年第八期克廖柯夫 (И. М. Кряков)工程师著：以日丹諾夫命名的“紅色索爾莫沃”工厂內电焊的發展。

第一篇 裝配-焊接裝備的設計方法

第一章 裝配-焊接夾具的設計特点

1 原始資料

設計裝配-焊接夾具的方法，基本上与設計機械加工的夾具相似。可是焊接部件和制品的制造特性引起了所裝配或所焊制品的零件在夾具上的定位和夾持方法有許多重大的特点。

首先应当指出，供機械加工用的夾具通常是夾緊各个被加工的零件，而極少是夾緊裝配成為部件的几个零件的。因此夾具的定位元件只与一个零件或剛性地連結着的一組零件（部件）相关連。可是焊接前的制品是由大量不同的零件裝配而成的，零件裝置在夾具上是順序地进行，而它們的定位通常則分別單獨地施行。

在機械加工用的夾具中，零件的固定應該保証它在加工過程中完全不動。

可是在焊接夾具中，当零件由于堆焊焊縫的加热而伸長或当它冷却而縮短时，零件的自由移动对于某些部件來說是需要的。

因此，在焊接夾具中时常發生零件的聯合裝配，即一些零件是剛性裝置，而另一些零件則沿画線或沿剛性地裝置着的零件而作松裝置。

焊接夾具与機械加工夾具的不同处是在其使用过程中不承受任何的巨大外力（除夾緊元件所产生的力、夾具的一部分或受裝置零件的自重所产生的力以外）。同时，焊接夾具在点定焊过程中承受局部的高溫作用，而在焊接过程中所受热作用的程度更大。焊接夾具的最重要功能之一是減小零件和部件由于溫度作用而产生的变形。所有这些都屬於設計焊接夾具的特性。

下面依設計时所應研討的順序來列述決定夾具結構方案的因素。

a) 生产綱領●

工艺过程的特性、生产設備的型式、工艺裝备的構造都与生产綱領所决定的生产規模有直接关系。

生产可以分为三种基本型式：大量生产；成批生产；單件生产。

大家都知道，大量生产的特点是：在生产中，在大多数工作地点上完成所指定的同一工序，同时生产过程应受制品出产的一定工作速率所节制，工作速率用單位時間所出产的制品数量来表示。

因此，固定于这些工作地点上的專用夾具應該保証該工序的生产周期在同样的工作速率范围内。在大量生产中由于工序的划分，工作速率可能極高，但为了保証工作速率，应使用需要輔助时间最少的快速作用夾具（偏心輪式、杠杆式、气压式、液压式等各种夾具）。

成批生产根据批量的大小分成小批生产和大批生产。在成批生产中，每一工作地点的工作都有周期性。这时，除了供某种部件或零件用的專用夾具以外，还可以使用适合整批部件或零件的通用夾具。

采用快速作用或非快速作用夾具（螺旋夾具、楔条夾具等）的合理性問題，可以根据基本時間和輔助時間的对照来决定。

在工序中輔助時間比基本時間显得很少的时候，采用价格較昂贵的快速作用夾具就会显得不适当。

最后，在制造單个制品的單件生产中，主要是采用适合于一切生产项目的通用夾具。

但是，在單件生产中，当部件和零件的規格統一程度很高时，可以实行一定部件組和零件組的成批生产。在这种情况下，應該采用快速作用夾具来装配和焊接。

● 生产綱領 (Производственная программа)或可称生产計劃，即年产量計劃。

——譯者

6) 制品的結構

零件拼合成制品的形狀，零件在部件內的尺寸和位置特点，制品的总体尺寸等等都是决定夾具初步方案时的重要因素。

焊接結構按其形狀可以分为平面結構和体积結構；按其用途可以分为金屬結構、鍋爐結構和机器結構。

夾具應該滿足的条件要看它們是为了怎么样的制品而設計的。

对于金屬結構來說，其特征是它們的尺寸很大，并且为了它們的装配和焊接所使用的旋轉夾具，其裝置極为复杂。当單件生产时，只限于使用最簡單的夾具。当大批生产金屬結構的構件时，例如，制造高楼大厦的構架立柱时，使用手动或机动的旋轉夾具和机械裝置極有成效。对于多数鍋爐和机器結構，旋轉夾具的裝置不会有什么大的困难。

对于焊接的机器結構，在装配时零件的定位和固定可以采用圓筒形和圓錐形的定位器，V字鉄，螺旋的、杠杆的、偏心的和其他的压夾器来解决。在金屬焊接結構中通常采用擋板或止动銷作为定位元件，而采用机械式非快速作用的压夾器作为夾紧裝置。但标准的金屬結構部件，当它們是成批生产时是例外的。在这种情况下，显然是适宜于采用快速作用的裝备。

無論是在制品的装配过程中或焊接过程中，制品在夾具中的最有利的裝置以及点定焊部位能否接近、是否有所要求的旋轉數以便在平焊位置焊合大多数焊縫，都决定于制品中焊縫的位置和長度。

环形焊縫、縱向焊縫和曲綫形焊縫的总長度、它們的位置以及所装配制品的零件厚度都是决定焊接方法时的原始資料。

最后，从制品的重量可以得出关于装配和焊接过程中迴轉或傾斜制品的可能性和合理性的初步概念，以及用什么方法（用夾具、用起重机或用夾具和起重机协同动作）来实现这些动作的初步概念。

b) 制品的制造工艺

制造工艺也是确定夾具方案的重要因素。

現在我們來依次討論製造製品的三種組成工藝的影響：坯料製造工藝、裝配工藝和焊接工藝。

坯料製造工藝 坯料在鍛造、沖壓、用剪斷機剪切、用氣割或經機械加工後便可以着手用夾具裝配。這時零件可能是最終加工或者是預先加工。

上列各種方法得到不同的坯料精確度。

在機械加工或沖壓時邊緣光潔度和坯料尺寸的精確度比其他加工方法要高得多。

採用氣割的零件，其表面質量決定於許多因素：割炬的移動速度和均勻性、氧气的純度和壓力、金屬表面的潔淨程度、金屬表面的形狀（是否起伏不平）等等。

由於這個緣故，手工氣割時很難獲得具有嚴格公差的零件尺寸。因此在確定夾具方案和配置擋鐵位置時，應該避免沿氣割的邊緣上來定位。

精度很高的機械化氣割可以保證切割表面十分光潔，並可得到尺寸偏差範圍不大的坯料。

用這種方法所製造的零件，在安置到夾具上時完全適宜於沿其邊緣來定位。

坯料的偏差可能有二種類型：尺寸偏差和表面形狀的偏差。

第一種偏差影響定位裝置型式的選擇，後一種則影響到壓夾器的結構。

坯料的精確度應該保證不用配合工作來裝配部件，這就可以達到部件的互換性、可以使隨後的總裝配容易，並可免去選擇的必要性。

擋鐵和定位器的配置應該能滿足坯料在通常加工方法下的尺寸公差範圍內的裝配條件。

因此，用作部件的焊前裝配的夾具中，如果部件是用手工氣割法所割成的零件來組成時，不僅應該採用剛性的，而且是可拆的、可換裝的或可調節的擋鐵和定位器。

對於精度相當高的坯料，通常適宜於採用剛性的或可退出的定