

# 钢的碳化物分析

H. M. 波波娃著



机械工业出版社

# 鋼的碳化物分析

H. M. 波波娃著

伍 峴 峰 譯



机械工业出版社

1959

## 內容簡介

本書闡明碳化物分析的理論基礎，而碳化物分析是研究合金結構的一種新的物理—化學方法。

所敘述的研究碳化物相的各種方法——金相的，X-射線的，磁性測量的，以及化學的一些分析——使有可能定量地研究不同成分的結構鋼及複雜合金耐熱鋼在熱處理以及變形時相的轉變。

本書援引了某些研究工作者在研究鋼的回火脆性，焊接的熱影響、第二次硬度，淬火深度等問題時採用碳化物分析的一些結果。

本書適於從事金屬學、金相學以及鋼的熱處理工作的工程技術人員閱讀。

NO. 3056

---

1959年10月第一版 1959年10月第一版第一次印刷

787×1092<sup>1/25</sup> 字數97千字 印張4<sup>24/25</sup> 0,001—3,450冊

機械工業出版社(北京阜成門外百万庄)出版

機械工業出版社印刷厂印刷 新華書店發行

---

北京市書刊出版業營業許可證出字第008號 定價(11) 0.79元

# 目 录

|   |           |
|---|-----------|
| 緒言 .....                                  | 5         |
| <b>第一章 碳化物分析的理論基础 .....</b>               | <b>6</b>  |
| 1 鋼中碳化物相 .....                            | 6         |
| 2 碳化物相的研究方法 .....                         | 29        |
| 3 阳極溶解与化学溶解的区别 .....                      | 31        |
| 4 阳極上的化学反应 .....                          | 34        |
| 5 鈍化 .....                                | 37        |
| 6 电解液的成分及电流密度对阳極过程的影响 .....               | 42        |
| 7 离析碳化物用的电解法的某些特点 .....                   | 48        |
| 8 碳化物离析法的檢驗 .....                         | 53        |
| <b>第二章 从鋼及合金中离析碳化物的方法 .....</b>           | <b>59</b> |
| 1 离析碳化物的化学方法 .....                        | 59        |
| 2 測定碳鋼及低合金鋼中碳化物相用的电解方法 .....              | 62        |
| 3 高合金鉻鋼中碳化物相的測定 .....                     | 74        |
| 4 中央黑色金属科学研究所的測定高速鋼中碳化物的方法 .....          | 75        |
| 5 奥氏体鉻鎳鋼中碳化物的測定 .....                     | 75        |
| 6 高鉻鋼中碳化物的測定(立方晶系碳化鉻的离析) .....            | 76        |
| 7 高合金鉻鎳鉬及鉻鎳鈷鋼和鎳基合金中碳化物的离析 .....           | 79        |
| 8 測定耐热合金中碳化物的布洛克 (Н. И. Блок) 法 .....     | 79        |
| 9 在恒定不变的条件下离析碳化物相 .....                   | 80        |
| 10 碳化物局部分析法 .....                         | 83        |
| 11 用交流电离析碳化物的电解法 .....                    | 85        |
| 12 分部分析 .....                             | 86        |
| <b>第三章 碳化物的微分分析 .....</b>                 | <b>87</b> |
| 1 方法的特点 .....                             | 87        |
| 2 从渗碳体及碳化鉻中分离出特殊碳化物 $MeC$ 及 $Me_2C$ ..... | 89        |
| 3 測定高分散的碳化釔、碳化鋁、碳化鈦 .....                 | 92        |
| 4 从碳化釔及碳化鋁中分离渗碳体 .....                    | 93        |
| 5 从碳化鈦中分离渗碳体 .....                        | 94        |
| 6 鋨及鐵的二元碳化物与立方晶系碳化鉻的分离 .....              | 94        |

|                     |            |
|---------------------|------------|
| 7 三角晶系碳化鉻与渗碳体的分离    | 95         |
| 8 鋨及鐵的二元碳化物与碳化鉻的分离  | 96         |
| 9 鉻、釔、鐵的碳化物的單獨測定    | 96         |
| 10 碳化銨的測定           | 97         |
| <b>第四章 鋼中碳的微分測定</b> | <b>99</b>  |
| 1 物理分离法             | 100        |
| 2 化学分离法(分解法)        | 102        |
| 3 比色法               | 107        |
| <b>第五章 碳化物分析的应用</b> | <b>111</b> |

## 緒 言

鋼中碳化物相状态的研究能够帮助解决金屬学中許多重要問題。碳化物分析是用于測定碳化物数量和化学組成的綜合化学方法。近年来碳化物分析获得了广泛的开展。基什金 (С. Т. Кижкин), 查夫亞洛夫 (А. Ф. Завьялов), 巴可什切因 (С. З. Бокштейн), 那什可 (Н. Ф. Лашко) 等借助它在研究鋼的組織及机械性能方面完成了許多工作。

書中叙述了碳化物分析的方法和拟定与檢驗它們的办法。为了成功地运用和发展碳化物分析就必须联合許多科学部門：金屬学、电化学，以及化学分析。这些学科中的基本原理，凡被采用于碳化物分析中的均介紹于碳化物分析的理論基础的專門一章中。

闡明各种方法的試驗和应用的實驗資料是在基什金實驗室中由作者与實驗室同事們：查斯納夫 斯卡婬 (Л. В. Заславская), 普納脫諾娃 (А. Ф. Платонова), 雷宾娜 (М. Ф. Рыбина) 及 薩罗金娜-列諾娃 (К. П. Сорокина-Леонова) 共同研究所得，作者对她们頑強的創造性的劳动表示深深的謝意。

恩·姆·波波娃 (Н. М. Попова)

# 第一章 碳化物分析的理論基础

鋼及鐵碳合金大部分是多相系統，其中有碳在 $\alpha$ -鐵及 $\gamma$ -鐵中的固溶体，同时还有碳化物及其他各相。碳化物相的状态(数量、成分、形状、颗粒尺寸、分布以及与固溶体的联系)决定鋼的最重要的物理-化学性质及机械性能。

热处理改变了碳化物相及固溶体的状态使人们获得了各种性能的鋼。鋼淬火的目的是使碳化物完全或部分地溶解。由于鋼中所含合金元素的不同使淬火后得到奥氏体的或者馬氏体的組織(圖1及2)。奥氏体是碳在 $\gamma$ -鐵中的固溶体，而馬氏体则是碳在 $\alpha$ -鐵中的固溶体。某些研究工作者認為馬

1 鋼中碳化物相

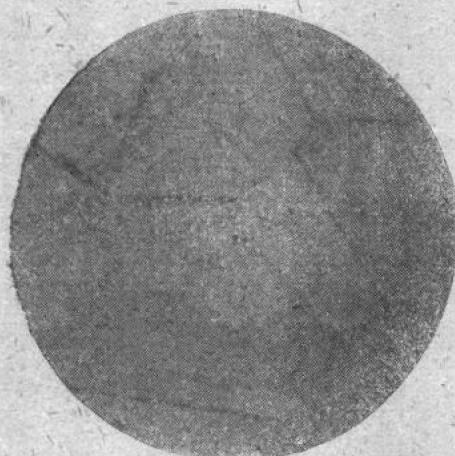


圖1 奧氏体淬火鋼(0.45% C, 7% Mn)的組織。淬火950°C—15分鐘，水， $\times 500$ 。

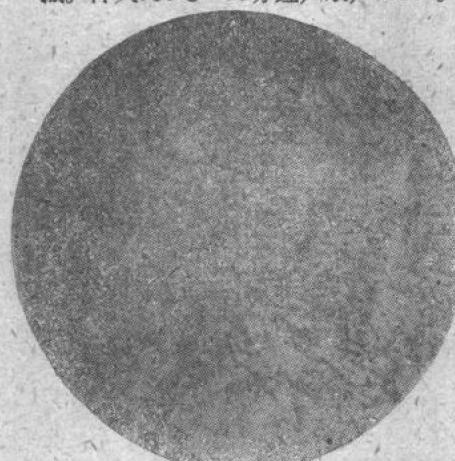


圖2 淬火鋼(0.45% C, 7% Mn)中在液氮中冷却后針狀馬氏体的顯現。淬火950°C—15分鐘，水， $\times 300$ 。

氏体是分散硬化的产物也就是 $\alpha$ -鐵結晶与析出的微小滲碳体的不均匀混合体。

鋼在回火时固溶体分解，析出碳化物。析出过程的速度与温度有关，而析出的程度则决定于加热的时间。碳化物析出成为針状、片状以及各种形状和尺寸的颗粒。碳化物的尺寸和形状是与组成该碳化物不可缺少的元素的扩散条件有关。在珠光体的转变范围内从奥氏体分解析出片状的滲碳体（圖3）。滲碳体片的厚度变化在某些情况下从0.00001到0.002毫米。碳钢淬火成为馬氏体并随即在高温回火后出现球化的碳化物。颗粒的大小在从分子大小到0.025毫米的直径或者更大些的范围内变动（圖4）。如果碳化物析出成为高度分散的状态，则钢的硬度和强度就增大。回火时碳化物长大太就使钢的硬度降低（圖5）。随着碳化物微粒形状的不同钢的机械性能各异。片状碳化物使钢具有較大的强度，但

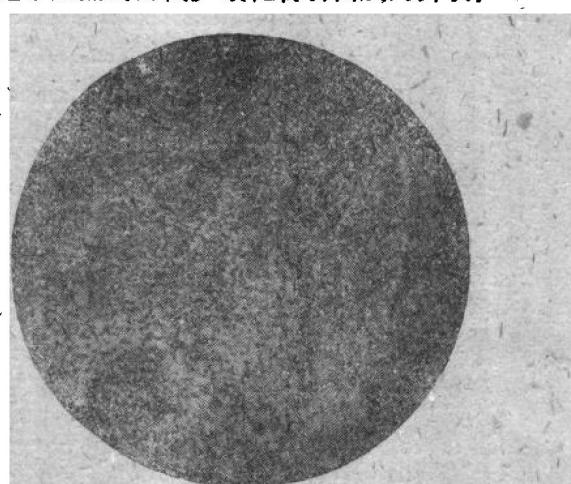


圖3 Y10號鋼的退火組織。片狀珠光體。  
 $\times 800$ 。

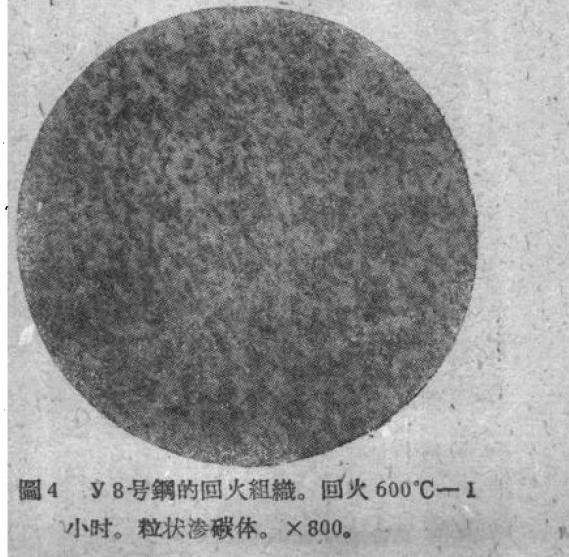


圖4 Y8號鋼的回火組織。回火 $600^{\circ}\text{C}$ —1  
小时。粒狀滲碳體。 $\times 800$ 。

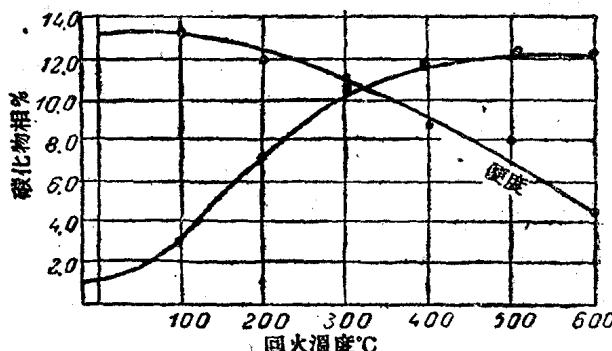


圖 5 回火溫度对 Y8 号鋼的硬度及鋼中碳化鐵含量的影响。

使其可塑性低于含有粒状組織的鋼 (圖 6)。

碳化物的分布情况对鋼的性能的影响很大。沿晶粒边沿析出碳化物使鋼具有脆性。均匀分布而細微的碳化物使鋼的性質优良。某些合金元素的加入能促使获得高度分散且均匀分布在固溶体中的碳化物。

特殊碳化物对鋼的性能的各种影响主要是由回火时它們生長的不同速度来决定，而碳化物的凝聚速度与碳化物的化学成分有关，此种化学成分影响碳化物相与

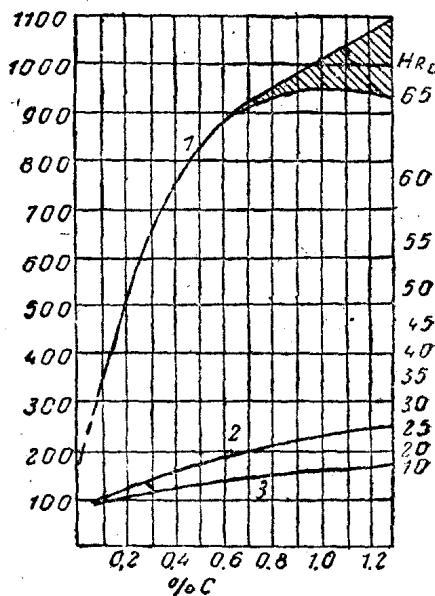


圖 6 組織对各种含碳量鋼硬度的影响:  
1—馬氏体(淬火); 2—珠光体(空气中冷却);  
3—球化碳化物。

固溶体之間交換反应的强度。碳化物的化学成分是根据它們的稳定程度而改变。在稳定的状态下碳化物溶解的元素比介稳定的状态下較少些。在复杂合金鋼回火时可析出各种结晶化学組織的碳化物。它們析出的次序有确定的規律。

新相的生成是按照且可夫的定向及尺寸对应原理进行，也就是决定于结晶组织的特性，同时与反应相中各元素浓度比及原子扩散速度有关。在复杂合金钢中可以同时出现几种碳化物相。

钢或铁碳合金的化学成分及其熔炼和热处理条件决定着所生成的碳化物的数量及性质。为了研究碳化物相采用了从钢中离析碳化物的化学方法及电化学方法。因为碳化物对某些化学试剂有很大的稳定性，所以能够把碳化物与金属相分开。

碳化物的化学稳定性与碳化物微粒的大小及其表面状态有密切的关系，因为表面大小、晶格松疏度及其他因素影响到各种化学反应的进行。分散的碳化物对化学试剂的稳定性比凝聚的碳化物较小。随碳化物成分的改变而改变碳化物的化学性质：化学稳定性较小的元素使碳化物的化学稳定性降低，而稳定性大的则使之增高。

对于碳化物的化学性质及电化学性质研究尚少。应当慎重地对待为数不多的已出版的资料，因为其中所记载的大部分是合成碳化物的性质，没有考虑到它们的粉碎度以及制造方法的。

合成的碳化物与从钢中析出的碳化物不同。其性能的差异是由于分散度不同以及化学组成不同而引起的，因为合成的碳化物大部分是没有加入合金元素的，而从合金中析出的碳化物则是加有许多合金元素的。

天然的或者是合成的碳化物种类很多，但其中只有较少一部分能在铁碳合金中或者钢中找到。某些合金元素能在特殊合成条件下形成碳化物但不能在钢中生成碳化物：如，镍、钴、锰、硅及硼的碳化物在钢中不曾遇见过。

$\text{Ni}_3\text{C}$ ,  $\text{Co}_3\text{C}$ ,  $\text{Mn}_3\text{C}$  的不出现可能是由于这些碳化物对热处理不稳定，当它们被加热到超过 $300^\circ\text{C}$ 时即行分解。碳化硅和碳化硼既对热处理很稳定，对化学作用也很稳定，但它们在钢中不生成，因为生成它们必须在很高的温度下，而这种温度是热处理及冶炼时都不采用的。也可能是与氧的亲和力强，以及这些元

素在鋼中的濃度很小而在鐵中的溶解度很大以致妨礙了它們的生成。

在鋼中最常見到的碳化物按結晶化學組織可分为下列几組：

1. 渗碳体型的碳化物，正斜方晶格，相应組成是  $(Fe, Me)_3C$ ，其中  $Me$ ——鉻、錳、鉬及其他善于溶在滲碳体中的元素。

2. 間隙相（Фазы внедрения）：

a)  $MeC$  型碳化物，立方晶格，其中  $Me$ ——鉻、鈦、釩、鎢。

b)  $MeC$  及  $Me_2C$  型碳化物，六方晶格，其中  $Me$ ——鉬、鈷。

3. 有立方晶格的  $Me_{23}C_6$  型碳化物：

a) 立方晶格的碳化鉻及其衍生物，其衍生物的通式为  $(Cr, Me)_{23}C_6$  其中  $Me$ ——鐵、錳、鉬、釩、鈷、鎢。

b)  $Fe_{21}(Mo, W)_2C_6$  型立方晶格的碳化鉬（鈷）。

4. 三角晶系碳化鉻 ( $Or, Me)_2C_3$ ，其中  $Me$ ——鐵、錳、鉬、釩、鎢、鎧、鎳。

5. 通式为  $Me_6C$  的碳化物： $Me^1Me_n^2C$  型及  $Me_n^1Me_{2n}^2C$  型，其中  $Me^1$ ——鐵、鈦、鎢、鎳； $Me^2$ ——鈷、鉬、鉻、釩。

### $Me_3C$ 型碳化物

滲碳体的結晶有复杂的正斜方晶格，晶格参数  $a = 4.514 \text{ \AA}$ ；  
 $b = 5.079 \text{ \AA}$ ； $c = 6.730 \text{ \AA}$ 。熔点—— $1650^\circ\text{C}$ ；密度——  
 $7.67 \text{ 克/厘米}^3$ 。

滲碳体是碳鋼及低合金鋼中最重要的相。它在淬火鋼回火时馬氏体分解的第一阶段出現或是在恒溫轉变时奧氏体分解的第一阶段出現；但是也有假定認為，固溶体分解时在第一阶段所产生的碳化鐵在成分上及組織上与滲碳体有所不同。

衛菲尔（Вефер）和涅齐尔（Незэр）曾用磁场作用于碳化鐵的悬浮溶液，企圖得到不同成分的碳化鐵。用这种方法处理过的碳化物沉淀的化学成分是与鋼的回火溫度有关。低于  $300^\circ\text{C}$  回

火时曾得到了  $\text{FeC}$ ，在  $300^{\circ}\text{C} \sim 600^{\circ}\text{C}$  之間得到  $\text{Fe}_2\text{C}$ ，而在  $700^{\circ}\text{C}$  得到  $\text{Fe}_3\text{C}$ 。X-光分析沒有找到新相，但在每一分析部分都找到滲碳体。

阿尔布卓夫 (М. П. Арбузов) 和庫尔就莫夫 (Г. В. Курдюмов) 用 X-光对單晶体所作的分析試驗指出，在低于  $300^{\circ}\text{C}$  回火时發現有新的碳化物相。庫尔就莫夫用分子式  $\text{Fe}_x\text{C}$  表示之，并假定它的組成与滲碳体不同。阿尔布卓夫最近作了結論，認為在低溫回火析出的相所产生的干涉圖是符合于滲碳体的变形晶格。

巴加却夫 (И. Н. Богачев) 和彼尔苗可夫 (В. Г. Пермяков) 根据回火鋼的磁性測量，認為在低溫回火时有特殊的碳化物存在，其組成与滲碳体不同。磁性測量所得类似的結論都是基于一个假想：認為相的磁性与它的分散度无关。

得約克 (Джек) 用 X-光結構分析証明，低溫碳化物的晶格与鐵的氮化物的晶格相似 (六方的) 而且定名为  $\epsilon$ -碳化物。得約克假定  $\epsilon$ -碳化物的組成与  $\text{Fe}_3\text{C}$  近似。果尔里赫 (Герлиха) 与加辛 (Госсен) 的研究証实了得約克的資料。列依門特 (Леймонт)，阿威尔巴赫 (Авербах) 及可恩 (Коэн) 都同样地認為特殊的低溫碳化物的存在是有可能的。

克留乞可 (Ю. А. Клячко) 与沙皮罗 (М. М. Шапиро) 根据低溫回火鋼所得的碳化物的化学性質的研究作出結論認為；低溫碳化物的組成是  $\text{Fe}_3\text{C}_2$ 。但是用不同含碳量的碳鋼在  $200 \sim 450^{\circ}\text{C}$  之間回火后析出的碳化物所作酸性水解試驗証明在所有回火溫度下只得出同样的碳化物，它的組成相当于  $\text{Fe}_3\text{C}$ 。

在低合金鋼中滲碳体总是先于特殊碳化物而析出。滲碳体在回火的第一阶段析出是由于它的結晶特性，同时因为碳扩散的速度比那些只是在高溫下才开始运动的合金元素的扩散速度要快得多。因此生成滲碳体所必要的碳原子与鐵原子的接触比生成特殊碳化物所必要的原子組的出現要快一些。

某些研究工作者認為在奧氏体中有与滲碳体組織相近的原子

組合物。滲碳體的晶格构造使  $\gamma$ -相原子有可能重新排列而成为滲碳體的正斜方晶格。因此在奧氏体等溫轉变时滲碳體很容易从  $\gamma$ -相生成。

滲碳體的微粒可能是片狀，也可能是球狀（見圖3，4）。微粒的形状影响到它們的化学活性。片狀滲碳體的表面比球狀滲碳體的較展开，以致对化学試剂不太稳定。分散度也有同样的影响。

微粒的大小和形状与  $\alpha$ -或者  $\gamma$ -固溶体分解时滲碳體析出的速度有关，而析出速度本身又与合金冶炼法及热处理的規范有关。阿尔布卓夫曾經确定过滲碳體微粒尺寸的大小。鉻、鈷、鎢、鉬的合金鋼低于350°C回火时所析出的滲碳體晶粒有同样的尺寸，也就是说晶粒的大小的生長在第一阶段时与所加合金元素无关。存在这些元素时碳化物凝聚在較高的溫度开始，这溫度要看所加的合金元素而定。合金元素的阻碍作用与溶有这些元素的碳化物晶格的原子鍵的緊密度有关。碳化物結晶的形状也与合金元素的性質有关系。

滲碳體能溶解相当数量的錳、鉻、鉬，实际上不溶解鈦、鋨、钽（表1）。

滲碳體的化学性質比其他的碳化物研究得較詳細。根据旦莫夫的数据碳化鐵的电位比金屬鐵高0.032伏，但根据特那威尔斯和季波尼达的測量碳化鐵与  $\alpha$ -鐵的电位差在中性介質中达到0.230伏。


克留乞可的研究証实了这些結果。相与相之間的相对电位是根据电化学反应进行的条件而变化。在加上外电流时  $\alpha$ -鐵与滲碳體的电位就靠近。在非常小的电流密度时發現最大的电位差，而在很高的电流密度时电位差很小，这时电流密度高到可以使碳化物与金屬鐵同时溶解。因之在低的电流密度下使鐵的碳化物与金屬分离是合理的。

用酸溶解合金或鋼可以分离出凝聚的滲碳體。这种相的分离


表1 元素在钢的碳化物中的溶解度

| 碳化物                                  | 元素 | 元素的溶解度 %     |              |
|--------------------------------------|----|--------------|--------------|
|                                      |    | X-光分析数据      | 化学分析数据       |
| 渗碳体 $\text{Me}_3\text{C}$            | Mn | 无限           | —            |
|                                      | Cr | $\geq 23$    | $\geq 25$    |
|                                      | Mo | $\geq 1$     | $\geq 13$    |
|                                      | W  | $\geq 0.5$   | —            |
|                                      | V  | 0.1          | $\geq 3$     |
| 三角形碳化铬<br>$\text{Me}_7\text{C}_3$    | Ti | 0.01         | 不溶解          |
|                                      | Fe | $\geq 50$    | $\geq 66$    |
|                                      | Fe | $\geq 35$    | $\geq 40$    |
| 立方形碳化铬<br>$\text{Me}_{23}\text{C}_6$ | Cr | $\geq 25$    | $\geq 30$    |
|                                      | Mo | $\geq 50$    | 50           |
|                                      | W  | $\geq 50$    | 50           |
| 碳化钒 VC                               | Fe | —            | 不溶解          |
|                                      | Cr | $\geq 5$     | 6            |
|                                      | Mo | 大量溶解         | —            |
|                                      | W  |              | —            |
|                                      | Fe | —            | 不溶解          |
| 碳化钛                                  | Fe | 不溶解          | 不溶解          |
|                                      | Mo | 大量溶解(无一定的数据) | 大量溶解(无一定的数据) |
|                                      | W  |              |              |
|                                      | V  |              |              |
|                                      | Cr | 不溶解          | 不溶解          |

方法可能引起渗碳体的分解。渗碳体在强酸作用下分解放出甲烷和氢气：

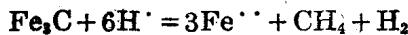

在弱酸作用下随反应进行放出游离(无定形)碳：

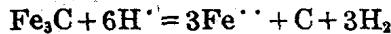

溶液中有大量的二价铁促使第二反应的进行。

碳化铁的化学活泼性与温度有密切的关系。如在室温条件下凝聚的渗碳体很少溶解在稀盐酸中，但加热到60°C则全部分解于

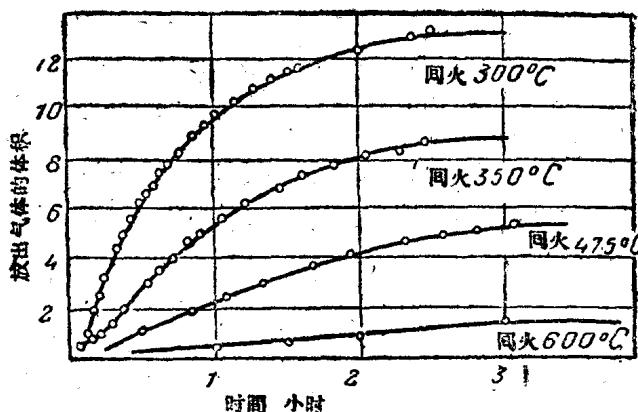


圖 7 分散度对于在 0.1N HCl 溶液中的碳化铁分解速度的影响。

該試劑中。分散度对碳化鐵在 0.1N HCl 溶液中分解速度的影响表明如圖 7。此試驗采用 Y8 号鋼試樣，在 800°C 淬火，在 300~600°C 之間各種溫度下回火一小时。碳化物是在氯化鐵和檸檬酸的溶液中（陽極溶解法）兩小時內析出的。取得的碳化物沉淀用水从試樣上沖洗下來，以頃析法用水洗三次再加入 100 毫升 0.1N HCl，析出的氣體收集于刻度試管中并按時測量其數量。

試驗最後測定溶液中的鐵含量及沉淀中的鐵含量。根據鐵的總含量求出取作試驗的碳化鐵試樣的重量。再根據該試樣中含鐵量求出分解一半試樣所產生的氣體的體積●，然後依氣體體積與試驗時間的關係曲線找出半分解的時間—T（表 2）。

T 值的大小說明碳化物的穩定性。它與參與分解的沉淀數量无关。這些數據說明，低溫回火試樣中取得的高度分散的碳化物的分解速度數十倍大於凝聚碳化物的分解速度。

有還原劑時用酸使碳化鐵分解的反應按另一方式進行，所產生的氣體很少，有時完全不放出氣體。有氯化亞錫存在時碳化物的分解數量降低 1/2 到 2/3。在酸性介質中氧化劑，如過氧化氫，很快地使滲碳體分解。在中性介質中滲碳體對氧化劑則較穩定。

● 按第一式計算。

表 2 渗碳体在 0.1N. HCl 中的分解速度

| 950°C淬火后回火温度<br>°C | 試样中鐵的含量<br>(毫克) | 試驗溫度<br>°C | 試樣分解一半的時間<br>小時，一分 |
|--------------------|-----------------|------------|--------------------|
| 600°C—1 小时         | 73.4            | 22         | 52小时               |
|                    | 55.3            | 21         | 大于50小时             |
|                    | 66.2            | 21         | 大于50小时             |
| 475°C—1 小时         | 56.9            | 19         | 14小时               |
|                    | 64.9            | 20         | 13小时15分            |
|                    | 65.3            | 19         | 11小时               |
| 350°C—1 小时         | 81.8            | 19         | 2 小时40分            |
|                    | 62.5            | 20         | 2 小时30分            |
|                    | 93.0            | 20         | 2 小时30分            |
| 300°C—1 小时         | 76.7            | 22         | 1 小时               |

錳熔合在渗碳体中使碳化物的化学活性增大。特别是对氧化剂的感度增强。如潮湿的富錳碳化物很快地在空气中被氧化，同时由黑色变成褐色。在酸中的分解速度也加快了，并且第二种反应开始占有优势。

熔合有鉻的渗碳体对于稀酸較稳定，容易被氧化剂所鈍化，也就是具有碳化鉻的某些性質。

研究鋼中碳和鐵的化合物的最早的一些試驗中有皮爾曼 (Бергман) 的試驗。他曾用酸来分解鋼而得到渗碳体的夹杂质。

在上一世紀的 20~40 年代中卡尔斯金 (Карстен) 的試驗會很有名望。卡尔斯金把鋼溶在酸中，离取了碳化鐵，而且研究了它的性質。但他沒有確定碳化鐵的化学特性。1878年碳化鐵的化学成分初次被苗列尔 (Мюллер) 确定，他把鋼溶在稀硫酸中并从退火鋼中得到了渗碳体。1883 年阿白尔 (Абелль) 及吉令克 (Диринг) 也同时各自地完成了这一工作。他們用鉻硫混酸分离出了渗碳体。

1885年出版了阿斯莫特 (Осмунд) 及威尔 (Вер) 的作品，他們首先采用了阳極溶解鋼样的方法，并企圖确定渗碳体在鋼中的含量。这个方法是由威依尼 (Вейль) 借用来的，他在1861 年就提議用电解方法来确定退火鋼中的碳量。所采用的电解溶液是 20% HCl。后来到 1894 年电解离取碳化鐵的方法被阿尔罗尼特 (Арнольд) 及利特 (Рид) 采用。他們用 3% 的

HCl 作电解液。在这同时期牟阿薩恩也作了許多工作，他用酸溶解鋼或用电解法，得到許多碳化物的标本，并且研究了它們的性質。

1897年米利烏斯（Милиус），法尔斯切尔（Форстер）及碩恩（Шёне）最先有系統地研究了碳化鐵的性質以及离取的条件。他們用稀酸溶解鋼屑，使試剂与空气隔离，测定退火鋼中碳化鐵的含量。他們用硫酸鋅的中性电解液阳極溶解鋼以圖取得碳化鐵的試驗沒有成功，但化学方法，即用酸溶解鋼的方法采用得較好。

馬烏列爾（Маурер）与哈特門（Хартман）在1924年改善了米利烏斯，法尔斯切尔及碩恩的方法，作了許多方法的比較，而且指出，只有用特殊的可以得到凝聚渗碳体的热处理方法处理过的鋼才能采用化学方法測定其中碳化鐵的含量。在其他条件下他們建議采用阿尔罗尼特及利特的电解法，它比較化学方法和緩些，同时他們也預告在电解时碳化鐵有分解的可能。

威菲尔和涅齐尔（1934年）在中性的饱和氯化鐵的电解液中用阳極溶解法从各种不同回火溫度的鋼样中离取了碳化鐵。古得列莫恩（Гудремон），克林盖尔（Клингер）及布那什乞克（Блашчик）（1941年）为了研究不同含碳量退火鋼中碳化鐵的化学成分，作了許多离取碳化鐵方面的工作。他們指出无论含碳量多少，在退火鋼中只有一种碳化鐵——渗碳体  $Fe_3C$ 。

1945年在基什金（С. Т. Кишкін）的实验室中为了从各种分散度的鋼中离取碳化鐵提出了一个方法，这方法的原理是在急剧冷却不下在氯化物的弱酸溶液中用电解法溶解鋼样。

### $MeC$ 及 $Me_2C$ 型碳化物

在間隙相中金屬原子組成立方的或者六方的晶格，而碳处置在八面体的空隙中間。这些相具有金屬性質，因为碳的插入本質上沒有改变金屬原子的相互連系的性質。因此固定在晶格中的所有原子很容易放出价电子而生成电子气。由此而产生好的导电性、导热性及其他金屬性質。在这些相中原子連系的紧密度表現在高熔点及高硬度方面。

为了組成这种間隙相金屬原子与碳原子的半徑必須有一定的比例。在这种情况下碳原子半徑与金屬原子半徑的比应等于或小于0.59。間隙相常常在缺少碳的情况下結晶而生成  $Me_4C_3$ ,  $Me_2C$