

270353

基本馆藏

丰满发电厂生产经验丛书



水力机械设备的检修与调整

丰满发电厂编



水利电力出版社

丰满发电厂生产经验丛书

水力机械设备的检修与调整

丰满发电厂编

水利电力出版社

内 容 提 要

本书是丰满发电厂生产经验丛书之一。本书共分发电机的机械部分、水轮机部分、调速系统和10大气压力的空气压缩机的改进等四章。书中对发电机机组轴线的检查和校正，以及支架挠度的测定等分别作了简述；对水轮机的气蚀与振动现象作了分析，并提出了防止这些现象的措施；最后，还扼要地阐明了调速器和压油装置故障的原因和检修方法。

本书可供各水电站、水电科学院(所)、设计院的工程技术人员参考；且还可供有关机械制造部门的设计人员参考。

水力机械设备的检修与调整

丰满发电厂编

*

27138712

水利电力出版社出版(北京西郊科学路二里内)

北京市书刊出版业营业登记证字第105号

水利电力出版社印刷厂排印

新华书店科技发行所发行 各地新华书店经售

*

787×1092毫米开本 * 2版印张 * 55千字 * 定价(第9类)0.28元

1960年3月北京第1版

1960年3月北京第1次印刷(0001—1,900册)

目 录

第一章 发电机的机械部分	3
第一节 转子及静子	3
第二节 推力轴承	4
第三节 导轴承	9
第四节 机组轴线检查及校正	13
第五节 机组导轴承的中心调整	28
第六节 发电机的辅助设备	30
第二章 水轮机部分	32
第一节 水轮机的气蚀与振动	32
第二节 导水机构	43
第三节 水轮机导轴承及其辅助设备	50
第三章 调速系统	53
第一节 调速器	53
第二节 压油装置	66
第四章 40大气压力的空气压缩机的改进	69

第一章 发电机的机械部分

第一节 转子及静子

大型水輪发电机的轉子由輪轂、輪幅、輪環(即磁軛)及磁極組成。此外还装有风扇和制动环。按照一般結構，对机組飞輪效应(CTD²)起决定作用的是磁極和輪環(約占总飞輪效应的90~94%)。在受离心力及冲击力的作用下，各构件联結部分的螺釘、螺栓、銷釘或鍵等，都有可能会松动甚至损坏。这些現象产生的原因：大都归咎于装配工作質量的不高，并經常是伴随着机組异常运行而出現的(如超速运行、冲击震动)。

丰满厂的几台 CB- $\frac{850}{190}$ -48 型水輪发电机在投入运行后的不长時間內，曾发现过磁極的“T”形尾鍵松动(在檢修規程內規定：机組安装后的第一次檢修时，需将磁極鍵打紧一次)。有一台发电机(五号机)的轉子由于安装質量不良，运行一段時間后的檢修檢查中发现輪環迭片下陷3~4毫米，穿心螺杆松动，甚至輪幅的固定鍵也松动(轉子、輪環与輪幅在結構上要求必須坚固，并有相当大的預应力，以防止在逸速状态下輪環与輪幅脱离)。一切产生在轉子体上的缺陷，都認為是危險的，因为它可能导致整个机組的严重破坏，所以在定期的檢查工作中，必須十分細致地去进行這項工作。

同样，靜子机座及軸承支架的結構檢查工作也是十分重要的。在一般情況下，往往有人認為檢查螺釘、螺栓、焊縫等不会发现什么問題，但是并非那样，例如丰满厂曾发现四号发电机靜子机座筋鐵焊縫开裂、机座接縫松动等現象。这些現象为

运行工作提供了教训，证明机组经常在震动情况下运行，可能会造成机件结构的松动。

定期检查测定上部支架的挠度及测定其接缝的间隙，是检查上部支架结构的有效方法。挠度的测定方法：是用起重机吊一重块如图1，并在其重块上装设一个千分表，先将机组转子的全部荷重落在推力轴承上，千分表上有一读数，然后将转子顶起，千分表上又有一读数，此千分表之变动值即为支架的挠度。

将逐次测定结果作比较，以分析支架结构变化的情况。

近来也曾采用过电气的测量方法：即所谓应变仪法。

在推力轴承负担转子重量的情况下，用塞尺检查（图1）“A”处，以判断其下侧接缝板螺栓是否松动或伸长。根据一般经验，其接合板间隙面积应不超过总接触面的十分之一。

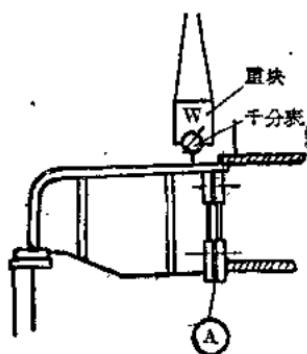


图1 发电机支架挠度测定示意图

第二节 推力轴承

悬吊式机组的推力轴承是极重要的部件，其一般结构如图2所示。在检修之前，应详细地了解其运行情况，如轴瓦温度、油的质量等。在检修时，要检查轴承绝缘情况（一般规定用1000伏摇表测定其绝缘电阻值为0.3~1兆欧以上），根据存在的缺陷采取有效的措施。

一、镜板与轴瓦的修理

镜板是整个机组中表面光洁度最高的($\nabla\nabla\nabla_{10}$)零件，如发现其表面有磨损痕迹即须进行研磨。研磨工作必须这样进行：

磨具是用一平台($\phi 200$
 ~ 300)如图3所示，底部包好洁淨毛毡，在毛毡上涂抹一层用煤油調和好的研磨剂(如苏联ГОИ研磨膏)。将鏡板表面擦淨后，用磨具在其表面順回轉方向研磨，在研磨工作中必須保持清洁，避免落灰并随时清洗擦淨鏡板表面，研磨后立即擦淨，涂抹一层不含水分的黃油，再复盖一层描图纸，存放于空气干燥(温度在15
 $\sim 20^{\circ}\text{C}$)的地方。

对軸瓦表面的質量要求：是很明显地看到其接触点分布是均匀的，一般要求在每平方厘米內有3~5点。根据实际經驗，大部分軸瓦在中間一段磨損較严重(图4)。这一段也就是軸瓦的支持中心，由于在荷重情况下、軸瓦产生彈性变形的結果。所以在“檢修規程”中規定軸瓦的中段应較平面稍低(約0.015~0.02毫米)，也需要根据推力軸瓦結構强度确定。对图4情况的修理，是在其磨平部分刮一遍花紋，使这些不深的刀痕(約0.01毫米)能集貯潤滑油，以改善其摩擦。

在檢修中鏡板和軸瓦仅作輕微的修理时，軸瓦扛重螺釘的高度仍可保持不变。分解軸瓦后对軸瓦托盘(有些設备扛重螺

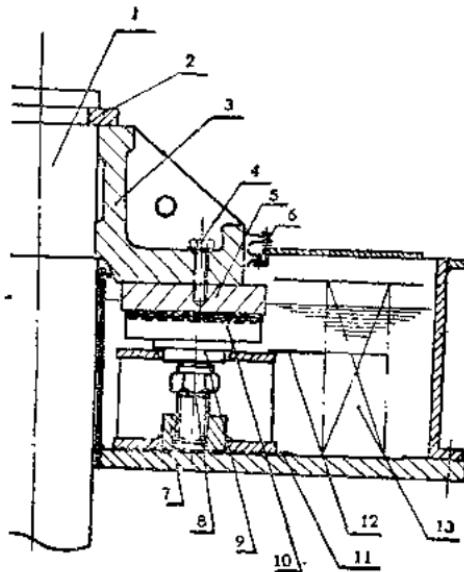


图2 推力轴承断面图

1—发电机轉軸；2—卡环；3—推力头；4—結合螺釘；5—鏡板；6—密封圈；7—軸承支架；8—扛重螺釘；9—托盤；10—扇形軸瓦；11—底板絕緣；12—絕緣板；13—冷卻器。

釘直接頂在軸瓦背面上)与杠重螺釘的接触球面, 应进行検查和妥善地保护, 因为这是非常重要的接触表面。

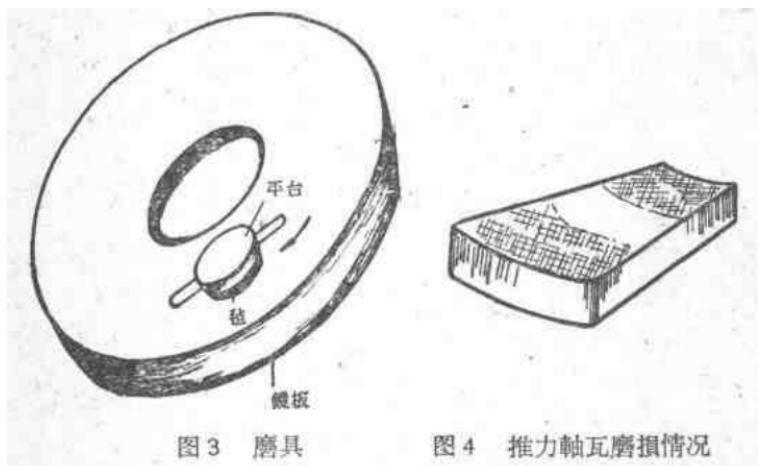


图 3 磨具

图 4 推力軸瓦磨損情况

鏡板的背面有时候会产生严重的损坏現象(图 5), 斑痕累累, 并且存在着大量的锈痕, 共原因是推力头的表面不平整(在安装时曾用砂輪打磨过), 故配合后其凸出点将鏡板背面压坏, 由于机组运行中的强大推力荷重及振动, 使接触面产生蠕动, 促使浸入的潤滑油迅速酸化, 金属表面产生大量氧化物。

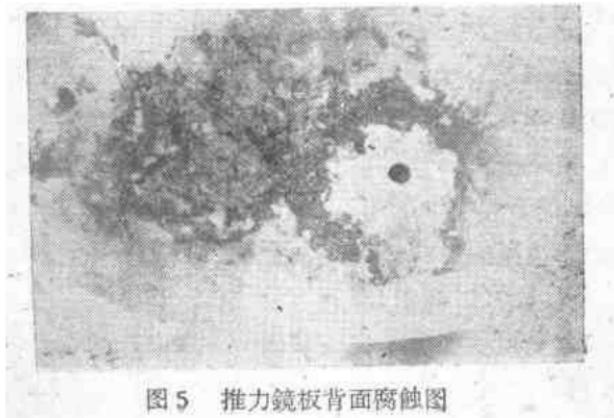


图 5 推力鏡板背面腐蝕图

因此不得不在检修中，将镜板和推力头平面重新进行加工（推力头的平面修刮将在本章第四节叙述），镜板背面用车床将斑痕车削后用磨床磨平，表面光洁度达 $\nabla\nabla\nabla_8$ ，其加工后的不平行度要求不大于0.05毫米（此数值不必严格，因在推力头修刮时会得到补偿）。

二、推力轴承的绝缘问题

规定推力轴承的绝缘电阻应为0.3~1兆欧以上。但是有时会发现其绝缘不合规定，其原因有：

- 1) 推力轴承支架底板绝缘受潮；
- 2) 轴瓦测温装置引线绝缘不良等。

经验指出：油箱内水分是绝缘电阻值降低的主要原因。因为推力轴承油箱内的冷却水管有一部分是高于静止油面的，在这种情况下，水管内部的充水会在管壁上凝结大量水分，而且这些水分沉积在油箱底平面，故使底板绝缘物受潮。从结构上来说，底板绝缘高出与油箱底平面的轴承是比较好的。

三、推力轴承扛重螺钉打紧与运行中分担荷重的关系

推力轴承扛重螺钉的打紧工作是十分重要的，必须在机组轴线校正后认真进行（本章第四节对机组轴线校正有详细叙述）。因为如果扛重螺钉的紧度不一样，则机组推力荷重在每块轴瓦上的分布也不均衡。极可能产生轴瓦过载而损坏。

扛重螺钉打紧的方法：以水轮机导轴承处设置的Y及X两方向的千分表为

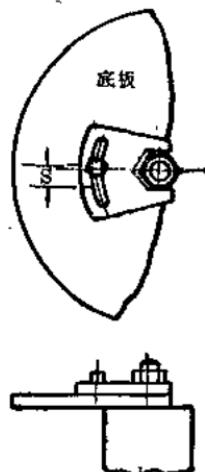


图6 推力轴瓦扛重螺钉锁紧板移动距离的测定

監視工具(根据轉軸的現有弯曲值及其弯向,計算出将推力軸瓦調平后轉軸的位置,也就是千分表应指的讀数。然后每打一遍依据千分表的讀数,来監視應該打緊某方向的某个螺釘,并用電話指揮。直达到到要求值为止),用同重量的錘,使一样的力氣并順着一定方向輪流打緊。每打一遍后記錄各螺釘鎖錠板之移动值“ S ”如图6,一般這項工作要打十几遍以上。因此最好由三人輪流每人打一遍,这样可基本上保持落錘力量的均衡,直至符合千分表的要求值,并移动值 S 在几遍之内不再变动或变动极小时,方可停止該項工作。表1是丰满厂8号机的軸瓦扛重螺釘打緊記錄与該机组运行后的軸瓦溫度作比較分析,就可以知道軸承溫度可以反映出軸瓦的受載情況。經驗證明:軸

表1 軸瓦扛重螺釘打緊記錄“ S ”值

瓦 号 次 数	1	2	3	4	5	6	7	8
ΔS (毫米)	0	0	0	0	0	0	0	0
1	3.3	7.1	2.8	4.0	4.0	1.5	2.5	2.9
2	2.5	6.0	1.0	6.1	7.0	3.0	4.3	2.5
3	3.3	7.2	4.0	1.9	1.0	2.5	6.8	4.8
4	4.0	7.5	5.0	8.5	2.0	18.2	14.2	4.7
5	2.2	3.5	1.8	4.5	3.5	1.3	2.0	1.5
6	5.5	2.0	0.2	2.5	1.7	3.0	4.5	3.0
7	2.0	1.5	1.0	1.5	2.8	0.8	1.5	1.5
8	0.8	0.5	0	1.5	1.5	1.8	3.0	0.3
9	0.4	1.0	0.8	0.5	0.2	0.7	2.8	0
10	1.1	0.8	0.2	0.5	0.4	0.8	0.3	0.5
11	0.6	0.5	0.2	0.2	1.9	0	1.4	0.7
12	0.1	0.2	0.8	0.3	0	0.2	0.2	0.5
13	0	0.5	0	0.5	0	0	0	0
运行后瓦温($^{\circ}\text{C}$)	54	53	56	54	51	51.5	52.5	55

瓦温差可以允许不大于 10°C 。但是轴瓦测温电阻必须经过校验，并且考虑其误差值在内。

四、推力轴承甩油

在丰满厂的几台新发电机的推力轴承上，曾发生过运行时甩油，不仅增加了油的消耗，而且影响了设备清洁，甚至甩油飞溅到励磁机线圈，损害电机的绝缘强度。其原因是推力头与镜板的结合平面间不平（图2），在其缝隙内浸入润滑油，在机组运行中由于接合面间的蠕动，而产生“呼吸作用”，致使油从结合螺钉4向外压出，受推力头3回转之离心作用而甩出。解决甩油的根本办法是处理镜板5，与推力头3之结合平面。曾经用图7所示方法，在结合螺钉孔内加装一条 $\varPhi 5$ 的圆胶皮圈，有效地防止了甩油。

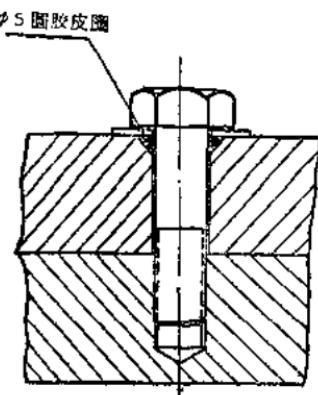


图7 加装圆胶皮圈

第三节 导 轴 承

大型水轮发电机导轴承的结构一般分为套筒式和分块式两类。兹就其运行情况作比较：

套筒式——结构上为一整体，间隙调整较困难，零件较重，检修不便，供油装置复杂，增加检修工作量，且润滑较不可靠，油质变化较快。但其支持部分较分块式为坚固，轴瓦间隙调整后不易改变。

分块式——结构上分块式轴瓦的间隙调整较容易，零件较轻便于检修，供油简单可靠。但是其轴瓦扛重螺钉是一弱点，间隙调整好后容易改变。

现代最广泛采用的是分块式导轴瓦。

一、分块式导轴承的检修

由于结构简单，因此检修工作就比较容易。在拆下油箱之后就可测量轴瓦间隙。其方法在大型发电机是这样的：将每块轴瓦背侧用二个螺丝千斤顶住，如图8所示。然后用塞尺测量其间隙值“ δ ”。但是应该注意在安装螺丝千斤顶时，必须保持转轴不产生偏移。因此往往需要在转轴的适当位置（如法兰）预先安装Y, X方向两个百分表作监视。还应该指出：由于轴瓦在运行中受压力的结果，扛重螺钉球面会将其背侧顶压出一个直径不大（约3~5毫米）而深度为2~3毫米的凹坑，并且其位置也不在轴瓦凹槽之中心，故必须在测量前将轴瓦依转轴方向用手推靠扛重螺钉，这样测出的结果才是真正的运行间隙（扛重螺钉是35号钢制成的，其圆头表面是经过了表面硬化处理达 $R_c 61^\circ$ 故不会变形）。

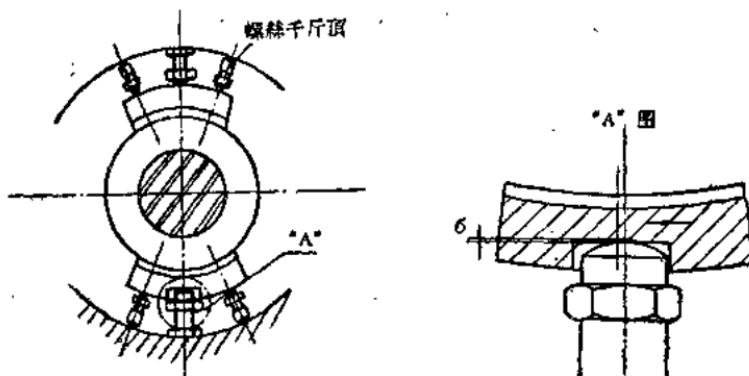


图8 发电机导轴承间隙测量示意图

分块式导轴瓦的合金表面，在一般情况下很少会出现磨损现象，在轴领上（图9）带有导油孔的轴承，却往往使导油孔回转的水平线上的轴瓦表面被磨损，分析其主要原因是因为导油

孔边缘粗糙和油内含颗粒性杂质。

經驗証明：經仔細修理过导油孔边缘的軸領也会出現磨損，故在每次檢修时对油箱的清扫工作必須予以重視。

二、导軸承损坏实例
在几台不同型式的机組中，曾經发生过导軸承损坏事故有：

1. 缺乏潤滑，軸瓦合金熔化——属于值班人員的过失，在起动时（一台厂用1500千伏安的机組）未仔細檢查油箱油面。

2. 軸电流燬坏了軸瓦絕緣，軸瓦表面被燒損——属于安装人員的过失，在装配时破坏了軸瓦絕緣壓板上一个螺釘的絕緣套。

3. 由于运行中发电机事故所产生的横向冲击力，而使分块导軸瓦的扛重螺釘损坏——属于制造工艺上的粗糙，扛重螺釘螺紋配合間隙太大。

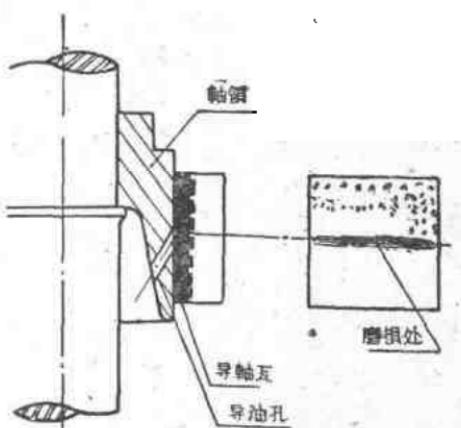


图 9 发电机导軸瓦磨损情况

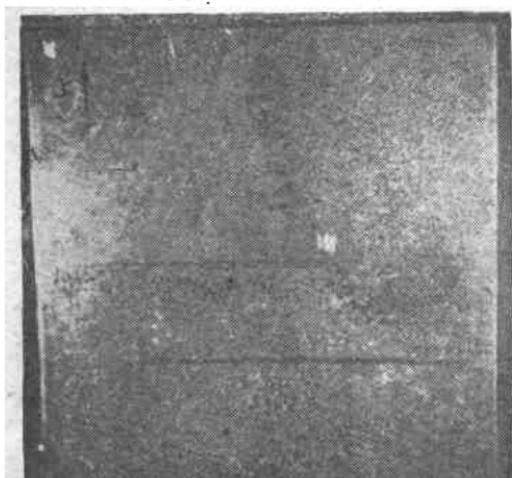


图 10 轴电流噬伤的导軸瓦

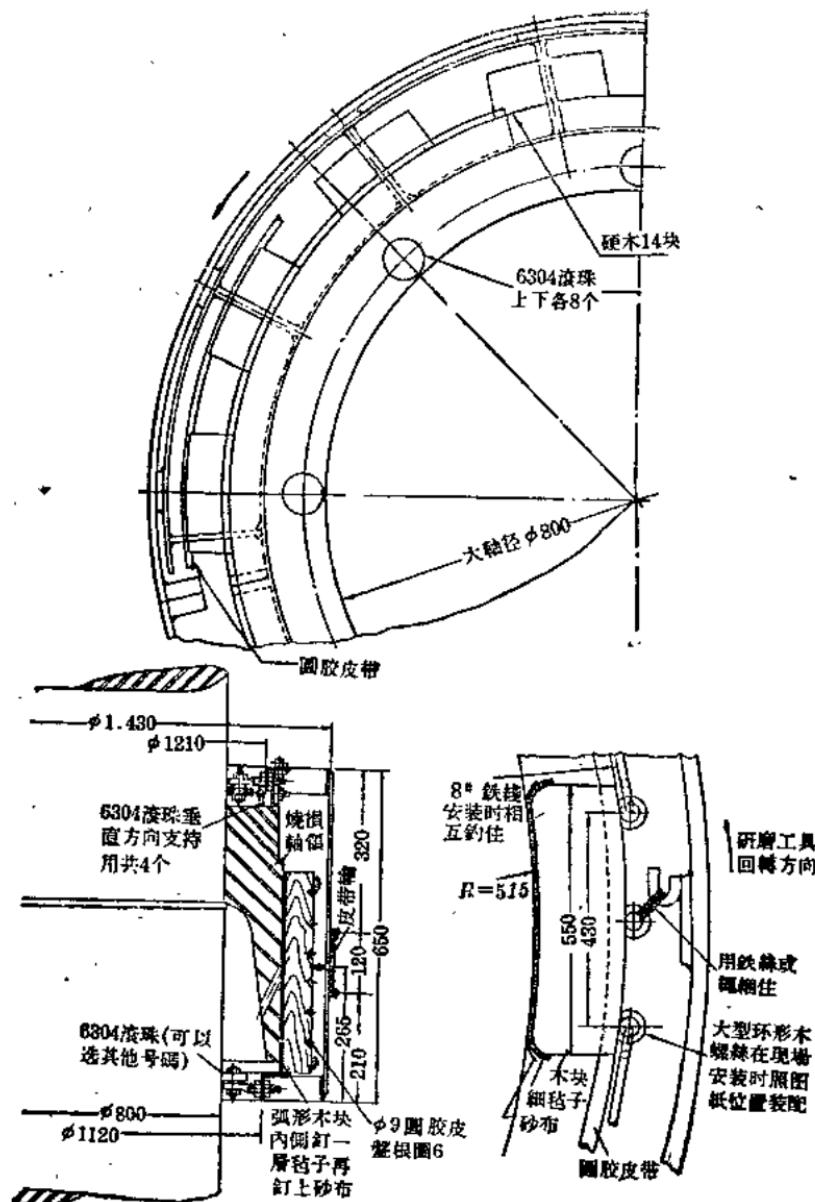


图 11 发电机轴颈研磨工具

其中最严重的是轴电流的损坏在二号机组上曾发生过。不仅是上部导轴承，而且下部导轴承作为轴电流的回路也严重地遭到破坏。被轴电流损伤的块式导轴瓦如图10所示。轴领表面的修复工作是比较困难的，轴领直径在1米以上，而且是发电机转子体不可拆卸的一部分。当时采用了一套机械化研磨工具（如用铸铁套加金刚砂，人工研磨则要延长修复时间10倍以上），其构造如图11所示。龙形回转架在足够强度的情况下要求尽量轻便。这些回转架由纵向及横向共20个滚珠轴承所支持，木块的内侧弧面应与轴领相符，内侧面钉上细毛毡和粗砂布。木块周围等分排列，用若干根橡胶带绷紧使其具有一定的压力。橡胶带的多少和松紧程度，要根据回转的速度和电动机容量的大小来决定，过紧可能不转动，过松则木块在回转时会因受离心力而脱离轴领表面。木块与木块之间两端用铁线锁挂，木块组和龙形回转架是独立的两部分，木块组用铁线挂在回转架上，当回转架转动时，木块组也随之转动。

研磨分三个阶段：第一阶段是粗磨，可用粗砂布（也可以用油石）经常浇注煤油，以增加研磨效果，并且要定时检查砂布，及时更换，这样直到损伤表面完全磨去为止。第二阶段是细磨，在木块的毛毡上涂抹用煤油稀释的金刚砂进行研磨。第三阶段是精磨，用煤油稀释“ГОИ”研磨膏进行研磨，直到表面光洁度达到 $\nabla\nabla\nabla$ 为止。

第四节 机组轴线检查及校正

除安装机组或检修机组吊转子外，在运行机组的摆度增大，并且通过一系列的轴承中心调整及其他工作尚不能奏效时，确认为机组轴线已发生了变更，才需要进行检查对推力轴承的不垂直，及转轴法兰的曲折进行校正。但是这项工作是比

較重要的，并且在校正盤車測量時，機組轉子部分的檢修工作是不能同時進行的。檢查的方法有下列二種：

1) 挂線法——經驗證明，用作檢查轉軸法蘭曲折較為適宜；

2) 盤車法——廣泛應用於機組軸綫檢查。但推力頭與轉軸配合有間隙的結構情況下，不完全適用。

1. 挂線法 在相距 90° 的四個位置上挂上鋼絲，其上端固定在發電機輪轂上，下端延長至水輪機軸頸處，系一重錘並浸沒在油(透平油)桶內(圖12)。

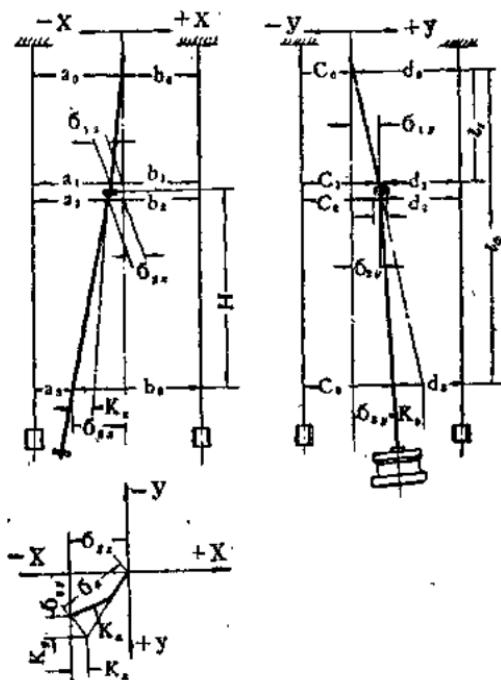


圖 12 挂線法測量轉軸弯曲示意图

所用重錘的重量按下式計算：