

171077

基本館藏

高等学校教学用書

电工測量

A. C. 卡薩特金著

高等教育出版社

高等学校教学用書



電工測量

A. C. 卡薩特金著
沈慶墀 姜兆望合譯

高等教育出版社



本書系根据苏联國立动力出版社（Государственное энергетическое издательство）出版的卡薩特金（А. С. Касаткин）著“电工测量”（Электрические измерения）1946年版譯出的。原書經苏联部长會議直属高等教育委員會審定为高等学校教学参考書。

本書內容為介紹各種电工测量仪表的結構，它們的动作原理和特性等以及各種电数量的測量方法。本書的特點是对电工测量的實際知識介紹得比較多，並且有些材料分析得比較詳細。例如測量仪表的一般机械特性和电的特性、各式仪表的結構及技術特性、功率及电能的測量、感应式电度表誤差曲線的分析等均較其他類似的書籍講得詳細。本書可作高等工業学校电工系电工量計課程的参考書，並可作为從事於与仪表有关联的工作人员的参考書。

本書由沈慶墀翻譯緒論，第一、二、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七各章，姜兆望翻譯第三、四、五、六、七、八、九、十各章。

电 工 测 量

A. C. 卡薩特金著

沈慶墀 姜兆望合譯

高等 教育 出 版 社 出 版

北京琉璃廠一七〇號

(北京市書刊出版業營業許可證字第〇五四號)

商務印書館上海廠印刷 新華書店總經售

書號 15010·80 開本 850×1108 1/32 印張 12 12/16 字數 326,000

一九五六年十一月上海第一版

一九五六年十一月上海第一次印刷

印數 1—8,000

定價(10) 元 1.90

目 錄

序

緒論	9
0-1. 測量儀器的一般分類	9
0-2. 標準度量和標準測量儀表	10
0-3. 直讀法和零值法。直接測量和間接測量	12
0-4. 測量誤差	14
0-5. 电工測量儀表的分類	16
0-6. 电工測量儀表準確度的等級，基本誤差及附加誤差	18
第一章 电工測量儀表的一般機械特性	20
1-1. 活動系統的裝置。摩擦力矩。傾側誤差	20
1-2. 摩擦誤差	24
1-3. 旋轉力矩和反作用力矩	25
1-4. 品質因數	30
1-5. 平衡	32
1-6. 比控制力矩	33
1-7. 阻尼器	34
1-8. 儀表活動系統移動的微分方程式	37
1-9. 無阻尼的自由振盪	39
1-10. 衰減振盪。阻尼系數	40
1-11. 非週期性偏轉	44
1-12. 在恒定轉矩作用下接入時系統的運動	45
1-13. 實際的阻尼系數	47
第二章 电工測量儀表的一般電的特性	49
2-1. 电工測量儀表的型式	49
2-2. 轉矩的一般表达式	53
2-3. 附加電阻	58
2-4. 分流器	62
2-5. 儀表本身的消耗	64
第三章 磁電式儀表	71
3-1. 磁電式儀表的構造	71

8-2. 旋轉力矩	73
8-3. 外界的影响及它們的消除法	76
8-4. 結構問題和材料問題	79
8-5. 技術特性和运用範圍	83
第四章 电磁式仪表.....	86
4-1. 电磁式仪表的構造	86
4-2. 旋轉力矩	88
4-3. 电磁的利用因數	91
4-4. 外界的影响及其消除法	92
4-5. 結構及材料的問題	99
4-6. 技術特性和运用範圍	101
第五章 电动式仪表.....	102
5-1. 电动原理在电工测量仪表中的应用	102
5-2. 电动式伏計、安計及瓦計的旋轉力矩及标尺的特征	103
5-3. 外界的影响及其消除法	106
5-4. 电动式仪表的結構問題及技術特性	114
5-5. 鐵磁电动式仪表	116
第六章 感应式仪表.....	119
6-1. 感应式仪表的構造	119
6-2. 多極仪表的轉矩及接線圖	122
6-3. 对感应式瓦計轉矩的特性的要求	128
6-4. 外界的影响	130
6-5. 技術特性和运用範圍	131
第七章 运用範圍狹隘的几种型式的仪表.....	133
7-1. 热線式仪表	133
7-2. 静電式仪表	137
7-3. 热電式仪表	142
7-4. 檢波式仪表	145
7-5. 电子管式仪表	150
第八章 电度表.....	154
8-1. 电度表的用途及分类	154
8-2. 制动力矩	157
8-3. 積算机构及电度表的誤差	160
8-4. 电动式电度表	162

8-5. 感應式電度表的構造	172
8-6. 感應式電度表电压電路中相位條件的實現	175
8-7. 感應式電度表的誤差曲線	178
8-8. 外界影響對感應式電度表示數的影響	184
第九章 測量功率及電能的方法.....	185
9-1. 功率的測量	185
9-2. 瓦計的相位誤差	187
9-3. 相位差特性的確定法	189
9-4. 在平衡的三相負載系統內功率及電能的測量	190
9-5. 當負載不平衡時三相系統內功率及電能的測量	195
9-6. 無功功率及無功電能的測量	202
9-7. 虛構負載法	211
第十章 仪表用互感器.....	216
10-1. 仪表用互感器的用途	216
10-2. 电压互感器	219
10-3. 电流互感器工作過程的特徵	225
10-4. 电流互感器的誤差方程式	227
10-5. 电流互感器構造的問題	229
10-6. 端紐符號的校驗及接線圖	232
10-7. 仪表用互感器的誤差對儀表示數的影響	236
第十一章 測量非電流一次函數的電量的儀表.....	239
11-1. 流比計的原理	239
11-2. 相位表	244
11-3. 赫芝表(頻率表)	249
11-4. 歐姆計	253
11-5. 同步指示器	261
第十二章 电流計.....	264
12-1. 电流計的用途及其分類	264
12-2. 具有活動線卷的磁電式电流計	267
12-3. 冲擊电流計	271
12-4. 振動式(共振式)电流計	279
第十三章 示波器.....	283
13-1. 示波器的分類	283
13-2. 磁電式示波器的構造	285
13-3. 磁電式示波器活動系統振盪的理論	288

13-4. 陰極示波器	293
第十四章 补償測量法.....	307
14-1. 补償原理	307
14-2. 标准电池	310
14-3. 直流电位計的結構	312
14-4. 交流电位計	320
14-5. 利用补償法校驗互感器	324
第十五章 电阻的測量.....	329
15-1. 电阻測量方法的分类	329
15-2. 电阻的度量	330
15-3. 直接偏轉法	337
15-4. 惠斯頓电桥	341
15-5. 湯姆生双电桥	348
第十六章 电感及电容的測量.....	353
16-1. 测量方法的选择及其分类	353
16-2. 在交流电之下根据欧姆定律的测量法	354
16-3. 在交流电之下惠斯頓电桥的平衡条件	357
16-4. 交流电桥的电源和指零仪表	360
16-5. 用馬克斯威尔电桥測量电感	363
16-6. 用奈契电桥測量电容	366
16-7. 用羅納电桥測量电容	367
16-8. 测量小电容用的雪林电桥	368
16-9. 爱迪生型电桥	369
16-10. 测量互感用的桥形电路圖	373
第十七章 磁的測量.....	377
17-1. 测量磁的任务及磁性材料的主要特性	377
17-2. 冲击法测定磁化曲線及磁滞迴線	378
17-3. 电动法。开普西尔仪器	394
17-4. 感应法决定磁感应	396
17-5. 利用爱普-奈契仪器确定铁里的磁滞损耗及傅科电流损耗	399
参考書目.....	403
中俄文对照索引	

序

本書應該作為電工學院及其他高等學校電工系電工測量普通課程的教科書。這個課程只分配到 60—80 小時。在材料非常丰富的情況下，簡短的課程範圍使得在講課時和編寫教科書時都發生很大的困難。必須只選擇最重要的，只講一些基本的問題；而刪去一切次要的、技術上常常很饒興趣的且觀念新穎動人的材料。由於這個緣故，在全蘇高等教育委員會的教學大綱里，將電工測量的重要章節如：遠距離測量、非電數量的電工測量、在高頻下的測量、各種無線電測量、電纜的測量、在高壓下的測量等等都被刪去。這是不得已並且是不可避免的約制，因為要將這些被刪去的材料安排在很簡短課程的狹窄範圍內是很困難的。測量的普通課程應該只給學生一些基本的知識，這些知識，學生先在校園里，然後在實際工作中對儀表的構造、特殊的和新的測量方法等等熟悉起來而得到補充。

測量課程本身在教學計劃中的位置對課程的進行給予很大的幫助——可以依靠學生在物理課以及特別是理論電工學中所獲得的全部知識。因此，作者避免任何的重複，並在原文中引證理論電工學中相應的章節。

課程內容可以分為緒論及下列兩部分：

- (1)直讀儀表和工程上的測量；
- (2)實驗室的以及控制的測量及儀表。

緒論里簡單的說明電工度量衡的一般原理。

在第一部分(第一章至第十一章)中研究各種型式的測量儀表及測量各別電數量的特殊儀表(電度表、相位表、頻率表等等)；在這部分

里尚敘述測量功率和電能的問題，這些問題緊密地與相應的工業用儀表的構造問題相聯繫。

第二部分前面的幾章是講電流計和示波器；然後敘述實驗室測量電勢、电压、電流、電阻、電感和電容的主要方法。在最後一章里講測量磁的原理。

內容安排得使學生能由最簡單的指示儀表和直讀法逐漸轉到應用零值法和差值法的準確實驗室測量方法。

电工測量教程有時好像是有圖解的說明書。在這方面作者力求減少篇幅，並且給予足夠完整的基本原理和主要的概念。

必須指出：本書不是實驗課的參考書。通常有專門的指南作為實驗課的參考書；這些書中詳細地寫明儀表的結構、實驗步驟以及實驗室應用的設備。

作者對提供許多寶貴指示的 M. I. 列文表示衷心的感謝，作者認為這是自己很愉快的責任。

A. 卡薩特根教授

1946 年於莫斯科

緒論

0-1. 测量仪器的一般分类

在日常电工方面的实际工作中，度量衡学^①上的许多名词是任意使用的，常常与专门的标准名词直接相反。这些术语上的错误和疏忽，在定制、使用和校验测量仪器等等的时候，有时会引起不良的误解。每个工程师，特别是电机工程师，应该了解并且正确地运用度量衡学上的主要定义。在本节中只引出一些学生在电工测量课程中所遇到的度量衡的分类及度量衡学的一般原理。

测量就是某一指定的量与被采用作为单位的同一量的某一数值作比较。实现这个比较所利用的全部技术工具的整体称做测量仪器。它分为度量和测量仪表两种（参看全苏标准 OCT 7636）。

测量单位或测量单位倍数或分数的复制实体称做具有恒定数值的度量或简称度量。例如：电阻线圈、标准电池等等。

在某些一定数值之间复制成单位的任何倍数或分数的度量称做具有可变数值的度量。例如：可变电容器、可变电感。

用来实现被测量与测量单位作比较的仪表称做测量仪表。分为指示仪表、较量仪表和成套仪表三种。

指示仪表由其读数设备（标尺、计算机构等）指出被测量的数值。例如：钟、温度计、任何指针式仪表、电度表。指示仪表必须预先直接或间接与度量相比较而分度。例如：伏特计可以利用电位计与标准电池相比较而分度。

① 度量衡学是一种测量的科学。

較量仪表(來自拉丁字 *comparatio*——比較的意思)供數個度量互相比較之用，或供被測量和與較量仪表分離的度量作比較之用(例如：電位計，利用它將被測的量與韋斯頓標準電池的電勢作比較)。

成套仪表包含度量和較量仪表，它們聯接成一個機械的整体(例如：帶有一套標準電阻組成的電阻箱的惠斯頓電橋)。

0-2. 标准度量和标准測量仪表

為了完成电工測量，必須建立电工測量單位的標準實體，並且適當的利用這些標準實體來與被測量作比較。在物理和理論电工學兩課程中已熟知電磁單位制^①以及其標準器；在這裡我們只講一些與利用度量及測量仪表有关的一些特殊度量衡學的問題。

標準度量和標準測量仪表是一切測量單位制的基礎；用它們來复制和保存測量單位，並用來檢驗和校準度量和測量仪表。依据从屬关系，度量和仪表的名称分为标准器以及有限准确度的标准度量和标准仪表。

用來复制和保存測量單位具有度量衡學上准确度的(GOST 1452-42)，也就是在目前測量技術的情況下所能達到的最高測量准确度的標準度量和標準仪表称做标准器。依据从屬关系，标准器分为第一标准器、第二标准器和第三标准器。

第一标准器是苏联國家標準器，根據國際單位定義而確定。

第二标准器是按照度量衡學上的准确度根据第一标准器來校准而确定的。相应地，第三标准器是根据第二标准器來校准的。

依据度量衡學上的用途，标准器分为：基本标准器、導出标准器、證明标准器、副本标准器、比較标准器及工作标准器。

基本标准器——這是與所規定單位(基本單位)無關的第一标准

① 參閱例如：Курт 著：“电工原理”第5版第1冊第281頁；Кагантаров 著：“交流电的理論”第2版第384頁；Нейман 著：“电工学的物理基礎”第409頁(均指俄文版)。

器，是國家測量事業的法定基礎和科學基礎。其中保存在列寧格勒全蘇度量衡科學研究院的水銀歐姆標準器和安培標準器——水銀的伏特——便是基本標準器。

導出標準器是導出單位具體的複製。例如，伏特標準器——以電池形式保存的韋斯頓標準電池——便是導出標準器，因為相應的單位——伏特——是根據歐姆定律來決定的。

為了減少對第一標準器的影響，特製根據第一標準器校準的副本標準器。在工作時便以這種副本標準器來代替第一標準器。

有限準確度的標準度量和標準測量儀表，它們的準確度小於度量衡學上的準確度，並用來在實際工作中檢驗和校準與其所要求的準確度相適合的各種度量和測量儀表。

將準確度較低的度量和測量儀表分為實驗室的和工程的的是有一定實際意義的。

OCT 7636 規定：實驗室度量及實驗室測量儀表，和工作度量及工作測量儀表一樣，在使用時必須考慮測量準確度。

被測定的量值在正常的工作情況下是借實驗室度量及實驗室儀表來決定的，並且須加入必要的校正。因此，這些儀表應該備有各有關度量衡機構的校驗証件。降低準確度便大大的簡化了這些儀表的保存和使用。正如名稱本身所表示的那樣，工業上和科學研究院實驗室研究工作所用的所有許多精確的儀表都屬於這一類。在許多情況下，實驗室儀表本身又分為較高準確度和較低準確度諸等級。例如，實驗室儀表分為 0.2 級和 0.5 級的儀表，其最大允許誤差為該儀表額定量程的 0.2% 和 0.5%。

但在日常實際工程上，實驗室儀表是不甚適用的。必須始終注意：降低對準確度的要求使測量和使用儀表都簡便，並且能使這儀表在機械方面和電的方面做得更結實而又價廉。為了這個緣故，極多數電工測量是用準確度較低的所謂工程儀表來完成的。

工程測量仪表和工程度量——这是这样的运行仪表和度量，在使用它們时採用一定的、預先确定的測量准确度(OCT 7636)。因此，校驗这些仪表和度量时，只要确定它們是否滿足一定准确度等級的要求即可，對於它們的示数或数值不必作任何的校正。工程仪表和度量也是依据准确度的等級來分类的。

必須附帶說明：將測量仪表和度量分为實驗室的和工程的是有一些条件的，因为在工程上和實驗室里都採用各种不同准确度等級的仪表和度量；譬如，在工程上計算电能需要准确度等級为 0.5 的仪用互感器，而有时甚至用 0.2 級。

0-3. 直讀法和零值法。直接測量和間接測量

要測量一个物理量可以用各种不同的方法來完成。在每一指定的情况下，这些方法的选择就与被測量的特性、測量条件以及对准确度所提出的要求有关。測量方法可以依据各种不同的特征來分类。在实际上最重要的分类法是將許多方法分成兩类——直讀法和零值法。

直讀法(或直接評定法)是这样的一些方法，利用这些方法时，被測量由測量仪表上直接讀出或与該量的度量直接相比較而決定。这些方法的特征是用指針式仪表來測量电数量。这些方法最簡單並且進行測量所需时间也最少，因此在实际工程上用得最廣泛。但在用直讀法时，測量准确度是不高的，因为它至多就是仪表的准确度，而在極大多数情况下仪表的准确度是不可能很高的。

零值法(或使指零的方法)是測量电路具有这样一套参数的測量方法，在这些参数之下，被測量所產生的效应与另一已知量所產生的效应相比較，以使得它們总的效应縮減为“零”(OCT 7767)。

电桥法和补偿法便是电工学上零值法的例子。一般說來，零值法要比直讀法复雜得多，并且需要花費很多的时间，但准确度之高無与倫比。零值法的測量准确度大体上是決定於标准度量制造的准确度和指

零仪表的灵敏度，指零仪表就是用来指示电路中有没有电流或其他任何量的仪表（例如，在电桥和电位计电路中，在直流电时用电流计作为指零仪表，而在音频交流电时则用耳机作为指零仪表）。标准度量的制造可以做得使具有很高的准确度；目前仪表的灵敏度，在大多数情况下能满足所提出的要求而绰绰有余。例如，在用电位计测量电压时，就有可能使测量准确度达 0.02% 以上；但是在利用最优良的指针式仪表时， 0.2% 的 $\frac{1}{10}$ 的准确度就很难保证。根据上述理由，零值法基本上是用於实验室测量及校验直读法用的仪表。

直读法的部分特征与零值法部分特征结合而成的许多方法——差值法——是有一定实际意义的。在利用这种方法时，和利用零值法时一样，被测量的效应与已知量的效应相平衡，但并不使得测量电路完全平衡，而是利用直读法测量出被测量与已知量之差。如果彼此相差极小的两个量作比较，那末，这些方法能得到很准确的结果。例如，如果两个量之差为 1%，而这差值是用准确度达 0.2% 的仪表测定的，那末，所研究的量的测量准确度因而提高到 0.002%。差值法目前广泛应用于作最准确的实验室测量（校验标准电阻，校验仪用互感器等等）。

依据测量结果获得的方法应区分为直接测量和间接测量。

直接测量得到的所求数值，是直接读出按被测量单位分度的仪表示数的结果（例如，用瓦计测量功率），或者是被测量与度量直接比较的结果（例如，利用电位计借与标准电池电势相比较的方法测量电势）。

间接测量是根据一个方程式来决定所求的量，在此方程式中除了所求的量之外，还有通过此方程式与所求量联系起来的若干量的直接测量数据（例如，根据瓦计、安培及伏特的示数决定功率因数）。

由於包含在算式里的数个量的直接测量误差相加的结果，在间接测量时，其准确度常比直接测量低得多^①。

① 参阅 Г. М. Фихтенгольц 著：“工程数学”第 1 册第一章。

0-4. 測量誤差^①

作任何測量時，被研究量的測得值 A_{us} 與實在值 A 之間，不可避免地是有一些差別的。這個差別如以被測量的單位來表示就稱做測量的絕對誤差

$$\Delta A = A_{us} - A。 \quad (0-1)$$

這個數量本身並不表示出測量的準確度，而在實際上相對誤差才是有重大意義的。相對誤差是以被測量實在值的分數或百分數來表示的誤差(OCT 7636)：

$$\Delta A_0 = \frac{\Delta A}{A} = \frac{A_{us} - A}{A} \quad (0-2)$$

或

$$\Delta A_0 \% = \frac{A_{us} - A}{A} \times 100 \%。 \quad (0-3)$$

實在值 A 通常是不知道的，並且在大多數情況下它是與 A_{us} 相接近，因此，相對誤差常決定於：

$$\Delta A \div A_{us} = \Delta A_0。$$

依據誤差的性質，誤差分為偶然誤差，有規則誤差和疏忽。

偶然誤差是這樣的誤差，它們的變動不服從任何的規律性。在測量時，偶然誤差是不可避免的，並顯示出這樣的情況：即使在不變動的準確度下進行數次測量，所得被測量的數值會稍有一些差別。偶然誤差的存在是測量方法有充分靈敏度並且完全利用了這靈敏度的標誌。

有規則誤差是按一定規律變化或在重複測量時保持不變的誤差。這些誤差是能夠被研究出來的，並且能夠從測量結果中除去的。例如：外界磁場或電場的影響所引起的誤差，溫度影響所引起的誤差，測量儀表分度不準確所引起的誤差等等，均屬於有規則的誤差。

疏忽是顯然地歪曲測量結果的、粗魯的誤差，例如，觀察結果記錄

① 詳閱 M. F. Маликов 著：“準確的測量”，標準出版社 1935 年版。

得不正确，在仪表标尺上所取讀数不正确。包含疏忽的觀察結果應該除去，因为它顯然是不可靠的。觀察結果所包含的誤差如超过許多次測量的均方根誤差的三倍，便可能与疏忽有关（拉以脫标准）。

示数的折合誤差是表明大多数仪表的准确度之用——这是度量或仪表的誤差，以被测量額定值的分数或百分数來表示，它表明仪表的特性(OCT 7636)。對於具有标尺的仪表來說，如果仪表有單向的标尺，则折合誤差理解为其示数的誤差对最大量程之比；如果仪表有双向的标尺，则为对最大量程与最低量程之和之比；如果仪表具有無零值的标尺，则为对最大量程与标尺起点相当的被测量的数值之差之比。折合誤差以下列比例式表示：

$$f = \frac{\Delta A}{A_{nom}}.$$

例如，設用量程为 0—10 安的安計測量 4 安的电流时，安計指示为 4.1 安，则相对誤差(表明测量准确度的量)为：

$$\Delta I_0 \% = \frac{I_{us} - I}{I} \times 100 \% = \frac{0.1}{4} \times 100 \% = 2.5 \%,$$

同时折合誤差(表明仪表准确度的量)则僅为

$$f \% = \frac{I_{us} - I}{I_{nom}} = \frac{4.1 - 4}{10} = 1\%.$$

为了消除誤差，測量結果应加以校正。校正值应与度量額定值或仪表示数代数相加，以得到被測量的实在值 (OCT 7636)。校正值等於示数誤差或度量值誤差而取負号：

$$k = -\Delta A = A - A_{us}.$$

依据誤差的來源，誤差可以分为应用仪表誤差，測量方法誤差及讀數誤差。

应用仪表誤差或工具誤差是由仪表的不完善和不精确以及仪表裝配的不正确所引起。在电工測量仪表中，这些誤差分为：由仪表本身的不完善所引起的基本誤差，以及由外界影响所引起的附加誤差。这些

誤差的原因可能是儀表機械上的不完善(摩擦、傾倒、標尺描繪和裝置不正確、彈簧的性質不良等等所引起的誤差)和電磁現象(內部和外界磁場或電場所引起的誤差,磁滯、電阻變動等等所引起的誤差)。這些誤差將在學習儀表的機械結構和各式儀表時研究。

測量方法誤差或理論誤差是由測量方法不完善所引起的,這些測量方法大多數是近似的方法。例如,利用惠斯頓電橋測小電阻時,由於接觸電阻和聯接導線電阻的影響而產生這類的誤差;當利用安計伏計根據歐姆定律($R=U \div I$)測電阻時,沒有考慮到儀表本身電阻的影響(第二章)便是方法誤差。為了消除這些誤差,應該或者作輔助的測量和適當的校正(在第二種情況下——測出儀表的電阻並計及儀表電阻的影響而計算 R),或者採用對該對象更適宜的其他方法(在第一個例子里——以湯姆生雙電橋代替惠斯頓電橋,運用這種雙電橋時,接觸電阻和聯接導線電阻的影響相當小)。

讀數誤差或個人誤差由實驗者個人的特性所引起。在以主觀法取讀數時,這些誤差便特別顯著。例如,在利用耳機作為交流電橋的指零儀表時,實驗者決定耳機中聲音消失的瞬間具有某些誤差。在用眼睛讀取儀表標尺分格的分數時,個人誤差也是有意義的,每個實驗者偏愛於一定的小數而損害其他的小數(例如,讀數0.2分格來代替實際的0.13分格以及代替0.33分格)。考慮到個人誤差,不應該用目測讀取小於1的數字,亦即標尺分格的十分之几,特別是儀表本身不能有較大的準確度,因為它的工具誤差不小於標尺分格的十分之几。

0-5. 电工測量儀表的分类

OCT 8005 規定了电工測量儀表的詳細分类,其中指示了14种分类的特征:(1)依据被測量的种类;(2)依据电流的种类;(3)依据准确度和决定准确度的其他特征;(4)依据与型式有关的作用原理;(5)依据取得讀數的方法;(6)依据使用的性質;(7)依据裝置的方法;