

电 机 学

第四册

Г. Н. 彼特罗夫著



电 机 学

第四册

Г. Н. 彼特罗夫著
吳鉄堅、关尚賢等譯

高等教育出版社

本書系根据苏联国立动力出版社（Госэнергоиздат）出版的彼特罗夫（Г. Н. Петров）著“电机学，第二册，直流和交流整流子电机”（Электрические машины, часть II, коллекторные машины постоянного и переменного тока）1947 版譯出的。原書經苏联高等教育部审定为动力高等学校、电工高等学校动力系、和电工系用的教科書。

本書綜合研究直流电机、交流整流子电机和旋轉換流机各种問題。本書是專供上述高等学校的學生用的，但对欲繼續在电机領域中深造的現場工程师，亦可用作参考。

电 机 学

第四册

Н. Г. 彼特罗夫著

吳鉄堅 关尚賢等譯

高等教育出版社出版北京宣武門內承恩寺 7 号

（北京市書刊出版業營業登記證出字第 064 号）

京華印書局印裝 新華書店發行

统一書號 13010·786
开本 787×1092 1/16 印張 11
字数 232,000 印数 0001—7,000 定价(7) ￥1.30
1959年6月第1版 1959年6月北京第1次印刷

序

这本电机学的第二册是在第一册出版之后隔了七年才出版的。这对它们彼此之间的协调增加了一些困难。虽然如此，两册仍可视作统一整体，其中第二册的编述是有可能完全根据第一册的材料的。

第二册叙述直流电机，旋转换流机和交流整流子电机的基本理论问题和简单构造特征。

与第一册相同，本书的补充部分，均用小号字排出。

编述直流电机这一章是根据这样的可能性，即读者在学习本课程时，可以在研究交流电机各章之前，先研究直流电机。

6-11 a-B, 6-12, 6-13, 6-15 各节由 И. С. 谢尔盖耶夫副教授执笔，6-6 a-e 1 及 2 由 М. С. 米哈依洛夫-米库林斯基副教授执笔，6-7 由 Е. В. 尼图索夫教授与作者共同执笔。本书所有其余各篇均由本人执笔。

在述及有关直流电机及特殊用途直流电机各章时，作者曾部分采用 Е. В. 尼图索夫教授盛宴供给的资料。作者对 H. B. 戈罗霍夫教授及 I. C. 切乔特教授在审阅原稿时所提出的珍贵意见表示衷心感谢。

Г. Н. 彼特罗夫

目 录

序 iii

第六章 直流电机

6-1. 概說	1	6-2. 电枢繞組中的感应電勢及換向器上 电压的分布	3	6-3. 轉矩	7	6-4. 电枢繞組	7	6-5. 直流电机的磁系統	25	6-6. 負載時电机的磁場	31	6-7. 換向	40	6-8. 改善換向的方法	49								
a) 頻定值	1	a) 电枢繞組構成原理	3	b) 从環型繞組變換為鼓型繞組	7	b) 用電勢向量圖分析繞組	20	c) 磁系統的類型	25	c) 橫軸電樞反應	31	d) 換向過程的一般特性	40	e) 換向元件中的電勢	41	f) 直線換向	42	g) 延緩換向	44	h) 換向的一般情況	47	i) 改善換向的方法	49
b) 基本構成部件	1	d) 电枢繞組中的感应電勢	4	e) 沿換向器的电压分布	6	f) 檢驗和調整	56	g) 换向器上的火花及壞火	54	h) 換向电流對电机主磁場的影響	55	i) 刷握和換向器上的電刷位置	57										
c) 应用範圍	1	g) 沿換向器的电压分布	6	6-9. 直流發电机	58	6-10. 直流电动机	68	6-11. 直流电机的特殊用途	81	6-12. 直流电机的构造及其發展远景	95												
6-2. 电枢繞組中的感应電勢及換向器上 电压的分布	3	6-3. 轉矩	7	a) 电压和功率的方程式·特性曲綫	58	a) 电压和功率的方程式·特性曲綫·穩 定运行的条件	68	a) 縱軸聯合激磁發电机(克列姆拉)	81	a) 构造	95												
a) 电枢繞組構成原理	3	b) 电枢繞組	7	b) 他激發电机	59	b) 起动	70	b) 双極系統發电机	82	b) 效率	96												
b) 电枢繞組中的感应電勢	4	c) 串联繞組	15	c) 串激發电机	62	c) 机械特性曲綫和調速	71	c) 温升和冷却	96														
c) 沿換向器的电压分布	6	d) 串并联繞組	18	d) 並激發电机	64	d) 电动机的制动	79	d) 高压电机	91														
6-3. 轉矩	7	e) 串并联繞組	18	e) 研究發电机工作的分析方法	65	e) 換向	101	e) 换向	101														
6-4. 电枢繞組	7	f) 繩組对称条件	19	f) 直流發电机的并联运行	66	6-13. 直流电机的發展远景	101																
a) 从環型繞組變換為鼓型繞組	7	g) 用電勢向量圖分析繞組	20	g) 直流發电机的振蕩	68																		
b) 繩組的分类	8	h) 均压联接	22	h) 直流电动机的振蕩	81																		
b) 鼓型繞組的构造	9	i) 繩組类型選擇	24	6-14. 直流电机的構造	101																		
c) 并联繞組	13	6-5. 直流电机的磁系統	25	a) 級軸聯合激磁發电机(克列姆拉)	81																		
d) 串联繞組	15	a) 磁系統的类型	25	b) 双極系統發电机	82																		
e) 串并联繞組	18	b) 直流电机的磁路計算的特点	25	c) 有輔助電刷的縱軸激磁發电机(三電刷 發电机)	82																		
f) 繩組对称条件	19	c) 电机磁系統的試驗研究	27	d) 橫軸激磁發电机	83																		
g) 用電勢向量圖分析繞組	20	d) 电机的激磁和自激磁的过程	28	e) 同步电机的励磁机	88																		
h) 均压联接	22	6-6. 負載時电机的磁場	31	f) 直流电机的励磁机	89																		
i) 繩組类型選擇	24	a) 橫軸電樞反應	31	6-7. 換向	40	g) 單向电机	90																
6-5. 直流电机的磁系統	25	b) 縱軸電樞反應	32	h) 高压电机	91																		
a) 磁系統的类型	25	c) 电樞磁勢	33	6-11. 直流电机的损耗和效率、發熱和冷卻	91																		
b) 直流电机磁路計算的特点	25	d) 橫軸電樞反應磁勢对电机磁通的影响	34	a) 損耗	91																		
c) 电机磁系統的試驗研究	27	e) 橫軸電樞反應磁勢对电机磁通的影响	35	b) 損耗的試驗決定	93																		
d) 电机的激磁和自激磁的过程	28	f) 电机反应对电机工作的影响	38	c) 效率	94																		
6-6. 負載時电机的磁場	31	6-7. 換向	40	d) 溫升和冷却	94																		
a) 橫軸電樞反應	31	a) 換向過程的一般特性	40	6-12. 直流电机的构造及其發展远景	95																		
b) 縱軸電樞反應	32	b) 換向元件中的電勢	41	a) 构造	95																		
c) 电樞磁勢	33	c) 直線換向	42	b) 直流电机的發展远景	101																		
d) 橫軸及縱軸電樞反應磁勢	34	d) 延緩換向	44																				
e) 縱軸電樞反應磁勢对电机磁通的影响	34	e) 换向的一般情況	47																				
f) 橫軸電樞反應磁勢对电机磁通的影响	35	f) 电抗電勢的計算	47																				
6-7. 換向	40																						

第七章 换流机

7-1. 电动机-发电机组	105	e) 电枢绕组的利用	111
7-2. 直流单相换流机	105	f) 电枢反应	112
7-3. 变交流为直流的罩极换流机	106	g) 换向	113
a) 结构和工作原理	106	h) 启动	114
b) 电压比	107	i) 电压调节	116
c) 电流比	108	j) 并联运行	116
d) 电枢绕组中的电流波形	108	m) 应用范围	117
e) 电枢绕组中的焦耳损耗	110	7-4. 换流机的其他型式	117

第八章 交流整流子电机

8-1. 交流整流子电机的用途	120	串级联接	148
8-2. 三相整流子电机	120	a) 基本定义和分类	148
a) 在转子电路中引入附加电势时的三相异步无整流子电机的运行	120	6) 串级联接的速度特性	150
b) 借助于整流子在异步电机的转子电路中引入附加电势	123	b) 为了平行地移动速度特性的串级联接	151
c) 在三相整流子转子中的电流换向	125	c) 为了扭转速度特性的串级联接	152
d) 定子和转子电路并联连接的三相整流子电机	126	d) 为了使速度特性平行移动的同时而又扭转的串级联接	153
e) 补偿的三相异步电机	132	e) 研究串级线路的分析法	153
f) 定子和转子电路串联连接的三相整流子电机	132	g) 串级线路的应用范围	153
g) 三相整流子电机的自激	137	8-5. 单相整流子电机	154
8-3. 为了调节功率因数的异步电机与整流子三相激磁机串级联接	138	a) 应用、结构和基本定义	154
a) 基本定义	138	b) 在单相整流子电动机转子绕组中感应电势	155
b) 用自激式激磁机的串级连接	138	c) 作用于单相整流子电机转子上的转矩	156
c) 带有独立激磁式激磁机的串级连接	145	d) 在单相转子绕组中的电流换向	157
8-4. 为了调节转速的异步电机与整流子电机的		e) 定子和转子电路具有变压器联系的电动机(排斥的)	159
		g) 单相整流子电动机的分类	163

参考文献

第六章 直流电机

在第一章 1-4，中已闡明了直流电机的基本工作原理并且簡略地研究过直流电机的主要工作部件——換向器的构造和用途。

本章根据这些初步的知識研究直流电机更詳細的理論并說明它們的构造。

6-1. 概說

a) **額定值** 額定值是表征直流电机規定的运行状态与条件的量，标记在固定于机壳的名牌上。

額定值有：1)容量，以千瓦表示，2)主电路电流，以安培表示，3)主电路电压，以伏表示，4)并激(或他激)繞組电压，以伏表示，5)每分鐘轉數。

此外，在名牌上还指出电机的用途(电动机或發电机)，激磁方式，和指定的电机工作情况。

苏联国家标准規定了三种可能的工作情况：1)持續的，2)短时的，3)間歇的(參閱第四章 4-15, 6⁽¹⁾)；按照这些情况来計算电机的發热和冷却。

6) **基本构成部件** 如第一章 1-4，所述，直流电机是由不动的部分——定子和轉动的部分——轉子所組成的。在电机轉子的軸 1 上(圖 6-1) 固定着由鋼片叠成的电樞 2(第一章 1-8)。在电樞的外表面上冲出槽 3，其中安置着与換向器 5 相接的繞組 4。电机的定子是由整塊鋼或生鐵的机座 6 构成，在其上固定着主

磁極 7 和在主磁極之間用来減小換向器上电刷火花的附加磁極(即換向極)⁽²⁾。

主磁極和附加磁極的鐵心制成整塊的，或者常常由鋼片叠成，用双头螺釘沿軸向夾紧。

主磁極鐵心靠着轉子的一端是極靴，在設計电机构造时考虑利用它調節氣隙中磁场的分布。激磁繞組 9 套在主磁極的鐵心上，依照电机的激磁方式，它和电樞电路并联或串联連接，或由独立的电源饋电。

电刷⁽³⁾ 借固定于刷架 11 的刷杆 10 放在換向器上。刷杆上装有刷握 1(圖 6-2)；电刷 2 靠它維持在应有的位置，并且压在換向器上。

直流电机的电樞繞組总是閉合的，并由串联連接的元件构成，每一元件与相应的換向片連接(圖 6-3)。繞組分兩層放在槽內。小容量电机中一般采用半封閉槽(圖 6-4 之左)，中型及大型电机中則采用开口槽(圖 6-4 之右)。

b) **应用范围** 直流电机广泛地用作發电机和电动机。容量自几分之一千瓦至10000千瓦甚至更大。直流电机的电压一般不超过数千伏，但是某些容量不大的特殊类型直流电机的电压有高达 30 千伏甚至更高的。应用最广的电机，其电压不超过 1000 伏。直流电机的轉速范围很大——自每分鐘几十轉至每分鐘几千轉。某些特种用途的电机的轉速亦有达到每分鐘几万轉的。

直流电机的应用范围是極其多样的。直流發电机用于工业、有線和无线通訊裝置、汽車运输和空中运输上。此外，电动机則广泛地作

(1) 第四章 4-15, 6 的数据与苏联国家标准(TOCT)第 20020 条符合。实际上苏联国家标准(TOCT) 183-41(§ 40~48)已稍有更动。

(2) 关于直流电机用的电刷牌号請參閱 6-7, π。

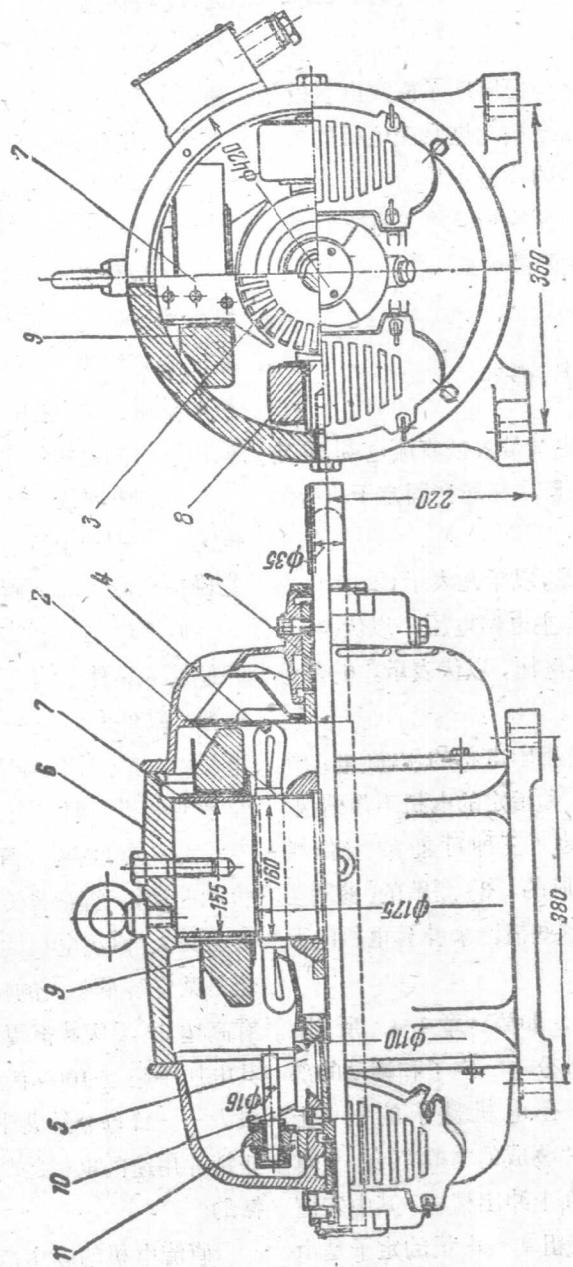


图 6-1. 直流电机。

为电气机车，内燃机车及摩托机车的曳引之用。与感应电动机和同步电动机相比较，直流电动机的主要优点是能够在宽广的范围内平滑而经济地调节速度，并且调幅的上限不象用在50赫时的无换向器式交流电动机为3000转/分所限制^①。

直流电机的主要缺点是由于有换向器而致价格较昂，和由于在主电路上采用了有产生火花倾向的滑动的电刷接触而致可靠性较差。

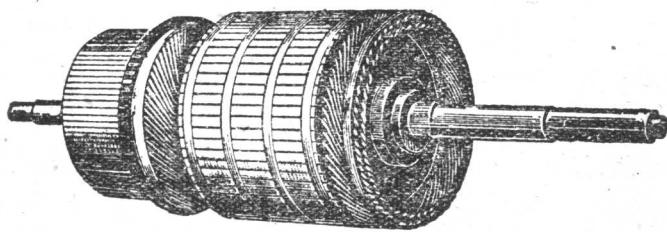


圖 6-3. 直流电机纏好繞組的電樞。

6-2. 電樞繞組中的感應電勢及換向器上电压的分布

a) **電樞繞組構成原理** 直流电机的电枢有环型和鼓型两种。

与此相应，电枢绕组亦分为环型的和鼓型的。下面将要证明，从感应电势的观点来看，鼓型绕组和环型绕组是等效的。因此，我们以后将从研究环型绕组开始，在这种绕组中易于考究电势感应的过程及电压在换向器上的分布。

^① 頻率為50赫時只有采用雙饋電動機(第四章, 4-18, b)或雙電動機(第四章, 4-12, x)才有可能获得3000轉/分以上的轉速。

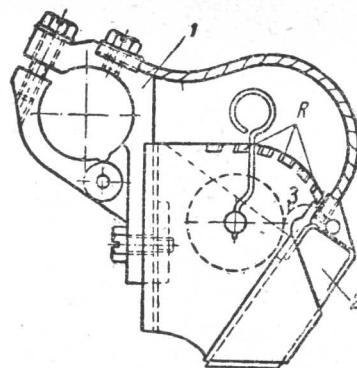


圖 6-2. 帶有電刷 2 的刷握 1。齒 R 能夠調節彈簧 3 對電刷的壓力。

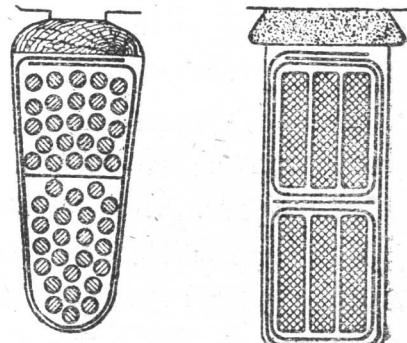


圖 6-4. 在裏面放有導體的半封閉槽(左)和開口槽(右)。

假設有一个四極电机的环型电枢，它具有引到换向器上的閉路的綫匝。

我們來研究一下，綫匝之間應該怎样联接才能在换向器上电刷之間获得最大的电压。仍与通常一样，电刷放在主磁极之间的中性綫n的位置上。

圖 6-5 a 表示最簡單的联接方法，各綫匝按照排列的次序串联起来。在这种情形下整个繞組分为四个綫匝組：1—3, 5—7, 9—11, 12—14, 每組綫匝的电势相加起来，构成相应的刷間电压。在我們觀察的瞬間綫匝4、8 和 15 短接，因而不参与构成刷間电压。

用这种方法联接的繞組，称为并联繞組，因为它们构成多个并联电路（圖 6-6），并联电路

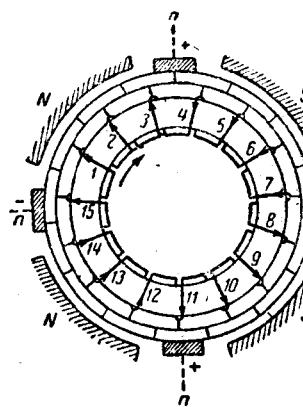


圖 6-5a. 并联繞組。

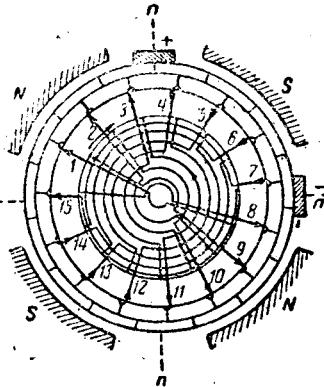


圖 6-5b. 串联繞組。

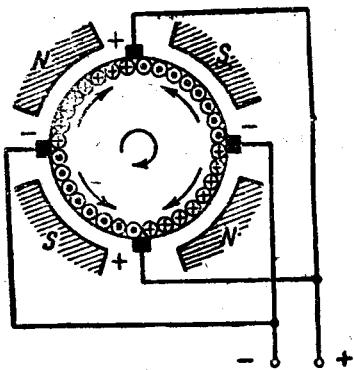


圖 6-3. 繩組中的并联电路。

数目 $2a$ 等于电机的極数 $2p$:

$$2a = 2p \quad (6-1)$$

这种电机的刷杆数也等于極数 $2p$ 。

环型繞組綫匝的串联方法有两种(圖 6-7, a)。在第一种情形中, 如果从换向器边觀察, 沿电势方向由一个綫匝过渡到另一个綫匝是順着时針方向向右移动的, 而在第二种情形(圖 6-7, b), 則是向左移动的^①。两种方法的区别仅在于在两种情形中获得相反的电刷極性。

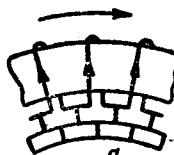
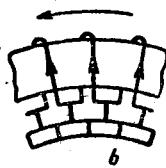
圖 6-7. 繩組綫匝的联接:
(a)右行,(b)左行。

圖 6-5 b 表示环型电樞繞組构成和綫匝联接的第二种方法。这种方法是先把各磁極下的同一極性在綫匝按一定的次序联接起来: 1—9—2—10—3—11—4。

^① 这一点与变压器綫匝的串接相似。

除了短接的綫匝 4 外, 所有这些綫匝的电

势是算术相加的。其次以同一順序, 把在另一極性各磁極下的綫匝: 12—5—13—6—14—7—15—8 联接起来。这些綫匝的电势(除了短接的綫匝 15 和 8)也是算术相加的。

这样一来, 繩組只构成两条并联电路, 与电机的極数无关。因此在换向器上, 放两个刷杆 1 和 2 于中性線上便足够了, 它們之間的电压等于并联电路中綫匝电势瞬时值之和。

用这种方法联接的繞組称为串联繞組。其并联支路数

$$2a = 2. \quad (6-2)$$

上述两种构成环型繞組的方法可作为所有目前所采用的直流电机繞組繞制的基础。

6) 电樞繞組中的感应电势 前已述及, 电樞繞組不論由上述两种方法中的那一种所构成, 不同極性的电刷之間的电压是由在觀察瞬間参与組成繞組并联支路的各綫匝所产生的电势之和所构成的。

假設繞組由 N 个有效导体組成并构成 $2a$ 个并联支路。在每一支路中串联导体数为 $\frac{N}{2a}$, 在环型并联繞組中这些导体处在一个磁極之下, 而在环型串联繞組則处在同一極性所有磁極之下。

研究某一瞬间在距离中性线 x 处并以速度 v_a 在磁场内移动的导体(图 8)。在其中产生的电势为

$$e_x = B_x l_i v_a, \quad (6-3)$$

式中 l_i 是电枢的计算长度(第三章, 3-4, a, 2)。

把绕组一条并联支路所包括的所有导体的电势加在一起以获得刷间电压(或电势):

$$E = \sum_{N/2a} e_x = l_i v_a \sum_{N/2a} B_x = l_i v_a B_{cp} \frac{N}{2a}, \quad (6-4)$$

如果注意到 $v_a = \frac{2pn}{60}$, 其中 n 是电枢的每分钟转数, 和一个磁极的磁通 $\Phi = B_{cp}\tau l_i$, 则以这些数值代入等式(6-4)之后得到:

$$E = \frac{pn}{60} \frac{N}{a} \Phi. \quad (6-5)$$

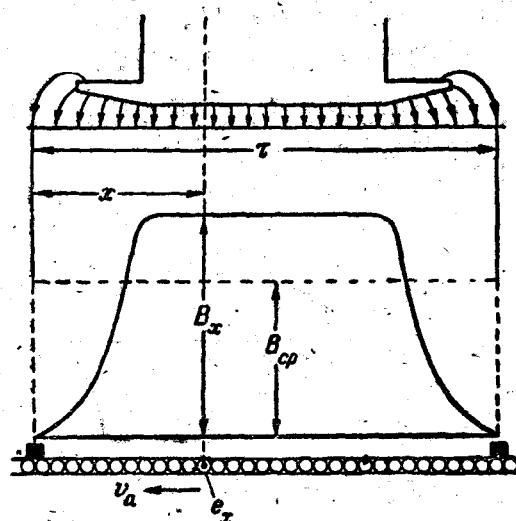


图 6-8. 电枢绕组电势的产生。

给环型绕组推导的这个公式, 对鼓型绕组也充分地正确, 因为在这两种情形下的讨论过程依然是一样的。在鼓型绕组中磁通 Φ 应理解为与绕组的线匝交链的磁通。如果线匝的宽度不等于 τ , 则与它交链的磁通将小于一个磁极的磁通^①。

^① 通常线匝宽度与极距 τ 区别很小, 因此和它交链的磁通与一个磁极的磁通之差不大于 1~3%。

在绕组线匝内产生的电势的基波频率称为

“旋转频率”等于[参阅第一章的方程式(1-9)]:

$$f_B = \frac{pn}{60}, \quad (6-6)$$

鼓型绕组并联支路中的线匝数

$$w = \frac{N}{2 \cdot 2a} = \frac{N}{4a}, \quad (6-7)$$

因此对于鼓型绕组, 公式(6-5)亦可写成如下形式:

$$E = 4f_B w \Phi. \quad (6-8)$$

公式(6-5)及(6-8)并不能完全准确地决定在换向器上电刷之间的电压(电势)值。实际上这个电压是在 E_{\max} 和 E_{\min} 之间的不大的范围内脉动, 因为, 从一方面看来, 一部分线匝在换向时被电刷短接, 而自并联电路中移出, 而从另一方面看来, 当电枢旋转了相当于一个换向片的角度的时候, 各线匝中电势之和是稍有变动的。由理论所求得的这些脉动电压 ΔE 的平均值一般是不大的。如果只研究绕组线匝电势的基波并认为电刷的宽度足够小, 则如前所证明(原本第一部, 式(4-29))

$$\frac{E_{\min}}{E_{\max}} = \cos \frac{\pi}{N_k}, \quad (6-9)$$

其中 N_k 是每对极的换向片数^②。

由(6-9)式得出电压脉动的百分值为

$$\varepsilon \% = \frac{\Delta E}{E} 100 = \frac{0.5(E_{\max} - E_{\min})}{0.5(E_{\max} + E_{\min})} 100 =$$

$$= \frac{1 - \cos \frac{\pi}{N_k}}{1 + \cos \frac{\pi}{N_k}} 100 = 100 \operatorname{tg}^2 \frac{\pi}{2N_k}. \quad (6-10)$$

由(6-10)式所决定的 $\varepsilon \%$ 值与 N_k 值的关系列于下表:

N_k	2	4	6	8	10	20	40
$\varepsilon \%$	100	17.2	7.2	4	2.5	0.62	0.16

^① 在这里我们认为 N_k 是偶数。当 N_k 是奇数时电压脉动要小 4 倍。

由上表可以看出，当换向片数 N_k 足够大时刷间电压脉动的百分值 ε 是不大的。每当电枢转过一个换向片，电压的脉动就完成一个周期的变化，因此脉动频率比旋转频率 f_s 大 N_k 倍。在实用上主要是考虑换向器上的电压脉动对有线和无线电通讯装置的影响，在那里电压的脉动可能引起不希望的干扰作用。

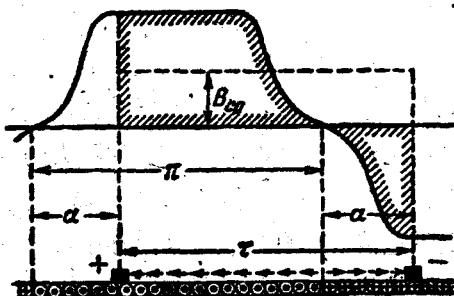


图 6-9. 刷子移动对电机电势的影响。

当电刷自中性线移开时（图 6-9），刷间的电压就要减小，因为在这种情形下并联电路中与电刷移动的角度 α 相应的一部分导体电势与其余导体的电势相反，故总的电压减小。

N_k 值足够大时，相应于电枢绕组一对并联电路的等效正弦电势^① 多边形其极限可以圆周代替（图 6-10）。这个圆周的直径等于放在中性线上电刷之间的电压。电刷移动 α 角时，刷间电压等于半圆 ab 在水平轴上的投影，因此，在普遍情形下

$$E = 4f_s w \Phi \cos \alpha. \quad (6-11)$$

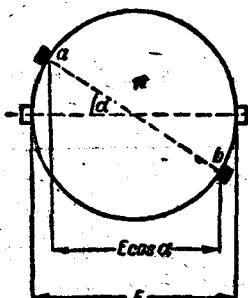


图 6-10. 电枢导体在极端情况下的电势多边形。

如果能用平面测绘仪测绘磁场曲线，如图 6-9 所示，借以求出磁通 $\Phi = B_{cp} \tau l_t$ ，则移刷后的电势值亦可用公式 (6-5) 计算。这种方法较繁，但结果也更准确。

b) 沿换向器的电压分布 为了直流电机的正常工作，使相邻换向片间电压不超过 30~50 伏是重要的。当电压高于这一限度而在片间的绝缘物上藏有电刷的炭末时，换向片间就容易发生持续的火花，在不利条件下，有时候它会转变为“环火”，亦即转变为把不同极性的电刷短接的巨大电弧。如已知气隙磁感应分布，换向器的片间电压是容易求出的。由图 6-11 可知，任何换向片 1 及 2 之间的电压 U_k ，忽略线匝内的电压降，等于接至这些换向片上的线匝中感应的电势 E_{12} 。电势 E_{12} 是和该线匝在此瞬间所处位置的磁感应 B 成比例的。因此气隙磁感应分布曲线在一定的尺度上也代表相应的相邻换向片间的电势曲线^②：

$$U_k = E_{12} = 2Bl_t v_a. \quad (6-12)$$

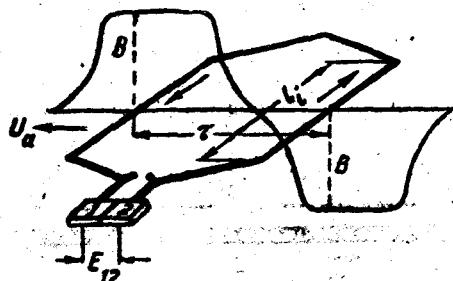


图 6-11. 相邻换向片间的电压。

“电位曲线”对沿换向器周电压的递变给予一个很清晰的概念。这一曲线容易借计算或实验方法求出。设以电压表的一端接在刷杆 A 上（图 6-12），而另一端则借滑动接触 A_s 之助沿旋转着的换向器向刷杆 B 的方向移动。电压表读数和沿换向器与刷杆 A 的距离的关系就是电

① 我们以等效的正弦电势代替线匝的非正弦电势。

② 当线匝宽度等于 τ 时这是正确的。

位曲线。容易看出，电位曲线是对磁场曲线的积分。如果磁场曲线的纵坐标与绕组各单个线匝的电势成比例，则这一曲线所盖的面积在某一尺度上是与 A 及 A_2 点之间所包括的线匝的电势之和成比例的。

电位曲线是阶梯形的，因为自一个换向片过渡到另一个换向片电压是突变的，但当换向片数足够多时它可以平滑曲线表示，如图 6-12。

用实验方法取得的电位曲线可以用来判断气隙中磁场分布的特性（参阅 6-6, 图 2）。

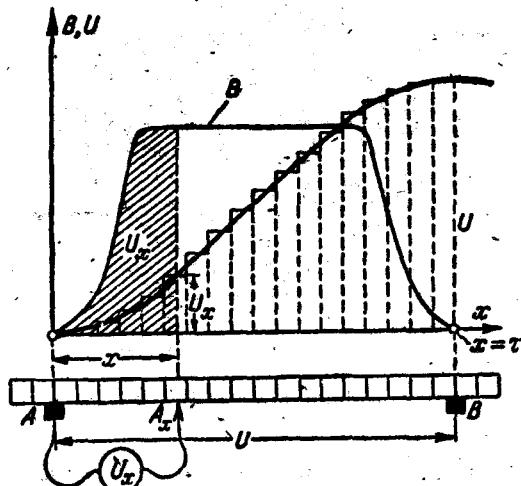


图 6-12. 电位曲线的求法。

6-3. 转矩

直流电机的转矩是流经电枢绕组的电流与电机的磁场相互作用而产生的。

当电机的磁场和电枢电流给定时，在发电机与电动机两种状态下转矩是一样的，并指向同一方向，而电枢的旋转方向在这两种状态下却是相反的。

在电动机状态力矩使电枢转动并作机械功；在发电机状态力矩与原动机的转矩方向相反并与后者平衡。

转矩由作用在电枢各单导体上的切线力之和所构成。每一个力均与电流及磁感应的法线分量的乘积成比例。所有各导体中的电流均相等。磁感应与在导体中产生的电势成比例。因此为了确定取决于绕组全部并联电路的合成转矩，可将作用于一并联电路内的全部导体电势相加，即把电机总电势求出，乘以电枢总电流 I_a 。

因此，转矩与电机的电磁功率成比例，并且比例系数，如所周知，决定于电枢的角速度。

$$M = \frac{EI_a}{\omega} \text{ 焦耳。} \quad (6-13)$$

若电势值取自公式 (6-5)，磁通以伏秒表示，转矩以公斤-公尺表示，并考虑到 $\omega = \frac{2\pi n}{60}$ ，则等式 (6-13) 可以写成如下形式：

$$M = \frac{1}{62} \frac{p}{a} NI_a \Phi \text{ 公斤-公尺。} \quad (6-14)$$

由这一等式可知，直流电机的转矩与电枢绕组的参数 (p, a, N)，电枢电流 I_a 以及磁通 Φ 有关。

电刷从中性线移开角度 α 时，电枢绕组与激磁磁场的磁链随 $\cos \alpha$ 成比例地改变 (6-2, 6)，除此以外，在激磁磁场之上还加上了电枢磁场（参阅 6-6）。在这种情形下，把 E 理解为电机的合成磁场所产生的电势，则转矩仍然可以采用公式 (6-13) 和 (6-14) 决定。

转矩的调节法和转矩与电机运行情况的关系将在以后研究。

6-4. 电枢绕组

a) 从环型绕组变换为鼓型绕组 研究图 6-13 所示的环型并联绕组。这种绕组的每一线匝只围绕磁极的一半磁通，因此绕组得不到充分利用。如果从法拉第定律出发，则这一点

可作如下解释，环型电枢里面的导体不切割磁感应线因而好象是“无效的”。采用鼓型绕组可以消除这一缺点。为了使里面的导体变成“有效的”，必须把它们改放在电枢的外部表面上（图6-14）。同时必须使线匝两个边的电势是算术相加的。为此，线匝的二边应放在不同极性的磁极下。这样的线匝将围绕一个磁极的全部磁通。由此可以得到把环型绕组变换为鼓型绕组的程序如下：把里面的“无效”导体 $1'$ 、 $2'$ 、 $3'$ 等改放在电枢的外部的表面上，并使与相应的外面导体 1 、 2 、 3 等相距一个（或接近一个）极距 r 。

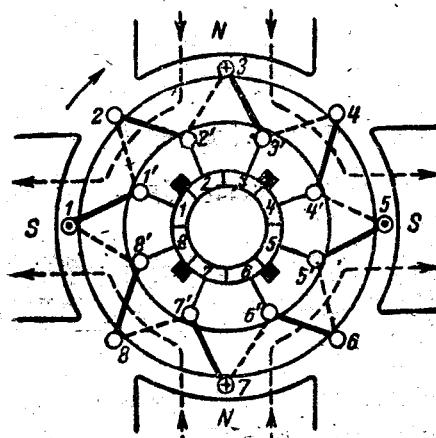


图 6-18. 环型并联繞組。

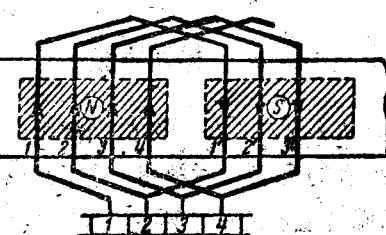
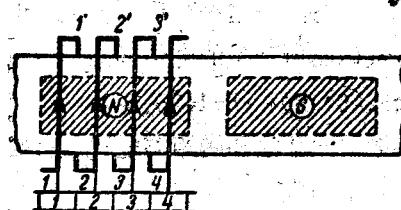


图 6-14. 从环型繞組过渡到鼓型繞組。

并联环型绕组改为并联鼓型绕组可以有两种方法，把导体 $1'$ 、 $2'$ 、 $3'$ 等放在导体 1 、 2 、 3 等的右边或左边，这两种方法没有理论上的区别。

和上面完全相仿，可以把串联环型绕组变换为串联鼓型绕组。

鼓型绕组的尾接虽然比环型绕组的长一些，但绕组导体的利用较好。

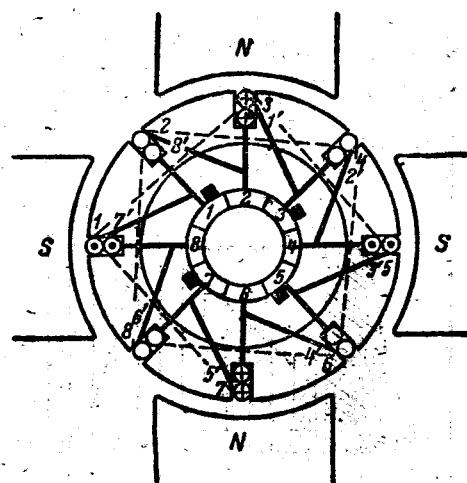


图 6-15. 鼓型双層繞組的結構。

近代直流电机的绕组，为了制造方便，分为两层放在电枢表面的槽内。图6-15所示的也就是图6-13的绕组，但放在槽内。导体 1 、 2 、 3 等放在槽的上部，导体 $1'$ 、 $2'$ 、 $3'$ 等则放在槽的下部。

一切环型绕组都可用类似的方法变换为鼓型绕组。

6) 绕组的分类 前已述及(6-2, a)，环型绕组，因而也是鼓型绕组(6-4, a)的绕制方法有二：1)各线匝按照它们在电枢圆周上排列顺序串联起来和 2)先把同一极性所有磁极下的线匝串联起来，然后把另一极性所有磁极下的线匝串联起来。

第一类的绕组，无论是否环型的，

将称为单并联绕组。它们的基本特征用等式

$$2a = 2p \quad (6-15)$$

表示。

第二类的环型与鼓型绕组称为单串联绕组。它们的基本特征为

$$2a = 2 \quad (6-16)$$

大电流的电枢为了增加并联支路数采用复的或多路的绕组。复的环型及鼓型绕组由单的组成。即二个或数个相同的单绕组并排放置在电枢上，并且把它们接到相应的换向片上。例如，当复绕组由两个单绕组所构成时，其中一个单绕组与偶数换向片相接，另一个则与奇数换向片相接（图 6-16）。因此，由单环型或鼓型并联绕组可构成复的或多路的并联绕组。如果构成复绕组的单绕组数为 m ，则 m 路并联绕组的特征由下式表明：

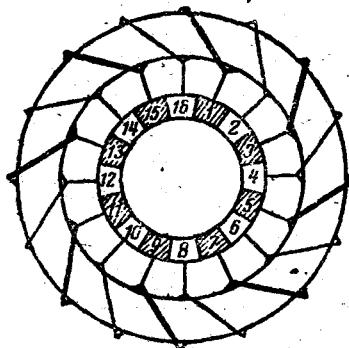


图 6-16. 复环型绕组的结构、双闭路绕组。

$$2a = 2p \cdot m \quad (6-17)$$

用类似的方法可以把单串联绕组构成复的或多路的串联绕组^①，其特征以下式表示：

$$2a = 2m \quad (6-18)$$

在某些情形下，大电流的电枢（6-4, e）采用混合式复绕组，它是由单或复并联绕组与复串联绕组合成的。在这种情形下，两绕组有相同

的并联支路数接到同一的换向片上，而且各分担电流的一半。这种绕组可以称为复串并联或多路串并联绕组^②。

复绕组可以有各种不同的构成形式。如果构成复绕组的 m 个单绕组中的每一个都是闭路的，亦即每一个单绕组的最后一个线匝的末端与最初一个线匝的始端相接，则这种绕组称为 m 闭路的或通称为多闭路的绕组（图 6-16）。如果第一个绕组的最后一个线匝的末端不使它闭合，而与第二个绕组的最初一个线匝的始端相接，余类推，而只是最后一个绕组的最后一个线匝的末端与第一个绕组的最初一个线匝的始端相接才构成闭路，则这种绕组称为单闭路绕组（图 6-17）。

有时复绕组由数个（例如 g 个）^③ 路的单闭

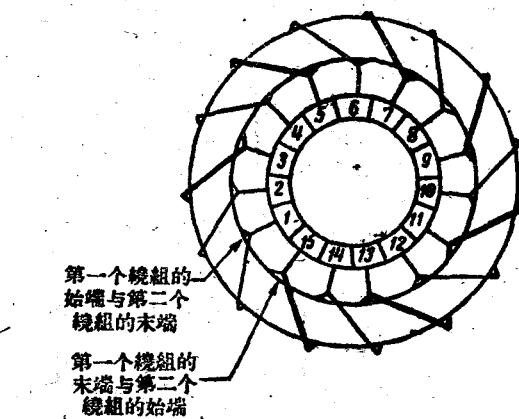


图 6-17. 单闭路复环型绕组。

路绕组构成。因为 $m = sg$ ，所以这种绕组是 m 路 s 闭路的^②。

上述绕组的分类可表解如下：

B) 鼓型绕组的构造 为了下面的叙述方便，我们规定鼓型绕组构成部件的名称如下：

^① 这种绕组，在 1910 年为拉吐尔所提出并在 1915 年为巴拉翁-波威拉公司所专利，近来获得了推广，因为这种绕组的原件外形象蛙，故又名“蛙型绕组”。

^② 谭者注：即每一闭路有 S 个单绕组，整个绕组有 m 个并联路。

^③ 这些绕组有时也称为串-并联绕组——这一名称我们将不采用。

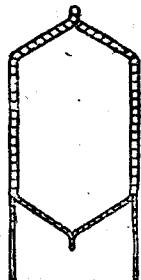
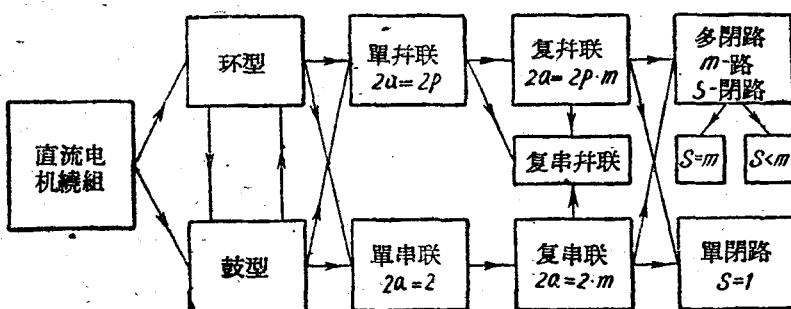


圖 6-18. 繞組元件。

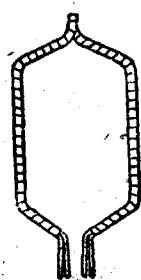


圖 6-19. 繞圈。



圖 6-20. 叠繞組的半邊元件

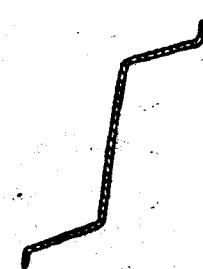
(參看圖 6-22)。圖 6-21. 波繞組的半邊元件
(參看圖 6-22)。

圖 6-22. 叠繞組和波繞組。

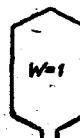


圖 6-23. 一匝和两匝的疊繞組元件。

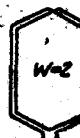


圖 6-24. 一匝和两匝的波繞組元件。

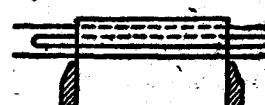
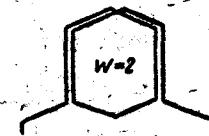


圖 6-25. 積內元件導體的布置。

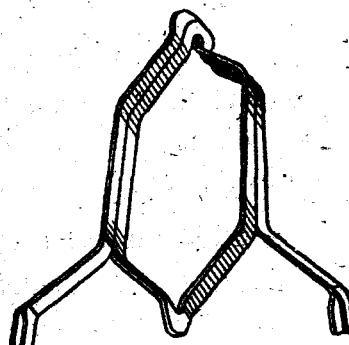


圖 6-27. 波繞組繞圈。

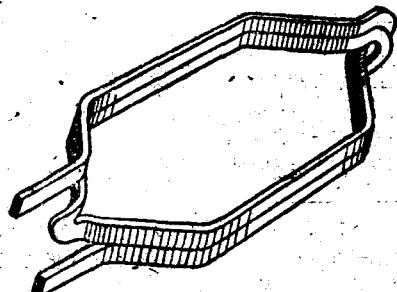


圖 6-25. 叠繞組繞圈。

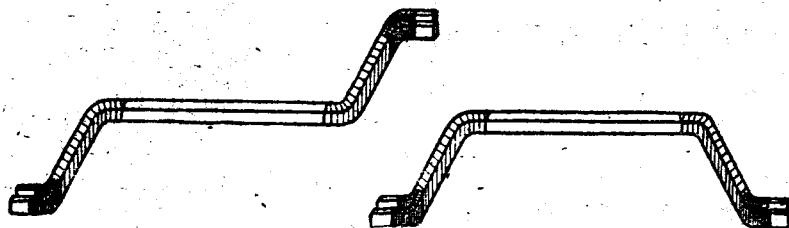


图 6-28. 由两个单匝半边元件构成的半边线圈。左图是波绕组的，右图是叠绕组的。

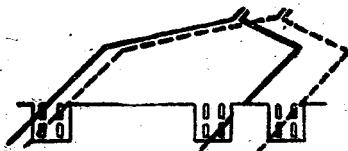


图 6-29. 异槽式绕组元件的放置。

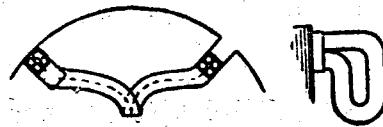


图 6-30. 双层绕组的放置。

1. 线匝——距离约为一个极距的两导体(正向的与反向的)的组合。

2. 元件——接到两个换向片上的单个或多个线匝(图 6-18)。

3. 线圈——放在两个槽内的绕组部分，是由具有共同槽绝缘的一个或数个元件所构成(图 6-19)^①。

4. 线圈边——放在一个槽内的线圈部分。

5. 端接——线圈在槽外的部分(在换向器侧或与之相反的一侧)。

与交流电机绕组相似(第三章，3-2)，直流电机绕组分为多匝式及条式。在多匝式绕组中元件是一个整体并用一根导体绕成(图 6-18)。

电流大时，导体截面亦大，绕组的端接部分弯曲困难。在这样的情形下便采用条式绕组。

条式绕组的元件由半边元件(图 6-20 及 6-21)组成，在端接部分相互之间借“并头套”连在一起并焊接起来。

多匝式及条式绕组的线圈在放入槽中之前先在使线圈成型的特殊设备——模具上制成。

这种绕组称为成型的。只有容量很小的电机的绕组导体才不预先在模具上绕制而直接用手在电枢槽中绕装。这种绕组称为手绕的。

根据绕组串联线匝所构成的外形，并联鼓型绕组称为叠绕组，串联鼓型绕组称为波绕组(图 6-22)。

图 6-23 及 6-24 表示叠绕组及波绕的单匝与多匝元件。

图 6-25 表示由一个二匝元件组成的叠绕组线圈。通常制造线圈要使得放在槽上层的线圈始边导体在上，而在槽下层的末边导体在下(图 6-26)。这样做可以使元件末端与换向器的联接更为方便。

图 6-27 表示由两个二匝元件组成的波绕组线圈。导体在其中的位置及端接部分的弯曲也和图 6-26 相当。

图 6-28 表示由两个单匝半边元件构成的叠绕及波绕条式绕组的半边线圈。

半边元件在特制的模具上弯成，嵌入电枢槽内后再互相联接。

在某些情况下采用异槽式绕组(图 6-29)，它的每一线圈所有元件的一边放在同一槽内，另一边则放在两个相邻的槽内。采用这样复杂

^① 线圈有时也称为元件。我们遵照苏联国家标准(GOST) 2108-43 所规定的术语。