

中等专业学校試用教科书

夹 具 设 计

黃克孚編著



中国工业出版社

中等专业学校试用教科书



夹 具 設 計

黃克孚 編 著

中国工业出版社

本书是以黄克孚編的「机床夹具設計」一书为基础，并根据数学实践及1959年机器制造专业和工具制造专业的教学大綱編写而成的。书中首先对夹具設計中的一些基本概念、工件的定位原理等作了較詳細的敘述；然后較为全面地介紹了各种定位方法及定位元件、夹紧装置、机械化傳动装置和夹具上其他元件的設計及其构造；同时对設計夹具的方法也作了簡單的闡述，使讀者对夹具設計有一初步的認識。最后根据加工类型，分別論述了钻床夹具、銑床夹具、車床及圓磨床夹具、鏜床夹具、刨床夹具及其他机床夹具。并介紹了夹具的标准化及万能拼合夹具。在本书的最末两章还簡單分別介紹了装配夹具和檢驗夹具。

本书是中等专业学校机器制造及工具制造专业的試用教科書，亦可作为工程技術人員参考。

夹 具 設 計

黄克孚編著

*

中国工业出版社出版（北京修鵬路丙10号）

（北京市书刊出版事业許可証出字第110号）

机工印刷厂印刷

新华书店科技发行所发行·各地新华书店經售

*

开本 $850 \times 1168 \frac{1}{32}$ · 印張 $10 \frac{3}{16}$ · 字数 231,000

1961年6月北京第一版·1961年6月北京第一次印刷

印数 90,001—12,030 · 定价(9-4)1.16 元

統一书号: 15165 · 362(一机-52)

目 次

第一章 基本概念.....	5
1 夹具的定义(5)	
2 夹具的分类(5)	
3 使用夹具的目的(7)	
4 夹具的組成(14)	
第二章 工件的定位原理.....	16
1 基准的定义及其分类(16)	
2 定位的概念(18)	
3 定位基准的选择(22)	
4 計算不等式(24)	
第三章 定位方法与定位元件.....	28
1 一般概述(28)	
2 工件以平面定位(28)	
3 工件以外圓柱面定位(38)	
4 工件以圓柱孔定位(47)	
5 工件以两个圓柱孔定位(53)	
6 工件以两个外圓柱面定位(59)	
7 工件以一个圓柱孔和一个平面定位(61)	
8 工件以其他表面定位(62)	
第四章 夹紧装置.....	66
1 一般概述(66)	
2 楔夹紧装置(71)	
3 螺旋夹紧装置(73)	
4 偏心夹紧装置(80)	
5 杠杆夹紧装置(89)	
6 彈簧夹紧装置(90)	
7 組合夹紧装置(93)	
8 多位夹紧装置(98)	
第五章 自动定心装置.....	105
1 工作原理和应用范围(105)	
2 自动定心装置的典型結構(107)	
第六章 机械化傳动装置.....	125
1 一般概述(125)	
2 气压傳动装置(126)	
3 液压傳动装置(137)	
4 气压液压傳动装置(140)	
5 电动傳动及电磁装置(142)	
第七章 确定刀具位置及方向的元件.....	146
1 定义及一般概述(146)	
2 确定刀具位置及預防其傾斜的元件——套筒(146)	
3 确定刀具位置的元件——对刀装置(152)	
4 同时确定刀具位置与方向的元件——靠模装置(154)	
第八章 夹具体.....	157
1 夹具体的功用及要求(157)	
2 各种夹具体的比較(158)	
3 夹具体与机床的連接方法(160)	

第九章 夹具上的辅助装置及元件	165
1 夹具在机床上定位用的元件(165) 2 分度装置(166) 3 顶出器(172) 4 连接零件及其他辅助零件(172)	
第十章 夹具设计方法	175
1 设计夹具的原始资料(175) 2 选择夹具的条件(176) 3 夹具结构图的設計順序(178) 4 設計順序举例(181)	
第十一章 钻床夹具	186
1 一般概述(186) 2 钻模板(186) 3 各种钻床夹具的构造(189) 4 钻床夹具的精确度(211)	
第十二章 铣床夹具	213
1 一般概述(213) 2 不利用机动时间装卸工件的直綫进給夹具(214) 3 利用机动时间装卸工件的夹具(224) 4 靠模銑切夹具(232)	
第十三章 車床及圓磨床夹具	233
1 一般概述(233) 2 在頂尖上装夹工件的夹具(233) 3 将工件固定于机床主軸上的夹具(251) 4 車床用的靠模机构(255) 5 圓磨床夹具(256)	
第十四章 其他机床夹具	261
1 鏜床夹具(261) 2 刨床夹具(267) 3 平面磨床夹具(268) 4 拉床夹具(272) 5 切齿机床夹具(277)	
第十五章 夹具的标准化及万能拼合夹具	285
1 夹具的标准化, 規格化(285) 2 万能拼合夹具的原理及特点(286) 3 万能拼合夹具的元件及部件(287) 4 万能拼合夹具的使用范围(292)	
第十六章 装配夹具	294
1 紧固夹具(294) 2 安装夹具(296) 3 专门工序用的夹具(297)	
第十七章 檢驗夹具	302
1 一般概述(302) 2 檢驗夹具的特殊元件(303) 3 各类檢驗夹具举例(313)	

第一章 基本概念

1 夹具的定义

从广义上說，在机器制造厂中，凡能使工艺过程中的任何一道工序的工作減輕或加快的一切装置，都叫夹具。

在机器制造厂中，工件从毛坯开始到成品装箱为止，要經過机械加工、热处理、焊接、装配和檢驗等过程，这都需要采用各种各样的夹具。它們的构造、工作情况和設計原則等都不相同。夹具中以机床夹具用得最多。由于它們之間的差別很大而且应用范围都很寬广，所以不可能在一門課程中同时研究所有的夹具。本課程以研究机床夹具为主，但也介紹一些装配和檢驗夹具。


机床夹具是在机床上用的一种輔助設備，它可以使工件与刀具得到所需要的相对位置，并完成加工所需要的相对运动。

由上述定义可以看出，机床夹具包含两类：用来使工件定位和固定的，称为工件用夹具，簡称机床夹具或夹具；用来使刀具定位和固定的，称为刀具用夹具，或称为輔助工具。

2 夹具的分类

按照夹具的不同任务及应用情况，夹具可以分为各种不同类型，而每种类型中又可以分成不同的組，組以下又可以分为小組。現按照广义夹具及机床夹具的任务，可列出如下的分类表。

下面分类表中所列〔通用夹具〕，是作为机床附件的一种夹具。它的通用性較大，可以用于各种不同尺寸（在一定範圍內）的工件，进行同性质的加工，如三爪卡盘、四爪卡盘、机床虎鉗、万能分度头及电磁工作台等。这些夹具通常由机床制造厂或專門的工具工厂制造。

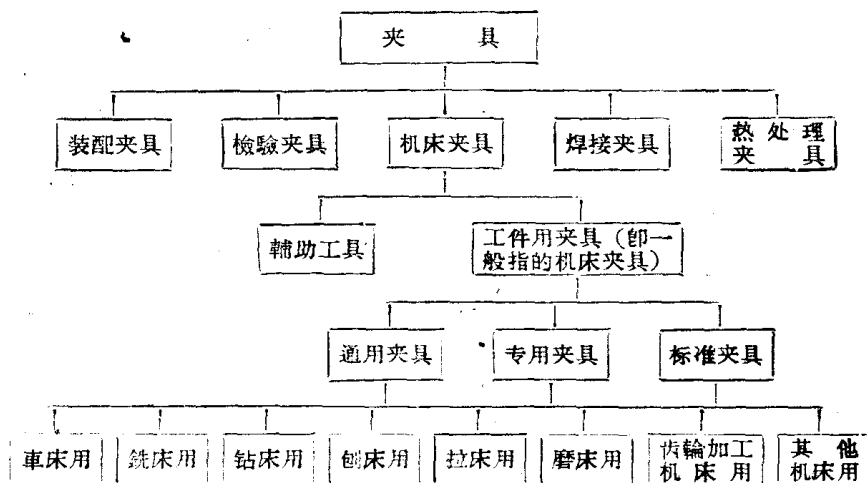

〔专用夹具〕是指专门为了某一种工件在规定的工序中加工而设计的，所以它的需要量不大，往往是一套或两套，一般由工厂自行设计和制造。这类夹具是本课程中所研究的主要对象。

〔标准夹具〕是指预先制造好而存于仓库的整个或部分夹具，经过补充加工或添补些零件后，即可应用在各种不同的加工情况，如滑柱式钻模等。这样可以使夹具的设计与制造加快而且经济。

〔工件用夹具〕按动力的传动方式又可分为：手动、气压传动、液压传动、液性塑料传动及电动传动等等。也可以按构造而分为：可移动的、不动的、可翻轉的、水平的、垂直的等等。

〔輔助工具〕可分为刀具夹头（夹持钻头、扩孔钻等的普通或快换夹头）、心轴（如安装铣刀的）、持刀架（用于转塔车床及自动车床）、镗杆（夹持镗刀块）、特殊刀架（多刀车床用）等类型。

到目前为止，对夹具的分类还没有一个统一的方法，而且新型的夹具也还在不断地出现，如万能拼合夹具，它的原理与一般夹具截然不同，是上述分类法所无法包括的。

3 使用夹具的目的

采用正确设计的夹具不仅可以保证产品质量和改善工人的劳动条件，同时还可以降低加工成本。利用夹具降低加工成本的途径在不同的条件下是不同的；但夹具设计者必须要知道，那些因素是可以用来降低加工成本的，以作为设计夹具结构时的主要依据。这就是我们为什么要研究使用夹具的目的的道理。

使用夹具的主要目的有下列三方面：

- 1) 提高机床的生产率与降低工人工作等级。
- 2) 扩大机床的工艺范围。
- 3) 改变机床的用途。

一、提高机床的生产率与降低工人工作等级 在大规模的生产中，广泛使用着能缩短工序时间与降低工人工作等级的夹具。

我们知道，单件工时 $T_{шт.}$ 是用下式计算的：

即
$$T_{шт.} = T_{маш.} + T_{всп.} + T_{обс.} + T_{отд.};$$

式中 $T_{маш.}$ —— 机动时间，

$T_{всп.}$ —— 辅助时间，

$T_{обс.}$ —— 技术组织服务时间，

$T_{отд.}$ —— 休息及自然需要时间。

在上述这些时间中， $T_{маш.}$ 与 $T_{всп.}$ 占绝大部分，因此，缩短单件工时主要是应设法使 $T_{маш.}$ 及 $T_{всп.}$ 减少。下面我们举例说明几个主要的办法：

1) 缩短辅助时间

(1) 减少工件定位时间——例如如图1是在齿轮上钻九个孔。如果采用通用夹具，必须先划线并冲点，然后根据冲点来确定钻头和工件的相对位置。这样除了要花费很多的时间外，同时还要交给比较熟练的工人去做。如果我们为它设计一个专用的夹具，如图2所示，钻头就可以直接沿着钻模板上的钻套将工件的孔钻出来，而不需要钳工划线，并且还可以大大的节省辅助时间与降

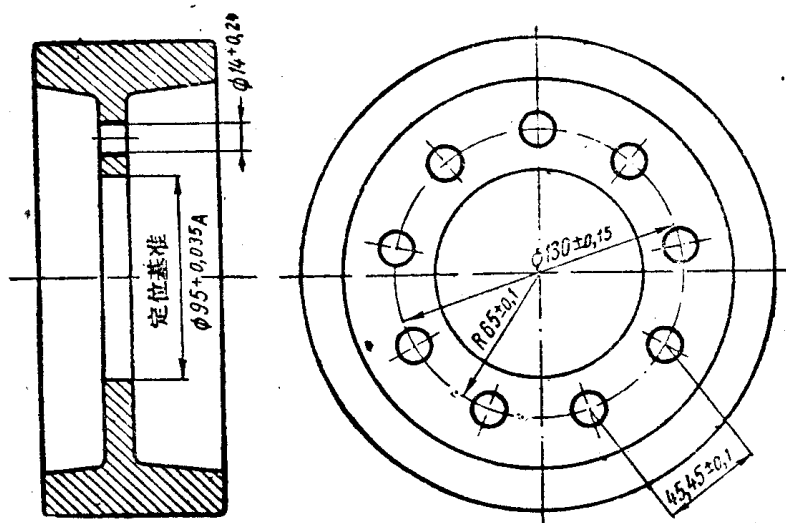


图1 在齿轮上钻孔的工序图。

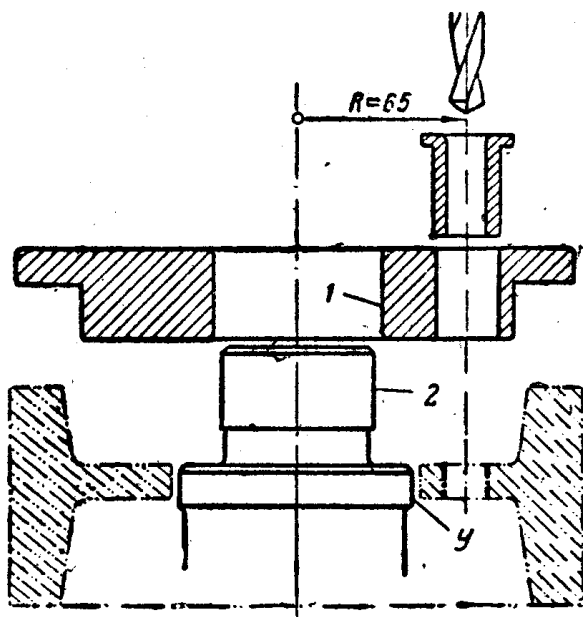


图2 在齿轮上钻孔用的夹具简图。

低工人的技术等级。

(2) 使用快速夹紧装置——采用气压、液压、电磁等快速夹紧的装置，以达到快速夹紧的目的。除此以外，还可以使用各种其他的快速夹紧方法，如操作一个手柄同时夹紧几个工件等。

图3是用心轴夹持圆环的情形（在车床上加工），一次可以夹紧10个工件。这样，不但每个工件的夹紧时间减少了，同时操纵机床的时间、车刀切入与退出的时间以及装卸心轴的时间也大大减少了。

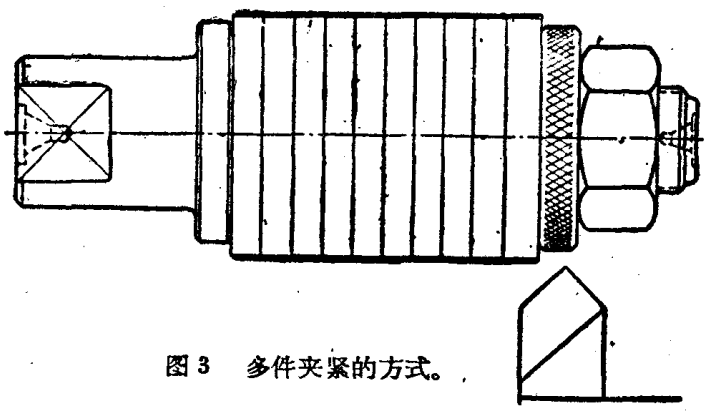


图3 多件夹紧的方式。

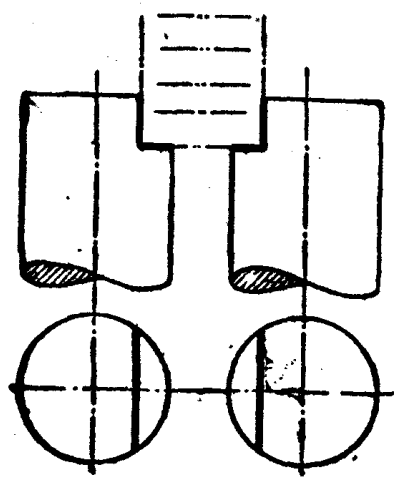


图4 平行多件加工。

(3) 采用圆周进给法——这种方法的进给运动是連續不断的，使机动時間与輔助時間重合，因此 $T_{ecn} = 0$ 。

2) 减少机动時間

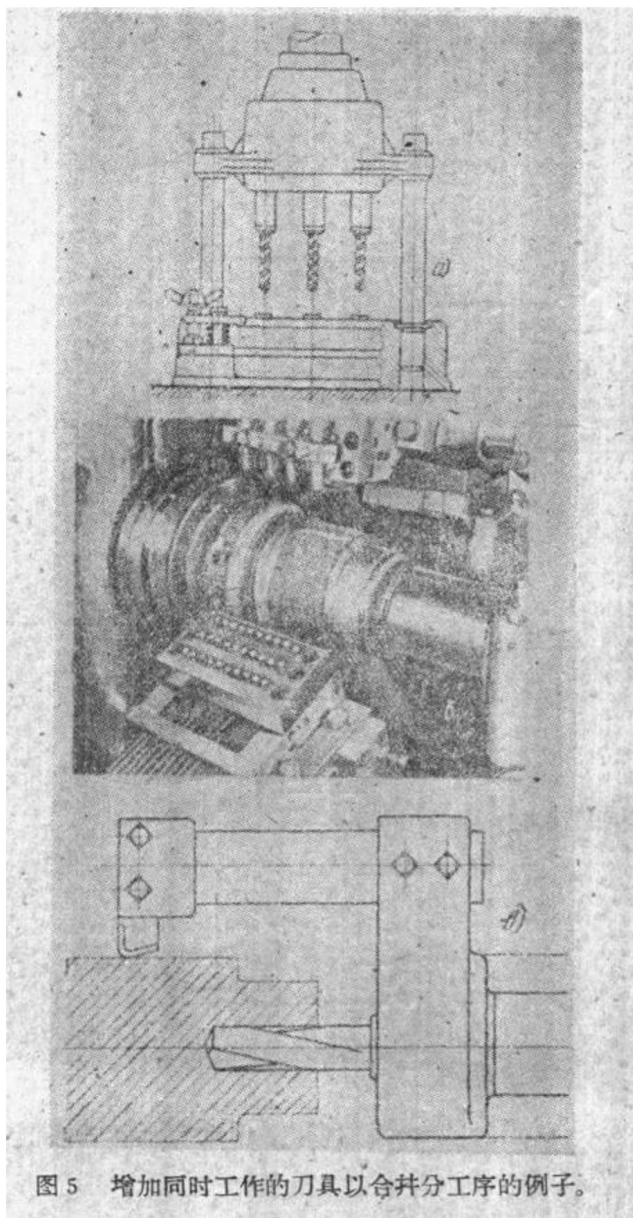


图5 增加同时工作的刀具以合并分工序的例子。