

热轧钢管生产

下 册

Ф. А. 达尼洛夫 等著

李連詩 余宗森 許伟志 譯

冶金工业出版社

熱 軋 鋼 管 生 產

下 冊

Φ. A. 达尼洛夫 等著
李連詩 余宗森 計偉志 譯

冶金工業出版社

本書詳細地敘述了用所有最新的熱軋法生產碳素鋼、合金鋼及高級合金鋼鋼管的工藝過程；討論了軋管理論的主要問題；詳盡地闡述了軋制表的擬定方法，軋機調整及變形工具設計；引証了關於製造鋼管工具的知識。也討論了機組生產率的問題，並考慮到生產革新者最近的成就。

本書分上、中、下三冊出版，上冊（已於 1957 年 5 月出版）從第一篇到第三篇，中冊從第四篇到第六篇，下冊從第七篇到第十篇。上冊包括生產鋼管的一般知識、斜軋及在圓孔型中軋制的理論部分和在自動軋管機組上生產鋼管。中冊包括在周期式軋管機、連續式軋管機和頂管機上生產鋼管。下冊包括在三輥展軋機組上生產鋼管、鋼管減徑、鋼管精整和特殊形式的鋼管生產。

本書供冶金工廠和設計部門的工程技術人員閱讀，對研究軋管生產的高等和中等專業學校學生也有用。

Ф.А.ДАНИЛОВ, А.З.ГЛЕЙБЕРГ, В.Г.БАЛАКИН
ПРОИЗВОДСТВО СТАЛЬНЫХ ТРУБ ГОРЯЧЕЙ ПРОКАТКОЙ
Металлургиздат (Москва—1954)

熱軋鋼管生產（下冊）

李連詩 余宗森 許偉志 譯

編輯：叶建林 設計：趙荅、魯芝芳 責任校對：楊維琴

1958 年 7 月第一版 1958 年 7 月北京第一次印刷 2,000 冊

850×1168 • 1/32 • 74,100 字 • 印張 5 $\frac{4}{32}$ • 定價 (10) 0.90 元

冶金工業出版社印刷厂印

新华書店發行

書號 0834

冶金工業出版社出版（地址：北京市灯市口甲 45 号）

北京市書刊出版業營業許可證出字第 093 号

目 录

(下冊)

第七篇

在三輥展輶機組上生產鋼管

第三十二章	工藝過程及主要設備	5
第三十三章	輶制圖表和輶機調整	13
第三十四章	工具的設計	18
第三十五章	機組生產率	25

第八篇

鋼管減徑

第三十六章	主要設備	31
第三十七章	減徑原理的一些問題	46
第三十八章	輶輶孔型設計	53
第三十九章	鋼管減徑時的輶機調整和廢品種類	63

第九篇

鋼管精整

第四十章	鋼管矯正	68
第四十一章	鋼管的切頭和切斷	83

第四十二章	鋼管車絲和接手的制造.....	91
第四十三章	管端的鏽粗.....	105

第十篇

特殊形式的鋼管生产

第四十四章	不銹鋼管及耐热鋼管.....	115
第四十五章	滾珠軸承鋼管.....	130
第四十六章	異型斷面鋼管.....	144
附录.....		158
参考文献.....		162

第七篇

在三輥展軋機組上生產鋼管

第三十二章

工藝過程及主要設備

三輥展軋機組與生產熱軋鋼管的所有其他機組所不同的，在於它能軋出精度高的鋼管。三輥展軋機組所軋出的管子的壁厚精度要比在自動軋管機組上軋出的管子之壁厚精度高出1—1.5倍。這就是三輥展軋機組的主要優點。

在此種軋機上可由碳素鋼、合金鋼和高級合金鋼的軋制坯料軋制出直徑及壁厚變化範圍很大的管子。

現在我們知道的機組有軋制直徑34—36公厘的鋼管的軋管機組及生產直徑達200公厘、壁厚達50公厘或50公厘以上的鋼管的機組。

制造滾珠軸承的管子和其他須進一步經機械加工的管子時，三輥展軋機組是很有價值的，因為管子壁厚的不均度如果很小，車削余量就會大大地降低。改軋新尺寸的鋼管時，這種機組不需要像其他類型的機組一樣經常換輥，因此就能夠很快地把軋機調整好，這是這種機組的優點。

在三輥展軋機組上軋制管子時，選出尺寸适当的心棒，就可改變管子的內徑，而不需要再調整軋鋼機。改變管子外徑也不

需要更換軋機的軋輥，而只調整軋鋼機的軋輥而已。只有當管子外徑或壁厚改變很大以及由於軋輥有毛病或者磨損得很厲害時才進行換輥。若能適當地組織生產計劃，換輥工作就可與機組修理工作同時進行。

在三輶展軋機組上生產管子的工藝過程由下列幾個主要工序組成：

- 1) 軋制前金屬的准备工作；
- 2) 在環形加熱爐中加熱坯料；
- 3) 热狀態下坯料的定心；
- 4) 坯料的穿孔；
- 5) 在三輶展軋機上把毛管展軋成管子；
- 6) 管子在三輶式或多機座定徑機上定徑。

必要時，管子在定徑以前要送到特殊的預熱爐中去再加熱。
三輶展軋機組的設備佈置簡圖如圖 232 所示。

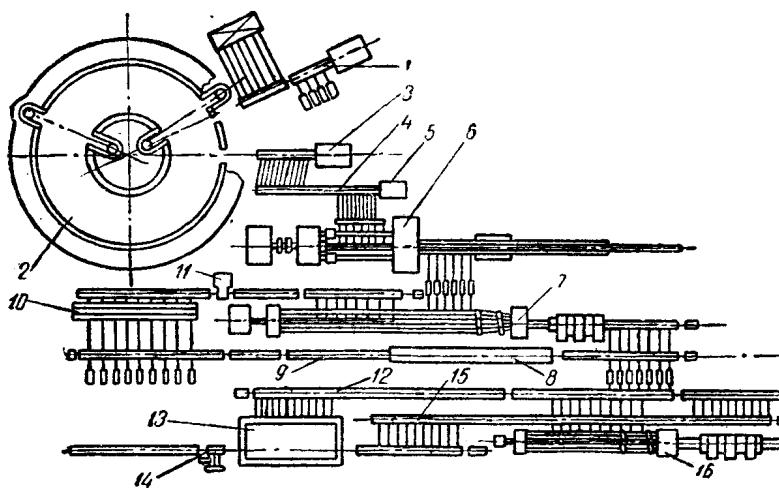


图 232 三輶展軋機組的設備佈置簡圖

- 1—裝料机；2—環形加熱爐；3—出料机；4—輥道；5—風動定心机；
6—穿孔机；7—展軋机；8—拔心棒机；9—輸送心棒輥道；10—心棒
冷却槽；11—塗油机；12—爐前輥道；13—再熱爐；14—推出机；
15—輸出輥道；16—定徑机

軋制前金屬的准备工作与其他用圓形坯料的軋管机组一样。金屬在前面討論过的那一种帶迴轉爐底的环形加热爐中加热。

在爐中加热到所需溫度的坯料出爐和冷坯料裝爐用兩個裝出料机来进行。

从爐中推出来的坯料沿着斜篠条滾到輸送輥道上，然后被送到安在輥道端的風動定心机的擋板跟前。坯料的定心用在热状态下冲孔的方法来完成。

用風動推料机把坯料喂入穿孔机的軋輥中穿軋成毛管。此穿孔过程与自動軋管机组的輥式穿孔机的穿孔过程相同。穿孔机及其所有輔助机械在構造上与前面叙述过的現代輥式穿孔机沒有什麼区别。

穿軋好的毛管用傳动的昇降滾子从工作机座送走，而軋制的頂桿借止推軸承的滑板的反方向运动从毛管中抽出来，用拋出鉤子把已抽出頂桿的毛管拋到斜篠条上。毛管沿此斜篠条滾到展軋机的受料槽中。在料槽前的斜篠条上設置有擋料器，在必要时此擋料器就能把毛管送入展軋机的受料槽中。

長的心棒一頂桿比毛管先滾到展軋机料槽的后部。为了容易穿入毛管中，長心棒有一个尖的前端。

心棒喂入毛管中，并同毛管一起喂到軋机的軋輥中。为了收集心棒和毛管一般使用兩個独立的昇降床，此兩個昇降床順軋机軸綫依次放置，其高度可根据所軋制的毛管和心棒的直徑进行調整。

把心棒穿入毛管中並把毛管同心棒一起喂入軋机軋輥中一般用兩輛送料小車来进行，这兩輛小車应当以不同的速度移动，因为心棒所要通过的距离，比毛管所要通过的距离長得多，心棒的运动速度应比毛管的运动速度大1倍左右。

当前一根管还在展軋过程中而心棒和滚下的新毛管就已开始沿料槽移动。由于毛管和心棒的速度不同，心棒赶上了毛管，并在它們繼續移动时心棒就开始穿入毛管中。在展軋机前面的毛管床的端部上設有一塊擋板。此擋板的作用是把毛管擋住，而把心棒放过去。毛管到达擋板之前就停住了，而推动的小車同心棒一起

繼續移动，直到心棒前端从毛管穿出到轧制图表所规定的距离时为止。然后挡板下降，而毛管同心棒一起被送入展轧机轧辊中。把毛管同心棒一起喂入轧辊的操作可由操纵工在操纵台上进行。

进口导板用于将毛管送入轧辊，此导板安装在展轧机工作机座之前。

展轧机中的孔型由在机架中排列成相当于等边三角形三个顶点的三个轧辊所构成（图 233）。三个轧辊都向同一个方向旋转，而且他们对轧制轴线是倾斜的，这就构成了某些角度，此角度称为展轧角，一般为 7° ；此外，每个轧辊倾斜于机架相应的窗口（уровень）的对称面。轧辊轴线同轧制轴线的交角称为前进角。

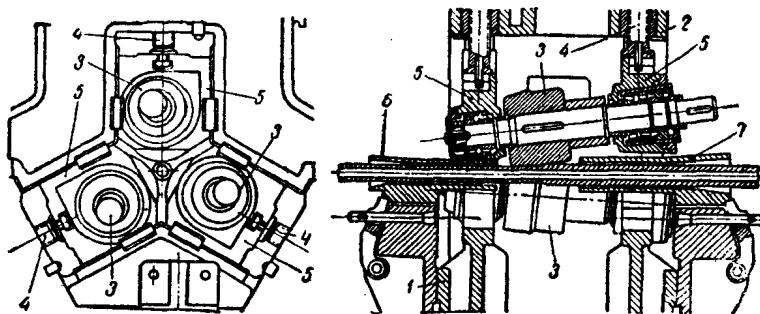


图 233 展轧机工作机座

1—机架下部分；2—机架上部分；3—工作轧辊；4—压下螺絲；
5—轴承座；6—出口导板；7—进口导板

展轧角在一定程度上决定着管子横向展轧的程度，并可在不大的范围内进行调整。前进角的大小决定了轧制速度，以及部分地决定着展轧值，所以前进角最好调整为 $3-9^{\circ}$ 。

展轧机轧辊（图 234）由四段组成：咬入锥 1，脊部 2，展轧或定径锥 3 和出口锥 4。脊部的高度主要决定着毛管壁的压缩量，並依所轧制的管子直径和壁厚而定。

喂入轧辊中的毛管被咬入锥曳入，由于轧辊的倾斜（这倾斜

度是由前进角所决定的) 而使毛管获得旋转——前进运动。同时, 如同辊式穿孔机一样, 圆周速度可分解为两个分量: 轴向的和垂直毛管半径的切向的速度。每个轧辊的轴向分量使毛管作纵向运动, 而切向分量使毛管作切向运动。轴向分量的大小决定于前进角。随着前进角的增大毛管纵向运动速度也就增加。

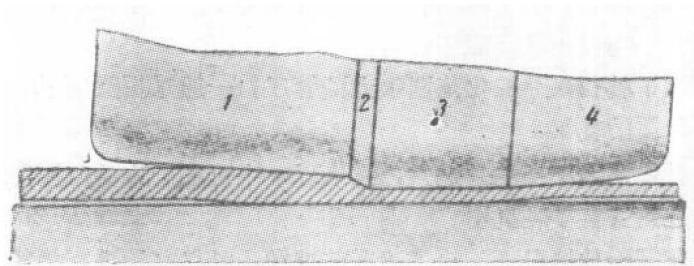


图 234 在展輶机中的輶制簡圖

咬入之后由于轧辊的位置倾斜于轧制轴线, 当毛管运动时毛管就被减径, 因为在咬入时心棒和毛管之间有间隙。当毛管沿直径的压缩量相当于间隙值的两倍时减径就停止了, 毛管继续运动时咬入锥中毛管壁受到一些压缩。此时壁的压缩量等于毛管半径的缩小值, 因为毛管的内径不改变并等于心棒的直径。

毛管壁的主要变形在轧辊脊部完成。当毛管的端部通过轧辊脊部时, 重要的是在咬入区中造成足够的纵向拉力, 以使毛管能克服脊部的阻力。位于脊部后面的轧辊定径区有一条平行于轧制轴线的母线, 轧辊定径区的作用是将曾用脊部压缩过的管子部分的壁厚定径的。通过管子定径区后就进入出口锥。在出口锥中管径增大, 而且在管子和心棒之间形成了使心棒容易抽出的间隙。

展輶机工作机座在构造上与二辊式輶机的工作机座有很大的差异, 与轧辊由手动操作靠拢和分开的輶机不同, 在新式构造的輶机中, 每个轧辊与轧制轴线的相对位置是由单独的电动机来调整的。所有这三台电动机的工作是同步的, 所以轧辊可以同时靠

近或离开轧制轴线。

工作轧辊靠拢到互相接触时所构成的孔型尺寸决定了该直径的轧辊所轧制的管子之最小直径，而且：

$$D_p \approx \frac{D_6}{6.5},$$

式中 D_p ——用该直径轧辊所轧制的管子之最小直径；

D_6 ——轧辊直径。

为了轧制尺寸变化范围很大的管子，一般采用直径由 250—500 公厘的轧辊。

轧辊要以不变的前进角，或者以一个可在一定的范围内变动的前进角安装于轧机中。

在第一种情况下，为了改变前进角，轧机必须进行换辊，并把轧辊安装在具有另一个倾斜角的轴承座中。一般使用前进角为 3° 和 6° 的两组轴承座。

可以把前进角从 0° 调整到 8° 或 8° 以上而不须要进行换辊的结构，虽然比较复杂，但还是较合理的（图 235）。

轧机的工作轧辊由一个能力为 1250 匹的直流电动机来带动，或根据轧机类型采用其他能力的电动机；轧辊转数一般是在 75—200 转/分的范围内。由电动机到工作轧辊要经过齿轮机座来传递转动。

展轧过程中管子经过放置在工作机座出口方向上的出口导板而由轧辊中出来，并用标心器（центрователь）制止管子跳动，标心器的构造与穿孔机的标心器构造相似。

管子被抛料器由出口一方的辊道扔到斜篦条上，管子然后顺着斜篦条滚向拔心棒机。心棒可在各种不同形式的拔心棒机上抽出。

例如，齿条式拔心棒机由机架、导向槽（带着夹子的齿条（图 236）沿着导向槽走动）和带挡圈的扶架所组成。

在拔心棒机的前方设有一个辊道，这辊道的任务是把从斜篦条上滚下来的管子滚到扶架上，当心棒的端部通过挡圈而到达扶架

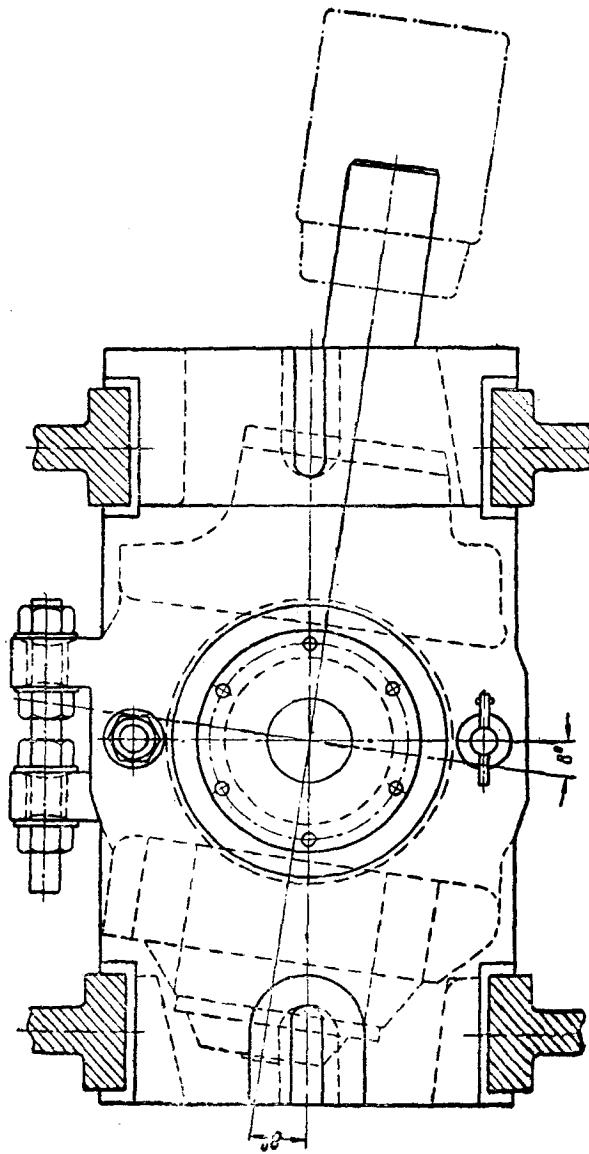


图 225 改变前进角的机檯

另一面时，扶架擋圈就把管子擋住。在扶架这另一面，露在管子外面的心棒头部被鉗子的鉗口咬住。

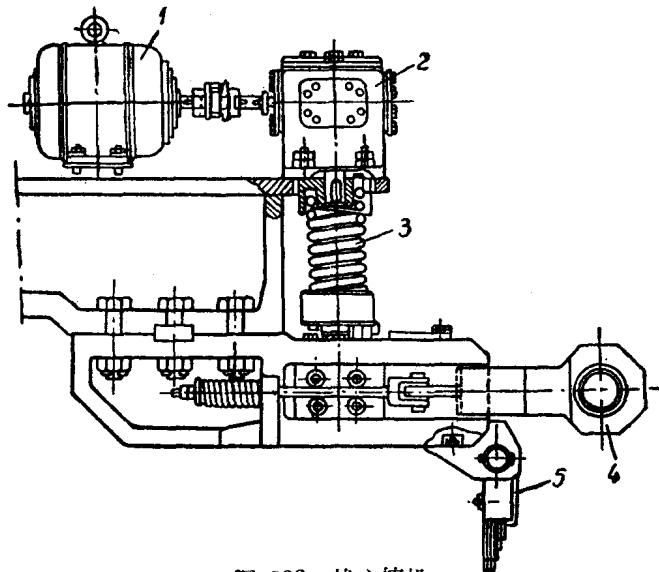


图 226 拔心棒机

1—电动机；2—蜗輪減速器；3—彈簧軸；4—鉗子的鉗口；5—緩冲器

咬紧之后移动齿条，心棒就被拔出来。把拔出的心棒送到拔心棒机出口一方的槽中。

接着用輥道把心棒送到特殊的冷却装置中，在那里当心棒碰到擋板就被自动地抛出来。

冷却装置一般是一个用流水同时冷却几个心棒的槽子。

通过冷却装置之后心棒送到輥道上，然后沿此輥道被送到展軋机前台（进口方向）上。沿途心棒要在輥道上的特殊塗油机上塗油。心棒表面上多余的油可用空气流吹掉。

塗油之后心棒沿輥道送到擋板，并自动地抛到斜篩条上。在斜篩条上設有擋料器，擋料器按照需要把心棒送到展軋机的进口槽中。

拔出心棒后已展軋好的管子都被抛到斜篩条上，然后沿着斜

箇条送到定徑机的主輥道上。壁厚小于 12 公厘 的管子有时在多架式定徑机上进行定徑，而壁較厚的管子則在三輥式定徑机上进行定徑，薄壁管或由变形抗力高的鋼制成的管子一般在定徑前都要在特殊的預热爐中加热。

三輥定徑机的構造与展軋机相似。三輥定徑机与一般帶橢圓和圓孔型的兩輥軋机相比較起来，其主要优点是能在一个工作軋輥上將精确度較高的各种不同直徑的管子定徑。三輥定徑机工作軋輥的尺寸与三輥展軋机軋輥的尺寸相同，但它有特殊的孔型設計。管子以横向自由軋制的無心棒減徑法来實現定徑。

定徑的过程很类似于有时在自动軋管机组上采用的軋制厚壁管的方法，此时在均整机上沿直徑压缩管子。

三輥定徑机与展軋机的另一不同点，就是傳動裝置和齒輪机座的能力較小。

軋机的前台（进口方向）比較短，因为管子定徑不在心棒上进行。在前台（进口方向）上沒有擋住毛管的擋板。

軋机后台（出口方向）上有較短的出口輥道。

一般同三輥定徑机相平行放置的多架式定徑机，其各机座都設有單独的傳動裝置。

經過定徑並送到冷床上的管子由配置在無極鏈上的爪来搬动。

管子冷却后沿斜箇条滾到矯正机的受料槽中，进行矯正，然后繼續送去进一步加工（精整）。

第三十三章

軋制圖表和軋机調整

計算軋制图表时采用如下的符号：

D_o ——成品管外徑；

- d_o ——成品管內徑；
 S_o ——成品管壁厚；
 D_k ——定徑后管子的外徑；
 d_k ——定徑后管子的內徑；
 S_k ——定徑后管子的壁厚；
 D_p ——展軋后管子的外徑；
 d_p ——展軋后管子的內徑；
 S_p ——展軋后管子的壁厚；
 I_p ——展軋后管子的長度；
 δ_p ——展軋机心棒直徑；
 l_p ——展軋机心棒長度；
 h ——展軋机軋輥脊部高度；
 μ_p ——展軋机中的延伸系数；
 D_r ——从穿孔机中出来的毛管外徑；
 d_r ——毛管的內徑；
 S_r ——毛管壁厚；
 L_r ——毛管長度；
 δ_n ——穿孔机心棒直徑；
 μ_n ——穿孔时的延伸系数；
 d_3 ——坯料直徑。

成品管尺寸是已知值，所以要按与工艺过程相反的順序計算
軋制图表。

設管子在定徑机中軋制終了的溫度为 $800\text{--}850^\circ$ ，就可按如
下的关系求出在定徑机中軋完后的管子的內外直徑：

$$D_k = (1.010 \sim 1.012) D_o;$$
$$d_k = (1.010 \sim 1.012) d_{o0}.$$

不考慮軋制后由于冷却而引起的壁厚的改变值，因为此值很
小。对于兩种类型的定徑机來說，定徑时管壁加厚值由于很小，
也不考慮。所以

$$S_o = S_k = S_p.$$

設定徑時管徑縮小 1—4 公厘，因之：

$$d_p = d_k + (1 \sim 4) \text{ 公厘};$$

$$D_p = D_k + (1 \sim 4) \text{ 公厘}.$$

在多机架定徑机中定徑時直徑的縮小值可能更大些。定徑机中直徑縮小值决定着展軋机心棒的种类。

展軋机心棒直徑选得約比管子內徑小 1 公厘

$$\delta_p = d_p - 1.0 \text{ 公厘}. \quad (201)$$

此时

$$\begin{aligned} \delta_p &= d_k + (1 \sim 4) - 1.0 = (1.01 - 1.012) D_o - 2S_o \\ &\quad + (0 \sim 3) \text{ 公厘}. \end{aligned}$$

在定徑机中这样縮小直徑時为了制造具有不同外徑和不同壁厚的管子必須有直徑相差 2~3 公厘的各种展軋机心棒。

按公式 (201) 求出心棒的直徑之后，就最后确定它的尺寸，然后校正展軋后之管子直徑和定徑時管子直徑的縮小值。

毛管的尺寸决定着展軋机中的变形量，展軋机中的延伸系数一般在此范围内变动：

$$\mu_p = 1.7 \sim 3.3.$$

图 237 所示为对于不同直徑的軋輶比值 $\frac{S_r}{S_p}$ 与管壁厚度的概約关系。这个比值总是比延伸系数稍为小一些。按此曲綫就能很容易求出毛管的概約壁厚。軋制管直徑愈小和管壁愈厚，则 $\frac{S_r}{S_p}$ 比值就愈小，这样一来展軋机中的变形也应当愈小。

管壁在展軋机中的絕對压缩量为

$$\Delta S_p = S_r - S_p.$$

此压缩量主要用軋輶脊部来完成。

在咬入錐中压缩管壁（图 238）主要是为了造成足够的拉伸力来克服在軋制开始时期軋輶脊部的阻力。这个压缩量应当尽可能小些，以不致造成很大的横变形。横变形能使管子的質量惡化。

按 П.К. 捷捷林試驗室的研究，在咬入錐中管壁的最适合的压縮量为展軋机軋輥脊部中管壁的压縮量的18%。

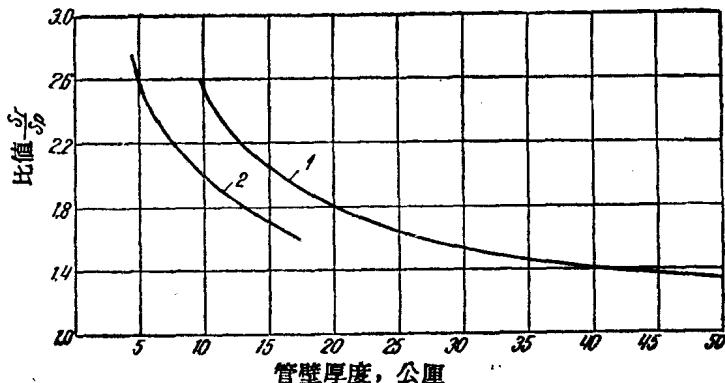


图 227 $\frac{S_r}{S_p}$ 比值与成品管壁厚的关系
(軋輥直徑: 1—350 公厘; 2—500 公厘)

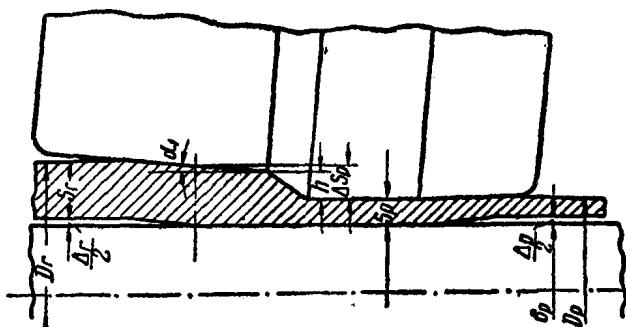


图 228 展軋机中的变形区

在咬入錐中的压縮量一般为 20—25%。仅在有很小前进角(約3°)的作业时, 由于缺乏足够的拉伸力, 此压縮量必須增大到 35—45%, 因此展軋过程將进行得極不稳定或者根本不能进行。

因此, 正常的情况是

$$h = (0.75 \sim 0.85) \times \Delta S_p. \quad (202)$$