

中等專業学校教学用書

铸造车间设备

上 册

陈士樑 编



机械工业出版社



中等專業学校教学用書



鑄造車間設備

上 冊

陳士樑 編

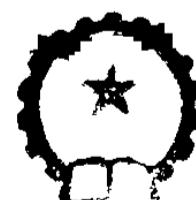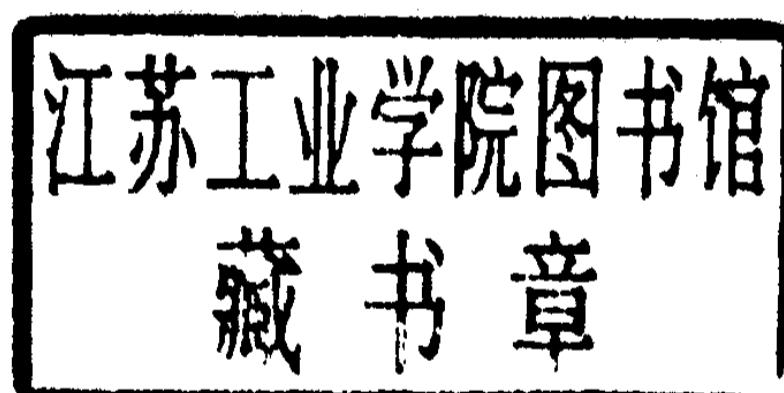

机械工业出版社

1956


中等專業學校教學用書



鑄造車間設備

下册

陳士樑編

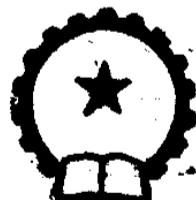

机械工业出版社

1956

出版者的話

本書是根據第一機械工業部三、四年制中等專業學校鋼鐵鑄造專業的鑄造車間設備課程教學大綱編寫的。它的內容共包括六個部分，即造型材料制備的機械化、造型和造芯工作的機械化、爐料倉庫和熔化工部的設備、落砂和清理工作的機械化、金屬型鑄造、壓力鑄造和離心鑄造用的設備和鑄造車間設計。書中闡述的材料比較新穎，內容比較精鍊，適於中等專業學校鋼鐵鑄造專業作為教科書之用，企業的鑄造工程技術人員用為工作參考書也很合適。

本書共分兩冊出版。

NO. 1269

1956年9月第一版 1956年9月第一版第一次印刷
787×1092 1/18 字數 194千字 印張 9²/9 0,001—6,000 冊
機械工業出版社(北京東交民巷 27 号)出版
機械工業出版社印刷廠印刷 新華書店發行

北京市書刊出版業營業許可證出字第 008 号

定价(10) 1.30 元

NO. 1275

1956年11月第一版 1956年11月第一次印刷
787×1092^{1/16} 字数328千字 印张15 0,001—5,200册
机械工业出版社(北京东交民巷27号)出版
机械工业出版社印刷厂印刷 新华书店发行

北京市書刊出版業營業許可証出字第008号 定价(10)1.90元

目 次

緒言	1
第一篇 造型材料制备的机械化	
第一章 造型材料輸送的机械化	5
1 斗式提升机	6
2 螺旋輸送器	9
3 皮帶輸送器	16
4 鱗板輸送器	14
5 震动輸送槽	18
6 風力輸送裝置	19
7 料斗及其附屬裝置	21
第二章 新造型材料的貯存	31
第三章 新造型材料的处理	35
甲、新砂和粘土的初步處理	35
1 由貯存倉庫輸送至型砂處理部分	35
2 新砂和粘土的干燥	36
3 过篩和碾碎	44
乙、煤粉的制备	46
1 生煤塊的初碎	46
2 煤的磨碎	50
3 防止煤粉的自然和爆炸的安全措施	58
丙、粘土漿液的制备	59
第四章 旧砂的处理	60
1 將旧砂輸送至型砂處理站	60
2 軋碎旧砂团塊	60
3 自旧砂中除去金屬的混雜物	61
4 旧砂的过篩	64
第五章 旧砂的再生	72
第六章 型砂和芯砂的制备	81
1 混和	81
2 滲熟	95
3 疏松	96
4 輪式混砂机工作的自动化	103
第七章 型砂处理設備的裝置	106
1 型砂处理設備及其兩种裝置系統	106
2 典型的型砂集中处理站	108

3 型砂集中处理裝置的几个例子	110
第二篇 造型和造芯工作的机械化	
序言 造型机械化的条件	118
第一章 造型机械的分类	120
1 按实砂方法來分类造型机械和实砂基本概念	120
2 按起模方法來分类造型机械	130
3 按造型机的傳动方式來分类	132
4 造型机械和造芯机械的分类編号	133
第二章 手工造型机	133
第三章 風動造型机的附件	138
1 控制閥	138
2 吹砂咀和震动器	143
3 節流閥及逆止閥	145
4 加油器	147
第四章 挤压造型机	149

目 次

第五章 震击造型机	159
1 震击造型机主要机构的作用原理	159
2 震击造型机的构造	167
3 震击造型机的使用	191
第六章 抛砂机	196
第七章 特殊造型机	205
第八章 造芯机械	210
1 造芯机械的分类和构造	210
2 造芯的辅助设备	236
第九章 造型和造芯工部的输送设备	238
1 吊车	238
2 悬轨吊车	239
3 铸工输送环	246
4 滚子输送器	256
5 吊链输送环	258
6 其他输送设备	261
7 造型和造芯工部输送设备装置的例子	263

第三篇 炉料仓库和熔化工部的设备

第一章 炉料仓库	272
1 非机械化炉料仓库	272
2 机械化的炉料仓库	274
3 炉料仓库的技術设备	277
4 炉料仓库面积及吊车数量的确定	280
第二章 熔化工部的装料设备	282
1 冲天炉的装料方法及用具	282
2 铸钢车间的装料设备	289
第三章 熔化工部的附属设备	294
1 鼓风机	294
2 去渣设备	297
3 浇包	297
4 浇包工段设备	301

第四篇 落砂和清理工作的机械化

第一章 落砂设备	304
----------------	-----

1 震动掛鉤及震动掛臂	304
2 震动落砂架	306
3 自動落砂設備	310
4 落砂的工作地點組織的例子	313
第二章 出砂芯設備	316
1 震動出芯機	316
2 射水出芯裝置	316
3 夾砂射水出芯	324
第三章 鑄件的初步清理和手工清理的用具	326
1 去除澆口和冒口的設備	326
2 鑄件的去毛刺和校正用的設備	328
第四章 普通清理滾筒	331
1 普通清理滾筒的原理	331
2 普通清理滾筒的構造	332
第五章 噴砂和噴丸清理設備	336
1 噴砂和噴丸清理的原理	336
2 噴砂和噴丸設備的構造	341
第六章 机械射丸清理	348
1 射丸清理的原理和射輪的構造	348
2 射丸設備的構造	350
第七章 鑄件上毛刺的磨修	359
1 砂輪的種類與使用	359
2 砂輪機的構造	361
第八章 清理工部的工作地點組織	366

第五篇 金屬型鑄造，壓力鑄造和離心鑄造用的設備

第一章 金屬型鑄造用機械	371
第二章 壓力鑄造機械	378
第三章 異心鑄造機械	389
1 異心鑄造的原理	389
2 異心鑄造機的構造	392

第六篇 鑄造車間設計

第一章 鑄造車間設計	401
1 設計的步驟	401
2 鑄造車間的分類	401
3 鑄造車間的作業制度	403
4 時間基數	405

5 生產綱領的分析和工藝過程擬制的方法	406
6 設備需要量的計算	407
7 所需面積的確定	411
8 鑄造車間的附屬部分	414
9 鑄造車間的平面佈置	415
10 計算的經濟部分	419

第五章 震击造型机

1 震击造型机主要机构的作用原理

震击造型机的制震作用 圖 184 是震击造型机的最簡單的震击機構。圖 a 中空氣由 3 進入氣筒，把活塞往上推。到了如圖 b 中時，出氣孔 4 打開，筒中空氣排出，壓力驟然降低，活塞落下，產生很大的震擊力，把砂震實。但另一方面這力量直接打在機座上，產生很大的震動。特別在機器很大時，震動更大。如果在造型機的旁邊，有地鑄型或其他機器操作就要受到妨礙。制震作用就是設法將地基所受的震擊力減小。圖 184 是沒有制震作用的情況，只能用於小型和中型的震擊造型機。較大的造型機必須要設法將震動力量減小。

圖 185 是全制震作用震擊機構的構造。a 中，空氣由 5 進入氣筒，一方面把震擊活塞 1 向上抬升，另一方面也將制震筒 2 對抗着彈簧的力量往下壓。到了 b 的位置，出氣孔開放，氣筒內空氣大量減低。一方面震擊活塞自動往下落；另一方面，制震筒 2 受彈簧的抬力往上抬，1 和 2 相對的運動在 b 圖中虛線位置相遇，發生震擊。這時，震動全被活塞和制震筒吸收，下面的地基絲毫不受影響。

用全制震的震擊造型機的地基可以做得很小，甚至機器可以裝上輪子，能來回移動。但全制震機構的構造十分複雜，很少應用。一般大型的造型機常應用部分吸震法或用減震法。

減震法機構可見圖 186。其中 a 是靜止時的位置，空氣由 3 進入，把挤压活塞 2 連同震擊活塞 1 一起舉起如圖 b。這時震擊氣筒中開始進氣。活塞 1 上升，到了

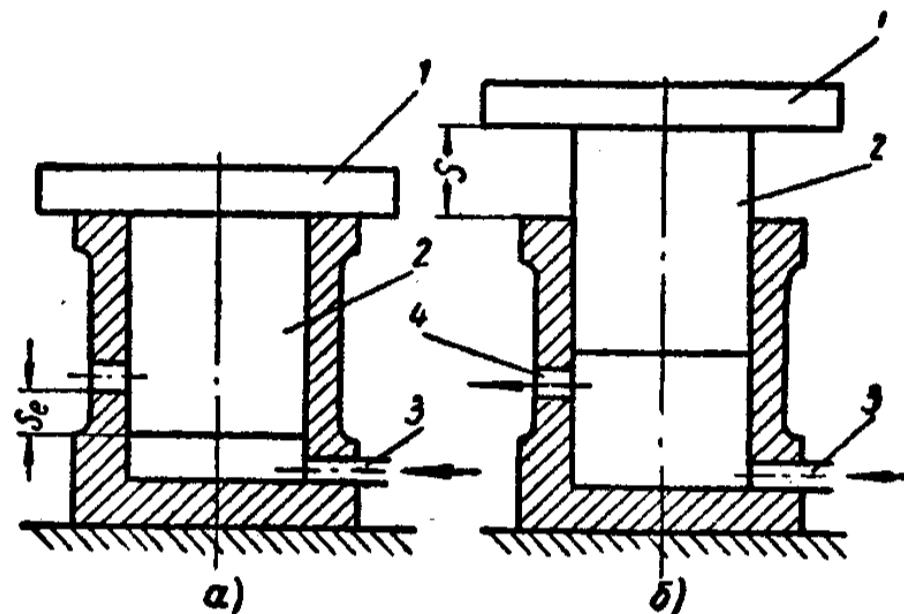


圖 184 無制震作用的震擊機構：
a—活塞在下面位置；b—活塞在上面位置；
1—震擊台；2—震擊活塞；3—進氣孔；4—出氣孔。

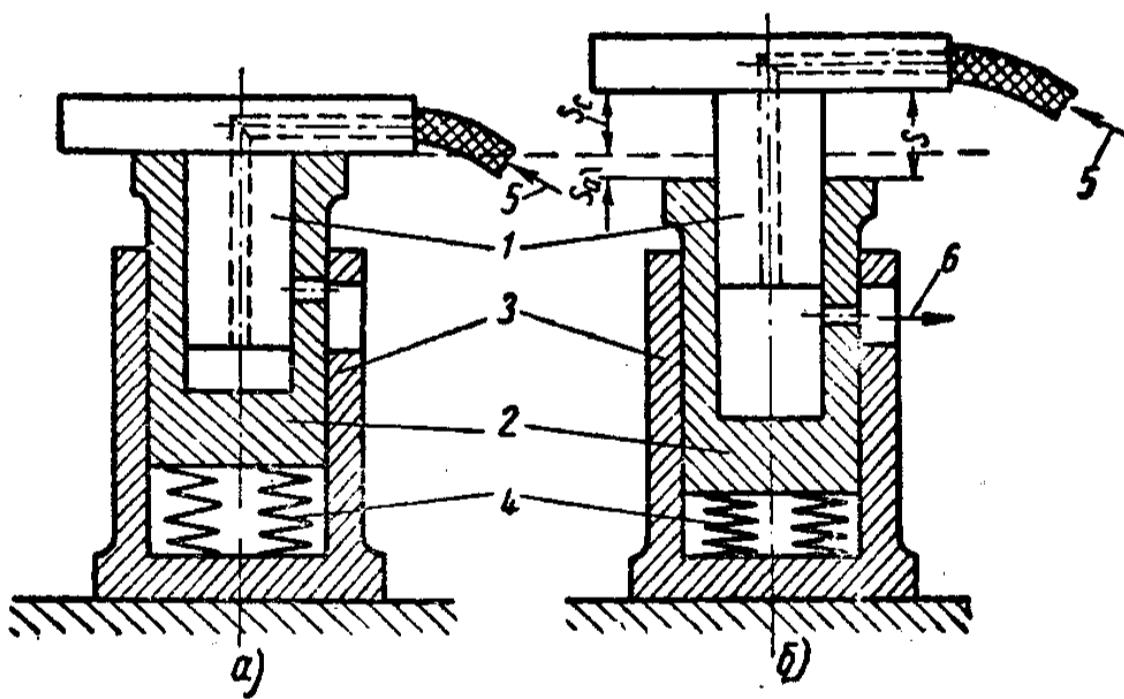


圖 185 全制震作用：
a—活塞在下面位置；b—活塞在上面位置；
1—震擊活塞；2—制震筒；3—氣筒；4—彈簧；
5—進氣孔；6—出氣孔。

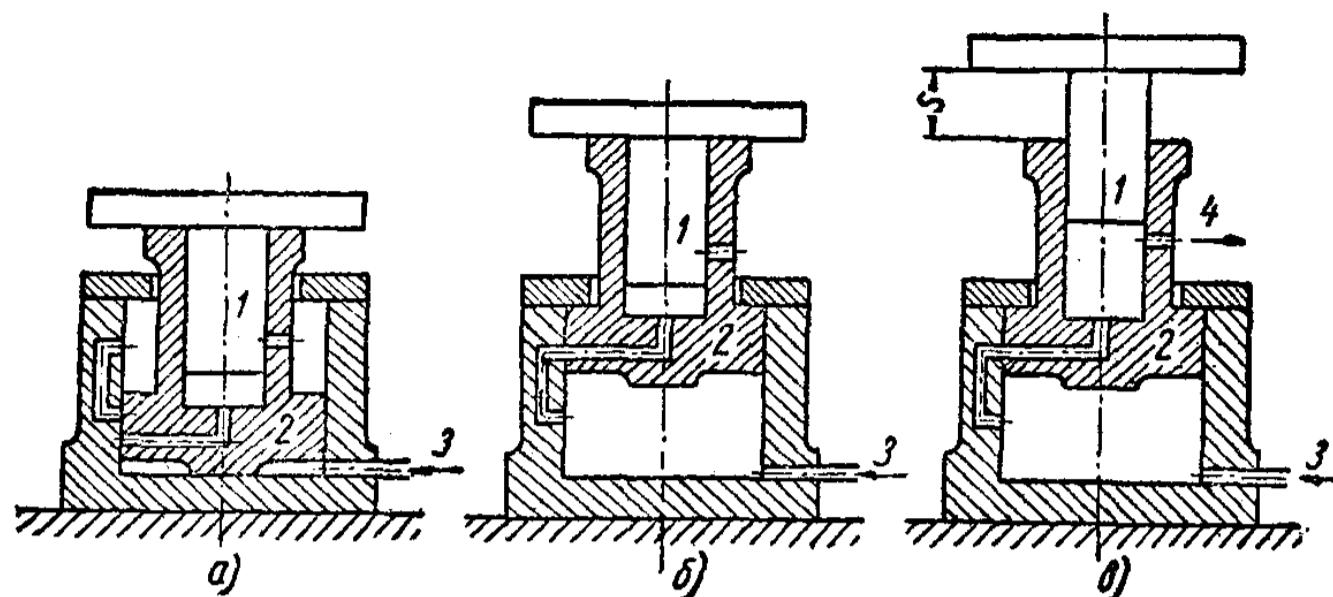


圖186 減震法：

a—靜止位置；b—抬舉位置；c—震擊位置；
1—震擊活塞；2—挤压活塞；3—進氣孔；4—出氣孔。

c圖時，出氣孔4開放，於是活塞下落，衝擊力打在2的上面。但是2的下面受空氣托着，與機體不直接連接起來，受力時只稍稍往下下沉，空氣成為機體與2之間最好的軟墊，傳達到機體上的力量很小。

圖187是震擊造型機用軟墊安裝在地基上的情形。軟墊用一層或數層木塊組成，在底腳螺絲帽的下面，並用彈簧3墊住，可以減少震動對地基的影響。大的震擊造型機就往往用這方法安裝在地基上。

震擊造型機氣筒的指示圖 指示圖表示氣筒內部空氣壓力和活塞位移相互的關係，是研究氣筒內部動作很重要的工具。下面簡單地介紹一下震擊氣筒內的指示圖。

圖188是最簡單的震擊機構（如圖184所示的機構）的指示圖。橫座標表示空氣壓力，縱座標表示活塞的位移。活塞的最低位置在1點，1點的下面縱座標尚有一段距離 S_0 ，這代表氣筒的余隙容積。氣筒中的空氣壓力到了能克服活塞、工作台、砂箱和型砂等的重量 Q 以及運動時的摩擦力 R 時，亦即比大氣壓力高出 $\frac{Q+R}{F}$ 時（ F 是活塞的斷面積），也就是在圖中的1點，活塞即開始上升。同時因為空氣繼續進入，氣筒中的氣壓也上升。活塞上升到了2點，位移是 S_e 。這時氣筒的出氣孔打開（圖184）氣筒內空氣大量排出，壓力減少。但是這時活塞的速度很大，由於自身的衝力繼續上升，慢慢地氣筒內空氣壓力減得很小，活塞的上升的速度也減小至零。至3點，活塞不再上升，受重力作用開始下降。到了4點，出氣孔關閉，這時活塞仍繼續下降，就將氣筒內的空氣壓縮，同時因為進氣口仍在進氣，所以氣壓慢

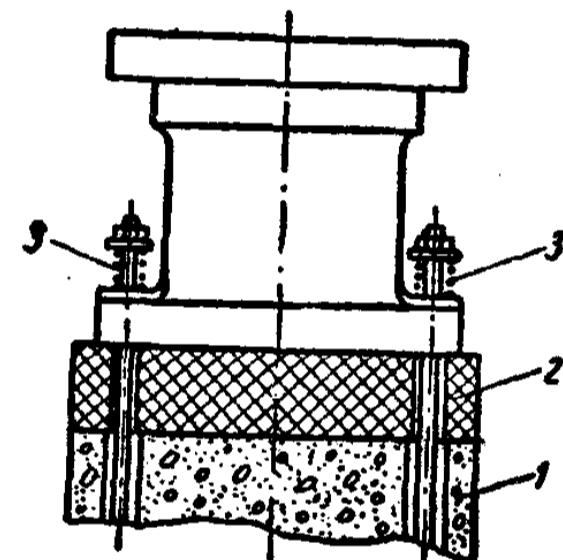
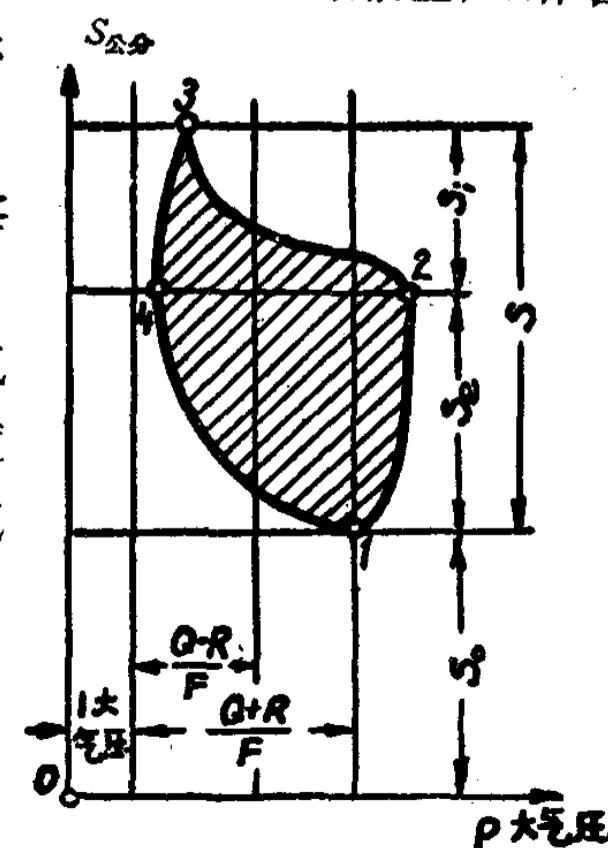
圖187 減震的軟墊：
1—地基；2—軟墊；3—彈簧。

圖188 無停給震擊氣筒的指示圖

慢升高。到了 1 点，活塞降至最低位置，工作台和气筒發生震击，把砂箱內的型砂震实。以后活塞又上升，震击循环与以前一样地繼續下去。1~2叫做進氣階段；2点叫做排气点；2~3叫做浮升阶段；4~1叫做压缩阶段。每一循环，空气加給活塞的能量相當於圖中的黑影面積。

以上所說的震击气筒机构中，無論在那一阶段，進氣孔始終在進氣。事实上在上述四个阶段中，只有第一阶段的進氣是必要的。在 2~3 和 3~4 阶段出气孔已經打开，这时进入的空气都立即从出气孔跑出去，絲毫不能起作用，白白地浪費了。在 4~1 阶段中進氣反而有害，它能增加对活塞落下的阻力，減弱震击的力量。

圖 189 是一种有停給有膨脹的震击机构。当活塞上升时，先將進氣孔閉死（这叫做停給），然后再將出气孔打开。有了停給，在排气时，不再進气，可以避免白白浪費空气。而且在進氣孔閉上以后，出气孔並不立即打开，气筒內空气压力很高，稍稍膨脹，利用这膨脹的力量來使活塞更加升高一些，可以增加震击时的力量。

这种有停給有膨脹的震击循环的指示圖可見圖 190。活塞由 1 上升至 2，進氣孔关闭，就發生停給（停止供給空气）。2~3是膨脹阶段；3~4是浮升阶段；4~6是下落阶段；6~1是压缩阶段。

震击循环中給有停有膨脹的好处是可以節省压缩空气的用量，加强震击的效果。如果在圖 189 的机构中，進氣孔与出气孔恰好做成这样，当進氣孔閉死时，立即把出气孔打开，则这一种震击机构就叫做有停給、無膨脹的震击循环机构。

震击造型机的汽閥裝置 控制气筒中的進氣孔和出气孔的裝置叫做汽閥裝置。震击造型机的汽閥裝置有下面几种：

I) 活塞汽閥——就是用活塞本身的运动來开闭進氣孔和出气孔，圖 184, 186, 187, 189 中的几种都是用活塞作汽閥的。

II) 單套汽閥——一般用得不多，不論之。

III) 双套汽閥——双套汽閥的机构可如圖 191 所

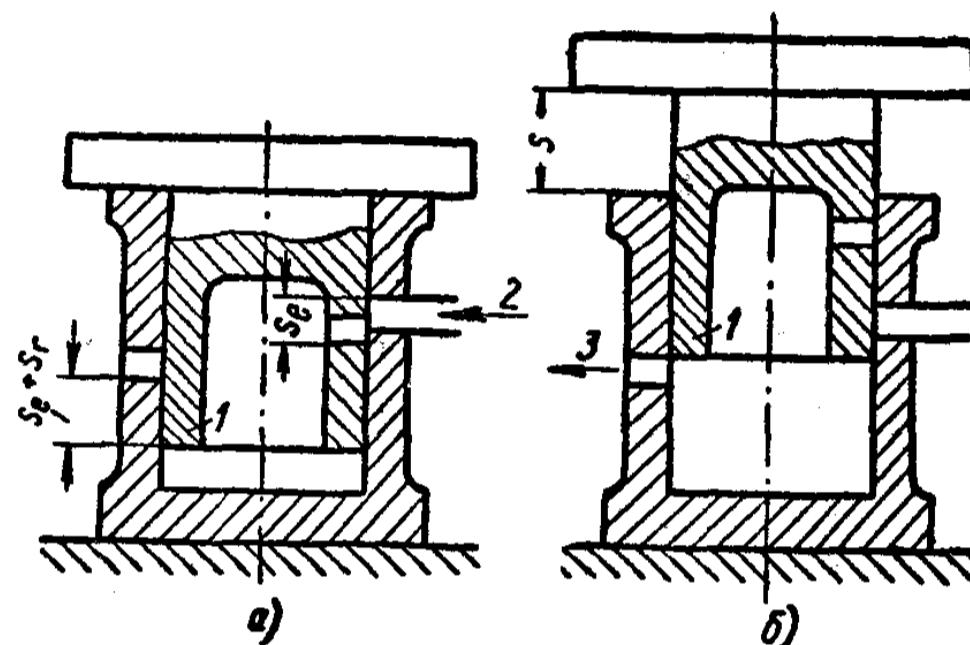


圖 189 有停給有膨脹的震击机构：
a—活塞在下面位置；b—活塞在上面位置；
1—震击活塞；2—進氣孔；3—出气孔。

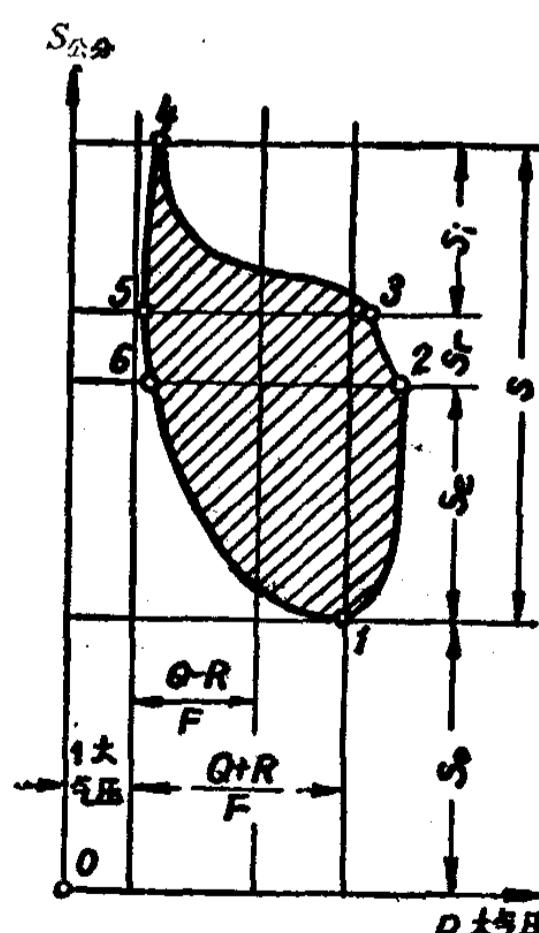


圖 190 有停給有膨脹的震击
循环的指示圖

示。閥桿 3 裝在工作台上，可以隨着氣筒中的活塞上下。當在 a 位置時，壓縮空氣由 7 進入氣筒中。閥套活塞 5 上面的空室 6 通過閥桿 3 和大氣相通，下面受壓縮空氣托住。這時，閥套在上面位置，氣筒中進氣。當氣筒中活塞上升至 b 圖時，下面的壓縮空氣通過閥桿 3 的中心和 6 相通，於是就將閥套活塞 5 向下壓，使閥套向下。這時進氣孔閉死，氣筒通往出氣孔的通道打開，氣筒發生停給。但活塞因有衝力的緣故，仍然浮升。活塞浮升後下落一直到如 a 圖時，空室 6 和大氣相通，下面的壓縮空氣又將閥套托起，把出氣孔閉住，進氣孔開啟，氣筒發生進氣。

雙套氣閥在進氣口關閉的同時，開啓出氣孔，所以是一種有停給無膨脹的震擊機構，其指示圖可如圖 192 所示。

雙套氣閥的優點是：活塞下降時，出氣孔的關閉很遲。如圖 192 中，4 級十分低，這樣可以縮短和調節壓縮過程，加強震擊的力量。而且閥桿 3 在工作台上的位置可以由 4 來調節，這樣就可以調節進氣時間的長短，可以隨著鑄型的大小不同的要求來調節震擊的力量。

IV) 閥桿汽閥裝置——閥桿汽閥裝置可如圖 193 所示。 a 圖中空氣由 5 進入氣筒，使活塞 1 上升。活塞上升至距離 X 時，工作台就帶着閥桿上升。活塞再上升距離 a 時，閥桿將進氣口孔閉住，氣筒內就發生膨脹。活塞繼續上升，至距離 $X + b$ 時，閥桿將出氣孔打開，發生排氣。工作台浮升。到下落時，閥桿先將出氣孔關閉，然後打開進氣孔，重新進氣，新的循環開始。

閥桿汽閥，先將進氣孔關閉，然後打開出氣孔，所以是一種有停給有膨脹的震擊機構。其指示圖可如圖 194 所示。它和 190 圖的不同是 2、3 兩點和 5、6 兩點

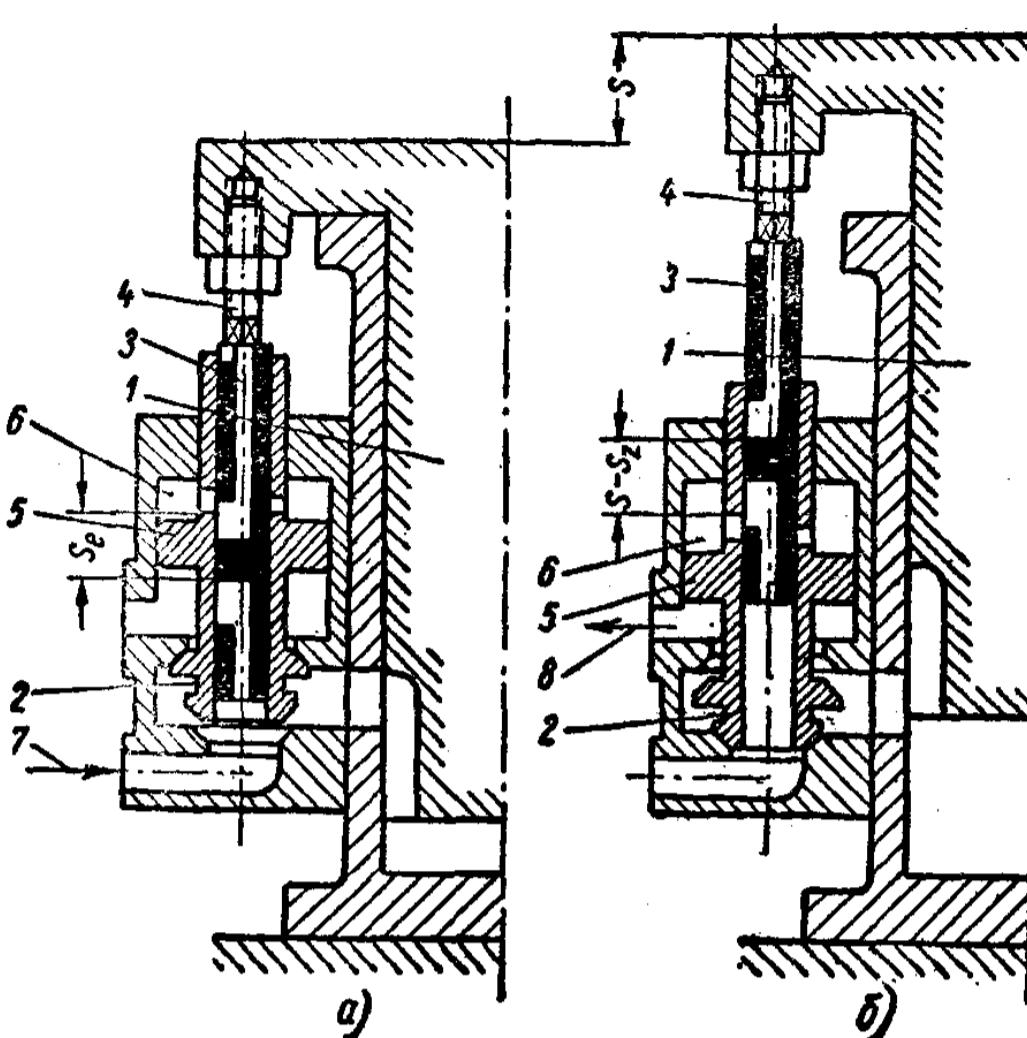


圖191 双套汽閥：
a—閥桿在下面位置；b—閥桿在上面位置；
1—震擊活塞；2—閥套；3—閥桿；4—調節螺絲；5—閥套活塞；6—閥套活塞上的空室；7—進氣孔；8—出氣孔。

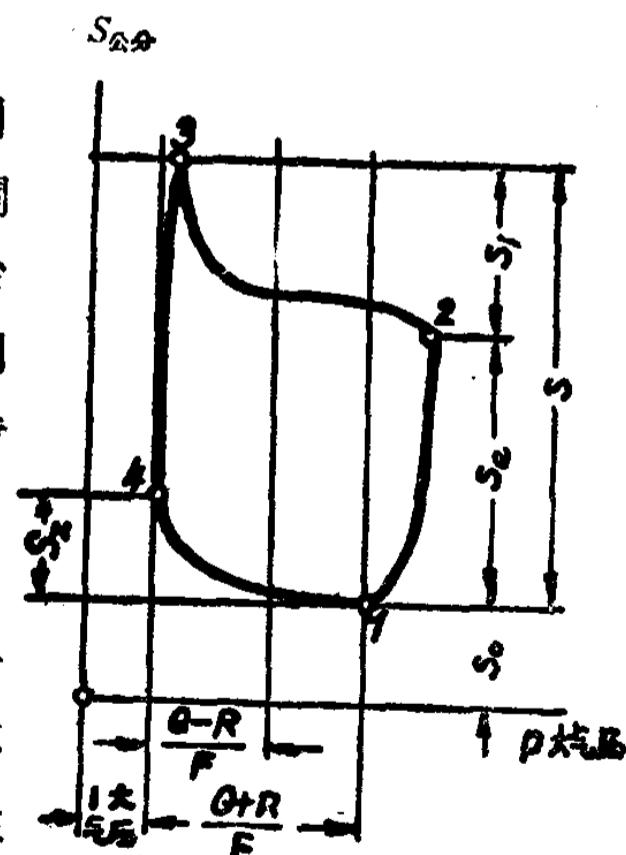


圖192 双套氣閥的指示圖

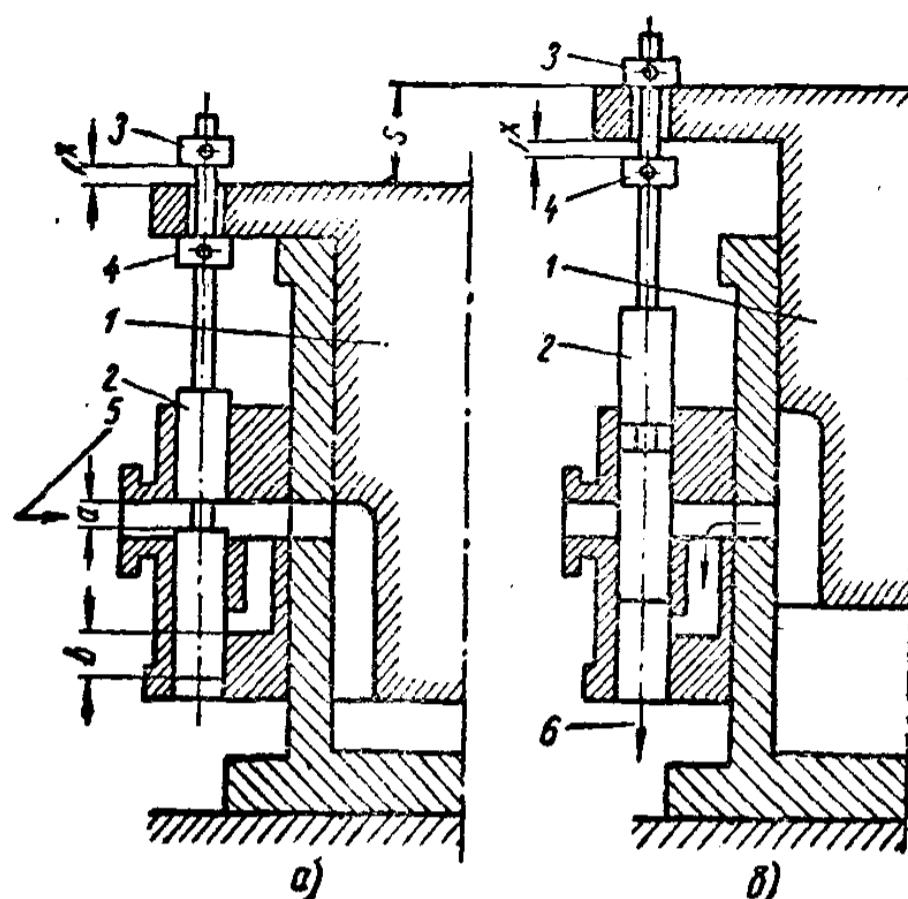


圖193 閥桿汽閥裝置：

a—閥桿在下面位置; **b**—閥桿在上面位置;
 1—震擊活塞; 2—閥桿; 3—上調節螺母;
 4—下調節螺母; 5—進氣孔; 6—出氣孔。

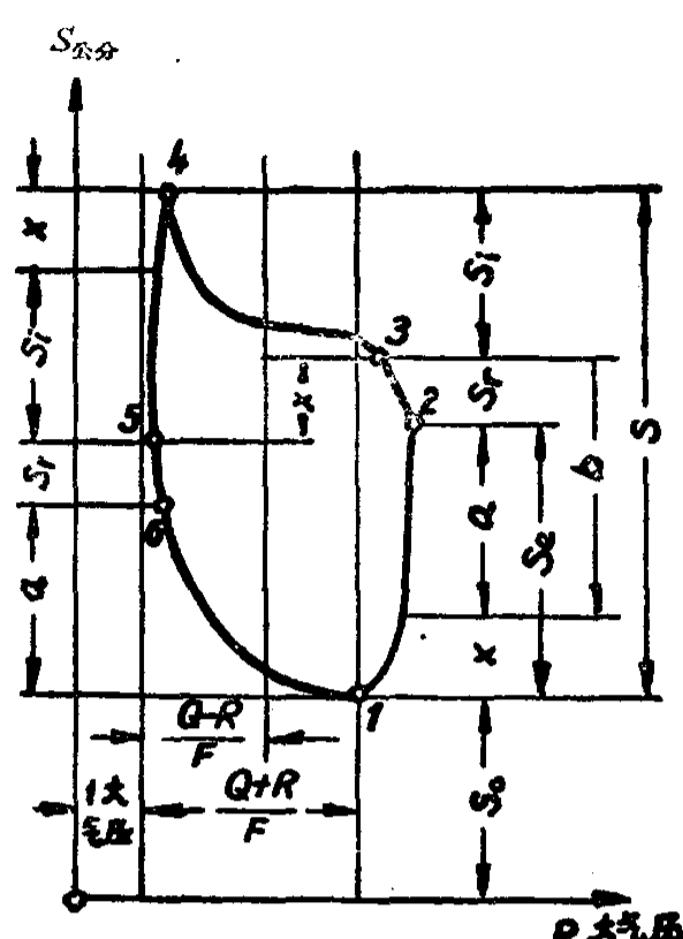


圖194 腳桿汽閥的指示圖

並不在相对应的水平線上，活塞下落时，出气孔关闭較迟，这可以加强震击的力量。

閥桿汽閥裝置的优点是：它的指示圖比較理想，有停給，有膨脹，可以更充分地利用壓縮空氣的能量。同时調節間隙的 X 距离，就可以調節進氣時間的長短，調節震擊力量的大小。

震击实砂緊实度的調節 震击实砂型砂緊实度的大小，我們上面已經說過，和能量 A 有关。而 $A = \eta F H \delta / h n_0$ 。震击的次数愈多，則型砂的緊实度愈大。所以要調節型砂的緊实度，除了可以在汽閥機構上調節每次震击的能量外；还可以調節震击的次数。这可以設法調節震击实砂的時間來調節震击的次数，达到緊实度調節的目的。時間長短的控制可以用手控制外，也可以用自動的時間調節裝置來調節型砂的緊实度。

圖 195 示一种新的 H-103 型自動時間調節器，其構造和原理和自動壓力調節器相仿佛。当右面的閥桿受压力下压时，上面的总風管便和下面的震击气筒接通，同时压缩空气也通至旁边的小室中。小室中盛滿油，油受空气压力就往下經過开闭螺絲旁边的間隙，从旁边的油道往上通，至油压筒中活塞下面，对抗着油压筒活塞上面的彈簧的力量，把活塞慢慢地向上頂。螺絲旁的間隙是很小的，油液流动的速度很慢，活塞只能慢慢地上升。經過一定的时间，活塞上面的棒就頂着了上面的橫桿。活塞再往上升就使橫桿对抗着旁边彈簧的拉力向上抬起，把右面的小鉤放开，使右面的手把放松，右面的閥桿就往回跳至原处，將总風管与震击汽筒的通路閉死。震击气筒通大气。这时貯油的小室中沒有了空气的压力，油压筒中的活塞受彈簧的力量向下压，把油往回压，油經過滾珠閥而回到小室中，於是自動時間調節器就回到原来状态。

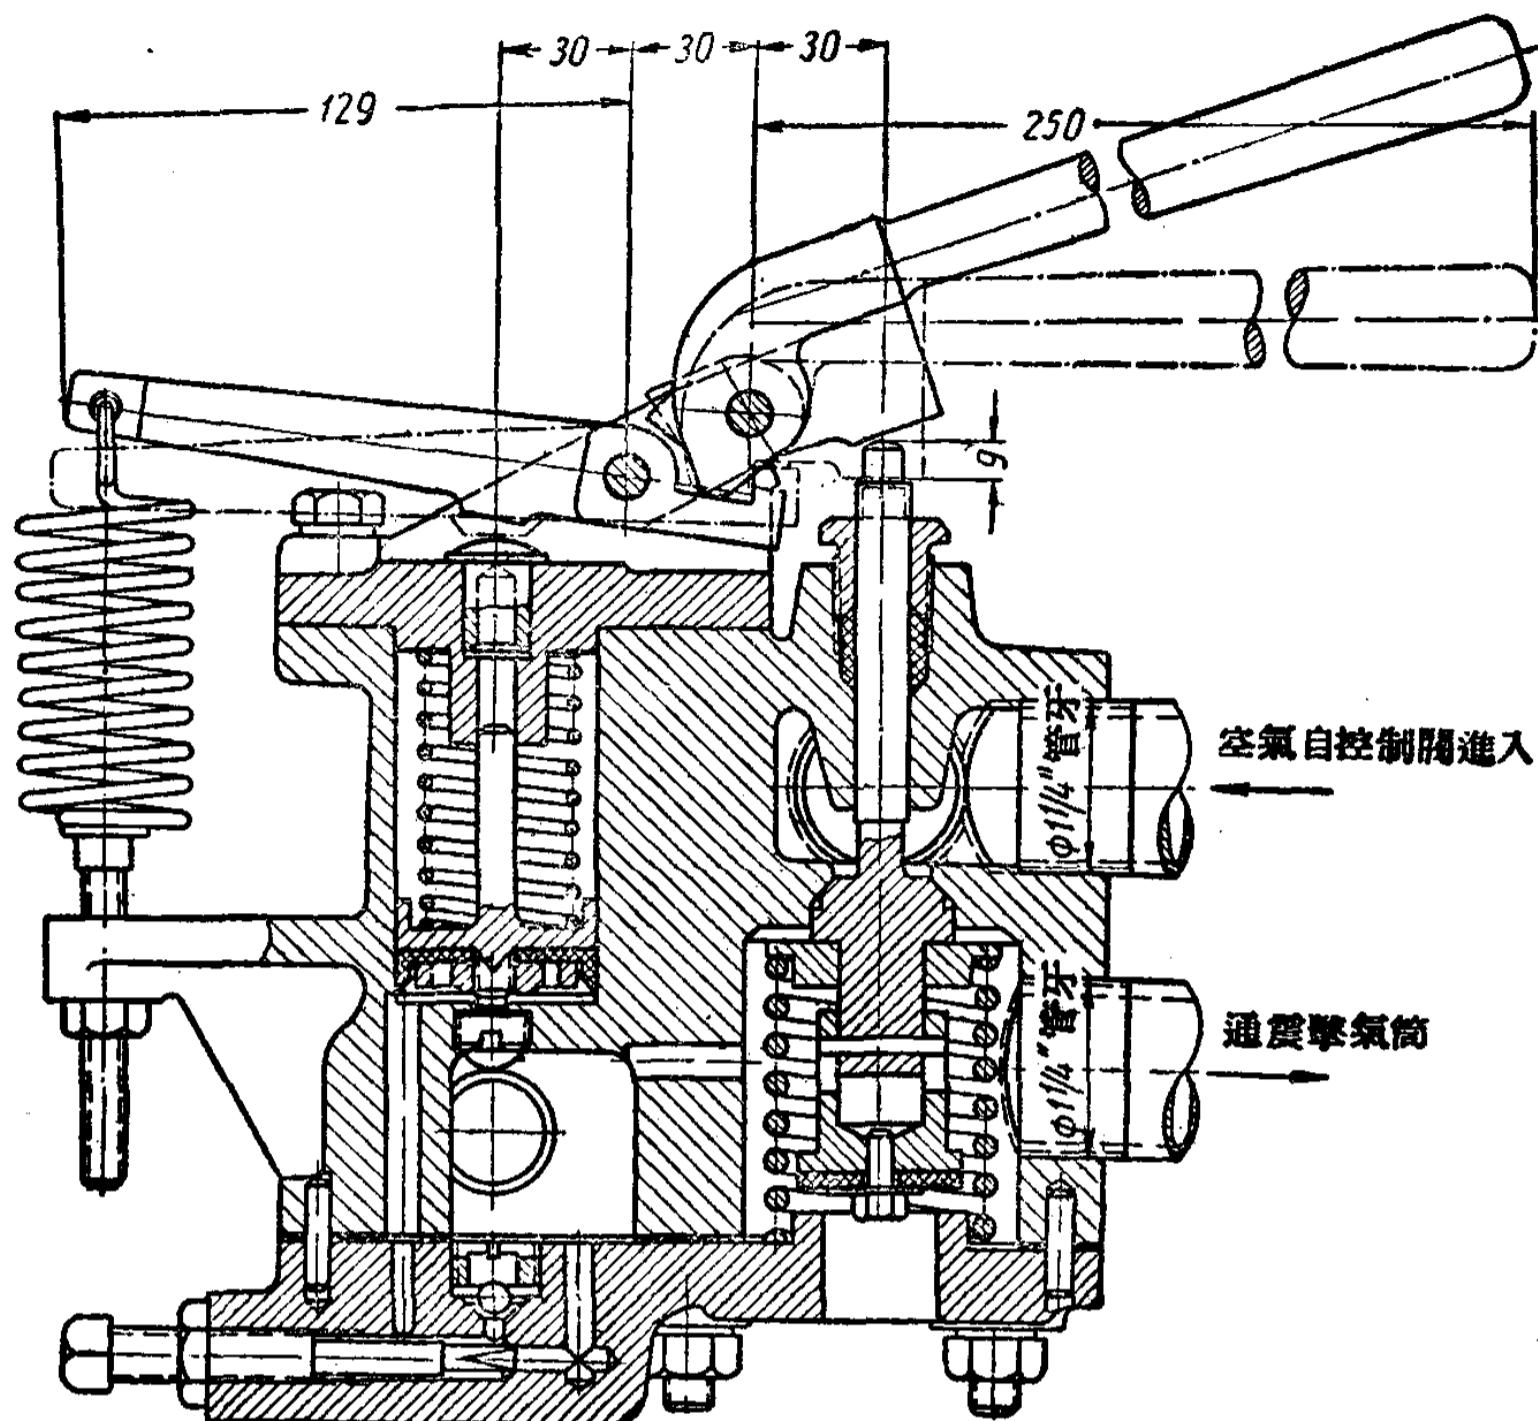


圖195 新的H-103型自動時間調節器

因为自动时间調節器在开始通空气的一定時間后，能自动的把閥閉上，控制了震击的时间，也就控制了震击的次数，从而能控制震击实砂型砂緊实度的大小。要改变震击時間的長短，可以調節開閉螺絲的位置，使螺絲旁边的空隙开大一些或关小一些，以控制油液流动的速度，來控制震击時間的長短。自动時間調節器的按上一般都用手來控制，沒有滾子等自動按上裝置。

圖196 是另一种時間調節器——H96型液压時間調節器，它的原理和上述者相似。如將手柄1向下压，搖柄2跟着旋轉，嵌入搖柄3的扣中，同时將閥桿5下压，將主風管來的進氣口打开，於是壓縮空氣經過節流閥桿6通至震擊氣筒。震擊實砂开始。同时進入的空气也通到貯油室7中油液的上面。受压的油液經過貯油室7的下面的過濾器，經過調節塞針9四周的空隙，經過油道10，把活塞11对抗着彈簧12的力量，慢慢地向上推。到了一定的时间后，活塞11一直頂到上面，頂着搖柄3的另一端，使3对抗着彈簧4的力量，順着時針方向旋轉，把搖柄2放开。搖柄2不再压着啓动閥桿5，5就由於下面進入的空气压力而自动关闭。这样就在空气進入一定的时间后，自动地把震擊气路閉上，停止震擊，达到自動調節震擊實砂砂型緊实度的目的。

節流閥桿6是用来控制与調整空气進入震擊气筒的速度，一般先調節至一定的

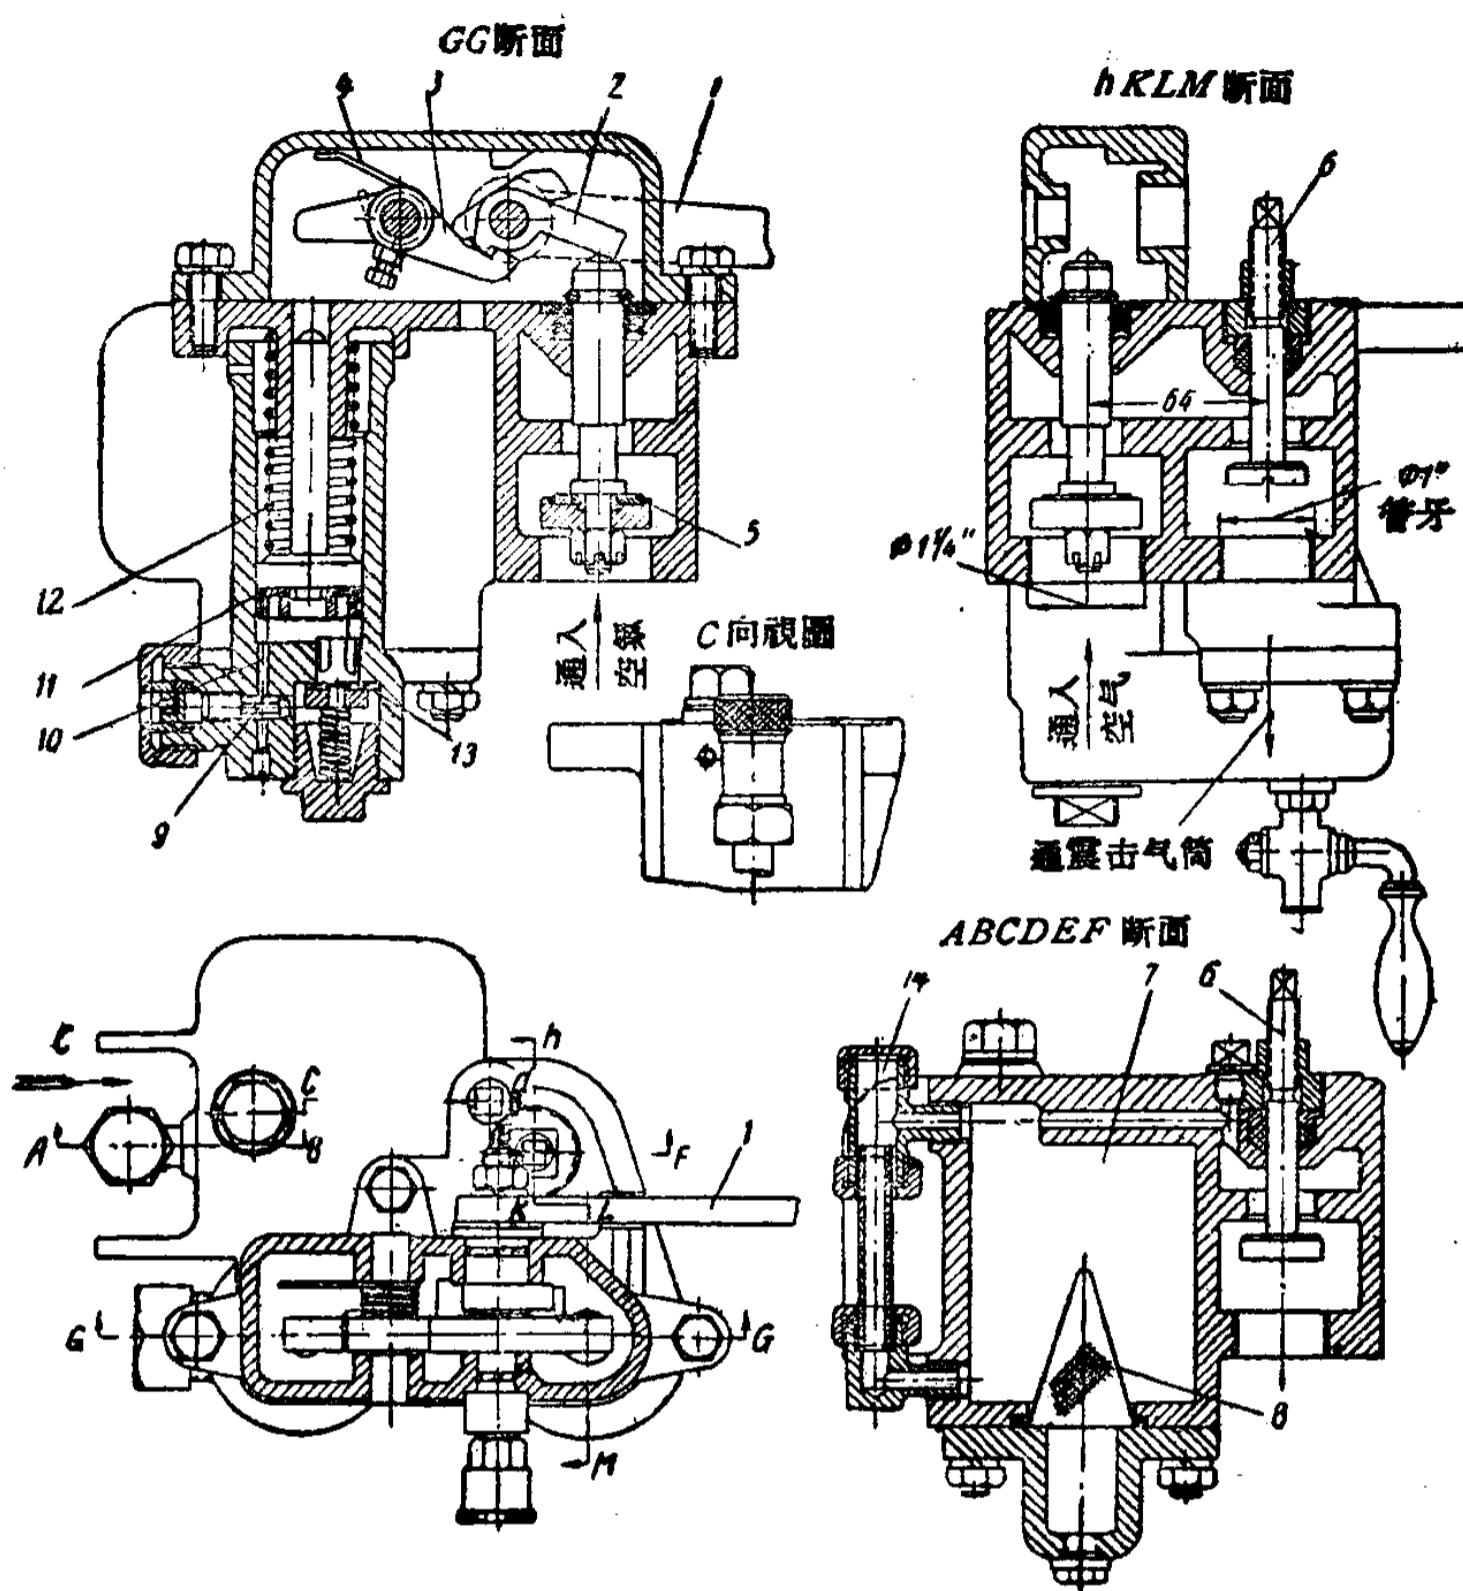


圖196 H96型液壓時間調節器：

- 1—啓动手柄；2和3—搖柄；4—搖柄彈簧；5—啓動閥桿；6—節流閥桿；7—貯油室；
8—過濾器；9—調節塞針；10—油道；11—活塞；12—活塞上的彈簧；13—回流閥；
14—貯油室中油量觀察玻璃管。

位置不动。要調節震击時間的長短，可以調節塞針9的位置，改变9四周空隙的大小，以改变油液流动的速度，來調節作用時間的長短。

除了上述利用調節震击的时间來調節砂型的緊实度以外，还有的用調節震击的次数來調節砂型緊实度，这种調節器应用十分方便，在苏联最近出品的造型机上应用的甚多。下面介紹一种苏联1950年型的震击次数指數器。

圖197是指數器的數計機構的構造。所有數計機構都在机体1中。在蓋2上，有表示着震击次数的字盤，字盤中心是調節轉盤的小軸。把轉盤的手把拉出來，使指針指着字盤上所需的震击次数把轉盤推入，使小軸另一端的撥桿插入棘輪中心十六个孔中相应的一个孔中。棘輪上有八十个齒，中心在軸上可以自由旋轉。但在棘輪中心有卷彈簧12，一端固定在中心的軸上，另一端固定在棘輪上，使棘輪一直有着反時針方向旋轉的趨勢。在指數器不作用时，彈簧8把桿5下拉，將兩個棘輪爪