

钢铁热处理丛书

发藍防銹

上海市机电工业局編

上海科学技术出版社

內 容 提 要

本書系根據上海市機電工業局召開的熱處理會議上有關的專題報告編寫而成。書中介紹發藍防銹的設備、操作過程、安全技術等，并以實際零件為例來說明發藍工藝的程序，最後還介紹了發藍淬火的新工藝，可供熱處理工作者參考。

本書由上海機械廠何爾丰同志負責編寫。

鋼鐵熱處理叢書

發 藍 防 銹

上海市機電工業局 編

上海科學技術出版社出版

(上海南京西路 2004 号)

上海市書刊出版業營業許可證出 093 号

上海市印刷六厂印刷 新華書店上海發行所總經售

开本 787×1092 版 1/32 印張 5/8 字數 14,000

1958 年 10 月第 1 版 1959 年 5 月第 1 版第 2 次印刷

印數 3,001—9,000

統一書號：15119·984

定價：(十)0.09 元

序

热处理一般是机械零件最后一道工序的前道工序。它能改善工件的机械性能，改進結晶組織，提高工件的硬度、强度和耐腐耐蝕的性能，所以是机器生產中很重要的一道工序。

过去这道工序是生產中最薄弱的环节，技術經驗和生產設備較差，在生產中报廢和回收較多。这样，不僅影响生產任务的完成，而且一旦报廢，就会把許多前道工序的劳动成果亦就都报廢了，造成生產中的最大浪费。为此，上海市机电工業局于1957年間召开热处理專業會議，交流經驗，以提高技術。

我們要多、快、好、省地建設社会主义，在机器制造業中更般切的要求提高热处理的技術水平和管理水平。于是再把上海市机电工業局热处理專業會議上交流的經驗，刊印出版，以期促進热处理工作的提高。其中許多經驗，特別是一些節約的小經驗，現實意义重大，適用于中小型工厂的热处理車間。但是这些經驗有的还很不成熟，尚祈讀者提出宝贵的意見，以便進一步提高。

上海市机电工业局

目 录

一、发藍的目的和应用范围.....	1
二、发藍的设备.....	1
三、操作技术.....	4
1. 准备工作.....	4
2. 氧化处理.....	6
3. 清理工作.....	7
4. 操作时的注意事项.....	8
5. 检验.....	10
6. 安全技术.....	10
四、典型零件发藍举例.....	11
五、发藍淬火的试验.....	14
1. 发藍淬火剂的成分.....	15
2. 发藍淬火溶液的校正及清理.....	15
3. 技术操作.....	15
4. 操作过程中的注意事项.....	16

一、發藍的目的和应用范围

发蓝——就是氧化处理，是使零件表层形成厚度极薄的一层良好氧化膜，具有深蓝(或黑)美观的色泽，能防止零件在空气中生锈。由于所得的氧化膜极薄，不影响零件的精密度与机械性能，且氧化膜也很牢固不易剥掉。经过这一技术过程(主要的是氧化过程)后，金属表面生成均匀的、完整的、一致的深蓝色泽的氧化膜，因此一般叫它发蓝。

发蓝应用于各种精密仪器、钟表及机器等零件，在不影响精密度及机械性能下，它能使零件增加美观和防锈等作用。

二、發藍的設備

根据上海机械厂现有的设备，简要的介绍如下。

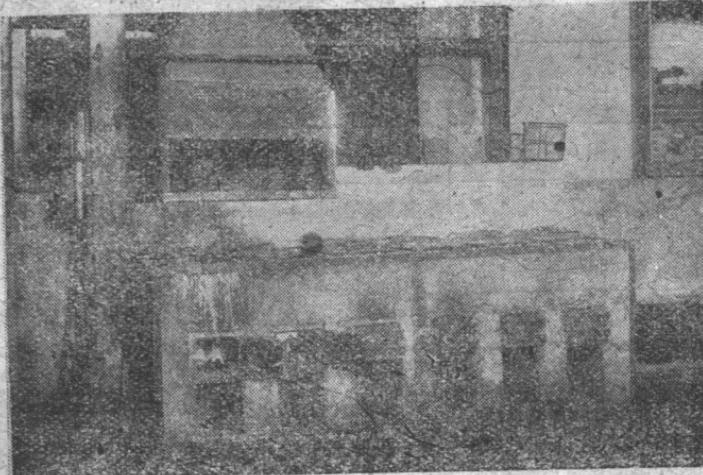


圖1

一般所用的設備，大致如圖1所示。至于各種工具的名稱、構造和用途，則如表1所示。

表 1

項目	設 大 备 名 称	數 量	規 格 說 明	用 途
1	爐灶(圖2)	1	1.用火磚砌成，最好具有六只爐膛，一次加熱盛有六種不同溶液的鍋子，大小可自行設計 2.可利用現成爐子，只要適宜就行	用以加熱盛各種溶液的坩堝
2	坩堝(圖3) 1.碱水鍋 2.藥水鍋 3.肥皂水鍋	各1只	1.用鑄鐵鍋、熟鐵鍋(最好不生銹的不銹鋼)，不能用有色金屬鍋 2.鍋的大小按工作形狀和每批(次)處理的數量來決定	1.盛鹼水溶液 2.盛氧化劑用 (碱性溶液) 3.盛肥皂水溶液
3	1.清水鍋 2.油鍋	1~2只	質料不拘，其餘同上	1.盛清水 2.盛植物油
4	水缸	1	質料不拘，其餘同上	盛清水(微鹼水溶液)
5	水槽	1	1.木桶、鐵桶(圖4)均可 2.盛半桶左右的溫水	沖洗清理工作用
6	鐵絲吊籃(圖5)	1	大小根據藥水鍋及零件大小作配合，同時能便利操作	盛放零件用
7	鉤子(圖6)	1	柄長一些的鐵鉤	鉤吊鐵絲籃用
8	手鉗(圖7)	2	鐵制長柄狹嘴手鉗	鉗取零件
9	玻璃溫度計	1	200°C 即可	測藥液溫度
10	有柄鐵瓢(圖8)	1	具有長柄的鐵瓢	补充水、碱(氫氧化鈉)

注：1.此外，最好再具備一臺砂輪機，裝上布輪、鐵絲輪來拋光零件表面，使光潔度提高，氟化處理的質量亦隨之提高，但沒有這種設備，工件處理出的質量一般還都可以。
2.加熱時如採用電、蒸汽、煤气，則效果更佳，這樣可將鹼性溶液溫度很好的控制在恒溫。

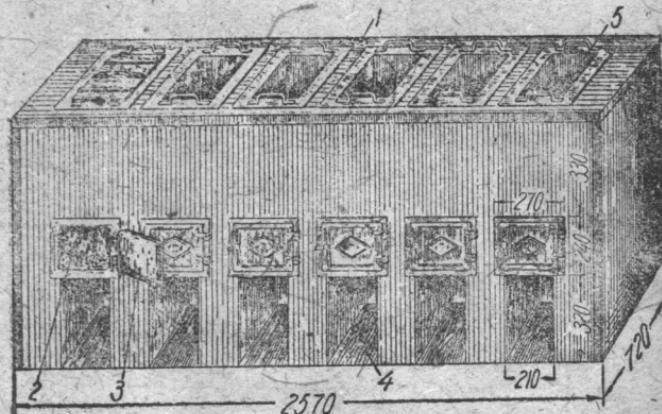


圖2

1—爐身 2—加熱燃燒室 3—爐門
4—空气通入口及存灰渣处 5—坩埚

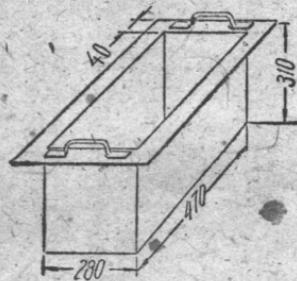


圖3 坩埚



圖4 鐵桶



圖5 鉛絲吊籃

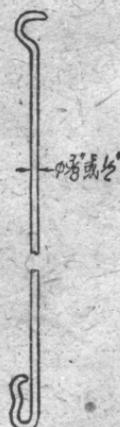


圖6 鉤子



圖 7 手鉗

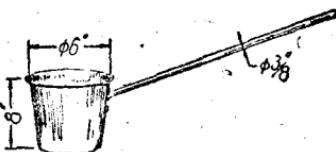


圖 8 有柄鐵瓢

三、操作技术

一般操作过程分三个步骤，即准备工作、氧化处理以及清理工作，兹分述如下。

1. 准备工作

根据零件表面具体情况和所要求的表面质量来选择，目的在于清除零件表面所附着的锈皮、斑点、油腻和污物，为氧化处理打好基础，也就是使金属所有表面在氧化过程中都同时开始化学反应，得到均匀的色泽和一致的氧化膜。这一步骤的要求为使零件达到表面没有锈痕斑迹、附着的有色金属和油脂等；否则在这些地位就不能起氧化作用。要满足上面要求，可分为以下两类不同程序进行操作：

第一类：零件所有表面经过机械加工（或精加工）。表面仅有油腻和污物者，按下列操作程序进行：

- (1)用棉紗擦去表面的油和污物；
- (2)把零件放在鐵絲吊籃中，重量不限(每批)，根据零件及操作者便利而确定，但特別注意有不通眼子的零件須向下(注：如不用吊籃，可用鐵絲穿扎起来)；
- (3)把盛有零件的吊籃置于5~10%碱水溶液(碳酸鈉)(溫度80~100°C)中煮15~20分钟，再次去除油脂；并須注意在适当时间內补充水量，保持一定浓度，液面上的泡沫和汚物随时用鐵瓢撈去；
- (4)零件在碱水中煮后，把吊籃移至沸水(清水)90~100°C中，煮去附在零件表面的碱液和杂质；
- (5)清水煮后取出用冷水冲洗一次，使零件更淨洁；
- (6)水冲过后，即可用鉗子把零件(用鐵絲扎零件或吊籃均可)放入药水鍋(碱性溶液)內，进行氧化处理。

第二类：零件所有的表面經机械加工(或精加工)，表面有锈痕、斑迹及附着的有色金属者，按下列操作程序进行：

- (1)用砂皮打去零件表面的锈、斑点和附着的有色金属；
- (2)用棉紗擦去表面之汚物；
- (3)把零件放在鐵絲吊籃中，每批重量不限，根据零件及操作者便利而确定，但特別注意有不通眼子的零件須向下(不用吊籃，扎鐵絲亦可)；
- (4)把盛有零件的吊籃置于5~10%碳酸鈉水溶液(溫度80~100°C)中煮15~20分钟，再次去除油脂。并須注意在适当时间內补充水量，保持一定浓度。液面上的泡沫和汚物，随时用鐵瓢撈去；
- (5)零件在碱水中煮后，把吊籃移至沸水(90~100°C清水)中煮，以消去附在零件表面的碱液和杂质；

- (6) 清水煮过取出，用冷水冲洗一次，使零件更净洁；
- (7) 水冲过后，再用钳子把零件（用铁丝扎或吊篮均可）放入药水锅（碱性溶液）内进行氧化处理。

上面两类准备工作需要做得细致、完善，才能获得理想的氧化膜，否则粗心疏忽必然在氧化处理中发生白的斑点，不能形成完整均匀的氧化膜。也就是说：清洁工作做得好，才为氧化处理创造条件。

2. 氧化处理

氧化膜质量的优劣，除了准备工作好坏有影响外，最重要的决定因素就在于氧化处理和氧化剂（碱性溶液）的成分。氧化剂配方很多，可由操作者按具体情况和需要加以选择。

氧化处理的方法有几种，这里只提出化学方法中以碱性溶液氧化处理的操作。碱性溶液的成分：36% 氢氧化钠（NaOH）；14% 亚硝酸钠（NaNO₂）；50% 水；一般工作温度 138~142°C。

零件经过上述准备工作后，即把零件移到预先加热至一定温度的碱性溶液的药水锅内，零件间允许稍许之表面接触，亦可放在锅底，但不能露出液面，否则会形成黄锈返工。

- 当零件放入药水锅前，溶液温度最好不超过 135~138°C 范围，使氧化膜的晶包较稀疏地生成，这样能得到较小的晶体，形成较厚的良好氧化膜。

- 零件在热溶液放置一分至一分半钟后，即取出一二个零件看其表面颜色（即氧化膜），刚转变乌黑的为碱性溶液正常，亦为氧化处理良好。假使一分钟后表面已形成黑色，即知碱性溶液过浓，处理后所得的氧化膜过薄，或形成黄锈现象，因此需加入适当的水量，使浓度正常。在补充水量时，应用具有长柄的

鉄瓢，徐徐傾入；否則溶液會濺出，引起燙傷事故。當零件放置在溶液二分鐘以後，表面不轉變成黑色的氧化膜，即知鹼性溶液過淡，需繼續加熱使水量蒸發或增補一定的氫氧化鈉。如鹼性溶液溫度在 $138 \sim 142^{\circ}\text{C}$ ，但零件表面氧化膜不美觀，可加亞硝酸鈉 (NaNO_2)。通過上述方式使鹼性溶液的濃度正常。正常後零件在溶液中放置 $20 \sim 25$ 分鐘，即把籃子從藥水鍋取出，移入熱水中搖擺沖洗，為了節省藥液，最好先在盛有少量的溫水盆中上下動幾次，使藥液脫離零件，然后再移至冷水槽中再次沖洗，盆中的溫水以後可作為補充藥液之用。

在氧化處理中，溶液的成分（即濃度）以及工作溫度的控制是直接影響氧化膜質量的決定因素，故必須細心謹慎地進行操作。

3. 清理工作

清理工作為發藍的結束工作，在整個操作過程中也很重要。如零件上附着有硝酸鹽會破壞完整的氧化膜，碱質會腐蝕，因此清洗結束工作對氧化膜也有很大作用。

零件經氧化處理完畢後，從鹼性溶液取出放入溫水（溫度比一般室溫高一些即可，大概在 $30 \sim 50^{\circ}\text{C}$ ）中搖動沖洗，然後在冷水槽中再次沖洗，使表面的碱、硝溶液全部清除。上面的溫水可在以後補充水分時加以利用。零件在這溫水與冷水中沖洗時，對形狀複雜的零件須特別注意，要仔細地把四面、孔穴部分沖洗得特別清潔。

沖洗後把零件浸入微量碳酸鈉水溶液中，成分是 0.5% 左右的碳酸鈉，溫度是室溫。這主要用於小批生產（繼續生產），或加熱爐與容器少的時候採用，如果大批生產，加熱爐與容器多

的，那就不必經過這手續，可直接進行干燥等工作。

零件的干燥，如沒有烘箱爐，那可把零件放在開水中煮（清水 90~100°C），取出用鼓風機吹干。把它移至溫度 80~90°C 肥皂水溶液（肥皂 3~5%，水 95%左右）煮 5~10 分鐘，使形成的氧化膜更純粹。最後在溫度 80~100°C 的油（車油 95~98%、凡士林油 2%）中保持 10 分鐘左右取出，促使氧化膜色澤有光度，同時也有保護其氧化膜作用，這時發藍工作即告完成。

4. 操作時的注意事項

（1）增補氧化劑（鹼性溶液）時，在溶液溫度將升到工作溫度約 130~120°C 為最好，如溫度低，溶解速度太慢；溫度高溶液易濺出。

（2）鹼性溶液成白色為腐蝕性強（即正常）。

（3）氧化處理過程鹼性溶液有微小的沸點（即溶液有翻動情況），同時溶液溫度亦在 138~142°C，即為正常。這就是說，要知道溶液正常與否，必須視溶液顏色及沸點、溫度是否與上述情況相符。這樣才能掌握溶液正確成分，如果成分正常，溫度亦在適當時，氧化處理質量即能良好。

（4）溶液重量約為 50~60 公斤，每半小時就得增加 2.5 公斤左右的水。

（5）零件在氧化過程中如採用鐵絲穿孔的，經每 5 分鐘左右須翻一次（翻一個面），因為零件表面部分接觸面多，氧化膜不能形成，如用吊籃則不必翻動，但裝的方法亦須注意，例如眼子不通的零件應把孔向下安放。

（6）加熱爐如採用煤直接加熱時，鹼性溶液在氧化處理時火不可太急，不然部分過熱引起零件表面所得的氧化膜，會象

銅腐蝕后的顏色(莓綠)。

(7)工作完毕后把溶液之沉淀物取出。

(8)溶液放入缸中，上面用木蓋蓋好，但溶液不能放在鐵制的容器中，否則溶液易變壞，容器腐蝕生鏽。

(9)存放碱溶液的容器工作后立即洗清，否則会生鏽。

(10)碱性溶液温度超过 $146\sim148^{\circ}\text{C}$ 时，鍋底下沉淀物向上翻，这样易引起零件表面生黃銹。

(11)零件經氧化后，从碱性溶液取出在冷水中冲洗时，有可能遇到表面氧化膜已黃銹，那就应立即用棉紗擦其表面，可把黃銹擦去的，这种情况是沒有什麼問題，但必須发现后立即拭擦，否則將不易去掉，造成返工。

(12)氧化处理的温度、保温时间須根据材料的化学成分、金相組織以及零件的大小而决定，一般随着含碳量增加而温度降低、保温时间縮短。如中碳鋼零件氧化处理在碱性溶液温度 $138\sim140^{\circ}\text{C}$ 时，保温 $20\sim25$ 分，但低碳鋼零件在碱性溶液溫度 $140\sim142^{\circ}\text{C}$ 时，保温須 30 分鐘。如合金鋼零件則又不同，例如彈簧鋼零件在碱性溶液溫度 $145\sim148^{\circ}\text{C}$ 时，保温 $70\sim80$ 分鐘，低碳鋼粗磨过的零件在碱性溶液溫度 $145\sim148^{\circ}\text{C}$ 时，保温 $40\sim45$ 分鐘。

(13)机械加工后零件光洁度要求最好是越光洁越好，經氧化处理的氧化膜质量为最佳，它是富有均匀黑色光澤的顏色。但一般零件光洁度并不一定要高，表面呈有刀痕的經氧化后所得的氧化膜亦不十分差，它与光洁度高的相比在光澤上略差一些，但仍能符合要求。当然，有条件把光洁度提高的經布輪打磨为最好，如沒有这种设备不經布輪打磨，可直接进行氧化。

(14)碱性溶液在一般情况下不增加(补加)亚硝酸鈉，只有

在零件氧化处理后表面所得的氧化膜顏色是棕色的，那可增补一定的亚硝酸鈉，略增一些水量即可。再有在氧化后氧化膜的顏色虽是藍的(或黑)，但顏色不深，这时亦可增补亚硝酸鈉。

(15)氢氧化鈉的增补是在氧化处理过程腐蝕較慢情况下进行。为掌握碱性溶液温度及成分(也就是直接影响氧化处理的最重要环节)，氢氧化鈉的量必須严格正确掌握。

5. 檢 驗

- (1)經发藍后的零件应具有均匀的藍黑色氧化膜；
- (2)对生鐵(鑄鐵)或含矽的合金鋼制件氧化膜色澤允許略带有金黃或棕色；
- (3)用1%的酚酞酒精溶液滴一、二点，如洗涤干净不发生玫瑰紅色者为正常。

6. 安全技术

(1)碱性溶液在氧化阶段具有强烈腐蝕性，气体蒸发时如碰到操作人员皮肤，会发痒甚至破裂，因此必須采用鐵罩壳将蒸汽通向屋外；有条件的話，在罩壳上再装一只小的排气风扇，使腐蝕性气体完全排出，如果不做罩壳，更无条件装排气风扇的話，那末必須采取隔天工作办法，以免影响健康。

(2)增补碱性溶液时，溶液的温度不可过高，否则氢氧化鈉放进后，有热的溶液濺出，引起事故。

(3)增补水量时用的鐵瓢柄必須长，同时操作的人站远一些，慢慢的把水倾入碱性溶液中，否则热的溶液濺出会出事故。

(4)操作人员在操作时必須戴上眼鏡、橡皮手套和穿高统皮鞋。

四、典型零件發藍举例

实 例 一

1. 件名：外六角螺絲(图9)； 材料：低碳鋼 Cr20； 尺寸： $\phi 10 \times 73$ 公厘； 工艺情况：机械加工。

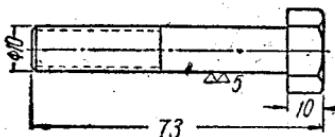


圖9

2. 操作技术：

- (1)去油：用棉紗揩去零件表面的油；
- (2)装籃：零件装入鐵絲吊籃內；
- (3)去油：碳酸鈉水溶液(5~10%)，温度 80~100°C，保温 15~20 分鐘，再次去油；
- (4)去碱液：清水(沸水)温度 90~100°C 中煮去附在零件上的碱溶液；
- (5)冷却：煮后放入冷水槽冷却；
- (6)氧化：浸入碱性溶液(成分 NaOH 36% ; NaNO₂ 14% ; 水 50%)，温度 140~142°C，保温 28~30 分鐘；
- (7)除碱溶：氧化完毕后取出放入 40~60°C 的温水(清水)中移动，使碱液脱离表面；
- (8)除碱溶：温水冲洗后，再在冷水中冲洗，得純洁的氧化膜；

(9) 浸水：放入微量的碳酸鈉水溶液，等整批零件氧化結束，然后开始做下步清理工作；

(10) 干燥：在温度 $90\sim100^{\circ}\text{C}$ 的清水中煮后取出用鼓风机吹干；

(11) 得更純氧化膜：在温度 $80\sim100^{\circ}\text{C}$ 肥皂水溶液保温 5 分鐘左右；

(12) 增光澤：在温度为 $90\sim100^{\circ}$ 的油(成分：車油 98%；凡士林油 2%左右)保温 5~10 分鐘。

实 例 二

1. 件名：軸(图 10)；材料：Cr 45(中碳鋼)；尺寸： $\phi 22 \times 160$ 公厘；工艺情况：机械精加工，中部 19 公厘长火焰淬火。

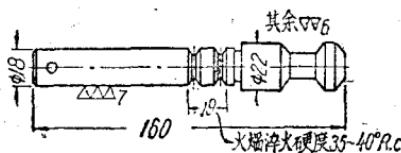


圖 10

2. 操作技术：

(1) 加热：在温度 $90\sim100^{\circ}\text{C}$ 清水(沸水)內保温 15 分鐘；

(2) 酸洗：取出以 $27\sim30\%$ HCl (盐酸)腐蝕，去除表面不正常色澤及锈斑；

(3) 冲洗：盐酸中取出，在冷水中冷却；

(4) 水煮：在温度 $90\sim100^{\circ}\text{C}$ 清水(沸水)中煮 15 分鐘；

(5) 冷却：煮后放入冷水槽中冷却；

(6) 氧化：浸入碱性溶液(成分 NaOH 36%； NaNO_2 14%)；

水 50%), 保温 20~25 分钟;

(7) 除碱浴: 氧化完毕后取出置入温水(清水 40~60°C)中移动, 使碱液脱离表面;

(8) 除碱浴: 温水冲洗后再在冷水中冲洗, 得纯粹氧化膜;

(9) 浸水: 放入微量碳酸钠水溶液, 等整批零件氧化结束, 再开始做下步清理工作;

(10) 干燥: 置清水(沸水, 温度 90~100°C)中煮后取出用鼓风机吹干;

(11) 得更纯氧化膜: 用温度 80~100°C 肥皂水溶液保温 10 分钟;

(12) 增光澤: 在温度 90~100°C 保温 5~10 分钟(成分: 车油 98%; 凡士林油 2% 左右)。

实 例 三

1. 件名: 心轴(图 11); 材料: #20 碳钢; 尺寸: $\phi 40 \times 269$ 公厘; 工艺情况: $\phi 25$ 、 $\phi 18$ 渗淬后粗磨, $\phi 40$ 渗淬后不磨。

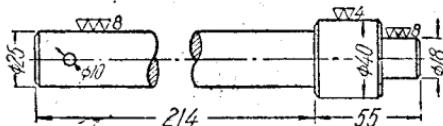


圖 11

2. 操作技术:

(1) 去油: 用棉纱揩去零件表面的油;

(2) 装篮: 零件装入铁丝吊篮内;