

机械工人活页学习材料 356

金鋼刀鏜床鏜孔加工

王瑞星著



机 械 工 业 出 版 社

內容摘要 金鋼刀鏗床在汽車、拖拉机和飛機製造業中應用
得很廣泛。

長春第一汽車製造廠發動機車間用金鋼刀鏗床加工工件時，
加工精度長短達不到要求。雖然，專家與技術人員對這個問題進
行了研究，但也得不到很好的解決。發動機車間的調整工王瑞星
同志，在敢想敢做的大躍進形勢鼓舞下，苦思苦干，終於找到了
影響加工光潔度的各種因素，從而找到了消除振動的辦法，推翻
了一般人認為軸向間隙作用不大的見解，出色地解決鏜孔加工光
潔度的關鍵問題。

[實踐出理論，車間出書本]，王瑞星著書的實踐證明，工人
不但能在革新技術上創造奇蹟，也能在革新理論上建立丰功偉
績。工人同志們，我們要打破工人、土專家不能著書立說的迷信
思想，大膽地寫下你的創造經驗吧！

本書可供調整工、鏜工和初級技術員學習和參考之用。

編著者：王瑞星

NO. 2522

1958年12月第一版 1958年12月第一次印刷

787×1092 1/32 字數 31千字 印張 17/16 0,001—5,200 冊

機械工業出版社(北京阜成門外百万庄)出版

機械工業出版社印刷廠印刷 新華書店發行

北京市書刊出版業營業
許可證出字第008號

統一書號 T 15033·1348
定 价 (9) 0.14 元

前　　言

金鋼刀鏜床在汽車、拖拉机、飛機制造业中应用非常广泛，但在旧中国工业极端落后的情况下，最簡單的机器都不能制造，当然更談不到制造汽車和飞机。自 1952 年开始，在苏联无私的帮助下，我国兴建了第一座規模宏大，技术先进的長春第一汽車制造厂，在 1956 年 7 月 15 日，誕生了我国第一輛自己制造的解放牌汽車，金鋼刀鏜床也就在我厂开始应用。在苏联專家的直接帮助和指导下，使我厂初步掌握了金鋼刀鏜床加工。但对于我国來說，这种加工方法还是非常年輕，缺乏丰富的經驗，历年来我厂在金鋼刀鏜床加工方面亦存在着很多問題，特別是机床的振动，它严重地妨碍了生产率的提高。过去苏联專家曾經对我厂金鋼刀鏜床的振动問題进行过研究，但由于專家工作期滿回国未得完滿解决，国内科学人士也进行过一年多的研究，却仍然未获結果。在社会主义大跃进形势下；为了配合全国工农业生产的建設，我厂汽車生产亦必須突飞猛进，在基本上不增加設備的条件下，解决解放牌汽車生产量将从原来年产三万輛增到七万輛，因此要求全厂各車間、各工段、以及每一台机床都要發揮潜力 提高生产率，金鋼刀鏜床生产率不高就变成全車間以及全厂生产薄弱环节之一。

在总路線的光輝照耀下，以及車間党政工团的直接帮助和支持下，打破了迷信專家、教授的思想，根据自已几年来調整机床經驗，对机床振动問題进行了多方面的試驗，終于获得了解决，并提高了生产率。例如在加工解放牌連杆小端孔青銅襯套时，由

于消除了机床振动，并改用了大走刀量的刀具以后，使生产量从原来每班（8小时）450个增加到2000个左右，消灭了厂内这一生产关键問題。

目前我国的汽車、拖拉机、飞机等制造业正在日益發展，金鋼刀鏜床的应用也必然更加普遍，为了更好地相互交流經驗，發揮金鋼刀鏜床的生产潜力，因此願把自己几年来的点滴經驗，以及最近作的試驗加以總結介紹，希望能对讀者有所帮助，但由于時間匆促，以及个人限于文化水平，必然有許多缺点和不完善之处，希望讀者給予批評指正。

在进行試驗和总结期間，得到車間和厂党政工团組織的支持和鼓励，也获得了車間其他工作同志的热情帮助，在这里深表感謝！

長春第一汽車制造厂調整工 王瑞星

一 概 說

金鋼刀鏽床的加工，最初应用于有色金属，以后才逐渐应用于鑄鐵和鋼。它的加工特点是：切削速度高、切削深度和进給量小，因此切削力小，切削时产生的热量也少。由于这一特点，才使金鋼刀鏽床加工具有許多独特的优点如：

一、加工精度高，一般可达到Ⅰ～Ⅱ級精度。加工孔直徑在15～100公厘范围内，精度可达到0.005～0.008公厘，椭圓度为0.003～0.005公厘，当用特殊方法調整主軸軸承間隙后（調整方法見后），椭圓度能保持在0.0005～0.002公厘。如果精确地进行調整，零件相互位置的精度也能达到很高。

二、加工表面質量好。零件表面光潔度可达到▽▽▽7～9，甚至可达到▽▽▽▽10，表面变形層深度約0.015～0.02公厘。对于迴轉运动的零件，由于加工紋痕和迴轉运动方向一致，可延長零件的使用寿命。

三、可加工薄壁零件的孔，也可加工不通孔（不用空刀槽能加工到离孔底0.1公厘）。

四、和磨削比較，生产率高，并且在加工有色金属时，不会产生像磨輪（也叫做砂輪）一样被金属阻塞的現象，因此对加工有色金属特別有利。

加工时，工件安装在專門設計的夹具中，夹具安置在工作台上，机床主軸端部装有鏽杆，其上裝着鏽刀，由主軸的旋轉运动进行切削，进刀运动一般由工作台担任。机床是半自动化的，当安装好零件，开动机床，自动完成加工周期，机床自动停止。

二 金鋼刀鏜床介紹

金鋼刀鏜床适用于大量及大批生产中，而且用于精密加工，因此对机床的結構也相应地提出了一定的要求：

一、机床主軸具有較高的轉速；

二、主軸運轉精度高，在重要連接部分無間隙；

三、具有無級變速的進刀量；

四、工作時机床無振動，并且各部件變形小；

五、自動化——自動完成工作周期，自動停車。

目前金鋼刀鏜床可分立式、臥式、專門類型（如傾斜式）等型式。今將我廠普遍應用的2A715臥式金鋼刀鏜床（圖1）作簡單的介紹：

机床是半自動化的，能自動完成如圖2所示的工作循環。在工作循環時，可用手控制操縱手柄使机床停止或使工作台換向，這樣設計是为了便於調整机床，同時也是發生事故時所必須的。

机床主軸頭（鏜頭）根據加工要求有五種不同的型式（AP₀，AP₁，AP₂，AP₃，AP₄），根據不同的型式，機床上可安放2～4個鏜頭。主軸由電動機借皮帶輪傳動（圖3），只有一級轉速，用更換主軸上和電動機上的皮帶輪，或者更換不同轉速的電動機來改

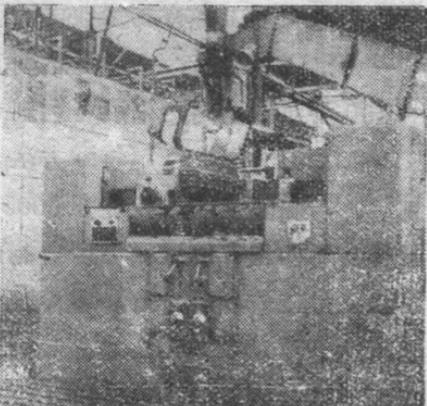


圖1 金鋼刀鏜床的外形。

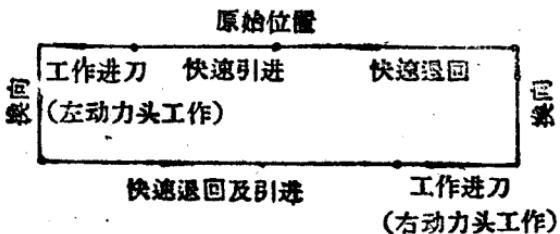


圖 2 自动完成工作循环。

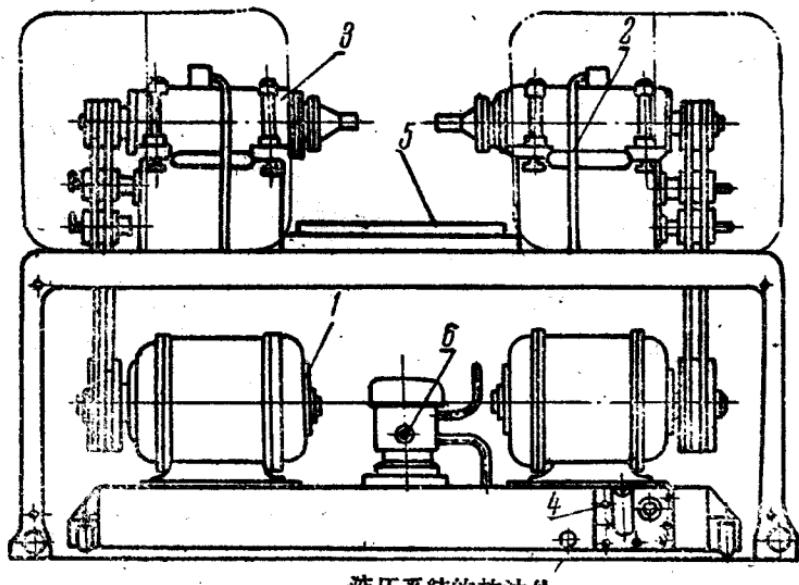



圖 3 減少機床振動的裝置：

1—主電動機；2—潤滑油管；3—主軸頭；4—油箱；5—工作台；
6—油泵電動機。

變主軸的轉速。主軸允許最高轉速為 5000 轉/分。

床身上裝有安放主軸頭的過橋，且緊固有液壓缸和液壓控制板，工作台放在床身的導軌上，由液壓缸的活塞杆帶動在導軌上

圖 4 2A715金剛鑽床的主軸頭結構。

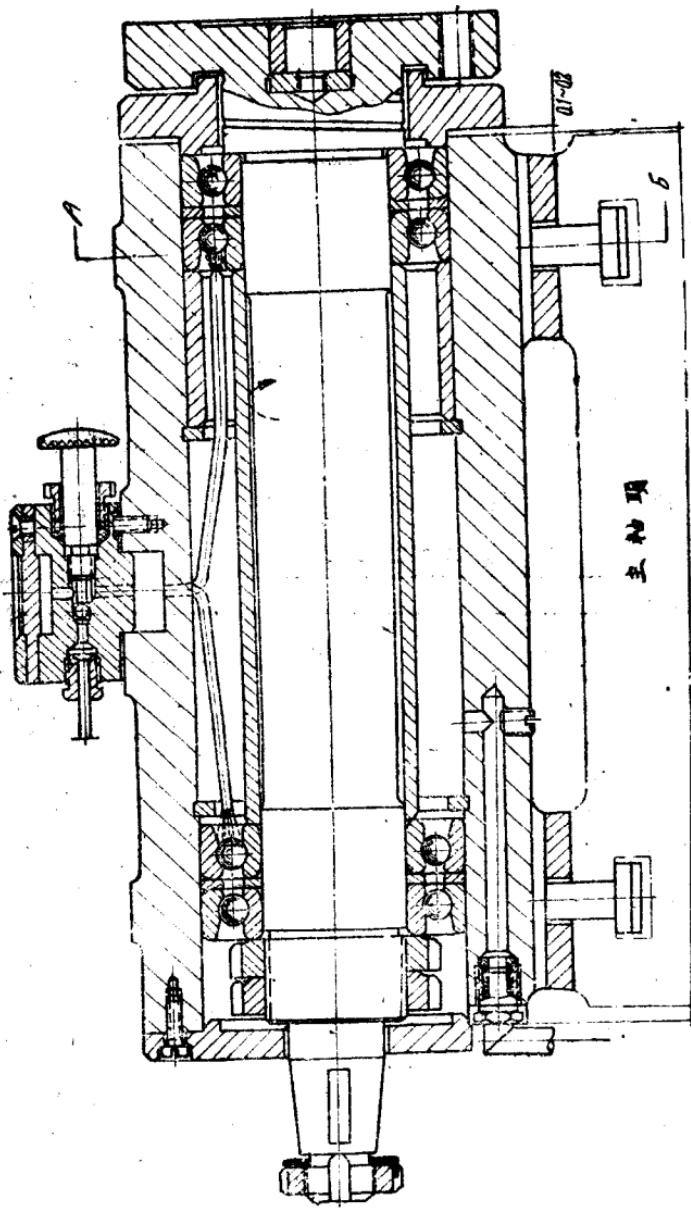

作左右的走刀运动。工作走刀可在 10 ~ 500 公厘/分 范圍內 任意 調節，快速行程可在 2000 ~ 2500 公厘/分 范圍內 調節。

液压泵由單獨电动机带动，它們和主电动机一起裝置在液压箱板上，而液压箱本身又装在机床內部的單獨基础上，这样可以减少机床振动（參看圖 3）。

冷却装置放在机床外边，主要是一个液箱，蓋上装有小电动机和液泵。

主軸头的结构和制造精度，对加工精度具有决定性的 影响，
2A715 金鋼鏜床的主軸头結構如圖 4。

主軸头前后支座各装有一对 AB 級徑向推力軸承，兩軸承間內、外圈止推套筒的高度不同，由此使获得預加載荷提高軸承運轉精度。前支座的外圈压紧在套筒和主軸头蓋板之間，后支座的外圈能自由滑动，当溫度变化时，主軸能自由伸縮。主軸后端用两个螺帽經過中間套筒把滾珠軸承的內圈压紧。

当主軸旋轉时，机床的总液压系統才能自動地潤滑 主軸
軸承。

三 主軸滾珠軸承預加載荷力大小的確定

要使被加工孔达到高級精度（I 級精度，椭圓度不大于 0.003 ~ 0.005 公厘）和好的表面光潔度（7 ~ 9 級），應該使用精度高的〔双重〕 C 級滚动軸承，但目前我国和苏联轴承工业中尚未制造这类轴承，所以只能采用在專門校准器內選擇并〔配對〕过的 AB 級徑向推力軸承代替，在装配时給予一定大小的預加載荷，以減少間隙提高軸承精度。預加載荷的大小对軸承的精度和使用

寿命有極大影响，根据苏联工厂試驗資料，当使用80公斤的預加載荷能得到最好的效果，我厂应用結果也証明了这一点。

欲使装配时获得80公斤的預加載荷，必須事先确定每一对滾珠軸承間內外圈垫圈（止推套筒）的厚度，試驗确定适当厚度的方法及所用的工具如下：

1 使用工具

一、形套（圖5）：

- 技术条件：1. ΦA 、 ΦB 同心度、椭圓度及錐度不大于0.002公厘；
2. T_1 、 T_2 端面对0—0中心綫的摆差 不大于0.002公厘；
3. ΦA 、 ΦB 与軸承外徑采用C級配合。

二、心軸（圖6）：

- 技术条件：1. ΦA 对 ΦB 端面的不垂直度不大于0.002公厘；
2. ΦA 与滾珠軸承內徑成滑配合；
3. ΦB 符合于滾珠軸承內圈端面尺寸。

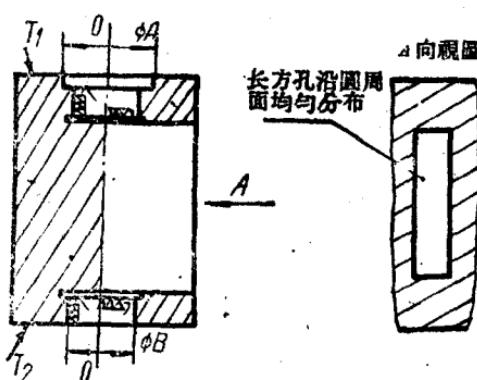


圖5 形套。

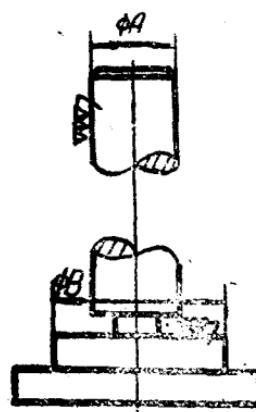


圖6 心軸。

三、压套 (圖 7) :

技术条件: 1. ΦA 与心軸 ΦA 成滑配合;

2. 外徑符合于滾珠軸承內圈端面的尺寸。

四、彈簧。

五、其它: 千分尺、6' 鋼尺及塊規一盒。

2. 加工方法 (圖 8)

一、将夹具心軸 B 放在压床工作台上, 依
次放入滾珠軸承及杯形套筒 A , 用压力 P 調節彈簧 D 使其高度。

$H = 176$ 公里 (为現用夹具 $P = 80$ 公斤时彈簧的長度), 用

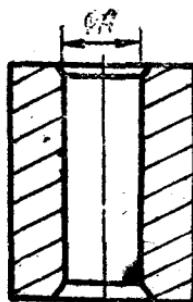


圖 7 壓套。

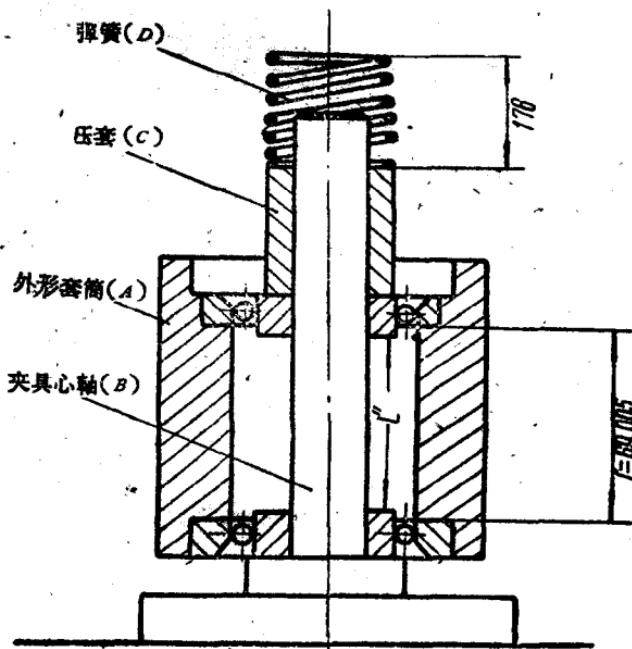


圖 8 加工方法。

千分尺測量內圈距離 L'' 。

L' = 放在杯形套筒中成對滾珠軸承外圈距離 = 套筒開槽高度。

所以在 80 公斤負荷下，滾珠軸承內外墊圈差值 = $L'' - L'$ 。

二、根據差值，磨墊圈到需要尺寸，并研磨，保證端面不平行度不大于 0.001 公厘，光潔度 $\nabla\nabla\nabla\nabla\nabla 10$ 。

三、中間檢驗（圖 9），檢驗成對滾珠軸承內外圈厚度差值的合適性，在手壓床上進行。

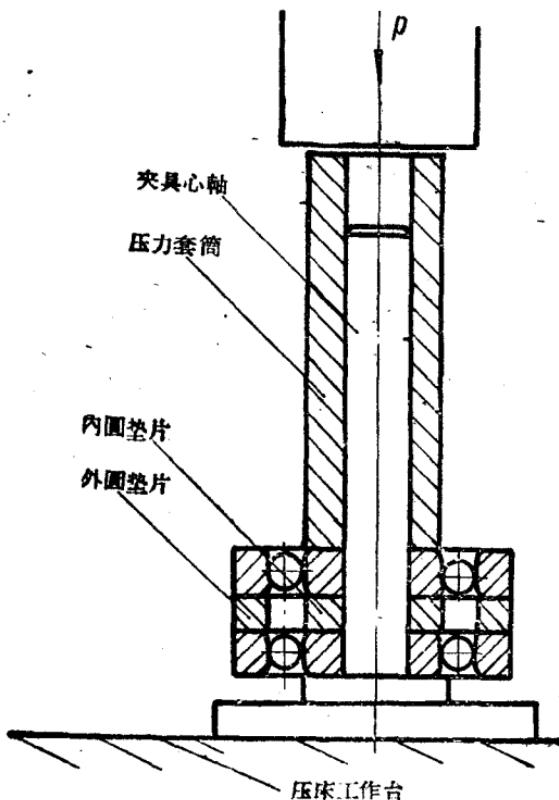


圖 9 中間檢驗的方法。

四 加工中产生的問題及其原因

生产中經常产生的問題，就是怎样保証工作圖紙所提出的技术要求。这里就以解放牌汽車連杆为例（圖 10）來說明生产中經常产生的問題并分析它的原因。

工作圖紙所提出的技术条件：

- 一、孔本身的尺寸精度；
- 二、几何形状精度；
- 三、相互位置精度，連杆大小头孔中心距离的偏差，两中心綫平行偏差，两中心綫位于同一平面上的偏差，連杆端面和孔心垂直接度偏差；
- 四、表面光潔度。

产生誤差的原因：

- 一、孔的尺寸精度：由于机床主軸头的制造精度不够、刀子安装誤差、以及刀子的磨损等原因产生的。
- 二、零件各加工面間相互位置的誤差：主要取决于机床調整精度及夹具定位精度。此外，由于溫度变化引起机床部件或零件的相对变形，例如安放主軸头的垫鐵，由于冬天和夏天溫度的变化产生变形，使主軸头發生位移。在开始工作时，机床各部分溫度低于正常工作溫度，加工出来的零件也会發生誤差，因此在剛开始工作时，讓机床空运轉五、六分鐘以后才加工零件。

三、零件几何形状的正确度，如：椭圓度、錐度等。

椭圓度：

1. 銑头精度差（各部分摆差超过設計要求）；

材料: Cr40; 錄套材料: 青銅

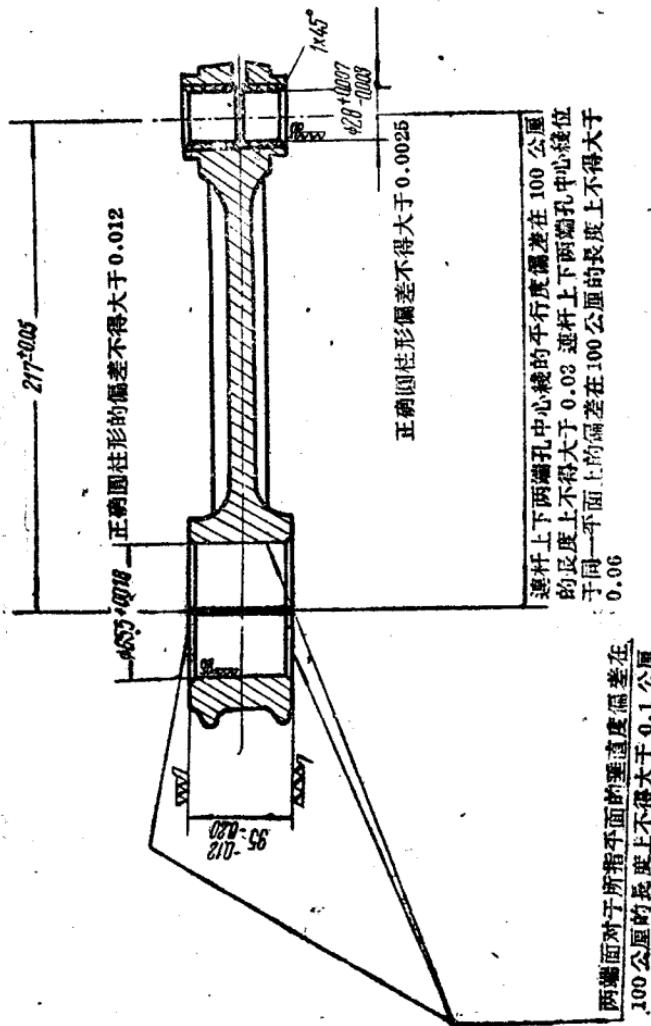


圖10 錄杆的加工。

2. 加工余量不均（当粗镗和精镗在同一镗头上一次镗出时，粗镗后由余量不均引起的椭圆度很小）；
3. 夹具和主轴的相对位置调整得不正确；
4. 皮带轮的制造精度、安装精度不够，在传动时皮带拉力不均，镗杆产生摆动；
5. 夹具的定位和夹紧误差。加工解放牌汽车连杆小头青铜套筒时，用塑料定心夹具以大头孔定位（大头已做过研磨），夹具如图11所示。由于液性塑料在使用过程中变质，弹性降低，涨力不足，致使定心不准产生不圆度，所以在使用一定时间后，要补加一些塑料。又因在小头孔附近的两夹紧点压力不均，切削力作用时，使工件幌动也常发生椭圆度。

锥度：

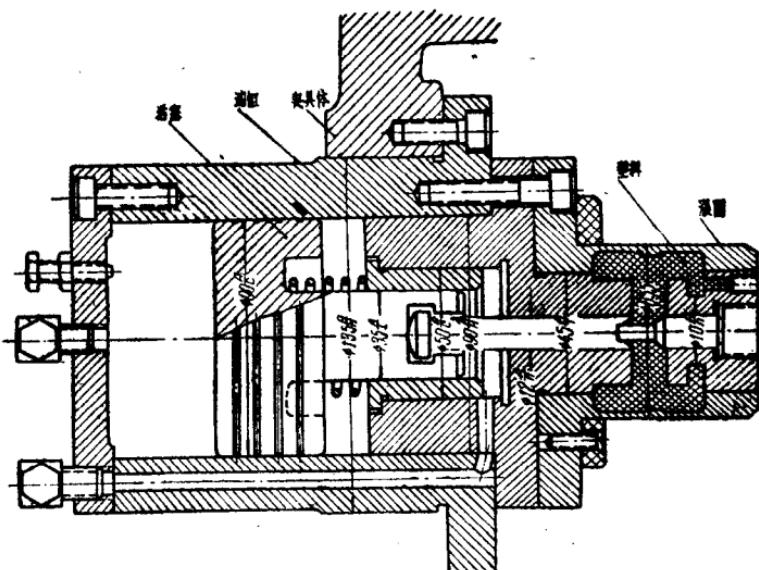


图11 加工连杆用的夹具。

1. 緊刀螺絲未頂牢，加工時刀子松動；
2. 刀具磨損（一般加工孔不長時，此因素影響不大）；
3. 加工中連續的切屑不斷，或排屑困難，也使孔發生錐度，同時還影響表面光潔度。

四、表面光潔度：

1. 切削時工藝系統（指機床傳動部分，外界影響等）產生振動；
2. 刀子幾何形狀不適當，引起大的切削力，以及刀具刃磨質量不好；
3. 切削用量選擇得不適當；
4. 潤滑冷卻液的影響。

關於在生產過程中怎樣保證上述各項精度，消除和改善那些有害的因素，將在以後各節中分別闡明。

五 生產調整

金鋼刀鏜床是半自動化機床，加工時工人只要裝拆零件、開動機床，零件的精度是由加工前進行正確的調整而獲得的，因此生產調整是保證零件質量的主要工作，調整不正確不但直接影響加工質量，甚至會造成大量的廢品。今以加工連杆小頭孔青銅套為例說明怎樣進行生產調整，並分析由調整不正確而引起的種種誤差（連杆的技術要求參看圖 10）。

1) 夾具相對於機床正確位置的調整 連杆用已精加工完成的大頭孔套在塑料定心夾具的漲圈（外套）上定位並夾緊。如果夾具設計和製造都很正確，加工正確度將首先取決於夾具相對於

机床的正确安装位置。为了保证大、小头孔中心线位置的正确度，因此需要检查塑料定心夹具涨圈中心线和工作台的平行度，及在水平面内检查涨圈中心线和走刀方向的平行度（如图 12 甲、乙）。

图 12 甲是检查涨圈中心线和工作台的平行度。夹具放上工作台以后，用千分表检查 a、6 两点。

设 a、6 两点的距离为 50 公厘，为了保证大、小头孔中心线在同一平面内的偏差值不超过 0.06/100 公厘，千分表的偏差值应小于 Δ

$$\Delta = \frac{0.06 \times 50}{100} = 0.03 \text{ (公厘)}.$$

用增减垫片的方法加以调整。

图 12 乙是在水平面内检查涨圈中心线和走刀方向的平行度，即保证大、小头孔的平行偏差。千分表座架放在过桥上，千分表

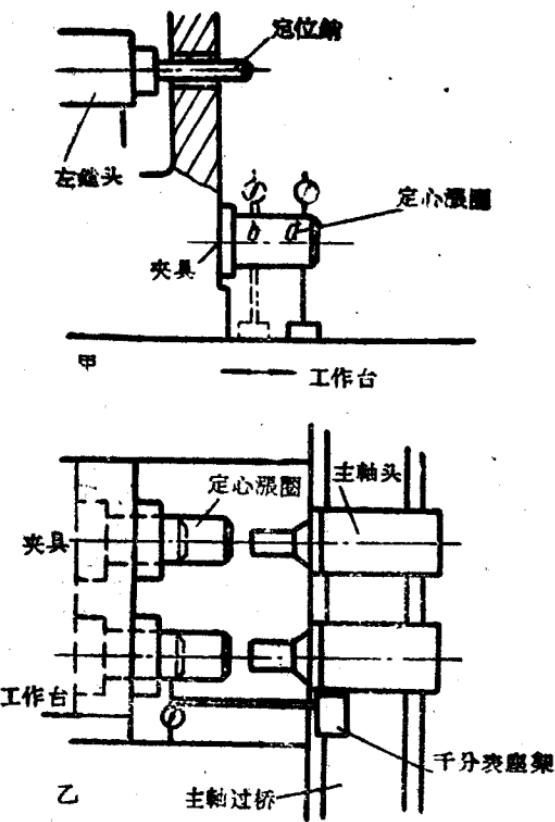


圖 12 檢查漲圈中心線和走刀方向的平行度。