

# 锻造六弯曲軸的先進經驗

中国第一机械工会上海市委员会編

科学技術出版社

## 鐵達六弯曲軸的先進經驗

中國第一機械工業上海市委員會編

科學技術出版社出版

(上海建國西路336號1号)

上海市書刊出版業營業許可證出〇七九號

上海市印刷四廠印刷 新華書店上海發行所總經理

开本787×1092 單1/32·印張1·字數20,000

一九五六年十二月第一版

一九五六年十二月第一次印刷·印數1—3,200

統一書號：15119·430

定 价：(9) 一角四分

## 編者的話

目前上海有大型机器鍛造設備能鍛造柴油机曲軸的工厂，不僅要为上海汽輪机厂、上海柴油机厂、新中动力机厂等鍛造大小柴油机曲軸，并要为無錫柴油机厂、濰坊柴油机厂及杭州、南昌、武漢等地的工厂鍛造大量曲軸及各种机器中的重要部件。但由于鍛造六弯曲軸是一項新的工作，缺乏鍛造經驗，对工藝規程、材料定額及加工余量等尚沒有統一的标准，因此各厂的鍛造方法不一致，目前还存在着鍛件質量低、加工余量大、金屬利用率高等問題。为此，本会特选择了某厂上海市 1955 年工業劳动模范張明仁及上海机器鍛鐵厂老年鍛工錢和根所創造的鍛造六弯曲軸的先進經驗，彙編出版，便于廣大职工學習和參考，以求共同提高，为提前和超額完成我國發展國民經濟的第一个五年計劃。

但由于整理时技術力量的限制，時間急促，因此可能有不妥之处和不够全面的地方，我們誠恳地希望讀者和有关單位提供意見，以便更好的改進。

对于有关厂行政和工会的認真总结和校核，使这本册子能順利出版，表示衷心的感謝。

中國第一机械工会上海市委員會

1956 年 6 月

# 目 錄

一、前言	1
二、鍛造六弯曲軸的工作改進	1
三、作風上的几个优良特点	3
四、300 匹柴油机六弯曲軸鍛件圖	5
五、鍛造工具圖	6
六、六弯曲軸旧工藝規程	7
七、六弯曲軸新工藝規程	13
一、前言	18
二、60 匹柴油机六弯曲軸鍛造工具圖	18
三、60 匹六缸曲軸的新工藝規程	20

## 一、前 言

張明仁同志是某廠車間技術副主任，鍛工工藝的積極改進者。上海市 1955 年度工業勞動模範。

車間里人們都叫他“明仁師傅”，當工作發生困難的時候，大家都信賴他的幫助和解決。

他在十多歲時就進廠學藝，今年已五十五歲了，他工作了數十年，經歷了很多鍛件，品種又非常複雜，因此使他見識廣闊，有著十分豐富的經驗。最近幾年來，由於客觀形勢的需要，在上級的督促和幫助下，鍛工車間又完成了許多新的任務，克服了許多新的困難，使張明仁同志的技術經驗和新的工作法融合起來，又進一步獲得了一些新的經驗。

## 二、鍛造六弯曲軸的工作改進

鍛造六弯曲軸是一項新的工作，該廠在過去僅有鍛造三弯或二弯蒸汽機曲軸的經驗。當 1953 年鍛造第一根 300 匹柴油機六弯曲軸的時候，大家都感覺很困難，不知道應該怎樣鍛制才是最好。如果用 19 吋元鋼來鍛，困難可以少些，可是偏偏材料又不湊手，只有  $15\frac{1}{2}$  吋的元鋼，而任務又很緊急，但由於張明仁同志的仔細研究，一邊摸索一邊改進，鍛造了 18 天，加熱了三十多火，終於用抬弯的方法鍛造成功。第一次取得了鍛造六弯曲軸的經驗。從此六弯曲軸就不斷地成批鍛造了。

當張明仁同志出席了一機部召開的大型鍛件會議回來，就不斷地吸取兄弟廠的經驗，并在工人的各種建議下，又加以改進。1955年蘇聯專家來廠對曲軸鍛造提了很多建議，張明仁同志對這些建議積極支持并完全采用。同年，部局成立曲軸鍛造研究小組，在該廠進行試鍛。張明仁同志對這個工作很支持，并接受了該小組對工藝上所提的意見，還和工人們一同研究加以補充使之更完善。現在鍛造同樣的一根六弯曲軸只要兩天半，加熱次數也減為10火，下料本來規定2,186公斤，現在也減為2,060公斤，設備利用率大為增加。如以成本比較，降低的情況如下表：

1953年和1956年第一季度曲軸成本比較表  
(單位：根/元)

年分	材料	加 热 燃 料	動 力 消 耗	人 工	費 用	合 計
1953年	2,515.70	164.66	174.36	301.16	533.78	3,689.66
1956年 第一季 度	2,266.00	98.86	87.18	80.91	165.05	2,697.94

六弯曲軸鍛造工藝的改進過程，也是車間工藝的革新過程。該廠鍛工車間是個老式的工場，講究手藝，不講究工具和現代的科學方法，譬如：加熱是用地爐，既不經濟，又難控制；鍛打溫度是用不可靠的肉眼觀察，因為習慣于單件生產，也不考究模型和特制工具的應用。這些就為鍛造六弯曲軸帶來很多困難。張明仁同志領導着使用反射爐，使用光學測溫儀，學習和研究先進的鍛造方法，改進了17種工具，才有今天這個成績。雖然目前的鍛造方法，由於還存在着設備——如吊車——和勞動組織上的缺點，

还不是完美無缺的，但在今天的鍛工水平上有它的先進性。其主要的改進，如下料、一火壓三個半档勢及各火鍛造的工藝過程。

### 三、作風上的幾個優良特點

作為車間的技術副主任，除了經驗豐富為工人所信服外，張明仁同志還有工作上負責及細心的特點：

#### 1. 看圖仔細，絕不馬虎


張明仁同志當圖樣到手，總是仔細研究，沒有問題才發給小組施工。有一次從大連造船廠交來一批六弯曲軸的任務，他發現圖樣上的扭轉方向是向右扭的，與一般的向左扭有點不对頭，放心不下，向技術科請示，技術科說是訂貨部門來的圖，無法決定；他又向在廠的蘇聯專家請教，經專家研究後，果然說圖紙錯了，應改為向左扭。後來大連造船廠也証實是向左扭，這才保全了約九噸鋼坯沒有成為廢料。

#### 2. 深入小組，隨時鑽研

張明仁同志經常在爐旁和鍊旁仔細觀察工人操作，如發現問題就隨時鑽研及時糾正或改進工作方法。有一次扭六弯曲軸，因為材料不好，發現裂縫，經張明仁同志仔細研究後，認為裂縫不深，決定冷卻後把裂縫鋸掉，然後加熱再扭，這樣才沒有造成廢品。又如鋼錠在反射爐內加熱，往往因為受熱不均，總有一個棱角氧化得厲害。張明仁同志發現了這種情況，決定以後加熱時在這個棱角上罩上一塊角鐵，才解決問題。他對於工藝規程也是隨

时研究改進的，例如鍛六弯曲軸的扭鍛溫度，原規定是 $1,250^{\circ}\sim 850^{\circ}\text{C}$ ，後來他又把加熱溫度減低為 $1,120^{\circ}\text{C}$ ，不但節省了燃料，而且縮短了生產時間，事實證明，加熱溫度減低後，鍛件的質量更好。

#### 四、300 匹柴油机六弯曲轴锻件圖

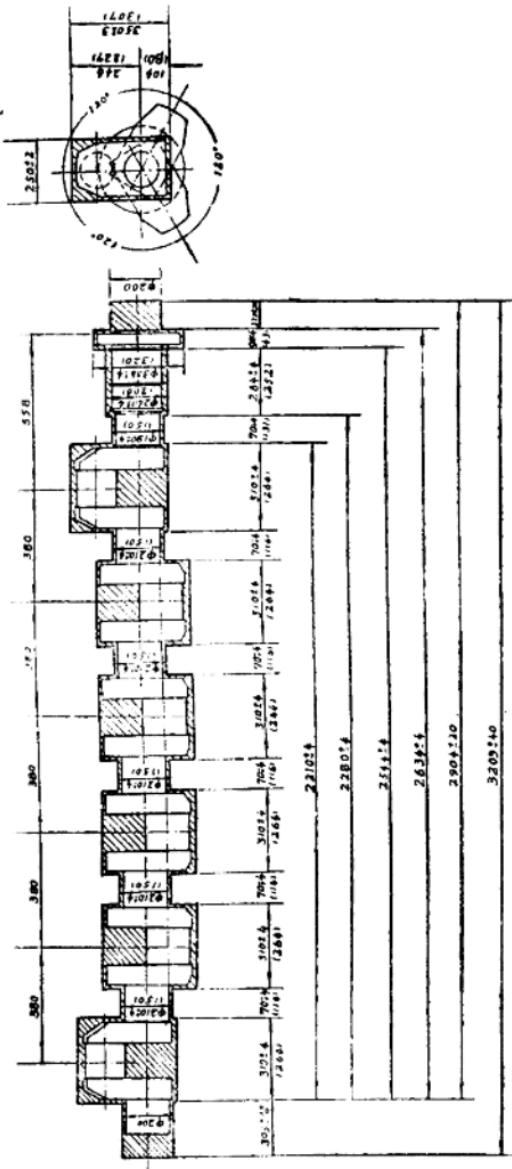


(1)曲軸中心線不得偏差。

• 技術條件：(2)扭轉時之角度為  $120^\circ$ ，不得偏差。

• (3)如有表面氧化皮斑疤等缺陷，不得超過加工余量的  $\frac{1}{2}$  (指每面的加工余料)。

• (4)冷卻方法——在靜止空' (中冷却)。

## 五、鍛造工具圖

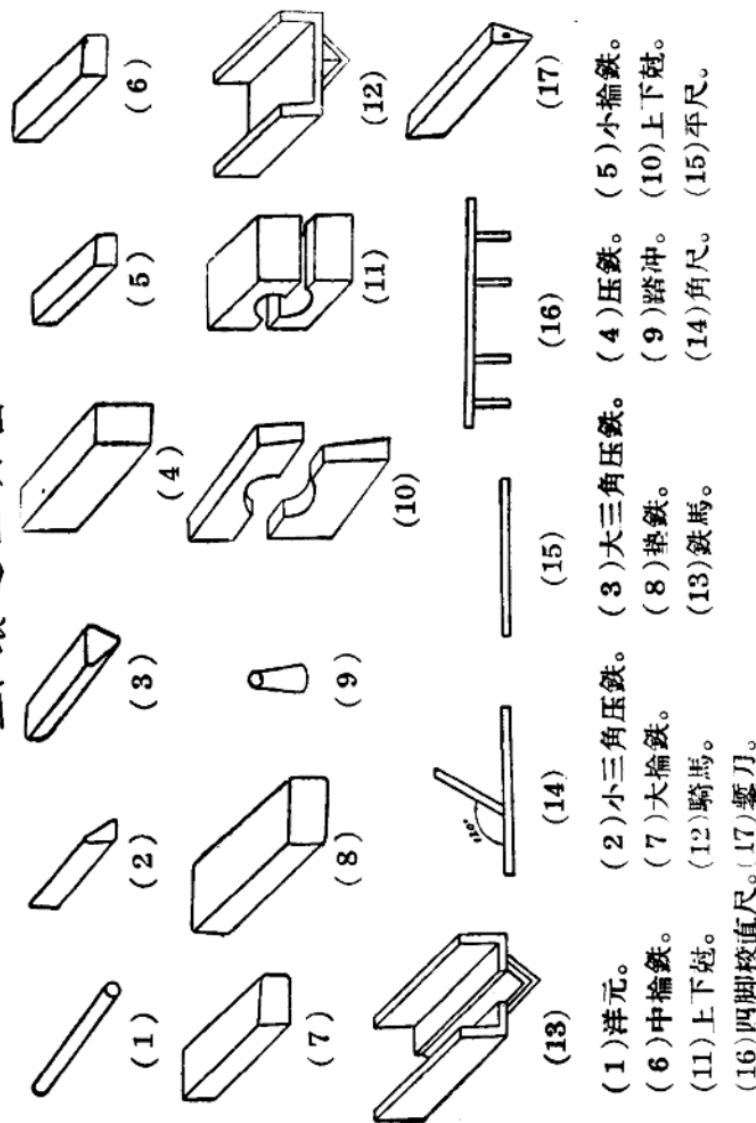


## 六、六弯曲軸旧工藝規程

設備：2噸蒸汽錘，地爐。

劳动組織：上手二人，下手二人，輔助下手五人，搖車三人，汽錘一人，司爐工二人。

### (1)下料：

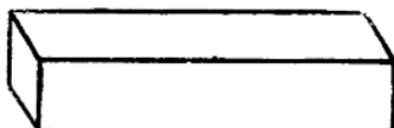


鋼坯：355×355×2,210。

中碳鋼。(45號優質碳素鋼)

坯料重：2,186公斤。

鍛件重：2,050公斤。

### (2)第一火：

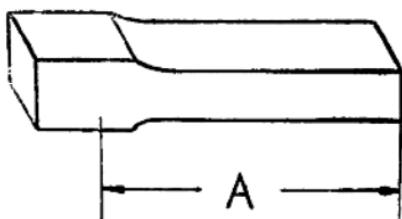

鍛造部分：拔長近  $2/3$  鋼坯。

加热部分：A。

加热时间： $3\frac{3}{4}$  小时。

始鍛溫度： $1,200^{\circ}\sim 1,250^{\circ}\text{C}$ 。


終鍛溫度： $750^{\circ}\text{C}$ 。

鍛造時間：約 20 分鐘。

工具：翻料用夾頭(一般的)。

(3) 第二火：

鍛造部分：繼續拔長部分坯料  
并打圓端头。

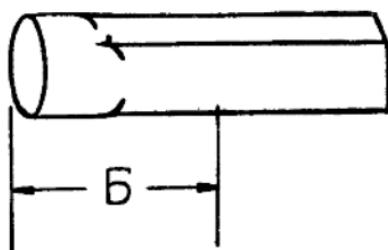

加热部分：B。

加热时间：3 小时。


始鍛温度：1,200°~1,250°C。

終鍛温度：750°C。

鍛造時間：約 20~25 分鐘。

(4) 第三火：

鍛造部分：在靠近曲柄，鑿去一  
塊三角形狀余量，并在法來端四  
周压深。

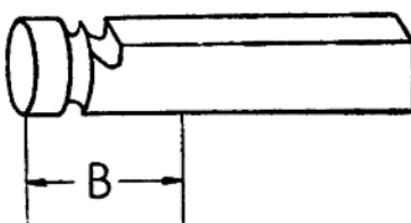

加热部分：B。

加热时间：1 1/2 小时。

始鍛温度：1,200°~1,250°C。


終鍛温度：750°C。

鍛造時間：25 分鐘左右。

工具：三角压鉄、鑿刀、圓鑿。

(5)第四火：

鍛造部分：錯開法來，鍛小軸頭。

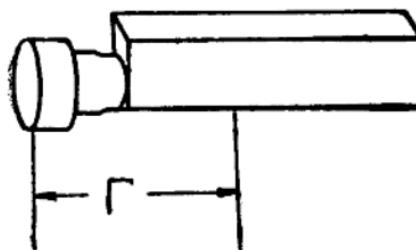

加热部分： $\Gamma$ 。

加热時間： $1\frac{1}{2}$  小時。

始鍛溫度： $1,200^{\circ}\sim 1,250^{\circ}\text{C}$ 。


終鍛溫度： $750^{\circ}\text{C}$ 。

鍛造時間：20 分鐘。

工具：壓鉄、上下尅。

(6)第五火：

鍛造部分：鍛方頭，並尅圓方頭  
頭部。

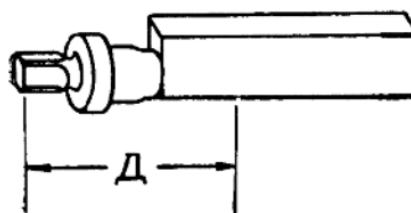

加热部分： $\Delta$ 。

始鍛溫度： $1,200^{\circ}\sim 1,250^{\circ}\text{C}$ 。

終鍛溫度： $750^{\circ}\text{C}$ 。

加热時間： $1\frac{3}{4}$  小時。

鍛造時間：25 分鐘左右。

工具：三角壓鉄、鑿刀、上下尅。

(7)第六火：

锻造部分：压二个檔。

加热部分：E。


加热时间：2 小时。

始锻温度：1,200°~1,250°C。

终锻温度：750°C。

锻造时间：20 分鐘左右。

工具：洋元、掄鉄、圓鑿、上下鉗。

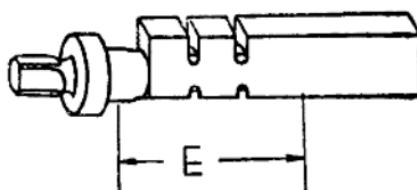

(8)第七火：

锻造部分：压二个檔。

加热部分：E。


加热时间：2 小时。

始锻温度：1,200°~1,250°C。

终锻温度：750°C。

锻造时间：20 分鐘左右。

工具：洋元、掄鉄、圓鑿、上下鉗。

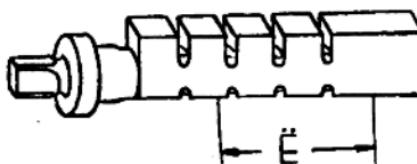

(9)第八火：

锻造部分：压一个檔及锻脚梢。

加热部分：E。


加热时间：2<sup>1</sup>/<sub>4</sub> 小时。

始锻温度：1,200°~1,250°C。

终锻温度：750°C。

锻造时间：25 分鐘左右。

工具：洋元、掄鉄、三角压鉄、圓鑿、上下鉗。

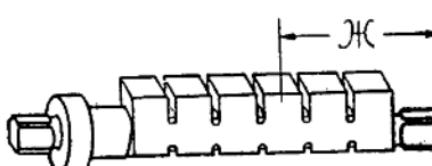

(10)軸承檔在未扭之前進行加工 ▽▽5。

(11)第九火：

锻造部分：扭轉第一、二曲柄。


加热部分：3。

加热时间： $2\frac{1}{2}$  小时。

扭锻温度(包括校正)： $1,250^{\circ}\sim 850^{\circ}\text{C}$ 。

扭锻时间：约 20 分钟。

工具：上下夹、角尺、四脚校直尺。

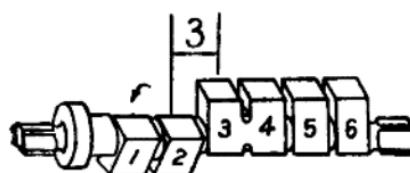

(12)第十火：

锻造部分：扭轉第一曲柄。


加热部分：II。

加热时间： $1\frac{3}{4}$  小时。

扭锻温度(包括校正)： $1,250^{\circ}\sim 850^{\circ}\text{C}$ 。

扭锻时间：约 20 分钟。

工具：上下夹、角尺、四脚校直尺。

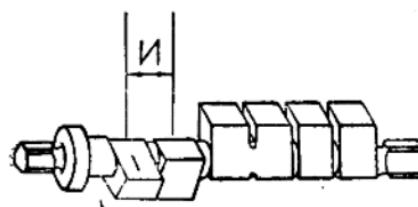

(13)第十一火：

锻造部分：扭轉第五、六曲柄。

加热部分：II。

加热时间： $2\frac{1}{2}$  小时。

扭锻温度(包括校正)： $1,250^{\circ}\sim 850^{\circ}\text{C}$ 。

扭锻时间：约 20 分钟。

工具：上下夹、角尺、平尺、四脚校直尺。



(14) 第十二火：

锻造部分：扭轉第六曲柄。

加热部分：K。



加热时间： $1\frac{3}{4}$  小时。

扭锻温度(包括校正)：1,250°～850°C。

扭锻时间：約 20 分鐘。

工具：上下魁、角尺、平尺、四脚  
校直尺。

(15) 第十三火。

锻造部分：脚梢滾圓，切余料。

加热部分：J。



加热时间： $1\frac{1}{4}$  小时。

始锻温度：1,100°C。

終锻温度：不低于 800°C。

锻造时间：15 分鐘。

工具：鑿刀。

注：锻造时间包括輔助时间在内。

## 七、六弯曲軸新工藝規程

設備：2噸蒸汽錘，2噸燃煤反射爐（出坯用），地爐（扭轉用）。


劳动組織：同前。

### (1)下料：

鋼坯：350公厘方鋼。

45号优质碳素鋼。

坯料重：2,060公斤（重量減低原因，系由于鍛坯規格要求逐步正確）。

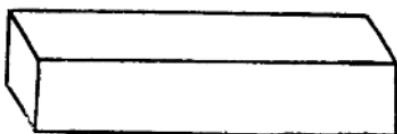

下料計算包括以下因素：


(一)鍛件重為1,940公斤。

(二)氧化(即火耗損失)40公斤。

(三)余料80公斤。

注：加热时，爐子溫度要在 $1,250^{\circ}\text{C}$ 左右(采用快速加热)。

### (2)第一火：

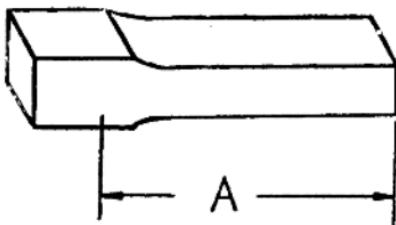

鍛造部分：拔長近 $2/3$ 鋼坯。

加热部分：A。

加热时间： $2\frac{3}{4}$ 小时。

始鍛溫度： $1,200^{\circ}\text{C}$ 。

終鍛溫度： $800^{\circ}\text{C}$ 。

鍛造時間：約15分鐘。

工具：翻料用夾頭(一般的)。