


大學生

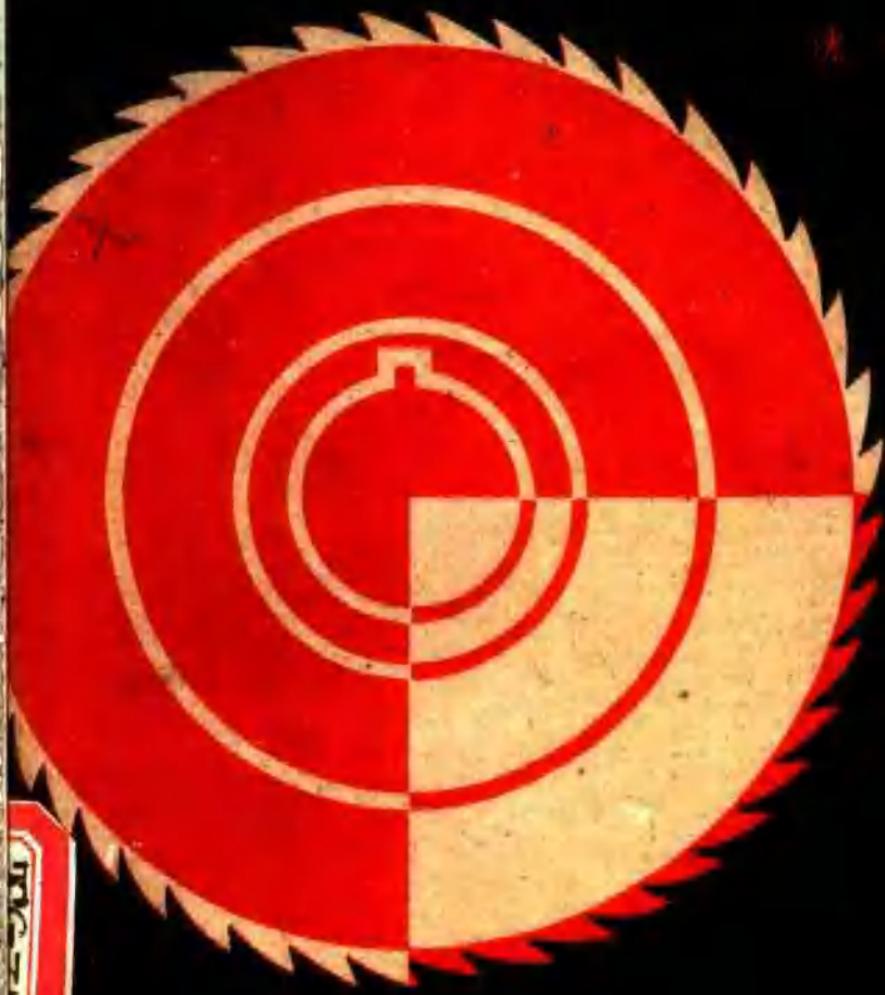

高速鋼刀具材料的節約

内 容 提 要

高速钢是一种较贵的合金钢，也是目前应用最广泛的材料，所以节约高速钢刀具材料在生产上具有一定的意义。在这本小册子里，作者扼要介绍了用二氧化碳液体冷却切削刃、刀具的强化处理、刀具的焊接和装配、精密铸造和双金属铸造、高速钢切屑锻压、刀具的堆焊等几种主要节约高速钢材料的方法，这些方法已在我国有些单位行之有效，因此可供其他刀具制造厂和工具车间的参考。

高速钢刀具材料的节约

沈 瑞 编

*

上海科学技术出版社出版

(上海南京西路2004号)

上海市书刊出版业营业登记证093号

上海市印刷五厂印刷 新华书店上海发行所总经售

*

开本787×1092 1/32 印张1 16/32 字数31,000

1959年10月第1版 1959年10月第1次印刷

印数1—4,000

统一书号：15119·1227

定 价：(十) 0.17 元

目 次

一、概述.....	1
二、怎样节约高速钢刀具材料.....	3
三、用二氧化碳进行切削刀的冷却.....	6
四、高速钢刀具材料的强化处理.....	9
五、高速钢刀具的焊接和装配.....	19
六、高速钢刀具的精密铸造和双金属铸造.....	31
七、高速钢刀具采用切屑锻压.....	37
八、高速钢刀具的堆焊.....	39

一、概 述

在机器制造工厂里，用作刀具材料的种类是很多的；計有：碳素工具鋼、合金工具鋼、高速鋼、生鋼刀、硬質合金、瓷質刀、金鋼石等等。用得最广泛的是高速鋼、生鋼刀和硬質合金三种，約佔全部刀具材料总数的 95%；其中尤以高速鋼和硬質合金两种刀具材料使用得更为广泛。

由于硬質合金的紅硬性非常高，当切削溫度升高到攝氏 1000 度，它仍旧不会失去切削的效能；而高速鋼的紅硬性溫度则在攝氏 600° 左右。因此，在最近一年来工业大跃进的情况下，采用硬質合金刀具来进行高速切削的百分数大为增进。但是，硬質合金的堅韌性較差，如果切削鋼料，而它的切削速度因受机床、裝軋或工件本身的限制，不能提高到应有的切削速度，甚至比高速鋼的应有的有效切削速度还要低时，那末，硬質合金刀具就会比高速鋼的使用寿命还要低；所以在这时的刀具材料就應該选取价值比較低廉的高速鋼。

此外，有很多刀具如鑽头、銑刀、螺紋刀具、齒輪刀具、拉刀、型刀和平銑刀等多数还需采用高速鋼材料；同时，目前我国在硬質合金的供应上尚不能滿足工厂的大量需要，高速鋼刀具材料在机械制造工业中更显得它的重要了。

随着党中央提出社会主义建設总路綫的号召后，我国在工农业生产上都出現了大跃进的形势。大批的新厂不断地建立起来，所有的旧厂也都在大量扩建，因而更迫切地需要各种鋼鐵材料和大量刀具材料。

高速鋼刀具材料的生产，与其他鋼鐵材料比較起来是困难得多。按目前我国高速鋼产量來說，它还不能充分滿足客观的需要。从上面的分析来看，高速鋼刀具材料在目前各机器制造工厂里的金属切削工作中，还占着最重要的地位，因此，高速鋼刀具材料的节约問題，对整个机械制造工业來說，有着非常重大的意义。

在專門制造刀具的量具刀具厂里或工具厂里，它们大量地使用高速鋼刀具材料，所以，在这些厂里，高速鋼的节约問題不可以稍有忽視；就是在一般机器制造厂里，都有自己的工具車間，制造生产上必要的特种刀具，同时还为生产車間修复已經用鈍的刀具。这些工作中，高速鋼刀具材料的消耗，加以自外厂購入补充的高速鋼刀具的費用，在总的加工費用中占居着一个很高的百分比。所以，不論那一个机器制造厂，都必須重視高速鋼刀具材料的节约問題，找出它的节约途径，为国家創造更多的財富。

二、怎样节约高速钢刀具材料

节约高速钢刀具材料，可以从以下几个方面来考虑：首先应该注意的是如何提高高速钢刀具的切削效能和使用寿命，也就是说，设法使高速钢刀具在每次刀磨中，能完成最多的切削工作；其次应该注意如何能使高速钢刀具在磨损后的翻新次数增加到最大的限度，也就是增加每一把刀具的使用次数和期限。此外，还得注意如何能使最少的高速钢刀具材料，制造出最多的刀具数量来。

根据上述这几方面考虑的方向，我们可以归纳出下列几个专题，以便进行研究：

1. 选择正确的几何形状

当切削不同的工件材料时，在不同的切削机床上和不同的切削条件下，刀具都应采用不同的几何形状。正确选择刀具的几何形状，对延长刀具的使用寿命和提高切削效能，都具有决定性的作用。在同样的切削情况和切削条件下，若刀具的几何形状不同，则刀具的使用寿命也就完全不同，可以相差很大，而且使工件的加工表面质量也不相同。此外，若刀具材料不同，刀具的几何形状也就要求不同。

高速钢刀具材料的红硬性比硬质合金差，在高温下会失去硬度；但是高速钢材料的坚韧性和硬质合金好得多，能够承受切削过程中的撞击，不像硬质合金一样容易碎裂。因此，高速钢刀具往往采用对切削有利的较大前角和后角。

对于刀具几何形状的选择和发展方向，另有专著详细讨论，

本書中不拟詳述。

2. 降低切削溫度

在切削過程中，由於切削而產生的熱量，使刀具的溫度上升，當溫度升高的時候，刀具的硬度就陸續降低，低於洛氏硬度 $R_c = 50$ 度時，就失去了切削能力；在這種情況下，刀具就無法繼續使用。對高速鋼刀具材料來說，當切削溫度上升到 600°C 左右時，它的硬度就會低於洛氏 50 度；那時高速鋼刀具就無法再進行切削了。用不到很大的切削用量，在不太大的切削速度下，很容易使刀具溫度提高到 600°C 左右，於是高速鋼刀具就會失去它的切削能力，這就是高速鋼刀具材料的最大缺點。要提高高速鋼刀具的切削效能，也就是要增加刀具的使用壽命（或稱耐用度）和切削用量，應該設法降低切削溫度，帶走切削中所產生的熱量，使高速鋼刀具材料在切削過程中的硬度還是很高，至少不低於 $R_c = 50 \sim 55$ 度。因此，設法降低高速鋼刀具在切削過程中的溫升，也是節約的方法之一。

3. 強化高速鋼刀具材料

一般的高速鋼刀具材料，在室溫時的硬度（冷硬性）是在 $R_c = 60 \sim 66$ 度之間。當刀具因切削而溫度上升時，它的硬度就逐步下降；這種溫度上升而硬度降低的性能，稱為紅硬性。

我們可以設法採用強化處理的方法，改變高速鋼的冷硬性和紅硬性，使它在用作刀具材料時，能提高它在高溫下的硬度和耐磨性能。目前世界各國都在這方面進行研究，我國各單位也在進行着一系列的試驗。強化高速鋼刀具材料的方法很多，一般有氰化、磷化、硫化、水煮處理和冰凍處理以及刀頭表面用硬質合金和石墨強化等辦法。這些強化處理的辦法，都能使高速鋼刀具延長切削壽命，增加耐用度，實質上也就是達到了節約的目的。

4. 高速鋼刀具材料的裝配和焊接

用裝配或焊接方法，把高速鋼刀具材料和其他鋼材組合起來成為切削刀具，這樣可以節約很多高速鋼。這種裝配和焊接的高速鋼刀具，一般能節約高速鋼刀具材料60~80%。

5. 刀具的精密澆鑄和雙金屬澆鑄

形狀比較複雜的刀具，象特種型銑刀等，可以採用精密鑄造。這種精密鑄造的高速鋼刀具的表面很光潔，加工余量可以很好地控制，所以有很多表面可以不再加工。這樣，在刀具的加工過程中不但節約了加工時間，同時節約了很多材料。採用了澆鑄方法後，報廢了的高速鋼刀具和高速鋼切屑還可以回爐重新澆鑄。

此外，還可以採用雙金屬澆鑄的辦法，就是使澆鑄後的成品，其切削部份是高速鋼，而非切削部份是碳素鋼。

6. 高速鋼刀具採用切屑鍛壓

可以把高速鋼切屑裝入鍛模中加熱和鍛打製成刀具，試驗證明，這種高速鋼刀具的切削性能與原來的高速鋼刀具材料所製成的刀具幾乎相同。這種辦法對高速鋼刀具材料的節約來說，確是一個新的和值得推廣的方法。

7. 高速鋼刀具的堆焊

刀具進行切削的部份，僅是刀頭上的一小部份。因此，可以用高速鋼焊條或報廢的高速鋼刀頭在其他鋼材的刀體上堆焊出切削部份，這種方法原應用於刀具的修復工作，由於它的節約成果很大，目前在很多機器製造廠中已廣泛地推廣到刀具的製造中去了。

節約高速鋼刀具材料的方法，除上述七點以外，還有很多因素值得注意：例如高速鋼刀具的刃磨和高速鋼刀具材料的化學加工等等。由於篇幅所限，不準備在本書內敘述。

三、用二氧化碳进行切削刃的冷却

采用高速鋼刀具进行切削的时候，可以采用液态二氧化碳注射到刀具切削刃上，使刀具切削溫度下降，因而能提高刀具的使用寿命，也就节约了高速鋼刀具材料的消耗。注射在刀具切削刃上的二氧化碳，当冷却刀具的时候，一部份蒸发，一部份变成雪狀物体，附着在刀具上，然后逐渐被蒸发掉；这样，就从刀具上吸收了切削过程中产生的大部份热量。

用液态二氧化碳冷却高速鋼刀具的試驗，各国都在进行，在帶有仿型裝置車床上进行的試驗中，曾車削了用不同牌号鋼材所制造的四种型式的机床主軸。粗車第一种主軸（含鉻和鎳总量为 1.5% 的鋼）时，它的結果不夠令人滿意。在半精加工第二根含有氮的鋼制主軸时，結果比較滿意，其情況如下：液态二氧化碳的流量采用 4.5 公斤/时，采用每分鐘 800 轉的轉速，走刀量为每轉 0.26 公厘，吃刀深度是 1.27 公厘，結果，在車刀重磨以前，加工了 52 根主軸。但是在未用液态二氧化碳进行冷却而用乳化液冷却时，走刀量采用 0.16 公厘，吃刀深度是 0.63 公厘，結果，刀具在一次重磨期間仅加工了 10 根主軸，走刀次数还加多了一次。这就是說，采用液态二氧化碳冷却以后，不但节约了高速鋼刀具材料，而且还便每根主軸的切削時間压缩了一倍。

在加工第三和第四根主軸时，成效沒有上述显著；試驗的結果是：采用乳化液冷却时，刀具在一次刃磨期間約能加工 8 ~ 10 根主軸；用液态二氧化碳冷却时，产量提高到 25~29 根。

图 1 所示为加工中硬钢材后的兩把高速钢车刀，上面一把车刀的切削刃是用二氧化碳冷却的，这把车刀所加工的金属为下面这把车刀的 3.2 倍。

上海柴油机厂曾经做过二氧化碳冷却刀具切削刃的试验，试验中着重研究了是否可以提高切削速度的问题，试验的结果是不能令人满意的；在车刀开始进行高速切削的一瞬间，切削刃上立刻呈现出烧损现象。

一般来说，使用二氧化碳冷却高速钢刀具，可以提高刀具的使用寿命 300—400 %，所获得的加工表面也是令人满意的；无论加工低碳钢或合金钢，在这方面的成效都一样。在切削含氮的钢材时，可以利用比较更大的走刀量和吃刀深度来提高生产率。试验中初步获得了下面两点意见：

(1) 为了使液态二氧化碳冷却的条件最有利，高速钢刀具的截面要比用乳化液冷却时所用的小一半；

(2) 在很多情况下，刚形成的切屑与极度冷却的切削刃相接触，是造成高速钢刀具切削刃烧损的原因，这种现象有可能用改变刀具的几何形状来加以避免的。

使用二氧化碳冷却高速钢刀具的典型装置，如图 2 所示。微细管 1 用以控制二氧化碳的流量，



图 1

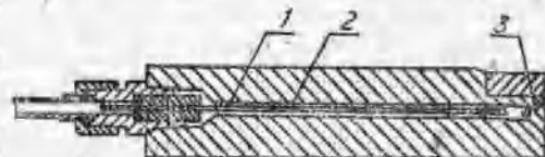


图 2

二氧化碳在气室 2 中进行膨胀，而小孔 3 是气态二氧化碳喷出时的喷口。

喷口因受到二氧化碳的化学作用，会产生腐蚀现象，在发生腐蚀以后，就必须加以更换，以免堵塞。图 3 所示为从侧面引入二氧化碳冷却液的车刀。侧面引入时，喷口可以在半分钟的短时间内更换。在微细管口上也会产生腐蚀现象，但是因为不会影响管腔的大小，因此可以不必象喷口一样时常更换。

微细管一般不短于 25 公厘，也不长于 300 公厘。管腔的大小，与所需输送的气体容量、管长和供应的气体压强有关，0.75 公厘直徑較适合大多数要求。微细管可以用任何材料制造，但是最好采用不锈钢，以免受到腐蚀。在上海柴油机厂試驗时，采用了医药上用作注射的針头作为微細管。

对液态二氧化碳的流量方面，也曾作了一些試驗，当每小时有 0.96 公斤的二氧化碳膨胀时，能保持車刀在 125° 的常温下进行切削。当每小时有 3.84~4.53 公斤的二氧化碳膨胀时，高速鋼刀具切削刀的温度便会低于室温。

在切削过程中采用液态二氧化碳进行冷却高速鋼刀具，确有它的广阔前途，建議有关工艺研究部門繼續进行研究，并注意車間內二氧化碳气体的排出問題。



图 3

四、高速鋼刀具材料的强化处理

上面已經說過高速鋼刀具材料的冷硬性和紅硬性都比較差，因此，如能把高速鋼刀具材料在經過強化處理以後，來改善它這方面的性能，或者改善它和切屑間的摩擦系數，以降低切削時所產生的熱量和磨損，這樣，就能改善它的切削性能，提高切削用量。因此，高速鋼刀具材料的強化處理，實質上也是節約高速鋼刀具材料的方法之一。

上海工具廠、中國機械工程學會上海分會曾做了一些試驗，進行高速鋼刀具材料的氯化、硫化處理，還做了冰冷處理、硬質合金和石墨的強化等試驗。試驗結果，說明了這些強化處理的方法對高速鋼刀具材料的切削性能、使用壽命確有很顯著的提高。

1. 高速鋼刀具材料的氯化和硫化處理

上海工具廠的試驗說明了下列幾點：

- (1) 氯化和硫化處理中，鹽浴的適當配方，能提高高速鋼刀具材料的紅硬性。
- (2) 硫化處理後的高速鋼刀具使用壽命比氯化處理的要高。
- (3) 硫化處理在下列的鹽浴配方下，各種刀具進行切削試驗提高的使用壽命在150~320%之間。其鹽浴成分为：
 $\text{NaCl} 16\%$, $\text{BaCl}_2 24\%$, $\text{CaCl}_2 40\%$, $\text{FeS} 13\%$, $\text{Na}_2\text{SO}_4 3.5\%$,
 $\text{K}_4\text{Fe}(\text{CN})_6 3.5\%$ 。

氯化处理采用高百分比盐浴，也能提高它的使用寿命，但是比上述硫化处理为低。高百分比盐浴成分为：NaCN 50% KCN 50%。它们的纯度大于95%，在580~600°C的温度下保温12小时，能产生大于5%的NaCNO成分。

(4) 硫化处理在试验中变形不大，而且能使被加工工件表面光洁度提高1~2级。

(5) 硫化层比氯化层深，可达0.025~0.08公厘，在试验中，所有硫化样品的表层均未看出有脆性现象。

试验中选择了Φ8直柄麻花钻头、3/8"磨牙丝锥和Φ20铣刀槽的铣刀进行试验。刀具材料都是P18高速钢制成，热处理和机械加工都是在一次工作中完成的，加工和处理的条件基本上是一致的，热处理工艺是：在1270~1280°C硬化后，经560°C配火三次；在精磨开出刀口后再进行氯化和硫化处理。

氯化处理的操作过程如下：

(1) 去脂：先用汽油洗涤，再用开水清洗，然后用洁布擦拭干净；

(2) 在炉旁烘干；

(3) 氯化处理：盐浴温度为540~550°C；

(4) 冷至室温；

(5) 热水清洗；

(6) 在5~10%硫酸亚铁溶液中和10~15分钟，经流动水清洗后，再用热水清洗；

(7) 在120°C锭子油中浸60分钟。

硫化处理的操作过程和上述的氯化处理完全相同，惟把第(3)项氯化过程改为硫化过程。

在试验中，刀具的种类包括了未经处理的高速钢刀具，经过各种配方的氯化盐浴和硫化盐浴处理的高速钢刀具；切削工

件的材料是 45 号鋼；刀具的使用寿命，是以刀具在需要刃磨以前所加工出的工件数量来衡量的。本書中仅摘录最适当的氯化和硫化盐浴配方的試驗數值。

(甲)直柄麻花鑽头。

鑽头热处理后，硬度为 $R_c = 63 \sim 64.5$ 。工件为 45 号鋼，經調質处理后的硬度为 $H_B = 285 \sim 293$ 。切削規范：轉数 392 轉/分；进給量 0.13 公厘/轉。鑽的孔是通孔，深 14 公厘，冷却液用 6 ~ 7 % 的肥皂水。

鑽头的使用寿命試驗，是分兩次进行的，第一次在鑽头精磨、开刃、硫化或氯化后进行的，第二次則在鑽头用鈍重磨后进行的。在第二次切削时，鑽头頂部在刃磨后已无硫化层或氯化层的存留。

試驗結果見表 1 所示。

表 1

處理種類	第一次切削寿命 (三件不均值)		第二次切削寿命 (三件平均值)	
	加工孔数	百分比%	加工孔数	百分比%
未經表面處理	124	100	115	100
經硫化鹽浴 60 分鐘	317	255.7	176	153
經高百分比氯化鹽浴 15 分鐘	151	121.7	139	120.8
經高百分比氯化鹽浴 30 分鐘	258	208	122	103

兩次試驗的結果，說明硫化盐浴處理的鑽头寿命最高，氯化盐浴也能提高刀具的使用寿命，但不是太显著的。

(乙)絲錐

第一次試驗：工件材料为 40 号鋼它在調質处理后的硬度为 $H_B = 269 \sim 293$ 。切削規范：在 2 A 125 型鑽床上用專用夾具

进行攻絲，轉數為 195 轉/分，切削通孔深度為 14 公厘，用 6~7 % 肥皂水冷卻。

試驗結果見表 2 所示。

表 2

處理種類	加工孔數		壽命百分比 %	備註
	每件	平均		
未經表面處理	117	124	100	牙齒磨損
經硫化鹽浴 60 分鐘	131			
	350	405	326	牙齒磨損
	461			
經高百分比氯化鹽浴 10 分鐘	130	191	150	牙齒磨損
	250			
經高百分比氯化鹽浴 15 分鐘	161	296	238	牙齒磨損
	434			

第二次試驗：熱處理後刀具硬度是 $Rc = 63 \sim 64$ ；工件材料為 45 号鋼，調質處理後的硬度為 $H_B = 285 \sim 293$ 。切削規範：在 2A125 型鑽床上用專用夾頭進行攻絲；轉數為 195 轉/分；切削通孔深度為 14 公厘，用 6~7 % 肥皂水冷卻。

在第二次試驗中，切削壽命的試驗又分兩次進行的，第一次在精磨、開刃、硫化或氯化後進行，第二次在絲錐用鈍重磨後進行。第二次攻絲時，絲錐槽部刃磨後已無硫化層或氯化層存留。

試驗結果見表 3 所示。

表 3

处 理 种 类	第一次切削寿命 (三件平均)		第二次切削寿命 (三件平均)		备 注
	加工孔数	百分比%	加工孔数	百分比%	
未经表面处理	118	100	98	100	
经硫化盐浴60分鐘	239	202.5	140	142.9	一件在第二次切削时加工23孔因操作不良折断
经高百分比氯化盐浴 10分鐘	203	172	123	125.5	
经高百分比氯化盐浴 30分鐘	169	143.2	99	101	三件一齿剥落

兩次試驗的結果，說明硫化鹽浴處理的絲錐壽命比氯化處理的更有效。

(丙)銑鑽头槽的銑刀

熱處理後硬度為 $Rc = 63 \sim 64.5$ 。工件材料是 45 號鋼，它在調質處理後的硬度為 $H_B = 332 \sim 351$ 。切削規範：主軸轉數 90 轉/分，每齒行進量為 0.06 公厘，切削深度為 8 公厘，用 6~7 % 肥皂水冷卻，壽命試驗是在精磨、開刃、硫化或氯化後進行的。

試驗結果見表 4 所示。

表 4

处 理 种 类	切削寿命(三件平均)		备 注
	切削長度 (公尺)	百分比%	
未经表面处理	3100	100	
经硫化鹽浴30分鐘	7200	232.3	
经高百分比氯化鹽浴20分鐘	5630	181.6	
经高百分比氯化鹽浴40分鐘	4630	149.3	

試驗結果，說明了硫化鹽浴後壽命提高一倍以上，而 20 分鐘氯化鹽浴比 40 分鐘的對高速鋼銑刀的使用壽命要高一些。

上海工具廠又把很多經過氯化和硫化的刀具，在實際生產中試驗，進行切削到重磨為止，統計它所加工的工件數作為使用壽命的比較。在這種情況下，刀具和被加工工件的一些條件（如工件材料性質、加工情況等），都未能被控制在完全一致的基礎上；但是試驗的記錄（表 5 所示）是值得我們參考的。

表 5

刀具名稱規格	處理種類	處理前後 切削件數	壽命百分比%
5/8" 螺紋銑刀	未經處理	15	100
	硫化鹽浴 (60分鐘)	83	553
	高百分比氯化鹽浴 (60分鐘)	71	474
14×2 螺紋銑刀	未經處理	25	100
	硫化鹽浴 (90分鐘)	85	340
	未經處理	20	100
20×1.5 螺紋銑刀	硫化鹽浴 (90分鐘)	80	400
	未經處理	100	100
	硫化鹽浴 (90分鐘)	130	130
鏽刀片插齒刀	未經處理	10	100
	硫化鹽浴 (90分鐘)	20	200
	未經處理	20	100
槽銑刀 (Φ5 鐵頭)	硫化鹽浴 (90分鐘)	210	105
	未經處理	94	100
	硫化鹽浴 (90分鐘)	194	205
槽銑刀 (Φ28 鐵頭)	未經處理	86	100
	硫化鹽浴 (90分鐘)	173	200
	未經處理	86	100