

高等學校教材

画法几何及机械制图

(1964年修訂本)

下册

西北工业大学画法几何及机械制图教研室編

胡学元 鄒命麒 刘荣光 高声綱 林开文 修訂

人民教育出版社

高 等 学 校 教 材



画 法 几 何 及 机 械 制 图

(1964年修訂本)

下 册

西北工业大学画法几何及机械制图教研室編

胡学元 獨命麒 刘荣光 高声綱 林开文 修訂

人 民 教 育 出 版 社

本书是在西北工业大学机械制图教研组编“画法几何及机械制图”(1961年版)的基础上,根据1962年5月审定的高等工业学校本科五年制机械制造类各专业适用的“画法几何及机械制图教学大纲(试行草案)”,经过全面修订而成。

本书分上、下两册出版。上册除绪论外,包括:机械制图标准,绘图的基本技能,投影法的基本知识,点,直线,平面,直线与平面的相对位置、平面与平面的相对位置,投影变换,曲线与曲面,立体,平面与立体相交,直线与立体相交,立体与立体相交,立体表面的展开,视图、剖视、剖面,以及轴测投影等十六章。下册包括:螺纹、螺纹连接、键连接、销连接、焊接,齿轮、弹簧、滚动轴承,零件工作图和零件草图,装配图,厂房建筑图,示意图,以及制图业务等八章。下册未并附有附录(共二十一种常用标准表格)。

本书可作为高等工业学校本科五年制机械制造类各专业“画法几何及机械制图”课程的试用教科书,也可供有关工程技术人员参考。

参加本书(下册)修订工作的有胡学元、邵命献、刘荣光、高声纲、林开文等同志。另外钱春鹤同志也作了不少工作。

本书曾经高等工业学校画法几何及制图课程教材编审委员会张寰镜委员及西安交通大学虞洪述、朱同钧、徐伯康、高鑑等同志审阅。

画法几何及机械制图

(1964年修订本)

下册

西北工业大学画法几何及机械制图教研室编

北京市书刊出版业营业登记证字第2号

人民教育出版社出版(北京景山东街)

上海大东集成联合印刷厂印装

新华书店上海发行所发行

各地新华书店经售

统一书号 K15010·834 开本787×1092 1/16 印张11 7·8 插页4
字数 226,000 印数 13,001—23,000 定价(7) 1.30

1959年11月第1版 1964年7月第3版

1964年9月上海第2次印刷

下册目录

第十七章 螺紋・螺紋連接	229	§ 20-7. 測量尺寸的方法	324
§ 17-1. 螺紋的基本知識	229	§ 20-8. 由零件草圖画零件工作圖	327
§ 17-2. 机器制造中常用的螺紋	231	§ 20-9. 零件工作圖的閱讀	329
§ 17-3. 螺紋的画法及規定代號	233	§ 20-10. 零件的軸測圖	331
§ 17-4. 螺紋連接件	237	第二十一章 裝配圖	334
§ 17-5. 螺紋連接件及被連接件的結構特征	242	§ 21-1. 裝配圖的作用、分类与內容	334
§ 17-6. 螺紋連接件的裝配画法	245	§ 21-2. 裝配圖的視圖選擇与表达方法	336
§ 17-7. 螺紋的測量	249	§ 21-3. 部件的裝配工艺与結構問題	342
复习題 17	250	§ 21-4. 裝配圖的尺寸注法	346
第十八章 鍵連接・銷連接・焊接	251	§ 21-5. 裝配圖上各組成部分的編號及明細表	347
§ 18-1. 鍵連接	251	§ 21-6. 部件測繪	349
§ 18-2. 花鍵連接	253	§ 21-7. 設計裝配圖的繪制	351
§ 18-3. 銷連接	258	§ 21-8. 部件軸測圖	354
§ 18-4. 焊接	259	§ 21-9. 讀設計裝配圖的方法及拆繪零件工 作圖	354
复习題 18	264	§ 21-10. 公差与配合	362
第十九章 齒輪・彈簧・滾動軸承	265	§ 21-11. 机械制造常用材料介紹	375
§ 19-1. 齒輪的基本知識	265	第二十二章 廠房建築圖	378
§ 19-2. 圓柱齒輪	267	§ 22-1. 概述	378
§ 19-3. 圓錐齒輪	272	§ 22-2. 建築圖的標準圖例介紹	379
§ 19-4. 蜈蚣與蜗杆	276	§ 22-3. 廠房建築圖的閱讀	382
§ 19-5. 齒輪的測繪	280	第二十三章 示意图	383
§ 19-6. 彈簧	281	§ 23-1. 机动示意图	383
§ 19-7. 滾動軸承	286	§ 23-2. 管路系統示意图	386
复习題 19	290	§ 23-3. 电气線路圖中常用符号	388
第二十章 零件工作圖和零件草圖	291	第二十四章 制圖业务	390
§ 20-1. 零件工作圖的內容	291	§ 24-1. 产品的組成部分	390
§ 20-2. 零件工作圖的視圖選擇与表达方法	293	§ 24-2. 机器制造业的图样分类	390
§ 20-3. 零件的常見結構及工艺简介	306	§ 24-3. 图样的編號	391
§ 20-4. 零件工作圖的尺寸注法	311	§ 24-4. 图样的生产与管理	392
§ 20-5. 表面光洁度及技术要求	317	附录	394
§ 20-6. 零件草圖的繪制	321		

第十七章 螺紋·螺紋連接

机器零件的連接方式，可分为两类：在拆开时，如果不损坏連接件或被連接件的，则称为可拆連接，如螺紋連接、鍵連接、銷連接等；在拆开时，如果会损坏連接件或被連接件的，则称为不可拆連接，如鉤接、焊接^①等。

机器上用来連接其他零件的零件称为連接件。制造連接件时，为了簡化設計、保证互換性、便于大量生产，其形式和尺寸等均有統一的标准規定。因此，这些連接件又可称为標準件。

螺紋連接在机器制造中应用极广，本章将着重介紹螺紋及螺紋連接件的有关知識，以及《机械制图国家标准》中关于它們的規定画法及代号。

§ 17-1. 螺紋的基本知識

一、螺紋的形成

使一平面图形（三角形、梯形或矩形等）圍繞一軸作螺旋运动，且該图形与軸綫恒在同一平面內（图 17-1），則該平面图形的运动轨迹即为螺紋。形成螺紋的平面图形称为螺紋牙形。螺紋牙形有好多种，图 17-2 所表示的是牙形为梯形的螺紋。

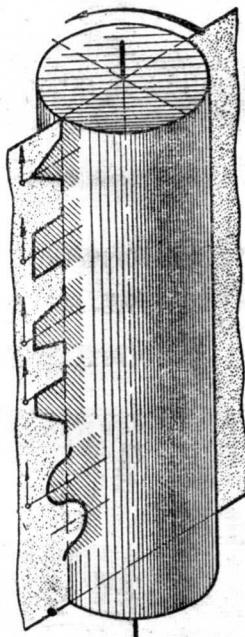


图 17-1.

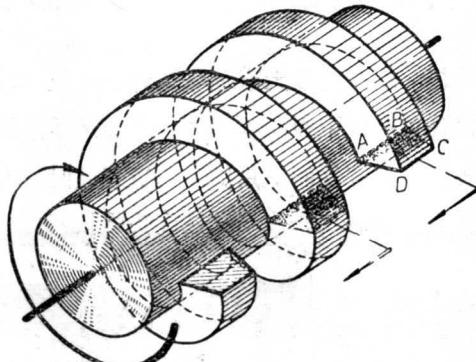


图 17-2.

① 焊接連接中沒有連接件。

在生产中，螺紋的切制必須符合螺紋形成的要求。例如，在車床上切制螺紋时(图17-3)，要使圓柱杆料作迴轉运动，而刀具作等速直線运动，这样，刀具才能在圓柱杆料上切制出螺紋。

螺杆上的螺紋称为外螺紋，螺孔內的螺紋称为內螺紋(图 17-4)。

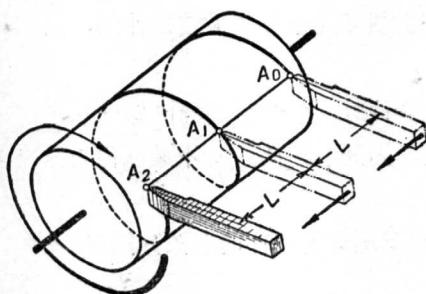


图 17-3.


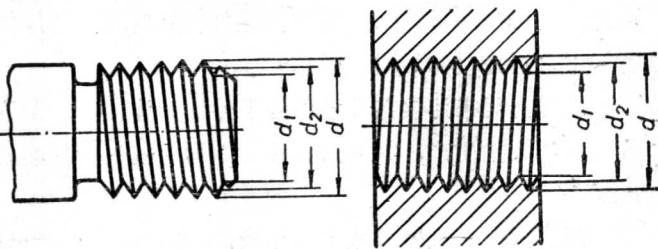


图 17-4.


二、螺紋的要素

螺紋的形式、尺寸和性能取决于螺紋的要素。螺紋的要素有牙形、外徑、导程和螺距、头数、旋向等。只有要素相同的內螺紋和外螺紋才能互相旋合。


1 牙形 常見的牙形有三角形、梯形、鋸齒形(不等腰梯形)等。它們所形成的螺紋分別称为三角形螺紋、梯形螺紋或鋸齒形螺紋等(图 17-5)。

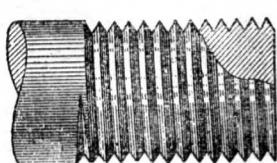

(a) 三角形螺紋

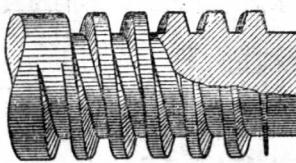

(b) 梯形螺紋

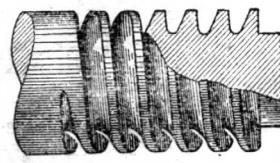


(c) 鋸齒形螺紋


图 17-5.

2. 外徑 螺紋的最大直徑称为螺紋外徑(d)，最小直徑称为螺紋內徑(d_1)，外徑和內徑的平均直徑称为螺紋中徑(d_2)，如图 17-4 所示。數值 $\frac{d-d_1}{2}$ 称为螺紋高度，以 t 表示。

3. 头数 在圓柱面上只出現一道螺紋时，称为单头螺紋；而出現两道、三道或多道螺紋时，则称为双头螺紋、三头螺紋或多头螺紋，如图 17-6 所示。

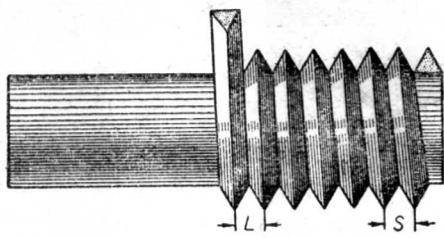

(a) 单头螺紋

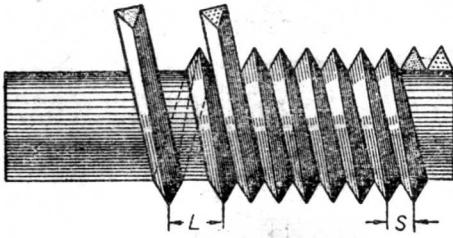

(b) 双头螺紋

图 17-6.

4. 导程和螺距 在形成螺紋时，牙形上任一点繞軸線旋轉一周后，沿軸向所移动的距离称为导程 (L)。这也就是螺紋旋轉一周后，沿軸向的进程。螺紋上相邻两牙对应点間的軸向距离称为螺距 (S) (图 17-6)。

导程与螺距的关系如下：

$$\text{导程} (L) = \text{头数} \times \text{螺距} (S)$$

5. 旋向 螺紋按旋进时旋轉方向的不同，可分为右螺紋和左螺紋两种。旋进时，旋轉方向为順時針的称为右螺紋，反之則称为左螺紋，如图 17-7 所示。

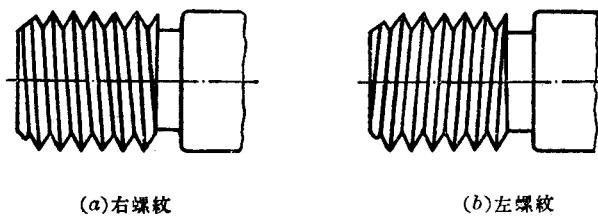


图 17-7.

除了在圓柱面上所形成的圓柱螺紋外，螺紋也可在圓錐面上形成，这种螺紋称为圓錐螺紋。

§ 17-2. 机器制造中常用的螺紋

一、标准螺紋

螺紋的种类很多，为了制造和使用方便，就必须有統一的“标准”，凡符合“标准”规定的螺紋，称为标准螺紋。对于标准的圓柱螺紋，其規格主要由螺紋的牙形、外徑和螺距三个要素所确定，在“机械工业通用标准”中，已規定了它們之間的关系。

标准螺紋按用途可分为連接螺紋和傳動螺紋：

1. 連接螺紋 用于連接两个或两个以上零件的螺紋。常用的标准連接螺紋有下列几种：

1) 粗牙普通螺紋 这是一种应用最广的螺紋。牙形为等边三角形，螺紋頂角为 60° ，牙頂和牙底均切平，如图 17-8 所示。

2) 細牙普通螺紋 这种螺紋的牙形与粗牙普通螺紋的牙形相同，只是在外徑相同时，其螺距比粗牙普通螺紋的螺距要小些。細牙普通螺紋有四种，它們的螺距与粗牙普通螺紋的螺距成比例地縮小，此比值称为減小系数(又称細化系数)。細牙普通螺紋的标准代号、編号及減小系数，見表 17-1。

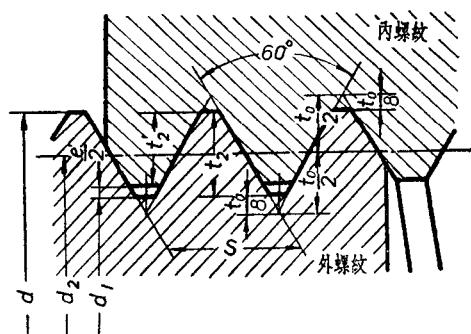
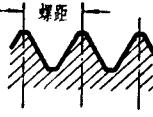
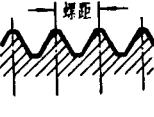
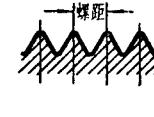


图 17-8.

表 17-1.

粗牙普通螺纹 机 52-56*	第 1 种细牙普通螺纹 机 57-56*	第 2 种细牙普通螺纹 机 58-56*	第 3 种细牙普通螺纹 机 59-56*	第 4 种细牙普通螺纹 机 60-56*
				
减小系数 ~1	减小系数 ~1.5	减小系数 ~2	减小系数 ~3	减小系数 ~4

* 1958 年以前，第一机械工业部“机械工业通用标准”是用“机”字来编号的。从 1959 年开始，则改用“机标 (JB)”。

细牙普通螺纹与外径相同的粗牙普通螺纹比较，螺纹高度较小，故强度较高；同时，由于螺距较小，故螺旋升角也较小，因而自锁性较好。所以细牙普通螺纹常应用于承受冲击和有振动的连接中，也应用于薄壁零件的连接中。

粗牙普通螺纹与四种细牙普通螺纹的外径、内径和螺距间的关系，见附录表 1。

3) 制管螺纹 制管螺纹的牙形为等腰三角形，螺纹顶角为 55° ；牙顶和牙底有圆形的，也有平顶的。此种螺纹多用于管件和薄壁零件的连接中。

制管螺纹有圆柱管螺纹（又称管螺纹，图 17-9）及圆锥管螺纹（又称锥管螺纹，图 17-10）两种。圆锥管螺纹切制在管件上，其锥度为 1:16，较圆柱管螺纹有更高的密封性。圆柱管螺纹及圆锥管螺纹的尺寸见附录表 2 和表 3。

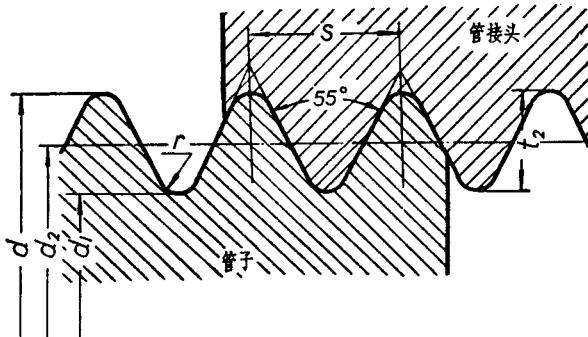


图 17-9.

2. 传动螺纹 用于传递动力和运动的螺纹，例如车床丝杠上的螺纹。传动螺纹通常有下列两种：

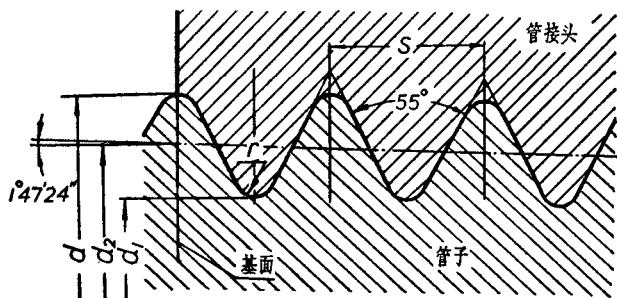


图 17-10.

1) 梯形螺紋 牙形为等腰梯形, 螺紋頂角为 30° , 如图 17-11 所示。梯形螺紋的尺寸見附录表 4。

2) 鋸齒形螺紋 牙形为不等腰梯形, 一边与軸綫垂綫的夹角为 30° , 另一边为 3° , 如图 17-12 所示。

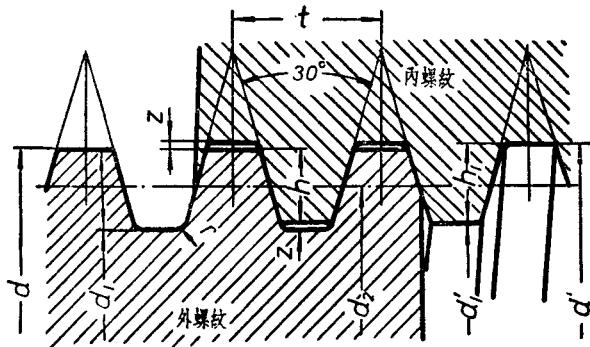


图 17-11.

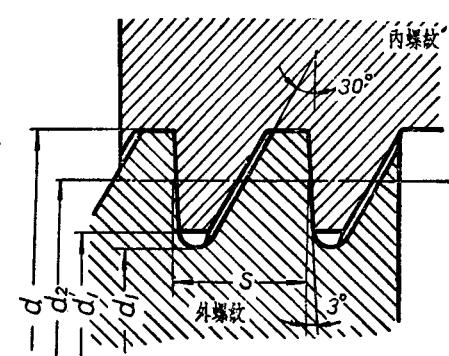


图 17-12.

二、特殊螺紋及非标准螺紋

除标准螺紋外, 根据实际需要, 在某些連接或傳动的場合中, 常采用特殊螺紋及非标准螺紋。

1. 特殊螺紋 凡牙形符合标准規定、而外徑和螺距的关系不符合标准規定的螺紋称为特殊螺紋。

2. 非标准螺紋 凡牙形不符合标准規定的螺紋均称为非标准螺紋。例如矩形螺紋就是一种常見的非标准傳动螺紋, 如图 17-14, c 所示。

§ 17-3. 螺紋的画法及规定代号[根据国标(GB)133-59]

一、螺紋的画法

螺紋的形状比較复杂, 在机械制图中一般都不画出其真实形状, 而采用下述規定画法。

1. 外螺紋(螺杆的螺紋) 在視图中, 螺紋外徑用标准实綫表示, 內徑用虛綫表示(图

17-13, a)。

2. 内螺纹(螺孔的螺纹) 当螺孔被剖开时, 外径用虚线表示, 内径用标准实线表示, 剖面线应画到表示螺纹内径的实线为止(图 17-13, b)。当螺孔未剖开而又必须表示出螺纹时, 螺纹的内、外径均用虚线表示(图 17-13, c)。

3. 螺纹界限 螺纹界限用细实线表示(图 17-13, a, b, d)。当螺杆剖开表示时, 螺纹界限的画法如图 17-13, d 所示。

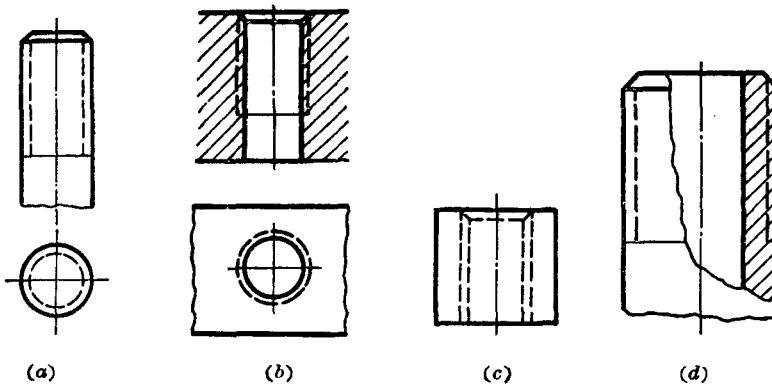


图 17-13.

4. 螺杆和螺孔上的倒角 在平行于螺纹轴线的视图中, 应画出倒角的形状。但应注意: 在倒角部分不可画出表示螺纹内径或外径的虚线, 如图 17-13, a, b 的主视图所示; 而在垂直于螺纹轴线的视图中, 则不必画出倒角的投影, 如图 17-13, a, b 的俯视图所示。

图 17-13, d 所示为螺杆剖开时, 倒角部分的画法。

5. 牙形 当必须表示螺纹的牙形时(主要用于表示非标准螺纹的牙形), 可采用局部剖视, 如图 17-14, a, b 所示。若牙形较小, 不易表示清楚, 则可采用局部放大图, 如图 17-14, c 所示。

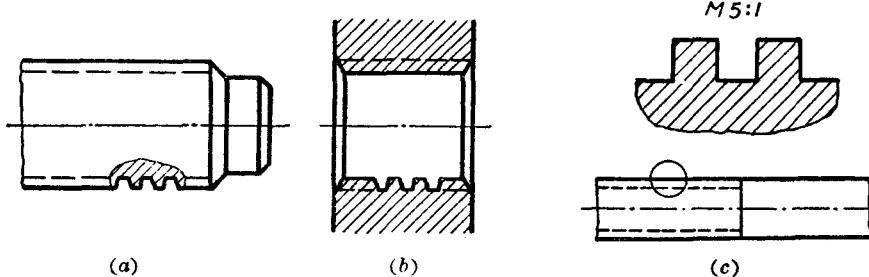


图 17-14.

6. 圆锥螺纹 其规定画法如图 17-15 所示。

7. 螺杆与螺孔的旋合部分 这部分常采用剖视表示。旋合部分应按螺杆的螺纹绘制; 其余未旋合部分, 仍分别用螺杆或螺孔的螺纹表示, 如图 17-16, a 所示。若需在旋合部分表示出牙形时, 则可采用图 17-16, b 的表示方法。

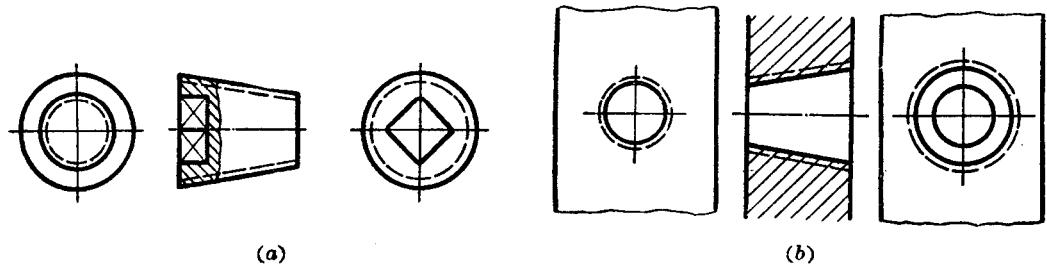


图 17-15.

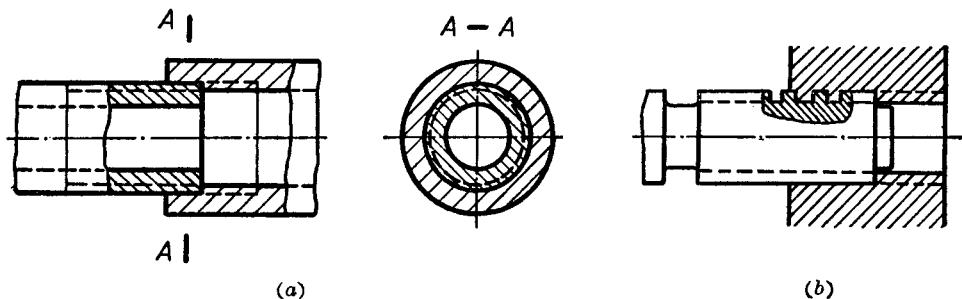


图 17-16.

二、螺紋的規定代號及注法

1. 标准螺紋的規定代號及注法 螺紋的規定代號用來說明螺紋的各要素，其标注順序如下：

牙形、直徑^①×螺距(或導程/頭數)、旋向。

按規定，螺紋牙形用漢語拼音字母表示(見表 17-2)；直徑和螺距用數字表示；細牙普通螺紋、梯形螺紋和鋸齒形螺紋必須加注“螺距”，其他螺紋不注螺距；多頭螺紋在外徑後面需加注“導程/頭數”(單頭螺紋不注)；左螺紋必須注出“左”字(右螺紋不注)。

表 17-2.

螺紋類型	牙形代號	代號示例	代號示例說明
粗牙普通螺紋	M	M16	粗牙普通螺紋，外徑 16 毫米
細牙普通螺紋	M	M16×1	細牙普通螺紋，外徑 16 毫米，螺距 1 毫米
梯形螺紋	T	T22×10/2 左	梯形螺紋，外徑 22 毫米，導程 10 毫米，頭數 2，左旋
鋸齒形螺紋	S	S70×10	鋸齒形螺紋，外徑 70 毫米，螺距 10 毫米
圓柱管螺紋	G	G $\frac{3}{4}$ "	圓柱管螺紋，公稱通徑 3/4 英寸
圓錐管螺紋	KG	KG $\frac{3}{4}$ "	圓錐管螺紋，公稱通徑 3/4 英寸

圓柱管螺紋及圓錐管螺紋以公稱通徑(單位為吋，通常是在數字後右上角加“”表示，所謂公稱通徑並不是指管螺紋的螺紋外徑，而是指管螺紋所在的管子本身的孔徑(圖 17-17))。

① 在圓柱管螺紋及圓錐管螺紋的标注中，則系指公稱通徑。

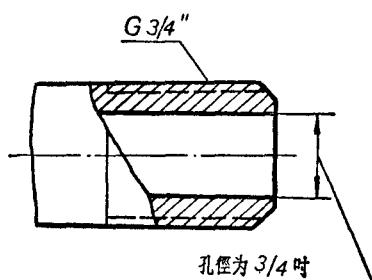


图 17-17.

管螺纹的内、外径数据可由附录表 2、表 3 查得。

各种标准螺纹规定代号的具体示例见表 17-2。

在视图中，螺纹的代号必须注在螺纹外径上（见图 17-18）。

圆柱管螺纹和圆锥管螺纹代号的注法 如图 17-19 所示，图中指示线为细实线，并指在螺纹的外径上。

2. 特殊螺纹及非标准螺纹的标记和注法

1) 特殊螺纹 在代号前加一“特”字，如“特 M20 × 2”，其标注方法与标准螺纹相同（见图 17-20）。

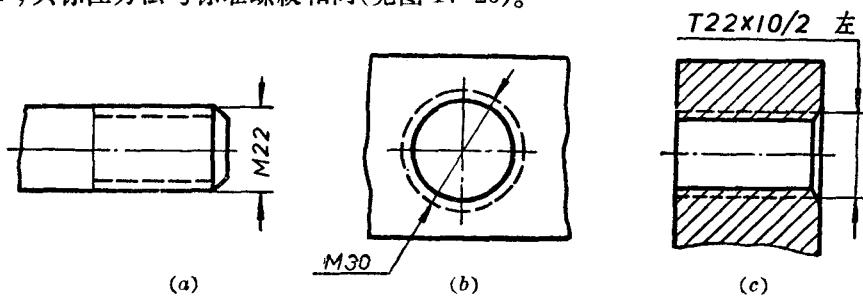


图 17-18.

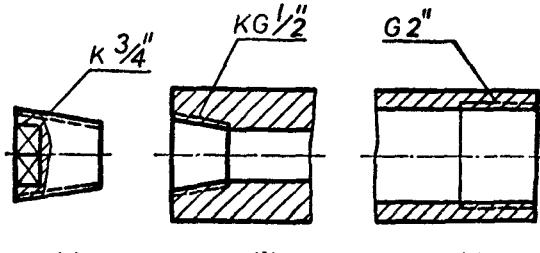


图 17-19.

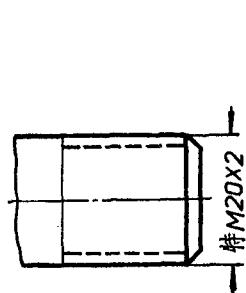


图 17-20.

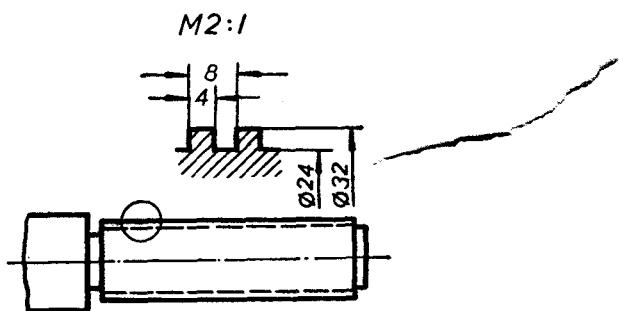


图 17-21.

2) 非标准螺纹 无规定代号，在图中必须画出牙形，并像一般零件一样标注出螺纹各部分的尺寸，如螺纹外径、内径、螺距等（图 17-21）。对于多头或左旋的非标准螺纹，还应注明其头数及旋向。

§ 17-4. 螺紋連接件

一、螺栓

螺栓由杆身及头部組成。杆上刻有螺紋，以便与螺母旋合；头部常呈六角形或方形等。图 17-22 所示为六角头螺栓及与其旋合的螺母。

螺栓按其加工程度可分为光制、半光制和毛制三种。

常见的光制螺栓，有光六角头螺栓和光六角头铰制孔用螺栓，它们的型式及规定标记示例见表 17-3。根据规定标记，光六角头螺栓各部分的尺寸，可由附录表 5 查出。

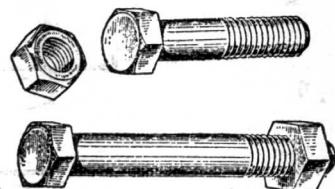
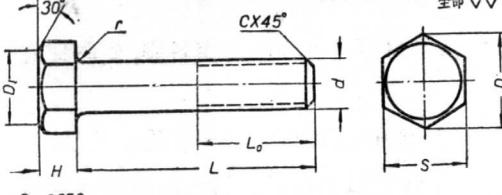
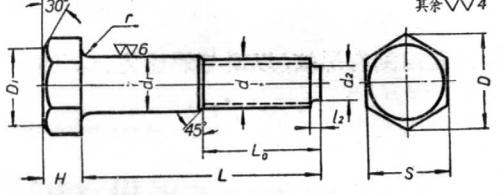


图 17-22.

表 17-3.

名称	标准 号碼	型 式	規 定 标 記 示 例
光六角头螺栓	国标 (GB)30-58		粗牙普通螺紋，外徑 10 毫米 長(L)80 毫米的光六角头螺栓： 螺栓 M10×80 GB 30-58
光六角头铰制孔用螺栓	国标 (GB)33-58		粗牙普通螺紋，外徑 10 毫米 長(L)80 毫米的光六角头铰制孔用 螺栓： 螺栓 M10×80 GB33-58

例如根据“螺栓 M10×80 GB 30-58”，可由附录表 5 查得：

$$S=17, \quad H=7, \quad C=1.5, \quad r=0.5, \quad D=19.6, \quad L_0=20;$$

由附录表 1 查得螺紋內徑 $d_1=8.05$ 。

根据上列尺寸，即可画出螺栓，但应注意，螺栓头部的相貫線——六条双曲线，系由一正六棱柱与锥頂角为 120° 的正圆錐相貫而成。为了作图方便，可用圆弧代替双曲线，其作图步骤如下（参见图 17-23）：

1. 按照查得的尺寸，画出六棱柱的三面视图。
2. 根据俯视图上的尺寸 $D_1 (=0.95S)$ ，在主视图上定出 a'_1 及 a'_2 ；在左视图上定出 b''_1 及 b''_2 。^①

① 在习惯画法中，则把直径为 D_1 的圆看作与六边形内切；其作图方法见 § 17-6。

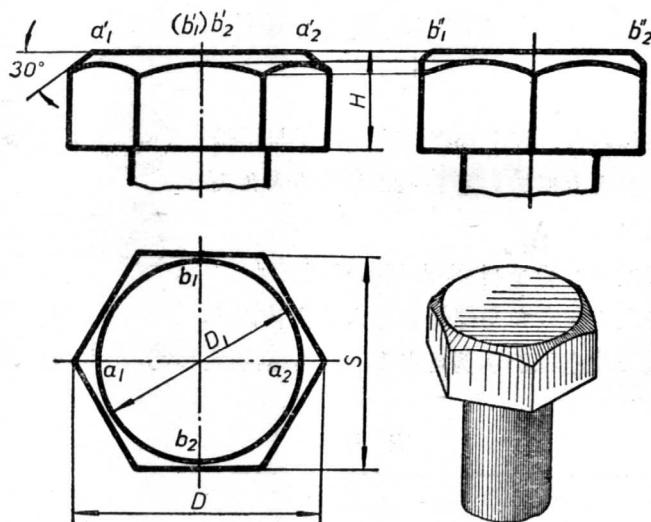


图 17-23.

3. 在主視圖上，通過 a'_1 及 a'_2 分別作出與頂面成 30° 的傾斜線，使與棱線相交，其交點即為相貫線上的最低點。
4. 在左視圖上，通過 b''_1 及 b''_2 ，仍用上述方法，則可求得相貫線上的最高點。
5. 過最高點和最低點作水平線，確定各棱面上相貫線的最高點和最低點，然後分別用圓弧連接即得（圖 17-23）。

二、螺母

螺母的形狀，有六角形、方形等，其孔內刻有螺紋，以便與螺栓旋合。圖 17-24 所示為幾種常見的螺母。

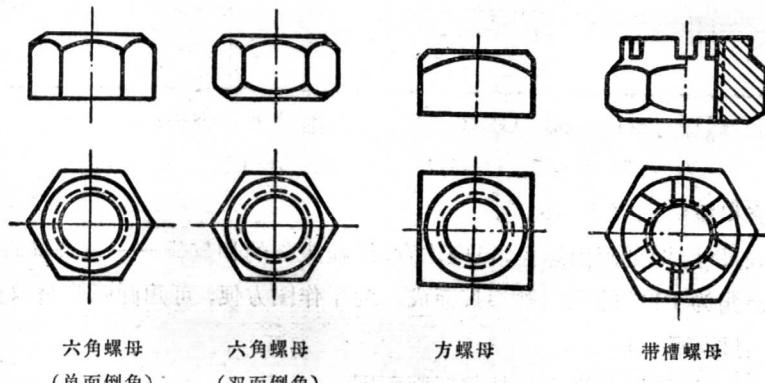


图 17-24.

六角螺母按加工程度可分為光制、半光制和毛制三種。光六角螺母，其型式和規定標記示例見表 17-4。

根据规定标记，光六角螺母各部分的尺寸，可由附录表 6 查出。

表 17-4.

名称	标准号 码	型 式	规定标记示例
光六角螺母	GB 52-58	<p>A型: D_d, $H \approx 0.95S$, $D_1 \approx 0.95S$ B型: D_d, H, D_1, $D_2 \approx 0.95S$ C型: D_d, H, D_1, D_2, S, D, 0.5 ± 0.2, 全部 $\nabla\nabla 4$</p>	粗牙普通螺纹，外径 10 毫米 A 型的光制六角螺母： 螺母 AM10 GB 52-58

例如根据“螺母 AM10 GB 52-58”，可由附录表 6 查得：

$$S=17, D=19.6, H=8;$$

由附录表 1 查得螺纹内径 $d_1=8.05$ 。

根据上列尺寸，即可画出螺母。棱面上双曲线的画法与螺栓头部的画法相同。

三、垫圈

垫圈为圆形金属薄片，中间有一圆孔以便套在螺栓上，圆孔直径稍大于螺栓上螺纹的外径。垫圈垫于螺母下面，用以防止旋紧螺母时擦伤被连接件的表面，同时通过垫圈也可使螺母压向被连接零件的压力分布较为均匀。

常见的垫圈有光垫圈(图 17-25)、毛垫圈(图 17-26)和弹簧垫圈(图 17-27)等。其中，

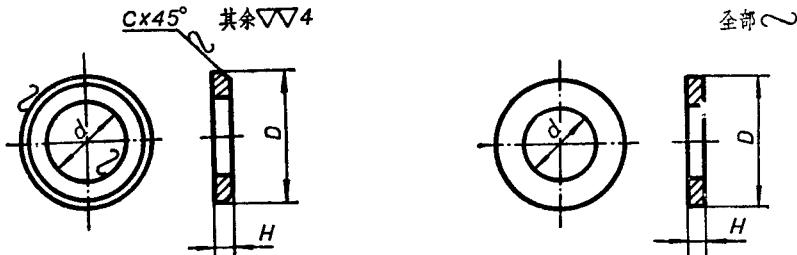


图 17-25.

图 17-26.

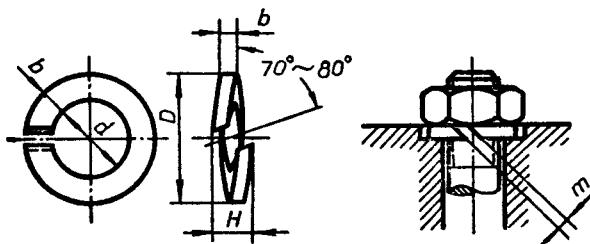


图 17-27.

彈簧垫圈的主要作用在于当其被旋紧的螺母压平后，即产生彈力将螺母撑紧，使螺母不致因振动而自动松脱。

垫圈的規定标记如下例所示：

垫圈 10 GB 97-58,

該标记表示公称直徑为 10 毫米的光垫圈，“10”是指与垫圈相配的螺栓(或其他连接件)的螺紋外徑，“GB 97-58”是光垫圈的标准号碼。光垫圈本身的尺寸可由附录表 9 查得：

$$d=10.5, D=21, H=2.0, C=0.5.$$

四、双头螺栓

这是两端均有螺紋的圆柱状连接件(图17-28)。当被连接件之一厚度較大，或因其他原因，不宜采用螺栓连接时，则多采用双头螺栓连接。

光双头螺栓分为 A、B、C 三种型式，其規定标记見表 17-5。



图 17-28.

表 17-5.

名称	标准号碼	型 式	規 定 标 記 示 例
光 双 头 螺 栓	JB 9-59	<p style="text-align: center;">A型</p> <p> $L_1 = 1d$ 无标注 $L_1 = 1.25d$ 标“I” $L_1 = 2d$ 标“II” </p>	粗牙普通螺紋，外徑 $d=10$ 毫米，長 $L=60$ 毫米， $L_1=1.25d$ ，按 A 型制造的光双头螺栓； 双头螺栓 AI M10×60 JB 9-59
		<p style="text-align: center;">B型</p> <p> $L_1 = 1d$ 无标注 $L_1 = 1.25d$ 标“I” $L_1 = 2d$ 标“II” </p>	細牙普通螺紋，外徑 $d=10$ 毫米，螺距 $S=1$ 毫米，長 $L=60$ 毫米， $L_1=d$ 按 B 型制造的光双头螺栓： 双头螺栓 B M 10×1×60 JB 9-59
		<p style="text-align: center;">C型</p> <p> $L_1 = 1d$ 无标注 $L_1 = 1.25d$ 标“I” $L_1 = 2d$ 标“II” </p>	粗牙普通螺紋，外徑 $d=10$ 毫米，長 $L=60$ 毫米， $L_1=1.25d$ ，按 C 型制造的光双头螺栓： 双头螺栓 CI M10×60 JB 5-59

双头螺栓的一端应旋入被连接件的螺孔中，这一端就称为旋入端(表 17-5 附图所示之 L_1)。旋入端长度 L_1 由所旋入零件材料的强度来决定：钢、青铜零件取 $L_1 = d$ (d 为螺纹外径)；铸铁零件取 $L_1 = 1.25d$ ；铝合金零件取 $L_1 = 2d$ 。

根据规定标记，光双头螺栓各部分的尺寸可由附录表 10 查得。

例如根据“双头螺栓 BI M10×60 JB①-59”，可由附录表 10 查得： $d = 10$, $L_1 = 12$, $L_0 = 20$, $d_2 = 7.8$, $f = 3$, $C = 1.5$ ；由附录表 1 查得螺纹内径 $d_1 = 8.05$ 。

五、螺钉

螺钉是一种不用螺母的连接件。按其用途可分为两类：

1. 连接螺钉 用来连接两个或两个以上的零件。
2. 紧定螺钉 用来防止或限制两零件的相对运动，如图 17-29 所示。

表 17-6 列出了常用的连接螺钉和紧定螺钉的几种型式及其规定标记示例。

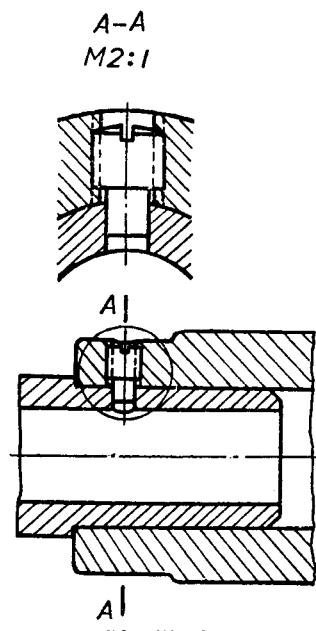
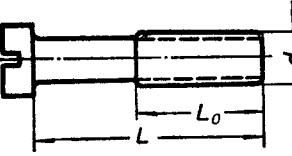
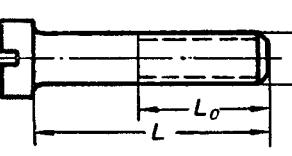


图 17-29.

表 17-6.

名 称	标 准 号 码	型 式	规 定 标 记 示 例
连 接 螺 钉	国标(GB)65-58	 A型	粗牙普通螺纹，直径 $d = 10$ 毫米，长 $L = 30$ 毫米，按 A 型制造的圆柱头螺钉： 螺钉 AM 10×30 GB 65-58
		 B型	细牙普通螺纹，直径 $d = 10$ 毫米，螺距 $S = 1$ 毫米，长 $L = 30$ 毫米，按 B 型制造的圆柱头螺钉： 螺钉 BM 10×1×30 GB 65-58
沉 头 螺 钉	国标(GB)68-58	 B型	粗牙普通螺纹，直径 $d = 10$ 毫米，长 $L = 30$ 毫米，按 B 型制造的沉头螺钉 螺钉 BM 10×30 GB 68-58

① JB 即“机标”(第一机械工业部“机械工业通用标准”的简称)两字的汉语拼音的缩写。