

技术革新活叶资料 031

球墨鑄鐵
焊接研究階段報告

第一机械工业部新技术宣传推广所編



机 械 工 业 出 版 社

球墨鑄鐵焊接研究阶段報告

球墨鑄鐵是一種新的工程材料，它與普通灰口鑄鐵的最大區別就是在液狀鑄鐵中加入鎂或其他球化劑使石墨成圓球狀存在，而我們知道灰口鑄鐵的石墨是成片狀存在的，這種石墨存在形狀的改變大大提高了鑄鐵的強度及塑性性能，這由表 1 可以看出。

表 1

性 能	灰口鑄鐵	球墨鑄鐵	可鍛鑄鐵	鑄 鋼
拉力強度極限(公斤/公厘 ²)	12~38	40~60	30~40	40~60
延伸率(%)	无	1.5~15	3~12	10~28

表中資料表明：球墨鑄鐵的拉力強度極限與鑄鋼相同，而大大高於灰口鑄鐵及可鍛鑄鐵，球墨鑄鐵的塑性大大高於灰口鑄鐵而與可鍛鑄鐵及鑄鋼相近，而我們知道鑄鋼的成本高，鑄造性能也不及鑄鐵，可鍛鑄鐵的工藝過程很複雜，而球墨鑄鐵比鑄鋼便宜，工藝過程也比可鍛鑄鐵簡便，故在許多場合下用球墨鑄鐵代替鑄鋼及可鍛鑄鐵有重大的經濟價值。

球墨鑄鐵在我國已開始廣泛應用，這種情況給焊接工作者提出了一個重要的課題，就是解決球墨鑄鐵的焊補問題，因為球墨鑄鐵在鑄造過程及使用過程中總會出現各種缺陷，如縮孔、夾渣、裂縫及磨損等，具有這些缺陷的鑄件如不進行修復就成了廢品，造成重大的經濟損失，故研究如何利用焊接方法修補在鑄造過程中及使用過程出現的各種缺陷，使廢品復活具有重大的國民經濟意義。

球墨鑄鐵的可焊性比灰口鑄鐵的可焊性更差，這是在球墨鑄鐵中含有鎂，而鎂是促使白口形成的因素，故焊接球墨鑄鐵時在焊縫熱影響區出現白口的傾向比在焊接灰口鑄鐵時更大，焊縫熱影響區白口的存在使該區變硬變脆，增大了加工的困難，並且使接頭機械性能下降，為了改善這種情況，常需採用焊前預熱或焊後熱處理來解決。

底下是我們進行球墨焊接研究的初步結果。

材料：我們使用的球墨鑄鐵母材有二種基體，一種為鐵素體基體(MЧ-1)，這種基體是通過高溫石墨化退火獲得的，另一種為珠光體加鐵素體的基體(MЧ-2)。這種基體是鑄造後未經過熱處理獲得的，這二種不同基體的母材的化學成分是相同的。其成分如下：

C——3.02~3.67%

Si——1.75~2.39%

Mn——0.46~0.67%

S——0.012~0.065%

P——0.072~0.144%

Mg——0.06~0.097%

表 2 母材機械性能

基 体	拉力強度極限 (公斤/公厘 ²)	延伸率 (%)
鐵素體(MЧ-1)	40~48	10~8
珠光體加鐵素體 (MЧ-2)	50~60	1.5~6

母材的形狀及尺寸如圖1。

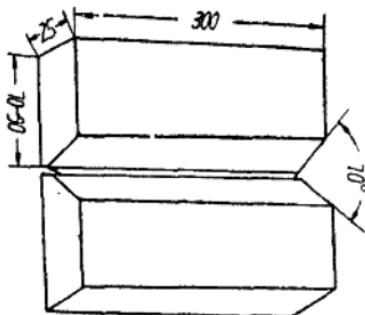


圖1 母材形狀及尺寸。

第一部分 手工電弧焊

一、利用低碳鋼焊條焊接球墨鑄鐵

低碳鋼焊條是一種很便宜的焊條，所以首先對利用低碳鋼焊條焊接球墨鑄鐵進行了試驗研究，蘇聯巴然諾夫等人曾用ЦУ-1 低碳鋼焊條焊接球墨鑄鐵，發現即使把工作預熱到750°C，在焊縫與母材交界區上亦難避免碳化鐵產生，而且焊縫經常出現裂縫。裂縫的產生主要是由於焊縫含碳及硅很高，因而使焊縫變得很硬很脆所致，焊縫中的碳及硅主要是由於焊接時熔化母材過渡而來的。

要使焊縫的抗裂紋性能提高，必須設法使焊縫中的碳及硅量減少，

根据这一概念出发，我们就选择了放氧性较强的矿石作涂料，以加强焊缝中碳及硅的烧损，进一步提高焊缝抗裂纹性能，实验证明，这样作法是有效的。

1. 焊条制造：焊芯为CB-08，直径为3公厘。

经过多次研究、试验，取得了较好的配方：

大理石	40%
赤铁矿	60%

水玻璃比重为1.35、赤铁矿大于60%时，焊缝脱渣困难，小于60%则焊缝抗裂纹性能下降。

这种配方的目的是在于增强药皮的放氧性能，成分简单，来源丰富，价格低廉。

因焊条制作量有限，所以都用手工沾制，其工艺性能很好，能保证药皮表面的光滑、均匀和同心性。

最合适药皮厚度为1.2~1.3公厘，厚则脱渣困难，薄则放氧不足烧损碳及硅，能力下降，焊缝产生裂纹。

焊条沾出后于空气中凉干24小时，然后在350°C高温并经保温2小时的烘干。在每次焊前都要经过350°C、1~2小时的烘干，以免潮湿。

2. 焊接试验：

a) 电流选择：为减低母材的熔化应用直流电源，并用反接法。试验证明也可应用交流电源。

电流选择是按焊缝的位置来改变的，在堆焊第一层时尤其是在边缘处应用小电流，在保证质量的情况下愈小愈好，其焊接速度要快些。

按焊缝位置(图2)决定的具体电流，大致如下：

1和3焊缝用电流60~70安培；

2和4焊缝用电流85安培左右；

其他各焊缝用电流100安培左右。

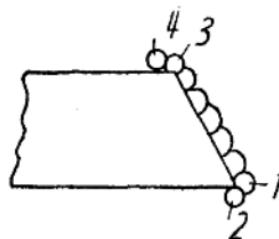


圖 2

6) 焊接工艺：在铁素体基体的球墨铸铁上堆焊长度不大于150公厘的焊缝，一般不致发生裂纹，但为了可靠起见焊前应将工件预热到300℃，保证整个工件充分热透，焊接过程中，尽量保持工件的预热温度（主要是在开始焊接时，当随焊缝金属的增加，热量也就提高了，影响不大）在施焊中防止冷的空气流侵袭工件，以致急冷而裂，如果焊件温度和焊接次序，以及规范选择恰当的话是不易产生裂纹的。

把预热好的工件，首先堆上一层上述放氧性焊条（即前述的配方），其焊接顺序如图3，焊好一块后，用热石棉保温，再焊另一块，其次序相同。当两块都焊好后，对在一起，中间留2~3公厘的间隙，然后用直径为4公厘的уони-13/45的焊条把破口填满，按下面次序进行。多层焊时用上述放氧焊条则会脱渣困难。

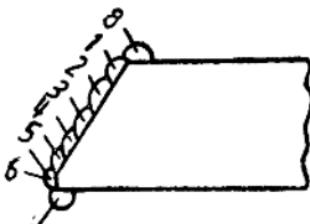


圖 3

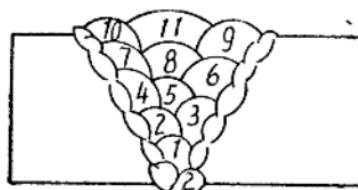


圖 4

操作过程中，在层与层、缝与缝间一定要注意清渣，尤其是当焊第一层时更应注意，因所用的电流较低，焊速又高，另外应注意的是在用放氧性焊条焊第一层时，要保证电弧的稳定，尽量避免中间熄弧，缝与缝相搭接要尽量小，多则脱渣困难。

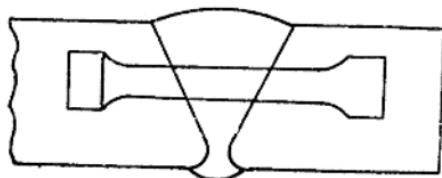


圖 5

3. 机械性能：拉力试件截取的位置，如图5，其直径为10公厘，标距长度为直径的五倍。

表3 焊后热处理对焊接接头的机械性能的影响

編 号	机 械 性 能		断 裂 位 置
	强度極限(公斤/公厘 ²)	延 伸 率 (%)	
20	36.2	2.0	
	28.8	0.6	
	32.6	1.0	
22	29.3	5.2	
	32.6	5.5	
23	35.5	5.2	
24	36.0	4.0	
	30.6	2.0	

說明：

編號 焊后热处理規范

20 未經热处理。

22 加热到740°C保溫4小时，然后爐中冷却。

23 加热到950°C，保溫3小时后，取出在空气中冷却至750°C再保溫4小时，隨爐冷到600°C取出空冷。

24 加热到750°C，保溫4小时，隨爐冷到600°C，取出在空气中冷却。

在預備实验时曾将一个焊接接头放入爐中，加热到950°C，保溫3小时，隨爐冷到740°C，保溫4小时，爐冷到600°C，再空氣冷，結果發現热影响区已恢复为鐵素体为基体的球墨鑄鐵，但在用放氧低碳鋼焊条堆焊处則出現网状碳化物这說明冷速过慢对该区是不利的。

4. 各种热处理规范对硬度变化的影响(見圖6、7、8、9)。

5. 金相組織的觀察：焊后不經热处理的試样，發現在母材与焊縫交界区处有連續的碳化物存在，这由金相組織圖(圖10)可以看出，連續碳化物的存在大大提高了交界区的硬度及脆性，并且給进一步机械加工带来了困难。

焊后經過740°~750°C保溫4小时的热处理，可使交界区的碳化

編號: 22

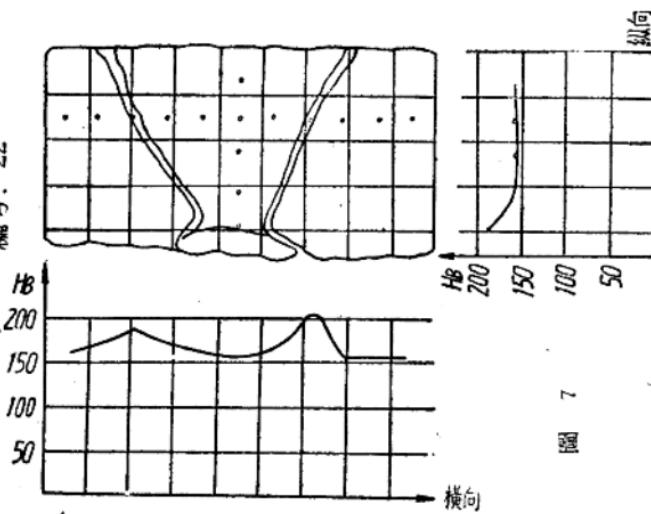


圖 7

編號: 20

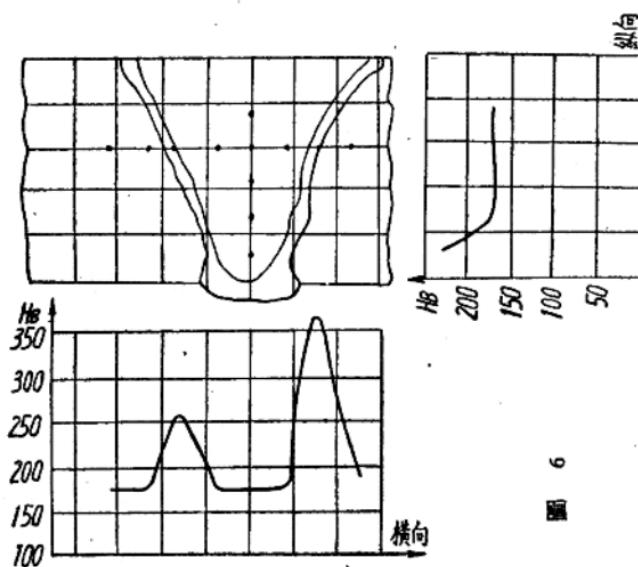


圖 6

編號：23

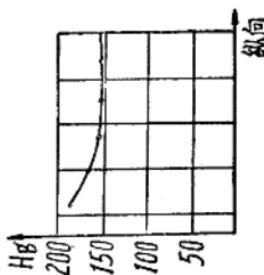
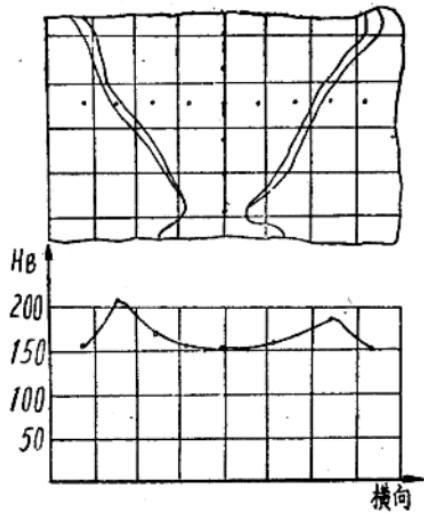


圖 8

編號：24

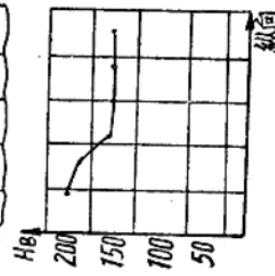
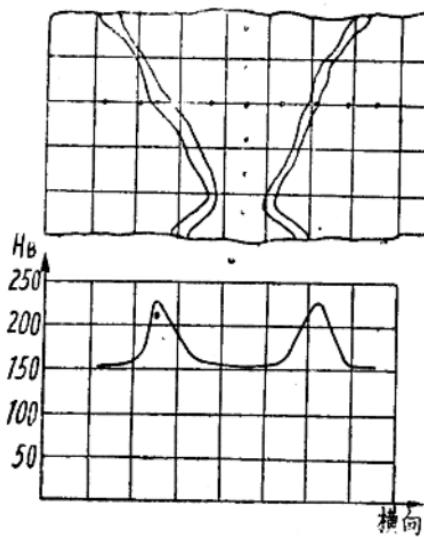


圖 9

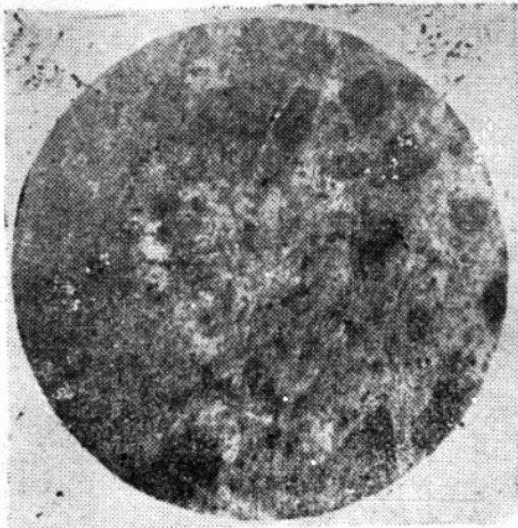


圖10 20號試件交界區金相組織圖， $\times 90$ (3% 硝酸酒精腐蝕)。

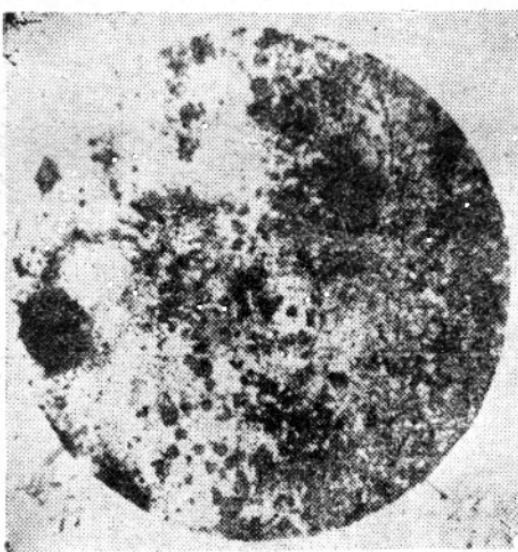


圖11 24號試件交界區金相組織圖， $\times 90$ (3% 硝酸酒精腐蝕)。

物消除大部分，硬度下降很多，圖 11 即表示了这种組織的变化。

試件經過950°C 3 小时空冷及740°C 4 小时的焊后热处理，完全消除了交界区的碳化物，并且使热影响区又恢复为鐵素体基体的球墨鑄鐵，这由圖 12 可以看出，故性能获得进一步改善。

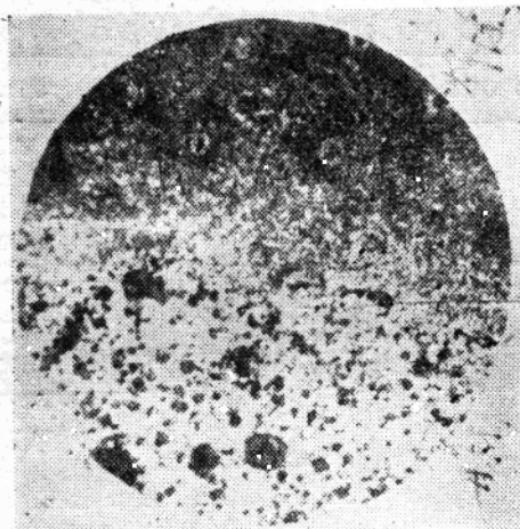


圖12 23号試件交界区金相組織圖， $\times 90$ (3% 硝酸酒精腐蝕)。

二、利用球墨鑄鐵焊条焊接球墨鑄鐵

研究这种焊条的目的是使焊縫也获得球墨鑄鐵的組織使焊縫具有母材同样的性能，从經濟方面考虑，球墨鑄鐵焊条并不貴。

我們对鐵素体作基体的球墨鑄鐵及鐵素体加珠光体作基体的球墨鑄鐵分別进行了試驗研究，以企圖获得等强度的焊接接头，下面是我們的研究結果。

I. 首先我們进行了以ЭУ-4 焊条(其成分为 C3.25%，Si3.65%，Mn0.37%，S0.010%，P 0.039%，Mg0.138%) 焊接МУ-2 (成分見前) 母材之研究經多次調整藥皮配方。最后肯定藥皮配方为：石墨32%，硅鐵8%，整个藥皮占焊芯重6%，焊接前将工作預热到730°C，

焊后在石棉中冷却，所用焊条直径为6公厘，焊接时把二根焊条并在一起，焊接电流为550~600安培，电源可用交流或直流。試件形状及尺寸与前面低碳鋼焊条时相同，焊縫金屬化学成分結果如下：

C	Si	Mn	S	P	Mg
4.15%	3.73%	0.42%	0.011%	0.052%	0.038%

表4 焊縫接头的机械性能

編號	焊后热处理規范	拉力强度極限 (公斤/公厘 ²)	延伸率(%)	断裂情况
31	未热处理	47	1.7%	断于焊缝
		52	1.3%	断于热影响区
32	900°C保温2小时随爐冷却	51	2.7%	断于母材断面疏松
		46	4.1%	断于焊缝

机械性能表明焊接接头已分别达到B4-50-1.5, B4-45-5的要求。

焊接接头硬度情况如右边的圖表所示。

焊縫金屬組織表明在焊縫不热处理时焊縫球化良好，基体为鐵素体加珠光体，經900°保温2小时，随爐冷却的热处理后焊縫中鐵素体大为增加。

二种焊接接头均容易加工。

我們也曾試驗过仅用石墨粉作藥皮的配方，藥皮占焊芯重量的3.5%，工件預热溫度

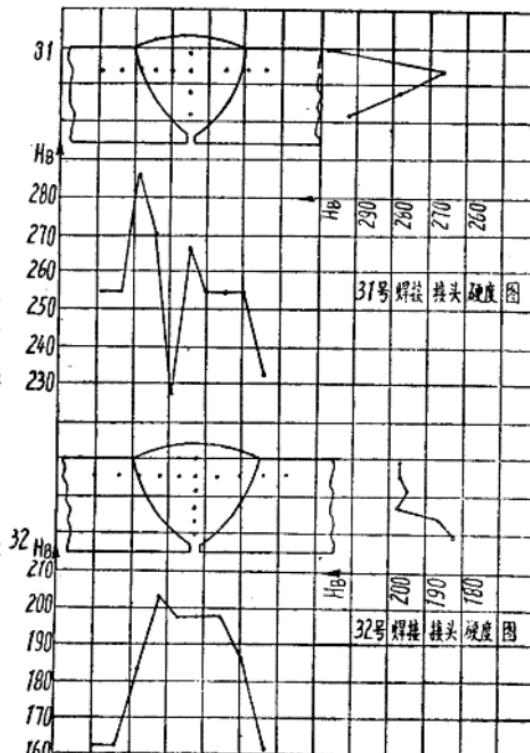


圖 13

为500°C，焊后在石棉中冷却，将二根直径为6公厘的焊条并联在一起应用，焊接电流为500~600安培，用500°C预热时，在焊缝及热影响区有莱氏体及渗碳体存在，故焊后需经热处理，以改善金相组织，我们选择的热处理规范为900°C保温2小时，空气冷，经热处理后的机械性能列于表5。

表 5

编号	焊后热处理规范	拉力强度极限 (公斤/公厘 ²)	延伸率(%)	断裂情况
37	900°C保温2小时， 空气冷	54	2.3%	断在交界区
		48	1.7%	断处有夹渣
		53	1.9%	断在焊缝

热处理后的焊接接头硬度情况如图14所示。

热处理后的接头金相组织已完全消除了莱氏体及渗碳体，其组织如图15所示。

II. 接着我们又进行了M4-1母材的焊接研究，首先试验了用Э4-3焊芯（其成分为C 3.34%， Si 3.49%， Mn 0.39%， S 0.017%， P 0.039%， Mg 0.176%）。

焊接所用药皮成分

为石墨90%、硅铁10%，药皮占焊芯重的6%，焊前将工件预热到730°C，焊后在石棉中冷却，焊条直径为6公厘，将两根焊条并联在一起应用，所用电流为550~600安培，焊接接头机械性能列于表6。

上述焊接接头机械性能未达到M4-1母材等强度的要求，进一步又研究了利用Э4-5焊条（其成分为C 3.05%， Si 3.6%， Mn 0.41%， S 0.0051%， P 0.050%， Mg 0.10%）焊接M4-1母材的问题，所用药

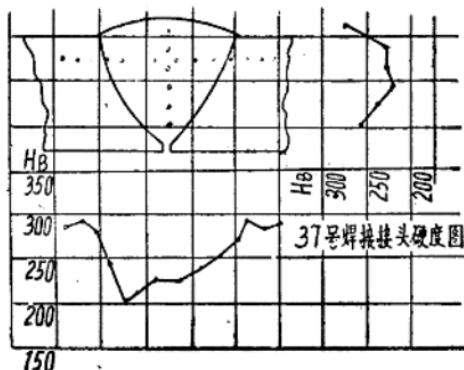


圖 14

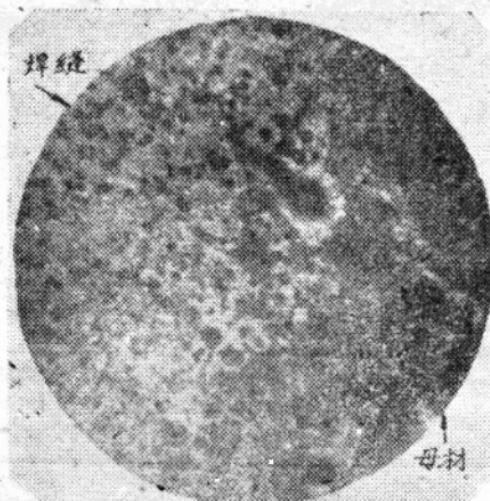


圖15 37號試件交界區金相組織圖， $\times 90$ 。

表 6

編號	焊后热处理規范	拉力强度極限 (公斤/公厘 ²)	延伸率(%)	斷裂情況
33	未热处理	41	0.8	断在交界区，断面有夹渣
		44	3.1	断在交界区
36	950°C保温3小时， 爐冷750°C保温4小时	42	4	断在母材上
		44	4.6	断在母材上

皮为石墨 100%，藥皮重占焊芯重 3%，工件先預热到 600°C，以免焊接过程中产生裂縫，焊后在石棉中冷却，所用焊芯直徑为 6 公厘，焊接电流为 250~300 安培，焊縫化学成分如下。

表 7 焊后經過退火的焊接接头的机械性能

編號	焊后热处理規范	拉力强度極限 (公斤/公厘 ²)	延伸率(%)	斷裂情況
38	950°C保温3小时， 爐冷， 750°C保温4 小时， 爐冷到 600°C 空气冷	43	6%	断于母材上
		45	11%	
		42	8.6%	
		46	9.2%	断在焊縫上

C Si Mn S P Mg

3.22% 3.55% 0.38% 0.009% 0.033% 0.03%

焊接接头机械性能已基本上达到与母材等强度要求。

焊接接头硬度情况如圖 16 所示。

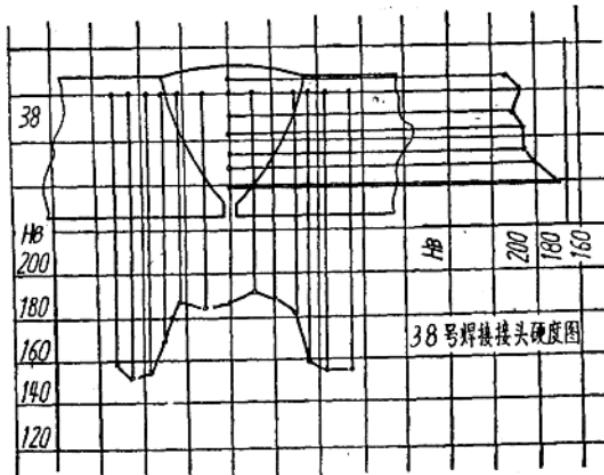


圖 16

金相組織觀察表明焊縫及熱影響區全為鐵素體基體的球墨鑄鐵。

三、用鎳——鉻焊條焊接球墨鑄鐵

考慮這種焊條的根據是：

- 1) 鎳鉻焊條有很好的強度及很高的塑性；
- 2) 能得到奧氏體組織增大了碳的熔解度而大大減少了碳化物的形成；
- 3) 鎳是促進石墨化的元素。

焊條

① EHTY-3

鋼芯 CB-0X18H₃

藥皮 大理石 萤石 低碳錳鐵 硅鐵 鈦鐵 二氧化鈦
42% 39% 2.5% 4.76% 5.5% 6.24%

②УЛ-8

鋼芯 CB-X25 H20

藥皮	大理石	螢石	低碳錳鐵	硅鐵	鈦鐵	二氧化鋁
40	44.5	5	2.5	3	5	

工艺試驗

在如圖 17 所示的球墨鑄鐵試件上堆焊時，用 ЭНТУ-3 焊條預熱到 350°C 還不能有把握的消除裂紋，而用 ЦЛ-8 焊條，冷堆焊鐵素體與珠光體加鐵素體的球墨鑄鐵件時，可以不產生裂紋。

用直流反接，電流尽可能小。

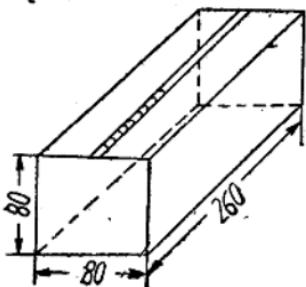


圖 17

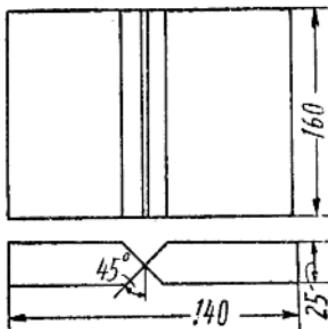


圖 18

其他如穩弧性能、脫渣性、復蓋性，都還滿意，飛濺較小。
機械性能試驗的試件形式及尺寸如圖 18 所示。

用 ЦЛ-8 焊條堆焊零件時必須用 X形剖口，兩邊對稱地焊，因為它的收縮應力及變形很大，如用 V形剖口，焊最後幾層時就容易在溶合區產生裂紋。

圖 20 是堆焊時的次序：從 1 開始，順次 1→2→3→4→5→6→7→

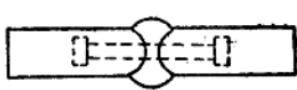


圖19 拉伸試件的取法。

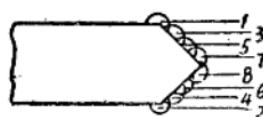


圖20 焊接次序，先堆焊
剖口兩邊。

8，堆好两边后，再焊中間。

順序是从1开始， $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 7 \rightarrow 8$ ，余类推。



圖 21


焊条直径 $d = 3$ 公厘

焊接电流 $I = 70 \sim 75$ 安培

表 8 試驗結果

編號	焊后热处理規范	拉力强度極限 (公斤/公厘 2)	延伸率(%)	斷裂情況
51	沒有热处理	40	5%	断于交界区
		39	42%	断于交界区
52	540°C 保溫 4 小时 后，拿出来空气冷	43.2	6%	断于交界区
		38.7	3.7%	断于交界区

焊接接头硬度分布示于圖22。

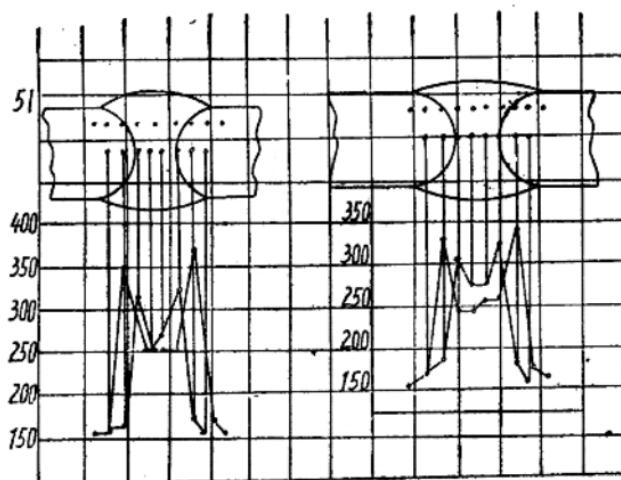

51号焊接接头硬度圖

52号焊接接头硬度圖

圖 22

金相組織觀察。

在熔合区有不連續的碳化物存在，經回火也不能消除。

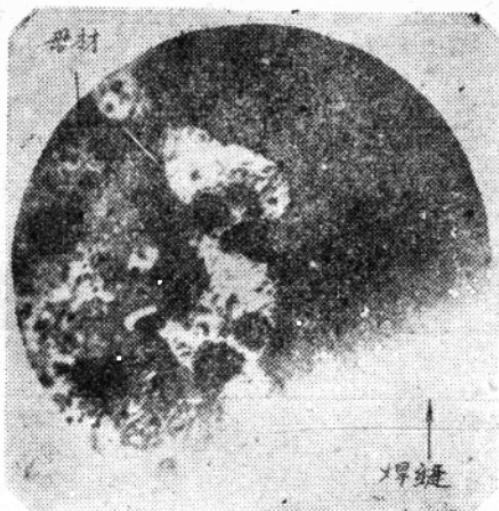


圖23 交界区金相組織。



圖24 焊缝金相組織。