

上海市工业生产比先进比多快好省展览會

重工业技术交流参考资料

鍛工、熱處理、化學處理

江南造船厂等編

科技卫生出版社



在祖国建設全面大躍進的形勢下，中共上海市委和市人民委員會為了更好地鼓舞全市職工開展比先進比多快好省運動的積極性，交流想法、革新技術的經驗，促進當前生產高潮及有力地貫徹鼓足干勁、力爭上游、多快好省地建設社會主義總路線，在1958年4月至6月間舉辦了比先進比多快好省展覽會。

在這一個展覽會上充分反映了生產高潮的主要情況以及技術革新的先進經驗，真可以說是豐富多采，美不勝收。我們為了緊密配合生產，具體為生產服務起見，在現場收集了很多資料以活頁或簡裝本形式出版了大宗技術交流參考資料。茲為便利外地同志們參考起見，特再分門別類輯為匯編出版。

這些資料大體上歸納為1. 重工業；2. 輕工業；3. 化學工業；4. 紡織工業；5. 建築工業；6. 交通運輸業等幾個大門類。

上海市工業生產比先進比多快好省展覽會  
重工業技術交流參考資料

鍛工、熱處理、化學處理

編者 江南造船廠等

科 技 卫 生 出 版 社 出 版

(上海南京西路 2004 号)

上海市書刊出版業營業許可證出 093 號

上海市印刷四廠印刷 新華書店上海發行所總經理

\*

(原科技版印 10,500 冊)

開本 787×1092 轄 1/32·印張 3 1/4 插頁 1·字數 70,000

1958 年 11 月新 1 版

1958 年 11 月第 1 次印刷·印數：—15,000

統一書號：15 · 731

定 价：(6) 0.26 元

# 鍛工、熱處理、化學處理

## 目 录

1. 階梯式加熱反射爐.....	江南造船廠編.....	1
2. 刀具中溫液体硫化.....	上海工具廠編.....	10
3. 炭素工具鋼的碱浴淬火.....	華通開關廠編.....	15
4. 二種可減少淬火變形的冷卻劑.....	上海機床廠編.....	25
5. 電表軸芯電磁淬火法.....	郵電部上海器材廠編..... 金都儀表零件廠編.....	41
6. 固體滲鋁試驗.....	上海鍋爐廠編.....	45
7. 甲醇胶胶合工藝介紹.....	上海廣播器材廠編.....	55
8. 石棉水泥板絕緣處理.....	華通開關廠編.....	61
9. 高速鋼刀具的蒸汽處理.....	上海工具廠編.....	80
10. 利用化學處理調整砂輪硬度.....	上海機床廠編.....	91
11. 高速鋼鋸條翻新經驗.....	上海機床廠編.....	95

# 1

## 階梯式加熱反射爐

### (一) “階梯式組合爐條二次空氣通風的小型 洞式鍛造加熱爐”試驗的情況

由於鍛工車間加熱設備落後，造成車間勞動條件惡劣，產量質量低，1957年一季度為此將如何改進加熱設備作為合理化建議課題，發動大家來解決。由於缺乏一定的科學根據，如爐膛各部分尺寸和烟道等相對位置不當等，結果試製二次均未成功。直至去年六月份新建議在原有失敗的基礎上，進行科學的計算，新式爐子提出後，在車間和合建股的支持下，克服了各種困難，終於按計劃七月份施工完畢。去年八月二日進行了試爐，到最近為止，實際證明這種爐子是一種新型的合理的爐子。茲將使用過程的情況分述如下。

### (二) 階梯式組合爐條二次空氣的小型 洞式鍛造加熱爐的性能

(1) 爐膛面積：580公厘×700公厘。

(2) 爐子的生產率：平均100公斤/小時，最大200公斤/

小时，加热最大坯料对徑 150 公厘。

(3) 炉內溫度：平均  $1300^{\circ}\text{C}$ ，最高達  $1350^{\circ}\text{C}$ 。

(4) 耗煤量：25 公斤/小時(淮南煤計)。

(5) 空氣需要量：200 公尺<sup>3</sup>/小時(一次空氣占 70%，二次空氣占 30%)。

### (三) 階梯式組合爐條二次空氣通風的小型 洞式鍛造加熱爐的特點

階梯式組合爐條二次空氣通風小型鍛造加熱爐是屬於反射爐的一種。所謂反射爐是指凡是使燃料燃燒產生火焰，一部分輻射到鍛件上，另一部分火焰則是先將爐牆燒熱後，再由爐牆輻射(亦稱反射)到鍛件上，使鍛件加熱的爐子稱為反射爐。

階梯式組合爐條二次空氣的洞式小型鍛造加熱爐，顧名思義它與一般反射爐是不完全相同的，其特點如下：

(1) 采用階梯式板式爐條與水平爐條組合的爐條。

(2) 板式爐條傾斜角度為  $38^{\circ}$ 。

(3) 空氣需要量是分兩次進入，一次空氣是從爐條下進入，其進入量為總量的 70%。二次空氣是從煙道中經過預熱後，從爐子上部以若干細股吹入燃燒室的上部，其進入量約占總量的 30%。

(4) 煤是從上部加煤口添入，然後再下滑至水平爐條上成渣後掉入灰坑。其過程為：煤的預熱水分蒸發；揮發物去除及焦煤殘存物的燃燒。

(5) 爐內煤首先與一次空氣成不完全燃燒，生成半煤氣狀態，然後再與熱空氣(二次預熱空氣)混合，達到完全燃燒。

这样可使燃料达到完全燃烧，使炉温提高，炉子生产率提高。

(6) 板式炉条可减少碎煤从炉栅掉落的机械损失。

(7) 每次加煤时，由于按燃烧过程进行，所以对燃烧室温度降低不大，这样可使炉内温度变化小。

#### (四) 阶梯式组合炉条二次空气通风的洞式锻造

##### 加热炉与现有旧式炉灶(地炉)比较

###### (1) 改善了劳动条件

一、用原始炉灶加热时，由于要搭煤棚，又没有排烟设备，所以在加热时使车间烟灰弥漫（特别是加煤和生火时更为明显），咫尺不見，工人既难停留，同时更难进行工作；更由于空气极端污浊，工人健康大受损害。这是不合乎我们党和政府的劳动保护政策的。

二、用地炉加热操作麻烦，并且要搭煤棚，使体力劳动繁重。

三、操作时热度逼人，汗流浃背，尤其在高温季节就更为严重。

四、自改新炉子后，煤灰烟雾极少，有时较柴油炉还少，操作也简单方便，热度亦很小，这样大大改善了车间的劳动条件，提高了工人的生产积极性和劳动生产率。

###### (2) 质量提高

一、地炉构造简单，原始锻件加热温度既不均匀又难控制，所以加热时间无法掌握，锻件经常加热不均，常有过热、过烧、氧化、脱炭等毛病，使锻件质量大为降低。

二、同时由于地炉加热系锻件直接与燃料接触，燃料质量的好坏就直接影响到锻件的质量，如煤中含硫量过高时，

就容易渗入锻件，使坯料表面增加脆性，在锻造时就极易裂开而报废。

三、采用新式炉子是利用火焰热能直接辐射到工件，和通过炉墙又反射到工件上去，故工件加热均匀透彻，炉温也容易控制，不会发生过热、过烧等现象，质量有了保证。

四、利用这种新炉子，还可加热合金钢（用煤炉锻造合金钢比油炉在成本上可节约3~4倍）。

#### (3) 加热快产量高

一、地炉加热需花很多时间搭煤棚、摆搁铁、操作麻烦，同时锻件是放在搁铁上加热，炉内外又通气，所以加热慢，铁也烧不均匀，而新炉子则完全避免以上缺点。

#### 二、试验资料：

例如锚钩挡板是用 $\phi 4\frac{1}{2}'' \times 6\frac{1}{2}''$  CT3 余料锻造的。它在每个旧式炉灶中每次加热3~4根，第一火熟透要50~60分钟。以后各火要30~40分钟，每班5~6炉，烧煤每班90~100公斤。而新炉子中每次可以加入20根，第一火40分钟熟透，以后各次要25~30分钟，每班5~6炉，每班耗煤250~200公斤。另外还有 $\phi 2'' \times 2\frac{3}{4}''$  材料在地炉中烧15分钟，新式炉内不到10分钟即熟透，且温度均匀。还有 $\phi 1\frac{1}{2}'' \times 3''$  洋元，地炉中要15~20分钟熟透，而新炉子只需5分钟就可熟透。

#### (4) 铁锤利用率提高

用地炉加热，由于时间长，锻锤常有严重等铁现象，而用新炉子加热快，可消除以上现象（使用率可提高2~3倍之多，有时候一个锤来不及打）。

#### (5) 节约搁铁

地炉加热每天要消耗 60 公斤多擋鐵，白白燒掉成渣（每年就有 18,700 多公斤擋鐵消耗），而新式炉根本不需擋鐵。这对原材料缺乏的情况下是有重大意义的。

#### (6) 節約燃料

一、仅从錨鉤擋板的鍛造及老師父的記錄，每天可节约煤 540 公斤左右，每年就可节约用煤 180,000 多公斤。如在小件工段再造二只，就能全部解决問題，那煤还可以节约 540,000 公斤。

二、地炉用的煤必須是質量很好的，而新式炉子則可用劣質煤来代替，这样就可把优质炭用到更需要的地方去。

三、节约煤的主要原因是：(甲)二次空气利用了廢熱(烟道中的)；(乙)傾斜式炉条低，能减少从縫隙中漏掉的碎煤的机械损失；(丙)由于生成半煤气，使燃燒时完全减少了化学不完全燃燒所带来的损失；(丁)原来地炉要搭煤棚，弄的遍地是煤，而新炉子則沒有这方面的损失。

### (五) 阶梯式組合爐条二次空气的小型洞式鍛造

#### 加热爐与一般反射爐比較

阶梯式組合爐条二次空气的小型洞式鍛造加热爐与一般反射爐相比，有下列优点：

- (1) 傾斜式組合爐条可以减少从爐条中碎煤漏落的机械损失。
- (2) 由于上部加煤，爐条上煤层厚度变化很小，故送入空气量是比较稳，爐温也是比較均匀，加煤时爐温影响不大。
- (3) 燃燒按煤的加入到出清，是按上部蒸发干燥，再往

下降落，則开始蒸餾，再往下降时是固体殘存物燃燒。因此燃燒過程是按水分蒸發、揮发物去除及焦炭殘存物的燃燒。这样的燃燒過程是比較均匀的，司炉仅注意使煤层保持一定厚度及必要的空气量分布整个炉条上就行了，能使燃燒完全，可减少化学不完全燃燒。

(4)二次空气預热一方面能利用烟道中的廢熱，提高燃料利用率，另一方面能提高炉溫，使炉子的生产率提高。

#### (六)結束語

(1)目前鍛工車間因加热設備落后，鍛工停工待料，勞動条件恶劣，質量沒有保証的情况，在我国还是比較普遍的。这些原始落后地炉，是造成当前鍛工車間产量质量低的主要原因之一。

随着祖国社会主义工业的飞跃发展，对鍛造的要求是日益提高，因此在鍛工車間里必須逐漸淘汰各式落后炉灶。在新造的鍛工車間內决不能允許地炉存在，而应用性能优良的燃煤反射炉来代替它。

(2)阶梯式組合炉条二次空气通风的洞式小型加热炉是属于火焰爐中的一种。它比旧式炉灶有許多优越性。同时它比一般燃煤反射炉还具有一定特点，它能利用劣級燃料，燃燒损失少(机械损失和化学不完全燃燒)，在目前使用固体燃料的炉子中是最合理的一种。我国煤产丰富，价格便宜，因此使用固体燃料的炉子(各种加热炉)具有很大的发展前途。对阶梯式加热炉的进一步研究推广和发展，将会带来很大的經濟效果。

(3)由于各方面条件的限制，我們不可能对这种炉子进

行有系統的試驗研究工作，所以不能对它作出全面的总结。今后进一步的試驗研究，能作出全面总结是很值得重視的。

## 階梯式組合爐條二次空氣通風的小型洞式鍛造加熱爐

### 操作工藝規程

#### (1) 使用加熱爐前的檢查工作

1. 檢查爐子各部件(如爐門、平衡爐門的重物及各个风管开关)是否正常，如有問題时；必須待修好后才能点火。
2. 清洁爐膛內的积渣(如氧化鐵皮、煤灰等)，在爐子冷却时，宜用压缩空气吹淨。
3. 清除爐內燃燒室內之爐釉及結渣，并扫除干淨。
4. 爐條下之煤渣必須二天清除一次，做到燒爐时爐條下沒有煤灰，以避免煤灰堵塞风管及熔化爐條。

#### (2) 加煤操作

5. 从冷爐开始点火时，应先关住风管，打开烟道閘門，在爐條上鋪以木柴，用廢布等引火，利用自然通风(撥風)。待木柴燒旺后，再逐步添煤和开大风門(一次空气的风門)。
6. 待爐溫升至 $800^{\circ}\text{C}$ 左右后，再逐步开大二次空气风門。
7. 当爐溫升高后，可調節烟道閘門，使加料門口略有微小火焰为止。要注意不可将閘門全部关死，以避免排气不良，而使爐身膨脹开裂甚至倒塌。
8. 燃煤主要从上部加煤門加入，但下部亦可配合加入少許，但要注意爐條上有一定厚度的煤层厚度(約4")时方

才允許，否則極易燒壞爐條。

9. 開始加煤時宜少，可用小煤塊(約25公厘以下)，待燃燒激烈後可多加一些，加入爐內的煤塊最大不得超過100公厘。

10. 當燃料採用煙煤時，爐條上的煤層厚度保持在6"~8"左右。

11. 加煤次數要多(加煤間隔為10~15分鐘)，煤屑要均勻撒布於爐條上，且各處厚度要一致，絕對避免成堆燃燒，每加二次煤後，爐條上要耙一下，以便渣子下落，利於通風。

12. 每次加煤時，應先將風門關小，並將煙道閘門稍開大些，等加煤完畢後，再開大風門，並調整到原來的位置。

13. 爐門(特別是加煤門)要輕開輕關，加煤時要將煤送到爐條上，不可在爐門口附近燃燒，以免把爐門燒壞。

14. 如遇到爐條燒壞時，應停風換掉後再燒。

15. 爐子在下班前將爐渣出盡，並將爐溫恢復正常後，再交接下一班。

16. 遇無人接班時(如例假)，下班後應將所有風門閘門關掉。

### (3) 加料操作

17. 鋼料入爐前必須檢查是否清潔，發現有污泥等時需掃除干淨，廢鋼料及鐵銹太多者不得入爐。

18. 加料時不准向爐內投擲，出炉時更不宜亂拖，尤其是比較大的鋼料，應特別注意輕放輕出。

19. 小型鍛件成批加熱時，應根據鍛錘的生產能力，按先後依次排列入爐，先加者先取，後加者後取，秩序不可倒

置混乱。

20. 如长坯料不能全部放入炉内加热时，炉门不能关闭的部分，应用火砖堵塞，不使热量流失。如为合金钢时，应将露出炉外部分用石棉罩或铁皮遮盖起来。

21. 加热比较大的坯料时，应尽量靠近炉膛中部，坯料间的距离应等于坯料本身的对径，坯料下面可加垫厚度为50公厘左右的火砖。

#### (4) 炉子的维护和保养

22. 炉子的活动部分应定期浇注润滑油。

23. 炉门烧坏应即时换掉修理。

24. 炉顶盖砂应注意是否全部埋没。

25. 烟道应定期清理积灰，以免堵塞通风。

26. 炉体原则上是按季小修、二年大修一次(具体还须看实际情况决定)。

#### (5) 炉子的操作安全

27. 加煤加料操作时，应将风量关小或关闭风闸，以免火气烫伤。

28. 开动炉门应慢慢升起，不宜过高碰工件。

29. 在加煤时，应随时注意煤中是否有混入爆炸的危险物品(如雷管、炸药等)。

30. 炉子用煤应集中堆放，保持操作场地的清洁。

31. 在出煤渣浇水冷却时，应站在旁边操作，不可对面浇水，以免烫伤。

# 2

## 刀具中温液体硫化

硫化是一种表面化学热处理。硫化的目的是减低摩擦时金属分子的咬合力，从而提高其耐磨性。硫化方法有固体、气体和液体三种。硫化的对象一般是钢或铸铁的摩擦零件或刀具（多应用于高速钢刀具）。我厂仅采用了中温液体硫化，对精加工后的高速钢刀具进行处理。硫化盐浴基本上是采用苏联明斯克汽车厂所介绍的配方。为了获得更好的流动性，其中中性盐的成分稍有改变。我们对钻头丝锥和槽铣刀进行硫化处理试验的结果，皆提高了使用寿命。但由于这种硫化盐浴的工艺性较差，因此在操作过程中还存在一些问题，有待进一步试验解决。

### (一) 硫化盐浴的配制

#### (1) 配盐成分：

中性部分：NaCl 16%	活性部：FeS 13%
BaCl <sub>2</sub> 24%	Na <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> 3.5%
CaCl <sub>2</sub> 40%	

促进剂：K<sub>4</sub>Fe(CN)<sub>6</sub> 3.5%

#### (2) 配盐程序：

1. 将按比例称好的中性盐混合均匀，放入炉内，加热至 550°C 左右。然后捞去炉底渣子。
2. 将纯度为 99% 以上的 FeS (研成粉末用 150~200 孔筛过) 及 Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 混合后，缓慢地加入熔化的盐浴中。在加入过程中，应不断的搅拌。
3. 将烘过的 K<sub>4</sub>Fe(CN)<sub>6</sub> 非常缓慢地、间断地加入炉内。
4. 等所有的盐加完后，将炉温升至 600°C，保温 30 分钟，然后再降至工作温度，方可开始工作。

(3) 盐浴成分的控制：

盐浴中含硫量必须在 0.5% 以上，含“CN”量必须在 0.1% 以上。因此盐浴每日需进行化学分析，根据分析结果补充活性盐和促进剂。

## (二) 硫化工艺

(1) 温度

540~560°C。

(2) 时间(见表 1)

表 1

刀具名称	占头丝锥	铰刀	螺丝铣刀	槽铣刀	钻刀片
規 格(公厘)	<10 10~20 >20	<20 >20	< 1 > 1	<10 >10	<20 >20
硫化时间(时)	0.75 1 1.5	1 1.5	1 1.5	1 1.5	1 1.5

(3) 刀具硫化前的准备工作

1. 刀具精磨后进行硫化。硫化前，放入 5~10% 碳酸钠水溶液中煮 10 分钟；

2. 用冷水冲洗后，放入开水中煮 10~15 分钟，然后用干净的回丝揩擦；

3. 如刀具上有机油，必须用汽油清洗。

(4) 刀具硫化后的清理工作：

1. 刀具自硫化盐浴中取出后，置于空气中冷至室温；

2. 放入开水中煮 10~20 分钟；

3. 放入 5%  $\text{FeSO}_4$  水溶液里中和 3~5 分钟；

4. 在冷水中冲洗，并用刷子刷净；

5. 放入开水中煮 10~20 分钟；

6. 放入 120°C 热油中煮 15~20 分钟。

(三) 刀具硫化后的效果

钻头、丝锥、槽铣刀三种刀具硫化后，提高其使用寿命的情况见图 1 和图 2。

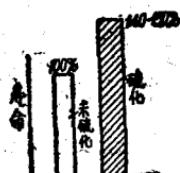


图 1 钻头及丝锥

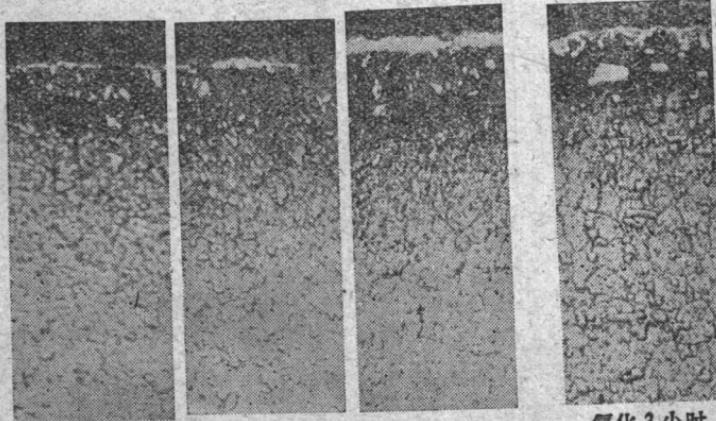


图 2 槽铣刀

(四) 硫化层的金相组织

试样由高速钢(218)制成，尺寸为  $\phi 15 \times 20$ ，经 1270~1280°C 硬化，550~560°C 配火三次后，两端面及外圆经精磨后，进行硫化。硫化层的金相组织(见图 3)颇似氯化层，均是由外层亮色区域及内层黑色区域所组成，表面亮色层似

氯化层中“ $\epsilon$ ”相，但仔細觀察則略有不同。硫化层亮色区域略带灰色，形成基底。炭化物在其中可以明显识别。氯化层中的“ $\epsilon$ ”相在显微鏡下觀察，似与炭化物合流，并与炭化物联在一起(見图 4)。硫化层的亮色区域及黑色区域究竟是何种硫的化合物目前尚不能得出极为明确的結論。



a. 硫化 1 小时    b. 硫化 2 小时    c. 硫化 4 小时

圖 3 經硫化處理。2% 硝酸酒精腐蝕 400X

氯化 3 小時  
圖 4 在  $90\% K_4Fe(CN)_6 + 10\% NaOH$  混浴中氯化  
腐蝕劑同圖 3 400X

### (五) 硫化处理采用之主要设备

硫化处理所需之设备极为简单，只要有一只外热式的坩锅盐炉和几只水槽即可进行工作。我厂試驗时采用了 B-10 型外热式坩锅电炉，但由于硫化盐浴极易結盖，因此必須注意使盐面低于坩锅外电阻絲的高度見(图 5)，否则盐面上将結成很厚的盐盖很难工作。

### (六) 今后改进方向

硫化处理目前存在主要問題是硫化盐浴的工 艺 性 能 较·

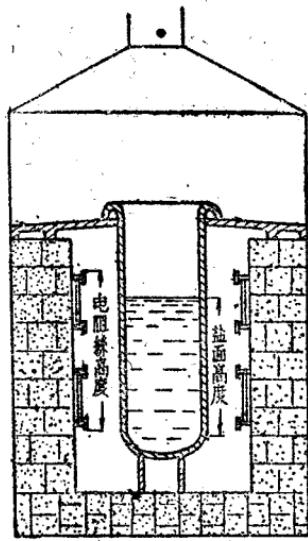


圖 5

差，表面易結蓋，爐底有沉淀且刀具硫化后清理較困難，在這方面我們雖做了些試驗改进工作，但目前尚未找出很好的方法来解决它，这需今后继续努力来研究改进。