

博山火力发电厂编著

# CTM型 煤粉炉的快速检修

水利电力出版社

CTM 型煤粉爐的快速檢修

博山火力发电厂編著

\*

**2146R470**

水利电力出版社出版(北京西郊科学路二里沟)

北京市书刊出版业营业許可證出字第105号

水利电力出版社印刷厂排印

新华书店北京科技发行所发行 各地新华书店經售

\*

850×1168 美开本 \* 1% 印張 \* 34千字

1959年8月北京第1版

1959年8月北京第1次印刷(0001—1,200册)

统一书号：15143·1722 定价(第9类)0.22元

## 目 录

<b>第一章 設備的构造和檢修項目</b>	<b>3</b>
1-1 設備的构造和主要規范	3
1-2 設備存在的缺陷和檢修項目	6
<b>第二章 檢修的准备工作</b>	<b>7</b>
2-1 劳动力的配备	7
2-2 檢修的組織	8
2-3 工具和材料的准备	11
2-4 进度的安排	12
<b>第三章 提高檢修速度的技术措施和檢修方法的改进</b>	<b>14</b>
3-1 提高檢修速度的技术措施	14
3-2 檢修方法的改进	18
<b>第四章 檢修工具的制造和檢修中增添的設備</b>	<b>26</b>
4-1 檢修工具的制造	26
4-2 新增添的設備	37
<b>第五章 檢修的評价和几点体会</b>	<b>46</b>
5-1 檢修評价	46
5-2 几点体会	46

## 序 言

我厂某号炉大修是在1958年10月进行的。当时正是全国人民在党的总路线的光辉照耀下大搞钢铁生产，贯彻中央以钢为纲带动全面工作大跃进的时期。为了完成全省钢铁生产计划，我市各种炉窑大批兴建起来并连放高产卫星，因而电力负荷不断增长。这种客观情况就要求我们电业部门不间断地满足钢铁生产不断增长的电力需要。因此我们必须将设备检修时间缩短到最低限度，在确保安全和检修质量的前提下，使设备能早日投入运行，以缓和电力紧张的局势。在这种情况下，我们初步计划将某号炉的检修时间由原定的13天缩短到6天。

但是，某号炉的检修除处在1958年全面大跃进的崭新历史时期外，在其他方面也与往年检修大有不同。首先，除标准检修项目外并有非标准检修项目10余个，如加装多管式除尘器一台，加装钢管省煤器一组等。其次，任务多时间紧，劳动力不足，特别是技工不足，以及由于某些检修所需要的材料支援了钢铁生产而感到材料供应不足，也给我们这次快速检修增添了不少的困难。

但是在党委的正确领导下，在充分发动群众，鼓足干劲、力争上游的基础上，我们依靠群众，采取分秒必争，苦干、实干与巧干相结合的办法，终于克服了这些困难，不仅使某号炉的检修提前到4天23小时全部完成，而且保证了检修质量，消除了设备缺陷，增添了新设备，达到检修评价为“优”等的标准。在这次快速检修中领导干部下现场，贯彻两参一改三结合的办法，也是促成这次快速检修成功的重要因素之一。

为了交流经验，互相学习，最大限度地缩短设备检修时间，提高设备利用率，现将我们此次检修中的设备情况、具体作法和几点体会写在下面，供大家参考，以达到共同提高的目的。

著者



# 第一章 設備的构造和检修項目

## 1-1 設備的构造和主要規范

我厂某号炉是一台出力为30吨/时的煤粉炉，工作压力16个表大气压，过热汽温330°C。它的型式是纵筒拔柏葛式(CTM型)，属于旧型式的炉子，为日本石川島透平株式会社1942年的出品，1943年安装于本厂，其剖面图如图1所示。煤粉系統是中間儲仓式的，每台炉带有两台鋼球滾筒式的磨煤机。这台炉子的設備規范如下：

### 一、排管聯箱 分列直联箱

列数：27

### 二、排管 直徑 $\phi 102 \times 5$ 公厘

長度：6公尺

条数：243

排管受热面543公尺<sup>2</sup>

### 三、过热器 平置式

直徑  $\phi 38 \times 4.5$ 公厘

条数：153

受热面：180公尺<sup>2</sup>

### 四、水冷壁 直徑 $\phi 83 \times 5$ 公厘

(后墙及冷灰斗) 受热面：58公尺<sup>2</sup>

外部复蓋生鐵磚

### 五、省煤器 生鐵鱗片式

長度：3.69公尺

条数：48

受热面：150公尺<sup>2</sup>

### 六、空气預熱器 板式，左右各一組

受热面: 600公尺<sup>2</sup>

七、炉膛 宽度: 5公尺

容积: 240公尺<sup>3</sup>

八、汽鼓及其附件, 直径Φ1,200公厘, 厚25公厘, 长度8,030公厘

汽水分离器为旋风式共4只

九、吸风机 离心式(前弯)

台数: 2

外径: 1,400公厘

风量: 850公尺<sup>3</sup>/分

风压: 180公厘水柱

电动机: 85马力, 500~1,500轉/分

十、送风机 离心式(后弯)

台数: 1

直径: 900公厘

风量: 850公尺<sup>3</sup>/分

风压: 200公厘水柱

电动机: 85马力, 500~1,500轉/分

十一、煤粉系統 中間儲仓式

附: 球磨机 两台

Φ1,800×2,440公厘

电动机100马力, 960轉/分

給煤机 圓盤式, 两台

排粉机 离心式(徑向), 两台

风量: 200公尺<sup>3</sup>/秒

风压: 550公厘水柱

电动机: 50马力, 750~1,500轉/分

一次风机 离心式

台数: 1

风量: 250公尺<sup>3</sup>/分

风压：260公厘水柱  
 电动机：38匹马力，150轉/分  
 主旋风分离器  $\phi 2,270$ 公厘，两台  
 辅助分离器  $\phi 1,470$ 公厘，1台  
 粗粉分离器 2台  
 煤粉仓 容量 40吨

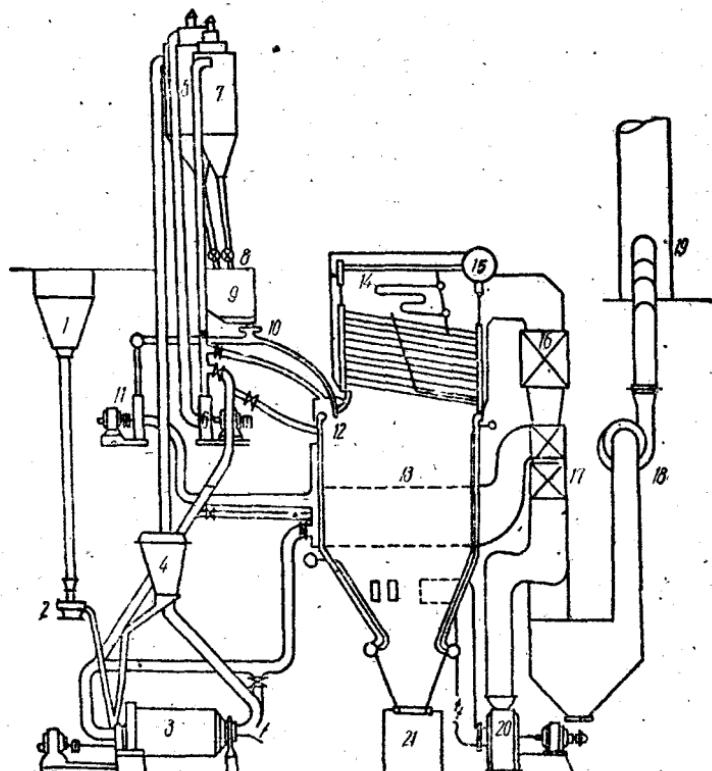


图1 CTM锅炉全图

1—煤斗；2—圆盘給煤机；3—鋼球式滾筒磨煤机；4—粗粉分离器；5—旋风分离器；6—排粉机；7—辅助分离器；8—氣器；9—煤粉仓；10—給粉机；11—一次风机；12—煤粉噴咀；13—爐膛；14—過熱器；15—汽鼓；16—省煤器；17—空气预热器；18—吸风机；19—烟囱；20—送风机；21—灰池。

給粉机 絞軸帶轉盤式 3台

煤粉噴咀 縫隙式 6只

十二、附件 該爐共60只大小閥門，6只安全閥（彈簧式），及柯普式(copes)水位調整器，重液式远方水位計，內置式水位警報器等。

### 1-2 設備存在的缺陷和檢修項目

鍋爐檢修前，經濟指標逐漸劣化。排煙溫度上升，由正常的170°C上升到將近200°C。爐膛結焦，煤粉噴咀燒損。同時，影響到安全運行的有爐牆和水冷壁上鐵磚燒損等。其他指標如蒸氣品質等，尚正常。根據運行情況及上次小修中檢查出的問題，有下列缺陷需在大修中消除：

1. 爐牆燒損（邊牆和前牆）；
2. 鐵磚大部分燒損；
3. 六只煤粉噴咀都燒損；
4. 冷灰斗部分水冷壁因表面磨薄需堆焊；
5. 有一根排管小修中會發現鼓泡，需更換；
6. 有二十只手孔蓋，要更換；
7. 吸風機葉片磨損，需焊補；
8. 磨煤機鋼甲瓦磨損，需更換；
9. 磨煤機小齒輪軸瓦振動，需消除；
10. 十一只放水門中有七只泄漏；
11. 安全閥漏汽；
12. 四只吹灰器的吹灰管子都斷了。

根據這些主要的缺陷和運行中發現的一些問題，決定大檢修的項目。這次檢修項目除了檢修規程規定的標準項目外，還根據設備存在的缺陷和今年設備改進工程項目，需要列入的與大修同時進行的非標準項目共10余項。主要的檢修項目有：

1. 更換前牆和兩側牆；
2. 更換大部分鐵磚；

3. 更換全部下煤粉咀；
4. 水冷壁表面堆焊；
5. 更換一根起泡的排管；
6. 更換20多只有缺陷的手孔蓋；
7. 更換磨煤機鋼甲瓦；
8. 吸風機葉片焊補；
9. 更換磨煤機小齒輪軸瓦的底座；
10. 更換吹灰管；
11. 加裝一組鋼管式省煤器；
12. 加裝連接3、4號爐煤粉系統的絞軸；
13. 磨煤機給煤機搬位置；
14. 加裝多管式除塵器；
15. 热風管改進。

所有非標準項目和改進工程的工作量加起來，就抵得上一個標準大修。此爐容量雖不算大，但這種舊式煤粉爐的外型尺寸倒不小；因其是煤粉爐，故設備複雜。以往檢修中，工作量最大的，是更換爐牆（或大磚）、鐵磚、手孔蓋、磨煤機換鋼甲瓦，吸風機焊補，磨煤機找正等。在這次檢修中不僅這些項目都有，而且又加進了工作量巨大的改進項目。所以這次大修總的特點是：工作量大，時間短，任務重，要求高。針對這些特點，我們進行了檢修的各項準備。

## 第二章 檢修的準備工作

### 2-1 労動力的配備

在這次大修工作中，實際參加工作的有131人，其中有技工86人，學徒工45人。運行人員參加檢修的有28人①。參加檢修的

① 運行人員的參加檢修是为了貫徹“三包一貫”的精神，使運行人員熟悉檢修工作。運行人員參加檢修是學習的性質，不計入正式工作人員。

表1 檢修人員的技术等級表

技术等級	人數
8級技工	0人
7級技工	4人
6級技工	9人
5級技工	14人
4級技工	11人
3級技工	6人
2級技工	31人
1級技工	11人

这次檢修證明，具有一定檢修基本技術的人員，在合理組織安排下可以全面地擔當各項工作，而且也會把工作做得很好。這次汽機班檢修人員包下了鍋爐檢修工作，完成了任務而且完成得很好，就是一個例子。

這次大修在勞動力上與以前大修相比，一般說參加的人員數目是增多了，然而總耗人工(工作時)數是少了，因為檢修的時間大大縮短了：按以前一個這樣大工作量的大修，需120人參加，檢修時間為15天，總耗13,440工時。這次檢修有131人參加工作，檢修工期為4天23小時，總耗工作時數是7,074工時。這不僅在勞動日比往年的大修節約了~47%，而且提高了設備的運行小時數。

對於參加快速檢修的人數問題，我們有這樣的認識：由於快速檢修的工期短，總的說來是各項工作齊頭並進，檢修人員應該盡量充份，只要工作面能放得開，就應以爭取時間為原則，多組織人員來平行工作。我們認為，隨著檢修工作逐步過渡到機械化的同时，檢修人員是可以逐漸下降的。

## 2-2 檢修的組織

快速檢修的任務使我們採取了相應的組織形式。新的組織形式的特点可以說是一種在集中領導和統一安排下各工種獨立工作

工作人員的技术等級如表1。

在這次檢修工作中，勞動力組織總的特點是：以鍋爐檢修人員為基礎，全廠協力配合。例如檢修工作量最大的除塵器安裝，就由原汽機班的檢修人員包下來。汽機檢修班40人，就有30人投入了這次檢修工作，打破了汽機檢修人員不干外活的老習慣，從而解決勞動力不足的問題。這

的方式。这种特点就是在原来检修组织的基础上，采取按工作划分专业小组，分工包干到底的方式。专业小组的特点是分工细致，因而任务明确。每个专业小组有一位负责人。在这次检修中，我们共划分了12个专业小组，各小组的分工情况如下：

1. 锅炉本体方面，有以下几个小组：

- (1) 铁砖小组；
- (2) 省煤器小组；
- (3) 锅炉本体小组；
- (4) 阀门小组。

2. 磨煤系统方面，有以下几个小组：

- (1) 磨煤机小组；
- (2) 给煤机小组；
- (3) 给粉机小组；
- (4) 风机小组；
- (5) 煤粉绞轴小组；
- (6) 热风管道改进小组。

3. 除尘器方面只有一个除尘器小组。

4. 砂工组

各个专业组在检修工作开始前，由各专业小组负责人根据总的时间要求，领导全组同志对本组工作进行详细讨论，包括：工作任务、工作方法及时间要求等，特别仔细讨论一些拆修细节，这样就能使每一个参加检修工作的人员做到个个心中有底。

经过实际检修工作，我们感到这样作的优点是：工作人员对自己所完成的任务很明确；做那一些，什么时候完成都十分清楚，不含糊。在以往检修工作中，是在每天开始工作之前，统一布置每个检修人员的工作任务，这样每个检修人员只是到了上班的时候来做交待给他的工作，到了下班的时候就下班，发挥各人工作的积极性和创造性就差。而在我们这次新的检修组织中，采取分工包干，而且时间明确，这样就大大提高了每个工作人员的责任心，这就不只使工作人员到了上班时间来工作的問題，而是

能在每天工作中主动来安排工作进度，主动想办法来保证任务的完成和提前完成，这就给快速检修创造了极为有利的条件。这种作法的另一个优点是各组之间衔接得非常好。过去是由少数领导同志来安排工作，因此不可能将全部检修工作照顾得十分仔细，往往是顾此失彼，因而在若干工作的衔接上经常会产生失调的现象。这次大修分成专业小组就避免了这种现象的产生。例如铁铸小组和炉内瓦工小组的衔接，铁铸小组不等瓦工工作完毕就早已主动去联系，去催促。瓦工工作一完，他们就立即开始工作，一分钟也不耽搁。可是以前这些事都要通过检修领导人去联系、安排，因此也就耽搁了不少时间，拖延了工期。

还要提一下，这样的组织也不是死板不变的，它还是有统一领导，只要在需要的情况下，组织的形式可以根据工作的要求由领导统一调整。但检修领导同志不至分散精力，便于掌握检修工作中的关键，根据检修情况来调整检修力量和检修工具。

此外，这次检修班制的划分是采取两班制①，即每班工作12小时，因为当时正处于大搞钢铁时期，劳动力非常紧张，再加任务多，时间短，同时群众为了完成和提前完成检修任务，也有分两班制的要求，因此我们认为在短时间内为了完成突击性的任务，采取两班制的方法还是可以的。这样作的主要优点是消除了交接班之间的错乱不清以致影响工作的现象。以前检修工作的三班制，一班把工作交给二班，二班交给三班。这样一个班中间隔一个班，往往产生交接不清，致使工作产生混乱和窝工现象。现在采用两班制，第一班交给第二班，第二班反过来交给第一班，这样每一班都能容易地掌握全部工作情况，因而避免了交接混乱的现象。

---

① “两班制”是博山火电厂在大搞钢铁生产的情况下施行的，不一定适用于各厂，各厂可根据具体情况决定使用两班制或三班制。——编者

## 2-3 工具和材料的准备

### 一、工具的准备

检修工具是根据快速检修的特点进行准备的。在这次检修中，电焊工作量很大。考虑到这一点，集中了我厂3部电焊机，但仍感不足。在这种情况下，我们又用土办法制作了3部电焊机，外借2部电焊机。另外这次检修所用的主要工具还有：

汽焊工具 3套

1吨手动葫芦 5个

千斤顶 2个

刷管机 2台

500公斤的卷扬机 1台

由上看来，这次检修除电焊机的数目较多以外，也没有很多其它的特殊设备。电焊机多的原因是为了适应除尘器的安装工作，而除尘器并不属于基本大修的项目。

一般应用的工具，为扳手、管钳、手锤等。在这次检修中有一个总的特点，即充分备齐了各种工具，并把各种工具放到工作地点。各专业小组专门设置一个小箱子来存放这些工具，并指定专人保管。这样作的优点如下：

(1) 提高了工作效率，以前往往检修时在找工具上花去很多时间，每个人在找工具上一次所花的时间虽然有限，但次数多了浪费的时间就很多。如果把所有检修人员在找工具上所花的时间加起来，那就会是一个很大的数字。可是在这次检修中，由于要分秒必争，不允许时间有一丝一毫的浪费，因而把工具都准备在工作地点，随手拿来就用，不用找也不用等；

(2) 减少了工具上的混乱现象，以往由于工具不应急手，这个组的人往往会拿别组的工具，因而造成工具使用上的混乱现象。这次检修由于采用了各专业组分别保管的方法，因而消除了这一混乱现象，节约了检修时间。

看起来这些都是小问题，很容易做到，但往往会被忽略掉。而

我們在這次檢修中注意到這方面的問題後，才体会到它的重要性。

## 二、材料的准备

在材料方面，檢修前最成問題的是：100多公尺的4吋槽鋼、氧气、3公厘厚的鋼板，鋼甲瓦等的供應。如果在材料不足的情況下開始檢修工作，會給快速檢修的順利完成帶來很大的困難。考慮到這一點，我們就積極想辦法解決材料供應不足的困難，這首先要考慮找代用材料。在大家開動腦筋的情況下，我們終於找到了辦法。我們利用兄弟單位的電杆橫檔（4吋舊槽鋼）來代替100多公尺的新槽鋼。事實證明，這樣代用完全不影響質量。

另外氧气的供應問題，我們也積極想辦法，在兄弟廠的幫助下解決了一部分氧气。鋼板和鋼甲瓦也爭取了供應單位的供應，這樣就保証了檢修工作的順利開工。

這次檢修材料的準備充分表現在開工以後沒有發生過無計劃的領料，例如瓦工組在一開工以後就沒有再領料，可是這在以往是經常發生的。由於材料工作準備的好，也給快速檢修創造了有利的條件，從而保証了快速檢修的勝利完成。

## 2-4 運度的安排

針對快速檢修時間短的特點，我們對整個檢修進度進行了安排，如表2所示。

從進度表中可以看出，鍋爐本體部分工作是在停爐後24小時全面展開的，以檢修前的水压试驗為開端，最後第二天（21日）16點本體部分全部結束（包括檢修後的水压试驗）。根據經驗，就是要抓住檢修前后的水压试驗時間，它是整個檢修進度的關鍵時間，特別是檢修後水压试驗的開始時間，一定要掌握好，因為往往需要不止一次才能打住磅。在煤粉系統方面需要考慮最後點爐前提前開動磨煤機的上煤粉時間。從這次快速檢修的進行中，体会到抓住檢修進度中幾個關鍵性的時間，檢修就一定能順利完成。

表 2

編號	檢修項目	檢修起止時間	檢修所用工時數	檢修內容
1	扫灰清焦	19日0点—14点	96	爐體孔架清焦，排管清灰。 空氣預熱器通灰。
2	檢修前的水压试驗	19日0点—8点	16	檢查記錄
3	閥門拆修	19日8点—21日16点	504	40只大小閥門拆修、研磨、 水压试驗；6只安全閥研磨
4	排管檢修	19日8点—21日16点	262	更換20個手孔蓋，排管清 刷，更換一根排管
5	汽鼓內部裝置檢修	20日8点—21日16点	144	汽鼓內部擋板、水槽、汽 水分離器清理檢查
6	吹灰器檢修	21日0点—22日8点	156	4只吹灰器換管子，排管 加護板
7	加裝省煤器	18日8点—21日16点	252	加裝一組鋼管式省煤器， 包括連接管道
8	檢修后水压试驗 (兩次)	21日16点—22日8点	28	檢查記錄
9	爐內拆換磚牆	18日14点—22日8点	960	全部拆換前牆及兩側牆， 檢查大牆
10	瓦工配合拆除保溫 及磚牆工作	18日8点—22日16点	192	拆水冷壁保溫，拆裝省煤 器磚牆，其他拆除保溫工作
11	拆換鐵磚	18日14点—22日8点	660	拆換燒損的全部鐵磚，水 冷壁表面堆焊
12	磨煤機檢修	18日0点—21日24点	312	甲磨煤機換鋼瓦，甲、乙 磨煤機換小齒輪底座，乙磨 煤機換小齒輪，甲、乙磨煤 機找正，清洗檢查變速箱
13	給煤機改位置	18日0点—21日24点	204	將給煤機從二階改到下面 由磨煤機直接帶動
14	粗粉分離器檢修	18日8点—21日8点	84	粗粉分離器拆檢，更換粗 粉錐
15	熱風管改造	18日0点—21日24点	264	熱風管改吸口位置從南面改 到北面
16	更換煤粉噴咀	18日0点—21日24点	156	更換6只已燒損的煤粉噴 咀
17	給粉機檢修	18日0点—22日8点	312	煤粉較軸、轉盤、變速箱 拆檢、清理、找正
18	各风机檢修	18日8点—22日8点	144	一台吸风机焊補叶片，找 平衡，其他一台吸风机及送 风机、一次风机、排粉机檢 查漏水、清理，找正
19	煤粉較軸安裝	18日0点—22日8点	360	安裝較軸，接合接口，改 下粉管道
20	除尘器安装	19日8点—22日19点	972	安裝多管式除尘器一台

备注：1. 某号爐是10月18日0点停爐，22日23点40分接汽報竣工；

2. 細小的配合工作，表中未列入工時數。

### 第三章 提高检修速度的技术措施 和检修方法的改进

#### 3-1 提高检修速度的技术措施

在这次检修中涌现出了很多技术上的革新。这些革新对完成快速检修是最根本的保证之一，而且对以后检修也起到很大的推动作用。现将这些技术措施分述如下。

##### 一、停炉后加速炉子的冷却

检修开工的时间是从炉子一停下来就开始计算的。但停炉以后，要经过一段相当长的时间，等炉子冷却以后，检修人员才能进入炉内工作。这是安全作业的规定，是应该遵守的。但是，是不是可以把炉子的冷却速度加快呢？这是一个问题。在以前的大修中，因为检修日期较长，停炉后炉子的冷却时间相对来说占的比例不大；现在就不同了。因为快速检修，整个检修工期很短，如果按照以往一般冷炉的速度，那么，将在整个检修期中占很大的比例。这是必须加以解决的问题。

过去，停炉后经过约8小时才开动吸风机来冷炉。这样大约要经过32小时左右，炉子才能冷却下来，然后检修人员入炉进行炉内的清焦和除灰工作。按照这样一个时间，那就会占这次整个检修时间工期的26%，要影响很多工作。

炉子冷却的速度是否能加快，如何适当的加快，我们认为这个问题应该从两方面来考虑：炉子冷却得太快太急，会使锅炉的各个部件冷缩不均匀，造成部件受损。但实际上对锅炉来说，主要是指受压部件，特别是接口的地方。象这种型式的炉子，如果冷却快了，最严重的影响产生在胀口地方。胀口发生泄漏，就会使检修工作遭到困难，这是我们最初担心和考虑的一点。但是在另一方面，在设备情况允许的条件下，不适当拖延了冷炉时