

# 机械制造以小见大經驗汇編

第六輯

第一机械工业部机械制造与工艺科学研究院整理

机械工业出版社

1959

# 机械制造以小干大經驗汇編

第六輯

第一机械工业部机械制造与工艺科学研究院整理

机械工业出版社

1959

## 編者的話

党中央提出了鼓足干勁、力爭上游、多快好省地建設社會主義的總路綫以後，全國工業和農業，掀起了一个史無前例的生產大躍進高潮。在這種形勢下，國民經濟的各個部門都迫切要求機械工業能以更多更快更好更省的辦法，為它們提供發展生產所需要的大量裝備。當前，機械工業比較突出的一個問題，就是製造能力不足，特別是生產重型機器的大型設備，尤感缺乏。很明顯，機械工業要滿足鋼鐵、電力以及其他部門對重型機器的需要，必須千方百計，尋找出沒有大設備也能製造重型機器的有效方法。

我國勞動人民的智慧是無窮無盡的，工人階級運用了他們在生產實踐中所積累的豐富經驗，再加上經過整風運動，解放了思想，在黨的具體支持下，已經創造出很多因陋就簡的“土办法”。這些辦法，既解決了本廠生產中的具體問題，也可以給其他工廠參考採用，解決他們生產中類似的问题。我們把這些經驗，統稱之謂“以小代大”的

經驗。

“以小代大”包括在缺乏大型設備的情況下，如何解決重型機器大型零件的機械加工問題，毛坯的生產問題以及工作地搬運吊裝等幾個方面。目前工廠中，對“螞蟻啃骨头”也就是機械加工方面的經驗和創造，比較豐富，因而收集到的資料也較多，對大件毛坯生產和搬運吊裝方面的經驗，雖然也注意進行了收集，但相比之下，資料要少得多。在這方面尚待機械工業有關人員作共同努力，進一步予以發展。

我們為了使工人階級的創造，在全國範圍內廣為傳播，遍地開花，從而促進重型機器工業的迅速發展，因而整理出版了這套圖冊，希望起到相互啟發與交流推廣的作用。在收集整理和付印過程中，由於時間短促，水平有限，肯定有不夠深入不夠全面甚至於錯誤的地方，我們誠懇的希望讀者對這些圖冊，提出改進和修正的意見。

1959. 1. 20

# 目 次

一	φ 430 軋鋼機機架的組合加工	4
二	積木式立銑	6
三	利用厂房的水泥柱子創造簡易立式車床	8
四	利用四台旧皮帶車床床身組裝簡易聯立車床	10
五	土机床加工大工件	13
六	活動簡易車床	14
七	由減速器組成的雙面車床	16
八	車床搬家干大活	18
九	簡單小工具加工大工件	20
十	落地土車床	22
十一	福州市發電廠“雙管式”車床	24
十二	平口鉗代替冲床	25
十三	臥銑代替搪床——搪大型機座孔	26
十四	積木式雙軸鑽床	28
十五	鏜球面瓦座的專用机床	30
十六	土鑄床	32
十七	鏜床上繞端輪	34
十八	拆去龍門立柱刨灰皿	36
十九	一梁双臂往復切削龍門刨	38
二十	利用小牛頭刨床和車床創造車刨床 合作的組合机床	40

二一	利用厂房的水泥柱子創造城門刨床	42
二二	龍門刨床改為龍門銑	44
二三	發揮小龍門刨床潛力	46
二四	牛頭刨床代替插床工作	48
二五	小插床加工大齒輪	50
二六	簡易插床	52
二七	圓盤精研磨機	54
二八	粗研磨內孔机	56
二九	研磨外圓机	58
三十	自動圓盤研磨機	60
三一	土造 600 匹馬力絞車天輪繩槽的經驗	62
三二	小鑽床加工大工件	64
三三	“土洋結合”自制齒輪檢查儀	66
三四	三用鋸床	68
三五	土造剪板机	70
三六	腳踏進給臥式雙軸鑽床	72
三七	刨斜齒滾筒工具	74
三八	簡易雙盤剪切机	76
三九	雙軌行車	78
四十	小銑床裝備工具銑制大斜齒輪	80

## 一 · $\phi$ 430 軋鋼機機架的組合加工

軋鋼機機架的加工是軋鋼機製造中生產週期最長，工藝程序最複雜的零件。太原重型機器廠在加工  $\phi$  430 軋鋼機機架採用了組合加工方法，大大的減少了運輸，翻轉和裝卡等的勞動量，使生產週期很顯著的縮短，並且改善了機架的加工質量。這種先進工藝方法對加速軋鋼設備的製造具有重大的意義。也是重型機器製造業採用組合機床和成批生產的新途徑。

組合加工平台上是由一台  $\phi$  160 公厘的落地鏜床、 $\phi$  125 公厘的落地鏜床和牛頭刨床各一台，可移動式的萬能搖臂鑽床一台組成。現將其加工方法介紹如下：

### 第一個工步（參看立體圖）。

這道工序的安排主要是以  $\phi$  160 鏜床加工 1 平面和槽 13 孔為基礎。 $\phi$  125 鏜床主要是精加工窗口的平面及槽 6，並盡量留出最少的余量減少牛頭刨的工作量，牛頭刨床是負責加工窗口的斜面及棱角；這二道操作是用搬運機床的方法來達到同時交叉進行，在此時搖臂鑽床就把那些可以加工的孔都鑽出來，機床的找正是在  $\phi$  160 落地


鏜床主軸上裝置一千分表，找正該二機床的導軌側面來達到。

### 第二個工步（參看立體圖）。

此時機架頂端聯接用的角鋼已取掉， $\phi$  160 鏜床的主要操作是銑平面和斜口 4 及鑽其上的孔；萬能搖臂鑽床同時就鑽出平面 1 上所有螺絲孔及其他各面上的孔，此時鉗工和裝配也參加了組合加工工作，進行攻絲和裝配壓下裝置的齒輪等這樣就最後完成了軋鋼機機架加工（所有划線工作也都是在加工中進行的）。

這種方法的優點表現在：

- (1) 縮短了軋鋼機機架製造的週期，由原 28 天左右縮短到 10 天加速了軋鋼機的製造；
- (2) 充分發揮了大型設備的潛在能力；
- (3) 大大減輕了零件在車間內的運走路程，減輕了車間內運輸和起重的勞動量；
- (4) 減少了由於工作多次找正裝卡而產生的誤差，故大大的改善了機架的加工質量。

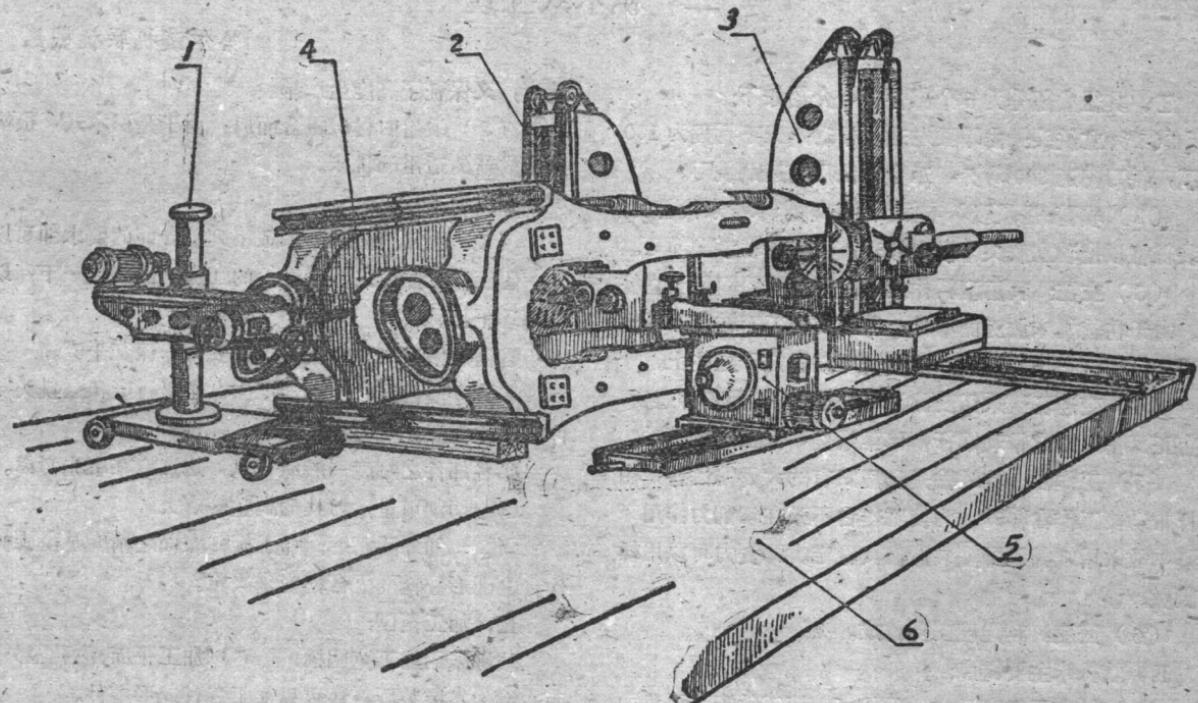

圖示：1—可移动式摇臂鑽床；2— $\phi$  125 公厘落地搪床；3— $\phi$  160 公厘落地搪床；  
4— $\phi$  430 軋鋼机架；5—可移动牛头刨床；6—大工作平台。

## 二 积木式立铣

哈尔滨机联机械厂

### I、其组成部分为6个部件，今介绍如下：

(1) 立铣头：由单独电动机带动，上下行程为100公厘，铣刀转速300转/分，适合于使用高速钢铣刀。

(2) 横臂：是从废料中找出的旧车床床身来代替的，安装丝杠以拖动立铣头作横向移动，用手转动手轮即可。

(3) 立柱：利用废料作成，横臂以螺栓固紧于立柱上。由于在该机床加工的零件，考虑其加工面较短，不需铣刀之行程（上下）很大，故横臂可以固定于立柱上。

(4) 变速器：采用旧的汽车变速器，可得四种速度，并有正反转，用它带动蜗杆，传至蜗轮，使工作台转动。

(5) 工作台：其蜗轮是利用旧有的大齿轮代替，由蜗杆带动使工作台转动。为使工作台不致在切削力作用下倾复，故采用螺杆及弹簧装置使其稳定。弹簧力可以用螺帽调整。

(6) 底座：利用废工件作成。

### II、该机床主要特点：

(1) 综合了立车及立铣的优点，使工作安装平稳而且可以铣削外圆、内圆（内孔）平面，因而即能保证加工

精度，又保证了高度生产率。

(2) 采用旧材料组合而成，由于是积木式，很快可以组成新的适用的机床。

### III、加工精度：

(1) 平面精度：需保证下列接合面的要求即可以。

① 旋转工作台之圆形导轨的配合面需研配一下，以保证转动平稳。

② 精研横臂与立铣头之配合表面，保证平直。

③ 调整横臂导轨与转动工作台之平行度和立铣头与工作台的垂直度。

④ 各部件之刚度一般尚可以，这点应在事先考虑。


⑤ 与切削用量，刀具的调整等有关。

(2) 即外圆精度：加工旋转表面之精度是由旋转工作台之圆形导轨的配合精度来决定。

### IV、加工范围：

该机床的加工范围很广，可以加工平面、内孔及外圆。

而若增加靠模装置，还可以加工各种成形零件。

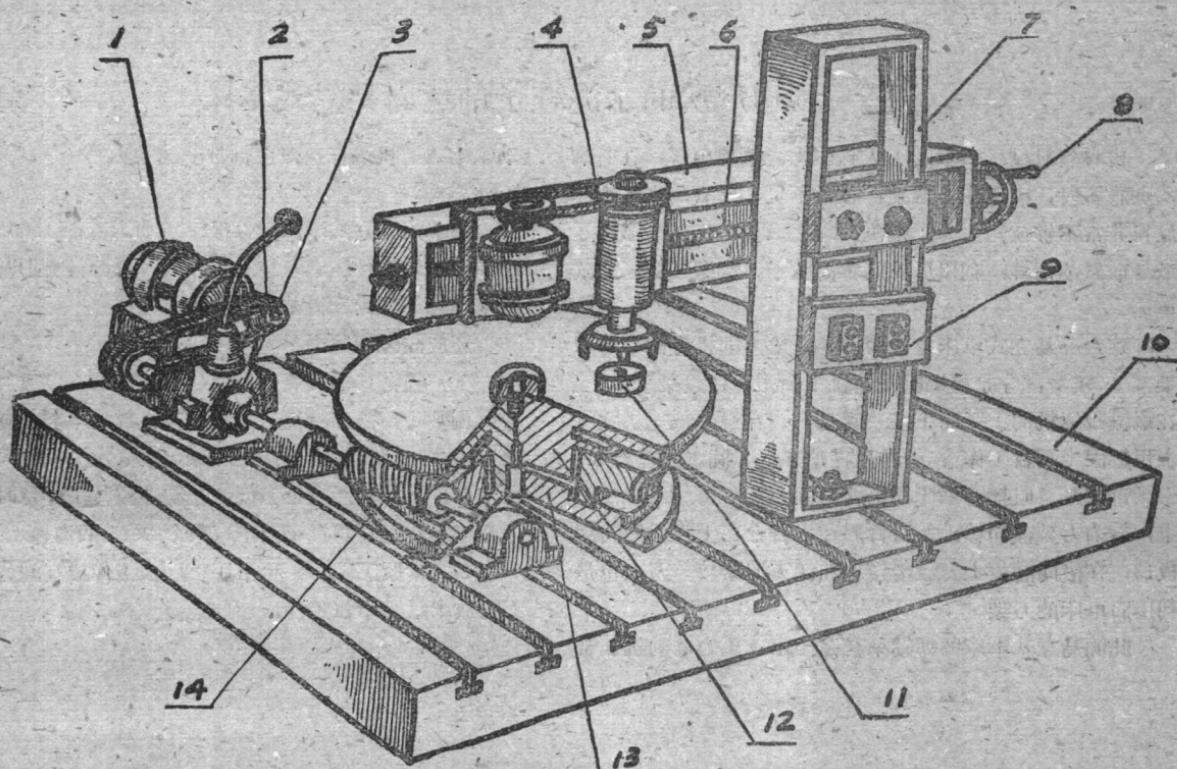

圖示：1—电动机；2—皮带；3—变速箱；4—立铣头；5—横臂；6—絲杠；7—立柱；8—手輪；  
9—开关；10—底座；11—定位精；12—工作台；13—蜗輪；14—蜗杆。

### 三 利用厂房的水泥柱子創造簡易立式車床

吉林省机械厂三车间工人赵朝文、董畔田等，在赶制冶炼设备时，由于任务紧迫，设备不足，已有的立式车床显得非常不够使用，为了坚决按时完成生产任务，發揮了敢想敢做的精神，利用厂房的水泥柱子，制造了简易立式车床。

这台简易立式车床是由两部分組成，即机身部分与刀架部分。机身部分是将蜗輪減速机1固定在槽鋼架子2上。在蜗輪減速机的上平面上按一圓盤6。在蜗輪減速机主軸上用鍵固定圓盤工作台5，并用托演4托住圓盤工作台5。刀架部分是将旧搖臂鑄床的搖臂15固定在厂房的水泥柱子上，做为刀架横向移动的滑台。在搖臂台15上安放横向溜板13，在横向溜板上安放滑道14和四方刀架12。刀架也是利用旧車床的刀架。

此簡易立式車床的傳動系統是：由4馬力电动机3帶

动蜗輪減速机4的杆，使主軸带动圓盤工作台5轉動，即使工件旋轉。


这个簡易立式車床的性能：可加工直徑1400公厘，高2000公厘的工作。它可以加工平面，外圓，內圓以及斜面。其精度可以达到三級精度。

还應該說明的：

1) 搖臂15的高度，应根据工作物的高度进行升降調整，調整时，松开螺絲17，用起重机或吊車将搖臂15吊起或下落在一定高度上后，用水平尺找好水平線即可。

2) 为了使找正方便，在制造圓盤工作台时，按孔中心線为基准在圓盤平面上車數个R0.5的沟槽。

3) 卡緊工件时，可用压板压住工件或在圓盤工作台上安放卡盘爪卡住工件。

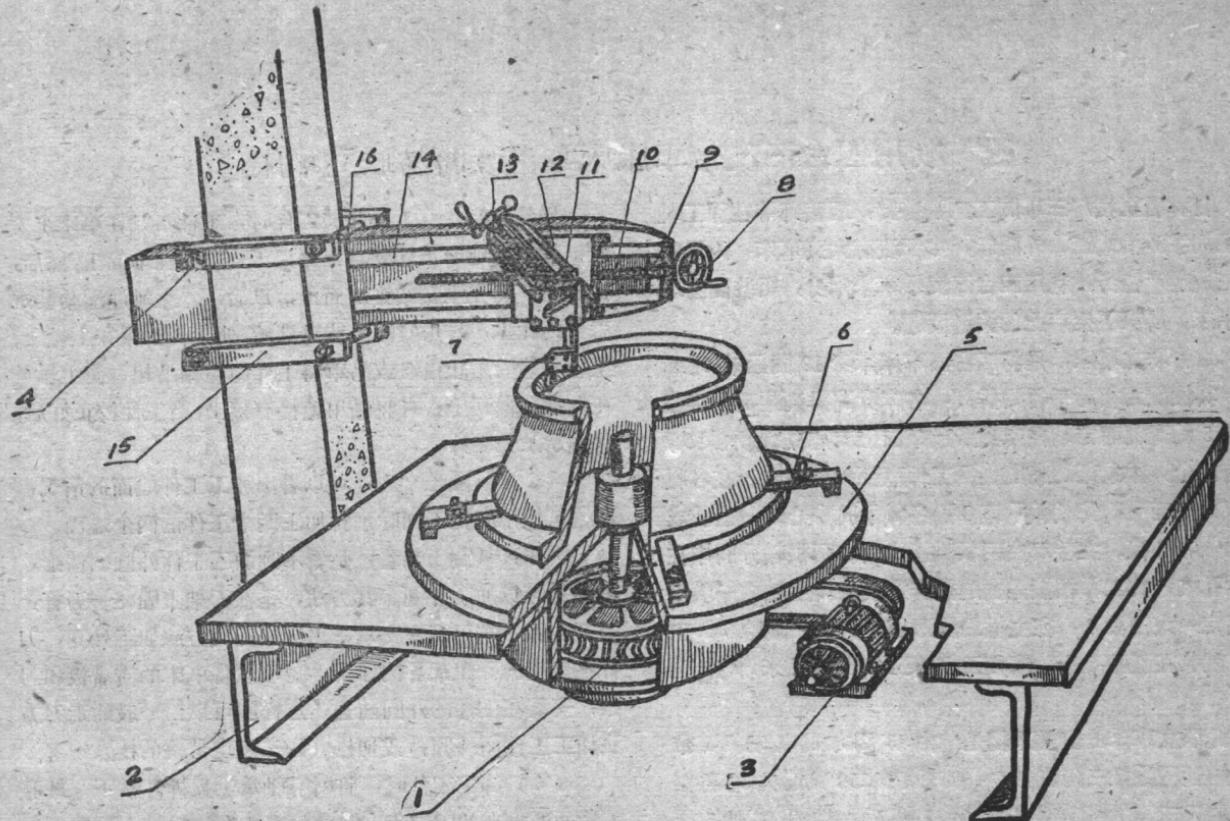

圖示：1—蜗輪減速機；2—槽鋼架子；3—電動機；4—螺帽；5—一大圓盤；6—壓板；7—刀杆；8—手輪；  
9—直座；10—絲杆；11—四方刀架；12—滑塊；13—小刀架；14—搖臂；15—角鋼；16—螺柱。

## 四 利用四台旧皮带車床床身組裝簡易聯立車床

吉林省机械厂三车间工人張啓賢，胡殿邦等在加工軋鋼机人字齒輪端面、外圓时，由于沒有大头車床，为了坚决完成生产任务，利用四台旧皮带車床床身，組裝簡易聯立車床；解决了生产上的关键問題。

这台聯立車床，是將四台旧車床床身 12 固緊在地面上。其位置为相对平行的排列，各床身間排列距离，根据工件 5 的寬度而定。在床身滑道平面上面，安放軸承架 9，共有四个，軸承架的高度根据工件直徑大小而定。在各軸承架的平面上，安放軸承座 8，各軸承孔中心綫，應該成为同一中心綫。主軸 11 由两根軸接成的。两根軸分別串在軸承孔內，其二軸相接是由連接套連接的。主軸的一端用鑽固定一大槽輪 4，在主軸的錐形部分，按一漲胎 6。工件 5 就裝在漲胎 6 上。溜板及刀架 14 都是原来車床上的。


此聯立車床的傳动系統是：由 13 馬力的电动机 1 带动，經過槽輪及三角皮帶 2，傳动 PM650 減速机 3，再經過槽輪及三角皮帶 4，使主軸 11 轉動，帶动工件 5 旋转。

操作說明：（1）安装工件时，工件不是在車床上安装，而是在地面上安装。首先把工件立放在地面上，然后，把漲胎 6 套在主軸的錐形面上，以后，將主軸連漲胎裝进工件內孔里，并用背帽 7 背紧漲胎，使工件緊固在主軸上。工件裝好后用起重机或吊車将工件連主軸吊起，使主軸放在軸承座軸瓦上，并将軸用連接套接上，当工件校正好后，将軸承上蓋裝好。

（2）从圖上来看，可以看出加工工件端面的情况，即是可以用四把刀同时进行加工两个工件的两个端面。

（3）从圖上来看，是看不到加工工件外圓的情形，但是却可以加工外圓。其方法，是在刀架上固定一刀杆，刀杆的另一端用瓦座支承，用橫进刀的方法加工外圓，刀杆在瓦座內孔里起导向作用。也可以將車床的橫溜板和刀架，安装在工件的外圓前边，这样即可以用一般的走刀方法加工工件的外圓，或切槽（如三角皮帶輪的槽）。

（4）卸下工件时，将所有軸承上蓋拆开拿下，拆取下軸的連接套的固定銷，將連接套串在一一根軸上，然后将工件用起重机或吊車吊起，并放在地上，松开背帽，将主

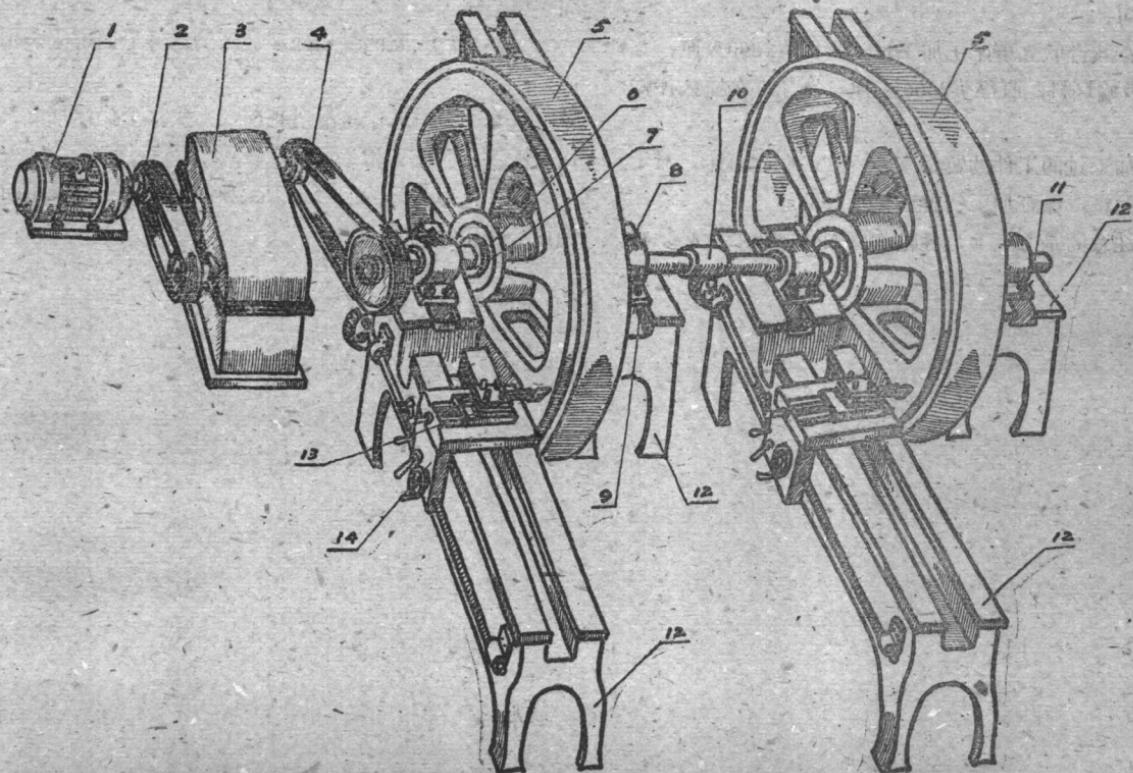

圖示：1—电动机；2—三角皮带及皮带輪；3—减速机（PM650）；4—三角皮带及皮带輪；5—工件；6—漲胎；7—背  
幅；8—軸承座；9—軸承架；10—連接套；11—主軸；12—車床床身；13—刀杆；14—溜板及刀架。

軸拿出即可。

該廠在該台聯立車床上加工過：直徑Φ1890公厘，寬300公厘齒輪坯料；直徑Φ2000公厘，寬450公厘大槽輪等。

從已加工過的工件的質量來看，這台聯立車床，對於解決生產關鍵，保證加工質量還是良好的。

應該注意的是：（1）各軸承座內孔的中心，必須在

同一中心線上；

（2）放軸瓦的軸頸處和放漲胎的錐形面部分必須同心；

（3）各車床床身滑道平面，須成水平線，並要使各床身滑道的各面互相平行；

（4）車外圓的刀杆或刀架導向滑導的中心線須同主軸中心線平行。

## 五 土机床加工大工件


廈門通用机器厂設計了一台海潮發电机，其水揚机軸長达 8000 公厘，直徑 375 公厘，这样大的工件，該厂根本无法加工，为使海潮發电站早日發电，千方百計地想办法来解决加工問題，根据毛坯的情况，設計了一台土机床来解这个关键問題。

該工件的一端有螺紋（圖中未示出），工件③安装在旋轉軸套⑤上，用螺釘④固定，工件与軸套之間有較大的間隙，以便校正調整工件。土机床的傳动系統是由 5 馬力電動机經過三角皮帶輪 8、11 初步減速后，再經過減速箱，

接合器②而帶动工件，使其获得每分鐘 16 轉的速度，同时由減速器的另一端借齒輪組①傳動（中間齒輪固定于三角鐵⑨上），帶动走刀架杆⑩，再帶动刀架⑫进行切削。

这一端加工完成后，将車床移于⑯的位置，再像前一样加工另一端。当加工內孔时，再將車床放于⑮的位置，这时車床头中心綫与工件軸心一致。加工完畢后，工件最后用磨石磨光，使获得必要的光潔度。

以这样簡易的設備，就能加工大工件，这种加工方法对于其它类型零件都可以采用。

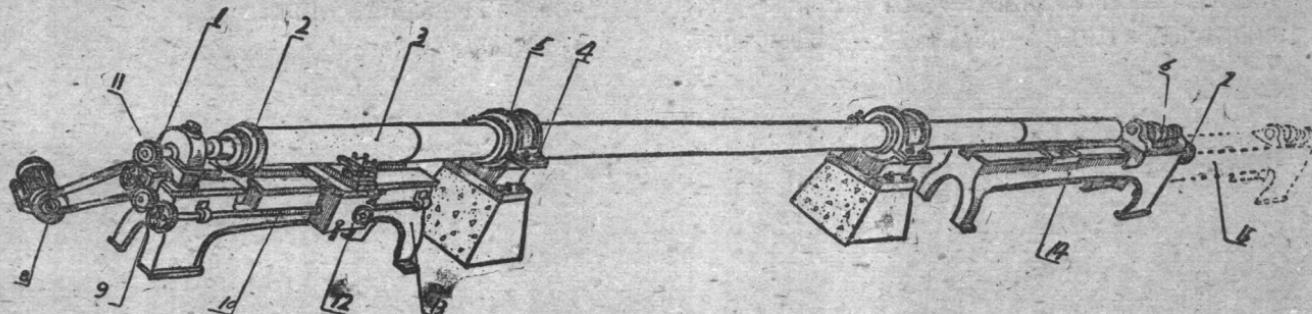

圖示：1—齒輪；2—接合器；3—工件；4—螺釘；5—軸套；6—塔輪；7—齒輪；8—三角皮帶輪；9—三角鐵；10—走刀架杆；11—三角皮帶輪；12—刀架；13—床身；14—床身；15—床身。

## 六 活动簡易車床


武昌机器厂承制之冶炼设备中，很多鑄鐵管件需要大型車床，进行管件的端面加工，这些管件种类及式样不仅繁多，而且又長又重，在車床上加工不但搬运困难，而且占地方，該厂少數大車床已不够应用，工人同志們創作了車管件的活動簡易車床。

花盤22用角鉄7固定在可移动的滑車8上，安装四个定位脚16与夹板18将管件1定位；管件1以導向套2支承，管件1另一端也設法支承好。軸3可在套2內移动，4是刀架。当工作时馬达通过三角皮帶輪12和13，蝸杆10使蝸輪6、軸3反刀架4一同轉動，这时刀具即可加工零

件表面，每当刀架4轉一轉，撥爪15即与肖柱17接触一次，使15与絲杆5同时轉一个角度，这样即可进刀一次。当一次走刀完成后，可向前移一下，刀头即可进行二次走刀。

該机床具有下列优点：

- 1.由于它可以移动，任何場所都可拖去加工；
- 2.不管管件种类和形状，只要装平即可加工，减少車床上的裝置时间，提高了劳动效率；
- 3.解决了沒有大型設備的困难；
- 4.結構簡單。

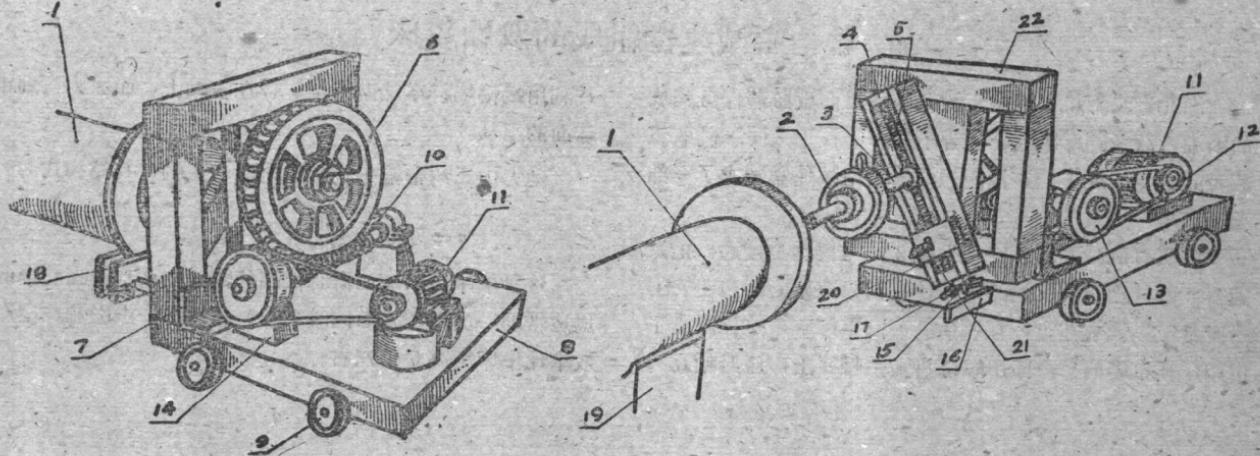

圖示：1—工件；2—導向套；3—軸；4—刀架；5—進刀絲杠；6—蝸輪；7—角鐵；8—滑車；9—滑輪；10—蝸杆；  
 11—電動機；12—三角皮帶輪；13—三角皮帶輪；14—軸承；15—撥爪；16—定位梢；17—背柱；18—夾板；  
 19—墊板；20—近刀螺母；21—刀干；22—支架。

## 七 由減速器組成的双面車床

湖北省汉阳机器厂由于设备的不足而威胁着任务完成的困难，欲新制車床則時間等不允許，在工人同志們敢想敢說敢做的情况下，东找西想的終于用减速器裝成了一部双面車床。

将原有的减速器 4 安上带輪 3，与馬达 1 接通，把减速器 4 的从动軸換成長的，并伸長在减速器的两边，安上一圓盤，以代替花盤，在右边置一白車床 6，这样就成了車床。在車床的另一面用螺母拼在主軸 8 上，压紧軸瓦，

并利用蜗輪端杆車球面刀架 9 合在主軸上，而成为自動車球面的工具。

动力由三角帶輪  $\frac{100}{200}$  到減速器→主軸，其結構式为：

$$n = 960 \times \frac{100}{200} \times \frac{1}{31.5}.$$

这种車床由于減速器有很高的剛度，又利用高功率的馬达带动，虽然是两面同时吃刀，也沒有一点影响，生产效率比車床提高 5 倍左右。