

中等專業學校教學用書

轧钢厂机械设备

上 冊

A. A. 柯 洛 廖 夫 合著
Г. М. 尼古拉耶夫斯基

李世英 等譯

冶金工業出版社

本書闡明了現代軋鋼廠的機械設備（軋鋼設備與起重設備兩大部分）；敘述了各主要類型的新式軋鋼機及其性能與平面佈置。本書以很大的篇幅敘述了蘇聯國產軋鋼機的主要部分與輔助設備。同時還說明了軋鋼機主要與輔助設備電力傳動裝置的載荷計算方法以及應力與容量的確定方法。

本書所述的金屬塑性變形的基本概念與軋制理論，是掌握以後各部分所必不可少的基礎。

原書經蘇聯冶金工業部教育司審定為中等冶金專業學校教科書，該書可作為軋鋼車間機械師、設計師、工藝師、工長與工人的參考讀物。

本書中譯本分上下兩冊出版，上冊包括序言與第一部分軋鋼車間機械設備的前四篇即主要設備，下冊包括第一部分的第五篇即輔助設備與第二部分軋鋼車間起重設備。

本書上冊序言、第一部分的第一、二篇和第三篇的前五章由李世英同志譯出，第四篇的五至十章由裴維瑩同志譯出，其余各章节由石南成、劉仇、李璟等同志譯出；擔任校對工作的是趙懷英、施元亮兩同志。

А.А.Корожев, Г.М.Николаевский
МЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПРОКАТНЫХ ЦЕХОВ
Металлургиздат (Москва—1953)

軋鋼廠機械設備（上冊）

李世英 等 譯

1957年11月第一版

1957年11月北京第一次印刷 1,100 冊

787×1092·1/16·256,000字·印張16²/₁₆·插頁6·定价(10) 2.10 元

冶金工業出版社印刷厂印

新华書店發行

書號 0722

冶金工業出版社出版（地址：北京市燈市口甲45號）

北京市書刊出版業營業許可證出字第093號

上册 目录

序言 1

第一部分

軋鋼厂机械設備

第一篇 軋鋼机的用途和分类

- 1. 軋鋼机的定义 3
- 2. 軋鋼車間在冶金工厂中的地位和作用 3
- 3. 軋鋼机的产品品种和軋輥孔型的形狀 4
- 4. 軋鋼机的分类 6

第二篇 金屬的塑性变形和軋制的理論基础

- 第一章 金屬的塑性变形 15
- 1. 塑性变形的基本概念 15
- 2. 金屬的塑性 17
- 3. 应力状态和塑性方程式 20
- 4. 冷态的塑性变形 24
- 5. 热态的塑性变形 26

第二章 軋制理論 29

- 1. 軋制时金屬的变形系数 29
- 2. 变形区和咬入角 31
- 3. 軋制时接触摩擦力的作用 32
- 4. 軋制时金屬的前滑 35
- 5. 軋制时軋輥接触弧上金屬單位压力的分佈 37
- 6. 軋制时金屬对軋輥的压力 47

第三篇 現代軋鋼机

- 第一章 开坯机：初轧机和扁鋼坯轧机 61
- 第二章 軋梁轧机 68
- 第三章 鋼坯轧机 73
- 1. 550/450 連續式鋼坯轧机 74
- 2. 700/450 連續式鋼坯轧机 74

3. 750 管坯轧机 75

4. 800 三輥式开坯机（双机架） 76

第四章 型鋼轧机和線材轧机 78

- 1. 600 線列式大型軋鋼机 78
- 2. 500 順序排列式大型軋鋼机 79
- 3. 350 佈棋式中型軋鋼机 80
- 4. 250 連續式小型軋鋼机 82
- 5. 250 半連續式小型軋鋼机 84
- 6. 250 連續式線材軋机 85
- 7. 250 線列式線材軋机 86

第五章 鋼板热轧机 89

- 1. 3500單机架厚板軋机 90
- 2. 1200万能式軋鋼机 90
- 3. 2200双机架中板軋机 92
- 4. 2500与1700連續式寬扁鋼軋机 93

第六章 扁鋼热轧机 99

- 1. 300 連續式扁鋼軋机 99
- 2. 1200扁鋼軋机 101

第七章 鋼板冷轧机 104

- 1. 2500及1700三机架連續式薄板冷轧机 104
- 2. 軋鐵皮用的1200五机架連續式軋机 108
- 3. 多輥式軋机 110

第四篇 軋机的主机列

第一章 軋制时作用於軋輥上的力之方向及扭轉力矩 112

- 1. 簡單的軋制过程 112
- 2. 在一个軋輥是傳动的而另一軋輥是空轉的軋机上的軋制 113
- 3. 在有上压力或下压力的情况下軋制时作用於軋輥上的力 114
- 4. 帶鋼有拉力时的軋制 116
- 5. 軋輥咬住金屬时作用在軋輥上的力 120

第二章 軋鋼机主电动机的容量 122

- 1. 根据軋鋼机的工作性质决定电动机的力矩 122

2. 傳至電動機軸上的軋制力矩.....	123	3. 旋轉壓下螺絲所必須的扭轉 力矩的確定和壓下螺絲	196
3. 傳至電動機軸上的摩擦力矩 及軋鋼機主機列的有效系數.....	123	4. 三輥式軋鋼機的中軋輥調整裝置	197
4. 傳至電動機軸上的動力矩.....	128	5. 二輥式和三輥式型鋼軋機下 軋輥的調整裝置	197
5. 按軋制時的能量消耗計算軋制力矩	129	6. 軋輥的軸向調整裝置	197
6. 決定軋鋼機電動機的力矩和容量	136	7. 軋輥的平衡裝置	197
7. 按電流允許的發熱來檢驗電動機	140	第七章 工作機架的牌坊	204
A. 各種軋鋼機的工作機架			
第三章 工作機架	141	1. 牌坊的分類	204
1. 工作機架的一般裝置	141	2. 牌坊的構造	204
2. 初軋機和扁鋼坯軋機的工作機架	141	3. 牌坊強度和剛度的計算	205
3. 軋梁軋機和型鋼軋機的工作機架	147	第八章 導衛裝置、牌坊輶和換輶設備	211
4. 鋼板軋機的工作機架	147	1. 導衛裝置	211
5. 工作機架傾復力矩的計算	158	2. 牌坊輶	216
第四章 軋輶	159	3. 換輶裝置	216
1. 軋輶的類型	159	B. 軋輶的傳動裝置	
2. 軋輶的尺寸	160	第九章 聯接軸和聯軸器	225
3. 軋輶的強度與變形的計算	161	1. 万能聯接軸	225
4. 軋輶的材料	162	2. 万能聯接軸接頭的強度計算	230
第五章 軋輶的軸承和軸承座	166	3. 梅花聯接軸和聯軸器	234
1. 軋鋼機軸承的特徵及其分類	166	4. 主傳動裝置的聯軸器	235
2. 打開式滑動軸承及其軸承座	166	第十章 齒輪機架和減速器	240
3. 閉口式滑動軸承（液體摩擦軸承）	172	1. 齒輪機架的選擇和齒咬合的計算	240
4. 軋鋼機軋輶的滾動軸承	176	2. 齒輪機架和減速器的構造	242
第六章 軋輶的調整和平衡裝置	181	3. 齒輪輶頭的強度計算	247
1. 軋輶的調整裝置	181	4. 齒輪機架傾復力矩的計算	252
2. 壓下螺絲和螺帽	192		

序 言

以优先發展生产資料的生产来保証生产的不断增長，乃是苏維埃国家进一步發展国民经济和巩固国防的主要任务之一。要想順利地完成這項任务，就必須广泛地發展重工业，其中包括黑色冶金業，有色冶金業和重型机器制造業。

在前几个五年計劃的年代里，重工业順利的發展，保証了我国的工业化。在1930—1933年間，苏联头一批巨大的重型机器制造厂，即烏拉尔奧尔忠尼啓則重型机器制造厂与新克拉馬托尔斯克斯大林机器制造厂（HKM3）已投入生产。这些工厂，就其能力和技术裝備來說，是举世無比的，它們以各种設備来装备我国新型巨大的冶金工厂：馬格尼托哥尔斯克冶金工厂，庫茲涅茨克冶金工厂，查波罗什鋼厂，亞速鋼厂，新塔吉爾冶金工厂，齐略賓斯克工厂，茲拉道烏斯特工厂等。从那时起，Y3TM 和 HKM3 牌的各种机器和設備在我国所有的冶金工厂中就已經成为最坚固耐用、技术上最完善和最受欢迎的机器和設備了。

在衛国战争和战后的年代里，重工业的基地更加扩大了，改建和新建了許多新的冶金工厂和机器制造厂。

軋鋼机器制造业是冶金机器制造业的一个主要部門，它的任务是以各种复杂的机械設備来装备新型冶金工厂的軋鋼車間。

第十九次党代表大会關於1951—1955年苏联發展国民经济的第五个五年計劃的指示中規定，应进一步發展冶金机器制造业並增加軋鋼設備的产量，与第四个五年計劃相比，軋鋼設備的产量应增加1.8倍。在第五个五年計劃期間，新制造的軋

鋼机应比第四个五年計劃約多9倍。

苏联的設計者和生产者，在設計和制造新型机械化的軋鋼机方面，是有着丰富經驗的。战前，他們就已經为馬克耶夫冶金工厂，德涅泊尔捷尔仁斯克冶金工厂，茲拉道烏斯特冶金工厂，庫茲涅茨克冶金工厂，馬格尼托哥尔斯克冶金工厂制造了第一批初軋机；为查波罗什鋼厂制造了扁鋼坯軋机和薄板軋机；为德涅泊尔特殊鋼厂，楚索沃依和其他工厂制造了型鋼軋机和鋼板軋机。战后，他們又为許多冶金工厂制造了新的初軋机，軋梁軋机，軋管机组，鋼板軋机，管坯軋机和焊管机等。

新技术的發展，为改善現代化軋鋼生产和提高軋鋼机生产能力确定出下列主要方向：

1. 在鋼料的加热，將其送至軋鋼机，軋制，运送，成品精整等各种不同的工艺工序中，都广泛地采用連續式作業的原則。这一原則，可用設立热軋和冷軋的連續式鋼板軋机和型鋼軋机，以及設立剪切、矯正、热处理、鍍錫和鍍鋅等連續式机列的方法来实现。

2. 提高軋制速度。这项措施不仅在設計和制造新軋鋼机时应当采用，而且在相应地改进旧軋鋼机时也應該采用。

3. 使尚未机械化的、繁重的工艺工序最大限度地机械化，例如，鋼坯表面缺陷的清除，成品的捆紮、堆放与包裝等。

4. 使軋鋼車間的軋制設備和成品精整設備的作業最大限度地自动化。

5. 掌握形狀复杂的新型鋼材的軋制，目前，此种鋼材尙用生产能力低的鍛造和冲压方法生产（球磨机用的鋼球，滾动轴承的滾球和擋圈，汽車和航空制造業

用的可变断面的钢材等)。

摆在轧钢机器制造业和黑色冶金工厂工作人面前的艰巨任务，是制造和掌握高生产能力的新型轧钢机并增加轧材的生产。

我們苏联的学者和轧钢专家的著作，过去和现在都大大地促使了轧钢生产的顺利发展。我国轧钢学派，永远是轧钢方面的最先进的一派；И.А. 吉麦，(Тиме)，Н.С. 维列查金(Верещагин)，В.Е. 格鲁姆-格罗日迈洛(Грум-Гржимайло)，Н. А. 沙鲍列夫斯基(Соболевский)，А.Ф. 罗德捷维奇-别列维奇(Родзевич-Белевич) А.И. 柴力柯夫(Целиков)，И.М. 巴甫洛夫(Павлов)，А.П. 契柯马列夫(Чекмарев)，А.В. 郭罗汝(Головин)，А.П. 维诺格拉道夫(Виноградов)，С.И. 古博金(Губкин)与其他许多学者的著作，在轧制理论与轧制生产的许多方面，保证了祖国的科学始终走在前面。苏联新的年青一代的学者和专家的任务，是将轧制生产方面的科学和新技术发展到更高阶段。

本書向讀者介紹轧制原理的主要問題和近代轧钢車間的設備，書中理論和計算部分的材料，是以苏联学者А.И. 柴力柯夫，И.М. 巴甫洛夫，С.И. 古博金和其他人的著作，以及本書作者的研究为依据的。这些材料是掌握本書全部材料的基础。

書中特別詳尽地叙述了现代轧钢机的主要设备和辅助设备的構造和計算。这部

分是根据主要設計單位，如中央机器製造与工艺科学研究所(Цинитмаш)和国立冶金工厂設計院(Гипромез)的中央冶金机器制造設計局(Цкбмм)的材料，以及根据各主要重型机器制造厂，如新克拉馬托尔斯克斯大林机器制造厂，烏拉尔奥尔忠尼启则重型机器制造厂和旧克拉馬托尔斯克奥尔忠尼启则机器制造厂(СКМЗ)的材料写成的。

所提供的材料反映出我国冶金机器製造業，在以苏联最新設計的现代化轧钢机来装备黑色冶金工厂的事業中所获得的成就。

根据教学計劃，書中有一部分專門叙述了轧钢車間的吊車设备；这篇也是根据国内各吊車设备制造厂，如烏拉尔重型机器制造厂，列宁格勒基洛夫起重设备制造厂，莫斯科起重设备制造厂和全苏起重运输机器制造科学研究所(Внииптмаш)的材料写成的。

本書並未叙述潤滑设备，修理-安装工作和钢管車間的设备，因为这些材料已在專門書籍中叙述了。

作者謹向苏联科学院通信院士 A. И. 柴力柯夫，技术科学講师 Н.П. 格洛莫夫(Громов) 積士，工程师 М.Б. 史克洛夫斯基(Шкловский)，工程师 А.В. 依斯托民(Истомин) 和工程师 Т.Н. 罗尔德克巴尼启则(Лордкипанидзе) 表示謝意，感謝他們在編寫本書时所給予的宝贵指示和帮助。

第一部分 軋鋼厂機械設備

A.A. 柯 洛 廉 夫

第一篇 軋鋼机的用途和分类

1. 軋鋼机的定义

使金屬在軋輥之間產生塑性變形（其實就是軋制）並繼續予以加工（矯正，剪切等）及運送的機器和機組的工藝綜合體，稱為軋鋼机。

為保證軋鋼机的工作和獲得所需質量的軋制成品，在軋鋼車間內設有加熱爐和均熱爐，退火爐與正火爐、鍍錫、鍍鋅與表面清理設備，軋輥磨床和車床等。所有這些設備與裝置，以及吊車設備都不在“軋鋼机”這一概念以內，但在工藝方面它們都是軋鋼車間的工作所必需的。

軋鋼机的設備分為兩類：主要設備和輔助設備。

與軋輥轉動和所軋金屬在軋輥間變形直接有關的設備稱為主要設備。這種設備佈置在軋鋼机主要機列內，有主電動機，齒輪傳動裝置（減速器、齒輪機架），聯接軸和聯軸器以及工作機架本身的設備（軋輥，軸承座，牌坊，安輥裝置，金屬導衛裝置等）。

軋鋼机其餘的機械設備皆為輔助設備，它用來運輸金屬（軋道，運輸機），在軋輥間軋制時翻轉和移動金屬（翻鋼機

和推床），剪切軋制後的金屬（剪斷機和鋸），矯正（矯正機），盤卷與軸卷（卷取機），在冷卻台和冷床上冷卻，堆集成垛（堆垛機），冷作（平整機和光整機），干燥、洗滌、塗油與包裝等。

現代化軋鋼机是一種生產能力很高的、機械化的、而其大部分工序又完全是自動化的大型機組，它按流水作業方式並在很多情況下按連續作業的原則進行工作。

2. 軋鋼車間在冶金工厂

中的地位和作用

具有完整冶金週期的現代冶金工厂設有三個主要車間：高爐車間，煉鋼車間和軋鋼車間（圖1）。軋鋼車間包括數個生產各種產品的獨立車間。

冶金工厂所用的原料是鐵礦石、焦炭、石灰石及爐料中的特殊附加物；工廠的最終成品是不同品種和用途的軋材：鋼軌、鋼梁、角鋼、圓鋼、方鋼、厚板、薄板及特殊型材等。

具有完整冶金週期的冶金工厂，其主要的工藝程序如下。先在高爐內冶煉生鐵，以後再用煉鋼爐（平爐、電爐、貝斯

麦爐与托馬斯爐) 將生鐵冶炼成所需質量的鋼。

高爐車間与平爐車間之間設有一个混鐵工段，在这里，鐵水便貯存在加热的特殊貯藏器(混鐵爐)內。該工段能貯存一定數量的鐵水並保証平爐連續工作。鐵路平

板車上鋼錠模中的熱鋼錠由煉鋼車間送往軋鋼車間。在煉鋼車間与軋鋼車間之間設立一个脫模工段，內裝有專用吊車；鋼錠借此吊車進行脫模，隨後送往初軋車間的均熱爐工段。

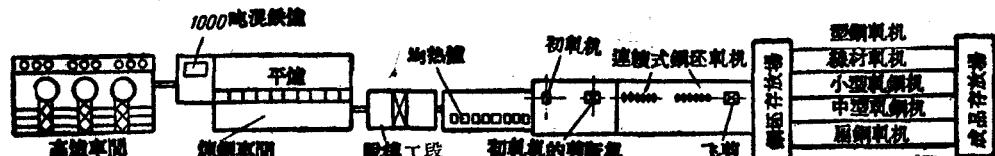


圖 1 現代冶金工厂各主要車間的佈置圖

軋鋼生产的工艺週期是从开坯机(初軋机或扁鋼坯軋机)軋制鋼錠开始，全部产品(煉鋼車間的全部鋼錠)都要經過开坯机軋制。

鋼錠在初軋机上軋制之前，先在用高爐和焦爐混合煤气加热的特殊豎式蓄热室或換热室(均熱爐)內加热。初軋車間一般有32—40个換热式均熱爐(每四个換热室為一組，共有8—10組)；每一爐孔內同时可裝7—8吨重的鋼錠6—8根。鋼錠在初軋机上需軋制数道。鋼錠每軋一道都受到初軋机轉动着的軋輥的壓縮(減小鋼錠的截面)。在初軋机(扁鋼坯軋机)上一根鋼錠的軋制週期为1—2分鐘。由鋼錠軋成截面較大的鋼坯(在初軋机上軋出的鋼坯，其截面为方形的，称为初軋坯；在扁鋼坯軋机上軋出的鋼坯是長方形的，称为大扁鋼坯)用大型剪断机(切剪力为1000—2500吨)剪成定尺長度，並隨後將其送至初軋机后面的各軋鋼机內：在軋梁軋机和連續式鋼坯軋机上繼續軋制。由連續式鋼坯軋机軋出的鋼坯再送至大型軋鋼机、中型軋鋼机、小型軋鋼机、線材軋机和扁鋼軋机等成品軋鋼机上进行軋制。

假設开坯机不是初軋机，而是扁鋼坯軋机，則將获得的大扁鋼坯送到連續式寬扁鋼軋机上軋成热軋扁鋼，隨後卷成板卷或剪成鋼板。以后，一部分鋼板和板卷在特殊的四輶式冷軋机上进行冷軋。現代冶金工厂各主要車間佈置圖規定金屬仅朝一个方向流动，起自高爐車間，終至軋鋼車間的成品存放場(圖1)。

3. 軋鋼机的产品品种和軋 輕孔型的形状

在一座軋鋼机上能軋制的截面輪廓(橫截面形狀)的总合，称为該軋鋼机的产品品种。各种軋鋼机上軋制的鋼材品种可分为三大类：型鋼軋材(其中包括特种型鋼)，板鋼軋材和管材(圖2)。

型鋼軋材分为：
 a) 簡單型鋼—圓鋼(直徑8—225公厘)，方鋼(8—150公厘)，热軋扁鋼(12—200公厘)与帶鋼(20—600公厘)；
 b) 異形鋼材—角鋼(20×20—200×200公厘)，工字梁(高度为80—600公厘)，寬邊工字梁(高度在1000公厘以下)，槽鋼(高度在450公厘以下)，寬軌，窄軌和電車軌(6—65公斤/公尺)。

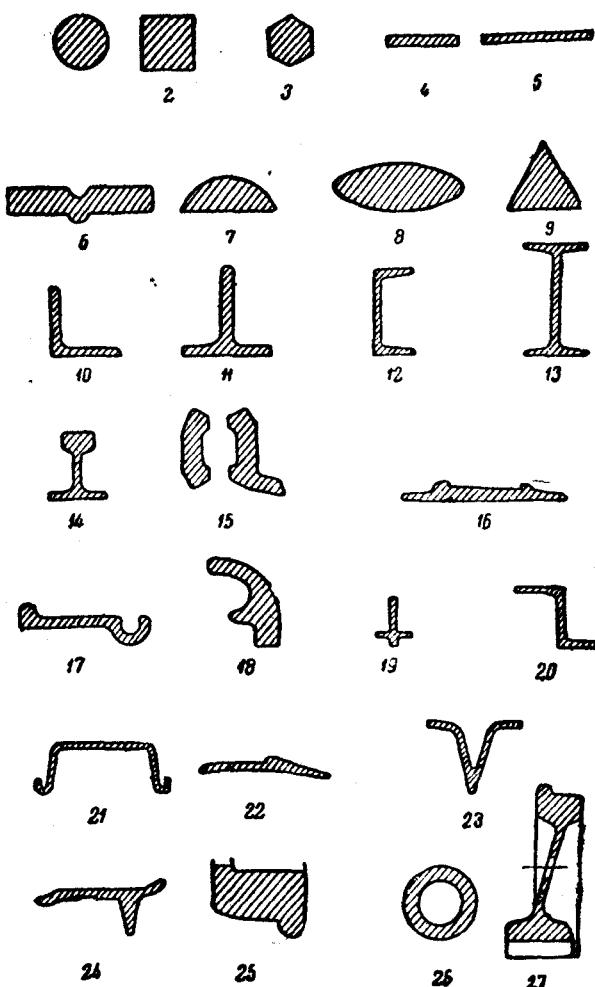


圖 2 軋材截面形狀

1—圓鋼；2—方鋼；3—六角鋼；4—扁鋼；5—薄板和屋面鐵皮；
6—槽形彈簧鋼；7—弓形鋼；8—橋圓鋼；9—三角鋼；10—等邊
角鋼；11—丁字梁；12—槽鋼；13—工字梁；14—鋼軌；15—鋼軌用
魚尾板；16—鋼軌用基板；17—汽車用的輪緣；18—弦環；19—窗架；
20—乙字鋼；21—鐵捲；22—車鋼；23—拖拉機爪板；24—拖拉機触
輪盤；25—輪轂；26—鋼管；27—車輪

所有复杂的異型鋼材，如：汽車用輪
緣，水力構造物用的鉸樁等，都是特种型
鋼軋材。

板鋼軋材包括：薄板（厚度为 0.20
—4 公厘，宽度在 2300 公厘以下），中
板和厚板（厚度为 4—60 公厘，宽度在
3000 公厘以下）；在某些情况下还 軋 制

厚度在 250—450 公厘以下
和宽度在 4800 公厘以下的
鋼板（如造船甲板）；万能
鋼—在所謂万能式軋鋼机上
軋制出的寬扁鋼（厚度为 4
—60 公厘，宽度在 1500 公
厘以下）。

钢管，輪轂和車輪皆系
个别种类的軋材，而且是用
特殊軋鋼机軋制的（關於这
种軋鋼机我們不在这里敘述）。

为了用軋制方法获得各
种型鋼，甚至是極其复杂的
軋材起見，在軋鋼机的軋輥
上应車有相应形狀的軋槽。

获得型鋼，首先是从初
軋机（或扁鋼坯軋机）上軋
制大尺寸的鋼錠开始，例如：
現代平爐車間澆鑄的鋼
錠，其重量为 5—16 吨，高
度到 2.3 公尺，截面达 1300×800 公厘。
軋制后，成品鋼材（鋼軌，鋼梁，鋼板等）
的横截面是相当小的，所以
要得到需要尺寸和形狀的鋼
材，鋼錠就必須在軋輥內軋
制数道，而先要軋出方形或
長方形截面鋼坯。这种鋼坯
是繼續軋制和获得成品鋼材
的原料。

用来軋制鋼板和其他大部分長方形截
面鋼材的軋輥，它的輥身是一个光面的圓
筒。金屬每軋过一道后，軋輥便随即相互
靠近（連續式軋鋼机軋制的情况例外）。
軋制型鋼的軋輥輥身上，車有很多深槽—
軋槽，此軋槽当一軋輥安於另一軋輥之上
时構成一个孔型，且其形狀漸漸接近於成

品鋼材的形狀。軋輥孔型的尺寸和形狀是用一定方法來計算的，但需考慮到每道的可能壓下量和金屬充滿整個孔型的情況。

根據所軋鋼材和原鋼坯的形狀，軋輥孔型的形狀是各式各樣的：長方形的，橢圓形的，方形的，菱形的，異形的。在軋鋼機工作機架中的軋輥兩面都安有導衛裝置，以保證金屬正確地進入並導出軋輥。

圖3表示三輥式型鋼軋機開坯機架的軋輥，制作此種軋輥的孔型是為獲得50公厘的鋼坯。各種軋鋼機的軋輥形狀和尺寸，將在後面敘述軋鋼機工作機架的構造時一一說明。

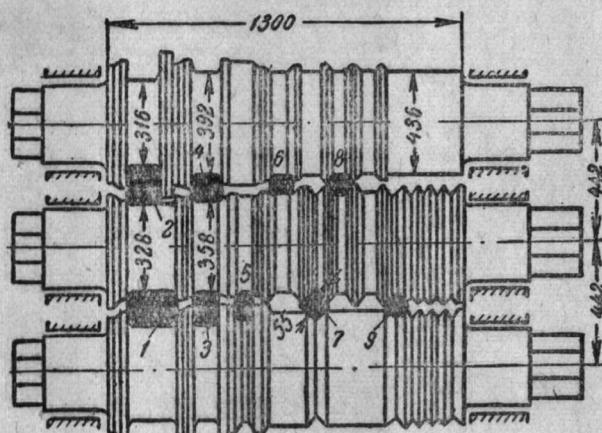


圖3 450 三輥式軋鋼機開坯機架孔型的佈置和尺寸

4. 軋鋼機的分類

所有軋鋼機可按下列三個主要特徵來分類：a) 按工作機架內軋輥的數量和佈置；b) 按軋鋼機工作機架的佈置；c) 按軋鋼機的用途。

a. 軋鋼機按工作機架內軋輥的數量和佈置的分類

根據工作機架內軋輥的數量和佈置，

軋鋼機可分為五大類：1) 二輥式軋鋼機；2) 三輥式軋鋼機；3) 四輥式軋鋼機；4) 多輥式軋鋼機；5) 万能式軋鋼機。每一類中，根據軋鋼機的構造和用途，又包括數種型式的軋鋼機。按上述特徵的分類列在圖4內。

二輥式軋鋼機

a. 上輥空轉式軋鋼機（圖5）。軋輥的旋轉方向是不變的（非可逆的），且金屬常從前面喂入。軋制後，金屬由後面轉送到前面，並繼續進行軋制。上軋輥之所以做成空轉的，是因為在使用所謂舊方法（板疊法：將零件彎曲和折疊成雙疊、

四疊與八疊的）熱軋薄板時這樣的構造能保證兩個軋輥（有時直徑不相同）的圓週速度平穩，因为空轉的軋輥只靠其本身和零件發生的摩擦力來旋轉，其旋轉的速度是零件在軋制時傳給它的。這種軋鋼機的生產能力較低，機械化程度較差，它主要在舊工廠內使用：現在，只有當車間生產規模不大時，才安裝這種型式的軋鋼機。

b. 有兩個傳動軋輥的二輥非可逆式軋鋼機。這種軋鋼機已得到廣泛的使用，如連續式軋鋼機（用於軋制鋼坯、線材、薄扁鋼與薄板），佈模式軋鋼機等（零件在這類軋鋼機每一機架內只朝同一方向通過一道）以及鋼板冷軋機。

c. 二輥可逆式軋鋼機（圖5）軋輥的旋轉方向是可變的，且零件在軋輥間往返軋制數次。這種型式的軋鋼機應用很廣，如初軋機，扁鋼坯軋機以及在某些情

况下使用的厚板轧机和轨梁轧机等。

1. 双二輥式（复二輥式）轧鋼机，其一个机架内有四个輥辊，并且这些輥辊和二輥式轧鋼机一样（圖5）都是成对地排列着。軋件向前时在一对輥辊之間轧

制，反回时则在另一对輥辊之間轧制。这类轧鋼机在旧工厂内作为型鋼轧机使用；由於調整复杂和生产能力低，現在很少制造这种型式的轧鋼机了。

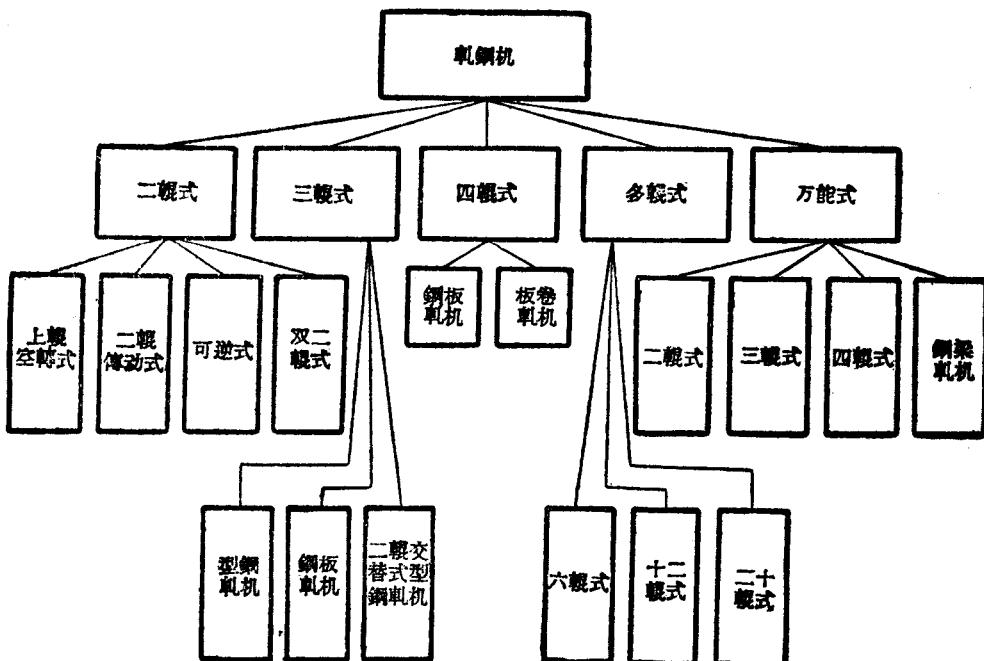


圖 4 軋鋼机按輥辊数量和佈置的分类

三輥式轧鋼机

a. 三輥式型鋼轧机（圖5）使用得很广泛，因为在这种轧鋼机輥辊上可以佈置的孔型比二輥式轧鋼机輥辊上的孔型多。軋件向前时，在中輥和下輥間通过，反回时则在中輥和上輥間通过。为了升起軋件並把它喂入中輥和上輥之間，在轧鋼机前面（有时也在后面）設有搖摆式升降台。

6. 三輥式钢板轧机（圖5）作为轧制長帶形厚板与中板的單机架轧鋼机使用，其工作原則与三輥式型鋼轧机相同。中輥輥的直徑較小，並不用联接軸来傳动；輥

制时中輥时而和上輥相貼，时而和下輥相貼，而且由上下二輥辊来带动。这种轧鋼机的生产能力不大，所以現在很少制造这种型式的轧鋼机。

b. 二輥交替式型鋼轧机（圖6）由三輥式齒輪机架傳动；但在同一机列的每个工作机架中，只安装兩個輥辊（二輥式机架）。在第一座机架內的傳动輥辊只是中輥和下輥，第二座机架內只是上輥和中輥，以此类推。在每座机架中都安有联接軸以代替上輥和下輥，并傳动下一座机架中相应的輥辊。此种型式的轧鋼机在生产能力不大的情况下，作为型鋼轧机与線材轧机使用。

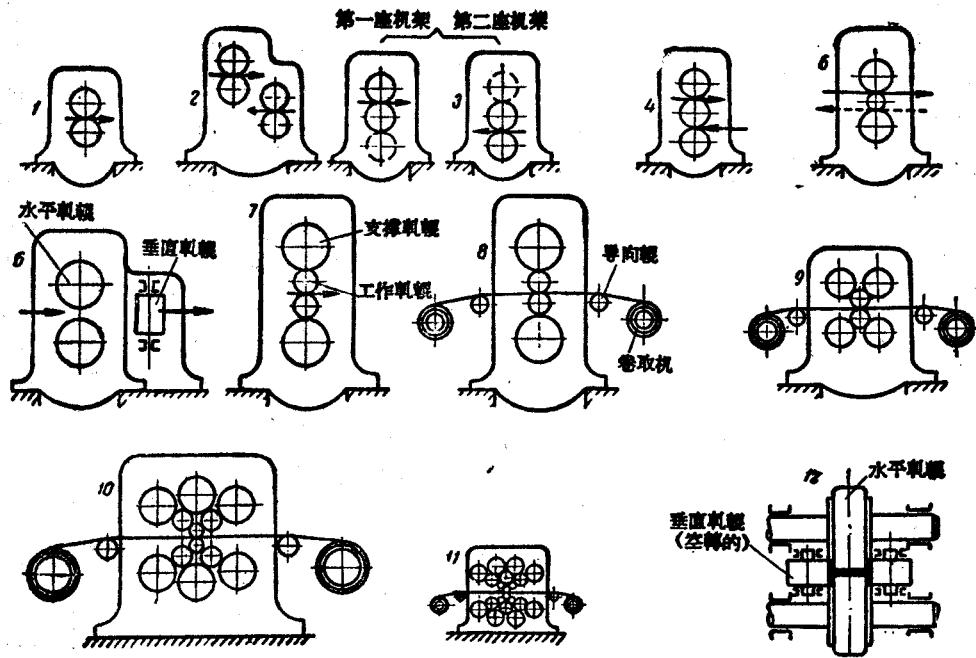


圖 5 軋輥在軋鋼機工作機架內的佈置

1—二輥式軋鋼機；2—双二輥式軋鋼機（復二輥式）；3—二輥交替式軋鋼機；4—三輥式型鋼軋機；
5—三輥式鋼板軋機；6—二輥萬能式軋鋼機；7—四輥式軋鋼機；8—四輥式軋鋼機（可逆的）；9—六
輥式軋鋼機；10—十二輥式軋鋼機；11—二十輥式軋鋼機；12—萬能式鋼梁軋機的軋輥佈置圖

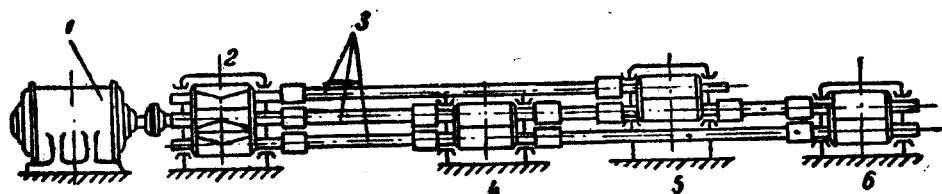


圖 6 二輥交替式型鋼軋機主機列簡圖

1—主电动机；2—齿輪机架；3—联接轴；4—第一座机架；5—第二座机架；6—第三座机架

四輥式軋鋼機

軋鋼機工作機架（圖 5）有四个上下裝置的軋輥：兩個直徑較小的工作軋輥（中間的）和兩個直徑較大的支撐軋輥（最上面的和最下面的）。支撐軋輥的用途是承受軋制時的壓力，並減少工作軋輥的彎曲。四輥式軋鋼機廣泛地用於軋制厚板、薄板、扁鋼以及裝甲鋼板。

a. 四輥式鋼板軋機作為非可逆式和可逆式軋鋼機使用，前者，軋件只朝一個方向通過軋輥，後者，軋件在一個機架中往返通過數道。

6. 四輥式軋鋼機（圖 5）作為非可逆式（熱軋和冷軋的連續式扁鋼軋機）和熱軋與冷軋扁鋼、鋼板的可逆式單機架軋鋼機使用。在冷軋連續式軋鋼機的前面設有拆卷機，而在後面則設有卷取機，以拉

萬能式轧钢机

有水平轧辊与垂直轧辊的轧钢机叫做万能式轧钢机。

a. 万能式轧钢机作为二辊可逆式轧钢机(例如扁钢坯轧机)与四辊式轧钢机(例如厚板轧机)以及三辊式轧钢机(中板轧机)使用。轧件在这种轧钢机上同时受到水平轧辊与垂直轧辊的压缩;后者保证钢板与扁钢坯获得光滑平整的侧边。垂直轧辊位于水平轧辊工作机架的一面(如图5所示)或两面。

b. 万能式钢梁轧机(图5)。万能式钢梁轧机与一般万能式轧钢机不同之处在于:它的垂直轧辊是空转的(非传动的),位于水平轧辊轴承的支架之间,并与水平轧辊在一个平面内。这种轧钢机专门轧制高大的(600—1000公厘),几乎是平行的宽边(300—400公厘)工字梁,供建筑厂房和桥梁等使用。高度在600公厘以下的工字梁也可在轧梁轧机上轧制,为此轧梁轧机具有一座备用的、可替换的万能式工作机架。

多辊式轧钢机

a. 六辊式轧钢机有两个工作轧辊与四个支撑轧辊,轧辊的布置如图5所示。由于工作机架本身的刚度较大和支撑轧辊弯曲较小,所以在这类轧钢机上能冷轧厚度公差较小的成卷薄扁钢和带钢。实际应用证明了,这类轧钢机并不优越于四辊式轧钢机;它的构造比较复杂,因此,没有得到广泛的使用。

6. 十二辊式轧钢机和二十辊式轧钢机(图5)仅在近几年来才被推广。因为轧辊的直径小(10—30公厘)和工作机架本身的刚度大,在这种轧钢机上能顺利地用高碳钢冷轧最薄的钢带卷(厚度5—50微米,宽度100—1000公厘,厚度的最小公差为1—5微米)。这类轧钢机的工作轧辊是非传动的(轧辊直径很小,实际上制成传动的是不可能的);它们支撑在第二排传动轧辊上,而第二排传动轧辊又支撑在一排支撑辊上,此种支撑辊沿着传动辊的长度有数个辅助支架。这样的系统保证着整个轧辊系统具有极大的刚度,并且实际上完全避免了工作轧辊的弯曲。

6. 轧钢机按工作机架的布置分类

根据工作机架的布置,轧钢机分为下列五大类:

1—线列式; 2—顺序排列式; 3—佈棋式; 4—半連續式; 5—連續式。轧钢机根据此种特征分类的图解见图7。

線列式轧钢机

線列式單机架轧钢机,按它的构造来说,是一种最简单的轧钢机,其主要机列的设备基本上和下述工作机架布置较复杂的轧钢机相同。这种轧钢机有一座工作机架和一个轧辊传动机架,此机架(在最普通的情况下)由联接轴、齿轮机架、减速器

(帶飛輪的或不帶飛輪的)、聯軸器與主電動機組成(圖8)。屬於這類軋鋼機的有二

輥式初輥機和扁鋼坯輥機，三輥式厚板輥機和萬能式輥鋼機。

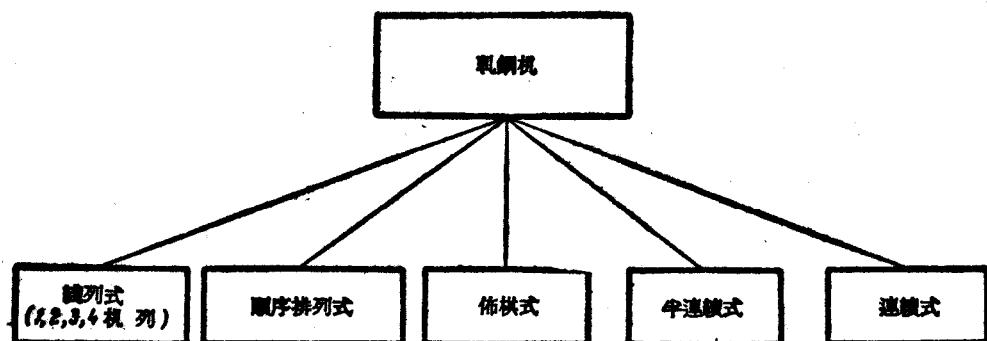


圖 7 軋鋼機按工作機架的佈置分類

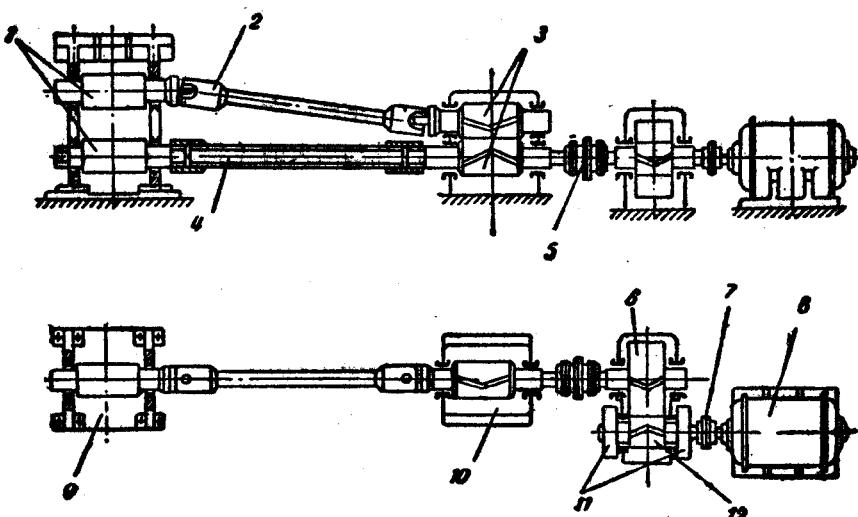


圖 8 單機架軋鋼機簡圖

1—工作輥；2—萬能聯接軸；3—齒輪軸；4—梅花頭聯接軸；5—主聯軸器；
6—減速器；7—馬達聯軸器；8—主電動機；9—工作機架；10—齒輪機架；
11—飛輪；12—齒輪

線列式多機架軋鋼機(圖9a,b)。這類
軋鋼機的工作機架排成一列、兩列、三列
與三列以上，而且每一機列都有自己的單
獨傳動裝置，有時兩三個機列由一個電動
機來傳動。線列式多機架軋鋼機作為線材
軋機、型鋼軋機、軌梁軋機與薄板軋機
(上輥是空轉的)使用。

順序排列式軋鋼機

軋件在順序排列式軋鋼機的每一機架
內只通過一道，因此這種軋鋼機的機架數
目應等於截面為 F 的鋼坯壓縮成截面為
 F_n 的成品時所必需的最大軋制道數。因為
軋件在每一機架中軋制後，其長度必將增

加，於是是由第一机架起到最后一机架止，其机架之间的距离显然亦应增加；随着轧件長度的增加，也相应地加大轧輥旋轉的

速度。为了縮短車間的長度和更好地利用車間面积起見，机架通常平行排成为几排，如排成兩排和三排（圖 10）。

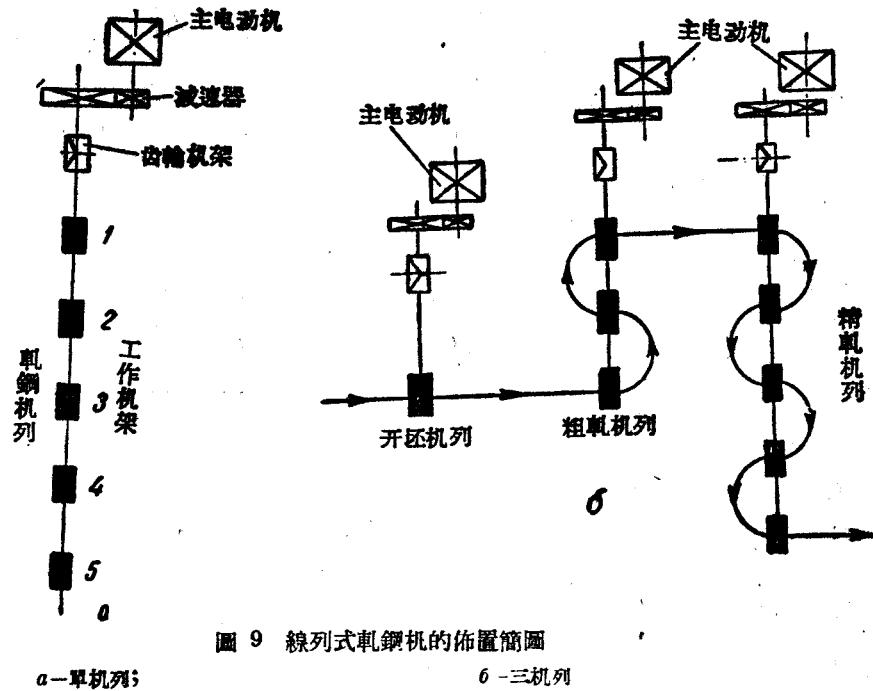


圖 9 線列式軋鋼機的佈置簡圖

a—單机列；

b—三机列

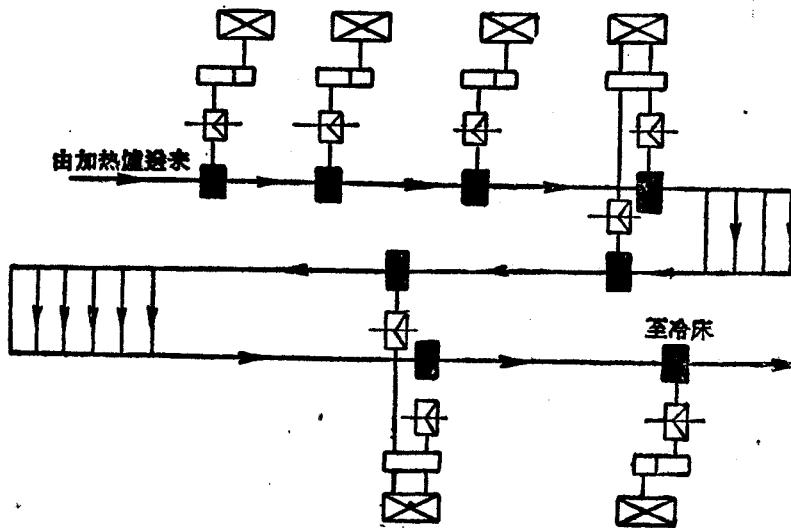


圖 10 机架順序佈置成三排的軋鋼机簡圖（越野式）

佈棋式轧鋼机

所謂佈棋式轧鋼机乃是由順序排列式轧鋼机演变而来的，此种轧鋼机最后几座

机架的佈置如同佈棋的次序（圖11）。

該类轧鋼机广泛地应用於型鋼产品的轧制，且具有高度的生产能力（每年30—60万吨）。

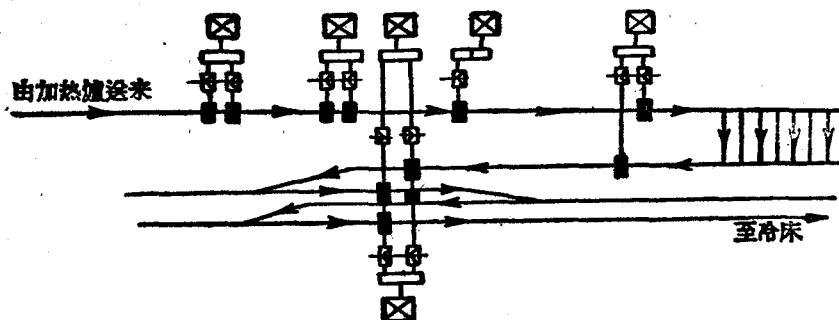


圖 11 佈棋式轧鋼机簡圖

半連續式轧鋼机

半連續式轧鋼机（圖12）由兩組机架組成：連續式机組与線列式或順序排列式机組。軋件在其中一組內連續地进行轧制，即軋件同时可在兩座、三座和三座以上的机架內轧制。在另一組內，按上述原則

（線列式或順序排列式轧鋼机）进行轧制。半連續式轧鋼机用來：a) 軋制小型鋼材和線材（粗轧机組是連續式的）；在線列式精轧机組內，線材只在机架間具有活套（петля）情况下进行轧制；b) 軋制扁钢（精轧机組是連續式的）。

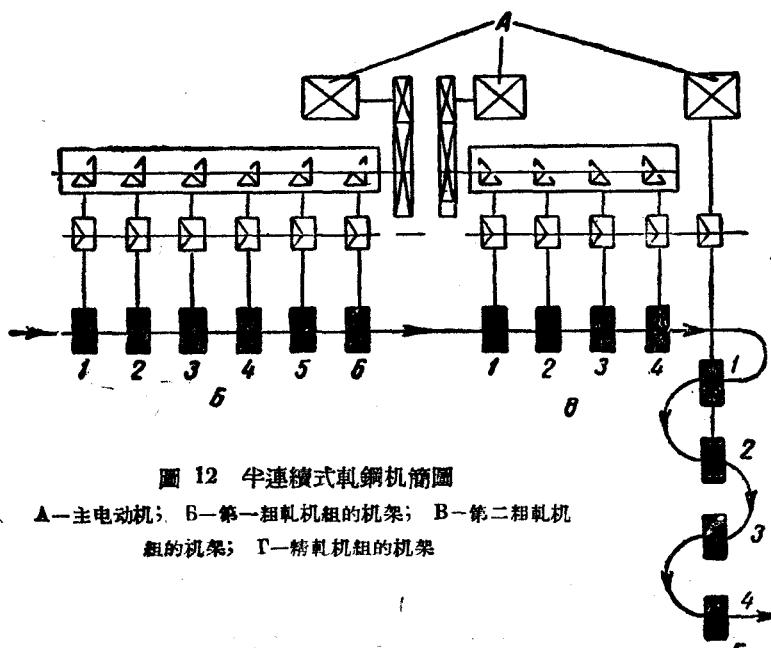


圖 12 半連續式轧鋼机簡圖

A—主电动机；B—第一粗轧机組的机架；C—第二粗轧机組的机架；D—精轧机組的机架

連續式軋鋼機

連續式軋鋼機（圖13）在構造方面是所有上述各種軋鋼機的繼續發展。軋制時軋件同時位於數個機架內，因此機架內軋輥的轉速應這樣調整和選擇，即在單位時間內要使金屬通過任一機架的數量為一常數：

$$F_1v_1 = F_2v_2 = \dots = F_nv_n = \text{常数},$$

式中 F_1, F_2, \dots, F_n ——由第一、第二…與最後一機架軋出時的金屬橫截面；

v_1, v_2, v_n ——軋件由這些機架的軋輥中軋出時的速度。

軋制扁鋼和線材，即軋制簡單型鋼時，允許軋輥的轉速有某些差異；此時扁鋼或線材所生成不大的活套，由特種拉輥支持。在軋制較複雜的產品（角鋼、槽鋼等）時，在機架之間是不許出現活套的，所以用於軋制異型鋼材的連續式軋鋼機需要有複雜而正確的調整速度（此類軋鋼機目前還不能製造）。

連續式軋鋼機生產能力極高，目前作為鋼坯軋機、鋼板軋機（扁鋼、帶鋼）、線材軋機、鋼板卷與鐵皮卷的冷軋機使用。

這種軋鋼機的軋輥或是集體傳動（數個機架由一個減速器傳動）或是單獨傳動（圖13）。

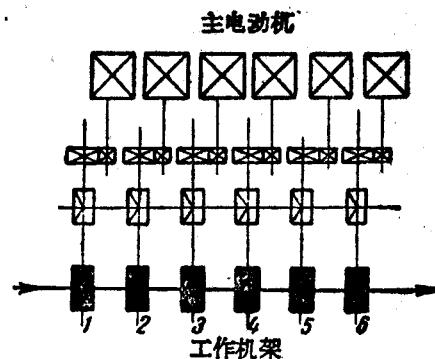


圖 13 連續式軋鋼機的簡圖

B. 軋鋼機按用途分類

軋鋼機按用途（即按產品的種類）可分為下列幾類：

1. 热軋機：開坯機、鋼坯軋機、軋梁軋機、大型軋鋼機、中型軋鋼機、小型軋鋼機、線材軋機、厚板軋機、中板軋機、薄板軋機、寬扁鋼軋機、帶鋼和焊接管坯軋機（管坯軋機）。

2. 冷軋機：鋼板軋機，鐵皮軋機和薄帶鋼軋機。

各類主要軋鋼機的規格列於表 1。

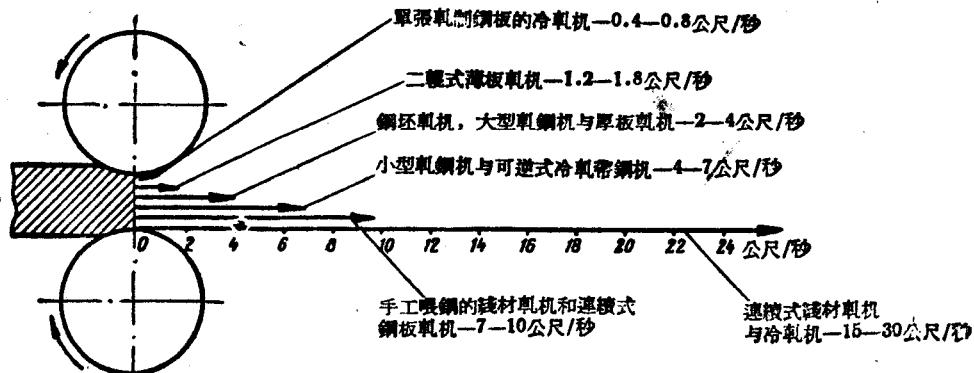


圖 14 各種軋鋼機最後機架的軋制速度