

湖南省电力工业局中心試驗所編



电力变压器試驗

水利电力出版社

出版者

电气设备的试验是保证安全运行的重要条件之一。目前，大批新的电气设备投入了运行，并且还有更多的设备将陆续投入运行；从事电力工业的工作人员认队伍，也将随着设备的增加而扩大。但在以前的出版物中，却找不到一套完整的有关试验方法的参考资料，以致使现场工作人员因资料零散而感到工作不便，新参加工作的人员更因缺乏参考读物而使工作难以开展。

湖南省电力工业局中心试验所于1958年编制了一套较完整的电气设备的试验方法资料，虽然内容有些地区局限性，但因包括了各主要电气设备的试验方法，所以对其他各省和自治区的中小型电厂和供电单位来说，仍有参考价值。出版者从湖南省电力工业局中心试验所的资料中选择了数册公开出版，希望能对中小型电厂和供电单位有所帮助。出版的资料名称列下：

- (1) 电力变压器试验；(2) 油开关试验；(3) 接地电阻试验；(4) 阀型避雷器试验。

目 录

第一章 变压器特性試驗	3
第一节 变压器极性試驗	3
第二节 变压器組別試驗	6
第三节 变压器变压比的測量	15
第四节 变压器开路試驗	19
第五节 变压器短路試驗	23
第二章 变压器絕緣試驗	28
第一节 線捲歐姆电阻和分接头轉換开关接触电阻的測量	28
第二节 变压器絕緣播表試驗	31
第三节 变压器泄漏电流試驗	33
第四节 变压器介質損失試驗	36
第五节 变压器电容比試驗	41
第六节 变压器工頻耐压試驗	49

第一章 变压器特性試驗

第一节 变压器极性試驗

一、极性的意义

变压器的极性决定于一次綫卷和二次綫卷的繞法和端头的标号，图1-1可以說明这問題。

如变压器上面的綫卷是一次綫卷，而下面的是二次綫卷，两个綫卷为同一方向繞線，上部端头用字母A和 a 表示，綫卷末端用X和 x 表示。因为变压器的两个綫卷繞在同一个鐵梗上，被同样的主磁通穿过，因此两綫卷內所感应的电势，对于这两綫卷的端头來說，在任何瞬时都具有相同的方向，我們叫它为同极性也可叫它为减极性。对应如此，一次电压 U_1 和折算到一次的二次电压 U_2 同相，用向量 OA 和 Oa 来表示。

如果变压器的一次綫卷和二次綫卷以相反方向繞線，但仍然保持图A的端头标记，则对一次和二次的端头来说，电压 U_1 和 U_2 的方向相反，我們叫它加极性， U_1 和 U_2 的向量图如C所示。

如果綫卷繞法仍象图A一样保持不变，而改变二次綫卷的注字，则一次电压方向与二次电压方向是不一致的。即改变为

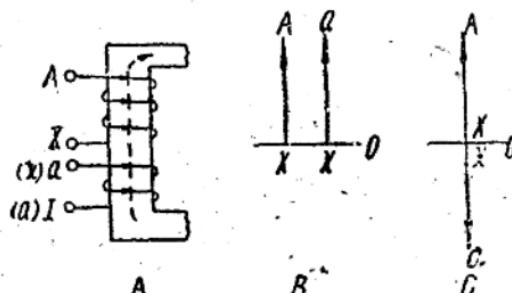


图 1-1 变压器极性示意图

加极性了。因此，极性与繞綫的方向和端头的标号有关。

有一个变压器如图 1-2 接綫，設其变压比为 1，当用导綫把 A 与 a 联在一起后，则接在 X 与 x 间的电压表之指示一定是零；如果将 X 与 x 联接起来，则 A 与 a 之間的电压也将为零。这就說明了 A 和 a ，与 X 和 x 之間的电压是互相抵消的。我們說它的极性是相減的。

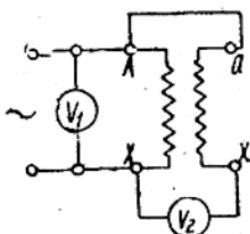


图 1-2 結綫举例

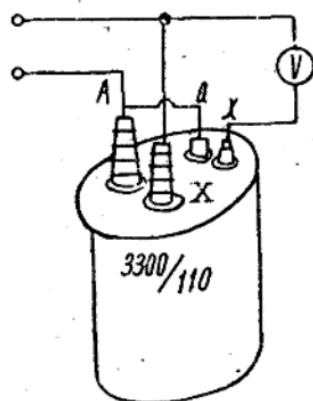


图 1-3 变压器极性試驗結綫图

如果变压器之变压比不为 1，如图 1-3 所示，是一台 3300/110 伏的变压器，则将 A 和 a 相联之后，而在 AX 间加以 220 伏电压，若 A 和 a 的极性相同，接在 X 和 x 间的电压表

$$\text{指示: } 220 - \frac{110}{3300} \times 220 = 212.7 \text{ 伏, 我們叫这为减极性。}$$

如果 A 和 a 极性是相反的，那么 X 和 x 间的电压就是 $220 + \frac{110}{3300} \times 220 = 227.3$ 伏，我們叫这为加极性。

二、試驗目的

因为变压器的綫卷一次側与二次側之間存在着极性的关系，因而若有数个变压器在一起运用时，不論是連成串联或是

联成并联，均須知道其极性，因为只有相同的极性才可能得到正确的运用。

三、测量方法

测量极性的方法有直流法与交流法两种。直流法可用一个1.5伏或是3伏的干电池与一个直流电压表或电流表即可进行测量，交流法则須有一个低压交流电源和两个交流电压表才能試驗。

1. 直流法

用一个1.5~3伏之干电池接在变压器的高压端子上，再在变压器二次綫卷端子上連接一个直流电压表或是电流表，試驗时觀察当开关合上或拉开时表計指針的摆动方向。其极性可用图 1-4 来輔助說明。

如按照A图接綫，将干电池之“+”极接在变压器一次側 A 端子上，“-”极接到X端子上，而电压表之“+”端又接在二次側 α 端子上，“-”端接到二次側之 α' 端子上，当合上电源开关的瞬间，若电压表之指針倒向零刻度的右方，而拉掉电源时，则电压表之指針倒向零刻度的左方时，则变压器是减极性。

若同样按照上面所述之結綫但当电源开关合上时，电压表指針倒向零刻度的左边，而拉开电源时，电压表之指針倒向零刻度的右方时，那末变压器是加极性。标有相同記号之端子，为极性相同的端子。

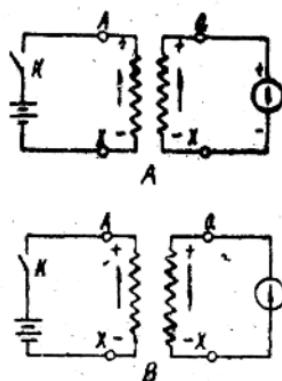


图 1-4 用直流法檢查極性

运用直流法来試驗时，最好選擇零位在中間的表針，而結綫时，干电池的“+”“-”与直流表之“+”“-”連接一致，以便判断結果。进行試驗时，須反复操作數次，以免发生因表計指針摆动很快，一时看不清楚而得出不正确的結果来；另外，操作人員应注意，即是在拉合閘的瞬間，不要接触被測量綫卷的端头，以防触电。

2. 交流法

有时，在現場一时得不到干电池与适合的直流电压表，或者用直流法試驗很难判断結果时，我們可以用現場易得的交流电源来进行测量，即把变压器一次側的A端与二次側的a端用一导綫联結起来，再在高压側加电源，然后用两个电压表来测量电压，一表測量一次側通入电压，一表測量其 X_a 間电压。結綫圖如图1-2。加入电压后两个电压表測得之值：若是 $U_1 > U_2$ ，則表示被試变压器的极性为減极性；若 $U_1 < U_2$ ，則表示被試变压器的极性为加极性。

一般在现场多采用直流表，但用交流法測要比直流來得可靠。而具体运用那种方法較好，須根据現場的条件与情况来选择。

应当指出，在变压比較大的情况下，如 $K = 20$ 以上时，采用交流法很难得到明显的結果，因此时 U_1 和 U_2 的差別很小，特別在电源不稳定及仪表的准确度不高的場合下，結果是很难判断的。

第二节 变压器組別試驗

一、組別的意義

对三相变压器來說，由于变压器是由三个一次綫卷和二次綫卷組成的，而一次綫卷与二次綫卷間电压或是电流存在着相

角差，因此就有組別之分。二次對一次線电压的相位差決定于：線卷的繞線方式、線卷端頭的標記方式和三相變壓器的結綫方式，根據這些方式的改變，而有不同的組別。

例如，有一台變壓器的一次線卷與二次線卷的繞法相同，線卷的端頭標記也是一樣，而一次與二次結綫均為星形，如圖1-5所示。

假定一次的線電壓和相電壓均是對稱的，則因為二次線卷的情形與一次線卷的情形完全相同，因而二次線電壓三角形 abc 和二次相電壓星形 oa 、 ob 、 oc 在相位上分別與一次線電壓三角形 ABC 和相電壓星形 OA 、 OB 、 OC 相重合，如圖1-6所示，二次線電壓對一次線電壓的相位差為零。我們叫這種變壓器為12組別。

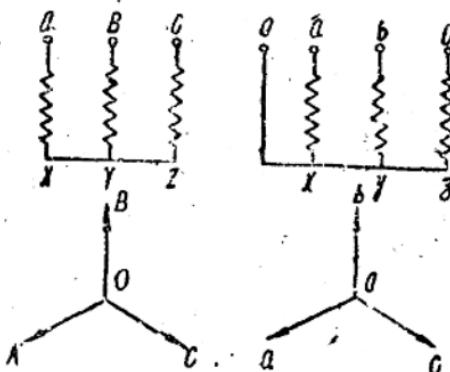


圖1-5 星形結綫圖例

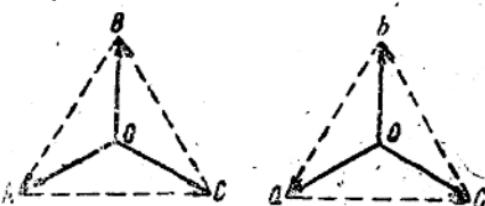


圖1-6 Y/Y-12型變壓器的電壓向量圖

如上述Y/Y-12型的變壓器，只是將二次線卷的纏繞方向改變，這樣，二次線電壓三角形，對一次線電壓三角形就須翻轉 180° ，因此組別也就不同了，稱這種變壓器為Y/Y-6型結綫。

變壓器共分十二組，其中六組是雙數，六組是單數，凡是第一次線卷與第二次線卷的結綫不一致的，則屬於單數組，它包括

1、3、5、7、9、11六个組別，凡是一次綫卷与二次綫卷的結綫联接完全相同时，都属于双数組，它包括2、4、6、8、10、12六个組別。

我們用时钟的盘度來說明变压器的組別，时钟盘上有两个指針和12格，一个圆周的角度是 360° ，每一格就代表 $360^\circ \times \frac{1}{12}$ ，



图 1-7 用时钟盘度来表示变压器組別

即是 30° 。如12和5之間相差为 $30^\circ \times 5 = 150^\circ$ 。角度均按順时針方向，并以12点作为基数来計算。如图 1-7 所示的組別是 11。

計算組別时，以钟表上的分針(长針)代表一次側电压方向，并固定在12位置上，而以时針(短針)代表二次电压的向量，根据一、二次的相角差別划出时針的方向，所指之钟点数即为該結綫組的組別。

二、試驗目的

如有數台变压器須进行并列运行，则这些变压器的組別必須一致。試驗就是为了識別变压器的組別。

三、試驗方法

試驗方法有用直流表法、兩交流电压表法及力率表法三种。

1. 直流表法

将一低压直流电源加入变压器一次側的任意两相中，然后在二次側测量 ab 、 bc 、 ac 中的电流方向，利用所测得之方向来判別其組別。如图 1-8 所示之变压器为 Y/Y—12 組。在高压側

AB 相加以一直流电源，則在 A 相与 B 相的鐵梗上就产生一磁通，此磁通方向如图中虛線所示，电流方向如图中表計箭头表示，則在二次側 ab 間的电流表之指針应为“+”方向摆动，而接在 bc 之間的电流表根据电流的方向，则表之指針应向“-”摆，而 ac 之間表的指針应向“+”摆，然后又将电池接于 BC 相間，同理，在二次側 ab 間可測得指針向“-”摆， bc 間之指針向“+”摆，而 ac 之間表也是向“+”摆，又将电池接入 AC 側，同样可測得 ab 及 bc 、 ac 之間連接的表均为“+”。根据这种情况，即可判断为 12 組。

現将变压器常用組別所測量之“+”“-”情况列成表 1-1，测量时可将实测得情况与表 1-1 对照即可知道被測变压器的組別。

2. 交流表法

交流表法又叫双电压表法。結綫圖如图 1-9。

操作步驟：首先将变压器之高压側 A 端与低压側 a 端相連接，然后在变压器之高压側通适当低压电源，之后用两个电压表按照表 1-2 要求測量电压。

然后根据所測得之数值，繪制成向量图，根据繪出之向量图，再来确定其結綫組別。

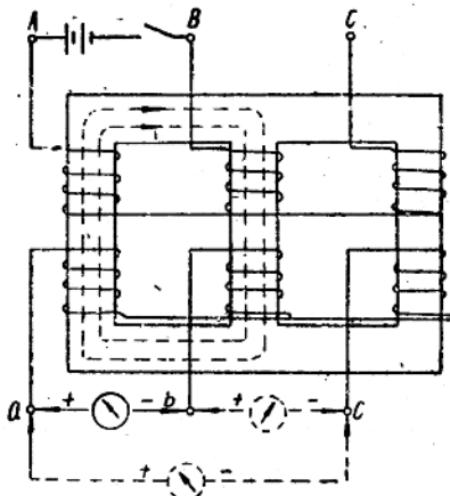


图 1-8 用直流表法檢查組別

表 1-1 变压器组别与极性的规律

组 别	一次通电相别			组 别	一次通电相别			二次测得值		
	+	-			+	-		a b	b c	a c
第1组	A B A	B C C	+ 0 +	- + 0	0 + +	+	-	- 0 -	+ - 0	0 - +
第2组	A B A	B C C	+ ++ +	- + -	- + +	*	-	- - -	+ - +	+ - -
第3组	A B A	B C C	0 + +	- 0 -	- + 0	0	-	0 - -	+ 0 +	+ - 0
第4组	A B A	B C C	- + +	+	- - -	*	-	- - -	+ + +	+ - +
第5组	A E A	B C C	- + 0	0 - -	- 0 -	0	-	+	- 0 -	0 + +
第6组	A B A	B C C	- + -	*	+ - -	*	-	- - -	+ - +	+ - +
第7组										
第8组										
第9组										
第10组										
第11组										
第12组										

注：有*的符号不是大数。

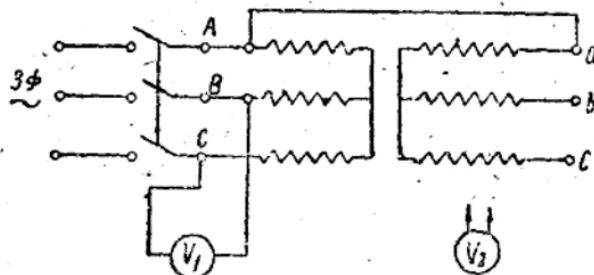


图 1-9 用交流表法检查组别

表 1-2

变压器端子间的电压

端子位置	AB	BC	AC	Cb	Ba	Bb	Ca
电 压 (伏)							

繪制向量图：

(1) 先将所测得的 AB 、 BC 和 AC 电压繪成一个三角形 ABC 。

(2) 因为高压侧 A 端子与低压侧 a 端子相连，则 A 与 a 相重合在一点上。

(3) 再以 B 为圆心， Bb 之数值(以适当的比例)为半径，作一圆弧，又以 C 点为圆心， Cb 之测得数值为半径作一圆弧，此两弧相交于 b 点。

(4) 以 B 为圆心， Bc 所测得值为半径，作一弧，然后又以 C 为圆心，测得之 Cc 数值为半径，作一弧，此两弧相交于 c 点。

(5) 将其 a 、 b 、 c 三点联結成一小三角形，即为二次侧三角形。

例如有一 Δ/Δ 接法的三相变压器，測得之数字如下：

端子位置	AB	BC	AC	Cb	Ba	Bb	Ca
电 压	215	215	214	200	198	184	184

作法：将 AB 、 BC 、 AC 电压数值以适当的比例划一三角形，并依正序方向标上 ABC (如图1-10)。

因 Aa 连联在一点上，故 A 与 a 相重合在一点上。

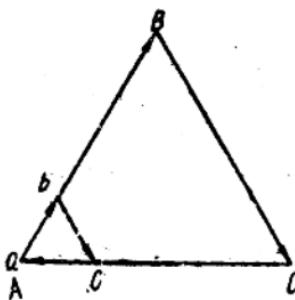


图 1-10 向量图举例
图 1-10 向量图举例 为正序方向 (即 ABC 順序須依逆時針回轉方向), 否則容易引起錯誤。

另外, 接綫組別也可根據測得之數值用直觀的方法來判斷。例如, 若測得之值為 $Bb = Bc = Cc < Cb$ 時, 則這台變壓器之組別為 11 組。

現將 12 個組別變壓器的各種接綫組別及向量圖與簡單之關係式列表 1-3。

表 1-3 變壓器各種組別和向量圖的關係式

組別	角差	可能結綫法	向量圖	關係式
1	30°	Δ / Δ		$Bb = Cc = Cb < Bo$
2	60°	Δ / Δ		$Bo > (Bb = Cc) > Cb$

按照上述作圖法, 求出 b 、 c 兩點, 然後連接 b 及 c 即得 abc 三角形。











由 ABC 及 abc 三角形可知 AB 與 ab 相重合, 故變壓器的接綫組別為 $\Delta/\Delta-12$ 。

但作圖時必須使相回轉的方向

續表

類別	角差	可能結構法	向量圖	關係式
3	90°	✗ Δ %		$Bc > (Bb = Cc) > Cb$
4	120°	✗ % Δ		$Bc > (Bb = Cc) > Cb$
5	150°	✗ %		$Bb = Cc = Bc > Cb$
6	180°	✗ Δ %		$Bb = Cc > Bc = Cb$
7	210°	✗ %		$Bb = Cb = Cc > Bc$

續表

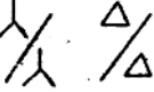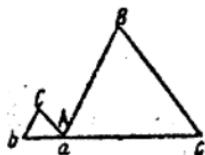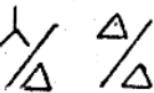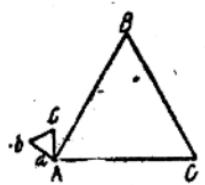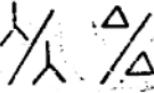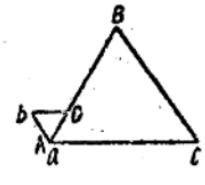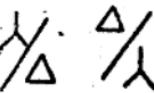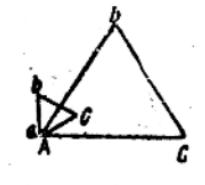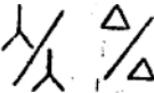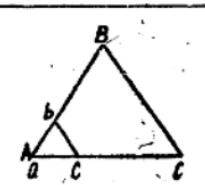組別	角差	可能結構法	向量圖	關係式
8	240°			$Ob > Bb = Cc > Ba$
9	270°			$Cb > Bb = Cc > Ba$
10	300°			$Ob > Bb = Cc > Ba$
11	220°			$Bb = Bc = Cc < Ob$
12	360°			$Bb = Cc < Ba = Ob$

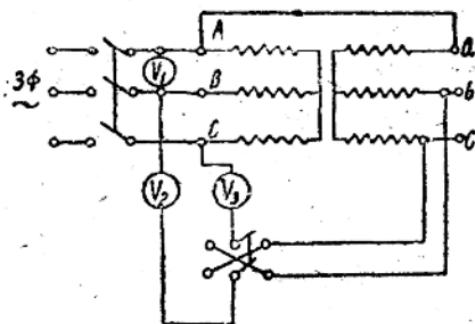


图 1-11 用有双投开关的交流表法
测组别

为了减少测量时的結綫手續與時間，运用交流法时可利用一个双头开关，利用它的轉換可測得高低压側所需要之电压数值。結綫如图 1-11 所示。

3. 力率表法

現場有力率表時，可用力率表來進行組別試驗，因为力率表能直接測量出相角來(其原理不在此敘述)。將變壓器之一次側電壓跨接于力率表的電壓端頭(如圖 1-12)，如電壓較表之額定電壓高時，可應用一電阻 R' 来降低電壓。力率表的電流端子則接變壓器之二次側。

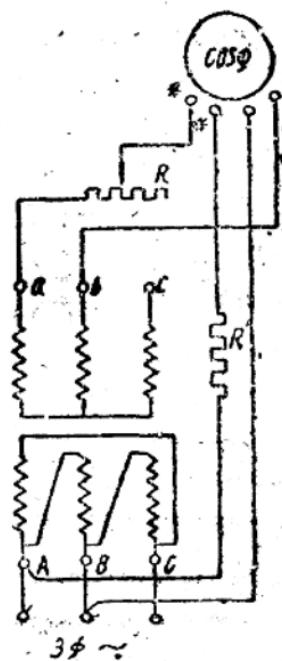


图 1-12 用力率表法
测组别

第三节 變壓器变压比的測量

一、測量变压比的目的及一般規定

变压比試驗是为了檢查變壓器的变压比和分接頭的位置，以及在故障后檢查變壓器繞卷是否有層間短路情況。

测量变压比时須使用准确度为0.5級的仪表，并在现场試驗时，选择电压表的度量，应尽可能使表針指示在表盘的后半部。

在接交試驗或变压器經大修后，均須測量变压比。如試驗只为檢查分接头的順序，則可用准确度較低的仪表进行。此时应注意分接头变换时变压比变动的稳定性，变压比的变更稳定說明分接头切換器装置良好，綫卷回路完整。

变压器典型規程規定，如变压器綫卷中心点已引出时，应先測量相电压的变压比，再測定綫間的电压比。

二、試 驗 方 法

在现场作变压比的測定試驗时，应根据现场的具体情况和设备条件(如試驗电源，被試驗变压器的变压比，及測量仪表等)进行，并要求尽可能达到上述的要求。变压比可在額定电压下进行測定，也可在較低的电压下进行。对于容量在560千伏安以下的变压器，使用电压不应低于变压器額定电压的10%，对于容量大于560千伏安的变压器允許采用更低的电压，但不得低于变压器額定电压的2%。

在现场測量变压器的变比时，可采用下列两个办法：

1. 将高压綫卷接于低压电源上，測其他各綫卷的电压。如图1-13A。

2. 将低压綫卷接于比其本身額定电压更低的电源上，經由表用变压器(不应低于0.5級)測量高压侧的电压。如图1-13B。

上述两种方法，在現場試驗时应按現場的条件进行，茲对两个实际情况举例說明如下。

(1) 在現場一般电源多为380伏，因此在現場試驗可以根据現場的条件，和上面两个基本接綫图进行試驗。图1-13B适用于变比較大的(如6600/380, 10000/380伏)配电变压器，在容