


鍛工革新者叢書

自由鍛的劳动組織和工作地組織。

鍛造工序的机械化

叶基莫夫著

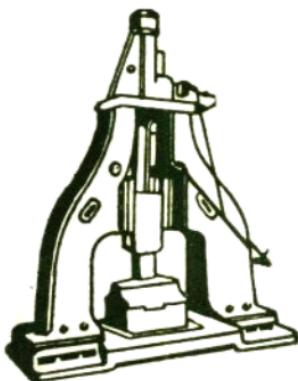

机械工业出版社

苏联 K. K. Екимов 著 ‘Организация труда и рабочего места кузнеца свободной ковки. Механизация кузнечных операций’ (ЛДНТП И ЛОНИТОМАШ 1954 年第一版)

* * *

著者：叶基莫夫 譯者：邵君真

NO. 1445

1957年10月第一版 1957年10月第一次印刷

787×1092¹/₃₂ 字数 28 千字 印张 1¹/₄ 001— 800 册

机械工业出版社(北京东交民巷 27 号)出版

机械工业出版社印刷厂印刷 新华书店发行

北京市書刊出版業營業
許可証出字第 008 号

统一書号 T15033·696
定 价 (9) 0.17 元

出 版 者 的 話

这套叢書是苏联列寧格勒科学技术推广所和机械制造科学普及协会列寧格勒分会編輯出版的。它循序漸進地敘述了鍛壓生产的理論基礎、工艺和組織問題，并介紹了这方面的新成就。为了帮助我国熟練鍛工和在鍛工車間从事工作的工長、初級技术人員充实和提高同自己工作有关的知識，我們决定把它翻譯出版。

这套叢書包括十九本小冊子：1. [鍛壓生产的發展]; 2. [鍛工的一般知識]; 3-4. [金屬壓力加工的理論基礎]; 5. [金屬在火焰爐中的加热]; 6. [金屬在电加热設備中的加热]; 7. [錘上自由鍛]; 8. [水压机自由鍛]; 9. [曲柄压床 鍛造]; 10. [自由鍛的劳动組織和工作地組織。鍛造工序的机械化]; 11. [錘上模鍛]; 12. [平鍛机上模鍛]; 13. [压床模鍛]; 14. [在專用机器上的模压工作]; 15. [模鍛工的劳动組織 和工作地組織。模鍛工序的机械化]; 16. [鍛模的使用和鍛模業務]; 17. [鍛件的質量檢查和預防廢品]; 18. [鍛工車間的計劃經濟]; 19. [鍛壓生产的安全技术和劳动保护]。

本書敘述錘鍛操作和水压机操作的机械化（包括运输設备、專用机械和工具），以及自由鍛时鍛工工作地的合理組織。

目 次

原序	3
一 锤鍛操作的机械化	4
1 金屬的裝爐和出爐及送它上錘砧用的运输設備和工具	4
2 锤鍛用的特殊机械和工具	12
3 鍛工小組在操作机械化方面的各種設備	20
二 自由锤鍛的劳动組織和工作地組織	22
三 水压机鍛造操作的机械化	28
1 水压机鍛造所用的运输設備和工具	28
2 水压机鍛造所用的机械和工具	29
四 水压机自由鍛造时鍛工工作地的組織	37

原序

苏联共产党第十九次代表大会决定必须在发展国民经济的第五个五年计划期间，基本上完成繁重工作的机械化，作为锻造生产进一步广泛机械化的基础。

锻工车间的工作是极其繁重的，这是由于各种锻造操作的机械化程度至今还不足够引起的。

自由锻造特点（同模锻比较）是锻造工人的技能起着很大的作用，并且机械化较少。因此，锻工和锻工助手都必须花费很繁重的体力劳动。

生产工艺的不断改进，必须同时发展机械化器具，并且从简单的工具改进成复杂的、效用较高的工具。

一些先进的工厂在锻造操作的机械化方面已经顺利地采用了各种机器和工具，使锻工小组的劳动量减轻，并且加快了锻造过程。

在机械化的同时，自由锻造工人的劳动组织和工作地组织，是锻造小组有高度生产率和优良产品的决定性因素，而且多半决定着技术的使用是否正确。

当锻造机械化、劳动组织和工作地组织等问题全盘解决后，才能得到最好的效果。

学习了生产革新者的经验以后，就会知道不只是引用复杂的机械化装置和机器（这种设备不是经常可能的）才能达到极大的效果，使用相当简单的工具（装置）也能得到同样的成绩，这样

簡單的工具往往可以由本厂或本車間自己的力量制成。

这一本小册子在某种程度上有着綜合先进經驗的目的，并且帮助生产革新者运用这些先进經驗来实现創造性的意志。

一 锤鍛操作的机械化

1 金属的裝爐和出爐及送它上锤砧用的 运输设备和工具

锻造所用的旋臂吊車和桥式吊車，不只是为了运输的目的，而且可以減輕锻造操作。这种吊車的特点是有加强的結構、緩冲器、防止吊車可能受到超負荷所用的自動制動開啓機構，以及其他的特点。

吊車和它的工具 为了自爐中装卸材料以及完成大多数的锻造操作，在爐子和鍛錘的旁边通常裝有旋臂吊車（手动的和电动的）。手动吊車的起重机构和小車行走机构都采用鏈条傳动，因此升降的速度極慢，这样就不能提高鍛工小組的劳动生产率，并且还得从助手中分出一人去操縱吊車。

旋臂吊車的电气化使自由鍛錘的操作大大地簡易，提高了鍛工小組的劳动生产率，并且提高了繁重操作的机械化程度。圖1是三个基本动作（起重、旋转和小車行走）完全电动的2吨旋臂锻造吊車的总圖。

根据列宁格勒基洛夫工厂的經驗，把手动旋臂吊車稍加改装以后，能使小車行走和起重机构得到部分机械化，这种改装工作

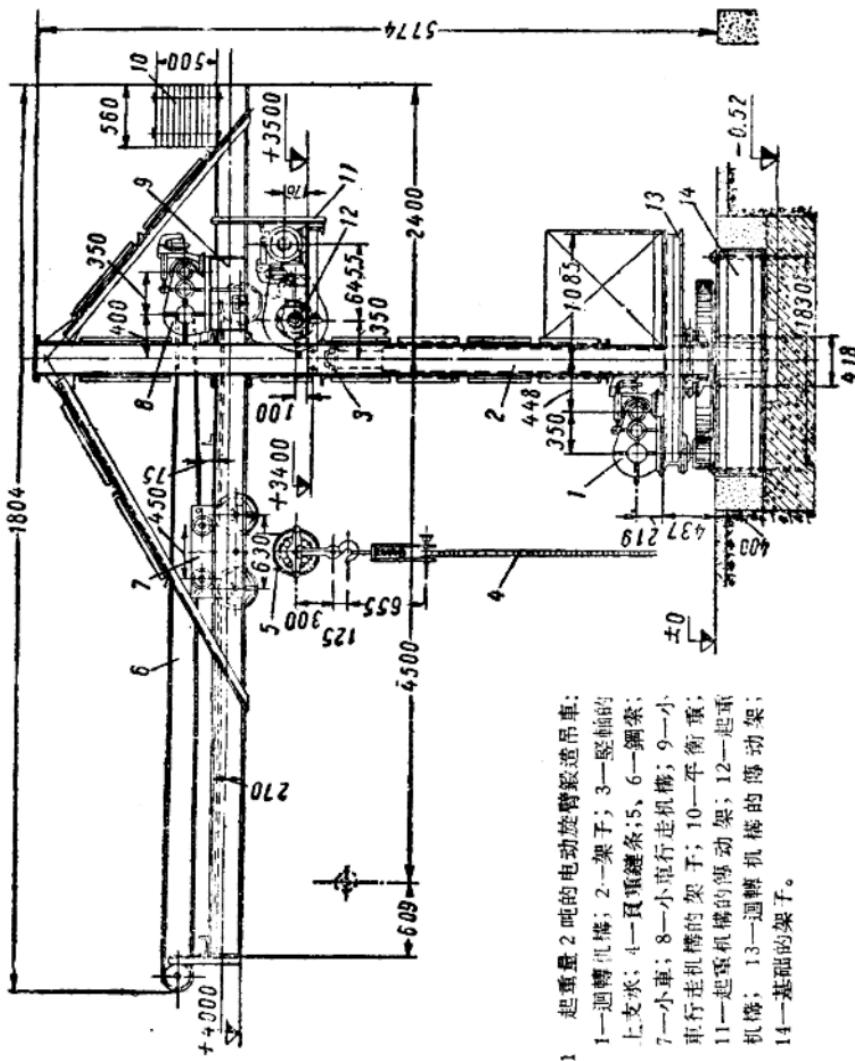


图1 起重量2吨的电动旋转臂架吊车：
 1—迴轉機構；2—架子；3—垂輪的
 上支承；4—貨物支承；5、6—鋼索；
 7—小車；8—一小車行走機構；9—小
 車行走機構的架子；10—平衡重；
 11—起重機架的傳動架；12—起重
 機械；13—迴轉機械的傳動架；
 14—基础的架子。

由鍛工車間修理站的力量就能完成。

除了旋臂吊車以外，自由鍛造車間還有橋式吊車，主要是用作運輸設備，並且在自由鍛錘操作時承擔裝爐和出爐工作。

有了吊車就有可能採用特殊的工具，大大地減輕自爐中裝卸材料和輸送加熱坯料到錘砧上的工作。這些工具多半是各種夾鉗、裝料叉、卡具、吊環、起重杆等等，在車間中都廣泛使用。在這些工具中有一種以本身重量夾牢坯料的起重夾鉗。

圖 2 是起重 5 吨坯料的夾鉗。吊環 1 挂在吊車上。拉杆 5 傳遞坯料的重量到環 1 和吊車的鏈條上。夾鉗用鉤子 6 和凸塊 13 保持著張開。凸塊 14 能使它保持最小的開口。鉗腳上焊上附塊以增大和坯料的接觸面積。

當夾鉗下降到坯料上，吊車的鏈條鬆馳後，鉤子 6 繼續向下，並脫開同凸塊 13 的接觸，然後把鉤子拉向一邊，再升起夾鉗就能抓住坯料。

根據起重夾鉗的作用原理，研究出最方便的直接把 200 公斤坯料裝進爐中的鉗形卡具的結構。這種工具的樣品示於圖 3；鍛件的重量經過兩根軸和裝在軸上的兩根杠杆傳遞到吊車的鏈

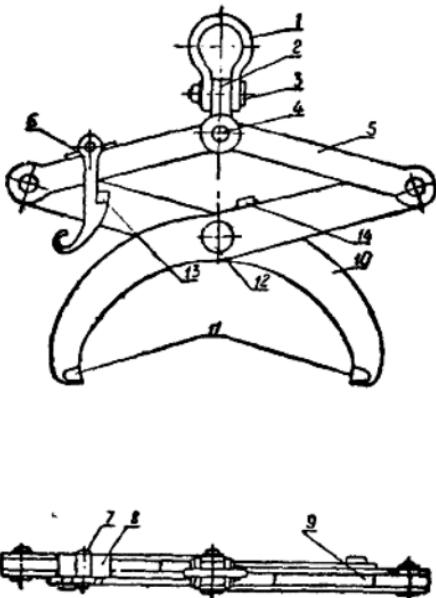


圖 2 起重夾鉗：

1、2、8—環圈；3、4、7、12—樞軸；
5—拉杆；6—鉤子；9—隔板；10—鉗；
11—附塊；13、14—凸塊。

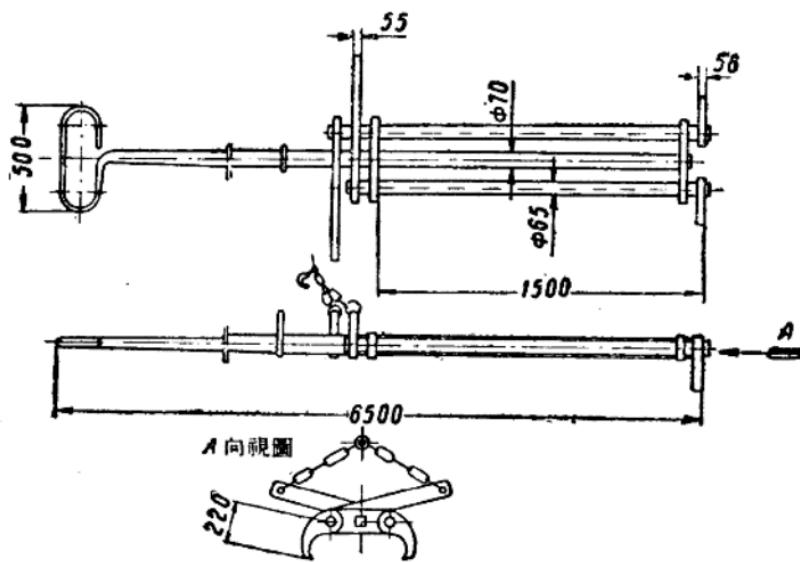


圖 3 裝卸重達200公斤的鋼塊和壓延鋼材的工具。

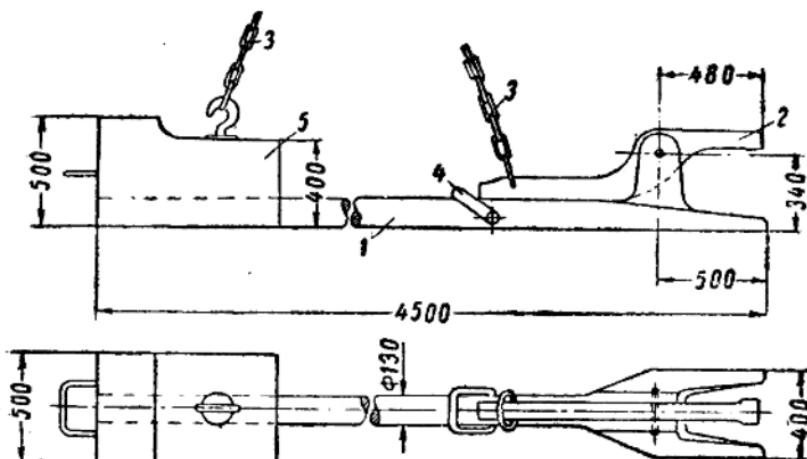


圖 4 裝坯料進鑄式爐中的叉式夾鉗。

条上。

重达 1.6 吨的坯料采用的叉式夹钳（图 4），由叉杆 1、卡具 2、平衡重 5、吊环 4 和链条 3 所组成。由于备有以链条拉力自动固定的、能调节平衡重位置的叉杆，叉式夹钳同现在应用着的一般装料夹钳比较起来，加速了夹料和装料的操作，也减轻了工人的劳动●。

室式炉除了使用普通式样的桥式吊车外，还采用结构特殊的桥式装料吊车。用这种装料吊车可进行下列操作：以抓握机构和夹钳摆动机构夹住坯料或锻件；使桥架行走、主小车行走、驾驶室回转等机构的工作配合起来把锻料送向炉子或自炉子送向锻锤（水压机）；用抓握机构和夹钳摆动机构放坯料到砧面上或把锻件从砧面上拿走。

这种类似的吊车通常可服务于几组锻造设备，保证它们有很高生产率的工作。为了完成上述的操作，装料吊车有下列几种动作：桥架沿锻锤跨间行走、主小车在桥架上行走、驾驶室连同夹钳和坯料一起绕垂直轴线回转、夹钳带坯料摆动、抓握坯料、下面的驾驶室升降、副小车沿桥架行走和副小车起重等。

图 5 是起重量 2/10 吨装料吊车主小车的总图。这种吊车有两台小车：主小车 2 吨，副小车 10 吨，行走在同一轨道上。

主小车由三部分组成：有小车行走机构和外竖架的基本架，有驾驶室升降机构的回转车架，悬在回转车架上的带有夹杆摆动机构和抓握机构的驾驶室。

装料吊车的抓握机构的简图见图 6。吊车的夹杆做成夹钳 5 的形式，在端部有卡具 6 和上凸块 7。用夹钳夹紧坯料时，用凸

● 乌拉尔奥尔忠尼启则重型机器厂，使用各种工具来抓握特征不同的坯料，它的作用原理都同图 4 所示的相似。

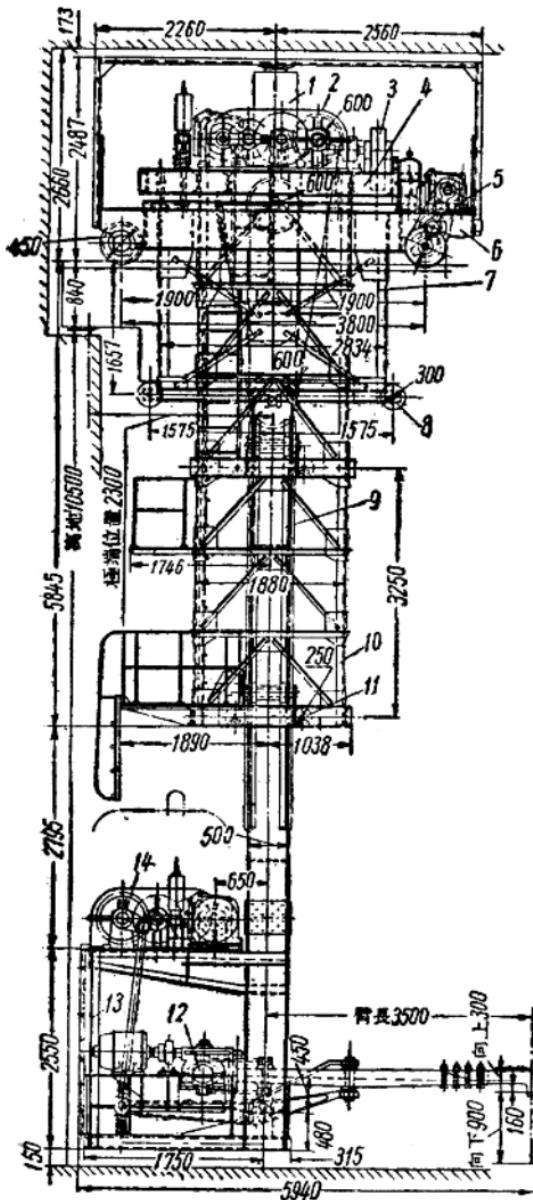


圖 5 2.10噸物料吊車小車的總局和主要部件：
 1—接電滑環；2—駕駛室提升機構；3—駕駛室迴轉機構；4—迴轉車架的機構；5—小車行
 走機構；6—基車架機架；7—堅架機架；8—保護裝輪；9—導輪；10—金屬構架；11—導
 行滾子；12—抓鬥機構；13—駕駛室；14—擺動機構。

塊固定着坯料，保証夾得很緊。夾鉗的前部時常同熱金屬接觸，所以做成可掉換的，用螺釘同杠杆 4 連接起來。杠杆支承在固定于擺架 8 中的樞軸 9 上，擺架 8 支持着整個抓握機構。杠杆的後端做成叉形 2，套于傳動

螺杆 11 上。蝸輪圈經過用彈簧 13 加壓的塑性摩擦離合器 12 同輪轂連接，蝸輪的輪轂 14 牢固地固定在有左向和右向螺紋的傳動螺杆上。

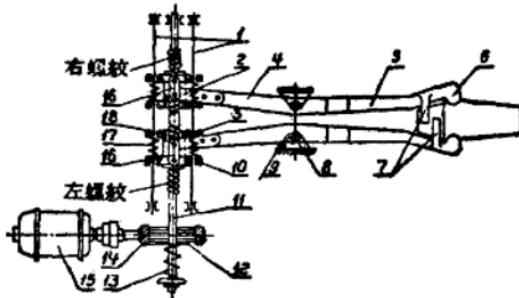


圖 6 2/10噸裝料吊車的抓握機構。

在螺杆的兩側裝有圓形導杆 1，套筒 3 和滑塊 10 套在導杆上，套筒和滑塊中間放彈簧 17，滑塊和叉 2 用環板 16 連接。當電動機 15 工作時，帶動着螺杆轉動，經過壓合在套筒內的螺母 18，使兩個套筒接近或分開。當壓緊夾鉗時，套筒 3 分開並壓向彈簧 17，彈簧 17 就經過滑塊 10 和環板，把壓力傳到鉗子上，使夾鉗夾緊。夾鉗的夾力大小決定于螺杆上的扭矩，依靠彈簧 13 的松緊程度，把離合器調節到所需的扭矩。當螺杆上的力矩超過了扭矩，離合器開始打滑，吊車司機就關上電動機。當電動機停止轉動時，由彈簧 17 保持夾鉗上有一定的夾力。

裝料機 裝爐、出爐及輸送熱金屬到鍛造設備最有效的方法是采用地上裝料機。裝料機的工作不受跨間橋式吊車的限制，在這一點上有利地不同于前述的裝料吊車。

地上裝料機有兩種形式：有軌的和無軌的。

第一種通常用于水壓機車間（見第三節說明），第二種起重量在 10 噸以下，用于錘鍛車間和水壓機車間的室式 加熱爐 和熱處

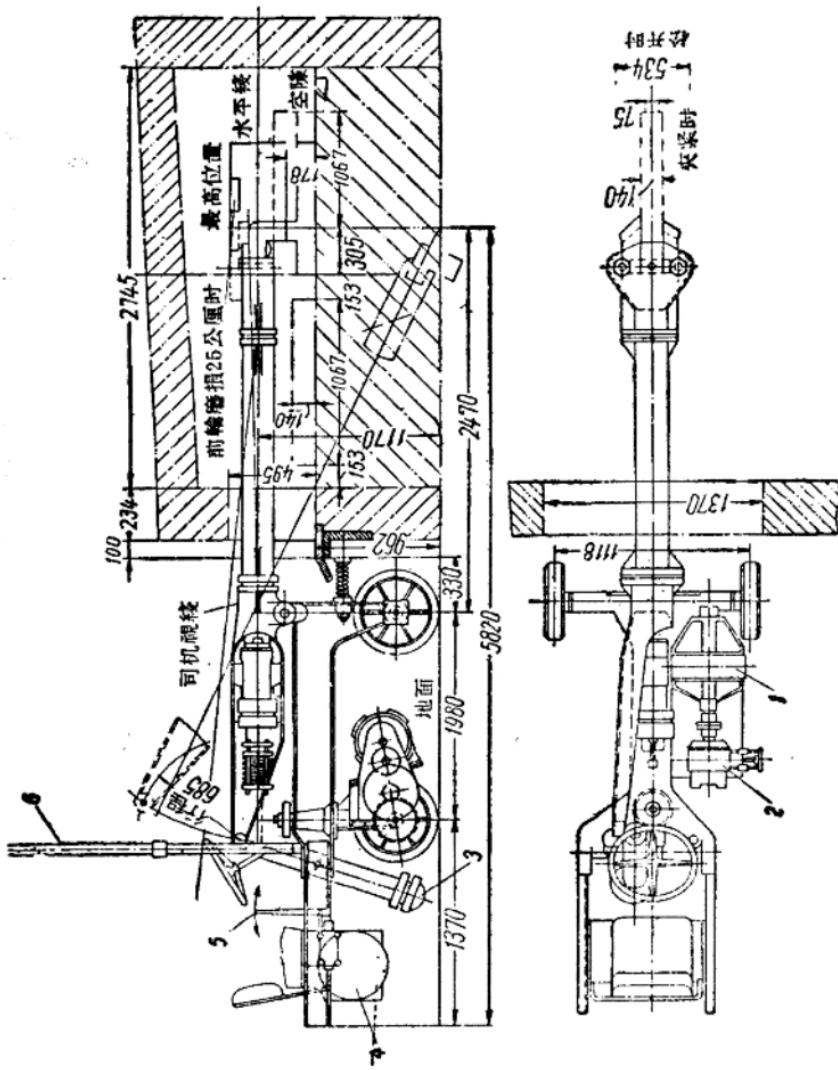


圖 7 無軌地上裝料機：
1—電動機；2—油泵；3—油缸；4—用腳操縱的控制器；5—操作手柄；6—拖鏈的桿杆。

理爐。

裝料机（圖7）的行走由7仟瓦的电动机驱动，在车间内以60公尺/分的速度行走，用1.5仟瓦的电动机升降钢块。钢块自地上提起并装入炉中的平均时间是60秒钟。机器有三个走轮，两个在前，后面一个是主动轮。可逆转的电动机用两个踏板操纵。电动机用软电缆进电，电缆固定在送电架的弹簧卷筒上，小车行走时，电缆被弹簧卷紧。有时也采用蓄电池供电。装料机行走很方便，而且容易就地转身。

2 錘鍛用的特殊机械和工具

提高鍛造工作的机械化程度，除了广泛采用旋臂吊車和桥式吊車外，必須尽量使用特殊机械和工具。


坯料繞着它的縱軸線翻轉是最繁重的鍛造工作之一，鍛錘上虽曾采用了机械化的翻轉器或其他比較万能的机器（操作机），由于它們的結構並不保証在鍛錘冲击情况下所必需的稳定性与剛度，所以长期以来还存在着困难，虽然使用了各种不同的減震器，翻轉器仍很快损坏。震动特別重地傳遞到使翻轉設備轉動的电动机。

翻轉機構的迅速损坏也是由于坯料对它的冲击。因为坯料的一端提挂在翻轉器的鏈条上，虽然差不多，但它总沒有正确的水平位置。于是，坯料的提挂部分首先受到冲击，再經過鏈条傳遞到翻轉器的零件上。

这是由于鍛錘用翻轉器的結構的創造还处在开拓阶段，因而在鍛鍛时坯料的翻轉多半是依靠手动来实现的。

鍛錘的操作机 輔助和基本鍛造操作的最好机械化设备是操作机，它可以：用夾鉗抓握坯料，坯料繞夾杆的軸線轉動（翻料）；

圖 8 自由鍛鍊的操作机。

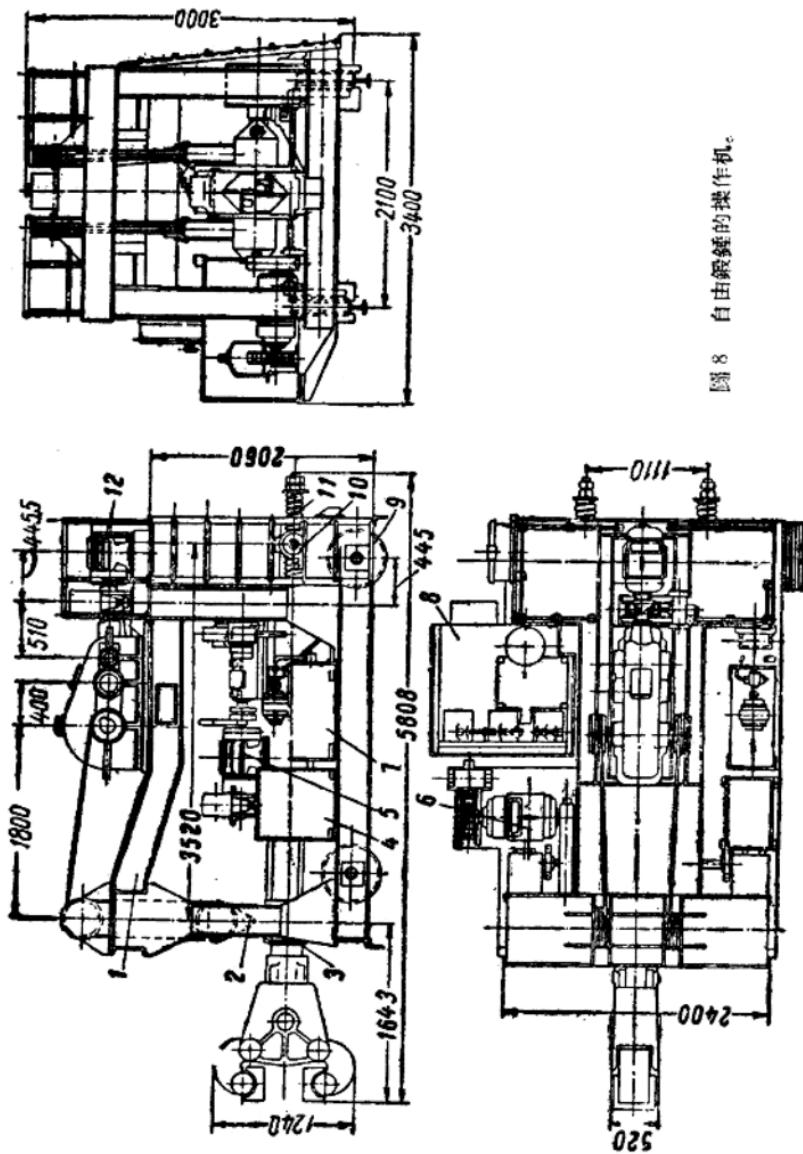

在水平面內前后移动（离开鍛工和靠近鍛工）；坯料在水平面內左右移动，以及坯料升降的动作。各种結構的操作机已有效地用于水压机鍛造。

自由鍛錘用操作机的首要問題，1953年在烏拉尔机器厂的鍛工車間成功地得到了解决。該厂曾設計并应用了起重量 2 吨的操作机（圖 8）。

有軌操作机可抓握直徑 150~500 公厘的 坯料，它有下列的运动：夾杆向上摆动到 450 公厘和向下到 200 公厘，摆动速度是 3.8 公尺/分，夾杆繞自己的軸綫迴轉（每分鐘 19 轉），操作机以每分鐘 40 公尺的速度在軌上行走。

操作机由焊接結構 1 組成，有行走、夾杆迴轉、夾杆摆动和夾鉗開閉等四种機構。在下平台上裝着由电动机傳动到走輪 9 的行走機構 6，在平台上設有油泵 7、变电阻 4、司机室 8。由油泵傳动夾鉗的油压系統有直徑 240 公厘的压缸 3，工作液体（油）的压力是 25 大气压，活塞上所产生的压力是 10000 公斤。

夾杆 5 的迴轉機構安裝在鑄架上，鑄架悬挂于主架的二处：后面在樞軸 10 上，前面吊在彈簧吊具 2 上，經過吊具滑輪系統使夾杆 12 在垂直平面內擺動。

夾杆鑄架这样的固定方法能补偿鍛錘工作时的震动，作用在水平面內的冲击和震动由彈簧緩冲器 11 承受。夾杆支承在兩個有青銅套的軸承上，由电动机經過行星齒輪減速箱及一对齒輪而使夾杆迴轉。行星齒輪減速箱能防止迴轉機構在冲击瞬間的过負荷和毀坏。夾杆的迴轉機構中裝有夾杆的開閉機構，压缸 3 的活塞用夾杆內部的長連杆同夾杆的杠杆連接。夾杆擺動機構的傳动部分 12 安裝在上面的平台上，由电动机、离合器、圓柱齒輪及傘齒輪的減速箱（帶有吊挂夾杆鑄架的鋼索的卷筒）等組成。机器由駕

駛室 8 操縱，裏面設有三個控制器。

所介紹的操作機用於 5 噸自由鍛錘上，能使鍛工小組從 8 人減少到 4 人，而且產量增加 50%，使鍛造勞動量縮減到 $1/4$ 以下。5 噸錘用操作機工作時，裝料入爐、送向鍛錘和把鍛件堆到料架上等操作，都是用裝置在錘和爐旁的旋臂吊車進行的。

用操作機鍛（或水壓機鍛造）時，大型鍛件所用的自動轉台 用操作機鍛造時，可以用吊車或裝料機把已加熱的坯料自爐中取出。用吊車輸送時，先把材料放在錘（水壓機）旁的轉台上，然後用操作機的夾杆把料放在砧面上。如果用裝料機送料，坯料可以遞給操作機，就不經過轉台而用夾鉗互相直接接送。

鍛造車輛軸、傳動軸和其他圓形鍛件時，先把坯料一端鍛成圓形，然後用操作機放到轉台上（圖 9），在坯料本身重量作用下自動旋轉 180° ，然後用操縱機的夾鉗夾住第一端（已鍛成圓形），再把坯料的另一端送到鍛錘或水壓

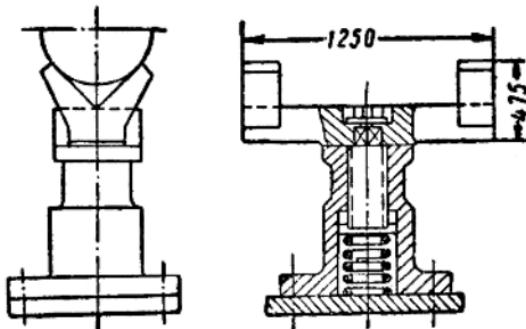


圖 9 用操作機在水壓機（或鍛錘）上鍛造大型鍛件時所用的自動轉台。

機的砧面上。在完成坯料的全部鍛造過程中，以後坯料在水平面內的掉頭工作，也用類似的方法進行。採用自動轉台避免了通常在吊鏈上或用其他工具在水平面內的手工掉頭鍛料。

轉台的機構（圖 9） 轉台的上部橫梁上帶有兩個鞍座，裝在不自制動的螺杆上（有很大導程的四頭絲扣，螺距是 200 公厘）。螺杆插在鑄造的圓筒內，螺杆下部支持在彈簧上。放在鞍座上的