

內 容 提 要

这本小册子是大連全民办电現場会議的一个資料。它介绍了大連造船厂在全民办电运动中，如何因陋就簡地用土办法制造400瓩发电机。書中敘述了发电机的設計、結構选择、制造和試驗，并有比較詳細的設計計算。

本書可作为各生产單位土法制造发电机时的參考讀物。



400瓩土发电机的設計和制造

大連造船厂著

*

1862D530

水利电力出版社出版（北京西郊科學院二里溝）

北京市書刊出版業營業許可證出字第106号

水利电力出版社印刷厂排印 新华書店发行


*

787×1092 $\frac{1}{2}$ 开本 * 1 $\frac{1}{16}$ 印張 * 33千字

1959年1月北京第1版

1959年1月北京第1次印刷(0001—8,100册)

統一書号: 15143·1464 定价(第8类)0.17元

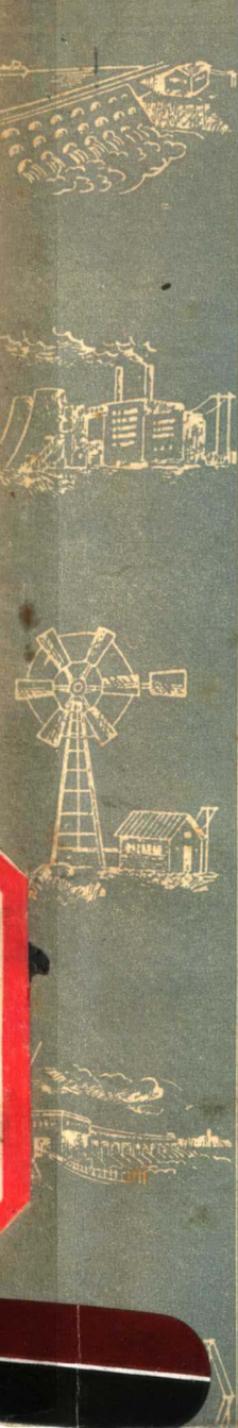

全民办电丛书之十八

400瓩发电机的 设计和制造

大连造船厂著

水利电力出版社

目 录

第一节	发电机的設計	3
第二节	发电机的結構选择与制造	28
第三节	发电机的試驗	43

第一节 发电机的設計

利用我厂船用柴油机作为原动机。根据其容量和轉速确定制造三相凸极同期发电机：

容量：500千伏安

电压：3,300伏

功率：400瓩

电流：88安

功率因数：0.8

連接：Y

轉速：500轉/分

开启式連續运行

設計的原則为土洋結合，以土为主；經過簡單而比較完整的計算。在結構工艺、材料上要用些土办法。材料尽量利用庫存的，或易于購買加工的，或者用代用品。結構型式要尽量簡單，以求用料省、加工方便。在这基础上要保證电机質量。

一、設計时考虑的問題

(一)定子鉄心用鉄片代替矽鋼片。对其电磁性能討論如下：

1. 导磁性能方面：

(1) 在鉄片中含碳量較多，因此导磁性能差，需要磁化力大，且容易飽和。而对于鉄片內含有的其他成分如微量的錳、鎳对鉄的性質无多大影响。硫、磷及氧对磁性有害处，尽可能减少。

(2) 矽鋼片中因含有矽的关系，导磁性能好，需要的磁化力小，飽和点比鉄片高。

2. 損耗方面：

(1) 在鉄片中含碳量0.07%~0.16%，其电阻倍数为10~40微欧-公分。在矽鋼片中电阻系数随着含矽量的增加而增加。含1~4%的矽鋼片的电阻系数为25~60微欧-公分。又根据“电世界”杂志报导：0.3公厘軟鋼片的渦流損耗为0.5公厘矽鋼片的50%，因此認為鉄片厚度和成分相当的話，其渦流損耗应相仿。

(2) 在鉄損中磁滯損耗占大部分，約为渦流損耗的2~4倍。因此我們比較了鉄片和矽鋼片中的磁滯損耗：

材 料	剩磁通密度 (千高斯)	矯磁力 (奧斯特)	磁滯損耗 (尔格/立方公分/周)	$\eta \times 10^3$
0.16% 碳 鋼	7.75	1.51	4,600	1.83
4 % 矽 鋼	7.46	0.555	1,563	0.641

磁滯損耗 W_h 与材料性質 η 、磁通密度 B 有关，列式如下：

$$W_h = \eta B^{1.6}$$

式中 η 为常数，由材料性質决定。在上表中0.16%碳鋼的 η 为 1.83×10^3 ；而4%矽鋼的 η 为 $0.64 \cdot 10^3$ ，因此碳鋼比矽鋼損耗大3倍。从另一方面講，虽然他們的剩磁通密度接近，但碳鋼的矯磁力却要比矽鋼大3倍，即磁滯回綫面积約大3倍，因此損耗应大这些倍数。

3. 为了减少損耗所应采取的措施：

(1) 降低鉄心中磁通密度，以减少損耗。这台电机比矽鋼片的約降20%。

(2) 为减少渦流損耗，鋼片越薄越好，且两面涂漆。压装后，槽口与内外圓不銼不磨。

(3) 为减少磁滯損耗(渦流損耗亦可改善些)，鉄片应經退

火处理。在 $700\sim 800^{\circ}\text{C}$ 炉子内燻6小时，逐渐冷却，磁滞損耗約可降低到 $30\sim 50\%$ 。这样仅比矽鋼片損耗大 $20\sim 30\%$ 。

(4)为使鉄心中热量易于散出，鉄心多設徑向通风道，并且寬些。

(二)綫負載 A 作一般選擇。若为减低磁負載 B 而增加綫負載，因电樞反应去磁效应增加，使电压調整率变坏。若减低綫負載而提高磁負載 (B) 为不希望，在磁負載不增加情况下而增加磁通 Φ 还是可以的。

(三)若鉄心中的磁通密度太低，則电机将运行在不飽和状态下，即在空載特性曲綫直綫部分，因此电压不稳定，电压調整率变坏。

(四)由于对所采用的鉄片的电磁性質了解不够，所以磁化力按一般鋼片計算。为保証一旦磁化力不够时可以增补起見，在磁极繞組中电流密度取得較低。这样，如不够时可增加电流以增大安匝数，加强磁势，增加磁通。

(五)定子槽寬与槽深应比洋办法放大些，因为①冲头尺寸有誤差；②槽与槽間中心距离不一样，鉄片交錯迭装，槽口有效寬度就变得狹小；③对于繞組絕緣材料选用或代用可方便些，且在包扎时要求不必很严，在允許厚度內就可；④下綫方便，輕微敲打，絕緣不致遭受損伤。

(六)轉子磁极采用整块鑄鋼制成，这样免得做冲模，施工時間可縮短。这是根据我厂有鑄造和机械加工能力决定的。但是极掌和极心为一整体，因此极掌表面損耗比鋼片者增加 $10\sim 12$ 倍，导致温升很高；准备用軸向强力通风散热。

(七)由于阻尼繞組对发电机作用不大，省去阻尼繞組，以使磁极結構更为簡單。

(八)容量較大电机的磁极繞組系采用扁而寬的銅帶单层

繞，为了施工方便，应采用較小的銅帶多层繞。

(九)励磁机不制造，利用厂內原直流发电机稍加修理作为励磁机用。

(十)电樞繞組对地絕緣試驗应能承受电压 7,500 伏，历时 1 分鐘；磁极繞組对地絕緣試驗应能承受电压 1,500 伏，历时 1 分鐘。

二、計 算

发电机由柴油机拖动運轉，开启式，有徑向通风，激磁由独立直流发电机供給。

額定数据： $P_n = 500$ 千伏安， $U_{n.u.} = 3,300$ 伏， $\cos \varphi = 0.8$ (滞后)， $f = 50$ 赫芝， $n_n = 500$ 轉/分。

A) 額定数值

1. 計算用額定容量 $P' = P_n = 500$ 千伏安。

2. 額定有效功率 $P_{a.n} = P_n \cos \varphi_n = 500 \cdot 0.8 = 400$ 瓩。

3. 定子繞組接成星形时額定相电压

$$U_n = \frac{U_{n.u.}}{\sqrt{3}} = \frac{3300}{\sqrt{3}} = 1,905 \text{ 伏.}$$

4. 額定电流(相电流)

$$I_n = \frac{P_n \cdot 10^3}{\sqrt{3} U_{n.u.}} = \frac{500 \cdot 10^3}{\sqrt{3} \cdot 3300} = 87.5 \text{ 安.}$$

5. 极对数 $p = \frac{60f}{n_n} = \frac{60 \cdot 50}{500} = 6.$

B) 主要尺寸

$$\tau = c_1 \left(\frac{P'}{p^{1.5}} \right)^{0.29} = 9 \left(\frac{500}{6^{1.5}} \right)^{0.29} = 25 \text{ 公分}$$

(取 $c_1 = 9$ ， $P' = 500$ 千伏安， $p = 6$ 极对数)

$$6. \left\{ \begin{array}{l} D = \frac{2p\tau}{\pi} = \frac{2 \cdot 6 \cdot 25}{3.14} = 95.5 \text{ 公分, 取 } 100 \text{ 公分.} \\ \text{定子內徑} \end{array} \right.$$

$$7. \text{ 極距 } \tau = \frac{\pi P}{2p} = \frac{3.14 \cdot 100}{2 \cdot 6} = 26.2 \text{ 公分.}$$

8. 定子的計算長度:

$A = 350$ 安 $B_{\delta} = 8,400$ 高斯為減少齒中磁通密度, 降低齒中損耗, 防止發熱, 取 $B_{\delta} = 6,800$ 高斯

選用 $a_p = \frac{b_p}{\tau} = 0.74$ 。與此相對應的 $a_{\delta} = 0.65$, $k_s = 1.123$ 。

初步取 $k_w = 0.92$ 。

定子計算長度第一近似值:

$$\begin{aligned} L_{\delta} &= \frac{6.1 \cdot P' \cdot 10''}{a_{\delta} k_s k_w A B_{\delta} D^2 n_n} \\ &= \frac{6.1 \cdot 500 \cdot 10''}{0.65 \cdot 1.123 \cdot 0.92 \cdot 350 \cdot 6800 \cdot 100^2 \cdot 500} \\ &= 38.5 \text{ 公分.} \end{aligned}$$

9. 方案表:

方 案 表

方案編號	D_s	O	τ	A	B_{δ}	L_1	L_{na}	$n_n b_n$	L	I_{δ}	$\lambda = \frac{L_{\delta}}{\tau}$	
1			100	26.2	350	6,800	39.6	4.8	6 × 1	33.6	38.5	1.47

定子的實際長度 $L_1 \approx 1.03 L_{\delta} = 1.03 \cdot 38.5 = 39.6$ 公分

選擇徑向通風槽 $n_s = 6$, 寬 $b_n = 1$ 公分

則得定子全部鋼迭片長度

$$L = L_1 - n_s b_s = 39.6 - 6 \cdot 1 = 33.6 \text{ 公分}$$

定子迭片組的寬度

$$L_{\text{max}} = \frac{L}{n_p + 1} = \frac{33.6}{6+1} = 4.8 \text{ 公分}$$

定子外徑在以后計算定子軛時確定。

B) 定子的繞組、槽和軛

10. 定子選用雙層繞組。每極每相槽數

$$q = 2 \cdot \frac{1}{2}.$$

11. 全部槽數 $z = 2Pqm = 2 \cdot 6 \cdot 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot 3 = 90.$

12. 定子齒距 $t_s = \frac{\pi D}{2} = \frac{3.14 \cdot 100}{90} = 3.49 \text{ 公分}.$

$p=6$, $z=90$, 最大公約數為 $t=6$, 因 $\frac{z}{t \cdot m} = \frac{90}{6 \cdot 3} = 5$ 為一整數, 所得到繞組為對稱的。

繞組節距 $y=6$ (從第 1 槽到第 7 槽)。

繞組節距表為極距的標么值時

$$\beta = \frac{y}{3q} = \frac{6}{3 \cdot 2 \cdot \frac{1}{2}} = 0.8.$$

空氣隙中磁通(初步值)

$$\Phi = a_s \tau l_s B_s = 0.65 \cdot 26.2 \cdot 38.5 \cdot 6800 = 4.45 \cdot 10^8 \text{ 馬}.$$

13. 繞組係數 (附錄 × 表 2) $k_w = 0.907$

$$\begin{aligned} \text{每相匝數 } w &= \frac{E \cdot 10^8}{4 \cdot k_s \cdot f \cdot k_w \Phi} \\ &= \frac{1905 \cdot 10^8}{4 \cdot 1.123 \cdot 50 \cdot 0.907 \cdot 4.45 \cdot 10^8} = 210. \end{aligned}$$

14. 選用每相的匝數 $w = 210,$

整個繞組全部有效導體數 $2mw = 2 \cdot 3 \cdot 210 = 1260.$

15. 每槽中的導體數為 $\frac{1260}{90} = 14.$

16. 空气隙中磁感应

$$B_g = 6800 \text{ 高斯.}$$

17. 空气隙中磁通

$$\Phi = 4.45 \cdot 10^6 \text{ 馬.}$$

18. 綫负载 $A = \frac{2m\omega I_n}{\pi D}$

$$= \frac{1260 \cdot 88}{\pi \cdot 100}$$

$$= 353 \text{ 安/公分.}$$

19. 槽尺寸选用槽宽 $b_s = 15.5$ 公分, 电流密度 $A_s = 4.89$, 导綫截面

$$S_s = \frac{I_n}{A_s} = \frac{88}{4.89} = 17.9 \text{ 平方公厘,}$$

选用 10.8×1.68 扁銅綫, 沿槽寬上放一个导体, 沿槽高放 14 导体, 每一繞組元件边中有 7 导体。

头部弯曲半徑 $R = 1.2$ 公分,

头部长度 $N = 3.5$ 公分.

端接部分支綫段的长度

$$M = 4.5 \text{ 公分.}$$

$$h_2 = 5.15 \text{ 公厘,}$$

$$h_3 = 2.1 \text{ 公厘,}$$

$$h_4 = 4.5 \text{ 公厘;}$$


$$\alpha_1 = 0.935 \text{ 公分,}$$

$$\alpha_2 = 2(h_3 + h_4)$$

$$= 2(2.1 + 4.5)$$


$$= 13.2 \text{ 公厘} = 1.32 \text{ 公分.}$$

$$\alpha_3 = 1.45 + 2 \cdot h_4 = 1.45$$


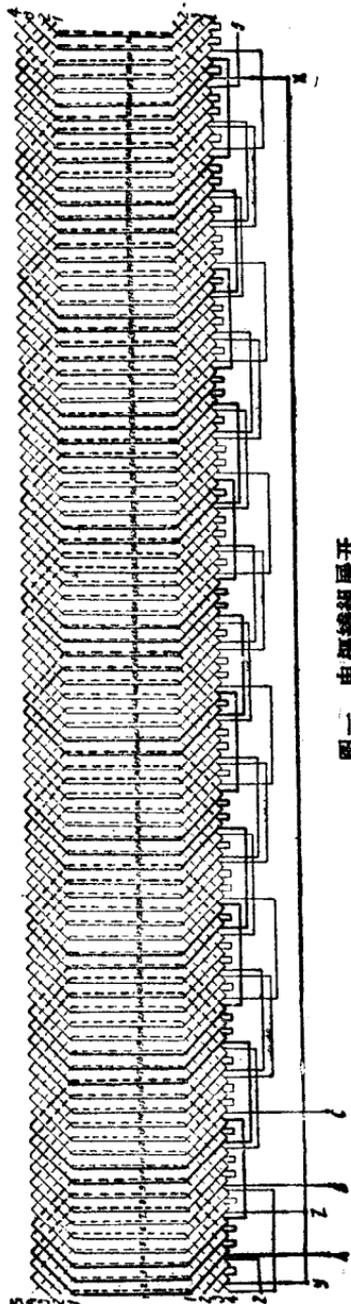


图一 电机绕组展开

定子槽部

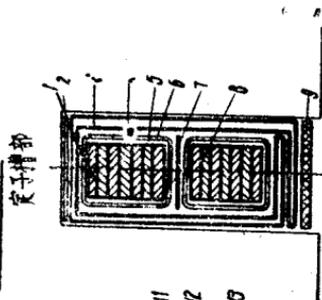

A6 剖面

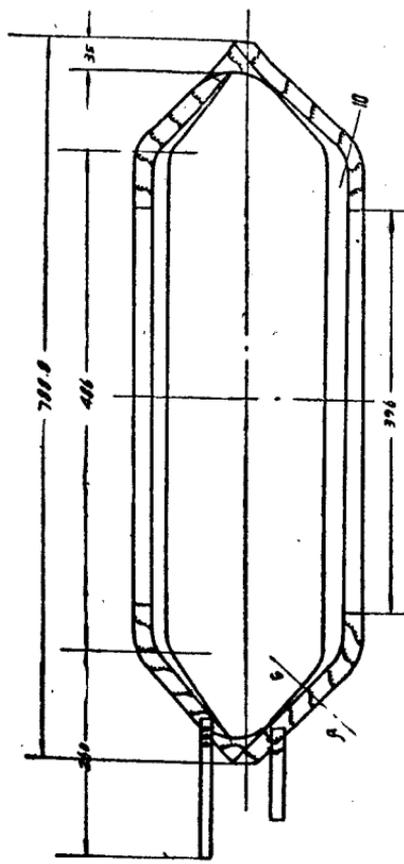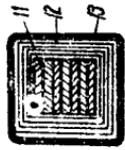

图二 定子繞組

1—扁銅帶 10.8×1.68; 2—云母紙墊二層, 厚 0.4; 3—清壳紙套一層, 厚 0.15; 4—云母紙套一層, 厚 0.8; 5—漆布帶二層半迭繞, 厚 0.13; 6—絲布帶一層, 半迭繞, 厚 0.17; 7—云母紙墊三層, 厚 0.4; 8—匝間絲布帶一層, 半迭繞, 厚 0.17, 繞后浸漆干燥; 9—胶木板楔, 厚 3; 10—已制成的定子須浸漆干燥; 11—匝間絲布帶, 厚 0.17, 一層半迭繞, 繞后浸漆干燥; 12—漆布帶, 厚 0.13, 五層半迭繞; 13—絲布帶, 厚 0.17, 一層半迭繞。

$$+2 \cdot 0.45 = 2.35 \text{ 公分};$$

$$H = 7(1.68 + 4 \times 0.17) = 7(2.36) = 16.5 \text{ 公厘} = 1.65 \text{ 公分},$$

$$B = 10.8 + 4 \times 0.17 = 11.48 \text{ 公厘} = 1.15 \text{ 公分}.$$

槽及絕緣尺寸見(圖二)

$$\text{槽寬 } b_n = 1.15 + 4 = 1.55 \text{ 公分},$$

$$\text{槽深 } h_n = 2 \cdot 1.65 + 0.45 + 1.25 = 50 \text{ 公分}.$$

20. 定子齒冠寬度 $b_{z1} = t_s - b_n = 3.49 - 1.55 = 1.94 \text{ 公分}.$

21. 齒冠中磁感應

$$B_{z1} = \frac{B_s L_s t_s}{LK_c b_{z1}} = \frac{6800 \cdot 38.5 \cdot \overset{3.49}{3.49}}{33.6 \cdot 0.93 \cdot 1.94} = 15,100 \text{ 高斯}.$$

22. 定子繞組端接部分長度 L_x

$$\text{按 4-7} \quad \tau_v = \frac{\pi(D + 2H + a_2)}{2p} \beta$$

$$= \frac{3.14(100 + 2 \cdot 1.65 + 2.35)}{2 \cdot 6} 0.8 = 22.1 \text{ 公分},$$

$$4-9 \quad t_c = \frac{\pi(D + a_2)}{2} = \frac{3.14(100 + 1.32)}{90} = 3.54 \text{ 公分},$$

$$4-10 \quad f_c = B + a_1 = 1.15 + 0.935 = 2.085 \text{ 公分},$$

$$4-13 \quad A = \frac{\tau_v - R - 0.5H}{\sqrt{1 - \left(\frac{f_c}{t_c}\right)^2}} = \frac{22.1 - 1.2 - 0.5 \cdot 1.65}{\sqrt{1 - \left(\frac{2.085}{3.54}\right)^2}}$$

$$= 24.65 \text{ 公分},$$

$$4-12 \quad L_x = A + 1.57H + 2M + N = 24.65 + 1.57 \cdot 1.65$$

$$+ 2 \cdot 4.5 + 3.5 = 39.2 \text{ 公分}.$$

23. 定子繞組半匝平均長度

$$L_{cp} = L_1 + L_x = 39.6 + 39.2 = 78.8 \text{ 公分}.$$

24. 端接部分的伸出長度(沒有接綫的一邊)

$$f \approx 0.5A \frac{f_c}{t_c} + M + N = 0.5 \cdot 24.65 \frac{2.085}{3.54} + 4.5 + 3.5$$

$$= 15.17 \text{ 公分.}$$

在有綫圈間接綫和各組接綫的一边

$$f' = f + 4B + 6 = 15.17 + 4 \cdot 1.15 + 6 = 25.77 \text{ 公分.}$$

25. 整个繞組导体总长度

$$L = 2mwI_{cp} = 1260 \cdot 0.788 = 994 \text{ 公尺.}$$

26. 75°C 时每相的欧姆电阻

$$r = 1.24 \frac{994}{57.3 \cdot 17.9} = 0.403 \text{ 欧姆;}$$

化为标么值时

$$[r] = \frac{I_n r}{U_n} = \frac{88 \cdot 0.403}{1900} = 0.01865.$$

27. 定子繞組銅重

$$G_m = \gamma_m L S_s \cdot 10^{-3} = 8.9 \cdot 994 \cdot 17.9 \cdot 10^{-3} = 158.5 \text{ 公斤;}$$

$$\text{每千伏安的銅重 } \frac{G_m}{P_n} = \frac{158.5}{500} = 0.317 \text{ 公斤/千伏安.}$$

28. 定子外徑 D_o

选用 $B_s = 7,900$ 高斯时, 定子軛的高度

$$h_s = \frac{\Phi}{2 \cdot 0.98 \cdot LK_c B_s} = \frac{4.45 \cdot 10^6}{2 \cdot 0.98 \cdot 33.6 \cdot 0.95 \cdot 7900} = 9 \text{ 公分;}$$

取 0.98 系考虑到用螺釘紧固鉄心时截面縮小, $K_c = 0.95$,

$$D_o = D + 2h_n + 2h_s = 100 + 2.5 + 2 \cdot 9 = 128 \text{ 公分.}$$

Г) 空气隙

29. 极心下空气隙长度

$$\delta \approx \frac{0.36A \cdot \tau}{K'(x_d - 0.1)B_\delta} = \frac{0.36 \cdot 353 \cdot 26.2}{1.1(1.6 - 0.1)6800} = 2.96 \approx 3 \text{ 公厘.}$$

$$(K' = 1.1 \quad x_d = 1.6)$$

Д) 轉子磁極與軛

磁極採用整塊鑄鋼鑄成。

估計磁極的漏磁通為空氣隙20%，磁極磁通為

$$\Phi_m = 1.2\Phi = 1.2 \cdot 4.45 \cdot 10^9 = 5.33 \cdot 10^9 \text{ 馬；}$$

取 $B_m = 12,000$ 高斯，

$$S_m = \frac{\Phi_m}{B_m} = \frac{5.33 \cdot 10^9}{12000} = 445 \text{ 公分}^2.$$

30. 極心長度 $L_m = L_1 = 39.6$ 公分。

31. 極掌長度 $L_p = L_m = 39.6$ 公分。

32. 極心寬度 $b_m = \frac{S_m}{L_m} = \frac{445}{39.6} = 11.2$ 公分。

33. 極心截面 $S_m = 11.2 \times 39.6 = 445$ 公分²。

34. 極弧長度 $b_p = a_p \cdot \tau = 0.74 \cdot 26.2 = 19.4$ 公分。

極掌尖下的最大空氣隙

$$\delta_m = 1.5\delta = 1.5 \cdot 0.3 = 0.45 \text{ 公分；}$$

極掌外形採用弧形，弧半徑

$$R_p = \frac{D}{2 + \frac{8D(\delta_m - \delta)}{b_p^2}} = \frac{100}{2 + \frac{8 \cdot 100(4.5 - 3)}{19.4^2}} = 43.2 \text{ 公分。}$$


磁極上未備有阻尼繞組，採用 $h'_p = 3$ 公分。

$$\begin{aligned} 35. \text{ 極掌高度 } h_p &= h'_p + R_p - \sqrt{R_p^2 - \left(\frac{b_p}{2}\right)^2} \\ &= 3 + 43.2 - \sqrt{43.2^2 - \left(\frac{19.4}{2}\right)^2} \\ &= 4.1 \text{ 公分。} \end{aligned}$$

36. 極心高度(考慮到繞圈上下部絕緣時)

$$h_m = h'_m + 2 = 12.2 + 2 = 14.2.$$

37. 轉子軛截面：軛由鑄鋼製成取 $B_r = 10,000$ 高斯

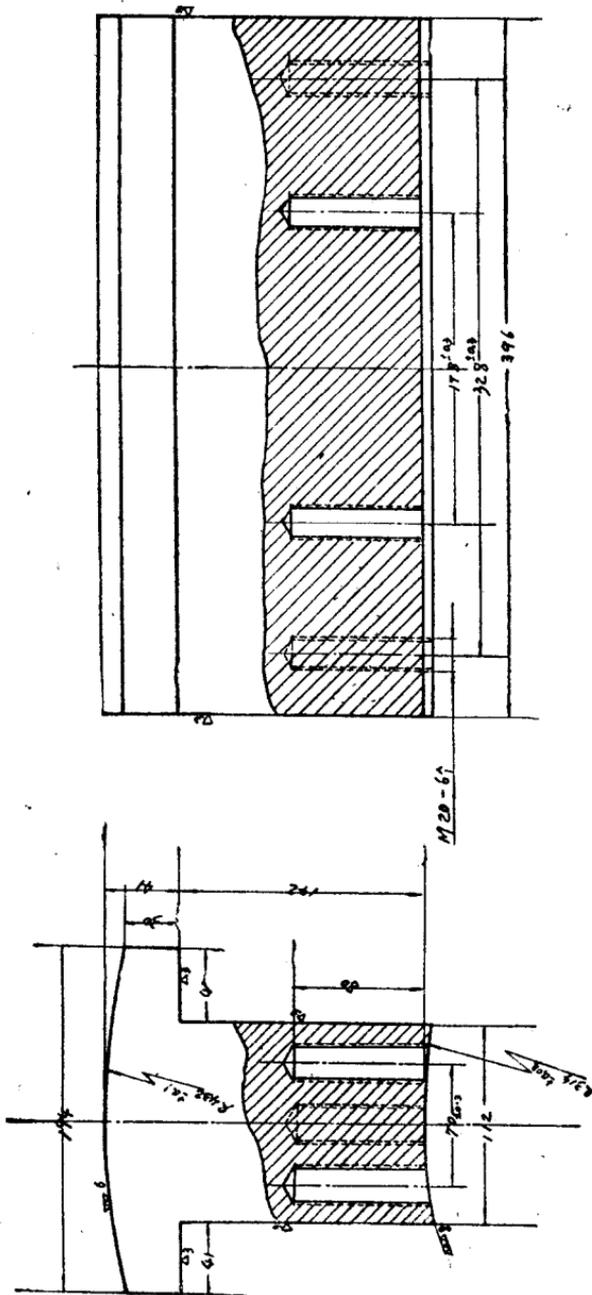

图三 磁板

$$S_r = \frac{\Phi_m}{2B_r} = \frac{5.33 \cdot 10^6}{2 \cdot 10000} = 266 \text{ 公分}^2.$$

$$38. \text{ 轆的高度 } h_r = \frac{S_r}{L_m + 5.4} = \frac{266}{39.6 + 5.4} = 59.2 = 60 \text{ 公分}.$$

轉子磁極表示于图三。

E) 無載特性曲線的計算

准确的定子計算长度

$$L_s = \frac{L'_1 + L'_p}{2} - b'_s n_s = \frac{39.6 + 39.6}{2} - 0.4 \cdot 6 = 37.2 \text{ 公分}.$$

39. 空气隙中磁通: 在額定电压的无載情况下 ($E_0 = U_n$)

$$\Phi = 4.45 \cdot 10^6 \text{ 馬}.$$

40. 空气隙中磁感应 ($E_0 = U_n$)

$$B_s = \frac{\Phi}{a_s \tau L_s} = \frac{4.45 \cdot 10^6}{0.65 \cdot 26.2 \cdot 37.2} = 7,020 \text{ 高斯}.$$

41. 空气隙系数

$$\text{当 } \frac{a_s}{b_{s1}} = \frac{b_s}{b_{s1}} = \frac{15.5}{19.4} = 0.798, \frac{a_s}{\delta} = \frac{b_s}{\delta} = \frac{15.5}{3} = 5.17 \text{ 时,}$$

$$K_s = 1.285.$$

42. 空气隙磁势:

$$F_s = 1.6\delta K_s B_s = 1.6 \cdot 3 \cdot 1.285 B_s = 0.616 B_s;$$

当 $E_0 = U$ 时 $F_s = 0.616 \cdot 7,020 = 4,330$ 安。

43. 定子齿的磁势

离最小齿截面 $\frac{1}{2}$ 齿高处的理論磁感应为

$$B_{2\frac{1}{2}} = \frac{B_s L t_s}{LK \cdot b_{2\frac{1}{2}}} = \frac{37.2 \cdot 3.49 \cdot B_s}{33.6 \cdot 0.95 \cdot 2.07} = 1.96 B_s,$$

$$\text{其中 } t_{2\frac{1}{2}} = \frac{\pi(D + \frac{2}{3}h_s)}{2} = \frac{3.14(100 + \frac{2}{3} \cdot 5)}{90} = 3.62;$$

$$b_{2\frac{1}{2}} = t_{2\frac{1}{2}} - b_n = 3.62 - 1.55 = 2.07.$$