

机械工业技术革新丛书

# 高锰酸钾淬火剂

国营南京汽车制造厂编

江苏人民出版社



# 世說新語

卷之三

## 齊高帝傳

卷之三

卷之三

## 內容提要

本書包括六項技術革新經驗，其中高錳酸鉀淬火劑，適用淬高速鋼制的金屬鋸片、麻花鑽、鉸刀錐工具鋼的絲錐等，用此淬火劑淬火后的工件，經過硬度、變形、裂紋等檢查結果，與用熱油淬的相同，此法值得推廣。關於熱處理方面還有兩篇，一是木碳脫氣夾具，一是電極鹽爐快速起動法。此外還介紹了機床線路適用的萬能電磁起動器控制操縱運行開關箱，以及彈簧測微儀指針製造方法和標準對表量具。

機械工業技術革新叢書

## 高錳酸鉀淬火劑

國營南京汽車製造廠編

江蘇省書刊出版營業許可證出〇〇一號  
江蘇人民出版社出版  
南京湖南路十一號

新华书店江苏分店发行 宁印刷厂印刷

開本787×1092mm 1/32 印張 1/2 字數

一九五八年八月第一版

一九五八年八月南京第一次印

印數 1—7,000

統一書號：T15100·99

定 价：(5) 五


## 高錳酸鉀( $KMnO_4$ 淬火劑)

56年我廠曾試用3—5%的高錳酸鉀溶液淬火劑，試淬了高速鋼制的金屬鋸片、鎢工具鋼的絲錐、高速鋼的麻花鑽、鉸刀等。工件在淬火前的加熱範圍，與各廠現行的操作相同，分級或等溫的規範也相同，我廠淬火后的工件，經過硬度、變形、裂紋等檢查結果，與用熱油淬的相同。

碳素工具鋼，結構鋼，如45、40#等號鋼，也進行了淬火試驗，所得的硬度與在10%的鹽水中淬火的工件硬度相同，而且無裂紋、變形等現象，有時雖有發現，但微小，此項資料57年經一部作先進經驗項目，許多兄弟廠索閱此項資料頗多，其具體內容，除可參閱57年機械工業出版社機械譜丛57.9月號第23頁中轉載的“鋼在熱效止時的冷卻介質”一文外，現把我廠試驗所得的資料介紹如下：

一、取樣，選擇三種鋼  
料去7.45.40#作成如圖  
形狀和尺寸計去726個、  
4519個、40#24個，進行  
試驗淬火。

二、高錳酸鉀的濃度、  
3.06%，比重1.075. 剂溫保持在31°—40°C

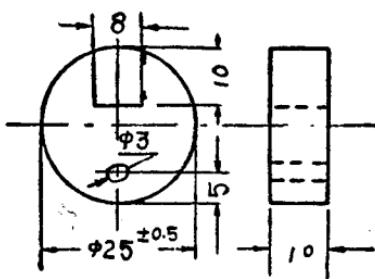

三、試驗重點：放在開裂的問題上，即是冷卻劑的性能問題，故然工件淬火後有關的因素很多，因此選擇兩個試驗項目：  
①採用代表性的上述三種不同的材料；②不同加熱的溫度。

因此對上述取樣，採用如下溫度（每5只为一組）。

云7分成5組，淬火溫度為 760°C, 780°C, 800°C  
820°C, 840°C

45分成4組，淬火溫度為 800°C, 820°C, 840°C  
860°C

40#分成5組，淬火溫度為 800°C, 820°C, 840°C  
860°C, 880°C

四、加熱的步驟：在上述加熱範圍內，我們考慮保持時間讓它的組織尽可能均勻轉變，顆粒尽可能長大，即是使取樣開裂危險性尽可能大，每樣有效溫度由入爐算起，持續10分鐘，冷卻方式一律採用由淬火溫度在冷卻劑中冷卻到室溫，即是“淬死水火”。

### 五、試驗結果：

#### 1. 硬度（端限）

(1) 云7 760°C<sup>A1</sup> 780°C<sup>A2</sup> 800°C<sup>A3</sup> 820°C<sup>A4</sup> 840°C

註△ 表示有軟點出現

△<sub>1</sub> 軟點硬度，軟點硬度 △<sup>A3</sup>Rc55, △<sup>A4</sup>47, △<sup>A5</sup>53。

(2) 45 800°C<sup>A1</sup> 820°C 840°C 860°C<sup>A2</sup>

Rc 52—57 53—57 45—55 47—52

△<sub>1</sub> 37—45, 45, 50, △<sub>2</sub> 32

(3) 40# 800°C 820°C 840°C 860°C 880°C

52—58 52—58 54—56 56—59 55—58

### △有軟点49

#### 2.开裂

- ①云 7 760°—780°C淬火无开裂, 800°—820°C全部开裂, 840°C中 4 个开裂。
- ②45 一般均无开裂现象, 只 840°C 有一只有开裂嫌疑。
- ③40# 一般均无开裂, 只 860°C 时—只有嫌疑。

六、小結 根据以上試驗的結果, 我們主观地認為:

1. 高碳鋼超过一定温度范围, 开裂的现象激增, 即是 780°C 淬火温度以下, 全不开裂, 800°C往上几乎全部开裂。

从試样开裂的部位上看来, 全在尖角处, 說明高錳酸鉀的冷却速度仍然很大, 取样淬火后的应力很大, 虽然不可能有其他原因, 例如未及时回火等, 我們認為是次要的。

2. 中碳鋼及中碳合金鋼全未开裂(40# 860°C, 火时虽然有一只原因尚难判断)。

3. 三种取样, 在淬火后皆有軟点(一小部分), 我們認為有待在成批生产时, 再試的必要, 以确定是冷却剂本身問題, 还是杂质的影响, 或是搅拌不足所造成等等原因。

#### 七、使用高錳酸鉀淬火剂生产时应注意下列事項。

1. 此种淬火剂搁置的时间长久, 容易变質, 尤其是用鐵皮桶做的儲存器, 变質更快, 因此我厂现用瓦缸做儲存器。

2. 碳火工件表面呈黑色。

3. 使用此剂淬火时, 最好加以搅拌, 或用噴射方法。目的最

好使溶剂流动来进行淬火。

4. 压力加工件,用此剂淬火时,最好事先做一次低温退火的预热处理,否则易开裂。

5. 此剂正常使用的温度范围为 $20\text{--}40^{\circ}\text{C}$ ,最高温度不能超过 $60^{\circ}\text{C}$ 。

## 木碳脱氧夹具


近代另件热处理大多採用盐浴爐，因它有着一系列的优点，但作为淬火加热用的中温(或高温)盐爐，由于外来杂质的代入及工作过程中盐浴与空气接触吸收氧气，使得其中加热的另件表面引起减碳，甚至脱碳。为了防止这一缺陷，大多进行“脱氧”处理。

我厂用脱氧剂为木碳，經长期使用結果还比較滿意，其一般操作方法是高温脱氧 $\leq 850$ ，低温去渣 $>800^{\circ}\text{C}$ 。

但是这种方法存在有两个缺点：1.持久性差，每班要进行脱氧一次；2.佔用时间长，每次約半小时。

鑑于这种情况，我厂热处理車間王云生同志，积极开动脑筋，想办法設計出脱氧夹具(见图)，用鋼元弯成两个圓圈各焊上带孔薄鐵板即成。在使用时，預先把它放入烘箱，中放以木碳，将其沉于鍋底即可进行工作。

由于有还原气体不停的通过盐液而起了脱氧作用，不仅节约時間，且保証質量，並节约脱氧用的大量硅鐵或矽砂等等一类的脱氧剂。

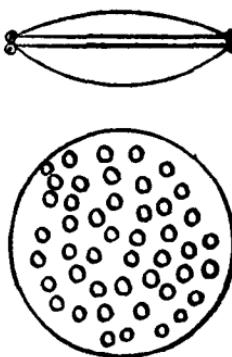


## 电极盐爐快速起动法

热处理用电极盐浴爐的启动是个引人注意的問題，因为它常常占去很多的工作时间。我车间所用三相定置式电极盐浴爐虽採用过几种方法启动，但由开始到工作必須3—4小时。

最近我們採用一种簡便的启动方法，大大縮短了時間。起动方法如下：

在每次用后盐液不必完全舀出，余留 $\frac{1}{3}$ 的样子，粉化时須再加一部分新盐或旧盐粉約40—50公，在极板和輔助极(鐵棍)間置一小段棒，保証接触良好，通电后一方面由于发热，一方面在辅助极和棒間引起电弧，而将盐很快溶化后逐漸移动輔助电极，使熔盐能在极板間流通。为了加快熔盐輔助极可暫不取出，而靠近另一电极。为了防止輻射热損失，可在盐液面上放一薄层木炭粉，但要注意电流不可过大，否則会燒伤电极，輔助电极取出時間須視熔盐情况而定，必須使液面不复凝結为止，我們的經驗是熔盐在40公厘左右即可。

利用此法，由启动到应用仅須2个多小时。

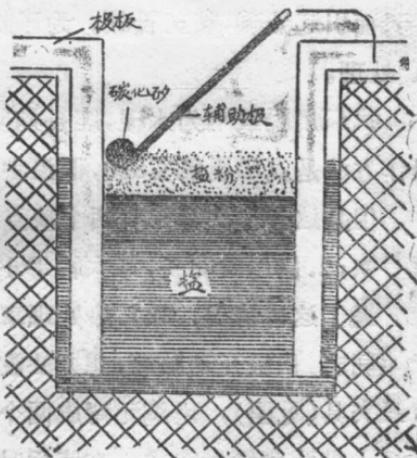

## 流动式万能自动电磁吸铁开关箱

此开关图1，是利用归仿苏式可运交流接触器改装的，并有繼电器和电連鎖等装置，适合五只电动机以下机床使用，操作用電按鈕，灵活方便並安全保险，在复杂的机床線路和开关出故障后，半小时内即可接上操作，不会停工。此开关箱是由电工李定惠裝成。


**过去** (1)一般复杂电气设备机床大部是国外貨，开关和線路裝置各有不同，型式也不統一，因此损坏后很难有原程式另件換上使用，往往停工几天，无法解决。

(2)在机床出故障較大时，修理時間太长，找毛病不快，即使找到也由于材料等限止不能及时解决。

(3)修理机床大部在生产時間內，如果停一天，即三个班次不能上班，严重的影响生产任务的完成。

**现在** 使用此开关后，即能避免上述的問題产生，大大縮短停修時間，保証生产任务的順利完成。

接电磁线图

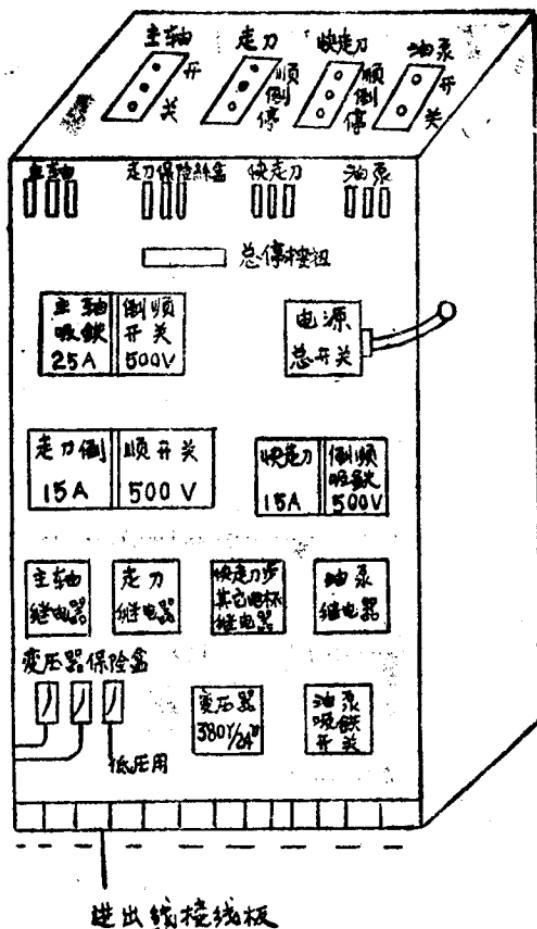


万能电磁起动器控制操作运行开关箱平面简图

## 彈簧測微仪指針制造方法

我厂量具修理組老工人陆德全最近試制成功了測微仪上的指針，现将制造方法介紹出来供参考。

採用材料是玻璃棒，其优点是性硬、膨胀收縮小、故不易变形、震动弹抖性小，在实际測量时指針易停止，不会产生搖摆現象，如用金屬絲則热膨胀影响很大。

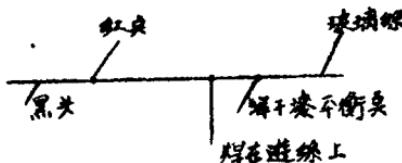

### 制造過程如下

1. 用直径3—5公厘玻璃棒在煤气灯上加热（无煤气灯在焦炭爐上亦可），到 $850^{\circ}$ — $900^{\circ}\text{C}$ 时（接近熔化）两端用鉗夹持，并加力拉伸最后直径达到0.15—0.2公厘，选它一般合宜的使用。

2. 小紅点系利用錫紙制成，用一根公厘鋼絲在硬橡皮上加力一压即成，然后用少許洋干漆焊在玻璃絲上，并用噴漆涂上紅色。

3. 针头黑色亦可用噴漆涂。

4. 指針后部的平衡小球系利用洋干漆、用一根直徑1.5—2公厘鋼絲磨尖在酒精灯上加热，然后蘸上洋干漆将其焊在玻璃

焊上、待指針焊在遊絲上以後，需調整示值誤差，因此需移動小球位置（有時需改變小球大小），方法和焊上時相同，將鋼絲燒熱，即可移動。

## 标准对表量圈

在技术革新运动中，八级技工朱令夔同志提出了标准对表量筒，在加工孔时使用量缸表测量，过去是用分厘卡来校对量缸表的，这样不但花费很多工时，而且孔的精确度也受到影响，根据常用的孔径制成标准对表量圈（如图），为了操作方便，量圈可以配置在铸铁底座上。量圈系利用云7材料制成，硬度RC55—60表面光度 $\nabla\nabla\nabla\nabla\nabla_{10}$ ，并在端部制成圆角、以便于顺利的放入量缸表。

採用标准对表量圈，不仅大大的节约了工时，而且孔加工质量亦得到了提高。

