


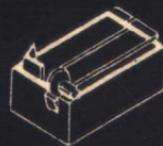

苏联电镀丛书  
SULIAN DIANDU CONGSHU



第四册

# 鍍錫和鍍鉛

B·A·伊利因著

刘士简譯

81·35

中国工业出版社

本丛书系讲解电镀过程的基本知識，并总结有苏联和国外的技术經驗。

本丛书可供电镀车间的技术工人、实验員及工长参考之用。

本丛书的全部书名列在每册的后面。

本小册子叙述了金属制件的镀锡和镀铅过程。给出工业上使用的各种电解液組成成分及其沉积方法，此外对电解液的配制、特性、工作中故障及其消除方法亦有說明。

В. А. Ильин  
ЛУЖЕНИЕ И СВИНЦЕВАНИЕ

Машгиз 1958

\* \* \*

苏联电镀丛书  
第四册 镀锡和镀铅  
刘士简譯

(根据机械工业出版社纸型重印)

\*

机械工业图书編輯部編輯 (北京苏州胡同 141 号)

中国工业出版社出版 (北京復興路丙 10 号)

(北京市书刊出版事業許可證出字第 110 号)

机械工业出版社印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行·各地新华书店經售

\*

开本 787×1092 1/32 · 印張 1 1/16 · 字數 23,000

1959 年 9 月北京第一版

1963 年 9 月北京新一版 · 1963 年 9 月北京第一次印刷

印数 0,001 — 1,953 · 定价 0.14 元

\*

统一书号：15165 · 2747(一机-577)

## 目 次

序言.....	2
<b>第一章 鍍錫.....</b>	<b>3</b>
1. 鍍錫層的性質及其應用.....	3
2. 酸性電解液鍍錫.....	5
3. 鹼性電解液鍍錫.....	11
4. 鍍錫的特種工藝.....	18
5. 鍍錫零件的檢驗及有缺陷鍍錫層的清除.....	20
<b>第二章 鍍鉛.....</b>	<b>23</b>
6. 鉛鍍錫層的性質及應用.....	23
7. 鍍鉛的電解液.....	24
8. 鍍鉛的特種工藝.....	30
9. 鍍錫及鍍鉛所用的材料.....	32

## 序 言

由于苏联各种工业部門的不断发展，电镀过程在作为防护镀層及其他特殊目的使用方面也得到日益被广泛地应用。

使用镀錫和镀鉛过程在仪表制造和机械制造工业中可以简化各种不同的工艺操作，并可保証化学工业器械的锈蝕稳定性。

这本小册子談到镀錫和镀鉛工艺中存在的各种問題。在对实际上使用的各种镀錫和镀鉛电解液配方給予評价的基础上，本書推荐了镀錫和镀鉛比較最有效的电解液組成成分及其工作条件。

为更好的滿足生产中工作人員的需要，本書介绍了配制电解液的方法，电解液的校正法和操作中故障排除法，此外并叙述了某些具有实际意义的特种镀錫及镀鉛。

著者

# 第一章 鍍 錫

## 1. 鍍鍍層的性質及其應用

錫具有很高的化學穩定性，在潮濕空氣的作用下不會被氧化，在淡水和海水中都很穩定。它與硫酸、鹽酸和硝酸的稀溶液起輕微反應，在濃硝酸中不溶解；但溶解於濃鹽酸。

加熱的濃鹼溶液能使錫溶解，生成錫酸鹽。硫化物對錫幾乎不起作用。

錫的標準電位為 $-0.14$ 伏；與鐵相比較，其電位較正，因此在大氣腐蝕條件下，不能以電化學的方式防護鋼鐵不產生鏽蝕。如減少鍍錫層的孔隙度，能使其防護性能有所增加。鋼零件在鍍錫前最好在氯化電解液中先鍍一層銅（ $1\sim2$ 微米）作為底層，以提高其抗蝕性能。

錫的腐蝕產物對人類的生理機能幾乎是無害的，在食品等有機酸的介質中生成絡合物，此時其電位較鐵為負，能作為陽極鍍層，可以更可靠的保護鋼鐵的腐蝕，因此，錫早被用來防護罐頭、食品容器以及其他有關食品保藏、製造和運輸的制件。

錫為多晶型金屬，在 $18\sim160^{\circ}\text{C}$ 時為 $\beta$ 型，性質穩定，當溫度低於 $-18^{\circ}$ 時，錫會轉變成另一種 $\alpha$ 型態，稱為灰錫，並碎裂成粉末狀，這種現象稱為“錫疫”。因此在使用錫作為零件的防護層時，必需考慮這一點，同時鍍錫零件在冬季應保管在溫暖的室內。

錫鍍層的可塑性十分良好，因此鍍錫的零件在輾壓、沖壓和拉伸時十分方便，也很容易進行钎焊。

錫的价格很貴，使其不能廣泛使用，而局限於下列幾個特殊方面：

- i) 作為製造食品罐頭用的鐵皮復蓋層（1.5~2.5微米）；
- ii) 防護餐具和炊具，使其不產生腐蝕（10~25微米）；
- iii) 防止無線電接觸點及其他零件的氧化，並使其易於鉚焊（10~15微米）；
- iv) 防護電纜，使其不受電絕緣橡膠層中硫磺的作用（5微米），並防止橡膠受到銅銹蝕產物的有害作用；
- v) 使螺紋結合件的摶合緊密；
- vi) 在鋼鐵件滲氮時，局部防護不需進行滲氮的部分，使氮不能透過（10微米）；
- vii) 由於錫不會催使火藥氧化作用，故在軍火工業中炮彈信管零件有時亦用鍍錫來防止銹蝕。

錫的復蓋層既可用熱浸法，也可以用電鍍或接觸沉積法來塗鍍。

用浸入熔化錫來得到錫塗層的方法，速度雖然很快，但由於錫的消耗量很大，在經濟上並不合算。可是用熱浸法得到的塗層具有較大的化學穩定性，因而為了提高電鍍錫層的化學穩定性，可以將其補充作熔化處理。

**電解液特性** 可以在酸性或鹼性電解液中進行錫的沉積。在酸性溶液中，是用錫的酸性鹽[ $\text{SnSO}_4$ ,  $\text{SnCl}_2$ ,  $\text{Sn}(\text{BF}_4)_2$ 等]離解時產生二價錫離子( $\text{Sn}^{++}$ )，經過放電後沉積成錫。

在酸性電解液中，當電流密度和電流效率都很高時，可以得到質量很好的鍍層。在使用過程中電解液比較穩定，並且不需要加熱和抽風設備。

在鹼性電解液中，錫以四價錫的錫酸鹽離子( $\text{SnO}_3^{4-}$ )形態

存在，当  $\text{SnO}_3^{2-}$  离子与水作用时按照下列方程式生成  $\text{Sn}^{4+}$

$$\text{SnO}_3^{2-} + 3\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{Sn}^{4+} + 6\text{OH}^-$$

与酸性电解液相比较，碱性电解液具有良好的分散能力，并保证能镀出结晶细致而易于熔化的镀层。但是碱性电解液的电流效率较低，不允许使用高电流密度，在使用过程中不稳定，并且在镀锡过程中需要比较复杂的设备（加热、抽风）。当电流密度相同时，在碱性电解液中镀锡比在酸性电解液中要慢得多，这不仅是由于其电流效率较低，也因为在碱性电解液中锡的电化当量比在酸性电解液中低一倍。

## 2 酸性电解液镀锡

如上所述，锡在酸性电解液中是以二价锡的形态存在，其电化学当量等于2.214克/安·小时。根据所用的电流密度和其电流效率，可在表1中查出锡在酸性电解液中的沉积速度。

表1 锡在酸性电解液中的沉积速度(微米/小时)

电流密度 安/分米 <sup>2</sup>	电 流 效 率 %					
	90	91	92	93	94	95
0.5	13.7	13.8	14.0	14.1	14.3	14.4
1.0	27.7	28.0	28.3	28.6	28.9	29.2
2.0	54.4	55.0	55.7	56.2	56.9	57.5
3.0	81.3	82.3	83.1	84.0	85.0	85.9
4.0	109.4	110.1	111.5	113.0	114.1	115.1
5.0	136.1	137.9	139.0	140.5	142.5	143.7

酸性电解液的特性是必需加入有机胶体物质，以防止生成树枝状沉积。所用胶体附加剂有动物胶、苯酚、甲酚及其他物质。对于镀层结构起最好作用的是粗甲酚●，由于其中含有树脂，对于改

● 粗甲酚、粗石碳酸，粗字系指其纯度不高。

善鍍層結構非常有效。酸性電解液的分散能力很好，並且超過酸性鍍鋅、鍍銅、鍍鎘等電解液的分散能力。但是形狀複雜的零件，只有用輔助陽極，才能在酸性電解液中進行鍍錫。用錫的硫酸鹽作主鹽的鍍錫電解液成分及工作條件列於表2。

表2 酸性鍍錫電解液成分及工作條件

鍍錫電解液組成及工作條件	含量 克/升	
	1號電解液	2號電解液
硫酸錫 $\text{SnSO}_4$	40~50	40~50
硫酸 $\text{H}_2\text{SO}_4$	50~80	100
硫酸鈉 $\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$	50	—
苯酚、甲酚或粗石碳酸	2~10	20~30
木工胶	2~3	2~3
電解液溫度, °C	15~25	20~35
陰極電流密度 $D_K$ :		
不用攪拌, 安/分米 <sup>2</sup>	1.5~2	1.5~2
用攪拌, 安/分米 <sup>2</sup>	3~4	3~4
電流效率, %	90~95	90~95

1號和2號電解液基本上是相同的，只是在1號電解液中硫酸的數量較少，並另加有硫酸鈉的成分。 $\text{H}_2\text{SO}_4$ 和 $\text{Na}_2\text{SO}_4$ 都有助於穩定電解液，並對於陰極極化作用，起著有利的影響。

由於氫在錫上的超電壓很大，因此很高的氫離子濃度不會阻礙錫的沉積。

添加膠、苯酚和其他膠體物質，能增加陰極極化作用，並且可以消除由於吸附現象而生成樹枝狀沉積物的可能性。

**電解液的配制** 在車間用硫酸電解液時，必需按照下列方法之一先配制硫酸錫( $\text{SnSO}_4$ )溶液。


1) **化學方法** 將硫酸銅按60克/升計算，溶於熱水，然後加

入以50克/升計的硫酸，并加热至70~80°C，在剧烈的搅拌下，往槽液中慢慢加入35~40克/升数量的錫粒或錫粉。

制备粉末状錫时，必需用粗的織物（毛毡），在其上倒以少量熔化的錫，当开始冷凝时，将其揉擦而成。

将熔化的金屬錫，以細流状通过鐵絲網倾入水中，即可得到細粒状的錫。

銅离子按照下列方程式被金屬錫所取代，反应結果生成硫酸錫。

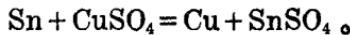

析出的沉渣状的銅落于槽底。当溶液变为无色时，說明反应已經結束。

将溶液靜置后，分析硫酸錫和硫酸的含量，并按需要添加硫酸錫和硫酸来加以校正。

配制成的  $\text{SnSO}_4$  和  $\text{H}_2\text{SO}_4$  溶液用毛呢或玻璃布过滤到鍍槽内，然后加入其余成分，并加水至所需容量。用化学方法制备  $\text{SnSO}_4$  最为迅速。

将木工胶加入鍍槽前先用冷水泡1~2晝夜使其膨脹，然后倒去冷水，将胶在不高于70°C的热水中溶解。然后将配制成的电解液用电流密度为1~1.5安/分米<sup>2</sup>的直流电通电处理，开始时阴極上只有黑色粉状附积物沉积，待1~2小时后換阳極板，并再处理2~3小时。

2) 用隔膜的电化学方法 将含量为75克/升的硫酸溶液傾入槽中，在鍍槽的阳極导电杆上挂錫阳極，在阴極导电杆上挂鉛板，并用多孔性陶器皿作为隔膜将鉛板隔开。

当阳極电流密度等于2~3安/分米<sup>2</sup>时则溶解發生。因为多孔性隔膜可阻止錫离子通过和移向阴極表面，所以在阴極只析出氢。要

在电解液中生成50克/升的硫酸錫，必需在1升电解液中通过15安-小时的电流。

3) 不用隔膜的电化学方法 这一方法与上述不同之处为不使用隔膜，而使 $\text{SnSO}_4$ 在溶液中积储。因为部分錫在阴極上析出，所以配制溶液所需時間則較長，并且要消耗較多的电能，每一升电解液約需50安-小时。

4) 无外加电流的电化学方法 将含有硫酸銅60克/升及硫酸50克/升的溶液傾入鍍槽內，在鍍槽的一根导电杆上挂上錫板（阳極），在另一根上挂上銅板，将二根导电杆用导綫接通。由于 $\text{Sn}/\text{CuSO}_4/\text{Cu}$ 短路电池工作的結果，使錫进入溶液，而銅离子在銅板上放电。为了使过程加速，将溶液加热至60~70°C，并用压缩空气攪拌。当溶液呈无色时，說明反应已經結束。

配制酸性溶液时，在上面列举的許多方法中，一般以化学法用得較广泛，因为化学法所需時間最少。

在校正硫酸电解液时，按分析数据添加主要成分，并按下列計算加入有机添加剂：木工胶 0.2~0.3克/升，苯酚或甲酚 0.4~0.6克/升，然后按每升电解液通入8~10安-小时的电流。

由于各种杂质落入电解液中，以及电解液成分的变化，使鍍層出現各种缺陷，并使鍍錫槽不能正常地被使用。

表3 列举在酸性电解液中鍍錫时常見的主要故障。

可用直接在电解液中通入直流电处理的方法，来除去以盐类形式存在的电位較正的金属有害杂质（銅、砷）；可以加入碳酸鈉，使錫以氢氧化錫的形式直接从电解液中沉淀的方法来除去硝酸，将含有硝酸盐的溶液靜置后倒去清液，再将氢氧化錫在硫酸中溶解。

以氯化盐类为主要成分的电解液 在工业中亦有用盐酸电解

表3 酸性鍍錫电解液的主要故障

故 障 特 征	产 生 故 障 原 因
鍍層發暗	电解液中有銅存在
鍍層粗糙，在邊緣處生成樹枝狀結晶	电解液中表面活性物質不夠（苯酚，甲酚）
鍍層結晶組織粗大	电解液中鉛的含量不足
鍍層不光滑	电解液被機械雜質沾污
鍍層疏松多孔	電流密度过高
陽極上析出氣體，陽極表面為黑色 桂灰所覆蓋	由於陽極中含有杂质鉛，使其表面 鈍化
在电解過程中電壓突然升高，溶液 發生混濁	由於陽極表面鈍化，使 $\text{Sn}^{++}$ 轉為 $\text{Sn}^{++++}$ ，並發生水解反應，使錫的濃 度降低
黑色緊密沉積	硫酸錫含量過高
电解液生成不溶物沉淀	硫酸含量不足
結晶組織不均勻，零件表面有堆積 現象	溶液混合不勻
在無電流通過將零件放入鍍槽時零件 表面開始發黑，陽極表面並有褐色 薄膜	电解液中硝酸含量降低（0.5~1克/ 升）

液，其組成及鍍錫工作條件見表4。

1號鍍錫电解液因比硫酸电解液具有更好的分散能力，因此用于形狀複雜的零件。

2號电解液用于鍍後需經補充熔化處理的鐵皮鍍錫。從這種电解液中鍍出的鍍層在熔化時不會結成小顆粒，而在硫酸槽中鍍出的錫層，就有結成小顆粒的性質。

建議在氯化物电解液中鍍錫前，最好先在鹼性錫酸鹽电解液中鍍錫1~2秒鐘，這種作為底層的錫層，其厚度約為0.01微米。

**电解液的配制** 將 $\text{SnCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 溶於用鹽酸酸化的熱水中，以免發生水解作用。

在單獨一份用HCl酸化的熱水中溶解氟化鈉。將未完全溶解的氟化鈉傾入槽中，以白色凝膠狀的沉淀積在槽底，這種沉淀在

表4 氯化物电解液的組成及鍍錫工作条件

电解液成分及工作条件	含 量 (克/升)	
	1号电解液	2号电解液
二氯化錫 $\text{SnCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$	40~45	50~60
盐酸 $\text{HCl}$	0.5~1.0	12~18
氟化鈉 $\text{NaF}$ (或 $\text{NaF} + \text{NH}_4\text{F}$ )	50~60	—
氯化鈉	5~7	10
明胶	1.0	—
苯酚	—	20
$\alpha$ -萘酚	—	0.1
木工胶	—	3
电解液温度, $^{\circ}\text{C}$	20~25	20
阴極电流密度 $D_K$ , 安/分米 $^2$		
不搅拌	0.5~1.0	—
搅拌并加热	2~3	至15
电流效率, %	95~98	95

保持稳定的  $\text{F}^-$  浓度方面，起着緩冲作用。

将木工胶加入电解液前，先用冷水浸1~2晝夜，使其膨脹，然后将其在热水中溶解，再加到鍍槽中去。

按照化学分析数据，添加主要組成成分来調整电解液。

电解液的酸度用滴定的方法每天測定一次，并添加 $\text{HCl}$ 至游离 $\text{HCl}$ 的含量为0.5~0.7克/升来校正酸度。

按照每1升电解液2.0克的計算量，每周添加动物胶一次。


盐酸鍍錫槽工作中主要的故障見表5。

属于酸性电解液一类的尚有硼氟酸电解液，这种电解液与其他硼氟酸盐电解液相似，亦可在不加热和攪拌的情况下使用高电流密度。但由于其原材料(氟氯酸)太貴，因此使硼氟酸盐电解液不能广泛地被采用。


表 5 在氯化物电解液中镀锡的主要故障

故 障 特 征	产 生 故 障 原 因
镀层呈斑点状	HCl含量不够
镀层粗糙，有树枝状结晶	明胶含量不够，电流密度过大
零件上有部分没有镀层	SnCl <sub>2</sub> 含量不够，HCl含量过多
阳极钝化	阳极含有铅杂质

这种电解液的配制方法，是按照下列反应先制取硼氟酸

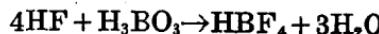

然后将氢氧化锡溶于 HBF<sub>4</sub>。

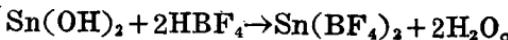

硼氟酸电解液的组成和镀锡工作条件如下：

硼氟酸锡 Sn(BF <sub>4</sub> ) <sub>2</sub> .....	180~200克/升
硼氟酸 HBF <sub>4</sub> .....	45~60克/升
硼酸 H <sub>3</sub> BO <sub>3</sub> .....	25~30克/升
木工胶 .....	3~5克/升
电解液温度.....	25~30°C
阴极电流密度 D <sub>K</sub> .....	4~5安/分米 <sup>2</sup>
电流效率.....	95%

### 3 酸性电解液镀锡

在酸性电解液中，锡以二种形态存在，即亚锡酸盐(Na<sub>2</sub>SnO<sub>2</sub>)和锡酸盐(Na<sub>2</sub>SnO<sub>3</sub>)。只有在锡酸盐电解液中，锡是以四价形态存在时，才能够保证得到光滑的镀层。而将含有二价锡的亚锡酸盐进行电解时，只能得到海绵状的粗糙的沉积。

即使在锡酸盐电解液中只含有少量的二价锡时，亦会得到海绵状的沉积。

在酸性电解液中加入游离酸，其目的是与在氯化物电解液中添加氯化盐相似的。

当有游离 NaOH 存在时，錫的析出电位变得更负，这一情况促使阴极极化增加，因而对镀层组织和镀锡的分散能力起着良好的影响。有游离鹼存在时能降低阳极极化作用，并保証阳极能較好地溶解。此外，NaOH 能防止氫氧化錫在水解时析出。

錫的阳极溶解特征，对于鹼性电解液中镀錫的过程，具有实际的影响：假如錫生成  $\text{Sn}^{++}$  离子进入溶液，就不可能进行镀錫，因此，当錫阳极溶解时，必需使其变为  $\text{Sn}^{4+}$  离子状态，但是这只有在电流密度值为一定时才能做到。

按照电流密度的不同，阳极的溶解，以下列三种方式进行：

1) 在低电流密度时 (2 安/分米<sup>2</sup> 以下) 部分的錫以  $\text{Sn}^{++}$  方式进入溶液，此时阳极灰色。

2) 在正确选择的电流密度下 (2~4 安/分米<sup>2</sup>)，錫以生成  $\text{Sn}^{4+}$  的方式溶解，此时，阳极表面具有金黃的颜色。

3) 当电流密度大于 4~5 安/分米<sup>2</sup> 时，阳极不溶解，而  $\text{OH}^-$  离子在其表面放电，此时阳极膜为黑色。

因此在配制电解液及其使用过程中，都必須注意阳极过程的特点，阳极不应含有不溶解杂质，否则会使阳极表面钝化不完全，并使錫以  $\text{Sn}^{++}$  进入溶液。此外，为保持阳极钝化表面，应将阳极在电流中断前从槽中取出。

在鹼性电解液中沉积錫时，其阴极极化作用非常高，并且随着游离鹼的增加而增大，这是它的特征。电解液有很高的导电度，加以很大的阴极极化作用，使电解液具有大大超过酸性电解液的分散能力。

錫的沉积速度取决于电流密度及电流效率，其数值可按表 6 求得。

鹼性镀錫电解液的組成見表 7。

表 6 在鹼性电解液中錫的沉积速度(微米/小时)

电流密度 安/分米 <sup>2</sup>	电 流 效 率 %				
	65	70	75	80	85
0.5	4.9	5.3	5.7	6.0	6.4
1.0	9.8	10.5	11.3	12.0	12.8
2.0	19.6	21.2	22.7	24.2	25.7
3.0	29.6	31.8	34.0	36.2	38.6
4.0	37.2	42.4	45.4	48.4	51.4

表 7 电解液組成及鍍錫工作条件

电 解 液 的 成 分	含 量 克/升		
	1 号电解液	2 号电解液	3 号电解液
錫酸鈉 $\text{Na}_2\text{SnO}_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$	80~100	—	—
錫(以錫酸鉀的形式換算成金屬錫)	—	—	75~80
二氯化錫 $\text{SnCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$	—	40	—
苛性鈉总含量 $\text{NaOH}$	—	60	—
游离苛性鈉 $\text{NaOH}$	10~15	—	—
游离苛性鉀 $\text{KOH}$	—	—	25
醋酸鈉 $\text{NaC}_2\text{H}_3\text{O}_2 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$	15~30	—	—
工作温度, °C	60~70	60~70	90
阴極电流密度 $D_K$ , 安/分米 <sup>2</sup>	2~3	0.5~1.0	6~10
电流效率, %	70~80	65	80

1号电解液中含有醋酸鈉，在鹼性介質中是很好的緩冲剂，它能够保持一定的鹼性，因此这种电解液具有較好的稳定性。在1号电解液中可以使用較高的电流密度。

2号电解液的成分比較簡單，在車間条件下較易配制，但不允许使用高电流密度，因此生产效率較低。

3号电解液与前二种不同之处是含有錫酸鉀，其溶解度比錫酸鈉要好得多，其中錫濃度也比較高，允许使用較高的电流密度。

为保证阳极过程正常的工作并维持表7中3号电解液规定的电流密度，阳极表面必须比阴极大二倍。

在电解过程中电解液需要加热，并有气体剧烈析出，因此必需装有槽侧抽风设备来除去有害的碱性生成物。

**电解液的配制** 配制碱性电解液的方法是先将锡的氯化盐( $\text{SnCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 或 $\text{SnCl}_4 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ )溶于水，然后将其转化成亚锡酸盐和锡酸盐，或者仍旧用电化学方法，使用多孔性隔膜将锡直接进行阳极溶解。

下面介绍几种配制锡酸钠的方法：

1) 用 $\text{SnCl}_4 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ 或 $\text{SnCl}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ 配制法 在少量的热水中溶解四氯化锡，另外将苛性钠(氢氧化钠)按1号电解液配方的用量单独溶解，它们的比例可照每40克锡(或107克 $\text{SnCl}_4 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ 或120克 $\text{SnCl}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ )用NaOH95克进行配合。

在剧烈的搅拌下将两种溶剂倒在一起(如果生成少量的锡酸沉淀，可用澄清的方法来除去)。锡酸钠是按照下列的反应式生成：



在锡酸钠溶液中再加入其余的成分，然后加水，仔细搅匀，并分析 $\text{Sn}^{++}$ 、 $\text{Sn}^{4+}$ 及游离NaOH的含量。

2) 用 $\text{SnCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 配制法(2号电解液) 在加热的二氯化锡溶液中加入氢氧化钠溶液(每40克 $\text{SnCl}_2$ 必需用70克NaOH)，此时按照下列反应生成亚锡酸钠：



再在所得的亚锡酸钠中加入过氧化氢来氧化成锡酸钠，然后直接用部分钝化的阳极来通电处理，如上所述，钝化的锡阳极在溶解时生成四价锡离子，在阳极析出的氧气又将 $\text{Sn}^{++}$ 氧化成 $\text{Sn}^{4+}$ 。

也可以用錫和鋼的聯合陽極（面積比為5:3）將電解液作通電處理來使錫氧化。

待氧化結束以後，將槽子加水至工作時的水平，然後按照化學分析數據加以校正。

3) 用金屬錫配制法 屬於化學法的另一種方法是用金屬錫在鹼液中用硝石按下列方式氧化來直接制取錫酸鈉。



為此，先在濃度為500克/升的NaOH溶液中在攪拌和加熱的情況下加入硝石使其溶解。硝石與苛性鈉的比例按反應式的化學計算來求得，每120克NaOH用85克NaNO<sub>3</sub>，然後在制得的溶液中加入少量的錫粒和錫粉，此時將溫度升至140~200°C，每隔30~40分鐘定期地將混和物仔細攪勻。

配制錫酸鈉的过程很長，錫酸鈉的析出取決於溫度及攪拌的強度。將制得的錫酸鈉從水的混和物中倒出；不溶解的錫沉淀可在第二次加工中利用。

將錫酸鈉溶液倒至鍍槽內，並分析錫酸鈉含量，然後進行必要的校正，並添加其餘的組成成分。

4) 电化學法 用电化学方法来制取錫酸鈉电解液是将錫陽極在1~2安/分米<sup>2</sup>电流密度下进行电化学溶解。阴極用鋼或鍍錫的帶材，用素陶器皿隔開，其作用是將陰極區域（陰極電解液）隔離絕緣，使錫的陽離子不能穿透。用含量為38~45克/升氯氧化鈉的溶液作為電解液，並加熱至60~70°C，錫酸鈉直接就在鍍槽中制备，然後將鹼溶液加水至工作時的水平。在上述工作條件下溶解生成的錫是二價錫。

為按配方得到需要含量的錫（40克/升），必須在1升電解液中通過50安·小時的電流。