



教育部高等职业教育示范专业规划教材

公差配合与 技术测量

王萍辉 主编



配电子课件

机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS


教育部高等职业教育示范专业规划教材

公差配合 与技术测量

主编 王萍辉

副主编 温淑霞 蒋家旺

参编 李秋芳 韩丽华

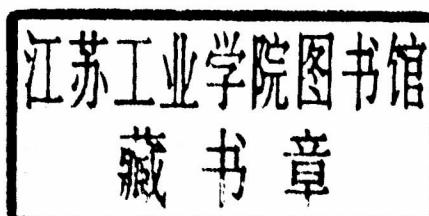

机械工业出版社

本教材内容包括绪论、光滑圆柱公差与配合、测量技术基础、形位公差及其测量、表面粗糙度与测量、典型零件的公差与检测、尺寸链、基本测量的实际操作等。

本教材可按 30~50 学时讲授，采用最新国家标准，侧重讲清基本概念和标准的实际应用，注重体现示范性高职教学特色，淡化理论，实用为主，力求以最少的课时带给学生所需要的公差配合与技术测量知识。

本教材编写既体现了高职高专汽车类专业特点，又适用于机电类专业，也可作为高等工科院校及中专、中技的专业教学用书，并可供有关工程技术人员参考。

图书在版编目 (CIP) 数据

公差配合与技术测量 / 王萍辉主编 . —北京：机械工业出版社，2009.4
教育部高等职业教育示范专业规划教材

ISBN 978-7-111-26711-9

I. 公… II. 王… III. ①公差—配合—高等学校：技术学校—教材
②技术测量—高等学校：技术学校—教材 IV. TG801

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 046183 号

机械工业出版社(北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037)

策划编辑：葛晓慧 蓝伙金 责任编辑：葛晓慧 版式设计：张世琴
责任校对：陈延翔 封面设计：赵颖喆 责任印制：杨 曜

唐山丰电印务有限公司印刷

2009 年 6 月第 1 版第 1 次印刷

184mm × 260mm · 12 印张 · 295 千字

0001—4000 册

标准书号：ISBN 978-7-111-26711-9

定价：21.00 元


凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社发行部调换

销售服务热线电话：(010)68326294

购书热线电话：(010)88379639 88379641 88379643

编辑热线电话：(010)88379756

封面无防伪标均为盗版

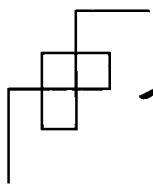

前 言

“公差配合与技术测量”是机械类各专业必须掌握的一门重要的技术基础课，在教学中起着联系基础课及其他技术基础课与专业课的桥梁作用，也起着联系设计类课程与制造工艺课程的纽带作用，它紧紧围绕机械产品零部件的制造误差和公差及其关系，研究零部件的设计、制造精度与技术测量方法。

本教材既体现了高职高专汽车类专业特点，又适用于机电类专业，也可作为高等工科院校及中专、中技的专业教学用书，并可供从事机械设计、机械制造工艺、标准化计量等工作的有关工程技术人员和管理人员参考。


本教材在编写过程中，以贯彻互换性国家标准为主线，以讲清楚互换性与测量基本概念和标准的实际应用为前提，注重体现示范性高职高专教育的特点，淡化理论，实用为主，力求内容精练、深浅适度、重点突出、易于掌握；采用国家最新标准；注重应用能力的培养；适应面广泛。

本教材共分九章，内容包括绪论、尺寸公差与配合、测量技术基础、形状和位置公差及检测、表面粗糙度与测量、常用标准件的公差配合及检测、圆柱齿轮的公差与检测、常用量具及公差测量实训、尺寸链等。

本教材由北京京北职业技术学院王萍辉任主编，温淑霞、蒋家旺任副主编，北京经济管理干部学院李秋芳、包头职业技术学院韩丽华参编。第一、五章由王萍辉编写；第二、四、九章由温淑霞编写；第三、八章由蒋家旺编写；第六、七章由李秋芳、韩丽华编写。王萍辉负责统稿。

限于编者的水平，书中难免存在缺点、错误之处，恳请广大师生、读者批评指正。

编 者

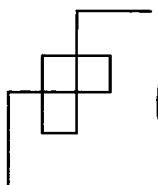

目 录

前言

第一章 绪论	1
第一节 互换性	1
第二节 公差与检测	2
第三节 标准化与优先数系	3
第四节 本课程的性质与要求	6
习题	7
第二章 尺寸公差与配合	8
第一节 基本术语和定义	8
第二节 常用尺寸公差与配合	14
第三节 国家标准规定的公差带	
与配合	20
第四节 公差与配合的选用	22
第五节 未标注公差尺寸的	
极限偏差	28
习题	28
第三章 测量技术基础	30
第一节 测量的基本概念与	
量值传递	30
第二节 测量器具和测量方法	32
第三节 测量误差	35
习题	37
第四章 形状和位置公差及检测	38
第一节 概述	38
第二节 形状公差及检测	40

第三节 位置公差及检测	46
第四节 公差原则	61
第五节 形位公差的选用	66
习题	70

第五章 表面粗糙度与测量	74
第一节 概述	74
第二节 表面粗糙度的评定	75
第三节 表面粗糙度的选用	
与标注	81
第四节 表面粗糙度的检测	86
习题	88

第六章 常用标准件的公差配合	
及检测	89
第一节 单键的公差与检测	89
第二节 矩形花键的公差与检测	92
第三节 普通螺纹联接的公差	
与检测	96
第四节 滚动轴承的公差与配合	109
习题	116

第七章 圆柱齿轮的公差与检测	118
第一节 对齿轮传动的基本要求	118
第二节 影响渐开线圆柱齿轮	
精度的因素	119
第三节 渐开线圆柱齿轮精度的	
评定参数与检测	122
第四节 渐开线圆柱齿轮精度	

等级及应用	127	第二节 千分尺类量具	149
第五节 齿坯的精度与齿面		第三节 机械量仪	153
粗糙度	134		
第六节 渐开线圆柱齿轮副		第九章 尺寸链	161
的精度	137	第一节 概述	161
第七节 齿轮精度设计示例	142	第二节 用极值法解尺寸链	163
第八节 新旧国标对照	143	习题	168
习题	146		
		附录	169
第八章 常用量具及公差测量实训	147		
第一节 游标类量具	147	参考文献	186

第一章 絮 论

第一节 互 换 性

一、互换性的含义

在人们的日常生活中，有大量的现象涉及互换性。例如，灯泡坏了，可以换个新的。自行车、手表、缝纫机、汽车、拖拉机中某个零件坏了，都可以迅速换上一个新的，并且在更换与装配后，能很好地满足使用要求。之所以这样方便，是因为这些零件都具有互换性。

什么叫互换性呢？在机械工业生产中，零部件的互换性是指机器或仪器中同一规格的一批合格零件或部件，在装配前，任取其中一件，不需做任何挑选；装配时，不需进行修配和调整；装配后，能满足机器或仪器的使用性能要求。换句话说，零部件的互换性就是同一规格的零部件按规定要求制造，能够彼此相互替换且能保证使用要求的一种特性。

二、互换性的分类

机械制造中的互换性，可分为几何参数互换性与功能互换性。

1) 几何参数互换性是指机器的零部件只在几何参数，如尺寸、形状、位置和表面粗糙度方面充分近似所达到的互换性，所以又称狭义互换性，即通常所讲的互换性；有时也局限于指保证零件尺寸配合要求的互换性。

2) 功能互换性是指机器的零件在各种性能方面都达到了互换性的要求。如几何参数的精度、强度、刚度、硬度、使用寿命、抗腐蚀性、电导性等都能满足机器的功能要求，所以又称广义互换性，往往着重于保证除尺寸配合要求以外的其他功能要求。由于本课程的内容所限，只研究几何参数方面的互换性。

在生产中，由于对产品零件精度要求及生产水平的不同，互换性可分为完全互换和不完全互换两类。

1) 完全互换（绝对互换）。具有完全互换性的零件，制造时按一定的公差要求进行加工，在装配或修配机器时，不需对该零件进行任何修配、调整或选择，任取其一即能装上，而装上后又能完全满足要求。对于一般产品的零件，按现代生产水平都是可以完全做到的，所以应用很广。但当某一产品结构复杂，装配精度要求较高，生产条件又不能完全适应时，则会采用不完全互换法。

2) 不完全互换（有限互换）。具有不完全互换性的零件，制造时可按一定公差加工，但在装配时要经过适当分组、调整或修配才能装上，而装上后也能满足要求。以分组法为例，如某机器部件要求装配精度较高，采用完全互换将使零件公差很小，加工很难，成本也高，甚至无法加工。这时，可将零件公差适当地放大，使之便于加工，而在零件加工完毕后，再用测量器具将零件按实际尺寸分为若干组，此时每组之间的零件尺寸差别减小，装配时按相

应的组进行装配（大孔装大轴，小孔装小轴）。这样既保证了装配精度要求，又使加工容易，降低了成本，实际上也是一种提高装配精度的措施。这种互换，仅组内零件可以互换，而组与组之间的零件不能互换，故称为不完全互换。

例如，在生产中获得了大量应用的滚动轴承部件，轴承内、外圈与轴或者孔的配合采用完全互换，而轴承内、外圈滚道与滚珠之间的配合，则因其组成零件的精度要求高，加工困难，通常采用分组装配，故为不完全互换。

一般地说，使用要求与制造水平、经济效益没有矛盾时，可采用完全互换；反之采用不完全互换。对于企业间协作，应采用完全互换；企业内部生产的零部件的装配，可以采用不完全互换。

究竟采用完全互换还是不完全互换，或者部分地采用修配调整，要由产品的精度要求与复杂程度、产品大小（生产规模）、生产设备、技术水平等一系列因素决定。

三、互换性的作用

互换性在产品设计、制造、使用和维修等方面都有着极其重要的作用。

从设计方面看，按互换性进行设计，可以最大限度地采用标准件、通用件，大大减少计算、绘图等工作量，缩短设计周期，并有利于产品品种的多样化和计算机辅助设计。这对发展系列产品，促进产品结构、性能的不断改进，都有重大作用。

从制造方面看，互换性不仅有利于组织大规模的专业化生产，而且有利于采用先进工艺和高效率的专用设备，用计算机辅助制造，还有利于实现加工和装配过程的机械化、自动化，从而减轻工人的劳动强度，提高生产率，保证产品质量，降低生产成本。

从使用维修方面看，零部件具有互换性，可以及时更换那些已经磨损或损坏了的零件，因此减少了机器的维修时间和费用，保证机器能连续而持久地运转，提高了机器的使用寿命和使用价值，提高了设备的利用率。

综上所述，互换性对保证产品质量、提高生产效率和增加经济效益具有重大的意义。它不仅适用于大批量生产，即便是单件小批量生产，也常常采用已标准化了的具有互换性的零部件。因此，互换性已成为现代机械制造业中一个普遍遵守的原则。

第二节 公差与检测

零件在加工过程中，不可避免地会产生各种误差。要想把同一规格的一批零件的几何参数做得完全一致是不可能的，实际上也没有必要。只要把几何参数的误差控制在一定的范围内，就能满足互换性的要求。

零件几何参数误差的允许范围叫做公差，用以限制误差。它包括尺寸公差、形状公差、位置公差和角度公差等。

工件的误差在公差范围内，为合格件；超出了公差范围，为不合格件。公差是允许实际参数值的最大变动量，也可以说是允许的最大误差。误差是在加工过程中产生的，而公差则是由设计人员给定的。设计者的任务就在于正确地规定公差，并把它在图样上明确表示出来。显然，在满足功能要求的前提下，公差应尽量规定得大些，以方便制造和获得最佳的技术经济效益。

完工后的零件是否满足公差要求，要通过检测加以判断。检测包含检验与测量。几何量的检验是指确定零件的几何参数是否在规定的极限范围内，并作出合格性判断，而不必得出被测量的具体数值；测量是将被测量与作为计量单位的标准量进行比较，以确定被测量的具体数值的过程。检测不仅用来评定产品质量，而且用于分析产生不合格品的原因，及时调整生产，监督工艺过程，预防废品产生，检测是机械制造的“眼睛”。无数事实证明，产品质量的提高，除设计和加工精度的提高外，往往也有赖于检测精度的提高。

综上所述，合理确定公差与正确进行检测，是保证产品质量、实现互换性生产的两个必不可少的条件和手段。

第三节 标准化与优先数系

一、标准化

现代化生产的特点是规模大、品种多、分工细和协作多，为使社会生产高效率地运行，必须通过标准化使产品的品种规格简化，使各分散的生产环节相互协调和统一。几何量的公差与检测也应纳入标准化的轨道。标准化是实现互换性的前提。

1. 标准

标准是对重复性事物和概念所作的统一规定。它以科学、技术和实践经验的综合成果为基础，经有关方面协商一致，由主管机构批准，以特定形式发布，作为共同遵守的准则和依据。

标准的范围极其广泛，种类繁多，涉及人类生产、生活的各个领域。本课程研究的公差标准、检测标准，大多属国家基础标准。

标准按不同的级别颁发。我国标准分为国家标准、行业标准、地方标准和企业标准。

国家标准代号为 GB，是对全国范围内需统一的技术要求。行业标准，如机械标准（JB）等，是对全国某个行业范围内统一的技术要求。地方标准代号为 DB，是在某一地域范围内需统一的技术要求。企业标准代号为 Q，是在某一企业内需统一的技术要求。

在我国，按照标准化对象的特性，标准可分为基础标准、产品标准、方法标准、安全标准、卫生标准等。基础标准是指一定范围内作为其他标准的基础并普遍使用、具有广泛指导意义的标准，如《极限与配合》、《形状和位置》公差标准等。

《中华人民共和国标准化法》规定，国家标准和行业标准又分为强制性标准和推荐性标准。少量的有关人身安全、健康、卫生及环境之类的标准属于强制性标准。国家用法律、行政和经济等手段来实施强制性标准。大量的标准属于推荐性标准。推荐性国家标准代号为 GB/T，推荐标准也应积极采用。因为标准是科学技术的结晶，是多年实践经验的总结，它代表了先进的生产力，对生产具有普遍指导作用。

在国际上，有国际标准化组织（简称 ISO）和国际电工委员会（简称 IEC），它们负责制定和颁布国际标准，促进国际技术统一和交流，代表了国际上先进的科技水平。我国于 1978 年恢复了 ISO 组织成员资格。

2. 标准化

标准化是指在经济、技术、科学及管理等社会实践中，对重复性事物和概念通过制定、

发布和实施标准，达到统一，以获得最佳秩序和社会效益的全部活动过程。也是指制定标准、贯彻标准和修改标准的全过程，是一个系统工程。

标准化是组织现代化生产的重要手段，是实现互换性的必要前提。要全面保证零件的互换性，不仅要合理地确定零件制造公差，还必须对影响生产质量的各个环节、阶段及有关方面实现标准化，如优先数系、形状与位置公差及表面质量参数的标准化、计量单位及检测规定等的标准化等。可见，在机械制造业中，任何零部件要使其具有互换性，都必须实现标准化，没有标准化，就没有互换性。

标准化既是一项技术基础工作，也是一项重要的经济技术政策，它在工业生产和经济建设中起到重要作用。也是国家现代化水平的重要标志之一。

二、优先数和优先数系标准

工程上各种技术参数的简化、协调和统一，是标准化的重要内容。

在制订工业标准的表格以及进行产品设计时，都会遇到选择数值系列的问题。为了满足市场需求，同一品种、同一参数，还要从大到小取不同的值，从而形成不同规格的产品系列。这个系列确定得是否合理，与所取的数值如何分档、分级直接有关。

产品设计中的参数往往不是孤立的，一旦选定，这个数值就会按照一定规律，向一切有关的参数传播。例如，螺栓的尺寸一旦确定，将会影响与之配合的螺母的尺寸，螺钉旋具、扳牙的尺寸、螺栓孔的尺寸及加工螺栓孔的钻头、铰刀的尺寸等。这种技术参数的关联和传播扩散在生产实际中是极为普遍的现象。

由于数值如此不断关联、不断传播，所以，机械产品中的各种技术参数不能随意确定，否则将会出现品种规格恶性膨胀的混乱局面，给生产组织、协调配套以及使用维护带来极大的困难。

为使产品的设计参数选择能遵守统一的规律，使参数选择一开始就纳入标准化轨道，必须对各种技术参数的数值作出统一规定。《优先数和优先数系》国家标准（GB/T 321—2005）就是其中最重要的一个标准，要求工业产品设计中技术参数尽可能采用它。

GB/T 321—2005 中规定以十进制等比数列为优先数系，并规定了五个系列，它们分别用系列符号 R5、R10、R20、R40 和 R80 表示，其中前四个系列作为基本系列，R80 为补充系列，仅用于分级很细的特殊场合。各系列的公比为

$$R5 \text{ 的公比: } q_5 = \sqrt[5]{10} \approx 1.60$$

$$R10 \text{ 的公比: } q_{10} = \sqrt[10]{10} \approx 1.25$$

$$R20 \text{ 的公比: } q_{20} = \sqrt[20]{10} \approx 1.12$$

$$R40 \text{ 的公比: } q_{40} = \sqrt[40]{10} \approx 1.06$$

$$R80 \text{ 的公比: } q_{80} = \sqrt[80]{10} \approx 1.03$$

优先数系的五个系列中任一个项值均为优先数。按公比计算得到优先数的理论值，除 10 的整数幂外，都是无理数，工程技术上不能直接应用。实际应用的都是经过圆整后的近似值。根据圆整的精确度，可分为计算值和常用值，即：

- 1) 计算值：取五位有效数字，供精确计算用。
- 2) 常用值：即经常使用的通常所称的优先数，取三位有效数字。

表 1-1 优先数系的基本系列（摘自 GB/T 321—2005）

基本系列（常用值）				计算值
R5	R10	R20	R40	
1.00	1.00	1.00	1.00	1.0000
			1.06	1.0593
		1.12	1.1220	1.1220
		1.18	1.1885	1.1885
	1.25	1.25	1.25	1.2589
		1.32	1.32	1.3335
		1.40	1.40	1.4125
		1.50	1.50	1.4962
1.60	1.60	1.60	1.60	1.5849
		1.70	1.70	1.6788
		1.80	1.80	1.7783
		1.90	1.90	1.8836
	2.00	2.00	2.00	1.9953
		2.12	2.12	2.1135
		2.24	2.24	2.2387
		2.36	2.36	2.3714
2.50	2.50	2.50	2.50	2.5119
		2.65	2.65	2.6607
		2.80	2.80	2.8184
		3.00	3.00	2.9854
	3.15	3.15	3.15	3.1623
		3.35	3.35	3.3497
		3.55	3.55	3.5481
		3.75	3.75	3.7581
4.00	4.00	4.00	4.00	3.9811
		4.25	4.25	4.2170
		4.50	4.50	4.4668
		4.75	4.75	4.7315
	5.00	5.00	5.00	5.0119
		5.30	5.30	5.3088
		5.60	5.60	5.6234
		6.00	6.00	5.9566
6.30	6.30	6.30	6.30	6.3096
		6.70	6.70	6.6834
		7.10	7.10	7.0795
		7.50	7.50	7.4980
	8.00	8.00	8.00	7.9433
		8.50	8.50	8.4140
		9.00	9.00	8.9125
		9.50	9.50	9.4405
10.00	10.00	10.00	10.00	10.0000

表 1-1 中列出了 1~10 范围内基本系列的常用值和计算值。如将表中所列优先数乘以 10, 100, …, 或乘以 0.1, 0.01, …, 即可得到所有大于 10 或小于 1 的优先数。

标准还允许从基本系列和补充系列中隔项取值组成派生系列。如在 R10 系列中每隔两项取值得到 R10/3 系列, 即 1.00, 2.00, 4.00, 8.00, …, 它即是常用的倍数系列。

国家标准规定的优先数系分档合理, 疏密均匀, 有广泛的适用性, 简单易记, 便于使用。常见的量值, 如长度、直径、转速及功率等的分级, 基本上都是按优先数系进行的。本课程所涉及的有关标准里, 诸如尺寸分段、公差分级及表面粗糙度的参数系列等, 基本上采用优先数系。

第四节 本课程的性质与要求

一、本课程的性质

“公差配合与技术测量”是机械类各专业必须掌握的一门重要的技术基础课, 在教学中起着联系基础课及其他技术基础课与专业课的桥梁作用, 也起着联系设计类课程与制造工艺课程的纽带作用, 它以互换性内容为基础, 紧紧围绕机械产品零部件的制造误差和公差及其关系, 研究零部件的设计、制造精度与技术测量方法, 研究如何解决使用要求与制造要求的矛盾。

本课程由“公差配合”与“技术测量”两部分组成, 其基本理论是精度理论, 研究的对象是零部件几何参数的互换性, 在生产实践中应用广泛, 实践性强, 它能使学生学到有关精度理论和测量的基本知识与技能。

本课程的特点是术语定义、符号、代号、图形、表格多; 公式推导少, 经验数据、定性解释、具体规定多; 内容涉及面广, 章节之间系统性、连贯性不强。

随着科学技术的迅猛发展和生产水平的不断提高, 对机械产品的功能和质量的要求也越来越高。为了适应国民经济现代化进程的需要, 必须学习和研究互换性与测量技术中的最新科研成果。

二、本课程的要求与学习方法

1. 本课程的要求

学生在学习本课程之前, 应具有一定的理论知识和初步的生产实践知识, 能读图并懂得图样的注法; 学生完成本课程的学习任务以后, 要学会机械零件精度设计的原则和方法, 以及确保产品质量的检测技术, 初步达到:

- 1) 建立几何参数互换性与标准化的基本概念。
- 2) 掌握本课程中有关国家标准的内容和原则。认识各种几何参数有关公差标准的基本内容和主要规定。
- 3) 学会和掌握零件的精度设计内容和方法。
- 4) 会初步选用公差和配合; 对常见公差要求会正确标注、解释和查用有关表格。
- 5) 了解各种典型的测量方法, 学会正确选择、使用生产现场的常用计量器具和仪器, 能对一般几何量进行综合检测和数据处理。

本课程除课堂教学要讲授检测知识外，为了强化学生的检测技能，可考虑安排专用实验周。此外，为了培养学生的综合运用能力和设计能力，可考虑布置适当的大型作业。

2. 本课程的学习方法

- 1) 应当了解本课程的主干是各国家标准。公差标准就是技术法规，要注意其严肃性，在进行精度设计时既要满足标准规定的原则，又要根据不同的使用要求灵活选用。
- 2) 在学习中，应当了解每个术语、定义的实质，及时归纳总结并掌握各术语及定义的区别和联系。
- 3) 注意实践环节的训练，独立操作、独立思考，做到理论与实践相结合。
- 4) 只有在后续课程（设计类和工艺类课程）学习中，特别是机械零件课程设计、专业课课程设计和毕业设计中，才能加深对本课程学习内容的理解，初步掌握精度设计的要领。因此，要与相关课程的知识联系，使学到的公差配合理论得以举一反三，能达到实际应用的目的。
- 5) 应当认真独立完成作业，巩固并加深对所学内容的理解与记忆。

习 题

- 1-1 什么叫互换性？完全互换与不完全互换有何区别？
- 1-2 互换性在机械制造中有何意义？
- 1-3 按标准颁发级别分，标准有哪几种？
- 1-4 下面两列数据属于哪种系列？公比 q 为多少？
 - (1) 某机床主轴转速为 50、63、80、100、125、…单位为 r/min。
 - (2) 表面粗糙度 R_a 的基本系列为：0.012、0.025、0.050、0.100、0.200、…单位为 μm 。

第二章 尺寸公差与配合

在机器制造业中，“公差”是用于协调机器零件的使用要求与制造经济性之间的矛盾；“配合”是反映机器零件之间有关功能要求的相互关系。尺寸公差与配合是保证产品质量的首要问题。国家标准《极限与配合》是机械制造中重要的基础标准之一，它的应用几乎涉及国民经济的所有部门，在机械制造中具有重要的作用。该标准不仅适用于应用最为广泛的圆柱表面，也适用于其他非圆柱形光滑工件的尺寸。本章着重阐述《极限与配合》的基本概念及应用。

第一节 基本术语和定义

一、有关尺寸的术语和定义

1. 尺寸

以特定单位表示长度值的数字。例如，一根轴的长度为 50mm，则 50 就是一个尺寸，mm（毫米）就是特定长度的单位。在机械制图中毫米可以省略不写，当以其他长度单位表示尺寸时，应加以标明。

2. 基本尺寸

设计给定的尺寸。孔的基本尺寸用 D 表示，轴的基本尺寸用 d 表示。基本尺寸是在设计零件时，根据使用要求，通过刚度、强度计算或结构等方面的考虑，并按标准直径或标准长度圆整后所给定的尺寸。

3. 实际尺寸

通过测量获得的尺寸。由于测量过程存在测量误差，所以实际尺寸并非真值，而且由于表面形状误差的存在，零件同一表面不同部位的实际尺寸往往是不同的。通常任意两相对点之间测得的尺寸称为局部实际尺寸。如图 2-1 所示， d_1 、 d_2 都是轴的局部实际尺寸。除非特别指明，通常所谓实际尺寸均指局部实际尺寸。

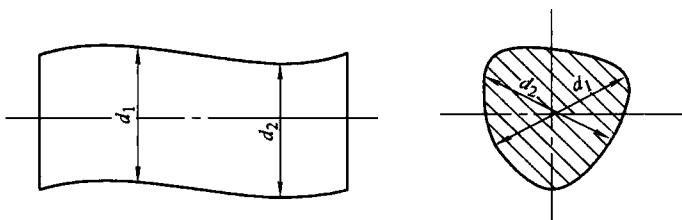


图 2-1 实际尺寸

4. 极限尺寸

允许尺寸变化的两个极限值。它以基本尺寸为基数来确定。两个极限尺寸中较大的一个

称为最大极限尺寸，较小的一个称为最小极限尺寸。孔的最大极限尺寸用 D_{max} 表示，最小极限尺寸用 D_{min} 表示；轴的最大极限尺寸用 d_{max} 表示，最小极限尺寸用 d_{min} 表示，如图 2-2 所示。设计中规定极限尺寸是为了限制零件实际尺寸的变动，实际尺寸在两个极限尺寸之间为合格，也可以等于极限尺寸。

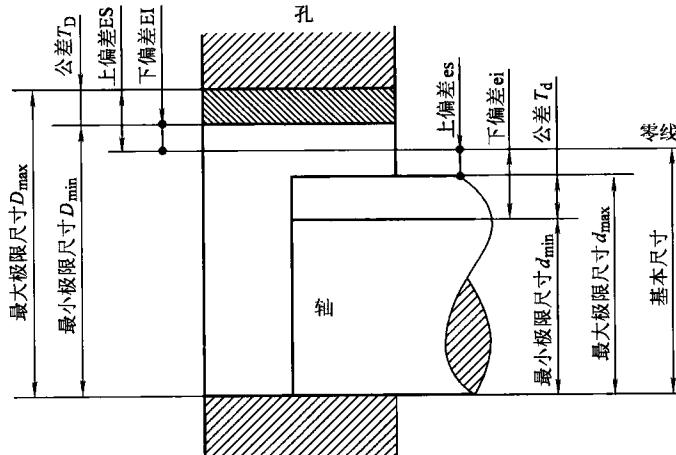


图 2-2 极限与配合示意图

二、有关公差与偏差的术语和定义

1. 尺寸偏差（简称偏差）

某一尺寸减其基本尺寸所得的代数差。由于尺寸有实际尺寸和极限尺寸之分，所以偏差也有实际偏差和极限偏差两种。实际偏差是指实际尺寸减基本尺寸所得的代数差。极限偏差是极限尺寸减基本尺寸所得的代数差。最大极限尺寸减其基本尺寸所得的代数差称为上偏差；最小极限尺寸减其基本尺寸所得的代数差称为下偏差。极限偏差用于控制实际偏差，实际偏差在极限偏差之间为合格，也可等于极限偏差。

国标规定孔的上偏差用 ES 表示，轴的上偏差用 es 表示，孔的下偏差用 EI 表示，轴的下偏差用 ei 表示，如图 2-2 所示。极限偏差的计算公式如下：

$$ES = D_{max} - D$$

$$EI = D_{min} - D$$

$$es = d_{max} - d$$

$$ei = d_{min} - d$$

由于实际尺寸和极限尺寸有可能大于、小于或等于基本尺寸，所以偏差值可以为正直、负值或零，在计算和书写时必须带有正负号。

国标规定，在图样上标注极限偏差时，上偏差应标注在基本尺寸的右上方，下偏差应与基本尺寸标注在同一底线上，如 $\phi 30^{+0.087}_{-0.025}$ 。当上偏差或下偏差为零时，零值仍需标出，如 $\phi 30^{-0}_{-0.039}$ 。当上、下偏差绝对值相等而符号相反时，如基本尺寸为 $\phi 30$ ，上偏差为 $+0.008$ ，下偏差为 -0.008 ，应标注为 $\phi 30 \pm 0.008$ 。

2. 尺寸公差（简称公差）

允许尺寸的变动量。尺寸公差等于最大极限尺寸减最小极限尺寸的差，也等于上偏差减

下偏差之差。

国标规定孔的公差用 T_D 表示，轴的公差用 T_d 表示，如图 2-2 所示，公差的计算式如下：

$$T_D = D_{\max} - D_{\min} = ES - EI$$

$$T_d = d_{\max} - d_{\min} = es - ei$$

由于加工误差不可避免，所以公差不能取零值，更不能为负值。因此公差是个绝对值。

3. 公差带图及公差带

图 2-2 为极限与配合示意图，表明了两个相互结合的孔、轴的基本尺寸、极限尺寸、极限偏差与公差之间的关系。在实际应用中，为了简便起见，可以不必画出孔与轴的全形，只要将有关部分放大出来就可以了，这就是公差带图，如图 2-3 所示。

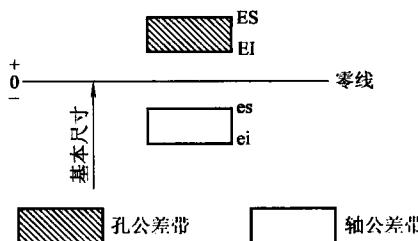


图 2-3 公差带图

在公差带图中，表示基本尺寸并用以确定偏差的基准直线称为零偏差线，简称零线。零线以上的偏差为正偏差，零线以下的偏差为负偏差。

在公差带图中，由代表上、下偏差的两条直线所限定的一个区域叫公差带。

公差带图的作图步骤如下：

1) 画零线，标“0”、“+”、“-”，用箭头指向零线表示基本尺寸，标上基本尺寸。

2) 按适当比例画出孔、轴公差带。

3) 标出孔、轴上、下偏差值及其他要求的数值。

分析公差带图可以得出，公差带有“公差带大小”和“公差带位置”两个要素。公差带大小取决于公差值，即公差带在垂直于零线方向的宽度；公差带相对于零线的位置取决于某一个极限偏差值，这个极限偏差值称为基本偏差。

例 2-1 已知孔轴的基本尺寸为 65mm，孔的最大极限尺寸 $D_{\max} = 65.019\text{mm}$ ，孔的最小极限尺寸 $D_{\min} = 65\text{mm}$ ，轴的最大极限尺寸 $d_{\max} = 64.990\text{mm}$ ，轴的最小极限尺寸 $d_{\min} = 64.977\text{mm}$ ，现测得孔、轴的实际尺寸分别为 65.010mm 和 64.980mm，求孔和轴的极限偏差、实际偏差及公差，并画出公差带图。

解：

(1) 孔的极限偏差： $ES = D_{\max} - D = (65.019 - 65)\text{mm} = +0.019\text{mm}$

$$EI = D_{\min} - D = (65 - 65)\text{mm} = 0$$

轴的极限偏差： $es = d_{\max} - d = (64.990 - 65)\text{mm} = -0.010\text{mm}$

$$ei = d_{\min} - d = (64.977 - 65)\text{mm} = -0.023\text{mm}$$

(2) 孔的实际偏差： $(65.010 - 65)\text{mm} = +0.010\text{mm}$

轴的实际偏差： $(64.980 - 65)\text{mm} = -0.020\text{mm}$

(3) 孔的公差： $T_D = D_{\max} - D_{\min} = (65.019 - 65)\text{mm} = 0.019\text{mm}$

轴的公差: $T_d = d_{max} - d_{min} = (64.990 - 64.977) \text{ mm} = 0.013 \text{ mm}$

(4) 公差带图如图 2-4 所示。

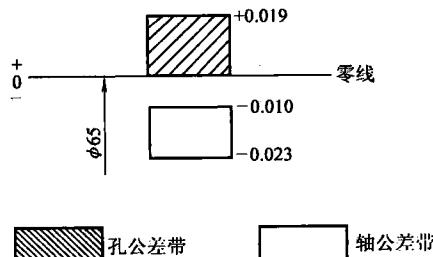


图 2-4 公差带图

三、有关配合的术语和定义

1. 配合

基本尺寸相同的、相互结合的孔和轴公差带之间的关系。配合反映了机器上相互结合的零件之间的松紧程度。应当注意的是组成配合的一组孔和轴其基本尺寸必须相同。根据使用要求的不同，孔和轴之间的配合有松有紧，由此配合分三类，即间隙配合、过盈配合、过渡配合。

孔的尺寸减去相配合的轴的尺寸所得的代数差为正时叫做间隙，用 X 表示；为负时叫做过盈，用 Y 表示。

2. 间隙配合

具有间隙的配合（包括最小间隙为零的配合），此时孔公差带在轴公差带的上方，如图 2-5 所示。

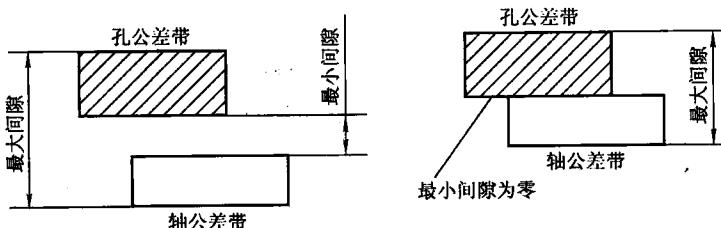


图 2-5 间隙配合公差带图

从图中可以看出，孔的最大极限尺寸减轴的最小极限尺寸所得的代数差，或孔的上偏差减轴的下偏差所得的代数差，称为最大间隙，用 X_{max} 表示；孔的最小极限尺寸减轴的最大极限尺寸所得的代数差，或孔的下偏差减轴的上偏差所得的代数差，称为最小间隙，用 X_{min} 表示。其计算式如下：

$$X_{max} = D_{max} - d_{min} = ES - ei$$

$$X_{min} = D_{min} - d_{max} = EI - es$$

由于孔、轴是有公差的，所以实际间隙的大小将随着孔和轴实际尺寸的变化而变化。

3. 过盈配合

具有过盈的配合（包括最小过盈为零的配合），此时孔的公差带在轴的公差带的下方，