



21世纪 / 高等职业技术教育规划教材

工程制图

GONGCHENG ZHITU

主 编 李 嘉
副主编 张 颖 王 婷
主 审 缪凯歌



西南交通大学出版社
[Http://press.swjtu.edu.cn](http://press.swjtu.edu.cn)

21 世纪高等职业技术教育规划教材

工 程 制 图

主 编 李 嘉

副主编 张 颖 王 婷

主 审 缪凯歌

西南交通大学出版社

· 成 都 ·

图书在版编目 (C I P) 数据

工程制图 / 李嘉主编. —成都: 西南交通大学出版社,
2009.8

21 世纪高等职业技术教育规划教材
ISBN 978-7-5643-0347-1

I. 工… II. 李… III. 工程制图—高等学校: 技术学校—
教材 IV. TB23

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 140830 号

21 世纪高等职业技术教育规划教材

工程制图

主编 李嘉

责任编辑	李 涛
特邀编辑	杨 勇
封面设计	墨创文化
出版发行	西南交通大学出版社 (成都二环路北一段 111 号)
发行部电话	028-87600564 87600533
邮 编	610031
网 址	http://press.swjtu.edu.cn
印 刷	四川森林印务有限责任公司
成品尺寸	185 mm × 260 mm
印 张	16.5
印 数	1—3 000 册
字 数	411 千字
版 次	2009 年 8 月第 1 版
印 次	2009 年 8 月第 1 次
书 号	ISBN 978-7-5643-0347-1
定 价	28.50 元

图书如有印装质量问题 本社负责退换
版权所有 盗版必究 举报电话: 028-87600562

前 言

本书是根据教育部制定的《高职高专教育工程制图课程教学基本要求》，在广泛汲取各类高职学校制图教学改革经验的基础上编写而成。

本书可以作为高等职业技术学院与高等专科学校机械类、工程类、铁道运输类等各专业的通用教材，也可以作为其他相近专业的参考书以及广大自学者学习用书。另外，同时出版的《工程制图习题集》与本书配套使用。

本书主要有以下特点：

1. 书中内容体现了高职高专特色，突出了实用性，落实了以掌握概念、强化应用为重点的教学原则，基本理论以“必需、够用”为度。
2. 所选图例力求结合生产实际，紧密结合专业需要。
3. 本书采用了《技术制图》和《机械制图》现行有效的国家标准及与制图有关的其他标准。
4. 书中图形全部采用计算机绘制，提高了图形的清晰度和准确性，使表达效果大大增强，教材质量进一步提高。

本书主要内容共分十二章，其中：第四章、第七章、第八章、第九章由辽宁铁道职业技术学院李嘉编写；绪论、第二章、第十二章由辽宁铁道职业技术学院王婷编写；第一章、第五章、第六章、第十章由沈阳航空职业技术学院张颖编写；第三章由辽宁铁道职业技术学院李萌编写；第十一章由沈阳铁路局设计院周路舟编写。

全书由辽宁铁道职业技术学院李嘉任主编，沈阳航空职业技术学院张颖和辽宁铁道职业技术学院王婷任副主编。

本书由辽宁铁道职业技术学院缪凯歌担任主审。在本书编写过程中，他认真细致地审阅了书稿，并提出了很多宝贵意见，在此向其表示诚挚的谢意。

本教材按 100~120 学时编写，各使用单位可根据具体情况酌情增减。

由于水平所限，书中难免会有不当之处，欢迎广大读者提出宝贵意见和建议，谨此表示衷心感谢。

编 者

2009 年 6 月

目 录

绪 论	1
第一章 制图的基本知识与技能	2
第一节 绘图工具和用品的使用	2
第二节 制图国家标准的基本规定	5
第三节 尺寸标注	11
第四节 几何作图	14
第五节 平面图形的画法	16
第二章 正投影法基础	19
第一节 投影法及三视图	19
第二节 点、线、面的投影	25
第三节 平面内的点与线	36
第三章 立体的投影	38
第一节 平面立体的投影	38
第二节 曲面立体的投影	41
第三节 截交线与相贯线	46
第四章 组 合 体	56
第一节 组合体的形体分析	56
第二节 组合体的尺寸标注	59
第三节 画组合体的视图	63
第四节 读组合体的视图	66
第五章 轴测投影图	73
第一节 轴测图的基本知识	73
第二节 正等轴测图	75
第三节 斜二轴测图	76
第六章 机件的常用表达方法	79
第一节 视 图	79
第二节 剖视图	83
第三节 断面图	92
第四节 其他表达方法	95
第五节 第三角画法简介	99

第七章 标准件与常用件	102
第一节 螺纹及螺栓连接.....	102
第二节 键连接与销连接.....	112
第三节 齿 轮.....	116
第四节 滚动轴承.....	122
第五节 弹 簧.....	124
第八章 零 件 图	126
第一节 零件图的作用和内容.....	126
第二节 零件的表达方法.....	128
第三节 零件上的工艺结构.....	132
第四节 零件图的技术要求.....	134
第五节 零件图的绘制.....	145
第六节 读零件图.....	152
第九章 装 配 图	155
第一节 装配图的作用和内容.....	155
第二节 装配图的视图表达.....	157
第三节 装配图的尺寸注法和技术要求.....	162
第四节 装配图的零部件编号和明细栏.....	162
第五节 常见的装配结构和装置.....	164
第六节 读装配图.....	167
第十章 展开图与焊接图	171
第一节 表面展开图.....	171
第二节 焊 接 图.....	178
第十一章 建 筑 施 工 图	186
第一节 建筑施工图的基本知识.....	186
第二节 建筑平面图.....	192
第三节 建筑立面图.....	196
第四节 建筑剖面图.....	198
第五节 建筑详图.....	200
第十二章 计 算 机 绘 图	202
第一节 AutoCAD 2008 概述.....	202
第二节 AutoCAD 2008 操作基础.....	204
第三节 AutoCAD 2008 基本绘图命令.....	210
第四节 AutoCAD 2008 编辑命令.....	214
第五节 AutoCAD 2008 图层控制.....	224
第六节 文字输入与编辑.....	226
第七节 尺寸标注.....	230
第八节 图块及其属性.....	234

附 录	237
附表 1 普通螺纹直径与螺距系列 (GB/T 193—2003)	237
附表 2 六角头螺栓——A 和 B 级 (摘自 GB/T 5782—2000)	238
附表 3 双头螺柱	239
附表 4 开槽沉头螺钉 (GB/T 68—2000)、开槽半沉头螺钉 (GB/T 69—2000)	240
附表 5 1 型六角螺母——A 和 B 级 (摘自 GB/T 6170—2000)	241
附表 6 小垫圈 (GB/T 848—2002)、平垫圈——倒角型 (GB/T 97.2—2002)、 大垫圈 (A 级) (GB/T 96.1—2002)、平垫圈 (A 级) (GB/T 97.1—2002)	242
附表 7 标准型弹簧垫圈 (摘自 GB/T 93—1987)、 轻型弹簧垫圈 (摘自 GB/T 859—1987)	243
附表 8 平键和键槽的剖面尺寸 (GB/T 1095—2003)	244
附表 9 普通平键的形式尺寸 (GB/T 1096—2003)	244
附表 10 圆柱销 (摘自 GB/T 119.1—2000, GB/T 119.2—2000)	245
附表 11 圆锥销 (摘自 GB/T 117—2000)	246
附表 12 开口销 (摘自 GB/T 91—2000)	246
附表 13 标准公差数值 (GB/T 1800.3—1999)	247
附表 14 轴的基本偏差数值 (GB/T1800.3—1999)	248
附表 15 孔的基本偏差数值 (GB/T 1800.3—1999)	250
附表 16 基本尺寸至 500 mm 优先常用配合轴的极限偏差表 (GB/T 1800.4—1999)	252
附表 17 基本尺寸至 500 mm 优先常用配合孔的极限偏差表 (GB/T 1800.4—1999)	254
参考文献	256

绪 论

一、本课程的性质

本课程是关于绘制和阅读工程图样的理论、方法和技术的入门技术基础课。在工程技术上，为了正确地表示机器、设备、建筑物的大小、形状、规格等内容，通常根据投影理论、国家相关标准或规定，把物体以图形的方式加以表达，这就是工程图样。

工程图样是信息的载体，在表达设计思想，描绘物体形状、大小、精度等方面，具有语言和文字无法相比的优势。在设计阶段，工程图样表达了设计意图；在生产阶段，工程图样是生产者了解设计要求，组织和指导生产的依据；在产品的使用阶段，它又是使用者了解机器设备的结构和性能，进行正确操作和维修的必备技术文件。因此，每名工程技术人员都必须掌握这种特殊的语言。

二、本课程的目的和要求

- (1) 学习正投影法的基本理论及其应用。
- (2) 正确使用常用绘图工具。
- (3) 培养一定的空间想象和思维能力。
- (4) 培养学习相关国家标准和有关规定，运用所学知识，绘制和阅读工程图样的基本能力。
- (5) 培养计算机绘图的基本能力。
- (6) 培养耐心细致的工作作风和严肃认真的工作态度。

三、本课程的学习方法

由于本门课程既有理论又有一定的实践性，因此，要求学生在学习过程中注意以下几点：

(1) 要多看、多想、多练，才能逐步提高空间逻辑思维能力和空间分析能力。只有不断地进行“理论到实践”的往复过程，才能达到学好的目的。

(2) 不断增强自己的工程意识，自觉遵守国家标准《机械制图》和《技术制图》的有关规定，培养良好的工作作风和工程实践意识。

(3) 认真独立地完成作业和习题，以此来巩固和提高学习基本理论及绘图和读图的能力。

(4) 培养一定的自学能力，在自学中要遵循渐进的原则，并且要善于抓住重点，准确把握知识点，然后深入分析、理解有关内容，逐步扩大自己的知识面。

(5) 学习时注意理论联系实际。不能仅仅满足于对理论、原则的理解，还要结合生产实际，在实践中做到两者的统一。

第一章 制图的基本知识与技能

第一节 绘图工具和用品的使用

正确使用绘图工具是保证绘图质量、提高绘图效率的一个重要方面。为此，必须养成正确使用绘图工具的良好习惯。在此只介绍学生常用的绘图工具及仪器。

一、图板和丁字尺

图板用做画图时的垫板以铺放、固定图纸，其板面要求平整、光滑，木质纹理细密，软硬适中，两端硬木工作边应平直，图板左边是丁字尺的导边。图板有不同的规格。绘图时用胶带纸将图纸固定在图板上。

丁字尺由尺头和尺身构成，与图板配合使用，主要用来画水平线，也可以与三角板配合绘制一些特殊角度的线。使用时左手握尺头，使内侧边紧靠图板的左边上下滑动，沿尺身工作边由左向右画水平线，如图 1.1 所示。


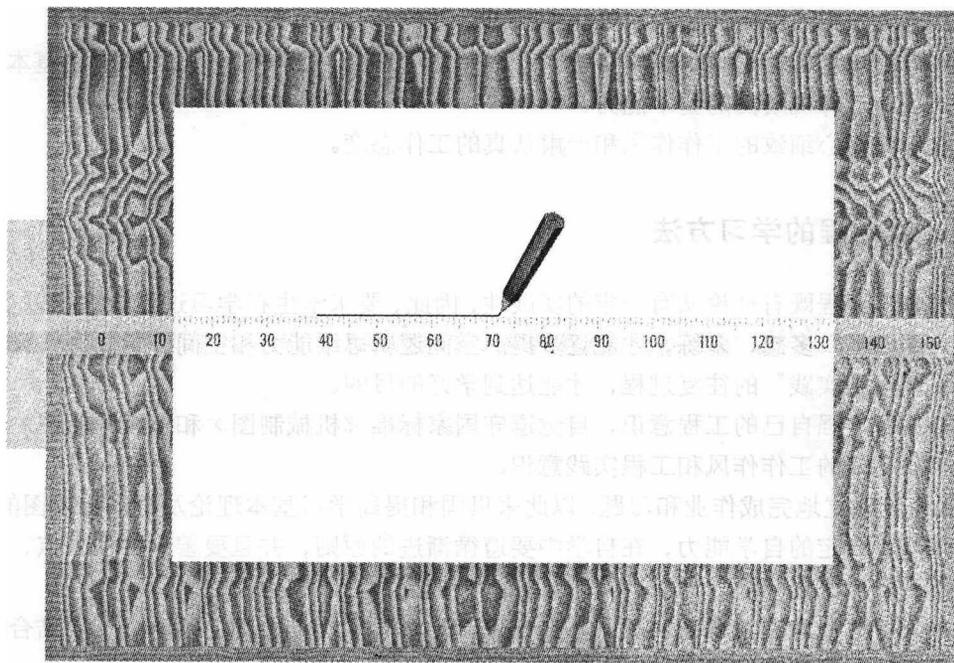



图 1.1 用图板和丁字尺作图

二、三角板

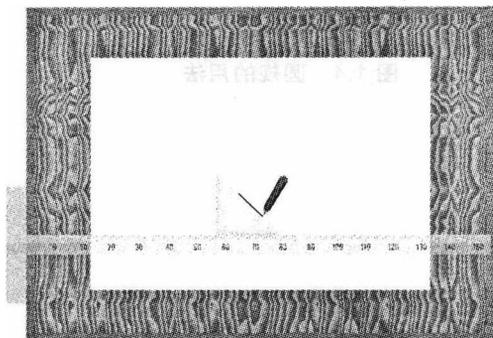
一副三角板有两块，一块是 45° 等腰直角三角形，另一块是 30° (60°) 直角三角形。三角板与丁字尺配合使用，可以画竖直线， 30° 、 45° 、 60° 倾斜线和 15° 、 75° 、 105° 等特殊角度。如图 1.2 所示。此外，利用一副三角板，还可以画出已知直线的平行线和垂直线。



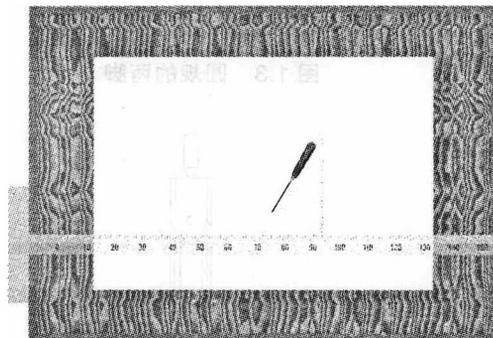(a) 画 45° 线



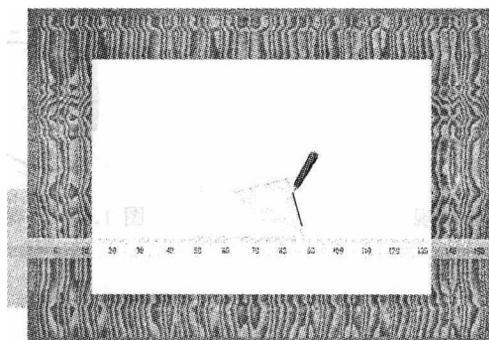(b) 画 60° 线



(c) 画 75° 线

图 1.2 用三角板与丁字尺画线

三、圆规和分规

圆规主要用于画圆和圆弧。圆规的附件有钢针插脚、铅芯插脚、鸭嘴插脚和延伸插杆等。通常圆规的一条腿上装有铅芯，另一条腿上装有钢针，如图 1.3 所示。钢针两端的形状不同，一端为台阶状，一端为锥状，常用台阶状的那段做圆规用，锥状针尖做分规用。画大圆时需装延伸杆。使用时，针尖应比铅芯略长，钢针和铅芯垂直于纸面，特别在画大圆时更应如此。另外，使用圆规时应使其略向旋转方向倾斜，速度均匀，用力适当，如图 1.4 所示。

分规用来量取线段、等分线段和截取尺寸。分规两腿均装有锥形钢针。为了量取尺寸准确，分规的两针尖应平齐。分规及其用法如图 1.5 和图 1.6 所示。



图 1.3 圆规的两脚

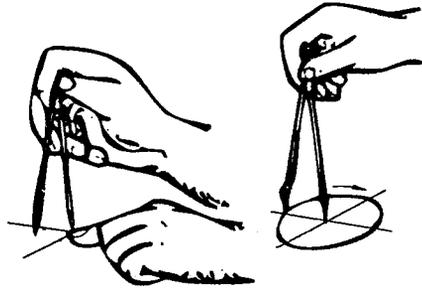


图 1.4 圆规的用法



图 1.5 分规



图 1.6 分规的用法

四、铅 笔

绘图所用铅笔的铅芯根据其软硬度分为软(B)、中性(HB)和硬(H)三种，B前的数字越大表示铅芯越软，H前的数字越大则铅芯越硬。绘图时根据不同使用要求来选择铅笔：HB、B或2B——画粗实线用；H或HB——写字用；HB、H或2H——画细线用。画粗实线的铅笔芯应磨成矩形，如图1.7所示。其余可磨成锥形。

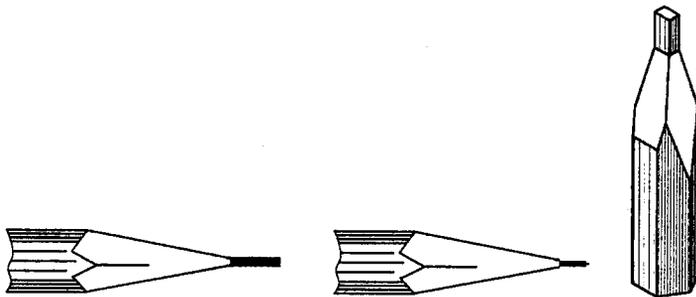


图 1.7 铅笔的削磨

五、曲线板

曲线板用来画非圆曲线，如图 1.8 所示。作图时，应先徒手将曲线上各点轻轻连接起来，然后，从一端开始选择曲线板上与所画曲线吻合的部分，沿曲线板逐段画出。每画一段时，至少应有三个点与曲线板上某一段重合，并与上次画出的曲线段重合一部分，以保证曲线圆滑。

六、比例尺

比例尺又称三棱尺，是用来绘制不同比例的图形用的，如图 1.9 所示。比例尺只用来量取尺寸，不可作直尺画线用。

使用时，将比例尺放在图纸的作图部位，根据所需的刻度用笔尖在图纸上作一个记号，也可以用针尖扎一个小孔。当同一尺寸需要次数较多时，可用分规在比例尺上量出，再在图线上量取。

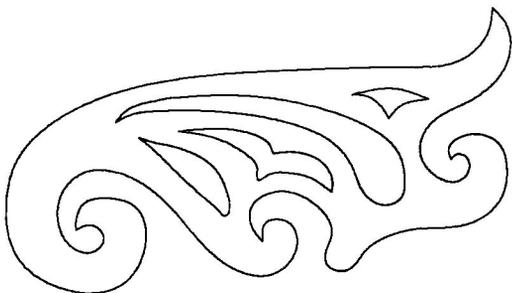


图 1.8 曲线板

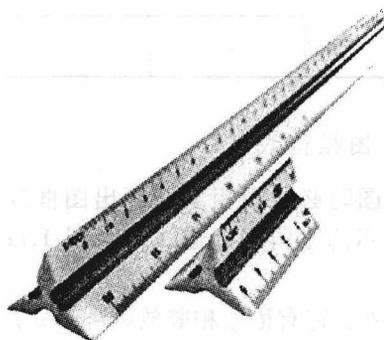


图 1.9 比例尺

七、其他用品

绘图时，还需要绘图纸、绘图橡皮、小刀、擦图片、量角器、胶带纸和修磨铅芯用的细砂纸等。

第二节 制图国家标准的基本规定

国家标准《技术制图》是一项基础性技术标准，国家标准《机械制图》则是机械专业制图标准，它们是图样绘制和使用的准绳。任何一名工程技术人员都必须学习和遵守这些有关规定。

“GB/T”为推荐性国家标准的代号，简称国标。如 GB/T 14689—1993，“14689”为标准的批准顺序号，“1993”表示该标准发布的年号。

一、图纸幅面及格式

1. 图纸幅面

根据 GB/T 14689—1993 的规定，绘制工程图样时，应优先采用基本图纸幅面，表 1.1 列出了规定中的基本幅面尺寸。必要时，也允许使用加长幅面，其尺寸必须是基本幅面短边的整数倍。

表 1.1 图纸基本幅面的尺寸

mm

幅面代号		A0	A1	A2	A3	A4
尺寸 $B \times L$		841 × 1189	594 × 841	420 × 594	297 × 420	210 × 297
边 框	a	25				
	c	10			5	
	e	20		10		

2. 图框格式

绘图时必须用粗实线画出图框线，图框分为留有装订边和不留装订边两种格式。图 1.10 所示为不留装订边式样，图 1.11 所示为留装订边式样，同一产品图样只能采用一种格式。

另外，还有横放和竖放两种形式以及分区与不分区。如图 1.10 (a) 和图 1.11 (a) 所示为横放，图 1.10 (b) 和图 1.11 (b) 所示为竖放。

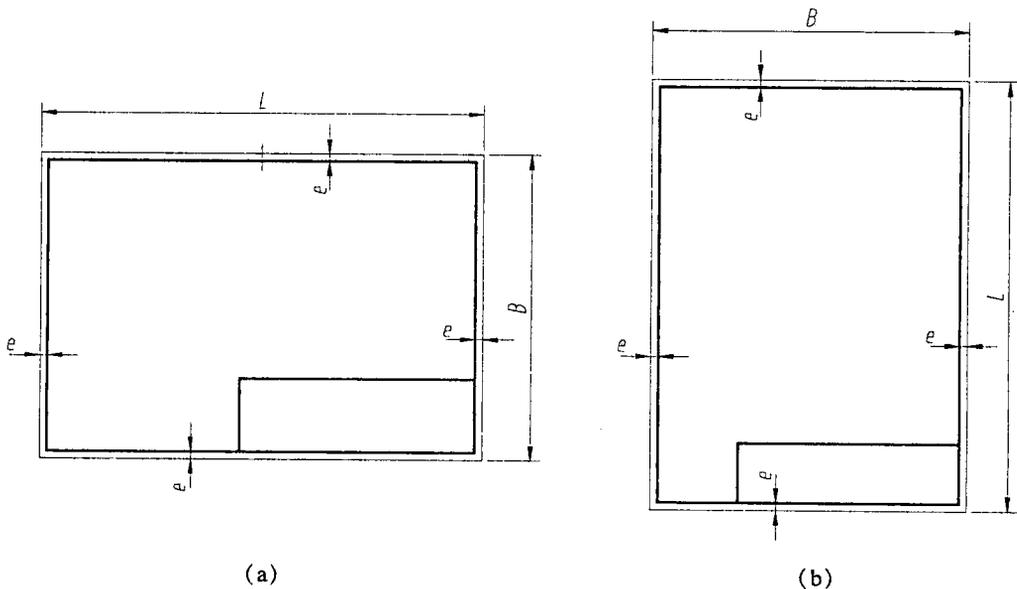


图 1.10 不留装订边的图框格式

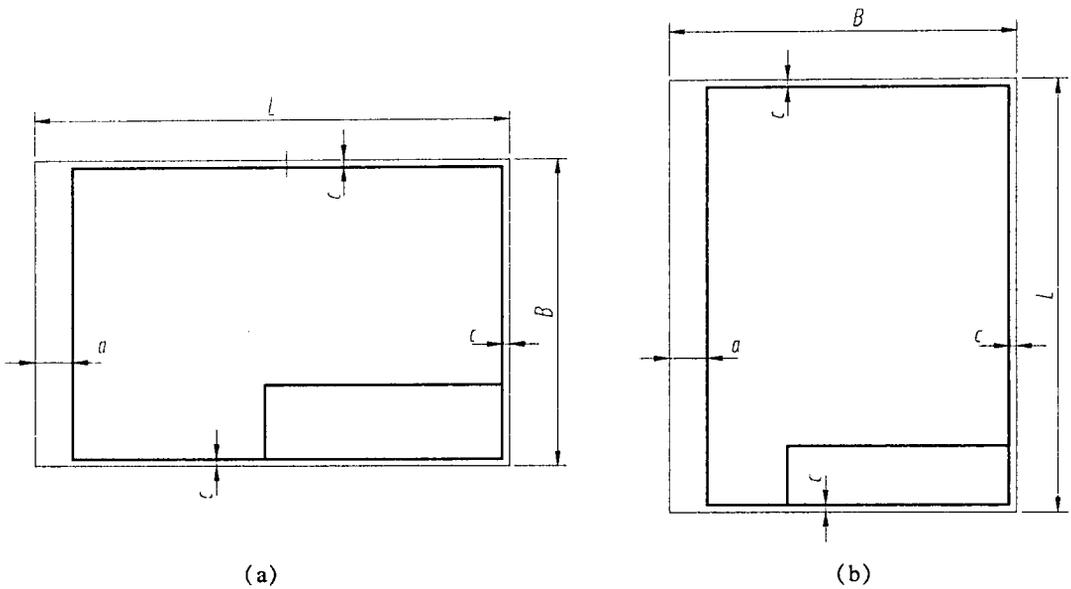


图 1.11 留有装订边的图框格式

3. 标题栏

每张图纸的右下角都应画出标题栏，GB/T 10609.1—1989《技术制图 标题栏》规定了两种标题栏格式，图 1.12 所示是一种常用的标题栏，其格式、分栏及尺寸如图所示。学生在制图作业中也可以采用简易标题栏格式。

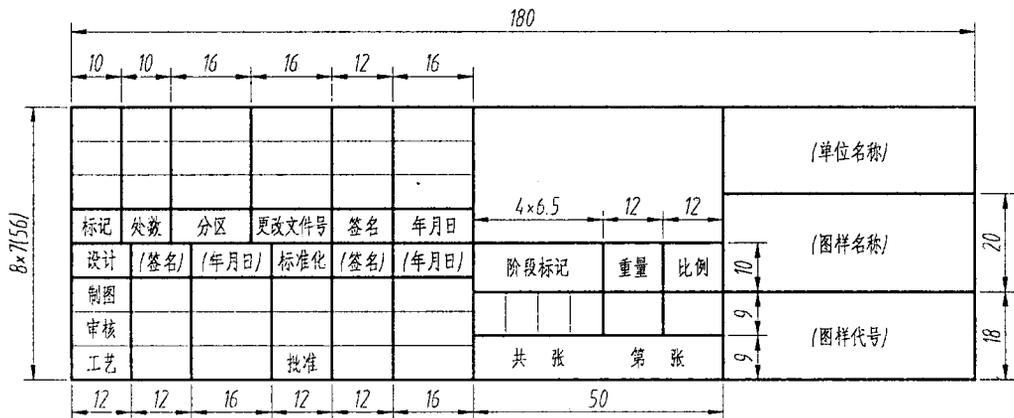


图 1.12 常用的标题栏格式

二、比例

比例是指图中图形与实物相应要素的线性尺寸之比，画图时应尽量采用 1:1 的比例，也可选择放大或缩小的比例，但必须在国家标准 (GB/T 14690—1993) 规定的比例系列中选取，如表 1.2 所示。绘制同一机件的各个视图应采用相同的比例，并在标题栏中填写，当某个视图需用不同的比例或局部放大时，必须另行标注。

无论采用何种比例值，图样中所标注的尺寸均为设计的真实尺寸，而与图形大小及比例无关。

表 1.2 为常用的比例系列。

表 1.2 比例系列

种 类	比 例	
	第一系列	第二系列
原值比例	1 : 1	
缩小比例	1 : 2 1 : 5 1 : 10 1 : 1 × 10 ⁿ 1 : 2 × 10 ⁿ 1 : 5 × 10 ⁿ	1 : 1.5 1 : 2.5 1 : 3 1 : 4 1 : 6 1 : 1.5 × 10 ⁿ 1 : 2.5 × 10 ⁿ 1 : 3 × 10 ⁿ 1 : 4 × 10 ⁿ 1 : 6 × 10 ⁿ
放大比例	2 : 1 5 : 1 1 × 10 ⁿ : 1 2 × 10 ⁿ : 1 5 × 10 ⁿ : 1	2.5 : 1 4 : 1 2.5 × 10 ⁿ : 1 4 × 10 ⁿ : 1

注：n 为正整数。

三、字 体

GB/T 14691—1993 规定，图样上的汉字应采用国家正式公布推行的《汉字简化方案》中规定的简化汉字，字的大小应按字号的规定打格书写，字体的号数代表字体的高度。字体高度尺寸 h 的尺寸系列为 1.8、2.5、3.5、5、7、10、14、20 mm。手写汉字时，字号一般不小于 3.5 mm，字宽一般为 $h/\sqrt{2}$ 。图样中的西文字符可写成斜体或直体，斜体字的字头向右倾斜，与水平基线成 75° ，字宽一般为 $h/2$ 。

在工程图样上填写标题栏、明细表和技术要求等栏目时，要按国家标准要求书写长仿宋体的汉字，材料牌号、尺寸数字等西文字符要按 ISO GP 字体书写。

书写长仿宋体字的要领是：横平竖直、注意起落、结构匀称、填满方格。初学者应打格书写。首先应从总体上分析字形及其结构，以便书写时布局恰当，一般部首所占的位置要小一些。书写时，笔画应一笔写成，不要勾描。另外，由于字形结构不同，切忌一律追求满格，如“国”字不能写得与格子同大。

示例如图 1.13 所示。

四、图 线

1. 机械制图的线型及应用

国家标准《技术制图 图线》(GB/T 17450—1998) 规定了 15 种基本线型，国家标准《机械制图 图样画法 图线》(GB/T 4457.4—2002) 在《技术制图 图线》的基础上规定了机械图样常用的 9 种线型，如表 1.3 所示。GB/T 17450—1998 中将图线分为粗线、中粗线和细线三种，它们之间的宽度比率为 4 : 2 : 1，这是对各种专业制图中图线宽度比率的总规定。GB/T 4457.4—2002 中规定，在机械图样中，采用粗、细两种线宽，它们之间的比率为 2 : 1。图线宽度的系数有 9 种：0.13、0.18、0.25、0.35、0.5、0.7、1、1.4、2 mm。

工程机械制图基本知识视图校核
 技术要求说明规格学校比例制核
 尺寸标注形体分析零件班级结构
 水木沙砖油毡玻璃钢铁纸漆橡胶
 桥房楼梯板框栏杆架杆墙坡坑池廊

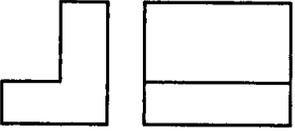
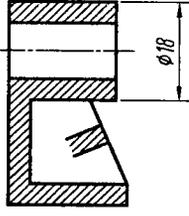
工程机械制图基本知识视图校核尺寸标注形体
 分析零件班级结构技术要求说明规格学校比例

ϕ S H A B C X Y Z a b c

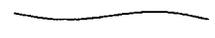
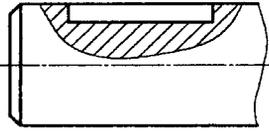
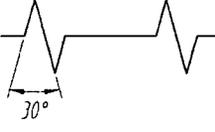
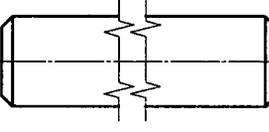
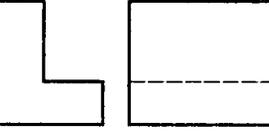
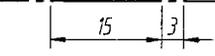
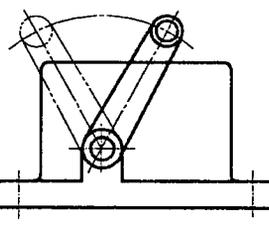
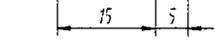
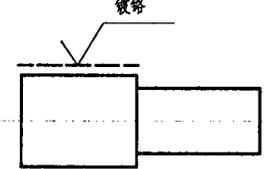
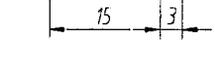
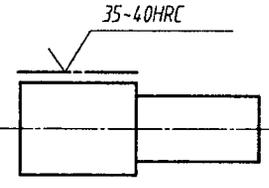
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 R

图 1.13 字体示例

表 1.3 图 线

图线名称	图线型式及其代号	图线宽度	应用举例	图 例
粗实线		d	可见轮廓线	
细实线		约 $d/2$	1. 尺寸线和尺寸界线； 2. 剖面线； 3. 重合剖面的轮廓线	

续表 1.3

图线名称	图线型式及其代号	图线宽度	应用举例	图例
波浪线		约 $d/2$	1. 断裂处的边界线； 2. 视图与剖视的分界线	
双折线		约 $d/2$	断裂处的分界线	
细虚线		约 $d/2$	不可见轮廓线	
细点画线		约 $d/2$	1. 轴线； 2. 对称中心线； 3. 轨迹线	
细双点画线		约 $d/2$	1. 相邻辅助零件的轮廓线； 2. 极限位置的轮廓线	
虚线		d	允许表面处理的表示线	
粗点画线		d	限定范围表示线	

2. 图线的画法

在绘制虚线、点画线时，线和线相交处应为线段相交。当虚线在粗实线的延长线上时，在分界处要留空隙。点画线超出轮廓线的长度约为 3~5 mm。当要绘制的点画线长度较小时，可用细实线代替（如图 1.14 所示）。