
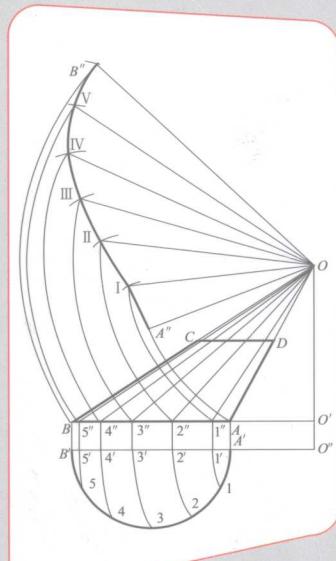
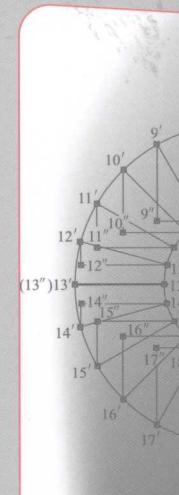


# KANTU XUEHUI ZHUANYEPIAN

# 看学艺 专业篇

# 钣金识图


丁继斌 编著

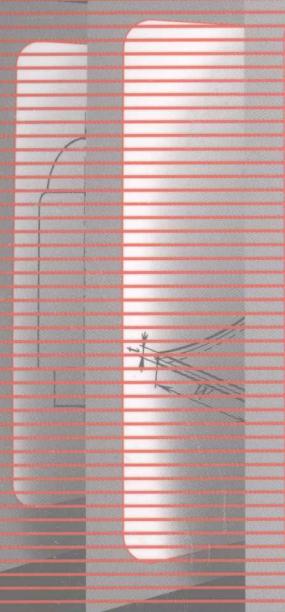

化学工业出版社

# 钣 金 识 图

丁继斌 编著

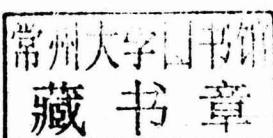

化学工业出版社

北京·中国北京朝阳区建国门内大街20号

本书介绍了钣金工必须掌握的基本知识与技能。全书共分为六个单元，阐述了钣金基本几何图形作图、放样与展开、手工下料、手工基本操作、钣金件的连接与校正的基本知识与技能。内容图文并茂，实用性与可操作性较强。

本书可作为钣金工入门指导用书，也可作为技工学校、职业学校的实习、实训用书，还可作为钣金相关专业职业培训教材。



### 图书在版编目 (CIP) 数据

钣金识图/丁继斌编著. —北京：化学工业出版社，  
2009. 11

(看图学艺)

ISBN 978-7-122-06716-6

I. 钣… II. 丁… III. 钣金工-识图法 IV. TG38

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 172859 号

---

责任编辑：宋薇 李玉晖

装帧设计：尹琳琳

责任校对：王素芹

---

出版发行：化学工业出版社（北京市东城区青年湖南街 13 号 邮政编码 100011）

印 装：北京市彩桥印刷有限责任公司

720mm×1000mm 1/16 印张 7 1/2 字数 144 千字 2010 年 1 月北京第 1 版第 1 次印刷

---

购书咨询：010-64518888（传真：010-64519686） 售后服务：010-64518899

网 址：<http://www.cip.com.cn>

凡购买本书，如有缺损质量问题，本社销售中心负责调换。

---

定 价：23.00 元

版权所有 违者必究

# 前　　言

本书内容以职业技能培养为目标，突出了职业特色、技能特色。从生产实际出发，叙述了钣金工操作的基本知识与技能，突出针对性和实用性，以够用、实用为原则，阐述了钣金工必需的基本知识，注重操作技能的培养，努力做到理论联系实际，通俗易懂。

本书内容分为钣金基本几何图形作图、钣金件的放样与展开、钣金件手工下料、钣金件手工制作基本操作、钣金件连接、钣金件校正六个单元。全书注重应用，内容结构合理，具有以下特点：

1. 以技能训练为目标——着眼于钣金工基本技能培训，内容取材以钣金工所必须掌握的基本知识、基本技能为主。
2. 以实际操作为主线——将繁杂的作图、制作工序等进行分解，方便读者理解与实际操作。
3. 以够用为度——精选内容，淡化理论，面向实际操作，强调实际应用。

本书由丁继斌编著，参加编写的还有：王伟、丁士清、许江涛、余仁燕、赵一峰、薛冰、陆登鹏、陈庆红、许竞等同志。本书参阅了许多相关著作和论文，在此谨致谢意。

由于编者水平有限，书中若有不妥之处，恳请读者批评指正。

编著者

2009. 8

# 目 录

<b>单元 1 钣金基本几何图形作图</b>	1
1.1 线段的垂直平分线画法	1
1.2 线段的平行线画法	1
1.3 直线与圆弧的圆弧连接	2
1.4 圆弧外连接	3
1.5 圆弧内连接	4
1.6 圆弧混合连接	5
1.7 特大圆弧的作图	5
1.8 过三点的圆的画法	6
1.9 正多边形的内切圆和外接圆画法	7
1.10 圆的内接正 $n$ 边形作图	9
1.11 任意正多边形画法	10
1.12 椭圆的画法	12
1.13 圆的取直	15
1.14 圆弧的取直	16
1.15 抛物线画法	17
1.16 渐开线画法	19
1.17 阿基米德螺线画法	20
<b>单元 2 钣金件的放样与展开</b>	23
2.1 钣金件的放样	23
2.2 钣金件的展开	24
2.2.1 平行线展开法	25
2.2.2 射线展开法	30
2.2.3 三角形展开法	36
2.2.4 相贯体的展开	39
2.2.5 不可展表面的近似展开	45
2.3 板厚处理	48
<b>单元 3 钣金件手工下料</b>	51
3.1 划线	51
3.1.1 划线种类	51

3.1.2 划线工具 .....	51
3.1.3 划线步骤 .....	53
3.1.4 划线基本规则 .....	53
3.1.5 划线注意事项 .....	53
3.2 手工剪切 .....	54
3.3 排料 .....	56
3.4 下料注意事项 .....	58
<b>单元 4 钣金件手工制作基本操作</b> .....	60
4.1 钣金件手工制作工具 .....	60
4.2 手工弯曲 .....	63
4.3 手工收边 .....	67
4.4 手工放边 .....	69
4.5 拨缘 .....	71
4.6 卷边 .....	72
4.7 拱曲 .....	74
4.8 咬缝 .....	77
<b>单元 5 钣金件的连接</b> .....	81
5.1 螺纹连接 .....	81
5.1.1 螺纹连接形式 .....	81
5.1.2 螺纹连接工艺 .....	82
5.1.3 螺纹连接的预紧 .....	83
5.1.4 螺纹连接质量控制 .....	83
5.2 铆接 .....	84
5.3 焊接 .....	90
<b>单元 6 钣金件校正</b> .....	99
6.1 手工校正 .....	99
6.1.1 板件变形校正 .....	99
6.1.2 条料校正 .....	100
6.1.3 型材校正 .....	101
6.1.4 拉拔工具整形校正 .....	104
6.2 火焰校正 .....	105
6.3 机械校正 .....	108
6.4 钣金件校正实例分析 .....	111
<b>参考文献</b> .....	114

# 单元 1

## 钣金基本几何图形作图

钣金件的形状多种多样，但无论形状多么复杂，其轮廓都是由点、直线、圆弧和其他曲线组成的。掌握常见钣金件几何图形组成要素的画法、要素之间相互关系作图原理、技巧与方法对于钣金作业的展开放样、钣金下料、钣金手工操作等是非常重要的。

### 1.1 线段的垂直平分线画法

已知线段 AB 的长度为 L，其垂直平分线的作图步骤见表 1.1。

表 1.1 已知线段 AB 的垂直平分线作图

步骤 1	分别以线段两端 A、B 为圆心，以 R 为半径画弧( $L/2 \leq R \leq L$ )，两圆弧相交于 C、D 两点	
步骤 2	连接 C、D，CD 即为线段 AB 的垂直平分线	

### 1.2 线段的平行线画法

与已知线段 AB 的距离为 a 的平行线的作图步骤见表 1.2。

表 1.2 作以  $a$  为距离的已知线段 AB 的平行线

步骤 1	在 AB 直线上任取 C、D 两点，过 C、D 两点作 AB 的垂线	
步骤 2	分别以 C、D 两点为圆心，以 $a$ 为半径画弧。两圆弧分别与过 C、D 与 AB 的垂线相交于 P、Q	
步骤 3	连接 PQ，线段 PQ 为与线段 AB 的距离为 $a$ 的平行线	

### 1.3 直线与圆弧的圆弧连接

用半径  $R$  的圆弧连接已知的直线  $AB$  和半径为  $R_0$  的圆弧。画法步骤见表 1.3。

表 1.3 连接圆弧的画法

步骤 1	画直线 $AB$ 的平行线，并使所画直线距已知直线为要求的圆弧半径 $R_0$	
------	---	--

续表

步骤 2	以已知圆弧圆心 $O$ 为圆心, 以 $(R + R_0)$ 为半径画弧, 与所画直线交于点 $O_1$	
步骤 3	以 $O_1$ 为圆心, $R$ 为半径画弧, 即得要求的图形, 所求圆弧与直线 $AB$ 交于 $P$ , 与一直圆弧交于 $Q$	

## 1.4 圆弧外连接

画连接圆弧的半径为  $R$ , 使之同时外切于圆心为  $O_1$ 、半径为  $R_1$  和圆心为  $O_2$ 、半径为  $R_2$  的圆弧。步骤见表 1.4。

表 1.4 外连接圆弧的画法

步骤 1	以已知圆弧圆心 $O_1$ 为圆心, 以 $(R + R_1)$ 为半径画弧, 以已知圆弧圆心 $O_2$ 为圆心, 以 $(R + R_2)$ 为半径画弧, 两圆弧交于点 $O$	
步骤 2	连接 $O$ 、 $O_1$ 与半径为 $R_1$ 的圆弧相交于 $A$ , 连接 $OO_2$ 与半径为 $R_2$ 的圆弧相交于 $B$ , 则 $OA=OB$	

续表

步骤 3	以 $O$ 为圆心, 以 $OA$ (或 $OB$ ) 为半径画圆弧, 即为所求圆弧	
------	--	--

## 1.5 圆弧内连接

画连接圆弧的半径为  $R$ , 使之同时内切于圆心为  $O_1$ 、半径为  $R_1$  和圆心为  $O_2$ 、半径为  $R_2$  的圆弧。步骤见表 1.5。

表 1.5 内连接圆弧的画法

步骤 1	以已知圆弧圆心 $O_1$ 为圆心, 以 $(R-R_1)$ 为半径画弧, 以已知圆弧圆心 $O_2$ 为圆心, 以 $(R-R_2)$ 为半径画弧, 两圆弧交于点 $O$	
步骤 2	连接 $O, O_1$ , 其延长线与半径为 $R_1$ 和的圆弧相交于 $A$ , 连接 $O, O_2$ 其延长线与半径为 $R_2$ 和的圆弧相交于 $B$ , 则 $OA = OB$	
步骤 3	以 $O$ 为圆心, 以 $OA$ (或 $OB$ ) 为半径画圆弧, 即为所求圆弧	

本书的勘误表和答疑请到 www.ertongbook.com 网站

## 1.6 圆弧混合连接

画连接圆弧的半径为  $R$ , 使之同时内切于圆心为  $O_1$ 、半径为  $R_1$  的圆弧, 同时外切于圆心为  $O_2$ 、半径为  $R_2$  的圆弧。步骤见表 1.6。

表 1.6 混合连接圆弧的画法

步骤 1	<p>以已知圆弧圆心 <math>O_1</math> 为圆心, 以 <math>(R_1 - R)</math> 为半径画弧, 以已知圆弧圆心 <math>O_2</math> 为圆心, 以 <math>(R + R_2)</math> 为半径画弧, 两圆弧交于点 <math>O</math></p>	
步骤 2	<p>连接 <math>O, O_1</math>, 其延长线与半径为 <math>R_1</math> 和的圆弧相交于 <math>A</math>, 连接 <math>O, O_2</math> 与半径为 <math>R_2</math> 和的圆弧相交于 <math>B</math>, 则 <math>OA = OB</math></p>	
步骤 3	<p>以 <math>O</math> 为圆心, 以 <math>OA</math> (或 <math>OB</math>) 为半径画圆弧, 即为所求圆弧。</p>	

## 1.7 特大圆弧的作图

作已知弦长  $AB$ 、弦高  $h$  的大圆弧的方法见表 1.7。

表 1.7 已知弦长及弦高特大圆弧的作法

步骤 1	<p>作弦长 AB 的垂直平分线, 过 AB 的中点 C 在该垂直平分线上截取 Cd 等于弦高 h。将 CA 和 CB 分别 n 等分(本例进行 3 等分, 得等分点 <math>m'</math>、<math>n'</math>、<math>n''</math>、<math>m''</math>)</p>	
步骤 2	<p>以 C 为圆心, Cd 为半径画半圆, 与 Cd 的延长线交于点 e。过等分点 <math>m'</math>、<math>n'</math>、<math>n''</math>、<math>m''</math> 作 AB 的垂线</p>	
步骤 3	<p>将该半圆上半部(AB 上面的 <math>1/4</math> 圆)进行与 CA 相同的等分(本例 3 等分, 得点 f、g), 连接 ef 与 AB 交于点 1, 连接 eg 与 AB 交于点 2</p>	
步骤 4	<p>截取 <math>n'2' = n''</math>  <math>2'' = g2</math>, <math>m'1' = m''</math>  <math>1'' = f1</math></p>	
步骤 5	<p>光滑连接点 A、  <math>1', 2', d, 2'', 1'', B</math> 成曲线, 该曲线即      为所求的大圆弧</p>	

## 1.8 过三点的圆的画法

作过已知三点 A、B、C 的圆的作图步骤见表 1.8。

表 1.8 作过三点的圆

步骤 1	连接 AB、BC	
步骤 2	作 AB 的垂直平分线 MN, 作 BC 的垂直平分线 PQ, MN 与 PQ 交于 O 点	
步骤 3	以 O 点为圆心, 以 O 点到 A(或 B、C)点的距离为半径, 作过三点的圆	

## 1.9 正多边形的内切圆和外接圆画法

以正五边形为例说明任意正多边形的内切圆和外接圆的画法。

- (1) 角平分线法作正多边形的内切圆和外接圆, 见表 1.9。
- (2) 垂直平分线法作正多边形的内切圆和外接圆, 见表 1.10。

表 1.9 角平分线法作正多边形的内切圆和外接圆

步骤 1 作正五边形任意两角的角平分线(本例作 $\angle ABC$ 的角平分线 $BH$ , $\angle BCD$ 角平分线 $CG$ ), $BH$ 、 $CG$ 相交于 $O$ 点	
步骤 2 以 $O$ 点为圆心,以 $O$ 点到正多边形任一边的距离为半径作内切圆	
步骤 2 以 $O$ 点为圆心,以 $O$ 点到正多边形任意一顶点为半径作外接圆	

表 1.10 垂直平分线法作正多边形的内切圆和外接圆

步骤 1 作任意两边的中垂线(本例作边 $AB$ 的中垂线 $MN$ ,边 $BC$ 的中垂线 $PQ$ ), $MN$ 、 $PQ$ 相交于 $O$ 点	
--	--

续表

	<p>以 <math>O</math> 点为圆心, 以 <math>O</math> 点到正多边形任一边的距离为半径作内切圆</p>
步骤 2	<p>以 <math>O</math> 点为圆心, 以 <math>O</math> 点到正多边形任意一顶点为半径作外接圆</p>

## 1.10 圆的内接正 $n$ 边形作图

画圆的内接正  $n$  边形步骤见表 1.11。

表 1.11 圆的内接正  $n$  边形步骤

步骤 1	<p>画圆的内接正 <math>n</math> 边形时, 将直径 <math>AB</math> 进行相同的 <math>n</math> 等分。本例画内接正 5 边形, 将直径 <math>AB</math> 进行 5 等分。</p>	
步骤 2	<p>分别以 <math>A</math>、<math>B</math> 为圆心, 以直径 <math>AB</math> 为半径画弧, 交于 <math>C</math> 点</p>	

续表

<p>步骤 3</p>	
-------------	--

## 1.11 任意正多边形画法

作边长为  $a$  的任意正多边形的方法见表 1.12。


表 1.12 边长为  $a$  的任意正多边形作图方法

<p>步骤 1</p>	
<p>步骤 2</p>	

续表


步骤3

取  $O_4O_6$  的中点得  $O_5$ , 则  $O_4$ 、 $O_5$ 、 $O_6$  分别是边长  $AB$  所作正 4 边形、正 5 边形、正 6 边形的外接圆的圆心, 各圆心到  $A$ 、 $B$  点的距离就是外接圆的半径

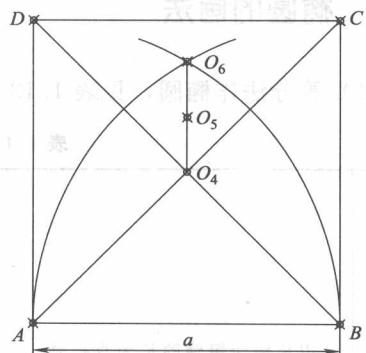

步骤4

以  $AB$  长在各圆周截取等分点, 并连线即得相应正 4 边形、正 5 边形、正 6 边形

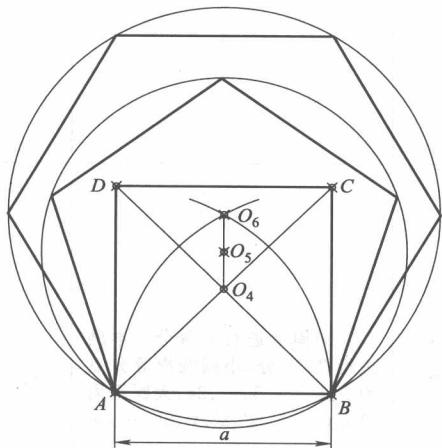

步骤5

如需作更多正多边形(如正 7、正 8 多边形), 则继续在  $AB$  的垂直平分线上作  $O_6O_7=O_7O_8=\dots=O_4O_5$ , 得到  $O_7$ 、 $O_8$ ...用同法作外接圆, 并在圆周上求得等分点, 即可作正七边形、正八边形

